


Kratke upute za rad Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Beskontaktno radarsko mjerilo nivoa

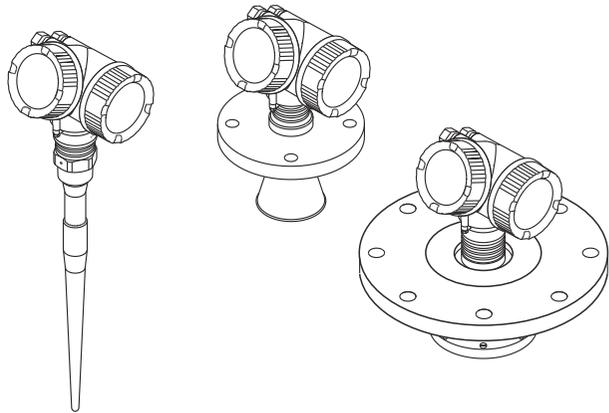


Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju Upute za uporabu koje su uključene u sadržaj isporuke.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu, a drugu dokumentaciju:

Dostupnu za sve verzije uređaja putem:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

1 Pridružena dokumentacija

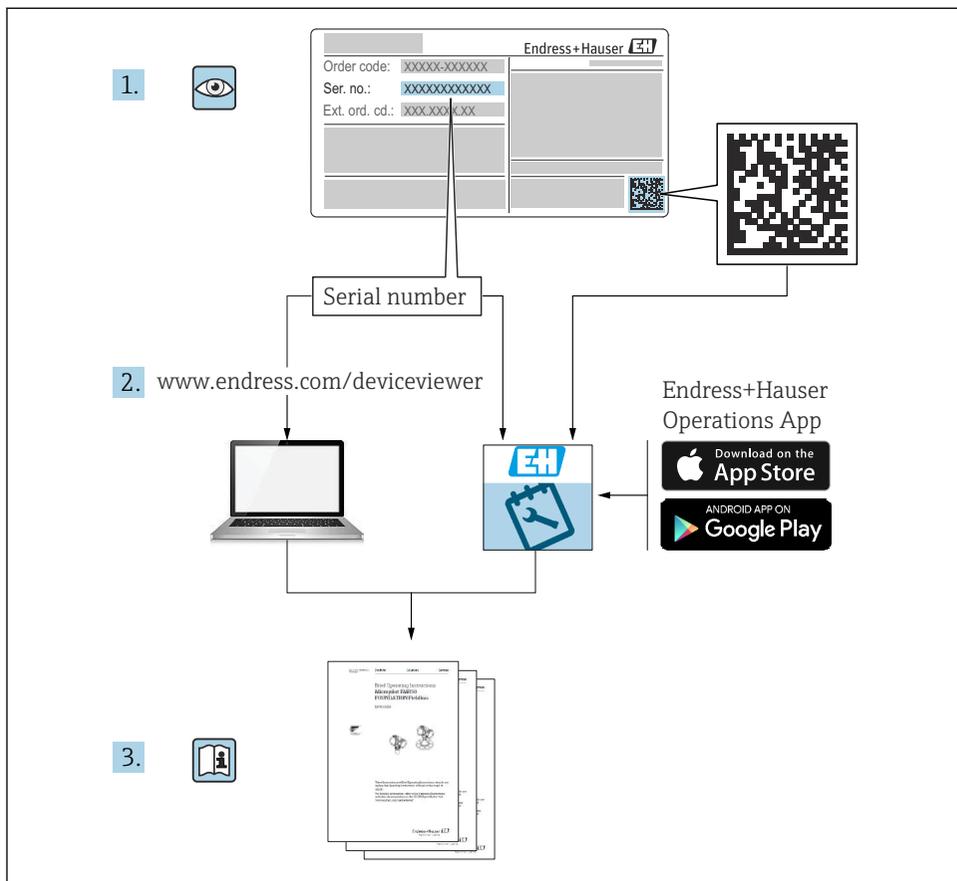

A0023555

2 Informacije o dokumentu

2.1 Korišteni simboli

2.1.1 Sigurnosni simboli

OPASNOST

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnute takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

⚠ OPREZ

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnute, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

ℹ NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

2.1.2 Električni simboli**Zaštitno uzemljenje (PE)**

Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka.

Priključci uzemljenja nalaze se unutar i izvan uređaja.

- Unutarnje stezaljke s uzemljenjem; zaštitno uzemljenje priključeno je na električnu mrežu.
- Vanjski stezaljke s uzemljenjem; uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.

2.1.3 Simboli alata**Simboli alata**

Plosnati odvijač



Inbus ključ



Viličasti ključ

2.1.4 Simboli za određene vrste informacija i slika**✓ Dozvoljeno**

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene

✗ Zabranjeno

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene

ℹ Savjet

Označava dodatne informacije



Referenca na dokumentaciju



Referenca na sliku



Treba poštivati obavijest ili pojedinačni korak

1, 2, 3.

Koraci radova



Rezultat koraka rada



Vizualna provjera

1, 2, 3, ...

Broj pozicije

A, B, C, ...

Prikazi

3 Osnovne sigurnosne upute

3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora ispunjavati sljedeće uvjete za obavljanje svojih zadataka:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ Osoblje mora biti ovlašteno od strane vlasnika / operatora postrojenja.
- ▶ Mora biti upoznato se sa nacionalnim propisima.
- ▶ Prije početka rada: osoblje mora pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatne dokumentacije, kao i potvrde (ovisno o primjeni).
- ▶ Mora slijediti upute i pridržavati se općih pravila.

3.2 Namjena

Primjena i medij

Uređaj za mjerenje koji je opisan u ovim Uputama za uporabu je namijenjen za kontinuirano, bez kontaktno, mjerenje razine tekućina, pasti i muljeva. Zbog svoje radne frekvencije od pribl. 6 GHz, maksimalna izračena impulsna snaga od 12.03 mW i prosječna izlazna snaga od 0.024 mW, rad je potpuno bezopasan za ljude i životinje.

Ako se poštuju granične vrijednosti navedene u Tehničkim podacima i uvjeti navedeni u uputama i dodatnoj dokumentaciji, mjerni uređaj se smije koristiti samo za sljedeća mjerenja:

- ▶ Mjerene varijable procesa: razina, udaljenost, jačina signala
- ▶ Izračunate veličine procesa: volumen ili masa u spremnicima proizvoljnih oblika; brzina protoka kroz mjerne brane ili kanale (izračunato na osnovu razine pomoću napunjenosti linearizacijom)

Kako bi se omogućilo da uređaj za mjerenje ostane u besprijekornom stanju za vrijeme rada potrebno je:

- ▶ Uređaj za mjerenje primjenjivati samo za medije na koje su materijali u procesu dovoljno otporni.
- ▶ Pridržavajte se graničnih vrijednosti u "Tehničkim podacima".

Neispravno korištenje

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korištenjem uređaja ili korištenjem u svrhe za koje nije namijenjen.

Pojašnjenje u slučaju graničnih slučajeva:

- ▶ Za posebne tekućine i tekućine za čišćenje, tvrtka Endress+Hauser će vam rado pružiti pomoć u provjeri otpornosti na koroziju materijala natopljenih tekućinom, ali ne prihvaća nikakva jamstva ili odgovornost.

Preostali rizici

Zbog prijenosa topline iz procesa, kao i gubitka snage u elektronici, temperatura kućišta elektronike i sklopova koje sadrži (npr. modul zaslona, glavni elektronički modul i modul I/O elektronike) mogu se povećati do 80 °C (176 °F). Tijekom rada senzor može postići temperaturu koja je blizu temperature medija.

Moguća opasnost od opekotina zbog dodirivanja površina!

- ▶ U slučaju povećanih temperatura tekućine, osigurajte zaštitu od kontakta kako biste spriječili opekline.

3.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- ▶ Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema nacionalnim propisima.

3.4 Sigurnost pogona

Opasnost od ozljeđivanja!

- ▶ Upravlajte uređajem samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez pogrešaka i kvarova.
- ▶ Osoba koja upravlja uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

Opasno područje

Za uklanjanje opasnosti za osobe ili objekte kada se uređaj koristi u opasnom području (npr. zaštita od eksplozije):

- ▶ Provjerite nazivnu pločicu kako biste potvrdili je li naručeni uređaj moguće staviti u namjeravanu uporabu u opasnom području s odobrenjem.
- ▶ Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih uputa.

3.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve.

NAPOMENA

Gubitak stupnja zaštite otvaranjem uređaja u vlažnim uvjetima

- ▶ Ako je uređaj otvoren u vlažnom okruženju, stupanj zaštite naveden na natpisnoj pločici više nije važeći. To također može oštetiti siguran rad uređaja.

3.5.1 CE oznaka

Mjerni sustav udovoljava zakonskim zahtjevima važećih EU direktiva. Oni su navedeni u odgovarajućoj EU deklaraciji o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Proizvođač potvrđuje uspješno testiranje uređaja stavljanjem na njega CE oznake.

3.5.2 Sukladnost s EAC

Mjerni sustav udovoljava zakonskim zahtjevima važećih EAC smjernica. Oni su navedeni u odgovarajućoj EAC deklaraciji o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Proizvođač potvrđuje uspješno testiranje proizvoda postavljanjem oznake EAC.

4 Dolazni prijem i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Provjerite sljedeće tijekom dolaznog prihvatanja:

- Jesu li kodovi narudžbe na otpremnici i naljepnici proizvoda identični?
- Je li roba neoštećena?
- Odgovaraju li podaci na pločici s oznakom tipa podacima o narudžbi na otpremnici?
- Postoji li DVD s programom upravljanja?
Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa), jesu li pružene sigurnosne napomene (XA)?



Ako jedan od uvjeta nije ispunjen, obratite se Vašoj Endress+Hauser distribucijskoj centrali.

4.2 Skladištenje i transport

4.2.1 Uvjeti skladištenja

- Dopuštena temperatura skladištenja: -40 do +80 °C (-40 do +176 °F)
- Koristite originalno pakiranje.


4.2.2 Prijenos proizvoda na mjerno mjesto

NAPOMENA

Kućiče ili rog antene se mogu oštetiti ili odlomiti.

Opasnost od ozljeđivanja!


- ▶ Transportirajte mjerni uređaj u originalnom pakiranju na mjesto mjerenja ili na mjesto spajanja s procesom.
- ▶ Uvijek osigurajte opremu za podizanje (remene, ušice, itd.) na procesni spoj i nikada za elektroničko kućište ili rog antene. Obratite pažnju na težište uređaja tako da se nehote ne nagne ili sklizne.
- ▶ Postupajte u skladu sa sigurnosnim uputama i uvjetima transporta za uređaje iznad 18 kg (39,6 lbs) (IEC61010).

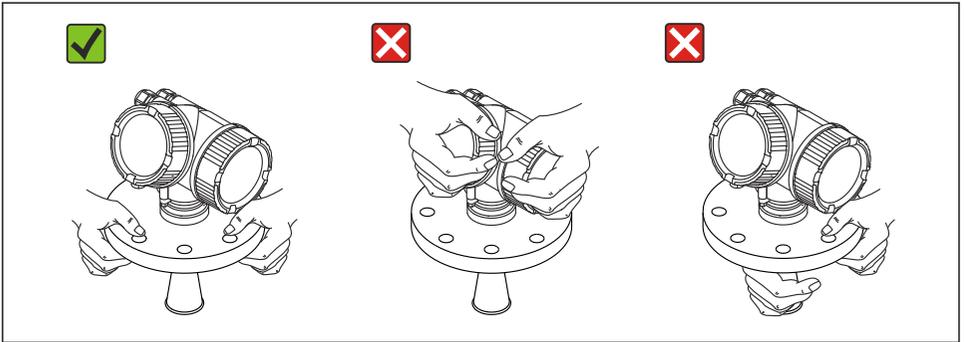

A0016875

5 Montaža

5.1 Mjesto montaže

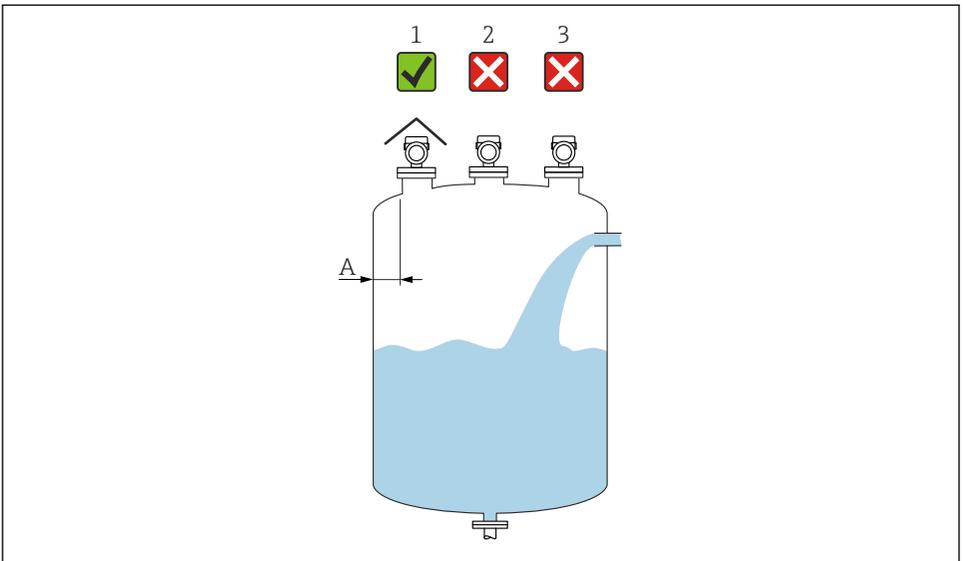


A0016882

A Preporučena udaljenost od zida do vanjskog ruba mlaznice $\sim 1/6$ promjera posude. Doduše uređaj ne smije ni pod kojim uvjetima biti ugrađen bliže 15 cm (5.91 in) od stijenke spremnika.

- 1 Uporaba zaštitnog poklopca od vremenskih uvjeta; zaštita od izravnog sunčevog svjetla ili kiše
- 2 Postavljanje u središtu, smetnje mogu uzrokovati gubitak signala
- 3 Nemojte postavljati iznad zavjese za punjenje

5.2 Orijentacija


5.3 Unutarnji priključci za posude

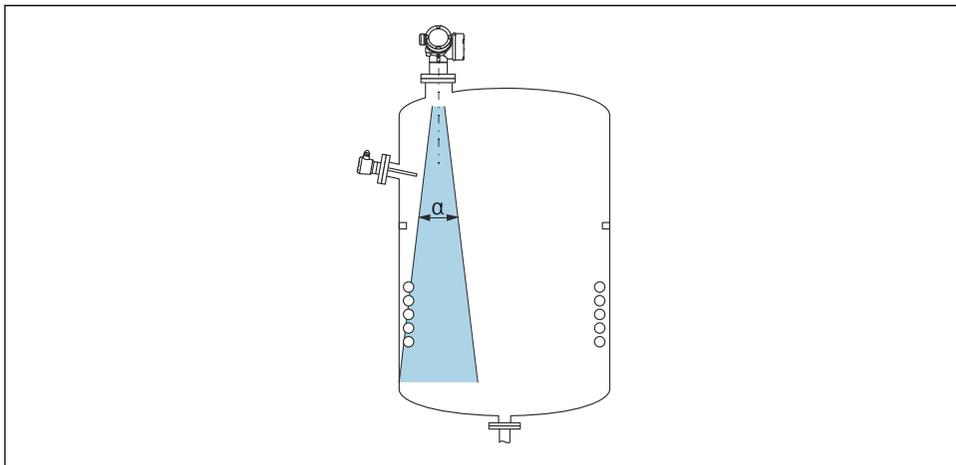

A0018944

Izbjegavajte mjesto unutarnje opreme (granične sklopke, senzori temperature, podupirači, vakuumski prstenovi, grijaće zavojnice, pregrade itd) unutar signalnog svjetlosnog snopa. Uzmite u obzir kut svjetlosnog snopa.

5.4 Izbjegavanje odjeka smetnji

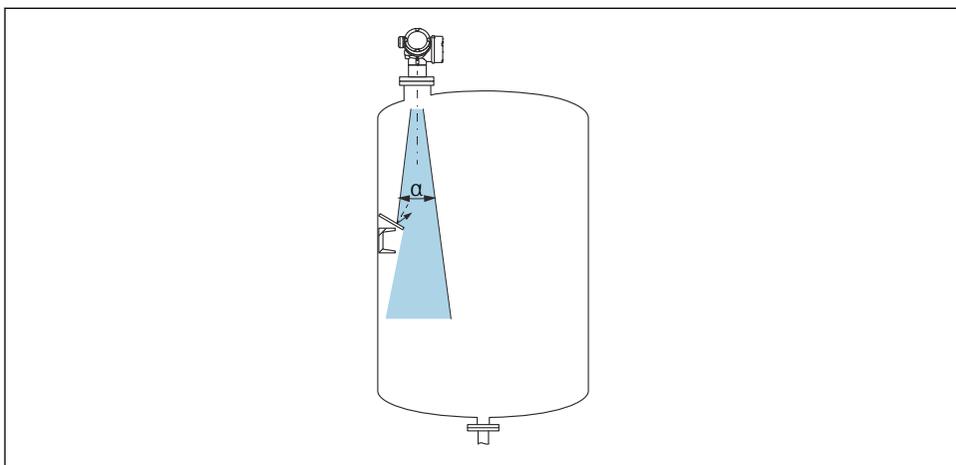


A0016890

Metalne ploče s otvorima, postavljene pod kutom radi rasipanja radarskih signala, pomažu u sprečavanju odjeka interferencije.

5.5 Kut svjetlosnog snopa

Kut svjetlosnog snopa je definiran kao kut α gdje gustoća energije radarskih valova doseže polovicu vrijednosti maksimalne gustoće energije (širina 3dB). Mikrovalovi se također emitiraju izvan signala svjetlosnog snopa i može se reflektirati na interferirajuće instalacije.

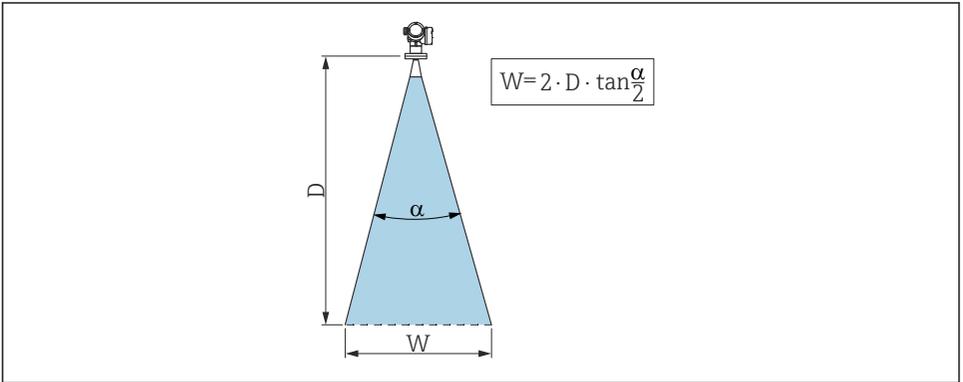

A0016891

 1 Odnos između kuta svjetlosnog snopa α , udaljenost D i širina promjera svjetlosnog snopa W

 Promjer širine snopa W ovisi o kutu snopa α i udaljenosti D .

| FMR53 | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kut svjetlosnog snopa α | 23° |
| Udaljenost (D) | Promjer snopa W |
| 3 m (9.8 ft) | 1.22 m (4 ft) |
| 6 m (20 ft) | 2.44 m (8 ft) |
| 9 m (30 ft) | 3.66 m (12 ft) |
| 12 m (39 ft) | 4.88 m (16 ft) |
| 15 m (49 ft) | 6.1 m (20 ft) |
| 20 m (66 ft) | 8.14 m (27 ft) |


| FMR54 - rog antene | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Veličina antene | 150 mm (6 in) | 200 mm (8 in) | 250 mm (10 in) |
| Kut svjetlosnog snopa α | 23° | 19° | 15° |
| Udaljenost (D) | Promjer snopa W | | |
| 3 m (9.8 ft) | 1.22 m (4 ft) | 1 m (3.3 ft) | 0.79 m (2.6 ft) |
| 6 m (20 ft) | 2.44 m (8 ft) | 2.01 m (6.6 ft) | 1.58 m (5.2 ft) |
| 9 m (30 ft) | 3.66 m (12 ft) | 3.01 m (9.9 ft) | 2.37 m (7.8 ft) |
| 12 m (39 ft) | 4.88 m (16 ft) | 4.02 m (13 ft) | 3.16 m (10 ft) |
| 15 m (49 ft) | 6.1 m (20 ft) | 5.02 m (16 ft) | 3.95 m (13 ft) |
| 20 m (66 ft) | 8.14 m (27 ft) | 6.69 m (22 ft) | 5.27 m (17 ft) |

5.6 Ugradnja u posudu slobodnog prostora

5.6.1 Štapna antena (FMR53)

Poravnavanje

- Postavite antenu okomito površini proizvoda.
- Oznaka se nalazi na prirubnici (na mjestu između otvora prirubnice) ili uvodnici za pomoć pri poravnanju. Ova oznaka mora biti poravnata prema zidu spremnika što je više moguće.

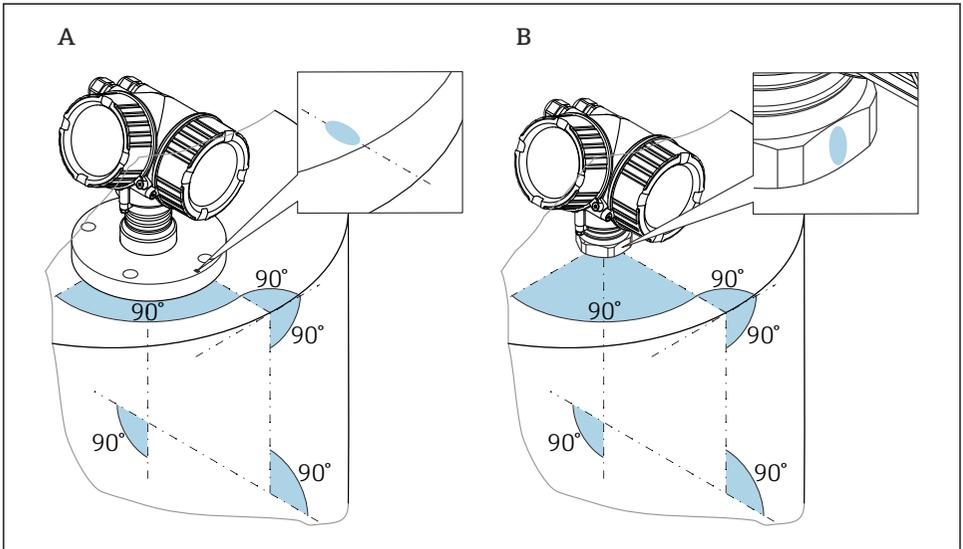


A0018974



Ovisno o verziji uređaja, oznaka može biti krug ili dvije paralelne linije.

Informacije o mlaznicama

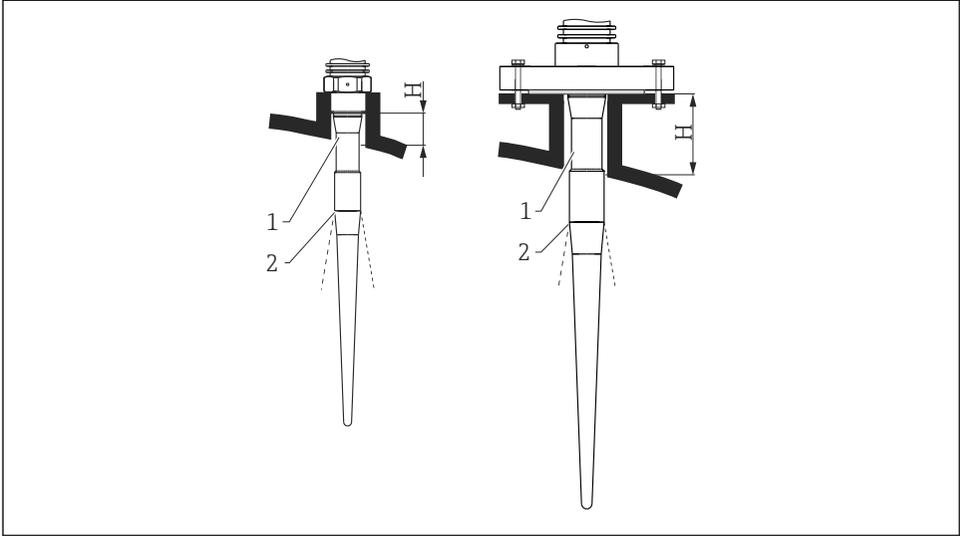

A0016821

2 Visina mlaznice za štapnu antenu (FMR53)

- 1 Visina neaktivne antene
- 2 Izlaz grede odavde

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Duljina antene | 390 mm (15.4 in) | 540 mm (21.3 in) |
| Visina mlaznice H | < 100 mm (3.94 in) | < 250 mm (9.84 in) |

i Neaktivni dio (1) štapne antene mora se protezati izvan mlaznice.

- i** Za prirubnice s PTFE oblogom: Pridržavajte se uputa za montažu obloženih prirubnica
- Obično PTFE prirubnica također služi kao brtva između mlaznice i prirubnice uređaja

Informacije o navojnim priključcima

- Zategnite samo šesterokutnu maticu.
- Alat: viličasti ključ 55 mm
- Maksimalno dozvoljen zatezni moment:
 - Navoj PVDF: 35 Nm (26 lbf ft)
 - Navoj 3 16L: 60 Nm (44 lbf ft)

Ugradnja obloženih prirubnica



Imajte na umu sljedeće za obložene prirubnice:

- Upotrijebite isti broj vijaka s prirubnicama kao i broj proreznih provrta.
- Pritegnite vijke s potrebnim zakretnim momentom (vidi tablicu).
- Pritegnite ponovno nakon 24 sata ili nakon prvog ciklusa temperature.
- Ovisno o tlaku procesa i procesnoj temperaturi provjerite i ako je potrebno ponovno zategnite vijke u redovitim intervalima.


Obično PTFE prirubnica također služi kao brtva između mlaznice i prirubnice uređaja.

| Veličina prirubnice | Broj vijaka | Moment zatezanja |
|---------------------|-------------|------------------|
| HR | | |
| DN50 PN10/16 | 4 | 45 do 65 Nm |
| DN50 PN25/40 | 4 | 45 do 65 Nm |
| DN80 PN10/16 | 8 | 40 do 55 Nm |
| DN80 PN25/40 | 8 | 40 do 55 Nm |
| DN100 PN10/16 | 8 | 40 do 60 Nm |
| DN100 PN25/40 | 8 | 55 do 80 Nm |
| DN150 PN10/16 | 8 | 75 do 115 Nm |
| ASME | | |
| NPS 2" Cl.150 | 4 | 40 do 55 Nm |
| NPS 2" Cl.300 | 8 | 20 do 30 Nm |
| NPS 3" Cl.150 | 4 | 65 do 95 Nm |
| NPS 3" Cl.300 | 8 | 40 do 55 Nm |
| NPS 4" Cl.150 | 8 | 45 do 70 Nm |
| NPS 4" Cl.300 | 8 | 55 do 80 Nm |
| NPS 6" Cl.150 | 8 | 85 do 125 Nm |
| NPS 6" Cl.300 | 12 | 60 do 90 Nm |
| NPS 8" Cl.150 | 8 | 115 do 170 Nm |
| NPS 8" Cl.300 | 12 | 90 do 135 Nm |
| JIS | | |
| 10K 50A | 4 | 40 do 60 Nm |
| 10K 80A | 8 | 25 do 35 Nm |
| 10K 100A | 8 | 35 do 55 Nm |
| 10K 150A | 8 | 75 do 115 Nm |

5.6.2 Rog antena (FMR54)

Poravnavanje

- Postavite antenu okomito površini proizvoda.
- Oznaka se nalazi na prirubnici (na mjestu između otvora prirubnice) za pomoć pri poravnanju. Ova oznaka mora biti poravnata prema zidu spremnika što je više moguće.

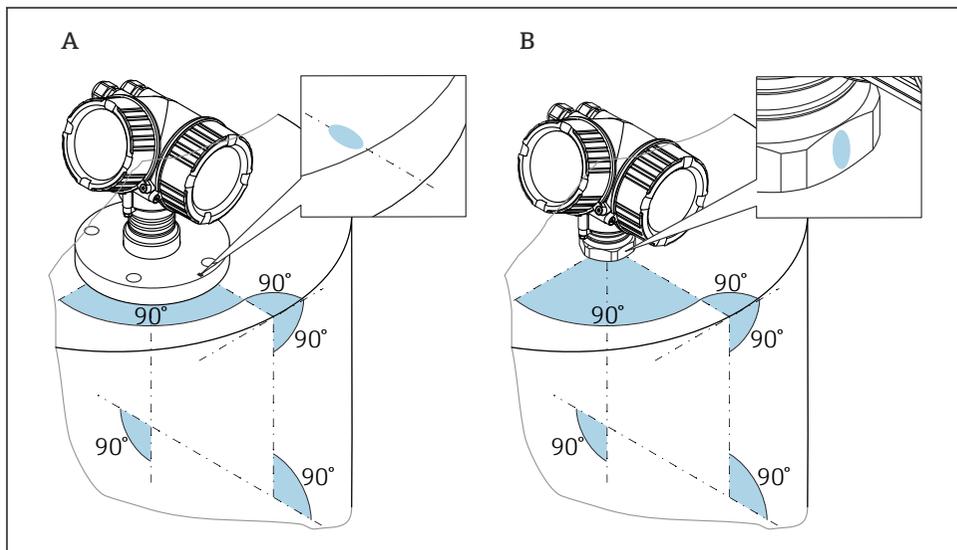


A0018974

 Ovisno o verziji uređaja, oznaka može biti krug ili dvije paralelne linije.

Informacije o mlaznicama

Rog antena bi trebala viriti iz mlaznice; po potrebi odaberite verziju s antenskim produžetkom 100 do 400 mm (4 do 16 in) (dodatna oprema).

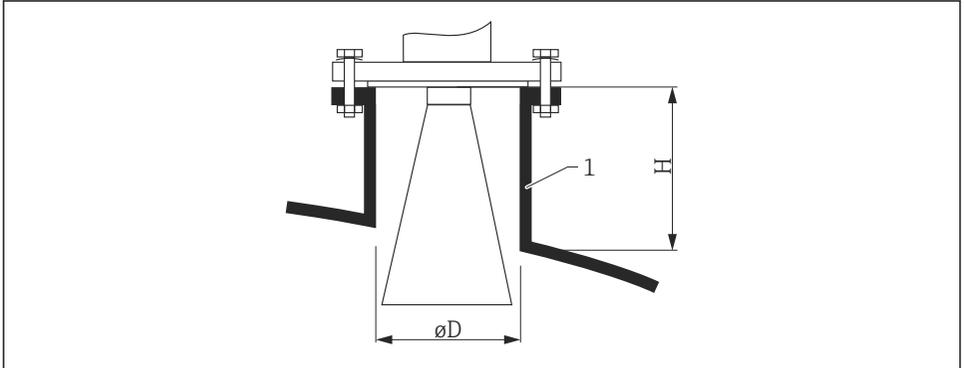

A0016822

3 Visina i promjer mlaznice za rog antenu

1 Montaža mlaznice

| Antena | ØD | Maksimalna visina mlaznice H_{max} (Antena bez antenskog produžetka) |
|------------|------------------|---|
| 150 mm/6" | 146 mm (5.75 in) | 185 mm (7.28 in) |
| 200 mm/8" | 191 mm (7.52 in) | 268 mm (10.6 in) |
| 250 mm/10" | 241 mm (9.49 in) | 360 mm (14.2 in) |

i Verzije antene < 150 mm/6" nisu prikladne za ugradnju u spremnik u slobodnom prostoru. Trebaju se koristiti samo u prenosnicama ili bunarima za mirovanje.


Mjerenje izvana kroz plastične zidove

- Dielektrična konstanta medija: $\epsilon_r > 10$
- Koristite antenu 250 mm (10 in) ako je moguće.
- Udaljenost od vrha antene do spremnika treba biti pribl. 100 mm (4 in).
- Ako je moguće, izbjegavajte položaj ugradnje u kojem se može stvoriti kondenzat ili nakupina između antene i posude.
- U slučaju vanjskih instalacija, osigurajte da je područje između antene i spremnika zaštićeno od vremenskih prilika.
- Nemojte postavljati bilo kakve spojnice ili priključke između antene i spremnika koji bi mogli odraziti signal.

Odgovarajuća debljina stropa spremnika:

| Prodiranje materijala | PE | PTFE | PP | Pleksiglas |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ϵ_r | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
| Optimalna debljina | 16 mm (0.65 in) | 17 mm (0.68 in) | 16 mm (0.65 in) | 14 mm (0.56 in) |

5.7 Posuda s toplinskom izolacijom

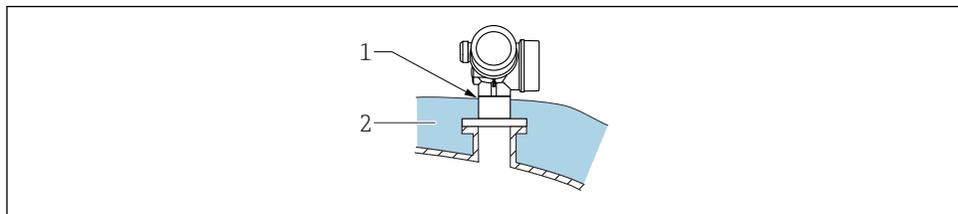


A0032207

Ako su temperature procesa visoke, uređaj mora biti uključen u normalnu izolaciju spremnika (2) kako bi se spriječilo zagrijavanje elektronike zbog toplinskog zračenja ili konvekcije. Izolacija ne smije biti veća od vrata uređaja (1).

5.8 Okretanje kućišta odašiljača

Kako bi se omogućio lakši pristup priključnom pretincu ili modulu zaslona, kućište transmitera se može okrenuti:

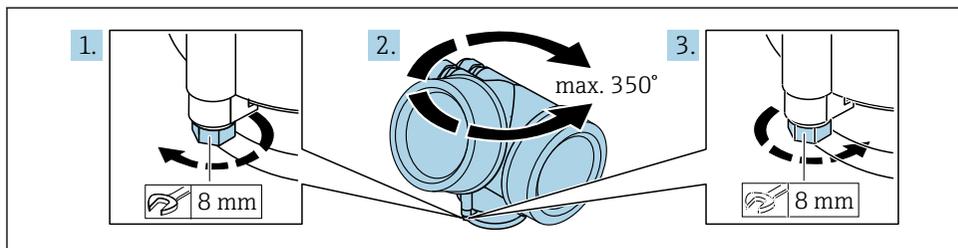


A0032242

1. Otpustite pričvrсни vijak s viličastim ključem.
2. Zakrenite kućište u željenom smjeru.
3. Zategnite pričvrсни vijak (1,5 Nm za plastična kućišta; 2,5 Nm za aluminijska kućišta ili kućišta od nehrđajućeg čelika).

5.9 Okretanje zaslona


5.9.1 Otvaranje poklopca

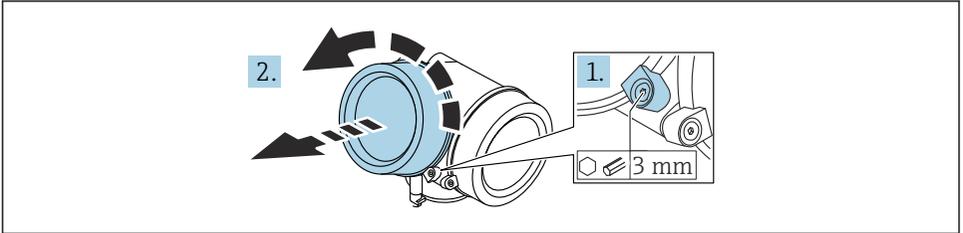

A0021430

1. Otpustite vijak pričvrstne stezaljke poklopca pretinca za elektroniku pomoću imbus ključa (3 mm) i okrenite stezaljku 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Odvrnite poklopac pretinca za elektroniku i provjerite brtvu poklopca; zamijenite ga ako je potrebno.


5.9.2 Zakretanje modula zaslona

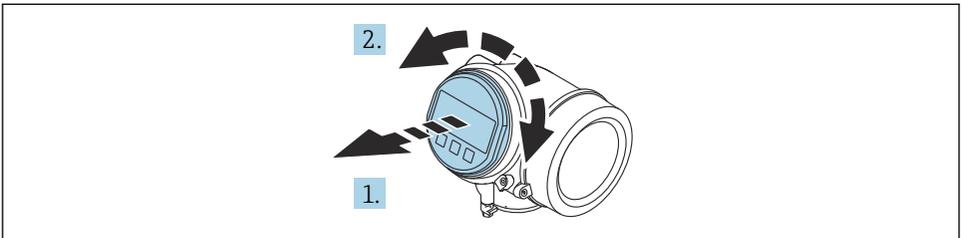

A0036401

1. Izvucite modul zaslona s laganim okretanjem.
2. Okrenite zaslonski modul u željeni položaj: Maks. $8 \times 45^\circ$ u svakom smjeru.
3. Provedite spiralni kabel u otvor između kućišta i glavnog modula elektronike te utaknite utikač modula zaslona u pretinac elektronike sve dok se ne uklopi.

5.9.3 Zatvaranje poklopca pretinca za elektroniku

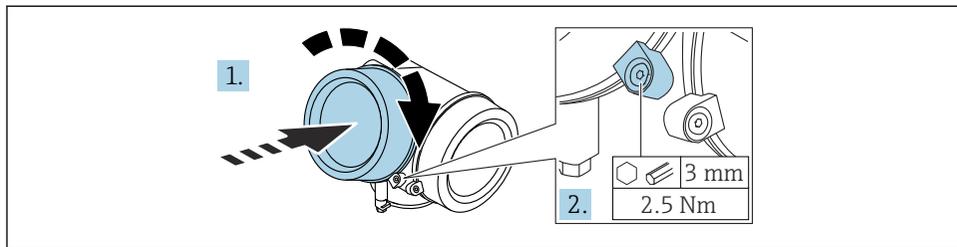

A0021451


- 1.** Zavrnite poklopac pretinca za elektroniku.
- 2.** Okrenite sigurnosnu stezaljku 90° u smjeru kazaljke na satu i pomoću imbus ključa (3 mm) pritegnite vijak sigurnosne stezaljke na poklopcu pretinca za elektroniku s 2.5 Nm.

6 Električni priključak

6.1 Zahtjevi povezivanja

6.1.1 Raspored priključaka

Dodjela stezaljki PROFIBUS PA / FOUNDATION sabirnica

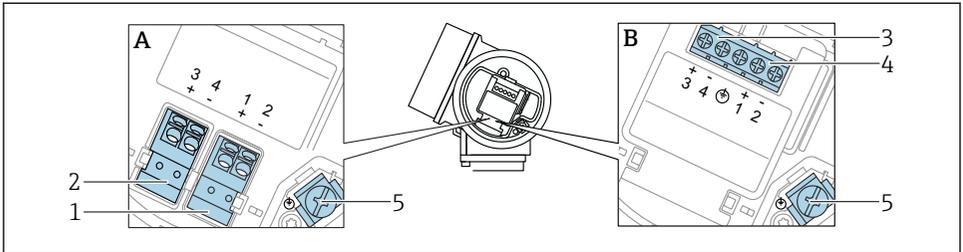

A0036500

4 Dodjela stezaljki PROFIBUS PA / FOUNDATION sabirnica

A Bez integrirane zaštite od previsokog napona

B S integriranom zaštitom od visokog napona

1 Priključak, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: priključci 1 i 2, bez integrirane prenaponske zaštite


2 Priključak, izlaz prekidača (otvoreni kolektor): priključci 3 i 4, bez integrirane prenaponske zaštite

3 Priključak, izlaz prekidača (otvoreni kolektor): priključci 3 i 4, sa integriranom prenaponskom zaštitom

4 Priključak, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: priključci 1 i 2, sa integriranom prenaponskom zaštitom

5 Priključak za oklop kabela

Blok dijagram PROFIBUS PA / FOUNDATION sabirnica

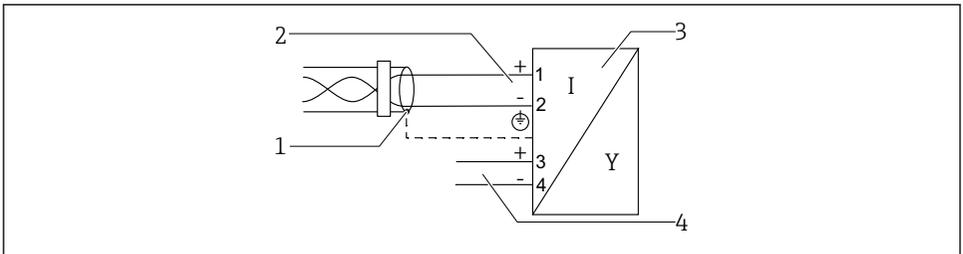

A0036530

5 Blok dijagram PROFIBUS PA / FOUNDATION sabirnica

1 Obloga kabela, obratiti pozornost na specifikacije kabela

2 Priključak PROFIBUS PA / FOUNDATION sabirnica


3 Uređaj za mjerenje

4 Izlaz prekidača (otvoreni kolektor)

6.1.2 Priključak uređaja



U slučaju izvedbe uređaja s utikačem, kućište nije potrebno otvarati za spajanje signalnog kabela.

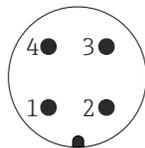

A0011175

6 Raspored pinova utikača M12

- 1 Signal +
- 2 Nije dodijeljeno
- 3 Signal -
- 4 Uzemljenje

6.1.3 Opskrba naponom

PROFIBUS PA, FOUNDATION sabirnica

| "Napajanje; izlaz" ¹⁾ | "Odobrenje" ²⁾ | Napon priključka |
|---|--|-------------------------|
| E: 2-žice; FOUNDATION sabirnica, prebacivanje izlaza G: 2-žice; PROFIBUS PA, prebacivanje izlaza | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non-Ex ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic(ia) ▪ Ex d(ia) / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP | 9 do 32 V ³⁾ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP | 9 do 30 V ³⁾ |

- 1) Značajka 020 u strukturi proizvoda
- 2) Značajka 010 u strukturi proizvoda
- 3) Ulazni naponi do 35 V ne oštećuju uređaj.

| | |
|---|----|
| Ovisno o polaritetu | Ne |
| FISCO/FNICO sukladno prema IEC 60079-27 | Da |

6.2 Priklučivanje uređaja

⚠ UPOZORENJE


Opasnost od eksplozije!

- ▶ Poštujte primjenjive nacionalne standarde.
- ▶ Pridržavajte se specifikacija u Sigurnosnim uputama (XA).
- ▶ Koristite samo specifične vijčane spojeve kabela.
- ▶ Provjerite da li napajanje odgovara informacijama na nazivnoj pločici.
- ▶ Isključite napajanje prije spajanja uređaja.
- ▶ Spojite potencijalnu liniju podudaranja s vanjskim priključkom za uzemljenje prije priklučivanja napajanja.

Potrebni alati / dodatna oprema:

- Za uređaje s poklopcem na zaključavanje: imbus ključ AF3
- Klješta za skidanje izolacije sa žice
- Pri korištenju upletenih kabela: jedan prsten žica za svaku žicu koja treba biti spojena.


6.2.1 Otvaranje poklopca

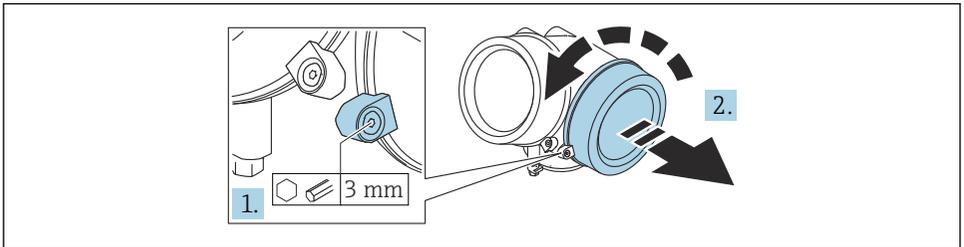

A0021490

1. Otpustite vijak pričvrstne stezaljke poklopca pretinca za povezivanje pomoću imbus ključa (3 mm) i okrenite stezaljku 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Odrnite poklopac pretinca za povezivanje i provjerite brtvu poklopca; zamijenite ga ako je potrebno.


6.2.2 Priklučivanje

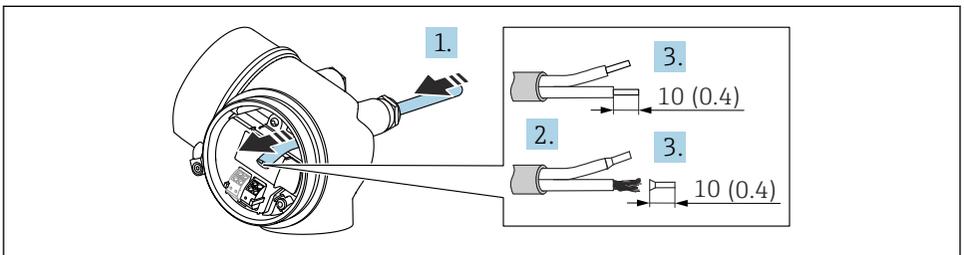

A0036418

7 Struktura uređaja: mm (in)

1. Provedite kabel kroz otvor za kabel. Nemojte uklanjati brtveni prsten iz otvora kabela, kako biste omogućili nepropusnost.
2. Skinite kablanski omotač.
3. Skinite krajeve kabela 10 mm (0.4 in). U slučaju žičanih kabela također se namještaju čahure.
4. Čvrsto zategnite vijčane spojeve kabela.
5. Spojite kabel prema rasporedu priključaka.

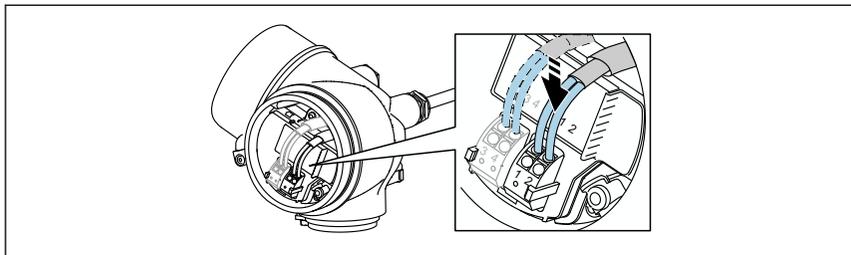


A0034682

6. Ako koristite zaštićene kabele: Spojite kablasku zaštitu na stezaljku uzemljenja.

6.2.3 Prikopčajte stezaljke s oprugom

Električno spajanje verzija uređaja bez integrirane prenaponske zaštite je preko utičnih opružnih stezaljki. Kruti vodiči ili fleksibilni vodiči s navlakama mogu se umetnuti izravno u priključak bez upotrebe poluge i automatski stvoriti kontakt.

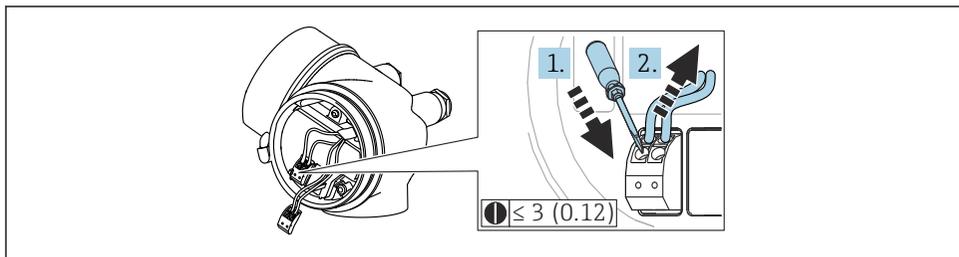


A0013661

8 Struktura uređaja: mm (in)

Za ponovno uklanjanje kabela iz priključka:

1. Pomoću ravnog odvijača ≤ 3 mm, pritisnite dolje na utor između dva otvora stezaljke
2. Istodobno izvucite kraj kabela iz priključka.

6.2.4 Zatvaranje poklopca pretinca za povezivanje

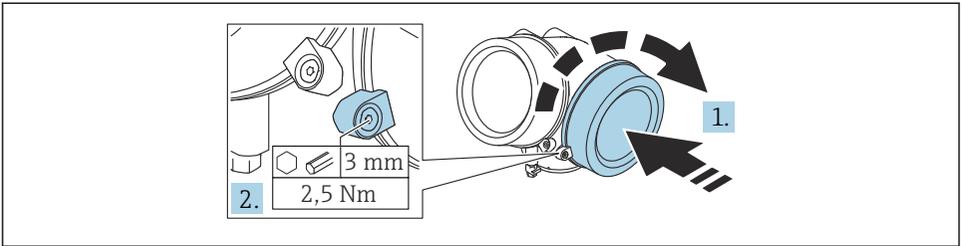

A0021491


1. Zavrните poklopac pretinca za povezivanje.
2. Okrenite sigurnosnu stezaljku 90° u smjeru kazaljke na satu i pomoću imbus ključa (3 mm) pritegnite vijak sigurnosne stezaljke na poklopcu pretinca za povezivanje s 2.5 Nm.

7 Integracija u PROFIBUS mrežu

7.1 Pregled glavne datoteke uređaja (GSD)

| | |
|-----------------------|--|
| ID proizvođača | 17 (0x11) |
| Identifikacijski broj | 0x1559 |
| Verzija profila | 3.02 |
| GSD datoteka | Informacije i datoteke dostupne na: |
| Verzija GSD datoteke | <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org |

7.2 Namještanje adrese uređaja

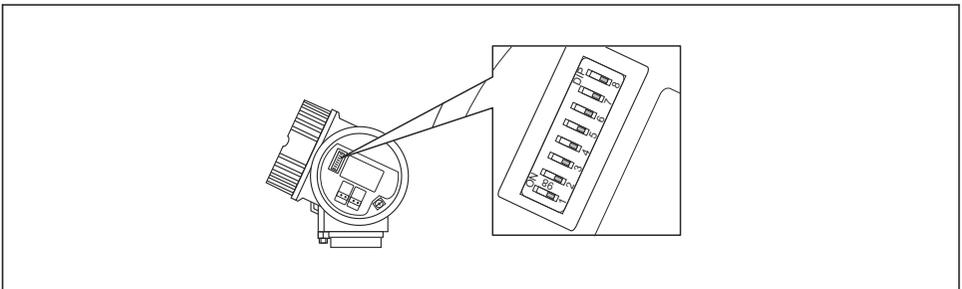

A0015686


- 9 Prekidač adrese u odjeljku za spajanje

7.2.1 Adresiranje hardvera

1. Postavite prekidač 8 u položaj "OFF".
2. Koristeći prekidače od 1 do 7, postavite adresu kako je navedeno u tablici ispod.

Promjena adrese stupa na snagu nakon 10 sekundi. Uređaj se ponovno pokreće.

| Prekidač | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| Vrijednost u položaju "ON" | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Vrijednost u položaju "OFF" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

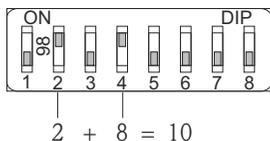


A0015902

- 10 *Primjer adresiranja hardvera; prekidač 8 je postavljen u položaj "OFF"; prekidači od 1 do 7 definiraju adresu.*

7.2.2 Adresiranje softvera

1. Postavite prekidač 8 na "ON".
2. Uređaj se automatski ponovno pokreće i javlja trenutnu adresu (tvornička postavka: 126).
3. Konfiguriranje adrese putem radnog izbornika: Setup → Device address



A0015903

- 11 *Primjer adresiranja softvera; prekidač 8 je postavljen u položaj "ON"; adresa je definirana u upravljačkom izborniku (adresa postavke uređaja→).*

8 **Mogućnosti upravljanja**

Uređajem se može upravljati na sljedeći način:

- Rad preko radnog izbornika (zaslon)
- DeviceCare / FieldCare, pogledajte Upute za uporabu
- SmartBlue (aplikacija), Bluetooth (opcionarno), pogledajte upute za uporabu




A0033202

 12 *Poveznica za skidanje*

9 Redoslijed puštanja u pogon

9.1 Struktura i funkcija radnog izbornika

9.1.1 Zaslone

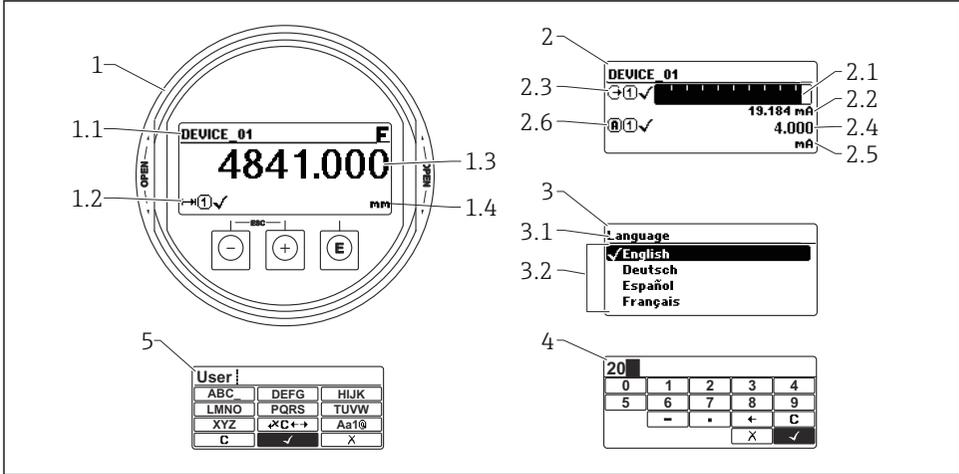

A0012635

13 Format prikaza na zaslonu i radnom modulu

- 1 Prikaz mjerene vrijednosti (maksimalna veličina 1)
 - 1.1 Zaglavlje s oznakom mjernog mjesta i simbolom greške (ako je greška aktivna)
 - 1.2 Simboli mjernih vrijednosti
 - 1.3 Izmjerena vrijednost
 - 1.4 Jedinica
- 2 Prikaz izmjerene vrijednosti (trakasti grafikon + 1 vrijednost)
 - 2.1 Trakasti grafikon za izmjerenu vrijednost 1
 - 2.2 Mjerna vrijednost 1 (uključujući jedinicu)
 - 2.3 Simboli mjerne vrijednosti za mjernu vrijednost 1
 - 2.4 Mjerna vrijednost 2
 - 2.5 Jedinica za mjernu vrijednost 2
 - 2.6 Simboli mjerne vrijednosti za mjernu vrijednost 2
- 3 Vizualizacija parametra (ovdje: parametar s popisom za odabir)
 - 3.1 Zaglavlje s oznakom parametra i simbolom greške (ako je greška aktivna)
 - 3.2 Popis za odabir; ✓ označava trenutnu vrijednost parametra.
- 4 Matrica za unos brojeva
- 5 Matrica za unos teksta, brojeva i posebnih znakova

9.1.2 Operativni elementi


Funkcije

- Prikaz izmjerenih vrijednosti i poruka o pogreškama i obavijestima
- Osvjetljenje u pozadini, koje u slučaju pogreške prelazi sa zelenog na crveno
- Zaslona uređaja se može ukloniti radi lakšeg rada



Zaslona uređaja su dostupni s dodatnom opcijom Bluetooth® bežične tehnologije.

Osvjetljenje pozadine se uključuje ili isključuje ovisno o napajanju i trenutnoj potrošnji.

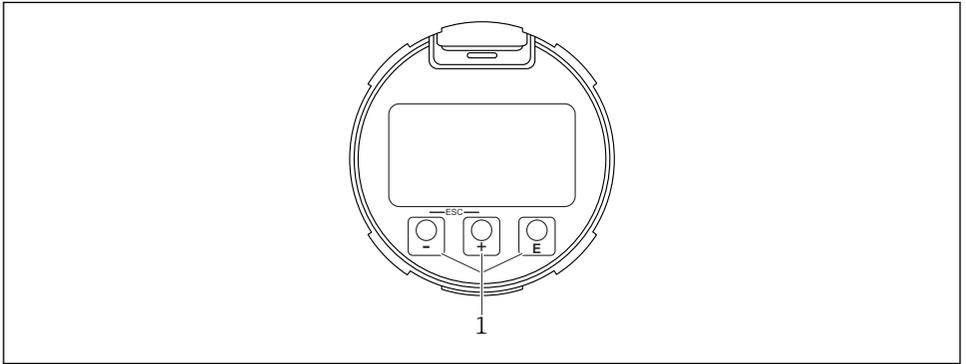

A0039284

 14 Modul zaslona

1 Tipke za upravljanje

Funkcija tipaka

- Tipka 
 - Kretanje prema dolje u popisu za odabir
 - Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije
- Tipka 
 - Kretanje prema gore u popisu za odabir
 - Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije
- Tipka 
 - *Na prikazu izmjerene vrijednosti:* Kratkim pritiskom na tipku otvara se operativni izbornik.
 - Pritiskom na tipku za 2 s otvara se kontekstni izbornik.
 - *U izborniku, podizborniku:* Kratkim pritiskom na tipku:
 - Otvara odabrani izbornik, podizbornik ili parametar.
 - Pritiskom na tipku za 2 s u parametru:
 - Ako postoji, otvara tekst pomoći za funkciju parametra.
 - *U uređivaču teksta i brojeva:* Kratkim pritiskom na tipku:
 - Otvara odabranu grupu.
 - Izvodi odabranu radnju.
 - Izvodi odabranu radnju.

- tipka \oplus i tipka \square (ESC funkcija - istovremeno pritisnite tipke)
 - U izborniku, *podizborniku*: Kratkim pritiskom na tipku:
 - Izlazi iz trenutne razine izbornika i vodi vas na sljedeću višu razinu.
 - Ako je tekst pomoći otvoren, zatvara tekst pomoći parametra.
 - Pritiskom na tipku za 2 s vraćate se na prikaz izmjerene vrijednosti ("početni položaj").
 - U *uređivaču teksta i brojeva*: Zatvara tekstualni ili numerički uređivač bez primjene promjena.
- tipka \square i tipka \boxtimes (istovremeno pritisnite tipke)
Smanjuje se kontrast (svjetlije postavke).
- tipka \oplus i tipka \boxtimes (istovremeno pritisnite i držite tipke)
Povećava se kontrast (tamnije postavke).

9.2 Otvaranje kontekstualnog izbornika


Upotrebom kontekstualnog izbornika, korisnik može pozvati sljedeće izbornike brzo i izravno iz radnog zaslona:

- Postavka
- Konf. disp. rez. kopije.
- Krivulja omotnice
- Zaključavanje tipkovnice uključeno

Pozivanje i zatvaranje kontekstualnog izbornika

Korisnik se nalazi u radnom zaslonu.

1. Pritisnite \boxtimes tijekom 2 s.
 - ↳ Otvara se kontekstni izbornik.

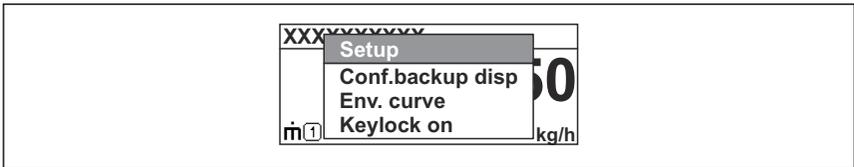

A0037872

2. Pritisnite \square + \oplus istovremeno.
 - ↳ Kontekstualni izbornik je zatvoren i pojavljuje se radni zaslon.

Pozivanje izbornika preko kontekstualnog izbornika

1. Otvorite kontekstualni izbornik.
2. Pritisnite \oplus za navigaciju do željenog izbornika.
3. Pritisnite \boxtimes za potvrđivanje odabira.
 - ↳ Otvara se odabrani izbornik.

9.3 Radni izbornik

| Parametar/podizbornik | Značenje | Opis |
|--|--|---|
| Language Setup → Advanced setup → Display → LanguageExpert → System → Display → Language | Definira jezik rada lokalnog zaslona | |
| Setup | Nakon što su vrijednosti postavljene za ove parametre, mjerenje treba općenito biti potpuno konfigurirano. | |
| Setup→Mapping | Mapiranje odjeka interferencije |  BA01126F - Upute za uporabu, FMR53/FMR54, PROFIBUS PA |
| Setup→Advanced setup | Sadrži dodatne podizbornike i parametre <ul style="list-style-type: none"> ▪ Za individualiziraniju konfiguraciju mjerenja (prilagodba posebnim uvjetima za mjerenje) ▪ Za pretvaranje izmjerene vrijednosti (skaliranje, linearizacija). ▪ Za skaliranje izlaznog signala. | |
| Diagnostics | Sadrži najvažnije parametre za dijagnosticiranje stanja uređaja | |
| Izbornik Expert U polje parametar Enter access code unesite 0000 ako nije definiran pristupni kod specifičan za kupca. | Sadrži sve parametre uređaja (uključujući one koji su već u nekom od drugih izbornika). Izbornik je organiziran prema blokovima funkcija uređaja. |  GP01018F - Opis parametara uređaja FMR5x, PROFIBUS PA |

9.4 Onemogućavanje zaštite od zapisivanja


Ako je uređaj zaštićen od pisanja, prvo ga je potrebno otključati, pogledajte upute za uporabu.



BA01126F - Upute za uporabu, FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

9.5 Postavka operativnog jezika


Tvorička postavka: engleski ili naručeni lokalni jezik

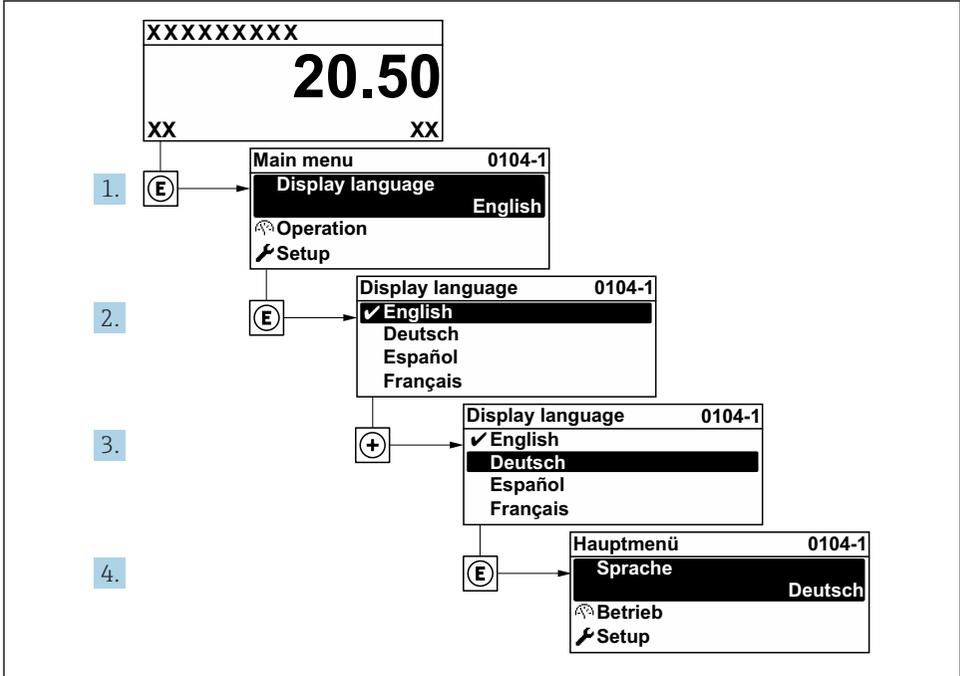

A0029420

15 *Primjer lokalnog zaslona*

9.6 Konfiguriranje mjerenja razine

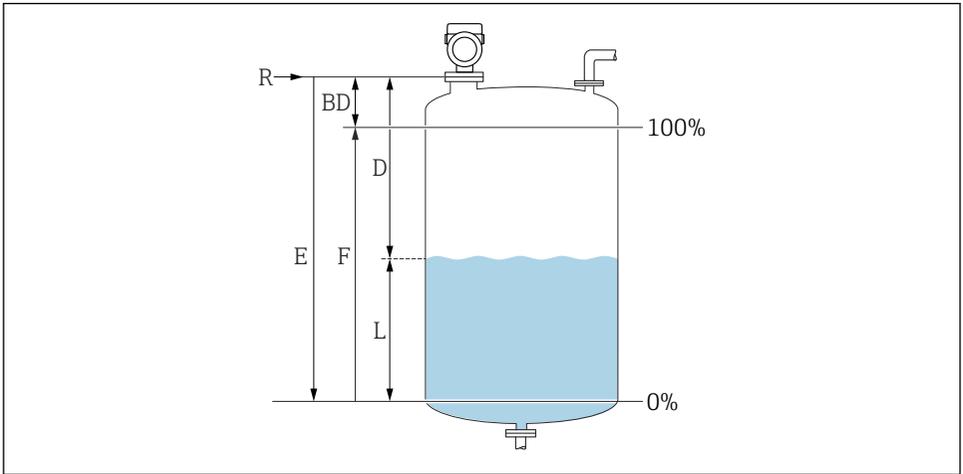

A0016933

16 Parametri konfiguracije za razinu mjerenja u tekućinama

- R* Referentna točka mjerenja
D Distance
L Level
E Empty calibration (prazna kalibracija) (= nulta točka)
F Full calibration (puna kalibracija) (= mjerni raspon)

1. Setup → Device tag
 - ↳ Enter a unique name for the measuring point to identify the device quickly within the plant.
2. Setup → Device address
 - ↳ Unesite adresu sabirnice uređaja (samo za softversko adresiranje).
3. Setup → Distance unit
 - ↳ Used for the basic calibration (Empty / Full).
4. Setup → Bin type
 - ↳ Optimizes the signal filters for the respective bin type. Note: 'Workbench test' deactivates all filters. This option should exclusively be used for tests.
5. Setup → Medium group
 - ↳ Navedite grupu medija ("vodeni": DK>4 ili "ostalo": DK>1,9)

6. Setup → Empty calibration

- ↳ Navedite praznu udaljenost E (udaljenost od referentne točke R do oznake 0%). Setup → Advanced setup → Level → Tank/silo height. If the parametrized measuring range (Empty calibration) differs significantly from the tank or silo height, it is recommended to enter the tank or silo height in this parameter. Example: Continuous level monitoring in the upper third of a tank or silo. Note: For tanks with conical outlet, this parameter should not be changed as in this type of applications 'Empty calibration' is usually not << the tank or silo height.

7. Setup → Full calibration

- ↳ Distance between minimum level (0%) and maximum level (100%).

8. Setup → Level

- ↳ Currently measured level

9. Setup → Distance

- ↳ Distance between lower edge of flange or thread and medium surface.

10. Setup → Signal quality

- ↳ Prikazuje kvalitetu signala analiziranu razinom odjeka.

11. Setup → Mapping → Confirm distance

- ↳ Usporedite udaljenost prikazanu s aktualnom vrijednosti na početku snimanja mape odjeka interferencije.

12. Setup → Advanced setup → Level → Level unit

- ↳ Odaberite jedinicu razine: %, m, mm, ft, in (tvornička postavka: %)

 Vrijeme reakcije uređaja unaprijed je konfigurirano putem parametra **Tank type**. Napredna konfiguracija moguća je u podizborniku **Advanced setup**.

9.7 Primjene specifične korisniku

Za konfiguraciju parametara za aplikacije specifične za korisnika, pogledajte:



BA01126F - Upute za uporabu, FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

Također, za podizbornik **Expert**:



GP01018F - Opis parametara uređaja FMR5x, PROFIBUS PA



71579237

www.addresses.endress.com
