

Kısa Çalıştırma Talimatları **Levelflex FMP51, FMP52, FMP54** **HART**

Kılavuzlu radar




Bu talimatlar, Özét Kullanım Talimatları olup, cihazın Kullanım Talimatlarının yerini almaz.

Cihaz hakkında ayrıntılı bilgi, Kullanım Talimatlarında ve diğer dokümantasyon içinde yer almaktadır:

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- İnternet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

1 İlgili dokümantasyon

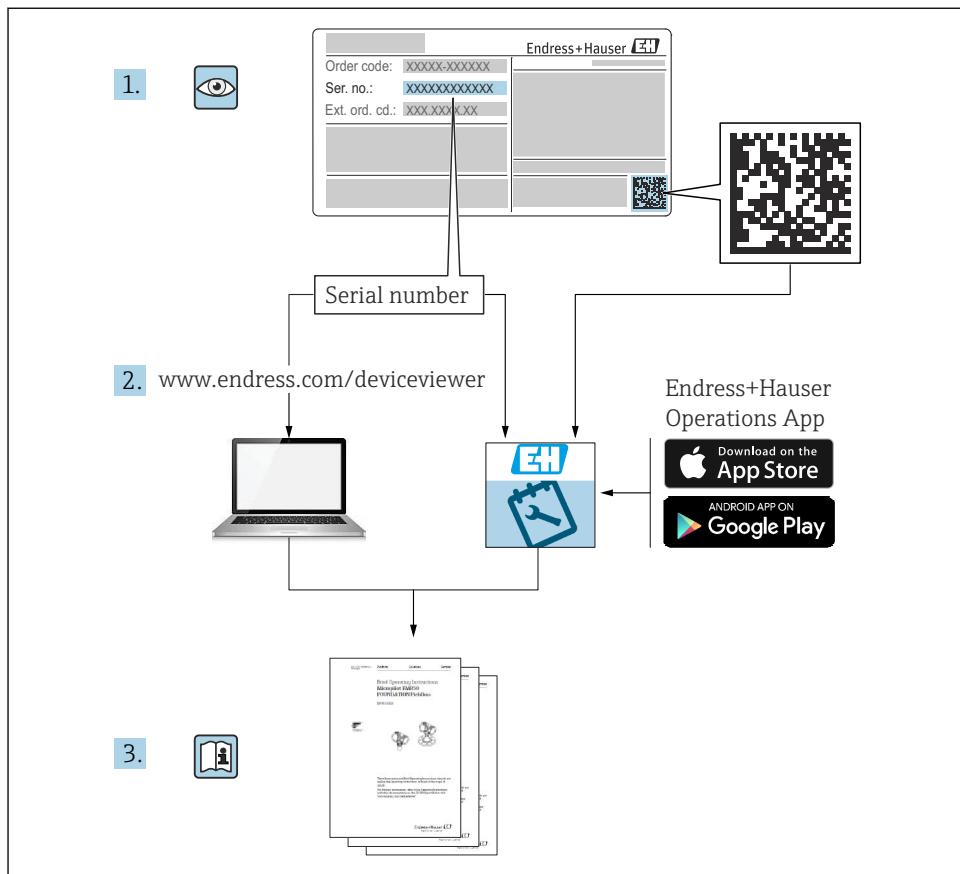

2 Bu doküman hakkında

2.1 Semboller

2.1.1 Güvenlik sembollerı

⚠ TEHLİKE

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

⚠️ UYARI

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

⚠️ DİKKAT

Bu simbol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

DUYURU

Bu simbol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

2.1.2 Elektrik sembollerı

**Koruyucu toprak (PE)**

Topraklama terminalleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır. Topraklama terminaleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir.

- İç toprak terminali; koruyucu topraklama ana şebekeye bağlanır.
- Dış toprak terminali; cihaz, tesisin topraklama sistemine bağlanır.

2.1.3 Alet sembollerı



Düz tornavida



Alyan anahtarı



Torx tornavida



Açık uçlu anahtar

2.1.4 Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

 İzin verilen

İzin verilen prosedürler, prosesler veya işlemler

 Yasak

Yasak olan prosedürler, prosesler veya işlemler

 İpucu

Ek bilgileri gösterir



Dokümantasyon referansı



Grafik referansı



Not veya bağımsız adım incelenmelidir

 1, 2, 3.

Adım serisi



Adım sonucu



Gözle kontrol

 1, 2, 3, ...

Parça numaraları

 A, B, C, ...

Görünümler

2.1.5 Cihaz üzerindeki semboller

→ Güvenlik talimatları

İlgili Kullanım Talimatlarında bulunan güvenlik talimatlarına uyun

Bağlantı kablolarındaki sıcaklık direnci

Bağlantı kablolarının sıcaklık direncinin minimum değerini belirler

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler

Personel, işleriyle ilgili şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar belirli işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Kullanım Talimatları ve diğer dokümantasyonlardaki talimatlarda yazan talimatları okumuş ve anlamış olmalıdır
- ▶ Talimatlar etmeli ve şartlara uymalıdır

3.2 Kullanım amacı

Uygulama ve maddeler

Bu kılavuzda belirtilen ölçüm cihazı sadece sıvıların seviye ve arayüz ölçümü için tasarlanmıştır. Ölçüm cihazı, sipariş edilen versiyona uygun olarak patlayıcı, yanıcı, zehirli veya oksitleyici potansiyele sahip maddelerin ölçümünde de kullanılabilir.

"Teknik bilgiler" bölümünde belirtilen sınır değerlerle ve kılavuzdaki ve ek dokümantasyondaki koşullara uyulursa, ölçüm cihazı sadece aşağıdaki ölçümler için kullanılabilir:

- ▶ Ölçülen proses değişkenleri: Seviye ve/veya arayüz yüksekliği
- ▶ Hesaplanabilen proses değişkenleri: her türlü kap şeklindeki hacim veya kütle (linearizasyon fonksiyonuyla seviyeden hesaplanır)

Çalışma sırasında ölçüm cihazının uygun koşullarda kalması için:

- ▶ Ölçüm cihazını sadece yeterli seviyede dirence sahip prosesle temas eden malzemelerle kullanın.
- ▶ "Teknik bilgi" içerisindeki limit değerlere dikkat edin.

Hatalı kullanım

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Sınırdaki durumların belirlenmesi:

- ▶ Özel sıvılar ve temizlik sıvıları için Endress+Hauser, sıvıyla temas eden malzemelerin korozyon direncinin doğrulanması için memnuniyetle yardım sağlar, ancak herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

Diğer riskler

Prosesten ısı transferi ile birlikte elektronik sistemdeki güç kaybı nedeniyle elektronik muhafazasının ve içerisindeki düzeneklerin (örn. ekran modülü, ana elektronik modülü ve I/O elektronik modülü) sıcaklığı 80 °C (176 °F) değerine ulaşabilir. Çalışma sırasında sensörün sıcaklığı madde sıcaklığına yaklaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!

- ▶ Yüksek madde sıcaklıklarını durumunda, yanıkları önlemek için temasa karşı koruma sağlayın.

3.3 İş yeri güvenliği

Cihaz üzerinde ve cihazla çalışırken:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Ayrılabilen prob çubuklarında, madde çubuğu bağımsız parçaları arasındaki bağlantılarla nüfuz edebilir. Bu madde, bağlantılar gevşetildiği zaman dışarı sızabilir. Bu durum, tehlikeli (örn. agresif veya toksik) maddeler kullanıldığı zaman yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Prob çubuğuunun bağımsız parçaları arasındaki bağlantıları gevşetirken, maddeye uygun koruyucu ekipman kullanın.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihaz sadece hatasız, arızasız ve teknik açıdan uygun durumdaysa çalıştırılmalıdır.
- ▶ Cihazın parazitsiz bir şekilde çalışması operatörün sorumluluğundadır.

Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir:

- ▶ Yine de değişiklikler gerekiyorsa, üreticiye danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- ▶ Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- ▶ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ▶ Sadece üreticiden temin edilen yedek parça ve aksesuarları kullanın.

Tehlikeli alan

Cihaz tehlikeli alanlarda kullanıldığında kişilere veya kuruluma yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmak için (ör. patlama koruması, basınçlı kazan güvenliği):

- ▶ Sipariş edilen cihazın tehlikeli alanda kullanımına uygun olup olmadığını doğrulamak için isim levhasını kontrol edin.
- ▶ Bu kılavuzun ayrılmaz parçası olan ve ayrı verilen ek belgelerdeki teknik özelliklere uyulmalıdır.

3.5 Ürün güvenliği

Bu ölçüm cihazı, en son güvenlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde üzere İyi Mühendislik Uygulaması kurallarına uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalışması güvenli bir durumda çıkarılmıştır. Cihaz, genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar.

DUYURU

Nemli çevre koşullarında cihazın açılmasıyla koruma derecesi kaybı

- ▶ Cihaz nemli çevre koşullarında açıldıysa, isim plakasında gösterilen koruma derecesi artık geçerli değildir. Bu aynı zamanda cihazın güvenli çalışmasına da zarar verir.

3.5.1 CE işaretti

Ölçüm sistemi geçerli AB direktiflerinin yasal gereksinimlerini karşılar. Bu gereksinimler, uygulanan standartlarla birlikte ilgili AB Uygunluk Beyanında listelenmiştir.

Üretici, cihaza CE işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

3.5.2 EAC uygunluğu

Ölçüm sistemi geçerli EAC kılavuzlarının yasal gereksinimlerini karşılar. Bu gereksinimler, uygulanan standartlarla birlikte ilgili EAC Uygunluk Beyanında listelenmiştir.

Üretici, cihaza EAC işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Teslimatın kabul edilmesi sırasında aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

- Teslimat makbuzu ve ürün etiketi üzerindeki sipariş kodları aynı mı?
- Ürünler hasarsız mı?
- İsim plakası üzerindeki veriler teslimat makbuzuyla eşleşiyor mu?
- Gerekliyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) verilmiş mi?

 Bu koşullardan herhangi biri karşılanmıyorsa lütfen Endress+Hauser satış ofisinizle irtibat kurun.

4.2 Ürün tanımlaması

Cihaz aşağıdaki yöntemlerle tanımlanabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren genişletilmiş sipariş kodu
- ▶ İsim plakalarından seri numaralarını *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) içeresine girin
 - ↳ Ölçüm cihazı ile ilgili ve cihaza ait teknik dokümantasyonun kapsamı hakkındaki bilgilerin tamamı görüntülenir.
- ▶ İsim plakasında bulunan seri numarasını *Endress+Hauser Operations uygulamasına* girin veya isim plakası üzerindeki 2-D matris kodunu kamera ile taratın
 - ↳ Ölçüm cihazı ile ilgili ve cihaza ait teknik dokümantasyonun kapsamı hakkındaki bilgilerin tamamı görüntülenir.

4.3 Saklama ve taşıma

4.3.1 Saklama sıcaklığı

- İzin verilen saklama sıcaklığı: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Orijinal ambalajı kullanın.
- FMP51 ve FMP54 için seçenek: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)
Bu aralık, 580 "Test, Sertifika" sipariş kodunda JN "Transmiter ortam sıcaklığı"
-50 °C (-58 °F) seçeneği seçilmişse geçerlidir. Sıcaklık sürekli olarak -40 °C (-40 °F) derecenin altında kalıyorsa, daha yüksek arıza oranları beklenebilir.


4.3.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması

⚠️ UYARI

Muhafaza veya çubuk hasar görebilir ya da çekilebilir.

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Ölçüm cihazı ölçüm noktasına orijinal ambalajında veya proses bağlantısı yoluyla taşınmalıdır.
- ▶ Kaldırma ekipmanını (askılar, halkalar vb.) daima proses bağlantısına sabitleyin ve cihazı hiçbir zaman elektronik muhafazasından veya probundan tutarak kaldırmayın. Cihazın devrilmemesi veya istemsizce kaymaması için cihaza yönelik ağırlık merkezine dikkat edilmelidir.
- ▶ 18 kg'dan (39,6 lbs) ağır cihazlar için güvenlik talimatlarını ve taşıma koşullarını uygulayın (IEC 61010).

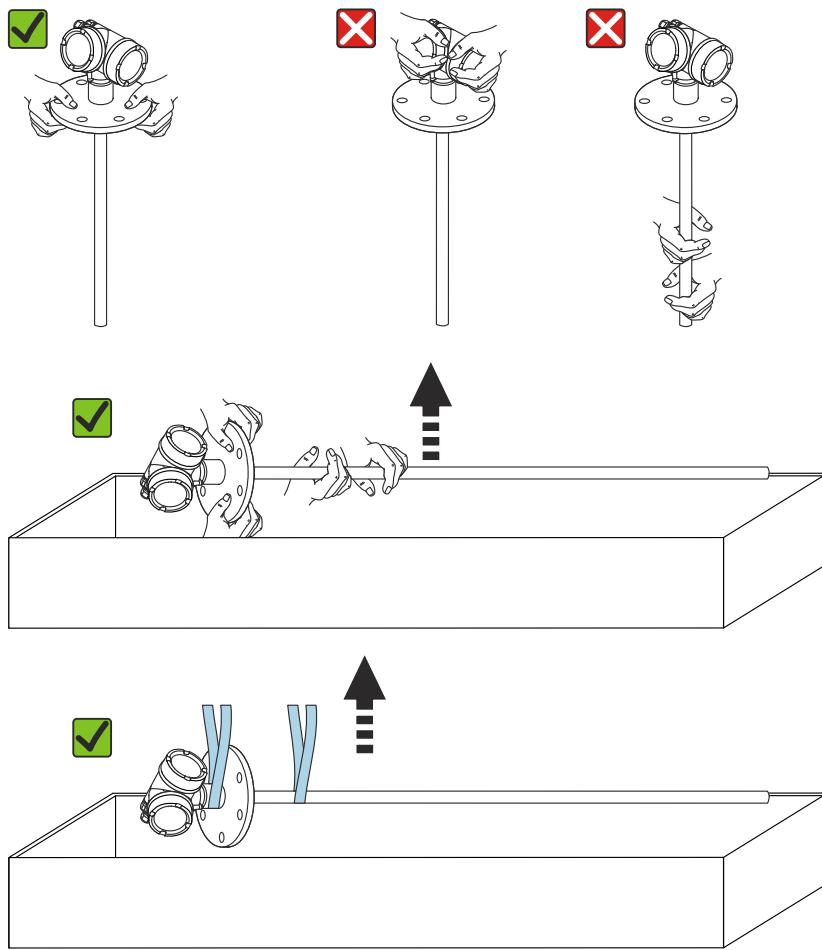


A0013920

5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Uygun montaj pozisyonu

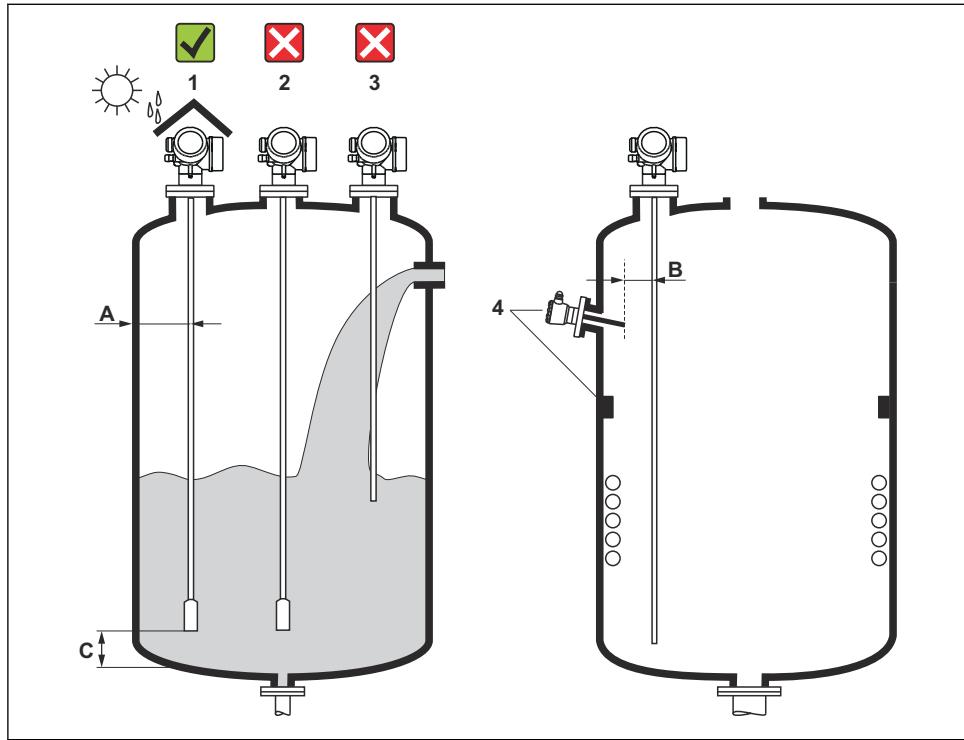

1 Kurulum koşulları Levelflex


Montaj sırasında mesafe gereksinimleri

- Kap duvarı ile çubuk ve kablo problemleri arasındaki mesafe (A):
 - Pürüzszü metal duvarlar için: > 50 mm (2 in)
 - Plastik duvarlar için: > 300 mm (12 in) hazırlanın dışındaki metalik parçalara
 - Beton duvarlar için: > 500 mm (20 in), aksi halde, izin verilen ölçüm aralığı azaltılabilir.
- Çubuk problemleri ve dahili bağlantı parçaları (3) arasındaki mesafe (B): > 300 mm (12 in)
- Birden fazla Levelflex kullanılırken:
 - Sensör eksenleri arasındaki minimum mesafe: 100 mm (3,94 in)
- Probü sonundan kabın dibine kadar olan mesafe (C):
 - Kablo probu: > 150 mm (6 in)
 - Çubuk probu: > 10 mm (0,4 in)
 - Koaksiyel prob: > 10 mm (0,4 in)

 Koaksiyel problemler duvara ve dahili düzeneklere herhangi bir mesafede monte edilebilir.

5.1.2 Probü emniyete alınması

Kablo problemlerinin emniyete alınması

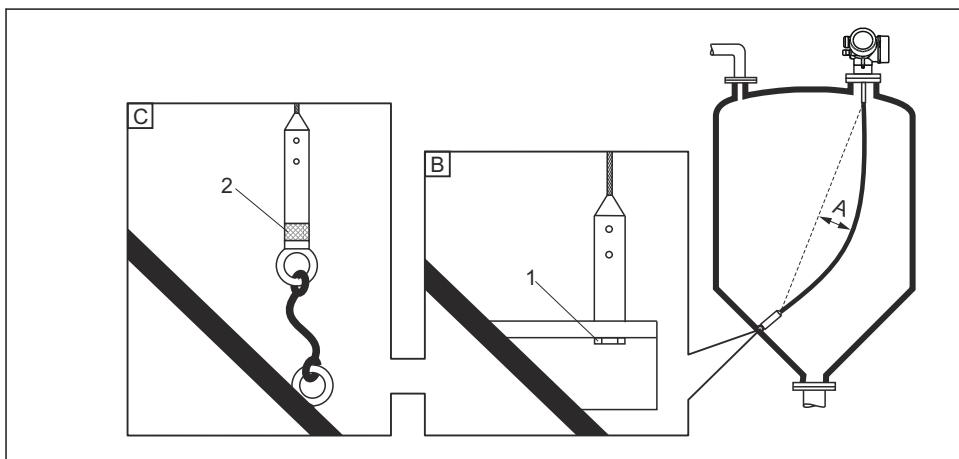

A Kablo sarkması: $\geq 10 \text{ mm}/(1 \text{ m prob uzunluğu})$ [0,12 inç/(1 ft prob uzunluğu)]

B Güvenli topraklanmış prob ucu

C Güvenli yalıtılmış prob ucu


1 Probü uç ağırlığının somun dışında sıkıştırma parçası

2 Yalıtılmış sabitleme kiti

- Kablo probunun ucu aşağıdaki koşullarda sabitlenmelidir (tutturulmalıdır):
Prob, kap duvarı, koni, iç bağlantı parçaları/kırışır veya kurulumun başka bir parçası ile geçici olarak temas edebilecek durumdaysa
- Probun ucunu sabitlemek için prob ağırlığında bir somun dişi bulunur:
Kablo 4 mm (1/6"), 316: M 14
- Probun ucu sabitlendiği zaman güvenilir bir şekilde topraklanmalı veya yalıtılmalıdır. Probu güvenilir şekilde yalıtılmış bir bağlantıyla sabitlemek başka türlü mümkün olmuyorsa yalıtımlı bir sabitleme kiti kullanın.
- Aşırı yüksek bir çekme yükünü (ör. termal genleşme nedeniyle) ve kablonun kopma riskini önlemek için kablo gevşek olmalıdır. Gereken sarkma: $\geq 10 \text{ mm}/(1 \text{ m kablo uzunluğu})$ [$0,12 \text{ inç}/(1 \text{ ft kablo uzunluğu})$].
Kablo probleminin çekme yükü kapasitesine dikkat edin.

Sabitleyici çubukları

- WHG onayı durumunda: prob uzunluğu $\geq 3 \text{ m}$ (10 ft) olursa destek gereklidir.
- Genel olarak, yatay akış (ör. bir karıştırıcıdan) veya güçlü titreşimler söz konusu olduğunda çubuk probalar sabitlenmelidir.
- Çubuk probaları sadece probun ucundan sabitleyin.

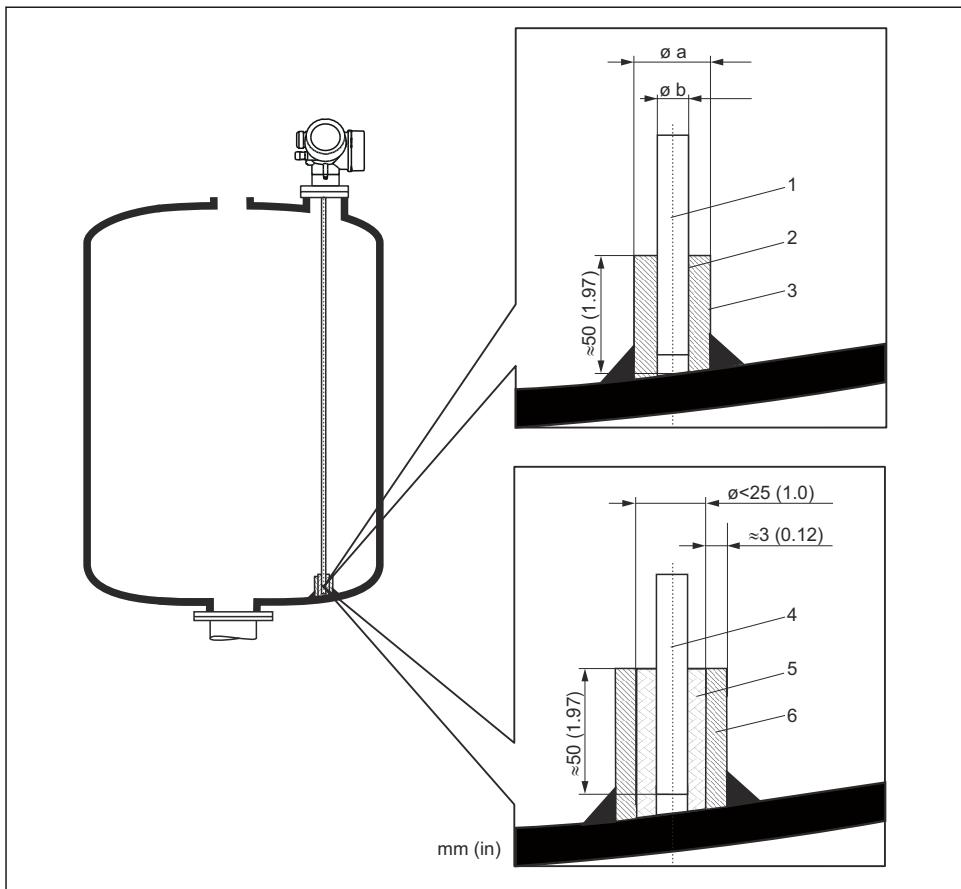

A0012607

Ölçü birimi mm (in)

- 1 Prob çubuğu, kaplanmamış
- 2 Kovan ve çubuk arasında elektrik teması sağlayan dar delikli kovan.
- 3 Kısa metal boru, örn. yerinde kaynak yapılmış
- 4 Prob çubuğu, üzeri kaplı
- 5 Plastik kovan, ör. PTFE, PEEK, PPS
- 6 Kısa metal boru, örn. yerinde kaynak yapılmış

Prob Ø 8 mm (0,31 in)

- a < Ø 14 mm (0,55 in)
- b = Ø 8,5 mm (0,34 in)

Prob Ø 12 mm (0,47 in)

- a < Ø 20 mm (0,78 in)
- b = Ø 12,5 mm (0,52 in)

Prob Ø 16 mm (0,63 in)

- $a < \varnothing 26$ mm (1,02 in)
- $b = \varnothing 16,5$ mm (0,65 in)

DUYURU

Prob ucunun zayıf topraklanması hatalı ölçümlere neden olabilir.

- Kovan ve prob çubuğu arasında iyi bir elektrik teması sağlamak üzere dar delikli kovan kullanın.


DUYURU

Kaynak işlemi, ana elektronik modülüne zarar verebilir.

- Kaynak yapmadan önce: Prob çubuğunu topraklayın ve elektronik parçayı çıkarın.

Koaksiyel problemlerin emniyete alınması

WHG onayı için: prob uzunluğu ≥ 3 m (10 ft) olursa destek gereklidir.

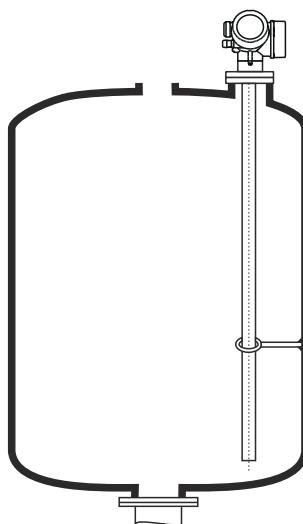

A0012608


Koaksiyel problemler topraklama borusunun herhangi bir noktasında sabitlenebilir (tutturulabilir).

5.1.3 Probyn kısaltılması

Bkz. Kullanım Talimatları.

5.2 Cihazın montajı

5.2.1 Dişli bağlantıya sahip cihazların montajı

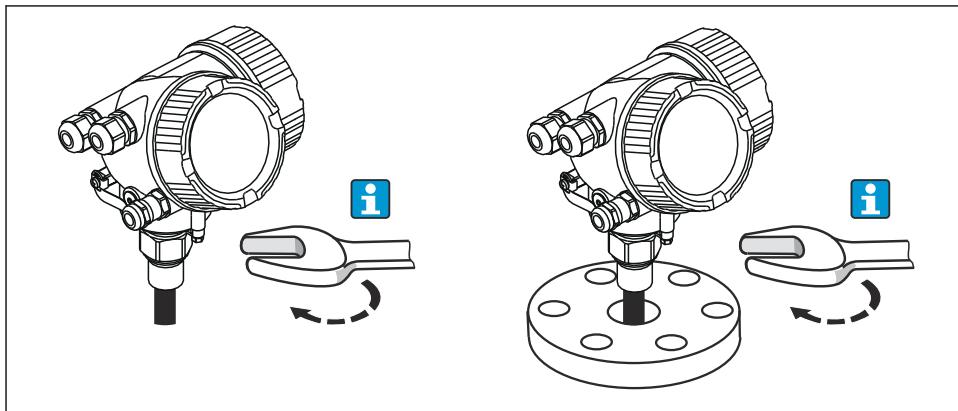

A0012528

Dişli bağlantıya sahip cihazı bir manşon veya flanş vidalayın ve ardından manşon/flanş aracılığıyla proses kabına sabitleyin.

- i** ■ Yerine vidalarken altigen civatayı sadece şu miktarda çevirin:
- 3/4" dış: 36 mm
 - 1-1/2" dış: 55 mm
- İzin verilen maksimum sıkma torku:
- 3/4" dış: 45 Nm
 - 1-1/2" dış: 450 Nm
- Ürünle birlikte verilen aramid elyaf conta ve 40 bar proses basıncı kullanıldığında tavsiye edilen tork (sadece FMP51 içindir, FMP54'e conta dahil değildir):
- 3/4" dış: 25 Nm
 - 1-1/2" dış: 140 Nm
- Metal kaplara monte ederken, proses bağlantısı ile kap arasında iyi bir metal teması olduğundan emin olun.

5.2.2 Cihazların flanslı montajı


Cihazı monte etmek için conta kullanılıyorsa, proses flanşları ile prob flanşları arasında iyi bir elektrik teması sağlamak için kaplamasız metal vidalar kullanın.

5.2.3 Kablo problemlerinin montajı

DUYURU

Elektrostatik deşarj elektronik devrelere zarar verebilir.

- Kablolu probu kaba indirmeden önce muhafazayı topraklayın.

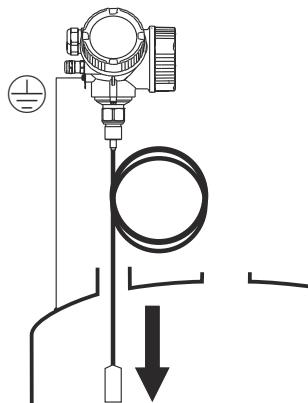


A0012852

Kablolu probu kaba yerleştirirken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Kabloyu yavaşça açın ve dikkatlice kabin içine indirin.
- Kablonun bükülmemesine ve kıvrılmamasına dikkat edin.
- Kaptaki iç donanımlara zarar verebileceğinden, ağırlığın kontrollsüz sallanmasından kaçının.

5.2.4 Transmiter muhafazasının döndürülmesi

Bağlantı bölümüne veya görüntü modülüne daha kolay ulaşım sağlamak üzere transmiter muhafazası döndürülebilir:

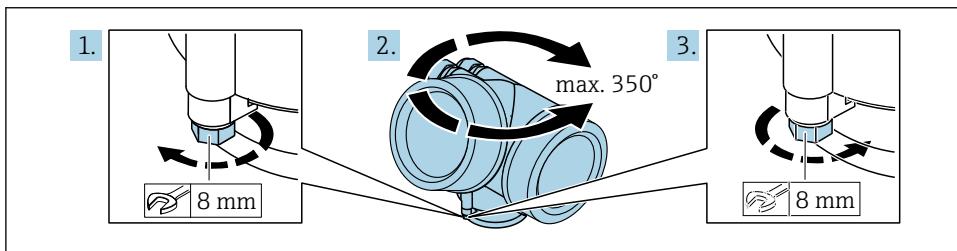


A0032242

1. Emniyet vidasını açık ağızlı bir anahtarla sökün.
2. Muhafazayı istenen yöne döndürün.
3. Emniyet vidasını sıkın (plastik muhafaza için 1,5 Nm; alüminyum veya paslanmaz çelik muhafaza için 2,5 Nm).

5.2.5 Ekranın döndürülmesi


Kapağın açılması

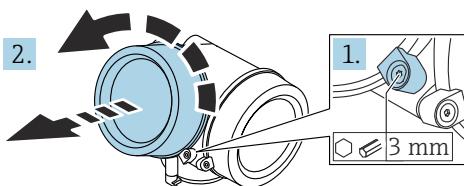

A0021430

1. Bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak elektronik bölme kapağının sabitleme kelepçesininvidasını gevşetin ve kelepçeyi 90° saat yönünün tersine çevirin.
2. Elektronik bölmesinin kapağını sökün ve kapak contasını kontrol edin; gerekirse değiştirin.


Görüntü modülünün döndürülmesi

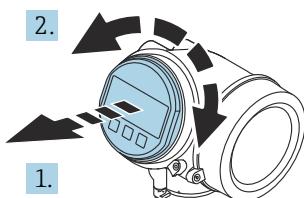

A0036401

1. Görüntü modülünü küçük bir döndürme hareketiyle çıkarın.
2. Ekran modülünü istediğiniz konuma çevirin: Her yönde maks. $8 \times 45^{\circ}$.
3. Sarılı kabloyu muhafaza ile ana elektronik modülü arasındaki boşluktan ilerletin ve görüntü modülünü elektronik bölümү yönünde kavrama oluncaya kadar içeri doğru itin.

Elektronik bölmesinin kapağının kapatılması

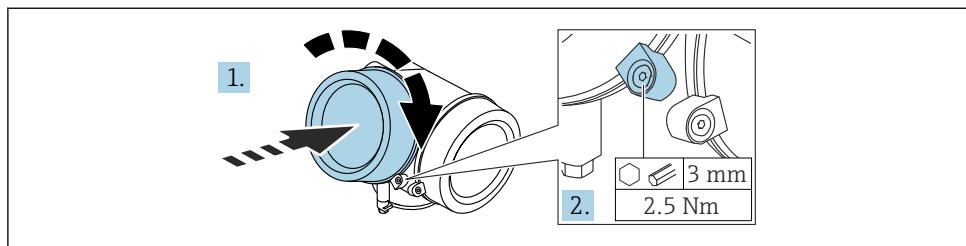

1. Elektronik bölmesinin kapağını bastırarak vidalayın.
2. Sabitleme kelepçesini 90° saat yönünde çevirin ve bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak elektronik bölmesinin kapağındaki sabitleme kelepçesininvidasını 2,5 Nm ile sıkın.

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı gereksinimleri

6.1.1 Terminal ataması

Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART


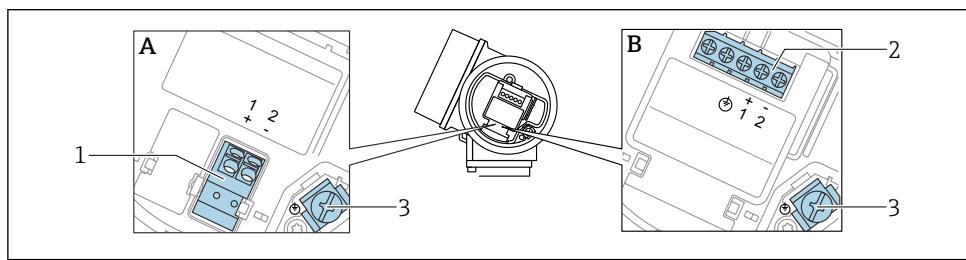


Fig 2 Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART

- A Entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- B Entegre aşırı voltaj korumasıyla
- 1 4 ... 20 mA bağlantı, HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 2 4 ... 20 mA bağlantı, HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 3 Kablo kılıfı için terminal


Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART

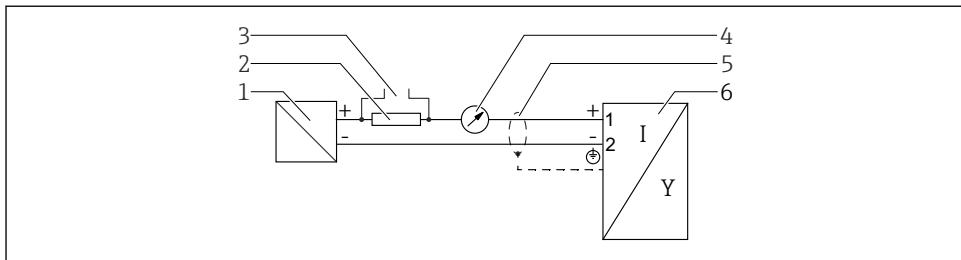

3 Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART

- 1 Güç beslemesi için aktif bariyer (ör. RN221N); terminal voltajına uyulmalıdır
- 2 HART iletişimini için direnç ($\geq 250 \Omega$); maksimum yükle uyulmalıdır
- 3 Commubox FXA195 veya FieldXpert SFX350/SFX370 için bağlantı (VIATOR Bluetooth modemi üzerinden)
- 4 Analog göstergesi; maksimum yükle uyulmalıdır
- 5 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 6 Ölçüm cihazı


Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, siviç çıkışı

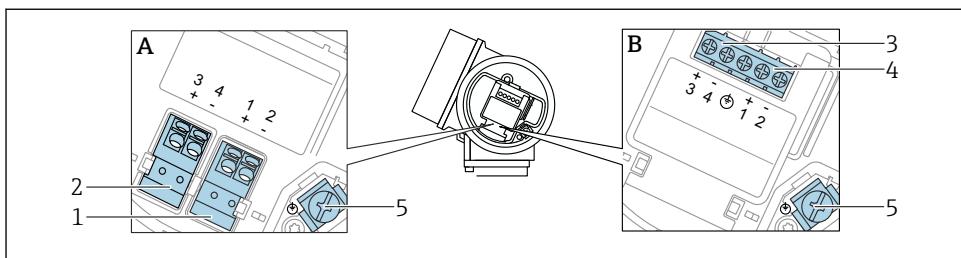

4 Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, siviç çıkışı

- A Entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- B Entegre aşırı voltaj korumasıyla
- 1 4 ... 20 mA bağlantı, HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 2 Bağlantı, siviç çıkışı (açık kolektör): terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 3 Bağlantı, siviç çıkışı (açık kolektör): terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 4 4 ... 20 mA bağlantı, HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 5 Kablo kiliti için terminal

Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, siviç çıkışı

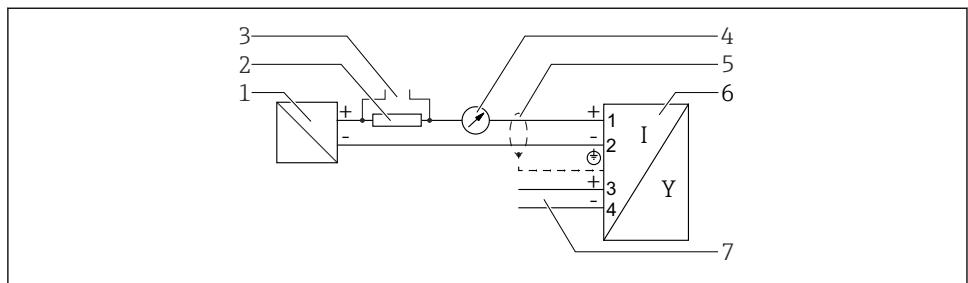


A0036501

5 Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, siviç çıkışı

- 1 Güç beslemesi için aktif bariyer (ör. RN221N); terminal voltajına uyulmalıdır
- 2 HART iletişimi için direnç ($\geq 250 \Omega$); maksimum yük uyulmalıdır
- 3 Commubox FXA195 veya FieldXpert SFX350/SFX370 için bağlantı (VIATOR Bluetooth modemi üzerinden)
- 4 Analog gösterge ünitesi; maksimum yük uyulmalıdır
- 5 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 6 Ölçüm cihazı
- 7 Siviç çıkışı (açık kolektör)


Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

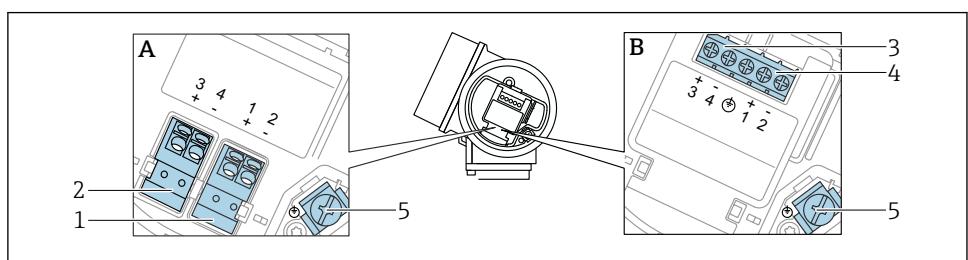


A0036500

6 Terminal ataması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA


- A Entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- B Entegre aşırı voltaj korumasıyla
- 1 Bağlantı akım çıkışı 1, 4 ... 20 mA HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 2 Bağlantı akım çıkışı 2, 4 ... 20 mA : terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 3 Bağlantı akım çıkışı 2, 4 ... 20 mA : terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 4 Bağlantı akım çıkışı 1, 4 ... 20 mA HART pasif: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 5 Kablo kılıfı için terminal

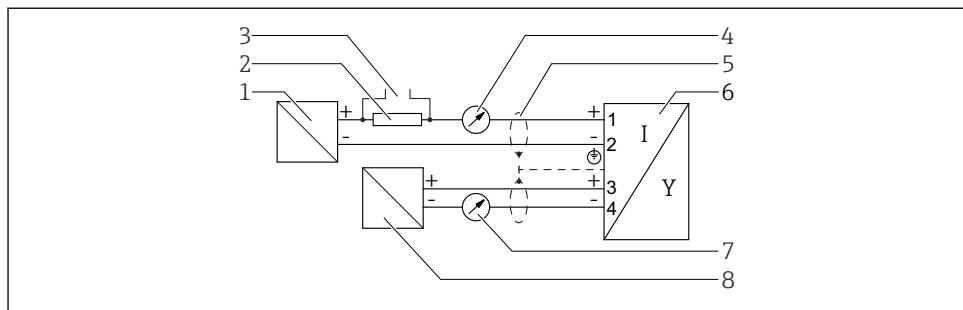Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA**7 Blok şeması, 2 telli: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA**

- 1 Güç beslemesi için aktif bariyer (ör. RN221N), akım çıkışı 1; terminal voltajına uyulmalıdır
- 2 HART iletişimini için direnç ($\geq 250 \Omega$); maksimum yüké uyulmalıdır
- 3 Commubox FXA195 veya FieldXpert SFX350/SFX370 için bağlantı (VIATOR Bluetooth modemi üzerinden)
- 4 Analog göstergе ünitesi; maksimum yüké uyulmalıdır
- 5 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 6 Ölçüm cihazı
- 7 Analog göstergе ünitesi; maksimum yüké uyulmalıdır
- 8 Güç beslemesi için aktif bariyer (ör. RN221N), akım çıkışı 2; terminal voltajına uyulmalıdır

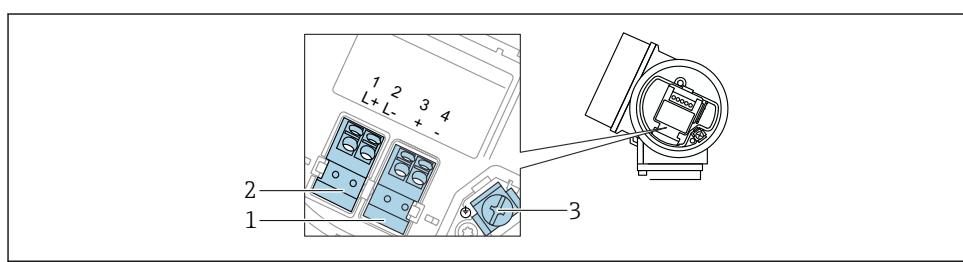Terminal ataması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART 10,4 ... 48 V_{DC}**8 Terminal ataması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART 10,4 ... 48 V_{DC}**


- 1 4 ... 20 mA bağlantı HART (aktif): terminal 3 ve 4
- 2 Bağlantı, besleme voltajı: terminal 1 ve 2
- 3 Kablo kılıfı için terminal

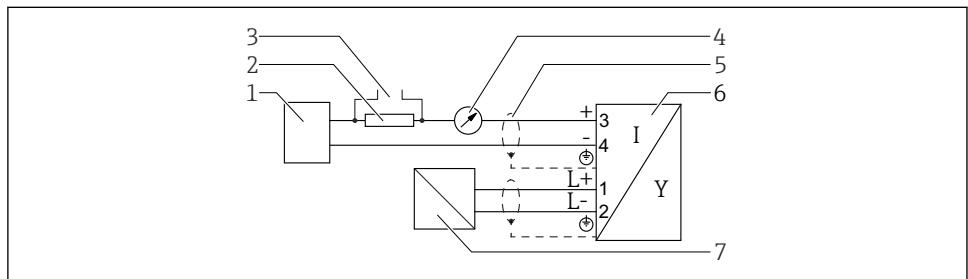Blok şeması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART 10,4 ... 48 V_{DC}

A0036526

■ 9 Blok şeması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART 10,4 ... 48 V_{DC}

- 1 Değerlendirme ünitesi, örn. PLC
- 2 HART iletişimi için direnç ($\geq 250 \Omega$); maksimum yükle uyulmalıdır
- 3 Commubox FXA195 veya FieldXpert SFX350/SFX370 için bağlantı (VIATOR Bluetooth modemi üzerinden)
- 4 Analog gösterge ünitesi; maksimum yükle uyulmalıdır
- 5 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 6 Ölçüm cihazı
- 7 Besleme voltajı; terminal voltajına dikkat edilmelidir; kablo özelliğine dikkat edilmelidir

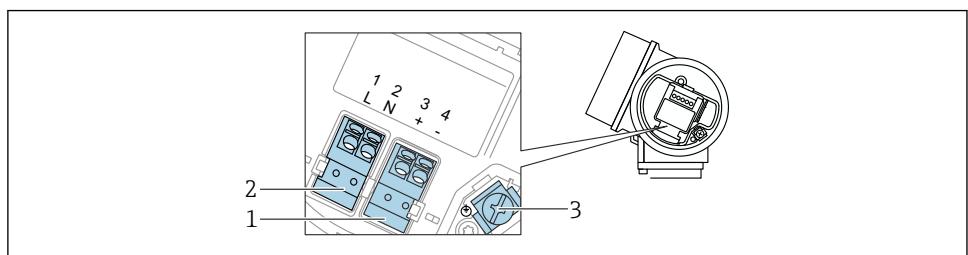Terminal ataması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

A0036519

■ 10 Terminal ataması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 4 ... 20 mA bağlantı HART (aktif): terminal 3 ve 4
- 2 Bağlantı, besleme voltajı: terminal 1 ve 2
- 3 Kablo kılıfı için terminal

DİKKAT

Elektrik güvenliğini sağlamak için:


- ▶ Koruyucu topraklama bağlantısını ayırmayın.
- ▶ Koruyucu topraklama bağlantısını kesmeden önce cihazı besleme voltajından ayırin.

i Besleme voltajını bağlamadan önce koruyucu toplamayı iç toprak terminaline (3) bağlayın. Gerekirse, potansiyel eşleme hattını dış toprak terminaline bağlayın.

i Elektromanyetik uyumluluk (EMC) sağlamak için: cihazı sadece besleme kablosunun koruyucu topraklama iletkeni üzerinden **topraklamayın**. Bunun yerine, fonksiyonel topraklama proses bağlantısına (flanş veya dişli bağlantı) veya harici topraklama terminaline de bağlı olmalıdır.

i Cihazın yakınına kolay erişilebilir bir güç sivici kurulmalıdır. Güç sivisi, cihaz için bir ayırıcı olarak işaretlenmiş olmalıdır (IEC/EN61010).

Blok şeması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

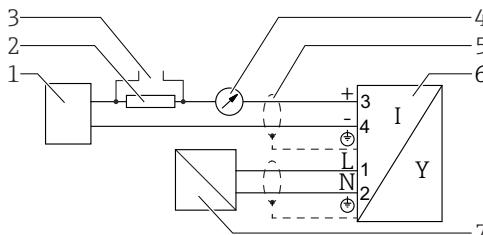


A0036527

■ 11 Blok şeması, 4 telli: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Değerlendirme ünitesi, örn. PLC
- 2 HART iletişim için direnç ($\geq 250 \Omega$); maksimum yük uygulmalıdır
- 3 Commubox FXA195 veya FieldXpert SFX350/SFX370 için bağlantı (VIATOR Bluetooth modemi üzerinden)
- 4 Analog gösterge ünitesi; maksimum yük uygulmalıdır
- 5 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 6 Ölçüm cihazı
- 7 Besleme voltajı; terminal voltajına dikkat edilmelidir; kablo özelliğine dikkat edilmelidir

6.1.2 Cihaz soketi


i Soketli cihaz versiyonlarında, sinyal kablosunu bağlamak için muhafazanın açılmasına gerek yoktur.

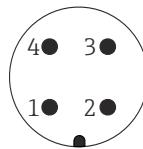

A0011175

■ 12 M12 soketinin pim ataması

- 1 Sinyal +
- 2 Atama yok
- 3 Sinyal -
- 4 Topraklama

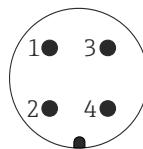

A0011176

■ 13 7/8" soketinin pim ataması

- 1 Sinyal -
- 2 Sinyal +
- 3 Atama yok
- 4 Kılıf

6.1.3 Besleme voltajı

2 telli, 4-20mA HART, pasif

2 telli; 4-20mA HART¹⁾

"Onay" ²⁾	Cihazdaki terminal voltajı U	Güç besleme ünitesinin U_0 besleme voltajına bağlı olarak maksimum yük R
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tehlikeli olmayan ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP 	11,5 ... 35 V ^{3) 4)}	<p>R [Ω]</p> <p>500</p> <p>0</p> <p>10 20 30 35</p> <p>11.5 22.5</p> <p>U_0 [V]</p> <p>A0035511</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia / IS 	11,5 ... 30 V ⁴⁾	<p>R [Ω]</p> <p>500</p> <p>0</p> <p>10 20 30</p> <p>13.5 24.5</p> <p>U_0 [V]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex d / XP ■ Ex ic[ia] ■ Ex tD / DIP 	13,5 ... 30 V ^{4) 5)}	<p>R [Ω]</p> <p>500</p> <p>0</p> <p>10 20 30</p> <p>13.5 24.5</p> <p>U_0 [V]</p> <p>A0034969</p>

1) Ürün yapısındaki 020 özelliği: seçenek A

2) Ürün yapısındaki 010 özelliği

3) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında cihazı minimum ariza akımıyla (3,6 mA) başlatmak için $U \geq 14$ V terminal voltajı gereklidir. $T_a > 60^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında cihazı minimum ariza akımıyla (3,6 mA) başlatmak için $U \geq 12$ V terminal voltajı gereklidir. Başlangıç akımı yapılandırılabilir. Cihaz sabit $I \geq 4,5$ mA akımla (HART Multidrop modu) çalıştırılırsa, tüm ortam sıcaklık aralığında $U \geq 11,5$ V voltaj yeterlidir.

4) Bluetooth modülü kullanılırsa minimum besleme voltajı 2 V artar.

5) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında cihazı minimum ariza akımıyla (3,6 mA) başlatmak için $U \geq 16$ V terminal voltajı gereklidir.

2 telli; 4-20mA HART, sıvıç çıkışı¹⁾

"Onay" ²⁾	Cihazdaki terminal voltajı U	Güç besleme ünitesinin U_0 besleme voltajına bağlı olarak maksimum yük R
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tehlikeli olmayan ■ Ex nA ■ Ex nA(ia) ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP 	13,5 ... 35 V ^{3) 4)}	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP 	13,5 ... 30 V ^{3) 4)}	

A0034971

- 1) Ürün yapısındaki 020 özelliği: seçenek B
- 2) Ürün yapısındaki 010 özelliği
- 3) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında cihazı minimum arıza akımıyla (3,6 mA) başlatmak için $U \geq 16$ V terminal voltajı gereklidir.
- 4) Bluetooth modülü kullanılırsa minimum besleme voltajı 2 V artar.

2 telli; 4-20mA HART, 4-20mA¹⁾

"Onay" ²⁾	Cihazdaki terminal voltajı U	Güç besleme ünitesinin U_0 besleme voltajına bağlı olarak maksimum yük R
Tümü	Kanal 1: 13,5 ... 30 V ^{3) 4) 5)}	<p>A0034969</p>
	Kanal 2: 12 ... 30 V	<p>A0022583</p>

- 1) Ürün yapısındaki 020 özelliği: seçenek C
- 2) Ürün yapısındaki 010 özelliği
- 3) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında cihazı minimum arıza akımıyla (3,6 mA) başlatmak için $U \geq 16$ V terminal voltajı gereklidir.
- 4) $T_a \leq -40^\circ\text{C}$ ortam sıcaklıklarında, maksimum terminal voltajı $U \leq 28$ V ile sınırlanmalıdır.
- 5) Bluetooth modülü kullanılıyorsa minimum besleme voltajı 2 Vartar.

Entegre ters kutup koruma	Evet
$f = 0$ ila 100 Hz için izin verilen artık dalgalanma	$U_{SS} < 1$ V
$f = 100$ ila 10000 Hz için izin verilen artık dalgalanma	$U_{SS} < 10$ mV

4 telli, 4-20mA HART, aktif

"Güç beslemesi; çıkış" ¹⁾	Terminal voltajı U	Maksimum yük R _{maks}
K: 4 telli 90-253VAC; 4-20mA HART	90 ... 253 V _{AC} (50 ... 60 Hz), aşırı voltaj kategorisi II	500 Ω
L: 4 telli 10,4-48VDC; 4-20mA HART	10,4 ... 48 V _{DC}	

1) Ürün yapısındaki O20 özelliği

6.1.4 Aşırı voltaj koruması

Bkz. Kullanım Talimatları.

6.2 Cihazın bağlanması




Patlama Tehlikesi!

- ▶ Geçerli ulusal standartlara dikkat edilmelidir.
- ▶ Güvenlik Talimatlarındaki (XA) özelliklere uyulmalıdır.
- ▶ Sadece belirtilen kablo rakorları kullanılmalıdır.
- ▶ Güç beslemesinin isim plakasındaki belirtilen bilgiyle aynı olduğundan emin olun.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce güç beslemesini kapatın.
- ▶ Güç beslemesini uygulamadan önce potansiyel eşleme hattını dış topraklama terminaline bağlayın.

Gereken araçlar/aksesuarlar:

- Kapak kilidi olan cihazlar için: Alyan anahtarı AF3
- Kablo soyucu
- Bükümlü telli kabloları kullanırken: Bağlanacak her kablo için bir yüksük.


6.2.1 Kapağın açılması

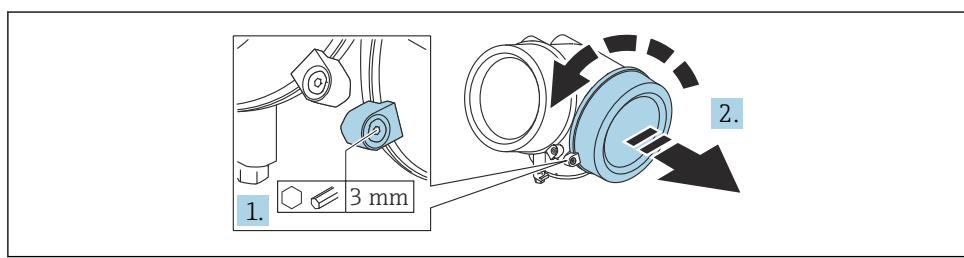

A0021490


1. Bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak bağlantı bölmesi kapağının sabitleme kelepçesinin vidasını gevşetin ve kelepçeyi 90 ° saat yönünün tersine çevirin.
2. Bağlantı bölmesinin kapağını sökün ve kapak contasını kontrol edin; gerekirse değiştirin.

6.2.2 Bağlantının yapılması

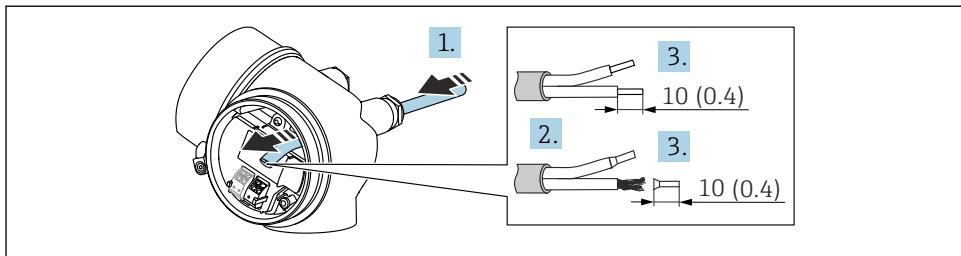

14 Mühendislik birimi: mm (inç)


1. Kabloyu kablo girişinden içeri itin. Sağlam bir izolasyon için kablo girişindeki sızdırmazlık halkasını çıkarmayın.
2. Kablo kılıfını sökünt.
3. Kablo uçlarını 10 mm (0,4 in) sıyrın. Bükümlü telli kablolar kullanılıyorsa yüksükler de takılmalıdır.
4. Kablo raktarlarını kuvvetle sıkıştırın.
5. Kabloyu terminal atamasına göre bağlayın.

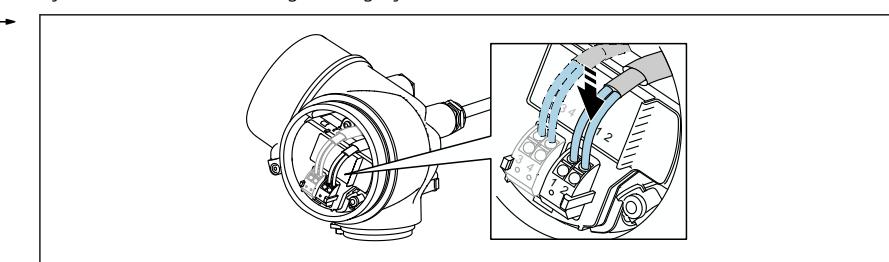

6. Kılıflı kablolar kullanılıyorsa: Kablo kılıfını topraklama terminaline bağlayın.

6.2.3 Takılabilir yay kuvveti terminalleri

Entegre aşırı voltaj koruması olmayan versiyon cihazların elektrik bağlantısı, takılabilir yaylı terminallerle yapılır. Sert iletkenler veya yüksek takılı esnek iletkenler, kol kullanılmadan doğrudan terminale takılabilir ve otomatik olarak bir kontak oluşturulabilir.

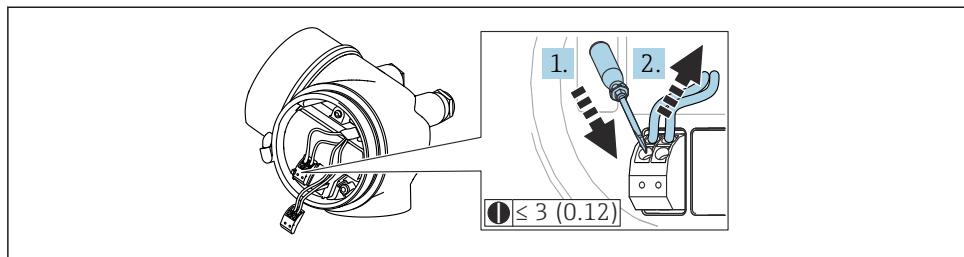


A0013661

15 Mühendislik birimi: mm (inç)

Kabloyu terminalden geri çıkarmak için:

1. ≤ 3 mm bir düz tornavida kullanarak, iki terminal deliği arasındaki yuvaya bastırın
2. Aynı anda kablo ucunu terminalden dışarı çekin.

6.2.4 Bağlantı bölmesinin kapağının kapatılması

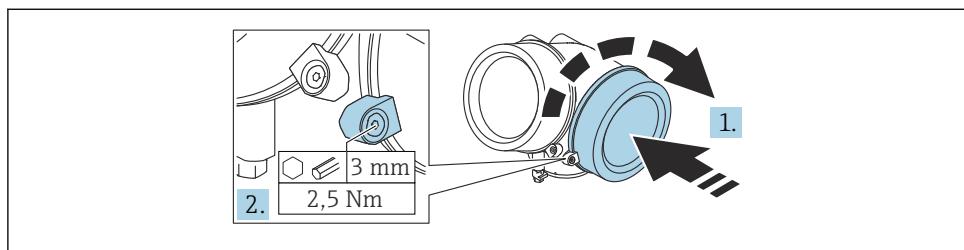

A0021491

1. Bağlantı bölmesinin kapağını bastırarak vidalayın.
2. Sabitleme kelepçesini 90° saat yönünde çevirin ve bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak bağlantı bölmesinin kapağındaki sabitleme kelepçesininvidasını 2,5 Nm ile sıkın.


7 Çalışma seçenekleri

Cihaz aşağıdaki şekilde çalıştırılabilir:

- Çalışma menüsü (ekran) ile çalışma
- DeviceCare ve Fieldcare, bkz. Kullanım Talimatları
- SmartBlue (uygulama), Bluetooth (opsiyonel), bkz. Kullanım Talimatları

7.1 Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu

7.1.1 Ekran

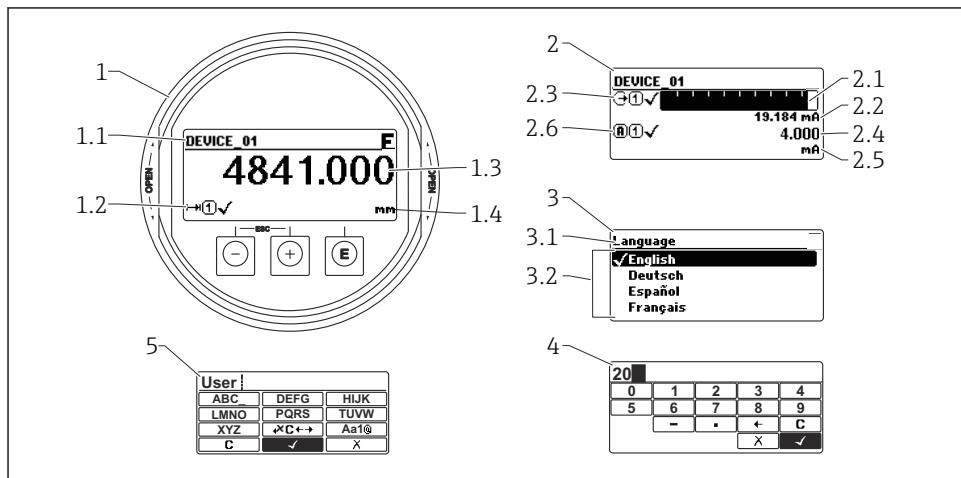

A0012635

16 Ekrandaki görüntüleme formatı ve çalışma modülü

- 1 Ölçülen değer ekranı (1 değer maks. boyut)
- 1.1 Etiket ve hata simbolü içeren başlık (aktif hata varsa)
- 1.2 Ölçülen değer sembollerı
- 1.3 Ölçüm değeri
- 1.4 Ünite
- 2 Ölçülen değer ekranı (çubuk grafik + 1 değer)
- 2.1 Ölçülen değer 1 için çubuk grafik
- 2.2 Ölçülen değer 1 (ünite dahil)
- 2.3 Ölçülen değer 1 için ölçülen değer sembollerı
- 2.4 Ölçüm değeri 2
- 2.5 Ölçülen değer 2 için birim
- 2.6 Ölçülen değer 2 için ölçülen değer sembollerı
- 3 Bir parametrenin görselleştirilmesi (burada: seçim listeli parametre)
- 3.1 Parametre adı ve hata simbolü içeren başlık (aktif hata varsa)
- 3.2 Seçim listesi; geçerli parametre değerini işaret eder.
- 4 Numaralar için giriş matrisi
- 5 Alfanümerik ve özel karakterler için giriş matrisi

7.1.2 Çalıştırma elemanları


Fonksiyonlar

- Ölçülen değerlerin, arıza ve bilgilendirme mesajlarının görüntülenmesi
- Arka plan aydınlatma, bir hata durumunda yeşilden kırmızıya döner
- Daha kolay kullanım için cihaz ekranı çıkartılabilir



Cihaz ekranları, ek seçenek olarak Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile birlikte sunulur.

Arka plan aydınlatması, besleme voltajına ve akım tüketimine bağlı olarak açılır veya kapatılır.

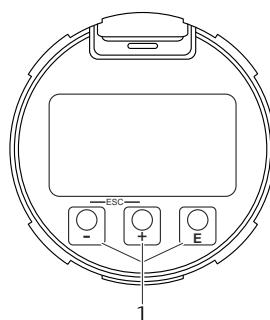

A0039284

■ 17 Görüntü modülü

1 Çalıştırma tuşları

Tuş ataması

- Tuş ■ Seçim listesinde aşağı gider■ Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
- Tuş ■ Seçim listesinde yukarı gider■ Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
- Tuş ■ *Ölçülen değer ekranında:* Tuşa kısa süreli basıldığında çalışma menüsü açılır.
■ Tuşa 2 s süreyle basıldığında içerik menüsü açılır.
■ *Menüde, alt menü:* Tuşa kısa süreli basıldığında:
■ Seçilen menü, alt menü veya parametreyi açar.
■ Parametre içindeyken tuşa 2 s süreyle basılması:
■ Parametrenin fonksiyonunu anlatan yardım metni varsa bu metin açılır.
■ *Metin ve sayı düzenleyicisinde:* Tuşa kısa süreli basıldığında:
■ Seçilen grup açılır.
■ Seçilen işlem yürütülür.
■ Seçilen işlem yürütülür.

- tuşu ve tuşu (ESC fonksiyonu - tuşlara aynı anda basın)
 - *Menüde, alt menü*: Tuşa kısa süreli basıldığında:
 - Mevcut menü düzeyinden çıkarak sizi bir yüksekteki düzeye ilerletir.
 - Yardım metni açıksa, parametredeki yardım metnini kapatır.
 - Tuşa 2 s basılması, sizi ölçülen değer ekranına döndürür ("ana konum").
 - *Metin ve sayı düzenleyicisinde*: Değişiklikleri uygulamadan metin ve sayı düzenleyicisini kapatır.
- tuşu ve tuşu (tuşlara aynı anda basın)
 - Kontrasti düşürür (daha parlak ayar).
- tuşu ve tuşu (tuşlara aynı anda basın ve basılı tutun)
 - Kontrasti yükseltir (daha koyu ayar).

7.2 Lokal ekran üzerinden çalışma menüsüne erişim

Parametre/alt menü	Anlamı	Açıklama
Language ¹⁾	Lokal ekranın çalışma dilini tanımlar	
Kurulum	Kurulum parametreleri için değerler ayarlandıktan sonra, ölçüm genel olarak tamamen yapılandırılmıştır.	
Kurulum→Haritalama	Parazit yanklarını haritalama	
Kurulum→Gelişmiş kurulum	Ek alt menüler ve parametreler içerir <ul style="list-style-type: none"> ■ Özelleştirilmiş ölçüm konfigürasyonu için (özel ölçüm koşullarına uyarlama) ■ Ölçülen değeri dönüştürmek için (ölçeklendirme, linearizasyon). ■ Çıkış sinyalinin ölçeklendirme için. 	BA01001F
Hata tanısı	Cihazın durumunu teşhis etmek için en önemli parametreleri içerir	
Uzman ²⁾	Cihazın tüm parametrelerini içerir (halihazırda diğer menülerden birinde bulunanlar dahil). Bu menü, cihazın fonksiyon bloklarına göre düzenlenmiştir.	GP01000F

1) Çalıştırma araçları ile (ör. FieldCare) çalıştırmanız halinde, Language parametresi "Kurulum→Gelişmiş kurulum→Ekran" altında bulunmaktadır

2) "Uzman" menüsünü çağrıdığınızda, daima bir erişim kodu girmeniz istenir. Müşteriye özel bir erişim kodu tanımlanmamışsa "0000" girilmelidir.

7.2.1 İçerik menüsünün açılması


Kullanıcı içerik menüsünü kullanarak aşağıdaki menüleri hızlı bir şekilde doğrudan operasyonel ekranından çağırabilir:

- Kurulum
- Konf. yedek ekr.
- Zarf eğrisi
- Tuş kilidi açık

Bağlam menüsünü çağırma ve kapatma

Kullanıcı operasyonel ekrandadır.

1. tuşuna 2 s basın.
↳ İçerik menüsü açılır.

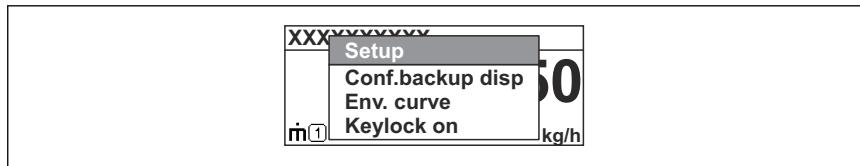

A0037872

2. + tuşlarına aynı anda basın.
↳ İçerik menüsü kapanır ve operasyonel ekran belirir.

Menünün içerik menüsü üzerinden çağrılmaması

1. İçerik menüsünü açın.
2. İstenen menüye gitmek için üzerine basın.
3. Seçimi onaylamak için üzerine basın.
↳ Seçilen menü açılır.

8 Devreye alma

8.1 Cihazı açma

- Şebeke voltajını açın (sigorta kutusu).

Cihaz açılır.

8.1.1 Yazma korumasını devre dışı bırakma


Cihaz yazmaya karşı korumalıysa önce yazma koruması devre dışı bırakılmalıdır.



Bunun için cihazın Kullanım Talimatlarına bakın:
BA01001F (FMP51/FMP52/FMP54, HART)

8.2 Çalışma dilini ayarlama

Fabrika ayarı: İngilizce veya sipariş edilen yerel dil

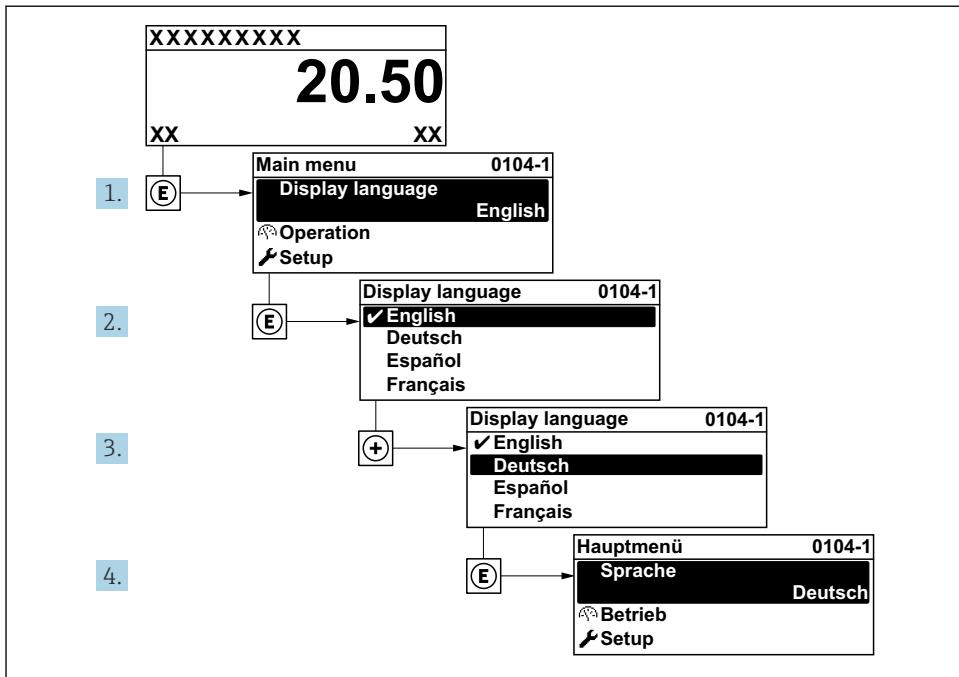


A0029420

18 Lokal ekranın örneğini alma

8.3 Cihaz konfigürasyonu

8.3.1 Seviye ölçümünü yapılandırma

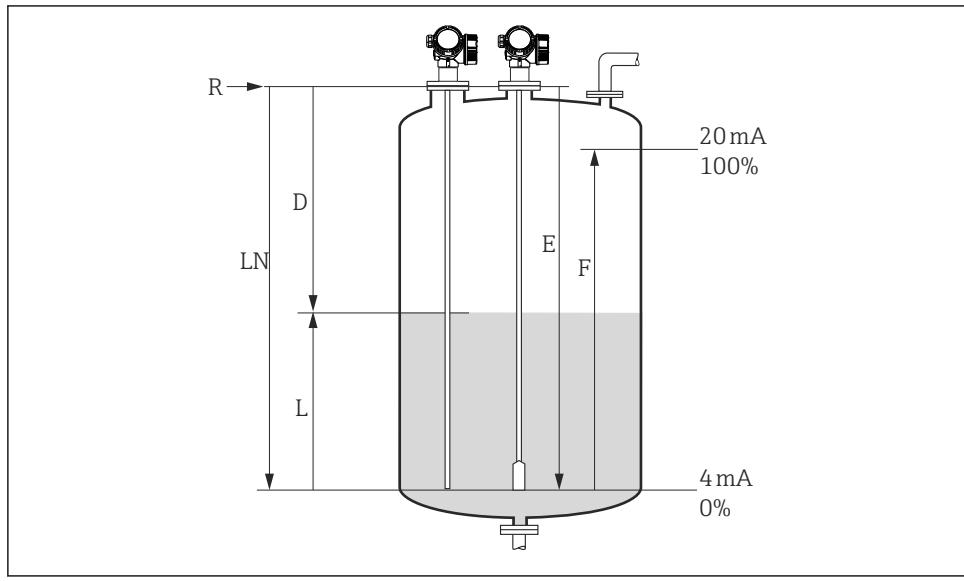

A0011360

■ 19 Sivilarda seviye ölçümü için konfigürasyon parametreleri

LN = Prob uzunluğu

R = Ölçüm referans noktası

D = Mesafe

E = Boş kalibrasyon (= sıfır noktası)

L = Seviye

F = Dolu kalibrasyon (= ölçüm aralığı)

1. Kurulum → Cihaz tag numarası
 - ↳ Cihaz etiketini girin.
2. Kurulum → Mesafe birimi
 - ↳ Uzunluk birimini seçin.
3. Kurulum → Çalışma modu¹⁾
 - ↳ Seviye seçeneği öğesini seçin.
4. Kurulum → Tank tipi
 - ↳ Tank tipini seçin.
5. Kurulum → Boru çapı (sadece "Tank tipi" = "Bypass / boru" için)
 - ↳ By-pass veya dirlendirme kuyusunun çapını belirtin.

1) Sadece "Arayüz ölçümü" uygulama paketine sahip cihazlarda mevcuttur

6. Kurulum → Ürün grubu

↳ Madde grubunu belirtin (**Diğer veya Su bazlı (DK >= 4)**)

7. Kurulum → Boş kalibrasyon

↳ Boş mesafe E'yi belirtin (referans noktası R'den %0 işaretine olan mesafe).

8. Kurulum → Dolu kalibrasyon

↳ Dolu mesafe F'yi belirtin (%0 işaretinden %100 işaretine olan mesafe).

9. Kurulum → Seviye

↳ Ölçülen L seviyesini gösterir (doğrulama amacıyla).

10. Kurulum → Mesafe

↳ Referans noktası R ile L seviyesi arasındaki D mesafesini görüntüler (doğrulama amacıyla).

11. Kurulum → Sinyal kalitesi

↳ Analiz edilen seviye sinyalinin sinyal kalitesini görüntüler (doğrulama amacıyla).

12. Kurulum → Haritalama → Mesafeyi onayla


↳ Parazit yankı haritasını kaydetmeye başlamak için görüntülenen mesafeyi gerçek değerle karşılaştırın.²⁾.

2) Gaz fazı kompanzasyonlu FMP54 durumunda (ürün yapısı: 540 "Uygulama paketleri" özelliği, EF veya EG seçeneği), haritalama yapılamaz

8.3.2 Arayüz ölçümünü yapılandırma



Arayüz ölçümü sadece cihazda ilgili yazılım seçeneği varsa yapılabilir. Ürün yapısında: 540 "Uygulama Paketi" özelliği, EB "Arayüz ölçümü" seçeneği.

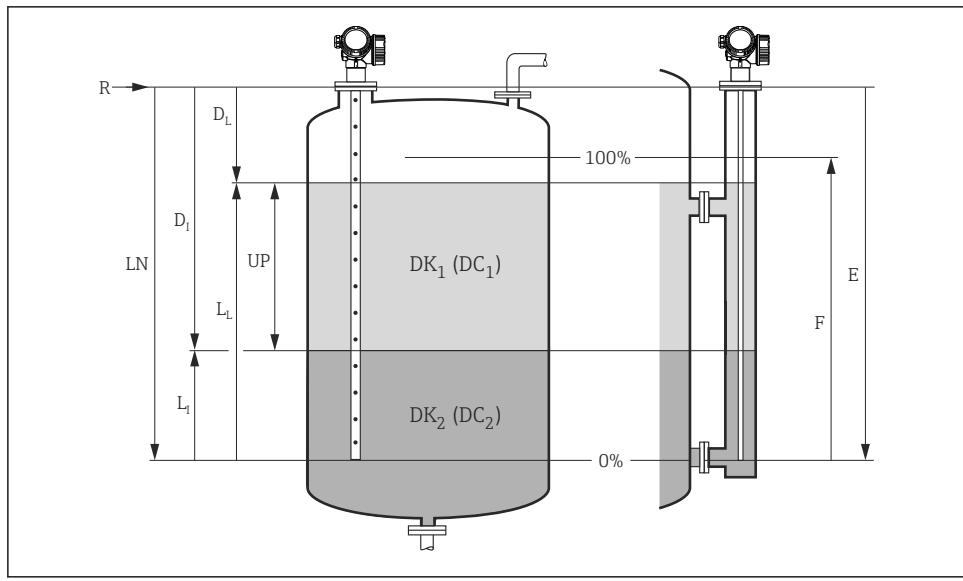

A0011177

■ 20 Arayüz ölçümü için konfigürasyon parametreleri

R = Ölçüm referans noktası

D_i = Arayüz mesafesi (flanş ile DK₂ arasındaki mesafe)

E = Boş kalibrasyon (= sıfır noktası)

L_i = Arayüz

F = Dolu kalibrasyon (= ölçüm aralığı)

D_L = Mesafe

LN = prob uzunluğu

L_L = Seviye

UP = Üst katman ölçülen kalınlık

1. Kurulum → Cihaz tag numarası

- ↳ Cihaz etiketini girin.

2. Kurulum → Mesafe birimi

- ↳ Uzunluk birimini seçin.

3. Kurulum → Çalışma modu³⁾

- ↳ Arayüz seçeneği öğesini seçin.

4. Kurulum → Tank tipi

- ↳ Tank tipini seçin.

3) Sadece "Arayüz ölçümü" uygulama paketine sahip cihazlarda mevcuttur

5. **Kurulum → Boru çapı** (sadece "Tank tipi" = "Bypass / boru" için)
 - ↳ By-pass veya dirlendirme kuyusunun çapını belirtin.
6. **Kurulum → Tank seviyesi**
 - ↳ Doldurma seviyesini belirtin (**Kısmen dolu** veya **Tamamen taşmış**)
7. **Kurulum → Üst bağlantıya mesafe**
 - ↳ By-pass'larda: R referans noktasından üst çıkışın alt kenarına kadar olan mesafeyi belirtin; diğer tüm durumlarda fabrika ayarını koruyun
8. **Kurulum → DK değeri**
 - ↳ Üstteki maddenin dielektrik sabitini belirtin
9. **Kurulum → Boş kalibrasyon**
 - ↳ Boş mesafe E'yi belirtin (referans noktası R'den %0 işaretine olan mesafe).
10. **Kurulum → Dolu kalibrasyon**
 - ↳ Dolu mesafe F'yi belirtin (%0 işaretinden %100 işaretine olan mesafe).
11. **Kurulum → Seviye**
 - ↳ Ölçülen seviyeyi L_L görüntüüler.
12. **Kurulum → Arayüz**
 - ↳ Arayüz yüksekliğini L_I görüntüüler.
13. **Kurulum → Mesafe**
 - ↳ Referans noktası R ile seviye L_L arasındaki mesafeyi D_L görüntüler.
14. **Kurulum → Arayüz mesafesi**
 - ↳ Referans noktası R ile arayüz L_I arasındaki mesafeyi D_I görüntüler.
15. **Kurulum → Sinyal kalitesi**
 - ↳ Analiz edilen seviye sinyalinin sinyal kalitesini görüntüler.
16. **Kurulum → Haritalama → Mesafeyi onayla**
 - ↳ Bir karışım sinyal eşleştirmesi kaydetmek için gerçek değer ile görüntülenen mesafeyi karşılaştırın.



71572147

www.addresses.endress.com
