

Upute za rad

iTHERM TMS21

MultiSens Slim

Minimalno invazivan, fleksibilan TC termometar s više za petrokemijsku i kemijsku primjenu



Sadržaji

1	Informacije o dokumentu	3
1.1	Funkcija dokumenta	3
1.2	Simboli	3
2	Osnovne sigurnosne napomene	5
2.1	Zahtjevi za osoblje	5
2.2	Namjena	5
2.3	Sigurnost na radnom mjestu	6
2.4	Sigurnost rada	6
2.5	Sigurnost proizvoda	7
3	Opis proizvoda	7
3.1	Dizajn proizvoda	7
4	Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda	9
4.1	Preuzimanje robe	9
4.2	Identifikacija proizvoda	10
4.3	Skladištenje i transport	10
4.4	Certifikati i odobrenja	11
5	Postupak montaže	11
5.1	Uvjeti ugradnje	11
5.2	Motiranje uređaja	11
5.3	Provjere nakon montiranja	14
6	Ožičenje	15
6.1	Kratke upute za ožičenje	15
6.2	Priklučivanje kabela senzora	16
6.3	Priklučivanje opskrbnog napona i signalnih kabela	17
6.4	Zaštita i uzemljenje	18
6.5	Osiguravanje stupnja zaštite	18
6.6	Provjera nakon povezivanja	19
7	Puštanje u pogon	19
7.1	Uvodna	19
7.2	Provjera funkcije	20
7.3	Uključivanje uređaja	21
8	Dijagnoza i uklanjanje smetnji	21
8.1	Općenito uklanjanje smetnji	21
9	Popravak	22
9.1	Opće informacije	22
9.2	Rezervni dijelovi	22
9.3	Endress+Hauser usluge	22
9.4	Povrat	22
9.5	Odlaganje	23
10	Dodatna oprema	23
10.1	Dodatna oprema specifična za uređaj	23
10.2	Dodatna oprema specifična komunikaciji	25
10.3	Dodatna oprema specifična za servis	26
11	Tehnički podaci	26
11.1	Unos	26
11.2	Izlaz	26
11.3	Opskrba naponom	27
11.4	Karakteristike performansi	28
11.5	Postupak montaže	30
11.6	Okolina	32
11.7	Mehanička konstrukcija	32
11.8	Operacija	37
11.9	Certifikati i odobrenja	37
11.10	Dokumentacija	37

1 Informacije o dokumentu

1.1 Funkcija dokumenta

Ove Upute za uporabu sadrže sve potrebne informacije potrebne u raznim fazama vijeka trajanja uređaja: od identifikacije proizvoda, preuzimanja i skladištenja, preko ugradnje, priključivanja, rukovanja i puštanja u pogon do uklanjanja smetnji, održavanja i zbrinjavanja.

1.2 Simboli

1.2.1 Sigurnosni simboli

OPASNOST

Ovaj simbol vas upozorava na opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, to će rezultirati ozbiljnim ili smrtonosnim ozljedama.

UPOZORENJE

Ovaj simbol vas upozorava na opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, može doći do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda.

OPREZ

Ovaj simbol vas upozorava na opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, može doći do lakših ili srednjih ozljeda.

NAPOMENA

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju osobnim ozljedama.

1.2.2 Električni simboli

Simbol	Značenje
	Istosmjerna struja
	Izmjenična struja
	Istosmjerna i izmjenična struja
	Priklučak za uzemljenje Uzemljeni priključak koji je, što se tiče operatera, uzemljen preko sustava uzemljenja.
	Zaštitno uzemljenje (PE) Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka. Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja: <ul style="list-style-type: none">■ Unutarnje stezaljke s uzemljenjem: zaštitno uzemljenje priključeno je na električnu mrežu.■ Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.

1.2.3 Simboli na grafičkim prikazima

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
1, 2, 3, ...	Broj pozicije	1., 2., 3... 	Koraci radova
A, B, C, ...	Prikazi	A-A, B-B, C-C, ... 	Presjeci
	Opasno područje		Sigurno područje (neopasno područje)

1.2.4 Simboli za određene vrste informacija

Simbol	Značenje
	Dozvoljeno Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.
	Preporučeno Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene.
	Zabranjeno Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.
	Savjet Označava dodatne informacije.
	Referenca na dokumentaciju
	Referenca na stranicu
	Referenca na sliku
	Treba poštivati obavijest ili pojedinačni korak
	Koraci radova
	Rezultat koraka rada
	Pomoć u slučaju problema
	Vizualna provjera

1.2.5 Dokumentacija

- Za pregled opsega pridružene tehničke dokumentacije, pogledajte sljedeće:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa
 - *Aplikacija Endress+Hauser Operations*: unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa ili skenirajte kod matrice na natpisnoj pločici.

Funkcija dokumenta

Sljedeća dokumentacija može biti dostupna ovisno o naručenoj verziji:

Tip dokumenta	Svrha i sadržaj dokumenta
Tehničke informacije (TI)	Planiranje pomoći za vaš uređaj Ovaj dokument sadrži sve tehničke podatke uređaja i donosi pregled dodatne opreme i drugih proizvoda koje možete naručiti.
Kratke upute za rad (KA)	Vodič koji vas brzo vodi do 1. izmjerenе vrijednosti Kratke upute za uporabu sadrže sve bitne informacije od dolaznog prihvaćanja do početnih puštanja u rad.
Upute za uporabu (BA)	Vaš referentni dokument Upute za uporabu sadrže sve potrebne informacije u raznim fazama vijeka trajanja uređaja: od identifikacije proizvoda, preuzimanja i skladištenja, preko montaže, priključivanja, rukovanja i puštanja u pogon do uklanjanja smetnji, održavanja i zbrinjavanja.
Opis parametara uređaja (GP)	Reference za vaše parametre Dokument pruža detaljno objašnjenje svakog pojedinog parametra. Opis je namijenjen onima koji rade s uređajem tijekom cijelog vijeka trajanja i izvršavaju specifične konfiguracije.

Tip dokumenta	Svrha i sadržaj dokumenta
Sigurnosne napomene (XA)	Ovisno o odobrenju, uz uređaj se isporučuju i sigurnosne upute za električnu opremu u opasnim područjima. Sigurnosne upute sastavni su dio Uputa za uporabu.  Podaci o sigurnosnim uputama (XA) relevantnim za uređaj nalaze se na natpisnoj pločici.
Dodatna dokumentacija ovisna o uređaju (SD/FY)	Uvijek se strogo pridržavajte uputa u odgovarajućoj dopunskoj dokumentaciji. Dodatna dokumentacija sastavni je dio dokumentacije uređaja.

1.2.6 Registrirani zaštitni znak

FOUNDATION™ sabirnica

Registracijski zaštitni znak kompanije FieldComm Group, Austin, Texas, SAD

HART®

Registrirani zaštitni znak grupe FieldComm, Austin, Texas, SAD

PROFIBUS®

PROFIBUS i povezani trgovачki znakovi (zaštitni znak Udruženja, zaštitni znakovi tehnologije, certifikacijski zaštitni znak i zaštitni znak Certified by PI) registrirani su zaštitni znakovi PROFIBUS User Organization e.V. (Profibus User Organization), Karlsruhe, Njemačka

2 Osnovne sigurnosne napomene

Upute i postupci u uputama za uporabu mogu zahtijevati posebne mjere opreza kako bi se osiguralo sigurnost osoblja koje izvodi operacije. Informacije koje potencijalno pokreću pitanja sigurnosti označene su sigurnosnim piktogramima i simbolima. Molimo pogledajte sigurnosne poruke prije izvođenja postupka koji prethodi piktogramima i simbolima. Iako se ovdje prikazana informacija smatra točnom, imajte na umu da podaci sadržani u ovom dokumentu NIJE jamstvo zadovoljavajućih rezultata. Konkretno, ove informacije nisu ni jamstvo ni jamstvo, izričito ili podrazumijevano, u pogledu performansi. Imajte na umu da proizvođač zadržava pravo promjene i/ili poboljšanja dizajna i specifikacija proizvoda bez prethodne najave.

2.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje koje će provoditi ugradnju, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Operator postrojenja mora ovlastiti i uputiti osoblje na potrebe zadatka.
- ▶ Slijediti upute ovog priručnika.

2.2 Namjena

Proizvod je namijenjen za mjerjenje temperaturnog profila unutar reaktora, posude ili cijevi pomoću RTD ili termoelektrične tehnologije.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovana nepravilnom ili nemamjenskom uporabom.

Proizvod je dizajniran u skladu sa sljedećim uvjetima:

Stanje	Opis
Unutarnji tlak	Izvedba spojeva, navojnih spojeva i brtvenih elemenata izvedena je kao funkcija najvećeg radnog tlaka unutar reaktora.
Radna temperatura	Korišteni materijali odabrani su prema radnim i dizajnerskim minimalnim i maksimalnim temperaturama. Toplinski pomak uzet je u obzir da bi se izbjegli unutarnji naponi i osigurala pravilna integracija instrumenta i postrojenja. Posebno se mora paziti kada je temperaturna sonda instrumenta pričvršćena na unutrašnjost postrojenja.
Medij	Odabir dimenzija i, prije svega, materijala smanjit će sljedeće znakove istrošenosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ distribuirana i lokalizirana korozija, ▪ erozije i abrazije, ▪ pojave korozije zbog nekontroliranih i nepredvidivih kemijskih reakcija Analiza specifičnih procesnih tekućina potrebna je kako bi se pravilno osigurao maksimalan radni vijek uređaja pravilnim odabirom materijala.
Umor	Ciklična opterećenja tijekom rada nisu predviđena.
Vibracije	Senzorni elementi mogu biti izloženi vibracijama zbog velikih duljina uronjenja od ograničenja smještenog u procesnim spojevima. Te se vibracije mogu svesti na minimum pravilnim odabirom rute temperature sonde u postrojenje, pričvršćivanjem na unutarnje dijelove pomoću dodataka poput kopči i krajnjih vrhova. Produžni vrat dizajniran je tako da podnosi vibracijska opterećenja kako bi sačuvao spojnu kutiju od cikličkog opterećenja i izbjegao odvijanje navojnih komponenata.
Mehanički stres	Maksimalni napon na mjernom uređaju pomnožen sa sigurnosnim faktorom zajamčeno je da ostaje ispod popuštajućeg naprezanja materijala za svako radno stanje postrojenja.
Uvjeti okoline	Razvodna kutija (sa i bez odašiljača glave), žice, kablovske cijevi i ostali priključci odabrani su za rad unutar dozvoljenih raspona u smislu vanjske temperature.

2.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema nacionalnim propisima.

2.4 Sigurnost rada

Oštećenja na uređaju!

- Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijeckornom i sigurnom stanju.
- Rukvoatelj je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

Promjene na uređaju

Neovlaštene izmjene na uređaju nisu dopuštene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti!

- Ako su ipak potrebne izmjene, obratite se proizvođaču.

Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene:

- Popravke na uređaju izvodite samo ako su izričito dopušteni.
- Uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor.

2.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Uz to je usklađen s EZ smjernicama, koje su navedene u EZ izjavi o suglasnosti specifičnoj za uređaj. Proizvođač to potvrđuje stavljanjem oznake CE na uređaj.

3 Opis proizvoda

3.1 Dizajn proizvoda

Novi iTHERM MultiSens Slim MultiSens Slim ima inovativan dizajn koji omogućuje širok asortiman mogućnosti u pogledu odabira materijala, nazivnih promjera i broja mjernih točaka. Osim toga, dostupan je portfolio pribora za odabir (koji nije u dodiru s procesom) koji se pojedinačno rukuje radi lakšeg održavanja i naručivanja rezervnih dijelova, poput adaptera i cijevi.



Sastoje se od pet glavnih podsklopova:

- **Producetak:** sastoje se od navojne čahure za brtvljene električne spojeve, usklađene s adapterom iz kojeg fleksibilni vod sadrži produžne kable.
- **Glavna čahura i čahura za pojačanje:** za brtvljenje i zaštitu električnih spojeva i podešavanje duljine uranjanja.
- **Priklučak procesa:** predstavljena kompresijskim dijelom. Dostupna je ASME ili EN prirubnica na zahtjev, po potrebi.
Na zahtjev se mogu ponuditi i drugi standardi ili vrste priključaka. Prirubnice su opremljene zavarenim kompresijskim dijelom za nepropusnost procesa.
- **Temperaturna sonda:** s rukavom za pojačanje.
- **Umetak:** sastoje se od osjetljivih mjernih elemenata s metalnim omotačem (termoelementi), produžnog kabela i prijelazne čahure. Elementi senzora ugrađeni su unutar cijevi temperaturne sonde malog promjera.
Dio temperaturne sonde može biti fleksibilno crijevo koje jamči dodatno savijanje, a time i bolje pozicioniranje sonde u procesu (prije svega kako bi se osiguralo unutarnje usmjeravanje u slučaju neskladnosti između instalacijske mlaznice i raspodjele mjernih točaka).
- **Dodatni pribor:** Komponente koje se mogu naručiti neovisno o odabranoj konfiguraciji proizvoda, kao što su razvodne kutije i odašiljači, sposobni stati sa svim već ugrađenim korisničkim uređajima.

Općenito, sustav mjeri temperaturni profil unutar procesnog okruženja spomoću nekoliko senzora. Oni su povezani odgovarajućim procesnim priključkom koji jamči čvrstoću procesa. Izvana, produžni kabeli (zaštićeni cjevovodom) spojeni su u razvodnu kutiju, koja se može ugraditi integrirano ili daljinski (opcionalno).



Neke od opcija navedenih u ovom dokumentu možda nisu dostupne u vašoj zemlji.
Kontaktirajte lokalnog predstavnika tvrtke Endress+Hauser.

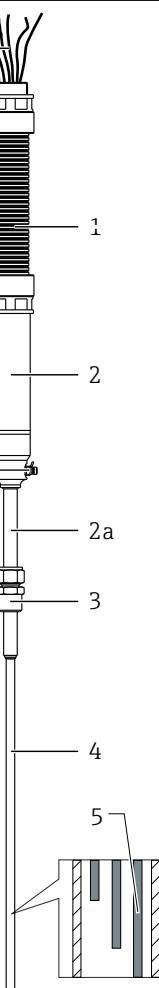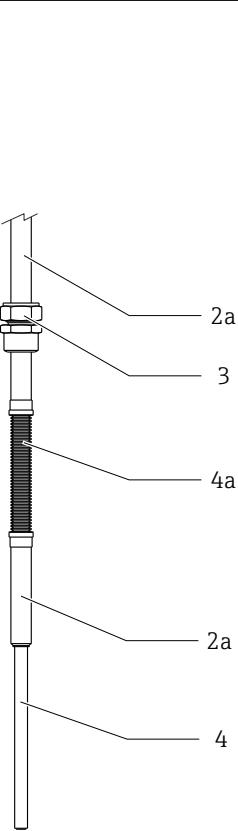Tip uređaja		Opis
 A0030865	 A0033069	<p>1: Producetak Fleksibilna cijev za zaštitu produžnih kabela od zagađivača okoliša i pojava (kao što su abrazija, vlaga, sol). Materijal: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poliamid ▪ Metal (za Atex verziju) ▪ Ostali materijali na zahtjev IP68 stupanj zaštite zajamčen je odabranim adapterima.</p> <p>2: Glavna čahura Koristi se za brtvljenje i zaštitu električnih spojeva i podešavanje duljine uranjanja.</p> <p>2a: Rukav za pojačanje</p> <p>3: Priklučak procesa Visokotlačni kompresijski spoj koji jamči nepropusnost između procesa i vanjskog okruženja. Za brojne medije i različite kombinacije visokih temperatura i tlakova. U slučaju prirubnice, procesna veza je zavarena na prirubnici (standard). Deruge verzije dostupne su na zahtjev.</p> <p>4: Temperaturna sonda Žarena cijev koja se koristi kao zaštitni omotač za osjetljive elemente, umetnuta u proces.</p> <p>4a: Fleksibilni dio temperaturne sonde Žarena cijev s gornjim fleksibilnim dijelom (valoviti vod) omogućuje pristup različitim putevima u okruženje ugradnje.</p> <p>5: Umetci Nezamjenjivi uzemljeni ili neuzemljeni umetci termoelementa s visokom točnošću mjerjenja, dugotrajnom stabilnošću i pouzdanošću.</p> <p>6: Producni kabeli Za električne veze između umetka i razvodne kutije. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaštićeni PVC ▪ Oklopljeni ili neoklopljeni FEP </p> <p>7: Uzemljeni priključak Za uzemljenje električnih senzora</p>

Modularni termometar s više točaka karakteriziraju sljedeće moguće konfiguracije:

- Linearna konfiguracija
- Fleksibilna konfiguracija

3.1.1 Broj umetaka

Maksimalan broj umetaka za svaku kombinaciju temperaturne sonde i promjera umetka

		Temperaturna sonda OD u mm (in)				
		3.2 (0.13)	6 (0.24)	6.35 (0.25)	8 (0.31)	9.5 (0.37)
Promjer umetka u mm (in)	0.5 (0.02)	8	28	22	46 ¹⁾	59 ¹⁾
	0.8 (0.03)	3	15	12	24	30
	1 (0.04)	2	10	8	18	22
	1.5 (0.06)	-	6	4	8	12

1) Za ovu konfiguraciju mora biti posebno projektirana glavna čahura



■ 1 Glavne mogućnosti konfiguracije

1 Okomita ugradnja s krutom konfiguracijom

2 Ugradnja s fleksibilnom konfiguracijom

4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Po primanju uređaja postupite na sljedeći način:

1. Provjerite je li ambalaža netaknuta.
2. Ako je otkriveno oštećenje:
Sva oštećenja odmah prijavite proizvođaču.
3. Ne postavljajte oštećene komponente jer proizvođač na drugi način ne može jamčiti poštivanje sigurnosnih zahtjeva i neće biti odgovoran za posljedice koje mogu nastati.
4. Usporedite opseg isporuke s dostavnicom i Vašom narudžbom.
5. Uklonite sav ambalažni materijal koji se koristi za prijevoz.
6. Podudaraju li se podaci na pločici s oznakom i narudžbi na otpremnici?

7. Jesu li priloženi tehnička dokumentacija i svi drugi potrebni dokumenti, npr. certifikati?

 Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se Vašoj distribucijskoj centrali.

4.2 Identifikacija proizvoda

Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja:

- Specifikacije pločice s oznakom tipa
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom tipa u *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): prikazat će se svi podaci koji se odnose na uređaj i pregled tehničke dokumentacije isporučene s uređajem.
- Unesite serijski broj s natpisne pločice u *Endress+Hauser Radnu aplikaciju* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na natpisnoj pločici s *Endress+Hauser Radnom aplikacijom*: prikazat će se sve informacije o uređaju o tehnička dokumentacija koja se odnosi na uređaj.

4.2.1 Pločica s oznakom tipa

Ispravan uređaj?

Pločica s oznakom tipa donosi Vam sljedeće informacije o uređaju:

- Podaci o proizvođaču, oznaka uređaja
 - Kod narudžbe
 - Proširenji kod narudžbe
 - Serijski broj
 - Naziv oznake (TAG)
 - Tehničke vrijednosti: napon, trenutna potrošnja, temperatura okoline, podaci o komunikaciji (izborno)
 - Stupanj zaštite
 - Odobrenja sa simbolima
- Usporedite podatke na natpisnoj pločici s nalogom.

4.2.2 Ime i adresa proizvođača

Naziv proizvođača:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresa proizvođača:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ili www.endress.com

4.3 Skladištenje i transport

Temperatura skladišta: -40 do +85 °C (-40 do +185 °F)

Maksimalna relativna vlažnost: < 95 % prema IEC 60068-2-30

 Zapakirajte uređaj za skladištenje i transport na način da bude pouzdano zaštićen od udara i vanjskih utjecaja. Originalno pakiranje nudi najbolju zaštitu.

Izbjegavajte sljedeće utjecaje okoliša tijekom skladištenja:

- Izravna sunčeva svjetlost
- Blizina vrućih predmeta
- Mehaničke vibracije
- Agresivni mediji

4.4 Certifikati i odobrenja

Trenutni certifikati i odobrenja za proizvod dostupni su na www.endress.com relevantnoj stranici proizvoda:

1. Odaberite proizvod pomoću filtera i polja za pretraživanje.
2. Otvorite stranicu proizvoda.
3. Odaberite **Preuzimanja**.

5 Postupak montaže

5.1 Uvjeti ugradnje

⚠️ APOZORENJE

Nepridržavanje ovih uputstava za instalaciju može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama

- ▶ Pazite da instalaciju provodi samo kvalificirano osoblje.

⚠️ APOZORENJE

Eksplozije mogu rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama

- ▶ Ako je uključena razvodna kutija, nemojte uklanjati poklopac razvodne kutije u eksplozivnim atmosferama kada je krug pod naponom.
- ▶ Prije spajanja bilo kojeg dodatnog električnog i elektroničkog uređaja u eksplozivnoj atmosferi, provjerite jesu li instrumenti u petlji ugrađeni u skladu s intrinzično sigurnim postupcima ili neintenzivnim poljskim spajanjem.
- ▶ Provjerite je li radna atmosfera odašiljača u skladu s odgovarajućim potvrdoma o opasnim lokacijama.
- ▶ Svi poklopci i dijelovi s navojem moraju biti potpuno uhvaćeni kako bi udovoljili zahtjevima otpornim na eksploziju.

⚠️ APOZORENJE

Propuštanje u procesu moglo bi rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama

- ▶ Nemojte otpustiti vijke dijelove tijekom rada. Ugradite i zategnite spojnice prije pritiska.

NAPOMENA


Dodatna opterećenja i vibracije drugih dijelova postrojenja mogu utjecati na rad senzorskih elemenata.

- ▶ Nije li dopušteno primijeniti dodatna opterećenja ili vanjske trenutke na sustav koji dolaze iz veze s drugim sustavom koji nisu predviđeni instalacijskim planom.
- ▶ Sustav nije pogodan za postavljanje na mjestima gdje su prisutne vibracije. Dijeljenje opterećenja može narušiti brtvljenje spojeva i oštetiti rad osjetnih elemenata.
- ▶ Krajnji će korisnik starati da provjeri ugradnju odgovarajućih uređaja kako bi se izbjeglo prekoračenje dopuštenih ograničenja.
- ▶ Za uvjete okoliša pogledajte tehničke podatke →  32

5.2 Motiranje uređaja

Za pravilnu instalaciju uređaja morate se pridržavati sljedećih uputa.


1.

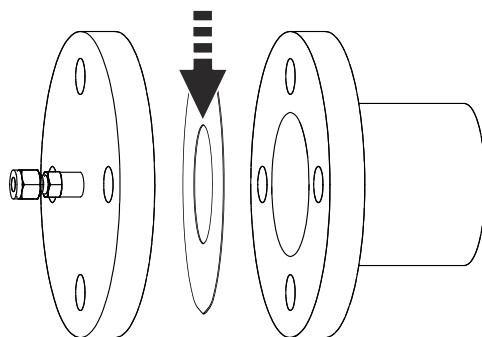

A0033274

Postavite brtvu između brzgalice prirubnice i prirubnice uređaja isporučene uz kompresijski dio (nakon provjere čistoće sjedala sa brtvama na prirubnicama). Ako priključak procesa ne uključuje prirubnicu, kompresijski dio postavite na predviđeni spoj i zategnite ili zavarite.


2.

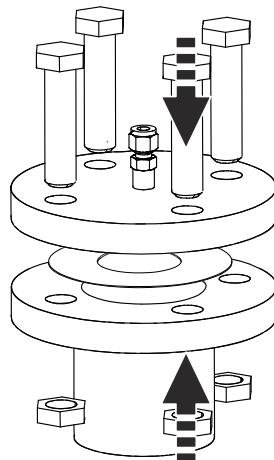

A0033275

Umetnите vijke u otvore na prirubnici i zavrnite ih s maticama, ali nemojte ih zategnuti do kraja.


3.

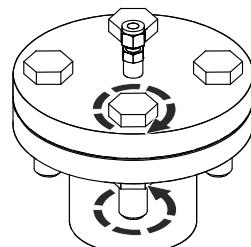

A0033276

Umetnите završne vijke kroz otvore na prirubnici i zategnite ih unakrsno koristeći odgovarajući alat i metodu (tj. kontrolirano zatezanje).

4.

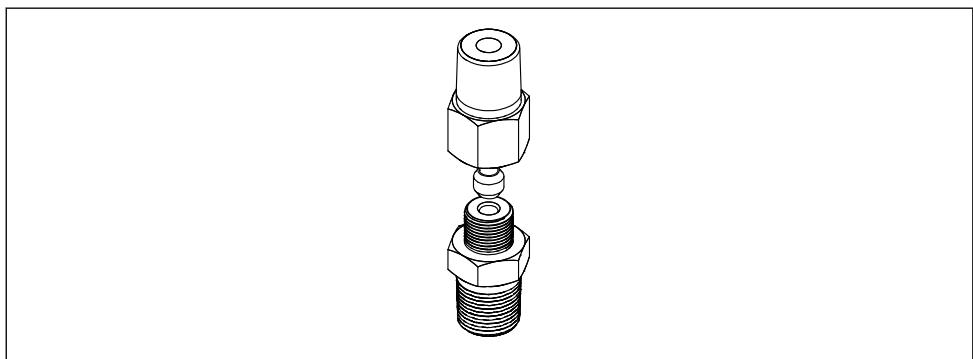


A0033277

Provjerite je li kompresijski dio opremljen svim potrebnim brtvenim metalnim brtvama.

5. Postavite uređaj na mlaznicu i provedite sondu kroz kompresijski priključak. Izbjegavajte bilo kakvu deformaciju temperaturne sonde i ojačane spojnice.


6.

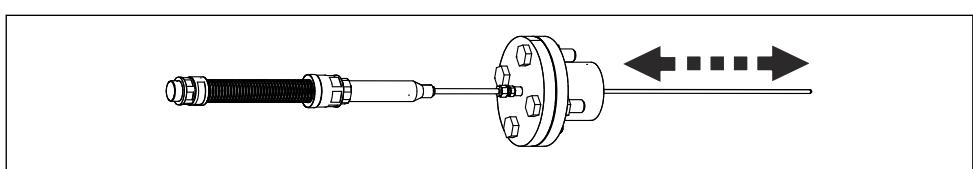


A0033278

Podesite duljinu uranjanja sonde klizanjem mjernog sustava duž čahure za pojačanje.

7.

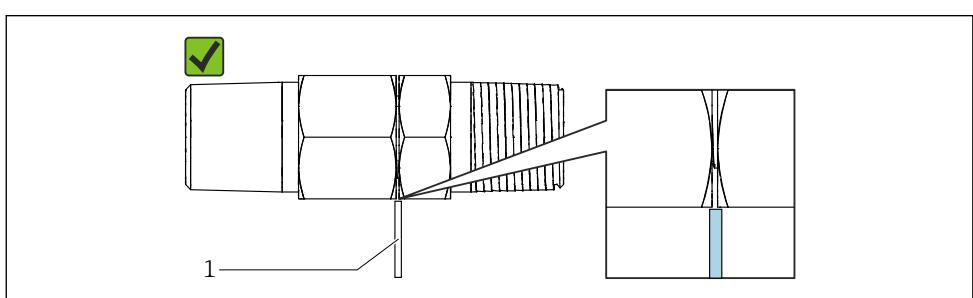

A0033279

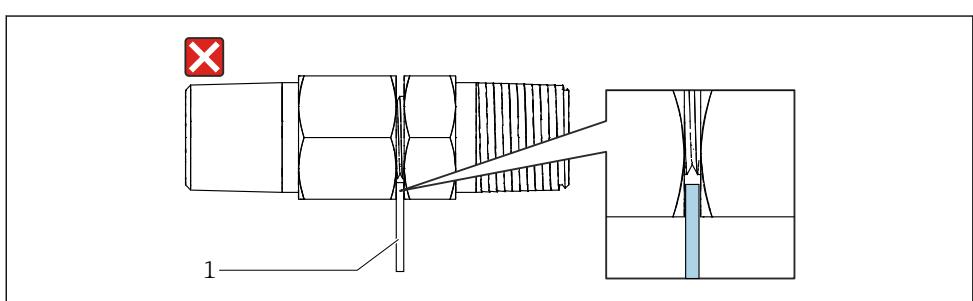

A0033280

Čvrsto držite mjerni sustav i zategnite kompresijski dio. Pazite da je došlo do čvrstog zatvaranja ojačane spojnice. Ako mjerač (1) ne može stati u otvor, dio je dovoljno zategnut. Ako mjerač može stati u otvor, potrebno je dodatno zatezanje.

8. Prilikom ugradnje u postojeći termoizolator preporučuje se unutarnji pregled termoizolatora kako bi se provjerilo je li prisutno unutarnje opterećenje prije početka aktivnosti na umetanju cijelog uređaja. Tijekom instalacije mjernog sustava, izbjegavajte trenje tijekom instalacije, posebno izbjegavajte stvaranje iskre. Kad se isporučuje pribor poput odstojnika i/ili centriranih dijelova, pripazite da ne dođe do izobličenja i da se zadrže izvorna geometrija i položaj.
9. Kad je ugradnja u izravnom dodiru s procesom, pobrinite se da bilo koje primjenjeno vanjsko opterećenje ne stvara deformacije i naprezanja na sondi i na brtvenom zavarivanju.

10. Uvedite produžne (ili kompenzacijske) kabele kroz kabelske uvodnice razvodne kutije (ako postoje).
11. Ako je pravac za polaganje produžne cijevi u potpunosti definiran, trajno učvrstite cijev na glavnu spojnicu i razvodnu kutiju. Osigurajte da nije moguće aksijalno pomicanje. Napomena: pri savijanju cijevi promatrazite minimalni opseg 1.5puta njegovog vanjskog promjera.
12. Zategnite kabelske uvodnice na razvodnoj kutiji.
13. Spojite kompenzacijske kabele na terminale razvodne kutije ili odašiljače. Slijedite upute o ožičenju. To je jedini način da se osigura da su ispravni TAG brojevi kabela spojeni s odgovarajućim TAG brojevima priključaka. Napomena: Električno spajanje mora biti izvedeno ispravnim kompenzacijskim kabelom.

NAPOMENA

Nakon montaže izvršite nekoliko jednostavnih provjera ugrađenog termometrijskog sustava.

- ▶ Provjerite nepropusnost navojnih spojeva. Ako je bilo koji dio otpušten, čvrsto stegnjite ga primjenom odgovarajućeg zakretnog momenta.
- ▶ Provjerite ispravno ožičenje, provjerite električni kontinuitet termoelementa (zagrijte mjeru točku termoelementa, kada je to moguće) i zatim provjerite odsutnost kratkih spojeva.

5.3 Provjere nakon montiranja

Prije puštanja u rad mjernog sustava provjerite jesu li izvršene sve završne provjere:

Device condition and specifications	
Je li uređaj neoštećen (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Odgovaraju li okolni uvjeti specifikaciji uređaja?	<input type="checkbox"/>
Na primjer: ▪ Raspon ambijentalne temperature ▪ Pravilni uvjeti	<input type="checkbox"/>
Jesu li komponente s navojem nedeformirane?	<input type="checkbox"/>
Jesu li brtve i brtvene komponente netrajno deformirane?	<input type="checkbox"/>
Ugradnja	
Je li oprema uskladjena s osi mlaznice?	<input type="checkbox"/>
Jesu li brtvena mjesta prirubnica čista? (Ako je primjenljivo)	<input type="checkbox"/>
Je li postignut spoj između prirubnice i njezine protuprirubnice? (Ako je primjenljivo)	<input type="checkbox"/>
Je li sonda ravna i održava li se geometrija?	<input type="checkbox"/>
Je li fleksibilni cjevovod neoštećen i je li uvijen?	<input type="checkbox"/>
Jesu li vijci potpuno umetnuti u prirubnicu? (Ako je primjenljivo, provjerite je li prirubnica potpuno priključena na brzgalicu.)	<input type="checkbox"/>
Ima li kompresijski dio sve brtvene komponente?	<input type="checkbox"/>
Je li kompresijski dio pravilno pričvršćen na čahuri za pojačanje?	<input type="checkbox"/>
Jesu li kabelske uvodnice zategnute na produžnim kabelima? (Ako je primjenljivo)	<input type="checkbox"/>
Jesu li produžni kabeli spojeni na terminale razvodne kutije ili odašiljače? (Ako je primjenljivo)	<input type="checkbox"/>

6 Ožičenje

⚠ OPREZ

Nepoštivanje ovoga može dovesti do uništenja elektroničkih dijelova.

- ▶ Isključite dovod napona prije ugrađivanja ili priključivanja uređaja.
- ▶ Kod instaliranja uređaja Ex odobrenih u opasnim područjima molimo posebno obratite pozornost na upute i sheme priključivanja u odgovarajućoj Ex dokumentaciji priloženoj ovim Uputama za uporabu. Lokalni predstavnik Endress + Hauser dostupan je za pomoć ako je potrebno.

 Kod povezivanja s odašiljačem, također se pridržavajte uputa za ožičenje u priloženim kratkim priručnicima za upotrebu odgovarajućeg predajnika.

Za ožičenje uređaja postupite na sljedeći način:

1. Otvorite poklopac kućišta na razvodnoj kutiji.
2. Otvorite žlijebove kabela na stranama razvodne kutije. →  11
3. Dovodite kabele kroz otvor u žlijebovima kabela.
4. Spojite kabele kako je prikazano na →  15
5. Po završetku ožičenja dobro zavrnete vijke. Ponovo zategnjite kabelske žlijezde. Pritom također obratite posebnu pozornost →  18. Ponovo zatvorite poklopac kućišta.
6. Kako biste izbjegli pogreške u povezivanju, uvijek uzmite u obzir savjete dane u naknadnoj provjeri veze! →  19

6.1 Kratke upute za ožičenje

Raspored priključaka


NAPOMENA

Uništavanje ili neispravnost dijelova elektronike kroz elektrostatičko pražnjenje.

- ▶ Poduzmite mjere zaštite terminala od elektrostatičkog pražnjenja.

 Kako biste izbjegli netočne izmjerene vrijednosti, produžni ili kompenzacijski kabel mora se koristiti za izravno ožičenje termoelementa i RTD senzora. Mora se poštivati polarnost na odgovarajućem priključnom bloku i shemi ožičenja.


Proizvođač uređaja nije odgovoran za planiranje ili ugradnju priključnih kabela sabirnice. Stoga se ne može smatrati da je proizvođač odgovoran za moguće štete zbog izbora materijala koji nisu prikladni za tu primjenu ili zbog neispravne instalacije.

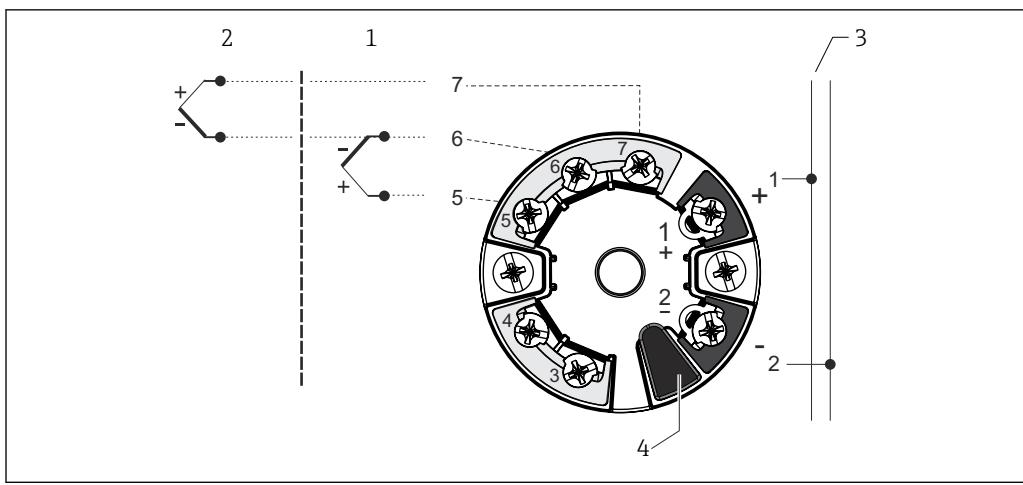

A0033075

□ 2 Dijagram ožičenja dualnih senzora ulaznih glava predajnika (TMT8x)

- 1 Ulaz senzora 1
- 2 Ulaz senzora 2
- 3 Veza sabirnice i opskrba naponom
- 4 Veza zaslona

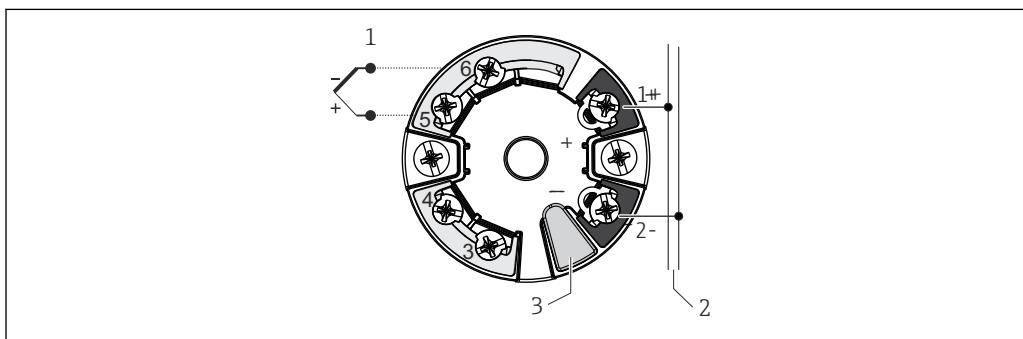

A0045353

□ 3 Dijagram ožičenja odašiljača s jednom ulaznom glavom (TMT7x)

- 1 Ulaz senzora
- 2 Veza sabirnice i opskrba naponom
- 3 Veza zaslona i CDI sučelje


Boje kabela s termoelementom

Prema IEC 60584	Prema ASTM E230
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tip E: ljubičasta (+), bijela (-) ■ Vrsta J: crna (+), bijela (-) ■ Tip K: zelena (+), bijela (-) ■ Vrsta N: ružičasta (+), bijela (-) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tip E: ljubičasta (+), crvena (-) ■ Vrsta J: bijela (+), crvena (-) ■ Tip K: žuta (+), crvena (-) ■ Vrsta N: narandžasta (+), crvena (-)


6.2 Priklučivanje kabela senzora

i Svaki je senzor označen s pojedinačnim TAG brojem. Kao zadana konfiguracija sve su žice uvijek spojene na instalirane odašiljače ili terminale (kada je primjenjivo).

Ožičenje se provodi odgovarajućim redoslijedom. Što znači da su ulazni kanal (i) odašiljača br. 1 spojeni na žice umetanja počevši od br. Umetka br. 1. Odašiljač br. 2 ne koristi se dok svi kanali odašiljača br. 1 su potpuno povezani. Žice svakog umetka označene su uzastopnim brojevima koji počinju s 1. Ako se koriste dvostruki senzori, unutarnje označavanje ima sufiks za razlikovanje dva senzora, npr. 1A i 1B za dvostrukе senzore u istom umetku ili mjernoj točki br. 1.

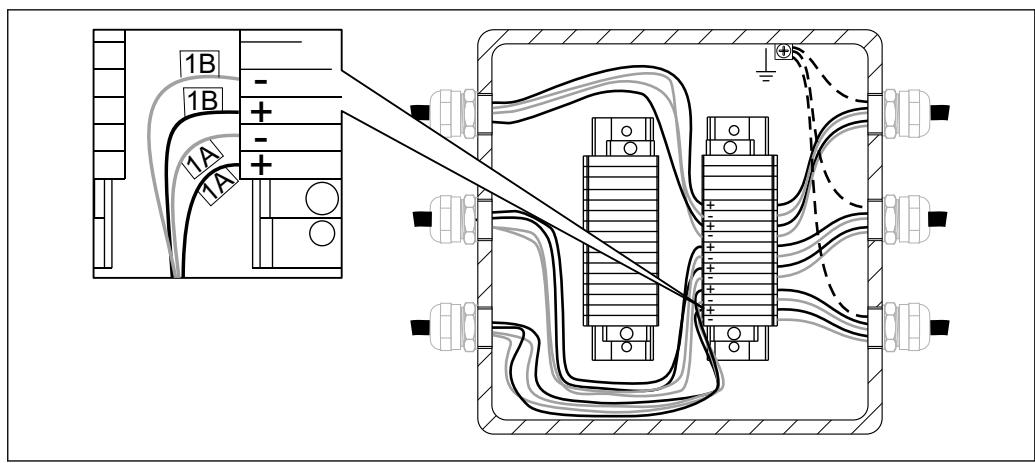

□ 4 Iznavno ožičenje na montiranom terminalnom bloku. Primjer označavanja žica za unutarnje senzore sa 2 x TC senzora u umetku br. 1.

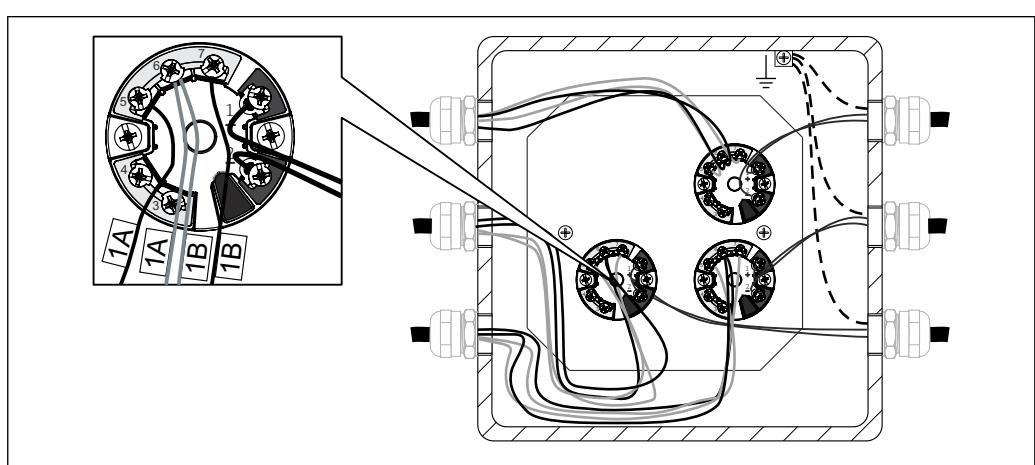

□ 5 Montirani i ožičeni odašiljač glave. Primjer za označavanje žica unutarnjeg senzora sa 2 x TC


Vrsta senzora	Vrsta odašiljača	Pravilo ožičenja
1 x TC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jedan ulaz (jedan kanal) ▪ Dvostruki ulaz (dva kanala) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 predajnik glave po umetku ▪ 1 predajnik glave za 2 umetka
2 x TC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jedan ulaz (jedan kanal) ▪ Dvostruki ulaz (dva kanala) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nije dostupno, ožičenje je isključeno ▪ 1 predajnik glave po umetku

6.3 Priklučivanje opskrbnog napona i signalnih kabela

Specifikacija kabela

- Za komunikaciju sa sabirnicom polja preporučuje se oklopljeni kabel. Uzmite u obzir koncept uzemljenja biljaka.
- Priklučci za priključivanje signalnog kabela (1+ i 2-) su zaštićeni od obrnutog polariteta.
- Presjek vodiča:
 - Maks. 2.5 mm² (14 AWG) za vijčane priključke
 - Maks. 1.5 mm² (16 AWG) za opružne priključke

Uvijek se pridržavajte općeg postupka na → □ 15.

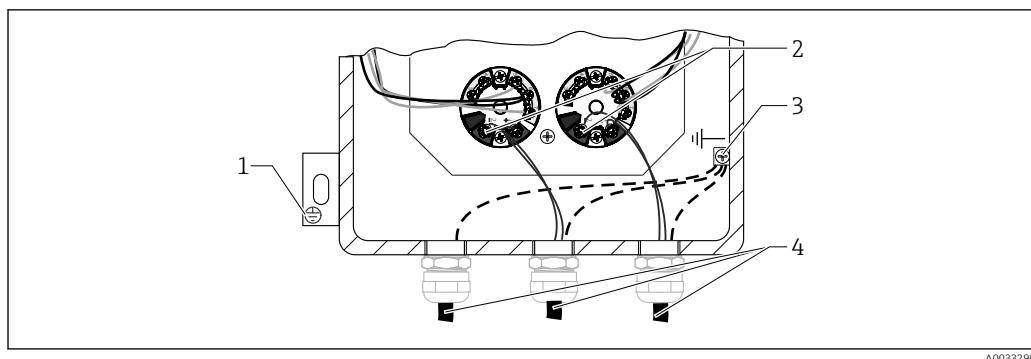

6 Spajanje signalnog kabela i napajanja na instalirani odašiljač

- 1 Varijski uzemljeni terminal
- 2 Stezaljke za signalni kabel i napajanje
- 3 Terminali for signal cable and power supply
- 4 Zaštićeni signalni kabel, preporučuje se za spajanje sabirnice polja

6.4 Zaštita i uzemljenje

i Za sve specifične električne zaštite i uzemljenja u vezi ožičenja odašiljača, pogledajte odgovarajući priručnik za uporabu instaliranog predajnika.

Za zaštitu i uzemljenje u opasnim područjima pogledajte ATEX sigurnosne upute: XA01647T

Gdje je primjenjivo, tijekom ugradnje se moraju poštivati nacionalni propisi i smjernice! Tamo gdje postoje potencijalne razlike između pojedinih točaka uzemljenja, samo jedna točka zaštite izravno je povezana s referentnim uzemljenjem. Stoga, u sustavima bez potencijalnog izjednačavanja, kabelsko okidanje sustava sabirnice polja mora biti uzemljeno samo s jedne strane, na primjer, na opskrbnoj jedinici ili na sigurnosnim preprekama.

NAPOMENA


Ako je zaštita kabela uzemljena na više od jedne točke u sustavu bez usklađivanja potencijala, mogu nastati izjednačujuće struje frekvencije napajanja koje oštećuju signalni kabel ili imaju ozbiljan učinak na odašiljanje signala.

- U takvim slučajevima izolacija signalnih kabela mora biti uzemljena samo na jednoj strani, npr. ne smije biti priključena na uzemljenom priključku kućišta (priključna glava, terensko kućište). Zaštita koja nije priključena mora biti izolirana!

6.5 Osiguravanje stupnja zaštite

Za usklađenost sa stupnjem zaštite, potrebno je uzeti u obzir sljedeće: → 7, 19

- Brtve kućišta moraju biti čiste i neoštećene prije zamjene u rabatu za brtvljenje. Ako se ustanovi da su previše suhi, treba ih očistiti ili čak zamijeniti.
- Svi vijci i poklopaci kućišta moraju se zategnuti.
- Kablovi i cjevodov koji se koriste za spajanje moraju biti točno navedenog vanjskog promjera (npr. M20 x 1,5, promjer kabela od 0,315 do 0,47 in; 8 do 12 mm).
- Zategnite kabelsku uvodnicu.
- Zaključajte adapter pomoću priložene kopče.
- Prije stavljanja u ulaz, petljajte kabel ili cijev („Vreća za vodu“). To znači da svaka vлага koja se formira ne može ući u vodilicu. Ugradite mjerni uređaj tako da kabeli ili vodovi kabala nisu okrenuti prema gore.
- Neiskorišteni unosi moraju se obrisati korištenjem priloženih pločica.

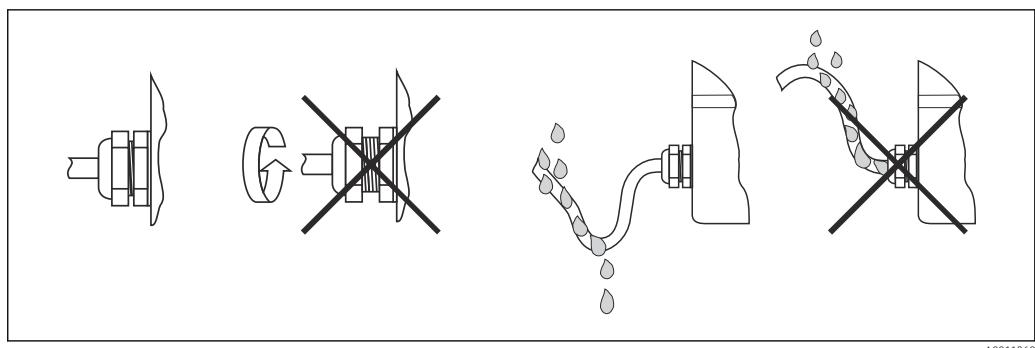

7 Savjeti za povezivanje za održavanje IP zaštite

6.6 Provjera nakon povezivanja

Je li uređaj neoštećen (interni pregled opreme)?	<input type="checkbox"/>
Električni priključak	
Odgovara li opskrba naponom specifikacijama na pločici s označom tipa?	<input type="checkbox"/>
Nalaze li se montirani kabeli u beznaponskom stanju?	<input type="checkbox"/>
Jesu li ispravno povezani kabeli za napajanje i signale? → 15	<input type="checkbox"/>
Jesu li vijčane stezaljke dobro zategnute i jesu li provjereni priključci opružnih stezaljki?	<input type="checkbox"/>
Jesu li sve kabelske žile postavljene, čvrsto zategnute i nepropusne?	<input type="checkbox"/>
Jesu li pokrovi kućišta instalirani i čvrsto zategnuti?	<input type="checkbox"/>
Odgovaraju li oznake terminala i kabela?	<input type="checkbox"/>
Je li provjerjen električni kontinuitet termoelementa?	<input type="checkbox"/>

7 Puštanje u pogon

7.1 Uvodna

Postavite smjernice za Standardno, Prošireno i Napredno puštanje u rad za Endress + Hauser instrumente kako bi se zajamčila funkcija instrumenta prema:

- Endress + Hauser priručnik za uporabu
- Specifikacija za kupca i / ili
- Uvjeti prijave, kada je primjenjivo u uvjetima postupka

I operater i osoba odgovorna za postupak trebaju biti obaviješteni da će biti obavljen posao puštanja u rad, promatrajući sljedeće radnje:

- Prijе upotrebe bilo kojeg senzora koji je priključen na postupak, ako je primjenjivo, utvrdite koja se kemikalija ili tekućina mjeri (pogledajte sigurnosno-tehnički list).
- Budite svjesni temperature i tlaka.
- Nikada ne otvarajte pričvrsne vijke i otpustite prirubnice prije nego što potvrdite da je sigurno.
- Pazite da ne ometate postupak prilikom isključivanja ulaza / izlaza ili simuliranja signala.
- Osigurajte da su naši alati, oprema i postupak kupca zaštićeni od unakrsne kontaminacije. Razmislite i isplanirajte potrebne korake čišćenja.
- Kada puštanje u pogon zahtijeva kemikalije (npr. kao reagense za uobičajeni rad ili za čišćenje), uvijek slijedite i poštujte sigurnosne propise.

7.1.1 Referentni dokumenti

- Endress + Hauser standardni operativni postupak za sigurnost i sigurnost (vidi dokumentacijski kod: BP01039H)
- Priručnik za uporabu odgovarajućeg alata i opreme za obavljanje poslova puštanja u rad.
- Odgovarajuća servisna dokumentacija Endress + Hauser (radni priručnik, radne upute, informacije o servisu, servisni priručnik itd.).
- Certifikati o umjeravanju odgovarajuće opreme za kvalitetu, ako su dostupni.
- Ako je primjenjivo, sigurnosno-tehnički list.
- Korisnički dokumenti (sigurnosne upute, točke postavljanja itd.).

7.1.2 Alati i oprema

Multimetar i alati za konfiguraciju povezani s instrumentima prema potrebi s gore navedenog popisa akcija.

7.2 Provjera funkcije

Prije puštanja u pogon provjerite jesu li obavljene sve završne provjere

- Popis za naknadnu ugradnju → [14](#)
- Popis za provjeru nakon veze → [19](#)

Puštanje u pogon treba obaviti prema našoj segmentaciji puštanja u pogon (Standardnoj, Proširenoj i Naprednoj).

7.2.1 Standardno puštanje u rad

Vizualni pregled uređaja

1. Provjerite instrumente / uređaje na oštećenja koja mogu nastati tijekom prijevoza / otpreme ili montaže / ožičenja
2. Provjerite je li instalacija izvedena u skladu s uputama za uporabu
3. Provjerite jesu li ožičenje izvedene u skladu s uputama za uporabu i lokalnim propisima (npr. Uzemljenje)
4. Provjerite nepropusnost vode i vode na instrumentima
5. Provjerite sigurnosne mjere opreza (npr. radiometrijska mjerena)
6. Uključite instrumente
7. Provjerite popis alarmova ako je primjenjiv

Okolišni uvjeti

1. Provjerite jesu li okolišni uvjeti prikladni za instrumente: temperatura okoline, vlaga (zaštita od prodora IPxx), vibracije, opasna područja (Ex, Dust-Ex), RFI / EMC, zaštita od sunca itd.
2. Provjerite pristup instrumentima (i) za upotrebu i održavanje

Konfiguracijski parametri

- Konfigurirajte instrument (e) u Priručniku za uporabu s parametrima navedenim od strane kupca ili navedenim u projektnoj specifikaciji

Provjera vrijednosti izlaznog signala

- Provjerite i potvrde da su lokalni zaslon i izlazni signali instrumenta (a) u skladu s kupčevim zaslonom

7.2.2 Produljeno puštanje u rad

Uz korake standardnog puštanja u rad, potrebno je dodatno dovršiti sljedeće:

Sukladnost instrumenata

1. Provjerite primljene instrumente s narudžbenicom ili specifikacijom dizajna, uključujući pribor, dokumentaciju i potvrde
2. Provjerite verziju softvera (npr. Aplikacijski softver poput "Batching") kada je dostupan
3. Provjerite imaju li u dokumentaciji ispravni problem i inačica

Funkcionalni test

1. Ispitivanje izlaza instrumenta, uključujući točke prekida, pomoćne ulaze / izlaze s unutarnjim ili vanjskim simulatorom (npr. FieldCheck)
2. Usporedite mjerne podatke / rezultate s referencem kupca. (npr. laboratorijski rezultat u slučaju analizatora, skala težine u slučaju primjene šarže itd.)
3. Prilagodite instrumente ili uređaje prema potrebi i kako je opisano u priručniku za uporabu

7.2.3 Napredno puštanje u rad

Napredno puštanje u rad nudi test petlje uz korake obuhvaćene Standardom i produženim puštanjem u rad.

Test petlje

1. Simulirajte najmanje 3 izlazna signala iz instrumenta (a) u kontrolnu sobu
2. Pročitajte / zabilježite simulirane i naznačene vrijednosti i provjerite linearnost

7.3 Uključivanje uređaja

Kada su završne provjere uspješno provedene, može se uključiti opskrbni napon. Nakon toga višetočkovni termometar je operativan. Ako se koristi endress + Hauser predajnik temperature, molimo pogledajte priložene kratke upute za uporabu.

8 Dijagnoza i uklanjanje smetnji

8.1 Općenito uklanjanje smetnji

NAPOMENA

Popravak dijelova uređaja

- U slučaju ozbiljne greške, mjerni uređaj možda treba zamijeniti. U slučaju zamjene pogledajte odjeljak "Povratak" → [22](#).
- Uvijek je važno provjeriti vezu između kabela i priključaka, kako bi se osiguralo pravilno rasterećenje kabela, te zatezanje i brtvljenje vijčanih priključaka.

Prije puštanja u pogon mjernog sustava provjerite jesu li provedene sve završne provjere:

- Slijedite popis u odjeljku „Provjera nakon ugradnje“ → [14](#)
- Slijedite popis u odjeljku „Provjera nakon veze“ → [19](#)

Ako se koriste predajnici, molimo pogledajte dokumentaciju instaliranog predajnika za postupke dijagnostike i rješavanja problema .

9 Popravak

9.1 Opće informacije

Pristupačnost oko uređaja za održavanje mora biti zajamčena. Svaka komponenta koja je dio uređaja mora se – u slučaju zamjene – zamijeniti originalnim rezervnim dijelom Endress+Hauser koji jamči iste karakteristike i performanse. Da bi se osigurala stalna radna sigurnost i pouzdanost, predlaže se izvršavanje popravaka na uređaju samo ako je to izričito dozvoljeno od strane Endress+Hauser, u skladu sa saveznim/nacionalnim propisima koji se odnose na popravak električnih uređaja.

9.2 Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi koji su trenutno dostupni za proizvod mogu se pronaći online na adresi: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables:

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova molimo navedite serijski broj uređaja!

Rezervni dijelovi sklopa višetočkovnog termometra su:

- Cijevi i adapteri
- Kabelske uvodnice, odašiljači ili električni priključci, ako su isporučeni
- Ostali pribor kada se primjenjuje i zamjenjuje

9.3 Endress+Hauser usluge

Usluga	Opis
Certifikati	Tvrtka Endress+Hauser je u mogućnosti ispuniti zahtjeve koji se odnose na projektiranje, proizvodnju proizvoda, ispitivanja i puštanje u rad prema specifičnim odobrenjima rukovanjem ili isporukom pojedinačnih certificiranih komponenti i provjerom integracije na cijelom sustavu.
Održavanje	Svi Endress+Hauser sustavi dizajnirani su za jednostavno održavanje zahvaljujući modularnom dizajnu koji omogućuje zamjenu starih ili istrošenih dijelova. Standardizirani dijelovi jamče brzo održavanje.
Kalibracija	Raspon usluga kalibracije tvrtke Endress+Hauser obuhvaća verifikacijske testove na licu mjesta, akreditirane laboratorijske kalibracije, certifikate i sljedivost kako bi se osigurala usklađenost.

9.4 Povrat

Zahtjevi za sigurno vraćanje uređaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja i nacionalnom zakonodavstvu.

1. Za informacije pogledajte web stranicu:
<https://www.endress.com/support/return-material>
↳ Odaberite regiju.
2. U slučaju vraćanja uređaja, zapakirajte uređaj na način da bude pouzdano zaštićen od udara i vanjskih utjecaja. Originalno pakiranje nudi najbolju zaštitu.

9.5 Odlaganje



Ako se to zahtijeva Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE), proizvod je označen simbolom opasnosti kako bi se smanjilo odlaganje WEEE kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Ne odlažite proizvode koji nose ovu oznaku kao nesortirani komunalni otpad. Umjesto toga, vratite ih proizvođaču na odlaganje pod primjenjivim uvjetima.

9.5.1 Uklanjanje uređaja za mjerjenje

1. Isključite uređaj.

2. **UPOZORENJE**

Opasnost za osobe ili druge sustave od uvjeta procesa.

- Pazite na opasne uvjete procesa poput tlaka u mjernom uređaju, visokih temperatura ili agresivne tekućine.

Korake ugradnje i povezivanja izvedite u poglavljima „Montaža sklopa” i „Ožičenje” u logički obrnutom redoslijedu (ako je primjenjivo). Uvažite sigurnosne napomene.

9.5.2 Zbrinjavanje uređaja za mjerjenje

Pridržavajte se sljedećih napomena prilikom zbrinjavanja:

- Uvažite nacionalne norme i propise.
- Osigurajte pravilno odvajanje i ponovno korištenje komponenata uređaja.

10 Dodatna oprema


Rezervni dijelovi trenutno dostupni za uređaj mogu se naći na mreži na www.endress.com:

1. Odaberite proizvod pomoću filtara i polja za pretraživanje.
2. Otvorite stranicu proizvoda.
3. Odaberite **Rezervni dijelovi i dodatna oprema**.

10.1 Dodatna oprema specifična za uređaj

Dodatna oprema	Opis
Razvodna kutija	Razvodna kutija je prikladna za okruženja s kemijskim agensima. Zajamčena je otpornost na koroziju morske vode i stabilnost ekstremnih temperaturnih varijacija. Općenito, mogu se instalirati Ex-e Ex-i terminali.
Predajnik	Glava odašiljača <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glava odašiljača s mogućnošću programiranja pomoću računala ▪ S HART®-, PROFIBUS® PA ili FOUNDATION Fieldbus™ protokolom komunikacije 8-kanalni DIN odašiljač s šinom s FOUNDATION Fieldbus™ protokolom komunikacije

Dodatna oprema	Opis
Jastučići, kopče, odstojnici	<ul style="list-style-type: none"> Jastučići i kopče: za pričvršćivanje višetočkovnog termometra duž duljine uranjanja. Odstojnik: Koristi se u prisutnosti postojeće temperaturne sonde kako bi se zajamčilo centriranje.
Posebno proširenje za razvodnu kutiju na ploči	Kad se razvodna kutija ne može daljinski ugraditi, mora se konfigurirati na ploči kod višetočkovnog termometra. Stoga se mora predvidjeti poseban dizajn proširenja. Ovaj dizajn je dostupan samo na zahtjev za prirubničke procese priključka.

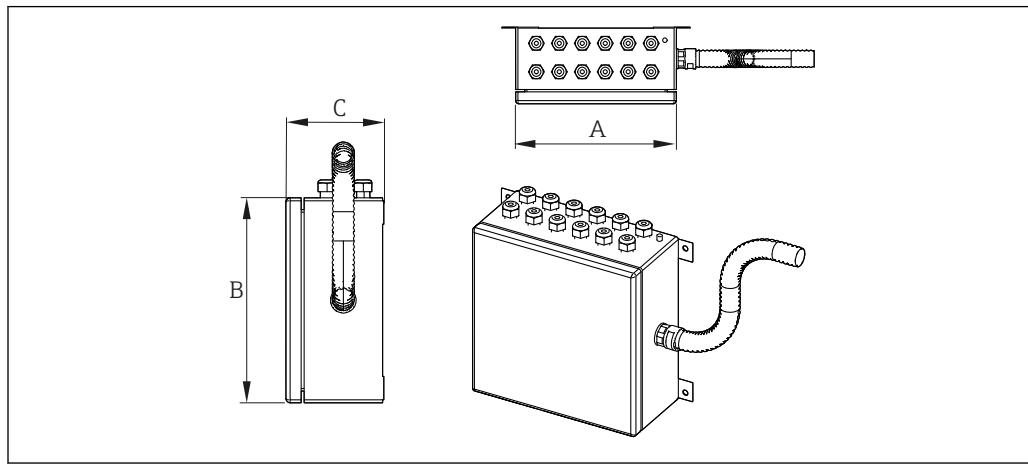

8 Razvodna kutija kao dodatak za daljinsku ugradnju

Moguće dimenzije razvodne kutije ($A \times B \times C$) u mm (in):

		A	B	C
Nehrđajući čelik	Min.	150 (5.9)	150 (5.9)	100 (3.9)
	Maks.	500 (19.7)	500 (19.7)	160 (6.3)
Aluminij	Min.	305 (12)	280 (11)	238 (9.4)
	Maks.	600 (23.6)	600 (23.6)	365 (14.4)

Vrsta specifikacije	Razvodna kutija	Kabelske uvodnice
Materijal	AISI 316 / aluminij	NiCr presvučen mesing AISI 316 / 316L
Zaštita od ulaska (IP)	IP66/67	IP66
Raspon ambijentalne temperature	-50 do +60 °C (-58 do +140 °F)	-52 do +110 °C (-61.1 do +140 °F)
Odobrenja	IECEx, ATEX, UL, CSA, NEPSI/ CCC, EAC Ex odobrenje za uporabu u opasnim područjima	-

Vrsta specifikacije	Razvodna kutija	Kabelske uvodnice
Identifikacija	ATEX II 2GD Ex e IIC T6/T5/T4 Gb/Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga Ex tb IIIC T85°C/ T100°C/T135°C Db IP66 UL913 Klasa I, Zona 1, AEx e IIC; Zona 21, AEx tb IIIC IP66 CSA C22.2 Br.157 Klasa I, Zona 1 Ex e IIC; Klasa II, Grupe E, F i G IECEx Ex e IIC T6/T5/T4 Gb/Ex ia IIC T6/T5/T4 Ga Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP66 EAC 1 Ex e IIC T6/T5/T4 Gb X/1 Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb X/ Ex tb IIIC T85°C/T100°C/ T135°C Db IP66	-
Poklopac	Sa šarkama	-
Maksimalni promjer brtvljenja	-	6 do 12 mm (0.24 do 0.47 in)

10.2 Dodatna oprema specifična komunikaciji

Konfiguracijski paket TXU10	Konfiguracijski paket za transmiter, koji se može programirati računalom, sa softverom za namještanje i kabelom za sučelje za računala s USB ulazom Kod narudžbe: TXU10-xx
Commubox FXA195 HART	Za intrinzično sigurnu HART komunikaciju s uređajem FieldCare preko USB priključka.  Za detalje, vidi "Tehničke informacije" TI00404F
Commubox FXA291	Povezuje Endress+Hauser terenske uređaje s CDI sučeljem (= Endress+Hauser Common Data Interface) i USB portom računala ili prijenosnog računala.  Za detalje, vidi "Tehničke informacije" TI00405C
Field Xpert SMT70	Tablet računalo za konfiguraciju uređaja omogućuje upravljanje mobilnim postrojenjima u opasnim i neopasnim područjima. Pogodan je za puštanje u rad i održavanje.  Za detalje, vidi „Tehničke informacije“ TI01342S
Bežični HART adapter SWA70	Koristi se za bežično povezivanje terenskih uređaja. Bežični HART adapter se može jednostavno integrirati u uređaje na terenu i postojeće infrastrukture, nudi zaštitu podataka i sigurnost prijenosa te se njime može rukovati paralelno s drugim bežičnim mrežama s minimalnom kompleksnosti postavljanja kabela.  Za detalje, vidi Upute za uporabu BA061S

10.3 Dodatna oprema specifična za servis

Dodatna oprema	Opis
Applicator	<p>Softver za odabir i dimenzioniranje Endress+Hauser mjernih uređaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izračun svih potrebnih podataka za prepoznavanje optimalnog mjernog uređaja: npr. gubitak tlaka, točnost ili procesne veze. ▪ Grafička ilustracija rezultata izračuna <p>Administracija, dokumentacija i pristup svim podacima i parametrima vezanim za projekt tijekom čitavog vijeka trajanja projekta.</p> <p>Applicator je dostupan: Putem Interneta: https://portal.endress.com/webapp/applicator</p>
FieldCare SFE500	<p>Alat tvrtke Endress+Hauser za upravljanje elementima tvornice koji se temelji na FDT-u.</p> <p>Može konfigurirati sve jedinice smart field u vašem sustavu i pomaže vam da upravljate njima. Upotreboom informacija o statusu, to je i jednostavan, ali i učinkovit način provjere njihovog statusa i stanja.</p> <p> Za detalje, vidi Upute za uporabu BA00027S i BA00065S</p>
DeviceCare SFE100	<p>Alat za konfiguraciju uređaja putem protokola sabirnice polja i servisnih protokola tvrtke Endress+Hauser.</p> <p>DeviceCare je alat razvijen od strane tvrtke Endress+Hauser za konfiguraciju Endress+Hauser uređaja. Svi pametni uređaji u postrojenju mogu se konfigurirati putem veze od točke do točke ili od točke do sabirnice. Izbornici prilagođeni korisniku omogućuju transparentan i intuitivan pristup poljskim uređajima.</p> <p> Za detalje, vidi Upute za uporabu BA00027S</p>

11 Tehnički podaci

11.1 Unos

Vrijednost mjerena	Temperatura (linearno ponašanje pri prijenosu temperature)
--------------------	--

11.2 Izlaz

Signal izlaza	<p>Općenito, izmjerena vrijednost može se prenijeti na jedan od dva načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senzori s izravnim ožičenjem - izmjerene vrijednosti senzora prosljeđuju se bez predajnika. ▪ Via all common protocols by selecting an appropriate Endress+Hauser iTTEMP temperature transmitter. Svi dolje navedeni odašiljači montirani su izravno u razvodnoj kutiji i ožičeni senzornim mehanizmom.
Povezani proizvodi temperaturnih transmitera	<p>Termometri opremljeni s transmiterima iTTEMP su kompletno rješenje spremno za ugradnju. Oni služe za poboljšanje mjerena temperature omogućeno znatnim povećanjem točnosti i pouzdanosti u usporedbi s izravnim žičanim senzorima te za smanjenje troškova ožičenja i održavanja.</p> <p>Glava transmitera s mogućnošću programiranja pomoću računala</p> <p>Omogućuju visok stupanj fleksibilnosti, na taj način podržavaju univerzalnu primjenu s niskim stupnjem pohrane. Transmiteri iTTEMP se mogu konfigurirati brzo i jednostavno na računalu. Tvrtka Endress+Hauser nudi besplatan softver za konfiguraciju koji se može</p>

preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Endress+Hauser. Više informacije možete pronaći u Tehničkim informacijama.

HART glava transmitera s mogućnošću programiranja

Transmiter je 2-žični uređaj s jednim ili dva ulaza mjerjenja i jednim analognim izlazom. Uređaj ne prenosi samo pretvorene signale s otporničkih termometara i termoelemenata, on također prenosi otpor i signale napoma pomoću komunikacije HART. Može se ugraditi kao intrinzično siguran uređaj u opasnim područjima u Zoni 1 i koristi se za instrumentaciju u glavi terminala (ravno) prema normi DIN EN 50446. Brz i jednostavan rad, vizualizacija i održavanje pomoću univerzalnih alata za konfiguraciju uređaja, poput FieldCare, DeviceCare ili FieldCommunicator 375/475. Za više informacija pogledajte Tehničke informacije.

PROFIBUS PA glava transmitera

Glava transmitera s mogućnošću univerzalnog programiranja s komunikacijom PROFIBUS PA. Pretvaranje različitih ulaznih signala u digitalne izlazne signale. Visoka točnost cijelim područjem ambijentalne temperature. PROFIBUS PA funkcije i parametri specifični za uređaj konfiguiraju se putem komunikacije sabirnicom polja. Za više informacija, vidi Tehničke informacije.

FOUNDATION Fieldbus glava transmitera

Glava transmitera s mogućnošću univerzalnog programiranja s komunikacijom FOUNDATION Fieldbus. Pretvaranje različitih ulaznih signala u digitalne izlazne signale. Visoka točnost cijelim područjem ambijentalne temperature. Svi odašiljači odobreni su za uporabu u svim glavnim sustavima za upravljanje procesima. Integracijski testovi provode se u sustavu „Svijet sustava“ tvrtke Endress+Hauser. Za više informacija, vidi Tehničke informacije.


Prednosti transmitera iTEMP:

- Dvostruki ili jednostruki ulaz senzora (opcionalno za određene transmitere)
- Nevjerojatna pouzdanost, točnost i dugoročna stabilnost u kritičnim procesima
- Matematičke funkcije
- Praćenje odstupanja termometra, funkcije sigurnosnog kopiranja senzora, funkcije dijagnoze senzora
- Podudaranje transmitera senzora za dvojne kanalne ulazne transmitere, na temelju Callendar/Van Dusen koeficijenata

11.3 Opskrba naponom


- i**
- Električni spojni kabeli moraju biti glatki, otporni na koroziju, lako se čistiti i pregledavati, otporni na mehanička naprezanja, neosjetljivi na vlagu.
 - Uzemljenje ili zaštitni spojevi mogući su putem priključaka za uzemljenje na razvodnoj kutiji.

Dijagrami ožičenja

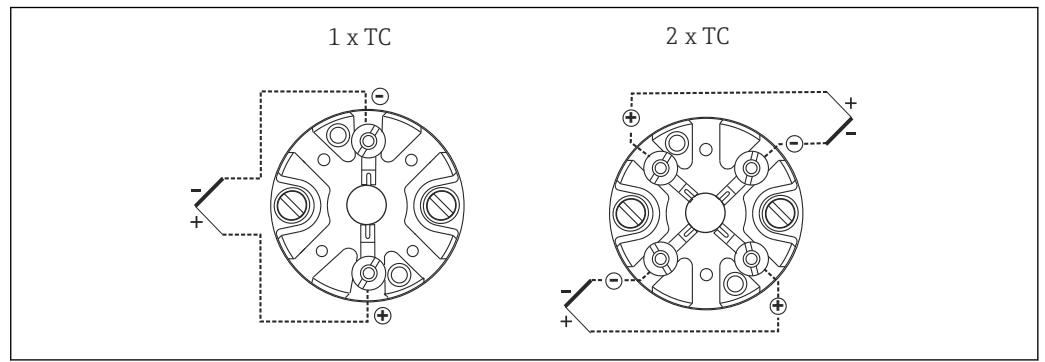

9 Montirani terminalni blok


Dijagrami ožičenja for TC priključivanje

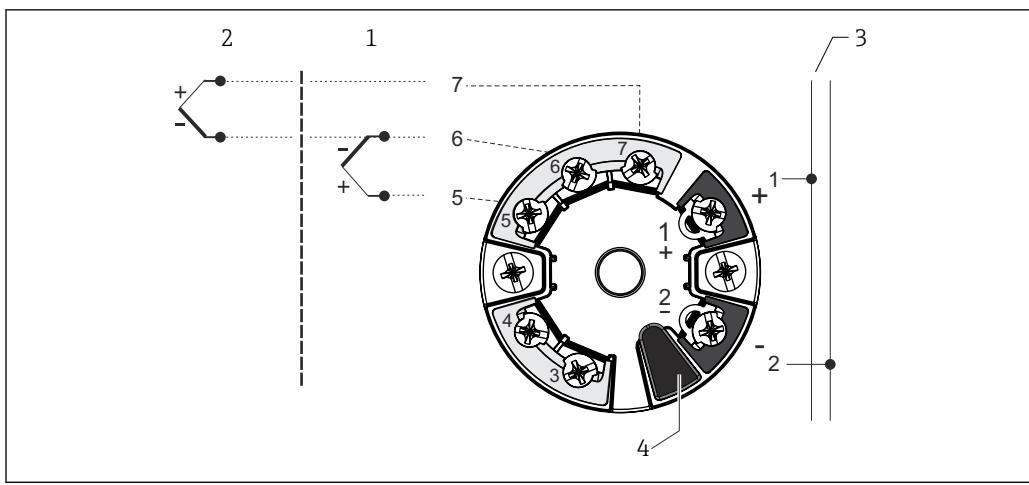

A0033075

■ 10 Dijagram ožičenja dualnih senzora ulaznih glava predajnika (TMT8x)

- 1 Ulaz senzora 1
- 2 Ulaz senzora 2
- 3 Veza sabirnice i opskrba naponom
- 4 Veza zaslona

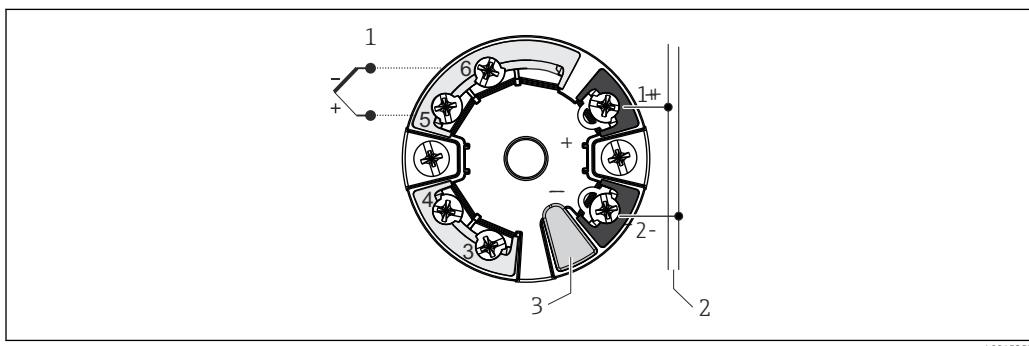

A0045353

■ 11 Dijagram ožičenja odašiljača s jednom ulaznom glavom (TMT7x)

- 1 Ulaz senzora
- 2 Veza sabirnice i opskrba naponom
- 3 Veza zaslona i CDI sučelje

11.4 Karakteristike performansi

Točnost

Dopuštena granica odstupanja termoelektričnih napona od standardnih značajka za termoelemente u skladu s IEC 60584 i ASTM E230 / ANSI MC96.1:

Standard	Model	Standardna podnošljivost	Posebna podnošljivost (na zahtjev)
ASTM E230/ MC.96.1	Odstupanje; u svakom se slučaju primjenjuje veća vrijednost		
	K (NiCr-Ni)	±2.2 K ($\pm 3.96^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.02 \cdot t $ (-200 do 0 °C (-328 do 32 °F) ±2.2 K ($\pm 3.96^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.0075 \cdot t $ (0 do 1260 °C (32 do 2300 °F))	±1.1 K ($\pm 1.98^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.004 \cdot t $ (0 do 1260 °C (32 do 2300 °F))
	J (Fe-CuNi)	±2.2 K ($\pm 3.96^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.0075 \cdot t $ (0 do 760 °C (32 do 1400 °F))	±1.1 K ($\pm 1.98^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.004 \cdot t $ (0 do 760 °C (32 do 1400 °F))
	N (NiCrSi- NiSi)	±2.2 K ($\pm 3.96^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.02 \cdot t $ (-200 do 0 °C (-328 do 32 °F) ±2.2 K ($\pm 3.96^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.0075 \cdot t $ (0 do 1260 °C (32 do 2300 °F))	±1.1 K ($\pm 1.98^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.004 \cdot t $ (0 do 1260 °C (32 do 2300 °F))
	E (NiCr-CuNi)	±1.7 K ($\pm 3.06^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.01 \cdot t $ (-200 do 0 °C (-328 do 32 °F) ±1.7 K ($\pm 3.06^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.005 \cdot t $ (0 do 870 °C (32 do 1598 °F))	±1 K ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$) ili $\pm 0.004 \cdot t $ (0 do 870 °C (32 do 1598 °F))

Materijali termoelemenata općenito ispunjavaju odstupanja u pogledu temperature $> 0^\circ\text{C}$ (32°F) kako je navedeno u tablici. Ti materijali najčešće nisu prikladni za temperature $< 0^\circ\text{C}$ (32°F). Ne mogu se pridržavati navedena odstupanja. Za ovaj temperaturni raspon potreban je poseban odabir materijala. To se ne može poštovati primjenom standardnom proizvoda.

Standard	Model	Standardna podnošljivost			Posebna podnošljivost (na zahtjev)
IEC60584		Klasa	Odstupanje	Klasa	Odstupanje
	K (NiCr-Ni)	2	$\pm 2.5^\circ\text{C}$ ($\pm 4.5^\circ\text{F}$) (-40 do 333 °C (-40 do 631.4 °F) $\pm 0.0075 \cdot t $ (333 do 1200 °C (631.4 do 2192 °F))	1	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ ($\pm 2.7^\circ\text{F}$) (-40 do 375 °C (-40 do 707 °F)) $\pm 0.004 \cdot t $ (375 do 1000 °C (707 do 1832 °F))
	J (Fe-CuNi)	2	$\pm 2.5^\circ\text{C}$ ($\pm 4.5^\circ\text{F}$) (-40 do 333 °C (-40 do 631.4 °F) $\pm 0.0075 \cdot t $ (333 do 750 °C (631.4 do 1382 °F))	1	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ ($\pm 2.7^\circ\text{F}$) (-40 do 375 °C (-40 do 707 °F)) $\pm 0.004 \cdot t $ (375 do 750 °C (707 do 1382 °F))
	N (NiCrSi-NiSi)	2	$\pm 2.5^\circ\text{C}$ ($\pm 4.5^\circ\text{F}$) (-40 do 333 °C (-40 do 631.4 °F) $\pm 0.0075 \cdot t $ (333 do 1200 °C (631.4 do 2192 °F))	1	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ ($\pm 2.7^\circ\text{F}$) (-40 do 375 °C (-40 do 707 °F)) $\pm 0.004 \cdot t $ (375 do 1000 °C (707 do 1832 °F))
	E (NiCr-CuNi)	2	$\pm 2.5^\circ\text{C}$ ($\pm 4.5^\circ\text{F}$) (-40 do 333 °C (-40 do 631.4 °F) $\pm 0.0075 \cdot t $ (333 do 900 °C (631.4 do 1652 °F))	1	$\pm 1.5^\circ\text{C}$ ($\pm 2.7^\circ\text{F}$) (-40 do 375 °C (-40 do 707 °F)) $\pm 0.004 \cdot t $ (375 do 800 °C (707 do 1472 °F))

Termolementi izrađeni od neplemenitih metala općenito ispunjavaju odstupanja u pogledu temperature $> -40^\circ\text{C}$ (-40°F) kako je navedeno u tablici. Ti materijali najčešće nisu prikladni za temperature $< -40^\circ\text{C}$ (-40°F). Ne mogu se poštovati odstupanja razreda 3. Za ovaj temperaturni raspon potreban je poseban odabir materijala. To se ne može poštovati primjenom standardnom proizvoda.

Vrijeme reakcije

 Vrijeme reakcije za senzor bez transmitera.

Arhitektura testa

Multimeter Keithley 2000

Tekuća kupka za testove vremena odziva

Opis testa

Ispitivanja u vodi pri 0.4 m/s (1.3 ft/s), prema IEC 60751 i ASTM E644; Promjena koraka temperature od 10 K .

Na početku se termometar koji se testira stabilizira u podignutom položaju, izvan tekućine na sobnoj temperaturi, zatim se brzo uroni u fluidnu kupku. Mjerjenje izlaznih vrijednosti termometra počinje najkasnije u trenutku kad je termometar uronjen u kupku. Mjerjenje se nastavlja dok termometar ne dostigne temperaturu medija.

Promjer i duljina testirane temperaturne sonde	Prosječno vrijeme odgovora na temperaturi od 177°C (350.6°F)	
6 mm (0.24 in), 4 520 mm (177.95 in)	t ₅₀	3 s
	t ₆₃	4.1 s
	t ₉₀	9 s

Dodatni testovi (na zahtjev)

- Mjerjenje funkcionalnim testiranjem pri fiksnoj temperaturi u cijeloj temperaturnoj sondi: proizvod s više točaka koji se testira istodobno se provjerava usporedbom njegovih pojedinačnih senzora s referentnim višetočkovnim uređajem koji ima već poznato ponašanje i točnost. Ovaj test se ne smije smatrati kalibracijskim testom.
- Toplinsko uzbuđenje: ovo ispitivanje omogućuje procjenu vremena odziva svake mjerne točke pri primjeni lokalne toplinskog uzbuđenja. Dodatno prikazuje učinke lokalnog uzbuđenja na najbliže točke zbog učinka toplinskog izjednačavanja omotača temperaturne sonde.

Kalibracija

Kalibriranje je usluga koja se može obaviti u kući, bilo na pojedinačnim senzorima prije sastavljanja, bilo na kompletном uređaju prije otpreme.

Umjeravanje uključuje usporedbu izmjerениh vrijednosti mjernih elemenata višeslojnih umetaka (DUT uređaj koji se ispituje) s onim preciznijim standardom kalibracije korištenjem definirane i ponovljive metode mjerena. Cilj je utvrditi odstupanje izmjerениh vrijednosti DUT od stvarne vrijednosti izmjerene varijable.

Za umetke se koriste dvije različite metode:

- Kalibriranje pri temperaturama u fiksnim točkama, npr. pri točki smrzavanja vode na 0 °C (32 °F).
- Kalibriranje u usporedbi s preciznim referentnim termometrom.



Vrednovanje umetaka

Ako umjeravanje s prihvatljivom nesigurnošću mjerena i prenosivim rezultatima mjerena nije moguće, Endress + Hauser nudi uslugu mjerena umetanja, ako je to tehnički izvedivo.

11.5 Postupak montaže


Točka ugradnje

Mjesto postavljanja mora ispunjavati zahtjeve navedene u ovom dokumentu – kao što su temperatura okoline, zaštita od prodora, klimatska klasa itd. Potrebno je oprezno provjeriti veličine postojećih potpornih okvira ili nosača zavarenih na zid reaktora (najčešće nije isporučeno) ili bilo kojeg postojećeg okvira u području ugradnje.

Orijentacija

Preporučuje se ugradnja termometra s više točaka u vertikalnu konfiguraciju. Kada vertikalna ugradnja nije moguća, potrebno je paziti da čahura za pojačanje ne bude pod opterećenjem dok se savija zbog napetosti kabela cijevi.

Kada se naruči fleksibilna konfiguracija, dopuštena su čak i pomaknuta usmjeravanja, koja ne odgovaraju poravnjanju uzdužne osi termometra s više točaka, zahvaljujući fleksibilnom dijelu temperaturne sonde.

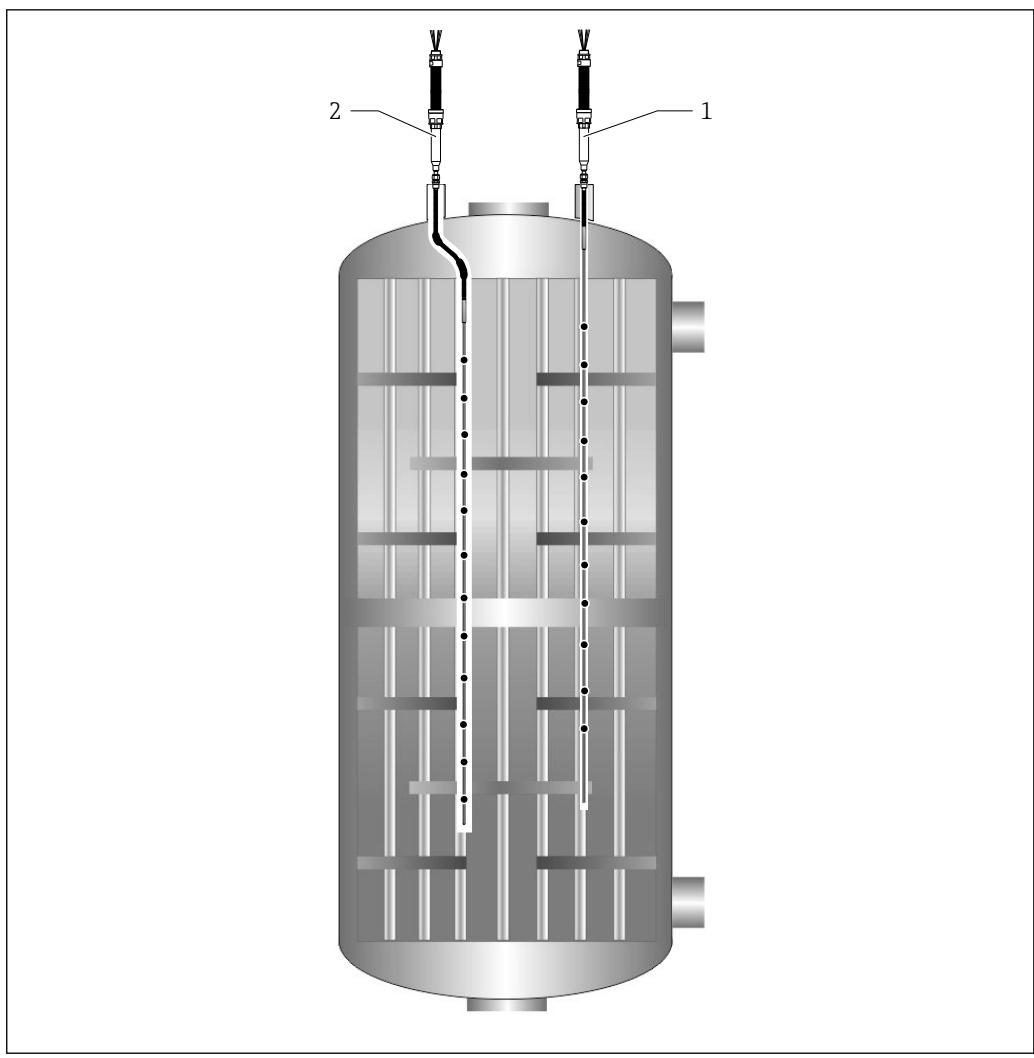

A0033848

■ 12 Glavne mogućnosti konfiguracije

1 Okomita ugradnja s krutom konfiguracijom

2 Ugradnja s fleksibilnom konfiguracijom

Upute za ugradnju

Termometar s više tačaka projektiran je za ugradnju pomoću kompresijske armature, po potrebi s prirubnicom postavljenom na posudu, reaktor, spremnik ili slično.

Termometar je razvijen kako bi se osigurala najveća fleksibilnost u smislu mogućeg usmjeravanja kroz bilo koji teret i ograničenja koja se mogu zadovoljiti u bilo kojem pogonu. On jamči visoku razinu brtvljenja, bešumne signale i visoku mehaničku zaštitu produžnih kabela.

Sa svim dijelovima i komponentama treba rukovati pažljivo. Tijekom faze ugradnje, podizanja i uvođenja opreme kroz unaprijed postavljenu mlaznicu, potrebno je izbjegavati sljedeće:

- Neusklađenost s osa mlaznice.
- Bilo kakvo opterećenje zavarenih ili navojnih dijelova zbog djelovanja težine uređaja.
- Prekomjerno zatezanje kompresijskog dijela.
- Sva vlačna i torzijska opterećenja na cjevovodu kabela.
- Sva opterećenja savijanjem na cjevovodu kabela.
- Postavljanje produžnog kanala na infrastrukturu postrojenja bez dopuštanja osnih pomaka ili kretanja.
- Deformacija ili drobljenje dijelova s navojem, vijaka, matica, kabelskih uvodnica i kompresijskog dijela.
- Opseg savijanja fleksibilnog dijela temperaturne sonde manji je od 20 puta promjera fleksibilnog crijeva.

- Vlačna opterećenja na fleksibilnom dijelu.
- Trenje između fleksibilnog dijela i unutarnjih dijelova reaktora.
- Učvršćivanje fleksibilnog dijela na infrastrukturi reaktora bez dopuštanja osnih pomaka ili kretanja.

11.6 Okolina

Raspon temperature okoline

Konfiguracija bez razvodne kutije: -40 do +95 °C (-40 do +203 °F)

Konfiguracija s razvodnom kutijom, naručena kao dodatna oprema:

Razvodna kutija	Neopasno područje	Područje ugroženo eksplozijama
Bez ugrađenog transmitera	-40 do +85 °C (-40 do +185 °F)	-40 do +60 °C (-40 do +140 °F)
S montiranom glavom transmitera	-40 do +85 °C (-40 do +185 °F)	Ovisi o odobrenju odgovarajućeg opasnog područja. Pojedinosti potražite u Ex dokumentaciji.

Temperatura skladišta

Konfiguracija bez razvodne kutije: -40 do +95 °C (-40 do +203 °F)

Konfiguracija s razvodnom kutijom, naručena kao dodatna oprema:

Razvodna kutija	
S glavom transmitera	-40 do +95 °C (-40 do +203 °F)
Sa transmiterom s DIN šinom	-40 do +95 °C (-40 do +203 °F)

Vlažnost

Kondenzacija u skladu sa IEC 60068-2-14:

- Glava transmitera: Dozvoljeno
- Transmiter s DIN šinom: Nije dozvoljeno

Maksimalna relativna vlažnost: 95 % u skladu s IEC 60068-2-30

Stupanj zaštite

- Producđena cijev: IP68
- Razvodna kutija: IP66/67

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Ovisno o korištenom odašiljaču. Za detaljne informacije pogledajte povezane tehničke informacije navedene na kraju ovog dokumenta.


11.7 Mehanička konstrukcija

Dizajn, dimenzije

Cjelokupni sklop s više točaka sastoji se od standardiziranih dijelova s različitim značajkama koji omogućuju širok raspon konfiguracija proizvoda. Dostupni su različiti umetci, u smislu vrsta TC-a, standarda, materijala, duljina i temperaturnih sondi. Mogu se odabratи na temelju specifičnih uvjeta procesa, kako bi imali najveću podudarnost u primjeni i najdulji vijek trajanja. Pridruženi produžni kabeli opremljeni su materijalima omotača visoke otpornosti i zaštićeni su za stabilne i bešumne signale, zaštićeni polimernim vodovima kako bi izdržali različite uvjete okoliša (sol, pijesak, vлага itd.). Prijelaz između sonde i cijevi postiže se upotrebom glavne čahure koja sadrži električne spojeve između TC senzora i produžnih kabela. Potpuno je zabrtvљen kako bi se osigurao deklarirani stupanj zaštite IP68.

Također služi kao prijelazni dio između čahure za pojačanje i kabela vodova za komunikaciju signala. Rukav za pojačanje je namjenska zona sonde za podešavanje duljine

uranjanja kroz klizne kompresijske dijelove ili prirubnice. Za fleksibilnu konfiguraciju, čaura za pojačanje je integrirala fleksibilnu temperaturnu sondu koja omogućuje nelinearno usmjeravanje u proces. Ako postoji nesklad između ugradnog priključka i smjera mjerjenja koji daje kruti dio temperaturne sonde, fleksibilna konfiguracija je pravo rješenje.

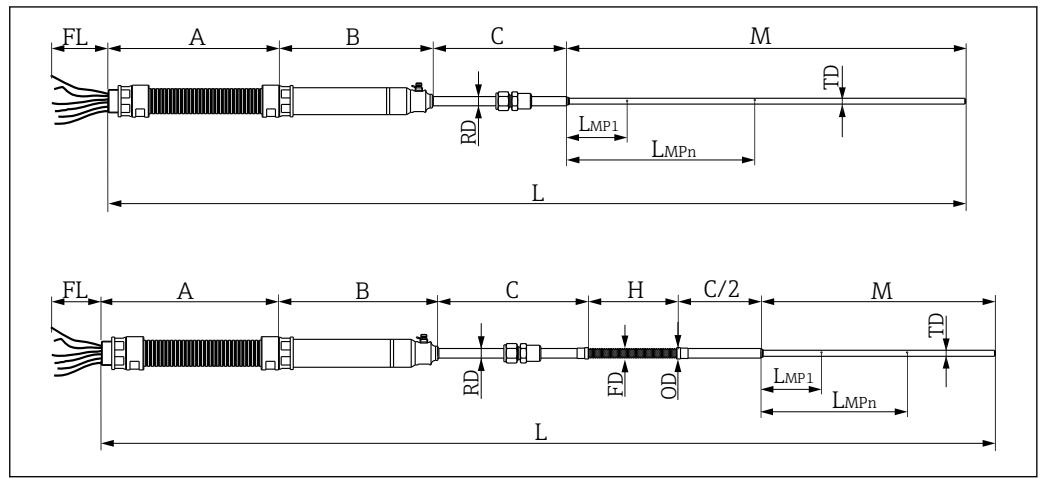

■ 13 Kruti i fleksibilni dizajn modularnog termometra s više točaka. Sve dimenzije su u mm (in)

- A Duljina cijevovoda kabela
- B Duljina glavne čaure 190 mm (7.50 in)
- C Duljina rukava za pojačanje, 200 mm (7.87 in)
- FD Promjer fleksibilnog dijela
- FL Duljina letećih vodova
- H Duljina fleksibilnog dijela
- L_{MPx} Duljina uranjanja senzornih elemenata
- L Duljina uređaja
- M Duljina temperaturne sonde
- RD Promjer pojačanja
- TD Promjer temperaturne sonde
- Vanj VANJSKI PROMJER
ski
prom
jer

Duljina cijevovoda kabela i duljina letećih vodova FL

A: Maksimalno 5 000 mm (197 in), minimalno 1 000 mm (39.4 in)
 FL: 500 mm (19.7 in) prema standardu
 Posebno prilagođene duljine dostupne su na zahtjev.

Duljina rukava za pojačanje C

200 mm (7.87 in)
 Posebno prilagođene duljine dostupne su na zahtjev.

Promjer fleksibilnog dijela FD

9.8 mm (0.39 in), 16.2 mm (0.64 in)

Vanjski promjer OD

14 mm (0.55 in), 21 mm (0.83 in)

Duljina fleksibilnog crijeva H

Maks. 4 000 mm (157 in)

Posebno prilagodene duljine dostupne su na zahtjev.

Duljina uranjanja MPx mjernih elemenata

Maks. 13 m (512 in)

Posebno prilagodene duljine dostupne su na zahtjev.

Maksimalna ukupna duljina krugova

Za Ex-verziju, kruti dizajn

FL+L ≤ 50 m (164 ft)

Posebno prilagodene duljine dostupne su na zahtjev.

Ocjena tlaka kompresijskog dijela pri temperaturi okoline

NPT/ISO veličina	bar	psi
1/4"	550	8000
1/2"	530	7700
3/4"	500	7300
1"	370	5300

Promjer temperaturne sonde

 Dostupni su različiti tipovi umetka. Za bilo kakve drugačije zahtjeve koji ovdje nisu opisani, obratite se prodajnom odjelu tvrtke Endress+Hauser.

Temperaturna sonda			Senzor		
Promjer	Dostupno za Ex-verziju	Materijal plašta	Vrsta termoelementa	Standard	Izvedba mjerne točke
<ul style="list-style-type: none"> ■ 3.2 mm (0.13 in) ■ 6 mm (0.24 in) ■ 6.35 mm (0.25 in) ■ 8 mm (0.31 in) ■ 9.5 mm (0.37 in) 	Ex ia	316, 316L Inconel600 316Ti 321 347	1x tip K 1x tip J 1x tip N 1x tip N 2x tip K 2x tip J 2x tip N 2x tip N	IEC 60584 ASTM E230	Uzemljeno Nije uzemljeno

Kruto	Glavna čahura	316 + 316L
	Ojačani rukav + temperaturna sonda	316 + 316L, 347, 321, Inconel600, 316Ti
Fleksibilno	Glavna čahura	316 + 316L
	Ojačani rukav	316 + 316L, 347, 321, Inconel600, 316Ti

	Temperaturna sonda	316 + 316L, 347, 321, Inconel600, 316Ti
	Fleksibilni dio	Inconel600, 347 (specifikacija na zahtjev 321, 316 + 316L (standard)

i Radi bolje pouzdanosti, tvrtka Endress+Hauser može ponuditi dvostrukе senzore mjernih točaka kako bi se postigla senzorna podrška. To se postiže ili dvostrukim termoelementima ili povezivanjem dvaju neovisnih senzora (iste duljine). Poboljšan nadzor može se postići u kombinaciji s dvokanalnim odašiljačima TMT8x.

Maksimalni broj umetaka za svaku kombinaciju temperaturne sonde i promjera umetka¹⁾

		Temperaturna sonda OD u mm (in)				
		3.2 (0.13)	6 (0.24)	6.35 (0.25)	8 (0.31)	9.5 (0.37)
Promjer umetka u mm (in)	0.5 (0.02)	8	28	22	46 ²⁾	59 ²⁾
	0.8 (0.03)	3	15	12	24	30
	1 (0.04)	2	10	8	18	22
	1.5 (0.06)	-	6	4	8	12

1) Za Ex-verziju najveći broj senzora ograničen je na 20.

2) Za ovu konfiguraciju mora biti posebno projektirana glavna čahura

Težina

Težina može varirati ovisno o konfiguraciji: duljina produžetka i temperaturne sonde, vrsta i dimenzije priključka procesa, kao i broj umetaka.

Materijali omotača umetka, temperaturne sonde, glavne čahure i svih vlažnih dijelova

Temperature za kontinuirani rad navedene u sljedećoj tablici služe samo kao referentne vrijednosti za uporabu u različitim materijalima u zraku i bez bilo kakvog značajnog opterećenja. Maksimalne radne temperature su smanjene znatno u nekim slučajevima gdje mogu nastupiti neuobičajeni uvjeti poput visokog mehaničkog opterećenja ili u agresivnim medijima.

Naziv materijala	Kratki oblik	Preporučena maks. temperatura za kontinuirano primjenu u zraku	Značajke
AISI 316/1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	650 °C (1 202 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Austenitni, nehrđajući čelik ▪ Općenito visok stupanj otpornosti na koroziju ▪ Naročito visok stupanj otpornosti na koroziju u atmosferama na bazi klorova i kiseline, neoksidirajućim atmosferama, dodavanjem molibdena (npr. fosforne i sumporne kiseline, octene i vinske kiseline s niskom koncentracijom)
AISI 316L/1.4404 1.4435	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Austenitni, nehrđajući čelik ▪ Općenito visok stupanj otpornosti na koroziju ▪ Naročito visok stupanj otpornosti na koroziju u atmosferama na bazi klorova i kiseline, neoksidirajućim atmosferama, dodavanjem molibdena (npr. fosforne i sumporne kiseline, octene i vinske kiseline s niskom koncentracijom) ▪ Povećanje otpora na intergranularnu koroziju i nagrizanje ▪ U usporedbi s 1.4404, 1.4435 ima čak veću otpornost na koroziju i niži sadržaj delta ferita

Naziv materijala	Kratki oblik	Preporučena maks. temperatura za kontinuirano primjenu u zraku	Značajke
Legura600/ 2.4816	NiCr15Fe	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nikal/krom legura s dobrom otpornošću na agresivne, oksidirajuće i redukcijske atmosfere, čak i kod visokih temperatura ■ Otpornost na koroziju uzrokovana klorinskim plinovima i kloriranim medijima kao i mnogim oksidirajućim mineralnim i organskim kiselinama, morsku vodu itd. ■ Korozija od ultra čiste vode ■ Ne smije se koristiti u atmosferama koje sadrže sumpor
AISI 304/1.4301	X5CrNi18-10	850 °C (1 562 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austenitni, nehrđajući čelik ■ Može se koristiti u vodi i otpadnoj vodi s niskom razinom onečišćenja ■ Samo na relativno niskim temperaturama otpornim na organske kiseline, fiziološke otopine, sulfate, alkalne otopine itd.
AISI 304L/ 1.4307	X2CrNi18-9	850 °C (1 562 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dobra svojstva zavarivanja ■ Nepropusna za interkristalnu koroziju ■ Visoka duktilnost, izvrsna svojstva izvlačenja, oblikovanja i okretanja
AISI 316Ti/ 1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	700 °C (1 292 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dodavanje titana znači povećana otpornost na intergranularnu koroziju čak i nakon zavarivanja ■ Širok raspon primjena u kemijskoj, petrokemijskoj i naftnoj industriji, kao i u kemiji ugljena ■ Može se polariti samo u ograničen broj puta inače se mogu formirati titanske pruge
AISI 321/1.4541	X6CrNiTi18-10	815 °C (1 499 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austenitni, nehrđajući čelik ■ Visoka otpornost na intergranularnu koroziju čak i nakon zavarivanja ■ Dobre karakteristike zavarivanja, pogodne za sve standardne metode zavarivanja ■ Upotrebljava se u mnogim sektorima kemijske industrije, petrokemijskim i posudama pod pritiskom
AISI 347/1.4550	X6CrNiNb10-10	800 °C (1 472 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austenitni, nehrđajući čelik ■ Dobra otpornost na širok raspon okruženja u kemijskoj, tekstilnoj, naftnoj, mlječnoj i prehrnbenoj industriji ■ Dodani niobij čini ovaj čelik nepropusnim za intergranularnu koroziju ■ Dobra zavarivost ■ Glavne primjene su protupožarni zidovi peći, posude pod tlakom, zavarene konstrukcije, lopatice turbina

Priključak procesa

Prirubnica

Primjeri najčešćih prirubnica prema sljedećim standardima: ASME, EN

Standard ¹⁾	Veličina	Ocjena	Materijal ²⁾
ASME	½", 1", 1½", 2", 3", 4"	150#, 300#	AISI 316 + 316L, 316Ti, 321, 347
HR	DN15, DN25, DN32, DN40, DN50, DN80, DN100	PN10, PN16, PN40	

1) Ostali standardi prirubnica dostupni su na zahtjev. Za podršku se obratite našim tehničarima.

2) Dostupne su pločaste prirubnice sa posebnim legurama (tj. Alloy 600)

Kompresijski spojevi

Kompresijski dijelovi koriste se izravno kao priključak procesa ili su zavareni ili navojeni u prirubnicu kako bi se osigurala odgovarajuća nepropusnost procesa i performanse. Dimenzije su usklađene s dimenzijama rukava za pojačanje.

11.8 Operacija

Za pojedinosti o operativnosti pogledajte Tehničke informacije o odašiljačima temperature tvrtke Endress+Hauser ili priručnike za odgovarajući radni softver.

11.9 Certifikati i odobrenja

Trenutni certifikati i odobrenja za proizvod dostupni su na www.endress.com relevantnoj stranici proizvoda:

1. Odaberite proizvod pomoću filtera i polja za pretraživanje.
2. Otvorite stranicu proizvoda.
3. Odaberite **Preuzimanja**.

11.10 Dokumentacija

 Za pregled opsega pridružene tehničke dokumentacije, pogledajte sljedeće:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa
- *Aplikacija Endress+Hauser Operations*: unesite serijski broj s natpisne pločice s oznakom tipa ili skenirajte kod matrice na natpisnoj pločici.

Funkcija dokumenta

Sljedeća dokumentacija može biti dostupna ovisno o naručenoj verziji:

Tip dokumenta	Svrha i sadržaj dokumenta
Tehničke informacije (TI)	Planiranje pomoći za vaš uređaj Ovaj dokument sadrži sve tehničke podatke uređaja i donosi pregled dodatne opreme i drugih proizvoda koje možete naručiti.
Kratke upute za rad (KA)	Vodič koji vas brzo vodi do 1. izmjerene vrijednosti Kratke upute za uporabu sadrže sve bitne informacije od dolaznog prihvaćanja do početnih puštanja u rad.
Upute za uporabu (BA)	Vaš referentni dokument Upute za uporabu sadrže sve potrebne informacije u raznim fazama vijeka trajanja uređaja: od identifikacije proizvoda, preuzimanja i skladištenja, preko montaže, priključivanja, rukovanja i puštanja u pogon do uklanjanja smetnji, održavanja i zbrinjavanja.
Opis parametara uređaja (GP)	Reference za vaše parametre Dokument pruža detaljno objašnjenje svakog pojedinog parametra. Opis je namijenjen onima koji rade s uređajem tijekom cijelog vijeka trajanja i izvršavaju specifične konfiguracije.
Sigurnosne napomene (XA)	Ovisno o odobrenju, uz uređaj se isporučuju i sigurnosne upute za električnu opremu u opasnim područjima. Sigurnosne upute sastavni su dio Uputa za uporabu.  Podaci o sigurnosnim uputama (XA) relevantnim za uređaj nalaze se na natpisnoj pločici.
Dodatna dokumentacija ovisna o uređaju (SD/FY)	Uvijek se strogo pridržavajte uputa u odgovarajućoj dopunskoj dokumentaciji. Dodatna dokumentacija sastavni je dio dokumentacije uređaja.



71643425

www.addresses.endress.com
