

# Техническое описание iTHERM TS111

## Вставка для монтажа в термометры



### Области применения

- Для универсального использования
- Диапазон измерения термометра сопротивления:  
–200 до +600 °C (–328 до +1 112 °F)
- Диапазон измерения термопары: –40 до +1 100 °C (–40 до +2 012 °F)
- Для монтажа в термометры

### Преобразователь в головке датчика

Все преобразователи Endress+Hauser обладают повышенной точностью и надежностью измерения по сравнению с датчиками, подключаемыми напрямую. Они предлагают простую настройку с выбором одного из следующих выходных сигналов и протоколов связи:

- аналоговый выход 4 до 20 мА;
- HART®;
- PROFIBUS® PA;
- FOUNDATION Fieldbus™;
- PROFINET® с Ethernet-APL;
- IO-Link®.

### Преимущества

- Быстрая замена во время работы в модульных термометрах.
- Простая и быстрая повторная калибровка благодаря применению технологии iTHERM QuickNeck.
- Высокая степень адаптивности благодаря изменяемой глубине погружения.
- Высокая степень конструктивной совместимости за счет соответствия стандарту МЭК 60751.
- Чрезвычайно высокая вибростойкость.
- Очень малое время отклика.
- Типы защиты для взрывоопасных зон:
  - искробезопасность (Ex ia);
  - не дающий искр (Ex nA).

## Содержание

<b>Принцип действия и конструкция системы</b> . . . . .	<b>3</b>
Принцип измерения . . . . .	3
<b>Вход</b> . . . . .	<b>4</b>
Диапазон измерений . . . . .	4
<b>Вывод</b> . . . . .	<b>4</b>
Выходной сигнал . . . . .	4
Линейка преобразователей температуры . . . . .	4
<b>Подача питания</b> . . . . .	<b>5</b>
Назначение клемм . . . . .	5
<b>Характеристики производительности</b> . . . . .	<b>9</b>
Максимальная погрешность измерения . . . . .	9
Самонагрев . . . . .	10
Время отклика . . . . .	10
Калибровка . . . . .	12
Сопротивление изоляции . . . . .	14
Диэлектрическая прочность . . . . .	14
Технические характеристики преобразователя . . . . .	14
<b>Монтаж</b> . . . . .	<b>14</b>
Монтажное положение . . . . .	14
Руководство по монтажу . . . . .	14
Глубина погружения . . . . .	15
<b>Условия окружающей среды</b> . . . . .	<b>16</b>
Диапазон температуры окружающей среды . . . . .	16
Вибростойкость . . . . .	16
Ударопрочность . . . . .	17
<b>Механическая конструкция</b> . . . . .	<b>17</b>
Конструкция, размеры . . . . .	17
Материалы . . . . .	20
<b>Сертификаты и свидетельства</b> . . . . .	<b>21</b>
MID . . . . .	21
<b>Информация о заказе</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>Вспомогательное оборудование</b> . . . . .	<b>22</b>
Программное обеспечение . . . . .	22
Онлайн-инструменты . . . . .	22
<b>Документация</b> . . . . .	<b>22</b>

## Принцип действия и конструкция системы

### Принцип измерения

#### Термометр сопротивления (RTD)

Вставка представляет собой универсальный элемент измерения температуры, который может использоваться в качестве сменной вставки, соответствующей стандарту DIN 43735, для модульных термометров и термогильз (соответствующих стандарту DIN 43772). С этой вставкой термометр сопротивления Pt100, соответствующий стандарту МЭК 60751, или термоэлемент типа К, J или N (соответствующий стандарту МЭК 60584-2 или ASTM E230-11) может использоваться в качестве датчика температуры. PT100 – это чувствительный к температуре платиновый резистор с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C (32 °F) и температурным коэффициентом  $\alpha = 0,003851 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ .

**Существуют два основных исполнения платиновых термометров сопротивления:**

- **Спиралевидные элементы (WW):** на керамической подложке расположена двойная спираль из сверхчистой платины. Верхняя и нижняя части чувствительного элемента герметизируются защитным керамическим покрытием. Такие термометры сопротивления не только упрощают воспроизводимые измерения, но и обеспечивают долгосрочную стабильность зависимости сопротивления от температуры в пределах диапазона температур до 600 °C (1 112 °F). Датчики такого типа имеют сравнительно большой размер и поэтому более чувствительны к вибрациям.
- **Тонкопленочные платиновые термометры сопротивления (TF):** на керамическую подложку термовакуумным методом наносится очень тонкий слой сверхчистой платины толщиной около 1 мкм, который затем структурируется методом фотолитографии. Образованные таким способом токопроводящие платиновые дорожки создают сопротивление при измерении. Сверху наносятся защитные покрытия и пассивирующие слои, надежно защищающие тонкое платиновое напыление от загрязнения и окисления даже при высоких температурах.

Основным преимуществом тонкопленочных датчиков температуры перед спиралевидными является более высокая устойчивость к вибрации. При высоких температурах в тонкопленочных датчиках наблюдается относительно небольшое отклонение зависимости сопротивления от температуры от стандарта МЭК 60751. В результате тонкопленочные датчики могут обеспечить класс допуска А в соответствии с МЭК 60751 только при температуре не более 300 °C (572 °F).

#### Термоэлементы (ТС)

Устройство термопар сравнительно простое. Они представляют собой ударопрочные датчики температуры, в которых для измерения температуры применяется эффект Зеебека, описываемый следующим образом: если два проводника, изготовленные из разных материалов, соединены в одной точке и для открытых концов проводников характерен температурный градиент, то можно измерить слабое электрическое напряжение между двумя открытыми концами проводников. Это напряжение называют термоэлектрическим напряжением или электродвижущей силой (ЭДС). Его значение зависит от типа проводящих материалов и разницы температур между «точкой измерения» (спаем двух проводников) и «холодным спаем» (открытыми концами проводников). Соответственно, термопары, главным образом, обеспечивают измерение разниц температуры. Определение абсолютного значения температуры в точке измерения на основе этих данных возможно в том случае, если соответствующая температура на холодном спае известна или измерена отдельно и учтена путем компенсации. Комбинации материалов и соответствующие характеристики термоЭДС/температуры для большинства используемых типов термопар стандартизованы и приведены в стандартах МЭК 60584 и ASTM E230/ANSI MC96.1.

## Вход

### Диапазон измерений

Термометры сопротивления (RTD)

Тип датчика	Диапазон измерений	Подключение	Длина участка, чувствительного к температуре
Pt100 (IEC 60751, TF) iTHERM StrongSens	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)	3- или 4-проводное подключение	7 мм (0,27 дюйм)
iTHERM® QuickSens	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	3- или 4-проводное подключение	5 мм (0,20 дюйм)
Pt100, тонкопленочный датчик (TF)	-50 до +400 °C (-58 до +752 °F)	3- или 4-проводное подключение	10 мм (0,39 дюйм)
Pt100, проволочный датчик (WW)	-200 до +600 °C (-328 до +1 112 °F)	3- или 4-проводное подключение	10 мм (0,39 дюйм)

Термопары (TC):

Тип датчика	Диапазон измерений	Подключение	Длина участка, чувствительного к температуре
Тип термопары K	-40 до +1 100 °C (-40 до +2 012 °F)	Заземленное или изолированное подключение	Глубина установки вставки
Тип термопары J	-40 до +750 °C (-40 до +1 382 °F)	Заземленное или изолированное подключение	Глубина установки вставки
Тип термопары N	-40 до +1 100 °C (-40 до +2 012 °F)	Заземленное или изолированное подключение	Глубина установки вставки

## Вывод

### Выходной сигнал

Как правило, передача измеренного значения осуществляется одним из двух указанных ниже способов:

- Датчики с прямым подключением – значения, измеренные датчиками, передаются без преобразователя.
- Посредством любых используемых протоколов передачи данных путем выбора подходящего преобразователя температуры iTEMP от Endress+Hauser. Все преобразователи, перечисленные ниже, устанавливаются непосредственно в шайбу вставки и подключаются к механизму датчика. Данная часть вставки позже вставляется в присоединительную головку термометра.

### Линейка преобразователей температуры

Датчики температуры, оснащенные преобразователями iTEMP, представляют собой полностью готовые к установке решения, позволяющие повысить эффективность измерения температуры за счет значительного повышения точности и надежности измерения по сравнению с чувствительными элементами, подключаемыми напрямую, а также за счет сокращения затрат на подключение и техническое обслуживание.

#### Преобразователи 4 до 20 мА в головке датчика

Указанные преобразователи обеспечивают высокую степень универсальности и, тем самым, широкий диапазон возможностей применения при низком уровне складских запасов. Настройка преобразователей iTEMP не представляет сложности, не занимает много времени и осуществляется с помощью ПК. Компания Endress+Hauser предоставляет бесплатное конфигурационное ПО, которое можно загрузить на веб-сайте компании.

#### Преобразователи в головке датчика с интерфейсом HART®

Преобразователь iTEMP представляет собой прибор с 2-проводным подключением, одним или двумя измерительными входами и одним аналоговым выходом. Прибор не только передает

преобразованные сигналы от термометров сопротивления и термопар, но и передает сигналы сопротивления и напряжения по протоколу связи HART®. Быстрое и простое управление, визуализация и техническое обслуживание с помощью универсального конфигурационного ПО типа FieldCare, DeviceCare или FieldCommunicator 375/475. Встроенный интерфейс Bluetooth® для беспроводного просмотра измеренных значений и настройки с помощью приложения SmartBlue, разработанного специалистами E+H (опционально).

#### **Преобразователи в головке датчика с интерфейсом PROFIBUS® PA**

Универсально программируемый преобразователь iTEMP с интерфейсом связи PROFIBUS® PA. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность измерения во всем диапазоне температуры окружающей среды. Функции интерфейса PROFIBUS PA и параметры, специфичные для прибора, настраиваются в режиме связи по цифровой шине.

#### **Преобразователи в головке датчика с интерфейсом FOUNDATION Fieldbus™**

Универсально программируемый преобразователь iTEMP с интерфейсом связи FOUNDATION Fieldbus™. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность измерения во всем диапазоне температуры окружающей среды. Все преобразователи iTEMP пригодны для использования в любых наиболее распространенных системах управления технологическим процессом. Интеграционные испытания проводятся в среде System World ("Системный мир") компании Endress+Hauser.

#### **Преобразователь в головке датчика с интерфейсами PROFINET® и Ethernet-APL**

Преобразователь iTEMP представляет собой 2-проводной прибор с двумя измерительными входами. Прибор передает не только преобразованные сигналы от термометров сопротивления и термопар, но и сигналы сопротивления и напряжения по протоколу PROFINET®. Питание подается посредством 2-проводного подключения Ethernet согласно стандарту IEEE 802.3cg 10Base-T1. Возможна установка преобразователя iTEMP в качестве искробезопасного электрического оборудования во взрывоопасной зоне 1. Прибор можно использовать для контрольно-измерительных целей в присоединительной головке формы В (плоской формы), соответствующей стандарту DIN EN 50446.

#### **Преобразователь в головке датчика с интерфейсом IO-Link®**

Преобразователь iTEMP представляет собой прибор с измерительным входом и интерфейсом IO-Link®. Он предлагает конфигурируемое, простое и экономичное решение благодаря цифровой связи через интерфейс IO-Link®. Прибор устанавливается в присоединительную головку формы В (плоской формы) согласно стандарту DIN EN 5044.

#### **Преимущества преобразователей iTEMP:**

- Двойной или одинарный вход датчика (опционально для некоторых преобразователей).
- Подключаемый дисплей (опционально для некоторых преобразователей).
- Непревзойденные надежность, точность и долговременная стабильность в ответственных технологических процессах.
- Математические функции.
- Мониторинг дрейфа термометра, функция резервного копирования информации датчика, функции диагностики датчика.
- Согласование датчика и преобразователя на основе коэффициентов Каллендара-Ван Дюзена (CvD).


## **Подача питания**

### **Назначение клемм**



Соединительные провода датчика оснащены наконечниками. Номинальный диаметр кабельного наконечника составляет 1,3 мм (0,05 дюйм)


### Тип подключения термометра сопротивления (RTD)

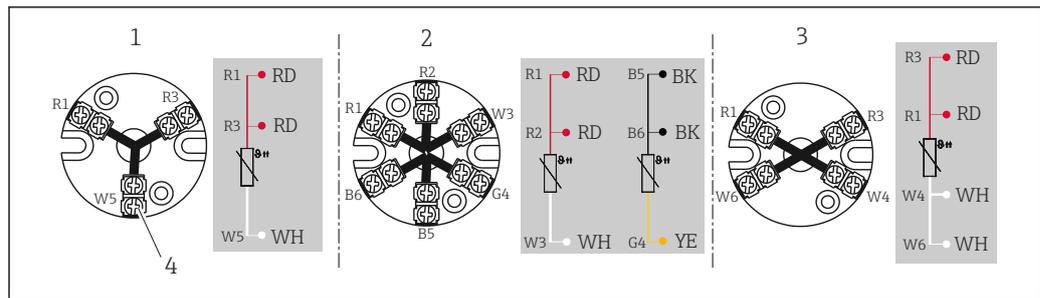

A0045453

1 Установленный керамический клеммный блок


- 1 3-проводное подключение
- 2 2 x 3-проводное подключение
- 3 4-проводное подключение
- 4 Наружный винт

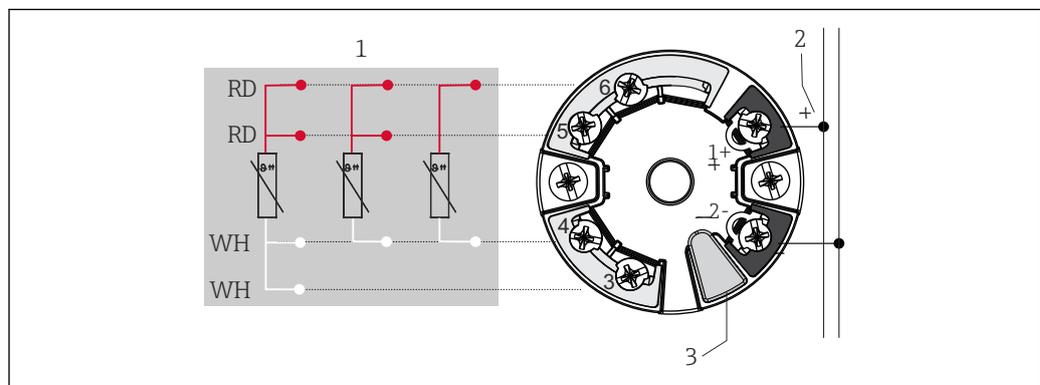

A0045464

2 Устанавливаемый в головке датчика преобразователь iTEMP TMT7x или iTEMP TMT31 (одиночный вход датчика)


- 1 Вход датчика, термометр сопротивления, 4-, 3- и 2-проводное подключение
- 2 Подключение источника питания / шины
- 3 Подключение дисплея / интерфейс CDI

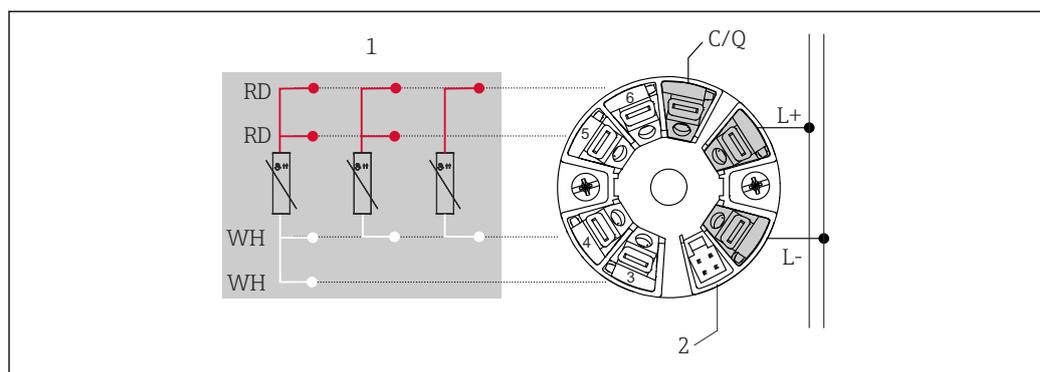

A0052495

3 Устанавливаемый в головке датчика преобразователь iTEMP TMT36 (одиночный вход датчика)

- 1 Вход датчика термометра сопротивления: 4-, 3- и 2-проводное подключение
- 2 Подключение дисплея
- L+ Источник питания 18 до 30 В пост. тока
- L- Источник питания 0 В пост. тока
- C/Q IO-Link или релейный выход

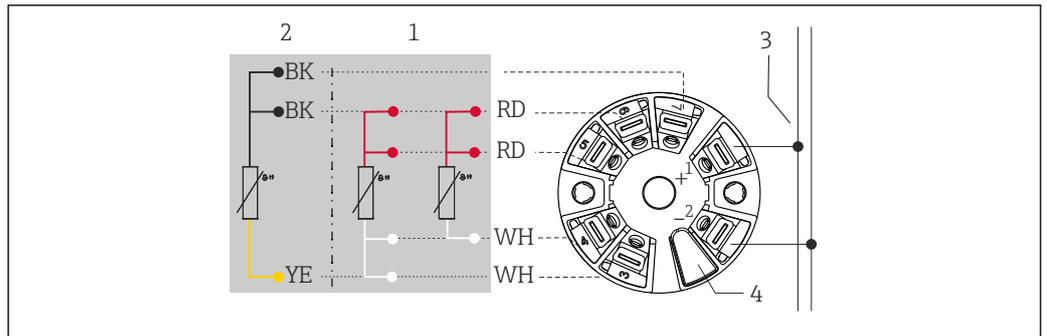


A0045466

4 Преобразователь в головке датчика iTEMP TMT8x (двойной вход)


- 1 Вход датчика 1, RTD, 4- и 3-проводное подключение
- 2 Вход датчика 2, RTD, 3-проводное подключение
- 3 Подключение цифровой шины и источник питания
- 4 Подключение дисплея

### Тип подключения термопары (ТС)

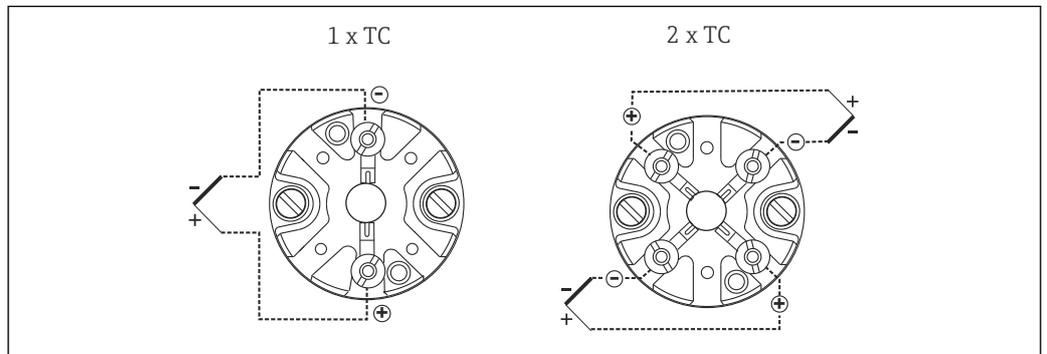

A0012700


5 Установленный керамический клеммный блок

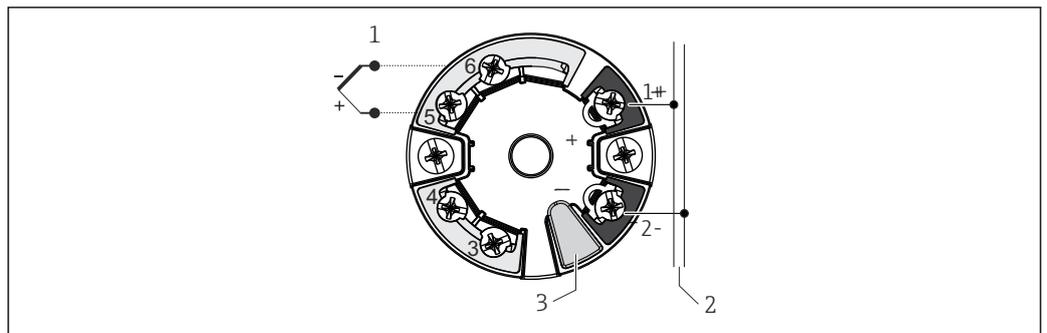

A0045353

6 Устанавливаемый в головке датчика преобразователь iTEMP TMT7x (одиночный вход датчика)

- 1 Вход датчика
- 2 Подключение источника питания и шины
- 3 Подключение дисплея и интерфейс CDI

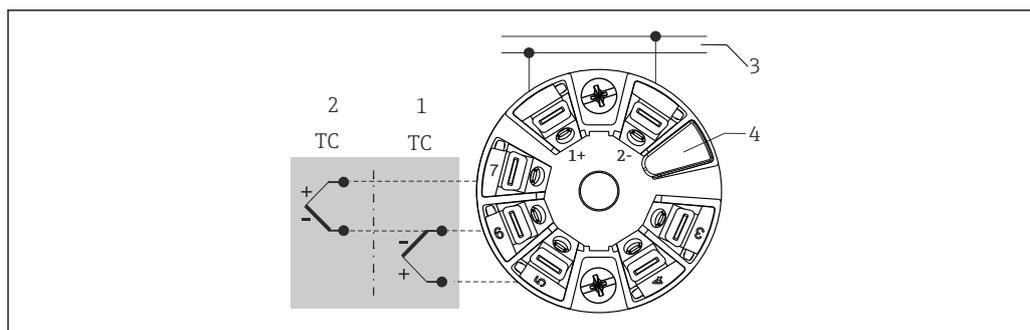

A0045474

7 Преобразователь в головке датчика iTHERM TMT8x (двойной вход)

- 1 Входной сигнал датчика 1
- 2 Входной сигнал датчика 2
- 3 Подключение цифровой шины и источник питания
- 4 Подключение дисплея

Цветовая кодировка проводов термопары

Согласно стандарту IEC 60584	Согласно стандарту ASTM E230
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тип J: черный (+), белый (-)</li> <li>■ Тип K: зеленый (+), белый (-)</li> <li>■ Тип N: розовый (+), белый (-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Тип J: белый (+), красный (-)</li> <li>■ Тип K: желтый (+), красный (-)</li> <li>■ Тип N: оранжевый (+), красный (-)</li> </ul>

## Характеристики производительности

Максимальная погрешность измерения

Термометр сопротивления (RTD) согласно стандарту МЭК 60751:

Класс	Макс. значения допуска (°C)	Характеристики
RTD, тип максимальной погрешности TF		
Кл. А	$\pm (0,15 + 0,002 \cdot  t )^1$	
Кл. АА, ранее 1/3 кл. В	$\pm (0,1 + 0,0017 \cdot  t )^1$	
Кл. В	$\pm (0,3 + 0,005 \cdot  t )^1$	

1)  $|t|$  = абсолютное значение °C.



Чтобы выяснить погрешность измерения в °F, следует вычислить уравнение в °C, затем умножить результат на 1,8.

### Диапазоны температуры

Тип датчика <sup>1)</sup>	Диапазон допустимой температуры	Класс В	Класс А	Класс АА
Pt100 (TF), базовое исполнение	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	-30 до +200 °C (-22 до +392 °F)	-
Pt100 (TF) Стандарт	-50 до +400 °C (-58 до +752 °F)	-50 до +400 °C (-58 до +752 °F)	-30 до +250 °C (-22 до +482 °F)	0 до +150 °C (32 до 302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	-30 до +200 °C (-22 до +392 °F)	0 до +150 °C (32 до 302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)	-30 до +300 °C (-22 до +572 °F)	0 до +150 °C (+32 до +302 °F)
Pt100 (WW)	-200 до +600 °C (-328 до +1112 °F)	-200 до +600 °C (-328 до +1112 °F)	-100 до +450 °C (-148 до +842 °F)	-50 до +250 °C (-58 до +482 °F)

1) Выбор в зависимости от изделия и конфигурации

Термопары: допустимые предельные отклонения термоЭДС от стандартных характеристик для термопар в соответствии с МЭК 60584 и ASTM E230/ANSI MC96.1:

Стандарт	Тип	Стандартный допуск		Специальный допуск	
		Класс	Отклонение	Класс	Отклонение
МЭК 60584	J (Fe-CuNi)	2	$\pm 2,5\text{ }^\circ\text{C}$ (-40 до +333 $^\circ\text{C}$ ) $\pm 0,0075  t ^{1)}$ (333 до 750 $^\circ\text{C}$ )	1	$\pm 1,5\text{ }^\circ\text{C}$ (-40 до +375 $^\circ\text{C}$ ) $\pm 0,004  t ^{1)}$ (375 до 750 $^\circ\text{C}$ )
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	2	$\pm 2,5\text{ }^\circ\text{C}$ (-40 до +333 $^\circ\text{C}$ ) $\pm 0,0075  t ^{1)}$ (333 до 1200 $^\circ\text{C}$ )	1	$\pm 1,5\text{ }^\circ\text{C}$ (-40 до +375 $^\circ\text{C}$ ) $\pm 0,004  t ^{1)}$ (375 до 1000 $^\circ\text{C}$ )

1)  $|t|$  = абсолютное значение температуры в  $^\circ\text{C}$ .

## Самонагрев

Элементы RTD представляют собой датчики температуры с пассивным сопротивлением, на которые необходимо подавать измерительный ток для определения измеренных значений. Этот измерительный ток вызывает самонагрев элемента термометра сопротивления, что, в свою очередь, приводит к дополнительной ошибке измерения. На величину этой погрешности измерения влияет не только измерительный ток, но и температурная проводимость и тепловая связь датчика сопротивления с окружающей средой. При использовании преобразователя температуры Endress+Hauser iTEMP (с очень малым током измерения) ошибкой самонагрева можно пренебречь.

Тип датчика	Диаметр ID	Стандартные значения для самонагрева (измеренные в воде при 20 $^\circ\text{C}$ )
Pt100 (TF) стандартный	$\varnothing 3$ мм (0,12 дюйм)	36 мОм/мВт или 94 мК/мВт
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	120 мОм/мВт или 310 мК/мВт
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	$\leq 25$ мОм/мВт или $\leq 64$ мК/мВт
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	$\varnothing 3$ мм (0,12 дюйм)	13 мОм/мВт или 35 мК/мВт
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	11,5 мОм/мВт или 30 мК/мВт
Pt100 (WW)	$\varnothing 3$ мм (0,24 дюйм)	15 мОм/мВт или 39 мК/мВт
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	50 мОм/мВт или 130 мК/мВт
Pt100 (TF), базовое исполнение	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	120 мОм/мВт или 310 мК/мВт

## Время отклика

Термометры сопротивления (RTD) испытываются по правилам МЭК 60751 в проточной воде (0,4 м/с при 30  $^\circ\text{C}$ ):

Вставка			
Тип датчика	Диаметр ID	Время отклика	
Pt100 (TF) стандартный	$\varnothing 3$ мм (0,12 дюйм)	$t_{50}$	<2,5 с
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	$t_{90}$	<5,5 с
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	$t_{50}$	< 5,5 с
		$t_{90}$	< 16 с
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	$\varnothing 3$ мм (0,12 дюйм)	$t_{50}$	<0,5 с
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм)	$t_{90}$	<1,2 с
Pt100 (WW)	$\varnothing 3$ мм (0,12 дюйм)	$t_{50}$	<2 с
		$t_{90}$	<5 с
	$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм) один датчик	$t_{50}$	<4 с
$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм) два датчика	$t_{90}$	<10,5 с	
$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм) два датчика	$t_{50}$	<4,5 с	
$\varnothing 6$ мм (0,24 дюйм) два датчика	$t_{90}$	<12 с	

Вставка			
Тип датчика	Диаметр ID	Время отклика	
Pt100 (TF), базовое исполнение	Ø6 мм (0,24 дюйм) один датчик	t <sub>50</sub>	<6,5 с
		t <sub>90</sub>	<15,5 с
	Ø6 мм (0,24 дюйм) два датчика	t <sub>50</sub>	<9,5 с
		t <sub>90</sub>	<22,5 с

Термопары (ТС):

Вставка			
Тип датчика	Диаметр ID	Время отклика	
Термопары (K, J и N)	Ø3 мм (0,12 дюйм)	t <sub>50</sub>	1 с
		t <sub>90</sub>	3 с
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	t <sub>50</sub>	2,5 с
		t <sub>90</sub>	6 с

 Время отклика для вставки без преобразователя.

## Калибровка

### Калибровка термометров

Процесс калибровки предусматривает сравнение значений, измеренных испытываемым прибором, со значениями более точного калибровочного стандарта с использованием определенного и воспроизводимого способа измерения. Основной целью является определение отклонения измеренных значений, полученных с помощью испытываемого прибора, от действительных значений измеряемой переменной. Для термометров используются два различных метода:

- калибровка с применением температуры реперных точек, например температуры замерзания воды, равной 0 °C;
- калибровка путем сравнения со значениями эталонного датчика температуры.

Подлежащий калибровке термометр должен показывать как можно более точное значение температуры в реперной точке или максимально близкое к показанию эталонного термометра. Как правило, для калибровки термометров применяются калибровочные ванны с регулируемой температурой или специальные калибровочные печи, обеспечивающие однородное распределение температурного воздействия. Погрешность измерения может увеличиться из-за ошибок теплопроводности и короткой глубины погружения. Существующая погрешность измерения фиксируется в индивидуальном сертификате калибровки. Для аккредитованных калибровок в соответствии с ISO 17025 не допускается погрешность измерения, вдвое превышающая аккредитованную погрешность измерения. Если этот предел превышен, возможна только заводская калибровка.

Измеренное значение испытываемого прибора определяется с использованием максимально возможной глубины погружения, а конкретные условия измерения и результаты измерений документируются в сертификате оценки.

### Согласование датчика и преобразователя

Кривая зависимости сопротивления от температуры для платиновых термометров сопротивления стандартизирована, но на практике редко удается точно выдерживать эти значения во всем диапазоне рабочей температуры. По этой причине платиновые датчики сопротивления подразделяются на классы допусков, такие как класс А, АА или В, в соответствии со стандартом МЭК 60751. Эти классы допусков описывают максимально допустимое отклонение характеристической кривой конкретного датчика от стандартной кривой, т. е. допустимую погрешность температурно-зависимой характеристики. Перевод измеренных значений сопротивления датчика в температуру в преобразователях температуры или других электронных измерительных приборах часто подвержено значительным погрешностям, поскольку преобразование обычно основывается на стандартной характеристической кривой.

При использовании преобразователей температуры Endress+Hauser эту погрешность преобразования можно значительно сократить путем согласования датчика и преобразователя:

- Калибровка не менее чем при трех значениях температуры и определение характеристической кривой фактического температурного датчика.
- Коррекция специфичной для датчика полиномиальной функции с использованием коэффициентов Календара-ван-Дюзена (КВД).
- Настройка преобразователя температуры с применением коэффициентов КВД конкретного датчика для корректного преобразования значений сопротивления в температуру, и
- повторная калибровка перенастроенного преобразователя температуры с подключенным термометром сопротивления.

Компания Endress+Hauser предлагает своим клиентам согласование датчиков и преобразователей в качестве отдельной услуги. Кроме того, всегда, где это возможно, в каждом сертификате калибровки Endress+Hauser для конкретных датчиков приводятся полиномиальные коэффициенты платиновых термометров сопротивления, по крайней мере для трех точек калибровки, так что пользователи сами могут соответствующим образом настроить подходящие преобразователи температуры.


Для прибора компания Endress+Hauser выполняет стандартные калибровки при эталонной температуре -80 до +600 °C (-112 до +1112 °F) на основе правил ITS90 (международной температурной шкалы). Калибровки для других диапазонов температуры могут быть выполнены в торговом представительстве компании Endress+Hauser. Калибровка является прослеживаемой в соответствии с национальными и международными стандартами. В сертификате калибровки указывается серийный номер прибора. Калибровке подлежит только вставка.

### Минимальная погружная длина (IL) для вставок, необходимых для выполнения правильной калибровки

**i** Из-за ограничений геометрии печи при высоких температурах должна соблюдаться минимальная погружная длина, чтобы можно было выполнить калибровку с приемлемой степенью погрешности измерения. То же самое относится и к использованию преобразователя в головке датчика. Из-за теплопроводности необходимо соблюдать минимальные длины, чтобы обеспечить функциональные возможности преобразователя  $-40$  до  $+85$  °C ( $-40$  до  $+185$  °F)

Температура калибровки	Минимальная глубина вставки (IL) в мм, без преобразователя в головке датчика
$-196$ °C ( $-320,8$ °F)	120 мм (4,72 дюйм) <sup>1)</sup>
$-80$ до $+250$ °C ( $-112$ до $+482$ °F)	Минимальная длина погружения не требуется. <sup>2)</sup>
251 до 550 °C (483,8 до 1022 °F)	300 мм (11,81 дюйм)
551 до 600 °C (1023,8 до 1112 °F)	400 мм (15,75 дюйм)

- 1) Мин. 150 мм (5,91 дюйм), требуемый для преобразователей в головке датчика iTEMP
- 2) При температуре  $80$  до  $250$  °C ( $176$  до  $482$  °F) и с преобразователями в головке датчика iTEMP требуемый минимум составляет 50 мм (1,97 дюйм)

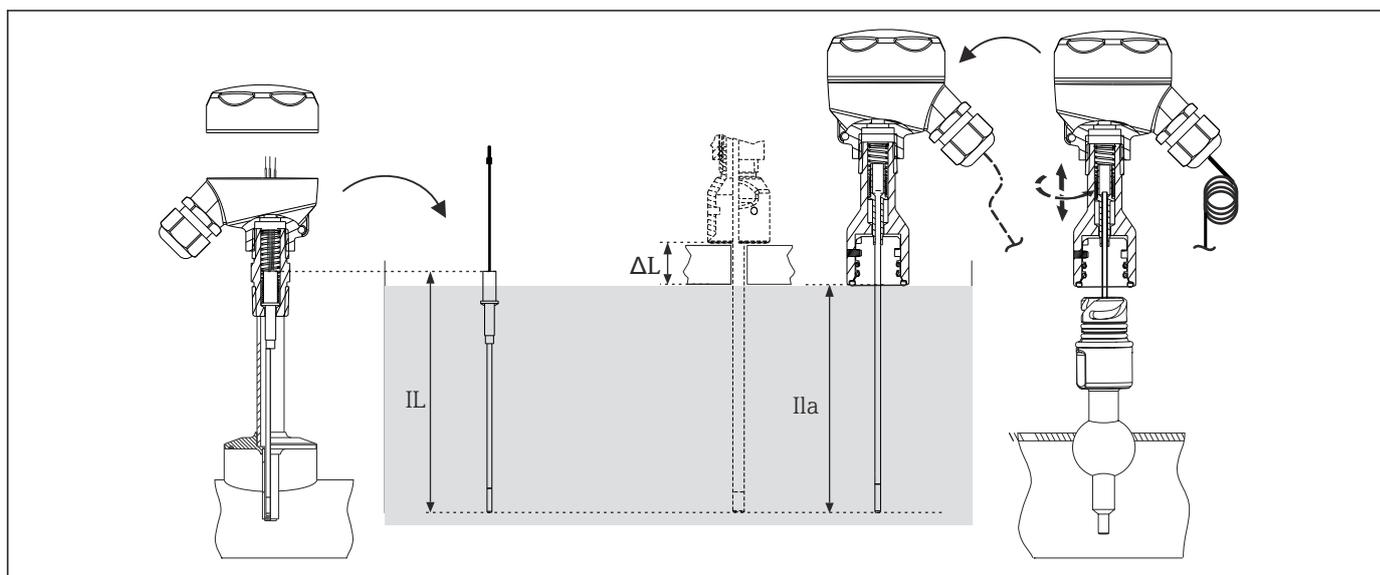

A0033648

#### **8** Глубина ввода для калибровки датчика

*IL* Погружная длина для заводской калибровки или повторной калибровки на месте без удлинительной шейки iTHERM QuickNeck

*ILa* Погружная длина для повторной калибровки на месте с помощью удлинительной шейки iTHERM QuickNeck

$\Delta L$  Дополнительное расстояние, которое зависит от калибровочного стенда, если вставка не может быть полностью погружена

- Для проверки фактической точности установленных термометров необходимо часто выполнять циклическую калибровку установленного датчика. Вставка обычно снимается для сравнения с точным эталонным термометром в калибровочной ванне (см. рисунок, левая часть).
- Шейка iTHERM QuickNeck позволяет быстро и без инструментов снять вставку для калибровки. Вся верхняя часть термометра высвобождается поворотом соединительной головки. Вставка извлекается из защитной трубки и погружается непосредственно в калибровочную ванну (см. рисунок, правая часть). Необходимо обеспечить достаточную длину кабеля, чтобы можно было достать до мобильной калибровочной ванны с подключенным кабелем. Если это невозможно выполнить для калибровки, рекомендуется использовать разъем.

Преимущества iTHERM QuickNeck:

- Значительная экономия времени при повторной калибровке прибора (до 20 минут на точку измерения).
- Ошибки электрического подключения при повторной установке исключены.
- Минимальное время простоя установки, что равносильно экономии расходов.

#### Сопротивление изоляции

#### Термометры сопротивления (RTD)

Сопротивление изоляции согласно МЭК 60751 при минимальном испытательном напряжении 100 V DC:

>100 МОм при 25 °C

#### Термопары (ТС)

Сопротивление изоляции согласно стандарту DIN EN 60584 между соединительными проводами и материалом оболочки при минимальном испытательном напряжении 500 V DC:

- >1 ГОм при 25 °C
- >5 МОм при 500 °C

#### Диэлектрическая прочность

Диэлектрическая прочность между клеммами и оболочкой вставки (только для термометров сопротивления):

- Для всех вставок Ø6 мм (0,24 дюйм): ≥ 1000 V DC в течение 5 с
- Для QuickSens Ø3 мм (0,12 дюйм): ≥ 500 V DC в течение 5 с
- Для всех остальных вставок Ø3 мм (0,12 дюйм): ≥ 250 V DC в течение 5 с

#### Технические характеристики преобразователя

	Точность датчика Pt100	Ток датчика	Гальваническая развязка
iTEMP TMT180 PCP Pt100	0,2 °C (0,36 °F), опционально 0,1 °C (0,18 °F) или 0,08 % <sup>1)</sup>	I ≤ 0,6 mA	-
iTEMP TMT181 PCP RTD, ТС, Ом, мВ	0,2 °C (0,36 °F) или 0,08 %		
iTEMP TMT182 HART RTD, ТС, Ом, мВ		I ≤ 0,2 mA	U = 2 кВ перем. тока
iTEMP TMT82 HART RTD, ТС, Ом, мВ	0,08 °C (0,14 °F) 0,1 °C (0,18 °F) <sup>2)</sup>	I ≤ 0,3 mA	U = 2 кВ перем. тока
iTEMP TMT84 PA iTEMP TMT85 FF RTD, ТС, Ом, мВ	0,08 °C (0,14 °F) цифровой		
iTEMP TMT71	0,07 °C (0,13 °F) цифровой 0,1 °C (0,18 °F) <sup>2)</sup>	I ≤ 0,3 mA	U = 2 кВ перем. тока
iTEMP TMT72 HART RTD, ТС, Ом, мВ	0,1 °C (0,18 °F) <sup>2)</sup>		

1) % относится к скорректированному диапазону измерения (применяется большее значение)

2) На токовом выходе

## Монтаж


#### Монтажное положение

Без ограничений.

#### Руководство по монтажу

Вставка iTHERM TS111 устанавливается в термометры с клеммной головкой с плоским торцом согласно DIN EN 50446. При установке в термометр с термогильзой вставка фиксируется в клеммной головке термометра подпружиненными винтами. Это обеспечивает постоянный прижим наконечника вставки к внутреннему основанию термогильзы для надежного теплового контакта.

Обязательным условием является адаптация длины вставки (IL) к термогильзе. Это значение можно вычислить по формуле  $IL = E + T + U + X$  (E – длина удлинительной шейки, T – удлинение термогильзы, U – глубина погружения термогильзы, X – переменная для расчета длины вставки). Электрическое подключение осуществляется согласно описанию, приведенному в разделе «Источник питания».

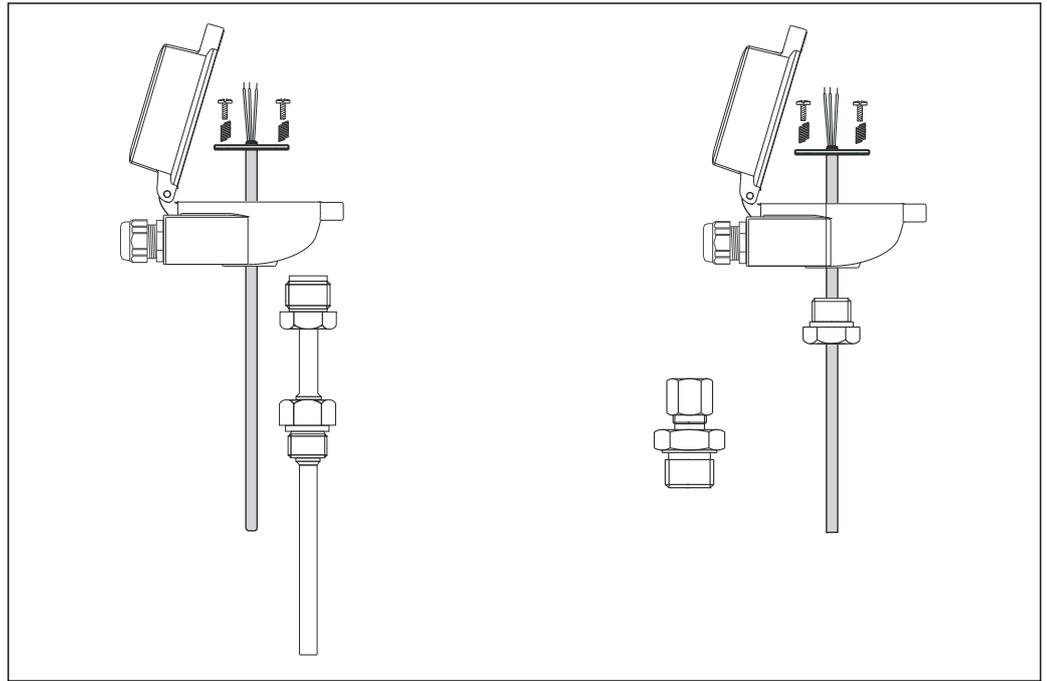

9 Общие варианты монтажа: в сочетании с термогильзой (слева), прямое измерение (справа)

### Глубина погружения

### Термометры сопротивления (RTD):

Погрешность, вызванная теплопередачей  $\leq 0,1$  K; измеряется согласно правилам МЭК 60751 при 100 °C в жидкой среде

Тип датчика <sup>1)</sup>	Диаметр (ID)	Глубина погружения
Pt100 (TF) стандартный	Ø3 мм (0,12 дюйм)	≥ 30 мм (1,18 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	≥ 50 мм (1,97 дюйм)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	Ø6 мм (0,24 дюйм)	≥ 40 мм (1,57 дюйм)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	Ø3 мм (0,12 дюйм)	≥ 25 мм (0,98 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	
Pt100 (WW)	Ø3 мм (0,12 дюйм)	≥ 60 мм (2,36 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)	
Pt100 (TF), базовый вариант	Ø6 мм (0,24 дюйм)	≥ 50 мм (1,97 дюйм)
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)	

1) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации

### Термопары ТС:

Тип датчика <sup>1)</sup>	Диаметр (ID)	Глубина погружения
Типы термопар J, K и N	Ø3 мм (0,12 дюйм)	30 мм (1,18 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)	

1) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации

### Условия поставки


Вставки с глубиной ввода (IL) > 1 000 мм (48 дюйм) при поставке сворачиваются в кольцо. В комплект вставки входит инструкция по выпрямлению кольца.

*Возможный радиус изгиба*

Тип датчика <sup>1)</sup>	Диаметр (ID)	Радиус изгиба R	Длина негибкой части (наконечника), NL <sup>2)</sup>
Pt100 (TF) стандартный	Ø6 мм (0,24 дюйм)	Негибк.	Негибк.
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	Ø6 мм (0,24 дюйм)	$R \geq 3 \times ID$	30 мм (1,18 дюйм)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	Ø3 мм (0,12 дюйм)	Негибк.	Негибк.
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	$R \geq 3 \times ID$	30 мм (1,18 дюйм)
Pt100 (WW)	Ø3 мм (0,12 дюйм)	$R \geq 3 \times ID$	30 мм (1,18 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)		
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)		
Pt100 (TF), базовый вариант	Ø6 мм (0,24 дюйм)	Негибк.	Негибк.
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)		
Типы термопар J, K, N	Ø3 мм (0,12 дюйм)	$R \geq 3 \times ID$	30 мм (1,18 дюйм)
	Ø6 мм (0,24 дюйм)		
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)		

- 1) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации
- 2) Если рукав накладывается внахлест, NL увеличивается до 80 мм.

Вставки с глубиной ввода (IL) > 1 000 мм (39,4 дюйм) при поставке сворачиваются в кольца. Вместе со вставкой пользователи получают инструкции, подробно описывающие процесс замены свернутой вставки.

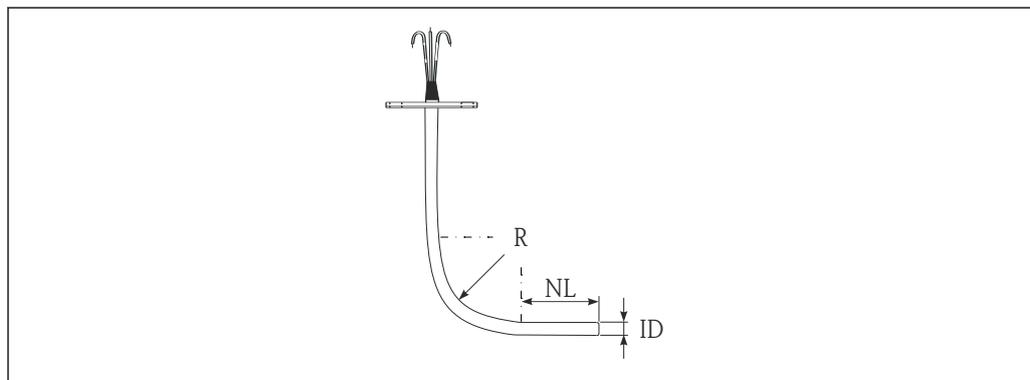

A0019386

## Условия окружающей среды

**Диапазон температуры окружающей среды**

Присоединительная головка	Температура в °C (°F)
Без установленного преобразователя в головке датчика	Зависит от используемой присоединительной головки и кабельного уплотнения или разъема полевой шины
С преобразователем в головке датчика	-40 до +85 °C (-40 до +185 °F)
С преобразователем в головке датчика и дисплеем	-20 до +70 °C (-4 до +158 °F)

**Вибростойкость**

Термометры сопротивления (RTD):

Вставки Endress+Hauser превосходят требования МЭК 60751, согласно которым необходима стойкость к толчкам и вибрации 3 г в диапазоне 10 до 500 Гц.

*Вибростойкость в точке измерения зависит от типа и конструкции датчика, см. следующую таблицу.*


Тип датчика	Вибростойкость наконечника датчика <sup>1)</sup>
Pt100 (TF) стандартный	≤ 4g
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens (виброустойчивый)	≤ 600 m/s <sup>2</sup> (≤ 60g)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	3 мм (0,12 дюйм) ≤ 3g 6 мм (0,24 дюйм) ≤ 60g
Pt100 (WW)	≤ 3g
Pt100 (TF), базовое исполнение	≤ 3g
Термопары типов K, J, N (согласно МЭК 60751)	≤ 3g

1) Измеряется согласно правилам МЭК 60751 при переменной частоте в диапазоне 10 до 500 Гц

**Ударопрочность** ≥ 4 J (измерено в соответствии с МЭК 60079-0)

## Механическая конструкция

**Конструкция, размеры**

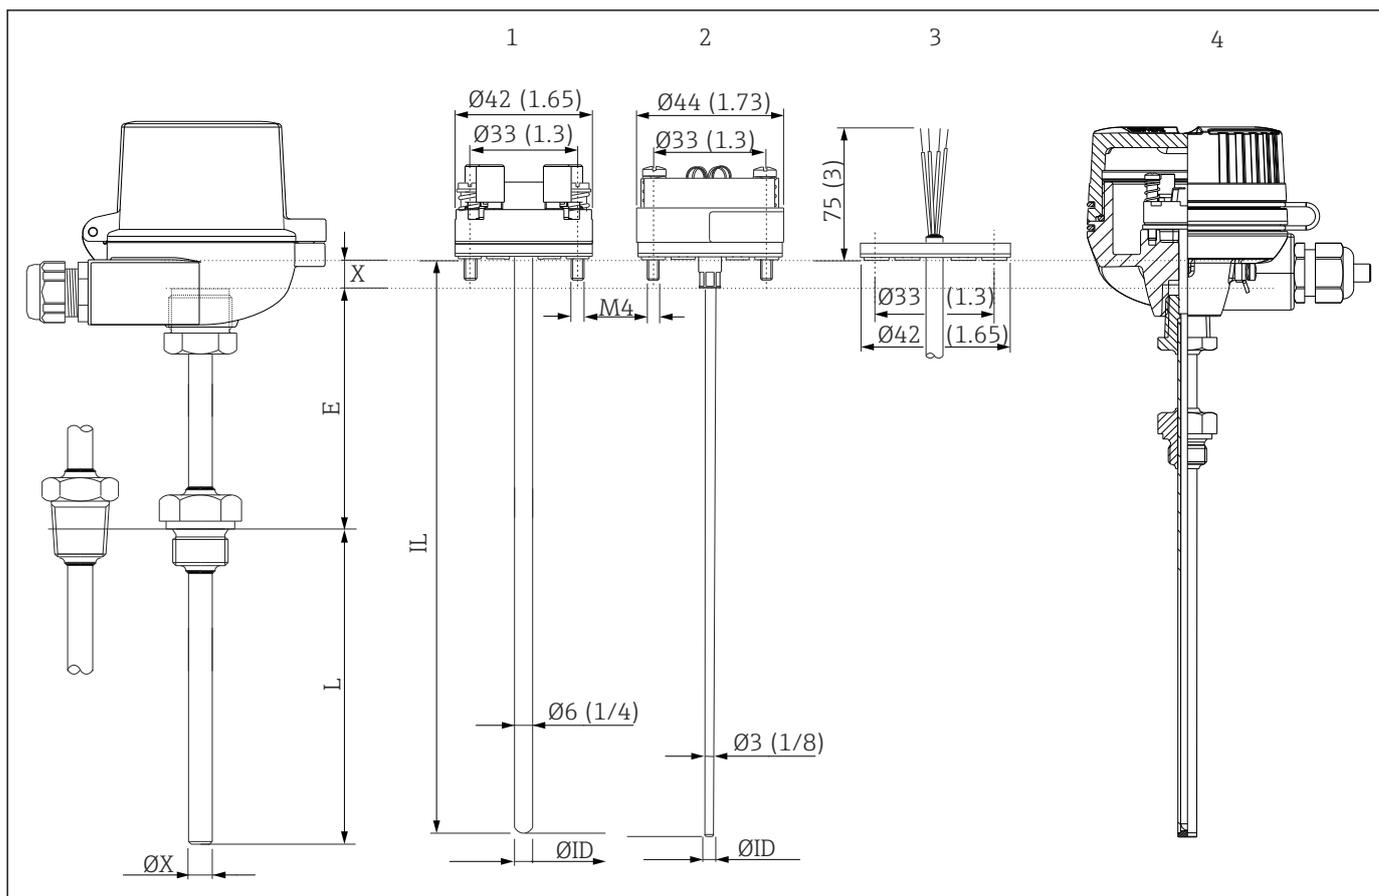

A0019449

10 Все размеры в мм (дюймах).


- 1 Вставка с установленной керамической клеммной колодкой (пример вставки  $\varnothing 6$  мм (0,24 дюйма)), предварительная нагрузка пружины > 6 мм
  - 2 Вставка с преобразователем в головке датчика (пример вставки  $\varnothing 3$  мм (0,12 дюйма)), предварительная нагрузка пружины > 6 мм
  - 3 Вставка со свободными проводами (стандартное исполнение), предварительная нагрузка пружины > 6 мм
  - 4 Термометр с вставкой, предварительная нагрузка пружины > 6 мм
- E Длина удлинительной шейки  
 $\varnothing ID$  Вставка диаметром  $\varnothing 3$  мм (0,12 дюйма) или  $\varnothing 6$  мм (0,24 дюйма)  
 IL Длина вставки  
 L Глубина погружения  
 $\varnothing X$  Диаметр термогильзы

Обязательным условием является адаптация длины вставки (IL) к термогильзе. Это можно рассчитать с помощью приведенных выше формул.

Вставка содержит три основных компонента: датчик на конце, электрическое соединение на верхнем конце и между ними кабель в оболочке с минеральной изоляцией или трубку из нержавеющей стали с изолированными проводами. В зависимости от типа датчика чувствительный элемент термометра спротивления плотно встроен в керамическую заливочную массу в колпачке датчика, припаян к основанию колпачка датчика или встроен в уплотненную минеральную изоляцию.


**Для термопар предусмотрено два различных варианта конструкции:**

**Заземленное исполнение:** здесь термопара в месте спая механически и электрически соединена с внутренней частью оболочки кабеля. Так обеспечивается надежная передача тепла от стенки датчика к измерительному наконечнику термопары.



A0026086

**Незаземленное исполнение:** если зонд не заземлен, то связи между термопарой и стенкой датчика нет. Такая конфигурация называется также изолированной точкой измерения. Время отклика больше, чем у заземленного исполнения.



A0026087

Термометры сопротивления (RTD):

Тип датчика	Кабель в оболочке; наружный диаметр; материал
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	Ø6 мм (0,24 дюйм) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали и заполнена порошком оксида магния (MgO). Основной датчик плотно встроен в колпачок датчика для обеспечения максимальной вибростойкости.
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	Ø3 мм (0,12 дюйм) 1) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали. Основной датчик приварен к основанию колпачка датчика, чтобы обеспечить минимальное время отклика.
	Ø6 мм (0,24 дюйм) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали и заполнена порошком оксида магния (MgO). Основной датчик приварен к основанию колпачка датчика, чтобы обеспечить минимальное время отклика.
Pt100 (TF) стандартный	Ø3 мм (0,12 дюйм)/Ø6 мм (0,24 дюйм) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали и заполнена порошком оксида магния (MgO). Основной датчик встроен в уплотненный порошок MgO в наконечнике вставки.
Pt100 (WW), расширенный диапазон измерения	Ø3 мм (0,12 дюйм)/Ø6 мм (0,24 дюйм) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали и заполнена порошком оксида магния (MgO). Основной датчик встроен в уплотненный порошок MgO в наконечнике вставки. Датчик с проволочным резистором обеспечивает диапазон измерения -200 до +600 °C (-328 до +1 112 °F). Выпускаются одиночные и двойные чувствительные элементы.
Pt100 (TF), базовое исполнение	Ø6 мм (0,24 дюйм) Оболочка изготовлена из нержавеющей стали 316L. Основной датчик, тонкопленочный Pt100, устанавливается в наконечнике вставки.

- 1) Если длина вставки  $IL > 1400$  мм (55 дюймов), диаметр измерительной вставки составляет 3 мм (0,12 дюйма) на кончике датчика и 6 мм (0,24 дюйма) наверху.

Подпружиненная часть вставки равна ½ дюймам.

Термопары (TC):

Тип датчика	Кабель в оболочке; наружный диаметр; материал
Тип термопары К	Термопары типа К выпускаются как одиночные и двойные датчики. Провода, выполненные из никель-хрома и никеля, находятся в порошке оксида магния (MgO) внутри оболочки кабеля, которая изготовлена из сплава Alloy 600. Точка измерения может быть изолированной или заземленной (электропроводной, подключенной к оболочке кабеля).
Тип термопары J	Термопары типа J выпускаются как одиночные и двойные датчики. Провода, изготовленные из железа и медно-никелевого сплава, находятся в порошке оксида магния (MgO) внутри оболочки кабеля, изготовленной из нержавеющей стали 316L. Точка измерения может быть изолированной или заземленной (электропроводной, подключенной к оболочке кабеля).
Тип термопары N	Термопары типа N выпускаются как одиночные и двойные датчики. Провода, изготовленные из никель-хром-кремниевого и никель-кремниевого сплавов, находятся в порошке оксида магния (MgO) внутри оболочки кабеля, изготовленной из сплава Alloy TD (Pyrosil, Nicrobell или аналогичного). Точка измерения может быть изолированной или заземленной (электропроводной, подключенной к оболочке кабеля). По сравнению с термопарами типа К термопары типа N значительно менее подвержены так называемой «зеленой гнили».

Вставка поставляется со свободными проводами, которые можно использовать для прямого электрического подключения к преобразователю в головке датчика. В качестве альтернативы может быть использована керамическая клеммная колодка, которая плотно крепится на шайбе.

Вставки с погружной длиной (IL) > 1 000 мм (39,4 дюйм) при поставке сворачиваются в кольца. Вместе со вставкой заказчик получает инструкции, подробно описывающие процесс замены свернутой вставки.

## Материалы

Значения температуры для непрерывной работы, указанные в следующей таблице, являются исключительно справочными значениями при использовании различных материалов на

воздухе. В исключительных случаях максимально допустимая рабочая температура может быть значительно менее высокой.

Описание	Рекомендуемая максимальная температура для непрерывного использования на воздухе	Свойства
AISI 316L	650 °C (1 202 °F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аустенитная нержавеющая сталь</li> <li>■ Высокая общая коррозионная стойкость</li> <li>■ Повышенная коррозионная стойкость в средах с содержанием хлора и кислот или неокисляющей атмосфере за счет добавления молибдена (например, фосфорная и серная кислоты, уксусная и винная кислоты при небольшой концентрации)</li> <li>■ Повышенная стойкость к межкристаллической и точечной коррозии</li> </ul>
Alloy 600	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сплав никеля и хрома с высокой стойкостью к агрессивным, окислительным и восстановительным атмосферам даже при высоких температурах</li> <li>■ Устойчивость к коррозии, вызываемой газообразным хлором и хлорсодержащими средами, а также многими другими минеральными и органическими кислотами, морской водой и т.д.</li> <li>■ Подверженность коррозии в воде высшей степени очистки</li> <li>■ Не предназначено для использования в серосодержащей атмосфере</li> </ul>
Alloy TD	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Никель-хромовый сплав, предназначенный для оболочек термопар</li> <li>■ Высокая термостойкость и устойчивость к коррозии без использования элементов, которые могут со временем вызвать загрязнение термопары</li> <li>■ Отличная стойкость к азотированию до 1 177 °C (2 151 °F)</li> <li>■ Устойчивость к оксидному шелушению</li> </ul>

## Сертификаты и свидетельства

Полученные для прибора сертификаты и свидетельства размещены в разделе [www.endress.com](http://www.endress.com) на странице с информацией об изделии:

1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
2. Откройте страницу с информацией об изделии.
3. Откройте вкладку **Downloads** (документация).

### MID

Сертификат испытаний (только в режиме SIL). В соответствии с:

- WELMEC 8.8 «Общие и административные аспекты добровольной системы модульной оценки измерительного оборудования в соответствии с MID»;
- OIML R117-1, редакция 2007 г. (E) «Динамические измерительные системы для жидкостей, отличных от воды»;
- EN 12405-1/A2, редакция 2010 г. «Приборы для измерения газов – Преобразующие приборы – Часть 1: Преобразование объема»;
- OIML R140-1, редакция 2007 (E) «Измерительные системы для газообразного топлива».

## Информация о заказе

Подробную информацию о заказе можно получить в ближайшей торговой организации [www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com) или в конфигураторе выбранного продукта на веб-сайте [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
2. Откройте страницу изделия.

3. Нажмите кнопку **Конфигурация**.



#### **Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта**

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

## Вспомогательное оборудование

Аксессуары, предназначенные для изделия, можно выбрать на веб-сайте [www.endress.com](http://www.endress.com).

1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
2. Откройте страницу изделия.
3. Выберите раздел «Запчасти / Аксессуары».

### Программное обеспечение

#### **Netilion**

Используя экосистему Netilion IIoT, компания Endress+Hauser обеспечивает оптимизацию производительности установок, оцифровку рабочих процессов, обмен знаниями и улучшение взаимодействия. Имея за плечами насчитывающий несколько десятилетий опыта в области автоматизации процессов, Endress+Hauser предлагает для предприятий обрабатывающей отрасли экосистему промышленного Интернета вещей (IIoT), позволяющую легко и эффективно анализировать имеющиеся данные. Соответствующие знания дают возможность оптимизировать процесс, повышая тем самым эксплуатационную готовность, эффективность, надежность и, в конечном счете, рентабельность предприятия.



[www.netilion.endress.com](http://www.netilion.endress.com)

### Онлайн-инструменты

Информация об изделии на протяжении всего жизненного цикла устройства:  
[www.endress.com/onlinetools](http://www.endress.com/onlinetools)

## Документация

На страницах с информацией об изделии и в разделе "Документация" веб-сайта компании Endress+Hauser ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads)) приведены документы следующих типов (в зависимости от выбранного исполнения прибора):

Документ	Назначение и содержание документа
Техническое описание (TI)	<b>Информация о технических характеристиках и комплектации прибора для планирования его применения</b> В документе содержатся все технические характеристики прибора, а также обзор его принадлежностей и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации (KA)	<b>Информация по быстрой подготовке прибора к эксплуатации</b> В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки прибора до его ввода в эксплуатацию.
Руководство по эксплуатации (BA)	<b>Справочный документ</b> Руководство по эксплуатации содержит все данные, необходимые на различных этапах жизненного цикла прибора: от идентификации изделия, приемки и хранения до монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.
Описание параметров прибора (GP)	<b>Справочное руководство по параметрам</b> Документ содержит подробное пояснение по каждому отдельному параметру. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

Документ	Назначение и содержание документа
Указания по технике безопасности (XA)	В зависимости от сертификата к прибору прилагаются указания по технике безопасности (XA). Данные указания являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.  Заводская табличка с указаниями по технике безопасности (XA), относящимися к прибору.
Сопроводительная документация для определенного прибора (SD/FY)	В обязательном порядке строго соблюдайте указания, приведенные в соответствующей сопроводительной документации. Сопроводительная документация является неотъемлемой частью документации, прилагаемой к прибору.



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---