Техническое описание iTHERM ModuLine TM112

Solutions

Промышленный модульный термометр



Термометр сопротивления / термопара (RTD/TC), использующий британские единицы измерения, для установки в промышленные системы широкого спектра

Область применения

- Для универсального использования
- Диапазон измерения: -200 до +1100 °C (-328 до +2012 °F):
- Диапазон давления: до 75 бар (1088 фунт/кв. дюйм)

Преимущества

- Удобство и надежность во всем: от выбора изделия до технического обслуживания
- Вставки iTHERM: полная отслеживаемость и неизменно высокое качество изделия для получения надежных результатов измерения
- iTHERM QuickSens: самое быстрое время отклика 1,5 с для оптимального управления технологическим процессом
- iTHERM StrongSens: непревзойденные показатели устойчивости к вибрации (60 q) для максимальной производственной безопасности
- Международная сертификация: например, взрывозащита согласно правилам ATEX, IEC Ex, CSA и INMETRO; функциональная безопасность (SIL)
- Преобразователь температуры iTEMP со всеми распространенными протоколами связи и дополнительной возможностью подключения по технологии Bluetooth®



Содержание

Сертификаты и свидетельства
Механическая конструкция 25 Конструкция, размеры 25 Масса 28 Материалы 28 Технологические соединения 29 Вставки 30 Шероховатость поверхности 31 Присоединительные головки 31
Параметры технологического процесса 25 Диапазон рабочей температуры 25 Диапазон рабочего давления 25
Условия окружающей среды24Диапазон температуры окружающей среды24Температура хранения24Влажность24Климатический класс24Класс защиты24Ударопрочность и вибростойкость24Электромагнитная совместимость (ЭМС)25
Монтаж 22 Монтажные позиции 22 Инструкции по монтажу 23
Рабочие характеристики 19 Стандартные рабочие условия 19 Максимальная погрешность измерения 19 Влияние температуры окружающей среды 20 Самонагрев 20 Время отклика 21 Калибровка 21 Сопротивление изоляции 22
Электропитание8Назначение клемм9Клеммы12Кабельные вводы13Защита от перенапряжения18
Выходные данные 7 Выходной сигнал 7 Линейка преобразователей температуры 7
Входные данные 7 Измеряемая переменная 7 Диапазон измерений 7
Принцип деиствия и конструкция системы 3 iTHERM ModuLine 3 Принцип измерения 4 Измерительная система 4 Модульная конструкция 5

Информация о заказе	38
Принадлежности	38
Принадлежности для конкретного типа услуг	
(обслуживания)	38
Онлайн-инструменты	39
Компоненты системы	39
Документация	39

Принцип действия и конструкция системы

iTHERM ModuLine

Этот термометр является частью линейки модульных термометров для промышленного применения.

Определяющие факторы при выборе подходящего термометра:

Термогильза	Прямой контакт — без термогильзы	Термогильза, выточенная из прутковой заготовки
Тип прибора	Британские еди	ницы измерения
Термометр	TM112	TM152
	A0055122	A0052360
Сегмент FLEX	Е	Е
Свойства	Вставки iTHERM StrongSens и iTHERM QuickSens	 Вставки iTHERM StrongSens и iTHERM QuickSens iTHERM QuickNeck iTHERM TwistWell Быстрое время отклика Технология двойного уплотнения Корпус с двумя отсеками
Взрывоопасная зона	ĒΧ	EX

Принцип измерения

Термометры сопротивления (RTD)

В таких термометрах сопротивления используется датчик температуры Pt100, соответствующий стандарту IEC (MЭК) 60751. Данный датчик представляет собой термочувствительный платиновый резистор с сопротивлением 100 Ом при 0 °C (32 °F) и температурным коэффициентом $\alpha = 0.003851$ °C⁻¹.

Существует два основных типа платиновых термометров сопротивления:

- С проволочным резистором (WW):WW в данных термометрах двойная обмотка из тонкой платиновой проволоки высокой чистоты размещена в керамическом несущем элементе. Верхняя и нижняя части данного несущего элемента герметизируются защитным керамическим покрытием. Такие термометры сопротивления обеспечивают не только высокую воспроизводимость измерения, но и хорошую долгосрочную стабильность характеристик сопротивления/температуры в температурном диапазоне до 600 °C (1112 °F). Датчики данного типа имеют относительно большие размеры и довольно чувствительны к вибрациям.
- Тонкопленочные платиновые термометры сопротивления (TF): на керамическую подложку термовакуумным методом наносится очень тонкий слой сверхчистой платины толщиной около 1 мкм, который затем структурируется методом фотолитографии. Образованные таким способом токопроводящие платиновые дорожки создают сопротивление при измерении. Сверху наносятся защитные покрытия и пассивирующие слои, надежно защищающие тонкое платиновое напыление от загрязнения и окисления даже при высоких температурах.

Основные преимущества тонкопленочных датчиков температуры перед проволочными вариантами – это меньшие размеры и более высокая вибростойкость. Следует отметить, что с учетом принципа действия датчиков ТF при более высоких температурах в них возможно частое относительно небольшое отклонение характеристики сопротивление/температура от стандартной величины, определенной в стандарте IEC (МЭК) 60751. Поэтому строгие допуски класса А по стандарту IEC (МЭК) 60751 могут соблюдаться датчиками TF только при температурах приблизительно до 300 °C (572 °F).

Термопары (ТС)

Термопары представляют собой сравнительно простые и надежные датчики температуры, в которых для измерения температуры используется эффект Зеебека: если два электрических проводника из разных материалов соединены в одной точке, то слабое электрическое напряжение может быть измерено между двумя свободными концами проводников, если проводники подвергаются воздействию температурной разницы. Данное напряжение называют термоэлектрическим напряжением или электродвижущей силой (ЭДС). Его значение зависит от типа проводящих материалов и разницы температур между "точкой измерения" (спаем двух проводников) и "холодным спаем" (открытыми концами проводников). Соответственно, термопары в основном используются только для измерения температурной разницы. Определение абсолютного значения температуры в точке измерения на основе этих данных возможно в том случае, если соответствующая температура на холодном спае известна или измерена отдельно и учтена путем компенсации. Комбинации материалов и соответствующие характеристики "термоэлектрическое напряжение/температура" для большинства общеупотребительных типов термопар стандартизованы и приведены в стандартах IEC (МЭК) 60584 и ASTM E230/ANSI MC96.1.


Измерительная система

Компания Endress+Hauser выпускает полный ассортимент оптимизированных компонентов для точки измерения температуры—всё, что нужно для комплексной интеграции точки измерения в общую структуру предприятия. К таким компонентам относятся:

- Блок питания/искрозащитный барьер
- Блоки отображения (дисплеи)
- Защита от избыточного напряжения




Дополнительные сведения приведены в брошюре "Компоненты системы: решения для формирования комплектной точки измерения" (FA00016K)

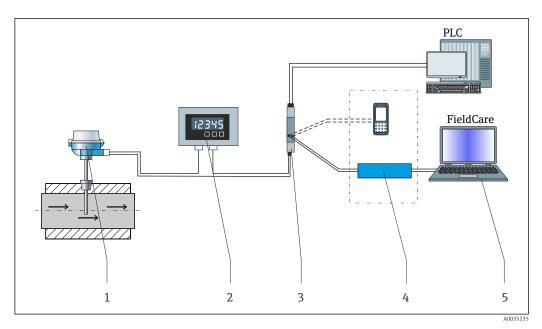

- 🖪 1 Пример применения: компоновка точки измерения с дополнительными компонентами Endress +Hauser
- 1 Смонтированный термометр iTHERM с поддержкой протокола связи HART®
- 2 Индикатор процесса из семейства продукции RIA. Индикатор процесса встраивается в токовую петлю и отображает измеряемый сигнал или переменные технологического процесса HART в цифровой форме. Для индикатора процесса не требуется внешний источник питания. Питание осуществляется непосредственно от токовой петли.
- 3 Активный барьер серии RN. Активный барьер (17,5 В пост. тока, 20 мА), в котором имеется гальванически развязанный выход для подачи напряжения на преобразователи с питанием от токового контура. Универсальный источник питания работает при входном напряжении электропитания 24–230 В перем. тока/пост. тока, 0/50/60 Гц. Это означает, что такой источник питания можно использовать в сетях электропитания любой страны мира.
- 4 Примеры связи: HART® Communicator (ручной терминал), FieldXpert, Commubox FXA195 для искробезопасной связи по протоколу HART® с FieldCare ПО через интерфейс USB
- 5 FieldCare— это основанная на технологии FDT программа управления ресурсами установки, разработанная компанией Endress+Hauser. Более подробные сведения приведены в разделе "Принадлежности".

Модульная конструкция

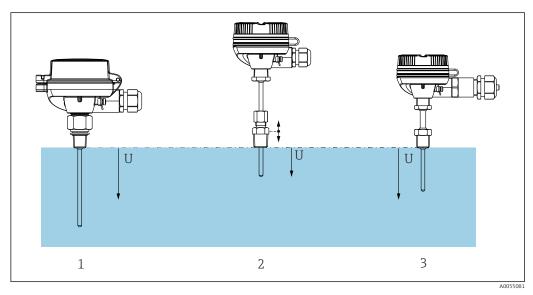

- 2 Термометр предназначен для прямого монтажа в технологическое оборудование.
- 1 Резьбовое технологическое соединение с короткой надставкой
- 2 Исполнение с обжимным фитингом
- 3 С надставкой и резьбовым технологическим соединением

Конструкция		Опции
	1: соединительная головка	Широкий ассортимент присоединительных головок из алюминия, полиамида или нержавеющей стали Преимущества: Оптимальный доступ к клемме за счет укороченного края корпуса в нижней части: Простота в использовании Низкие затраты на монтаж и техническое обслуживание Дополнительный дисплей: локальный технологический индикатор для повышения надежности
	2: подключение, электрическое подключение, выходной сигнал	 Керамическая клеммная колодка Свободные концы проводов Преобразователь в головке датчика (4-20 мА, HART®, PROFINET® с Ethernet-APL, IO-Link®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus), одноканальный или двухканальный Подключаемый дисплей
	3: разъем или кабельное уплотнение	 Разъем PROFIBUS® PA/FOUNDATION™ Fieldbus/PROFINET®/IO-Link®, 4-контактный 8-контактный разъем Полиамид, кабельные уплотнители из алюминия
4 5	4: надставка	Надставки выпускаются в различных вариантах исполнения вез удлинения (варианты исполнения без фиксированного технологического соединения); определенное удлинение (минимально возможное удлинение для фиксированных технологических соединений); удлинитель, привариваемый на месте эксплуатации (с возможностью выбора длины).
6a	5: технологическое соединение	Внешние резьбовые соединения и обжимные фитинги как технологические соединения
U 6b	6: вставка 6а: iTHERM QuickSens 6b: iTHERM StrongSens	Оболочка вставки находится в непосредственном контакте с технологической средой и не должна вставляться в термогильзу. Технологическое соединение приваривается к вставке. Вставка не является съемной и не подпружинена. Однако если в качестве технологического соединения используется обжимной фитинг, вставку можно заменить. Модели датчиков: термометр сопротивления — проволочный (WW), тонкопленочный датчик (ТF) или термопара типа К, J или N. Диаметр вставки Ø3,175 мм (1/8 дюйм) или Ø6,35 мм (1/4 дюйм), в зависимости от наконечника термогильзы или выбранного термометра
A0057168		 Преимущества: iTHERM QuickSens — вставка с самым быстрым в мире временем отклика: Быстрое, высокоточное измерение, максимальные безопасность процесса и управляемость Оптимизация качества и затрат Сведение к минимуму глубины погружения: выше безопасность процесса за счет оптимизированной циркуляции технологической среды iTHERM StrongSens — вставка с непревзойденными показателями надежности: Устойчивость к вибрации при ускорении 60g: низкие затраты на обслуживание за счет более длительного срока эксплуатации и высокой эксплуатационной готовности оборудования Автоматизированное, отслеживаемое производство: высокое качество и максимальная безопасность процесса Высокая долговременная стабильность: надежные результаты измерения и высокий уровень безопасности системы

Входные данные

Измеряемая переменная

Температура (линейная зависимость передаваемого сигнала от температуры)

Диапазон измерений

Зависит от типа используемого датчика

Тип датчика	Диапазон измерений
Датчик Pt100 в тонкопленочном исполнении (TF), базовый вариант	−50 до +200 °C (−58 до +392 °F)
Датчик Pt100 в тонкопленочном исполнении (TF), iTHERM QuickSens	−50 до +200 °C (−58 до +392 °F)
Датчик Pt100 в тонкопленочном исполнении (TF), стандартный вариант	−50 до +400 °C (−58 до +752 °F)
Датчик Pt100 в тонкопленочном исполнении (TF), iTHERM StrongSens, вибростойкий (> 60g)	−50 до +500 °C (−58 до +932 °F)
Датчик Pt100 с проволочным резистором (WW), расширенный диапазон измерения	−200 до +600 °C (−328 до +1112 °F)
Термопара (TC), тип J	−40 до +750 °C (−40 до +1382 °F)
Термопара (ТС), тип К	−40 до +1 100 °C (−40 до +2 012 °F)
Термопара (TC), тип N	

Выходные данные

Выходной сигнал

Как правило, передача измеренного значения осуществляется одним из двух указанных ниже способов:

- подключение датчиков напрямую передача значений измеряемой величины без использования преобразователя iTEMP;
- путем выбора подходящего преобразователя iTEMP посредством всех общих протоколов.



Все преобразователи iTEMP устанавливаются непосредственно в присоединительной головке и подключаются к чувствительному элементу датчика.

Линейка преобразователей температуры

Датчики температуры, оснащенные преобразователями iTEMP, представляют собой полностью готовые к установке решения, позволяющие повысить эффективность измерения температуры за счет значительного повышения точности и надежности измерения по сравнению с чувствительными элементами, подключаемыми напрямую, а также за счет сокращения затрат на подключение и техническое обслуживание.

Преобразователи 4 до 20 мА в головке датчика

Указанные преобразователи обеспечивают высокую степень универсальности и, тем самым, широкий диапазон возможностей применения при низком уровне складских запасов. Настройка преобразователей iTEMP не представляет сложности, не занимает много времени и осуществляется с помощью ПК. Компания Endress+Hauser предоставляет бесплатное конфигурационное ПО, которое можно загрузить на веб-сайте компании.

Преобразователи в головке датчика с интерфейсом HART®

Преобразователь iTEMP представляет собой прибор с 2-проводным подключением, одним или двумя измерительными входами и одним аналоговым выходом. Прибор не только передает преобразованные сигналы от термометров сопротивления и термопар, но и передает сигналы сопротивления и напряжения по протоколу связи HART®. Быстрое и простое управление, визуализация и техническое обслуживание с помощью универсального конфигурационного ПО типа FieldCare, DeviceCare или FieldCommunicator 375/475. Встроенный интерфейс Bluetooth® для беспроводного просмотра измеренных значений и настройки с помощью приложения SmartBlue, разработанного специалистами E+H (опционально).

Преобразователи в головке датчика с интерфейсом PROFIBUS® PA

Универсально программируемый преобразователь iTEMP с интерфейсом связи PROFIBUS® PA. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность измерения во всем диапазоне температуры окружающей среды. Функции интерфейса PROFIBUS PA и параметры, специфичные для прибора, настраиваются в режиме связи по цифровой шине.

Преобразователи в головке датчика с интерфейсом FOUNDATION Fieldbus™

Универсально программируемый преобразователь iTEMP с интерфейсом связи FOUNDATION Fieldbus™. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность измерения во всем диапазоне температуры окружающей среды. Все преобразователи iTEMP пригодны для использования в любых наиболее распространенных системах управления технологическим процессом. Интеграционные испытания проводятся в среде System World ("Системный мир") компании Endress+Hauser.

Преобразователь в головке датчика с интерфейсами PROFINET® и Ethernet-APL

Преобразователь iTEMP представляет собой 2-проводной прибор с двумя измерительными входами. Прибор передает не только преобразованные сигналы от термометров сопротивления и термопар, но и сигналы сопротивления и напряжения по протоколу PROFINET®. Питание подается посредством 2-проводного подключения Ethernet согласно стандарту IEEE 802.3cg 10Base-T1. Возможна установка преобразователя iTEMP в качестве искробезопасного электрического оборудования во взрывоопасной зоне 1. Прибор можно использовать для контрольно-измерительных целей в присоединительной головке формы В (плоской формы), соответствующей стандарту DIN EN 50446.

Преобразователь в головке датчика с интерфейсом IO-Link ®

Преобразователь iTEMP представляет собой прибор с измерительным входом и интерфейсом IO-Link®. Он предлагает конфигурируемое, простое и экономичное решение благодаря цифровой связи через интерфейс IO-Link®. Прибор устанавливается в присоединительную головку формы В (плоской формы) согласно стандарту DIN EN 5044.

Преимущества преобразователей iTEMP:

- Двойной или одинарный вход датчика (опционально для некоторых преобразователей).
- Подключаемый дисплей (опционально для некоторых преобразователей).
- Непревзойденные надежность, точность и долговременная стабильность в ответственных технологических процессах.
- Математические функции.
- Мониторинг дрейфа термометра, функция резервного копирования информации датчика, функции диагностики датчика.
- Согласование датчика и преобразователя на основе коэффициентов Каллендара-Ван Дюзена (CvD).

Полевой преобразователь

Полевой преобразователь с интерфейсом связи HART®, FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA и подсветкой. Информация на экране хорошо различима на расстоянии, при солнечном свете и в ночное время. Отображаются большой формат измеренных значений, гистограммы и неисправности. Преимущества: двойной вход датчика, высочайший уровень надежности в суровых промышленных условиях, математические функции, мониторинг дрейфа термометра, функции резервирования датчика, обнаружение коррозии.


Электропитание

i

Соединительные провода датчика оснащены наконечниками. Номинальный диаметр наконечника составляет 1,3 мм (0,05 дюйм).


Назначение клемм

Тип подключения термометра сопротивления (RTD)

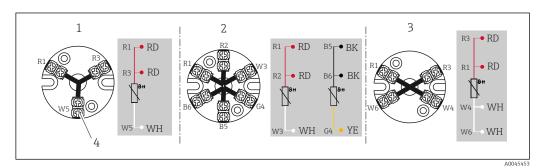


🗷 3 Установленный керамический клеммный блок

- 3-проводное подключение
- 2 2 х 3-проводное подключение
- 3 4-проводное подключение
- 4 Наружный винт

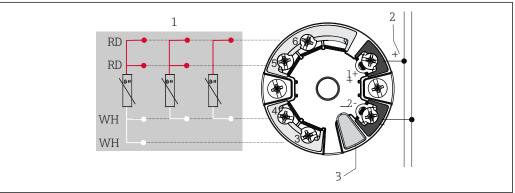


A004546

- 🗷 4 Преобразователь в головке датчика iTEMP TMT7x или iTEMP TMT31 (одиночный вход датчика)
- Вход датчика, термометр сопротивления, 4-, 3- и 2-проводное подключение
- 2 Подключение источника питания / шины
- 3 Подключение дисплея / интерфейс CDI

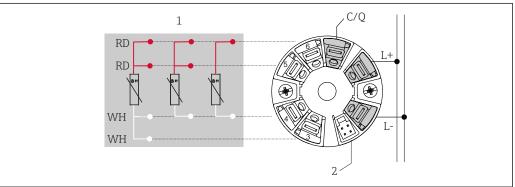

A0052495


- 🗉 5 Устанавливаемый в головке датчика преобразователь iTEMP TMT36 (одиночный вход датчика)
- 1 Вход датчика термометра сопротивления: 4-, 3- и 2-проводное подключение
- 2 Подключение дисплея
- L+ Подача питания 18 до 30 В пост. тока
- L- Подача питания 0 В пост. тока
- C/Q IO-Link или релейный выход

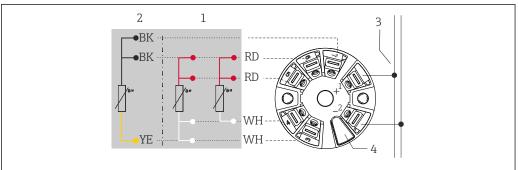

A004546

- 🖻 6 Преобразователь в головке датчика iTEMP TMT8х (двойной вход датчика)
- 2 Вход датчика 2, термометр сопротивления, 3-проводное подключение
- 3 Подключение цифровой шины и источник питания
- 4 Подключение дисплея


Установленный полевой преобразователь: оснащен винтовыми клеммами

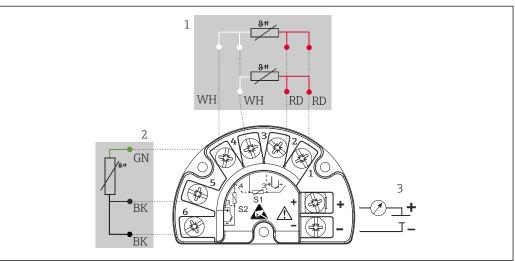

A004573

- 1 Вход датчика 1, RTD: 3- и 4-проводное подключение
- 2 Вход датчика 2, RTD: 3-проводное подключение
- 3 Источник питания полевого преобразователя и подключение аналогового выхода 4 до 20 мА или цифровой шины


10

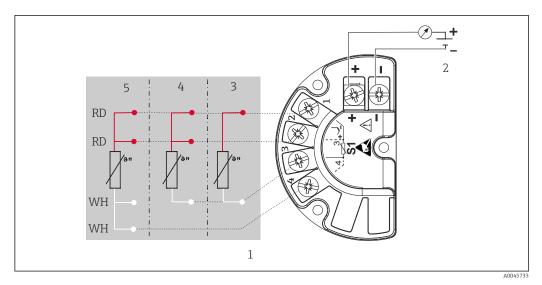


₽8 iTEMP TMT142B (одиночный вход)

- Вход датчика RTD 1
- 2 Питание полевого преобразователя и аналогового выхода 4 до 20 мА, сигнал НАRT®
- 3 2-проводное подключение
- 4 5 3-проводное подключение
- 4-проводное подключение


Тип подключения термопары (ТС)

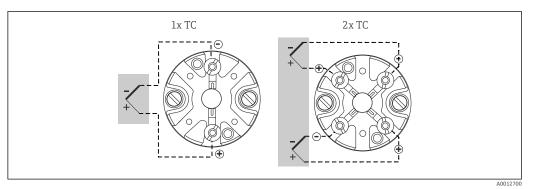

₩ 9 Установленная керамическая клеммная колодка для термопар.

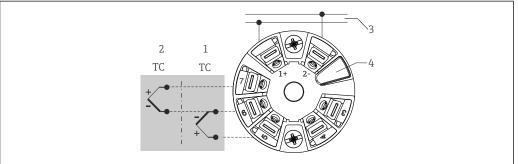


- 🗷 10 Преобразователь в головке датчика iTEMP TMT8x (двойной вход)
- Входной сигнал датчика 1
- Входной сигнал датчика 2 2
- 3 Подключение цифровой шины и источник питания
- Подключение дисплея

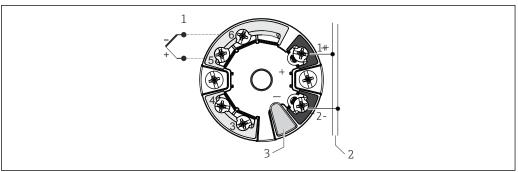

A004535

- 🖲 11 Преобразователь в головке датчика iTEMP TMT7х или iTEMP TMT31 (одиночный вход датчика)
- 1 Вход датчика
- 2 Подключение источника питания и шины
- 3 Подключение дисплея и интерфейс CDI

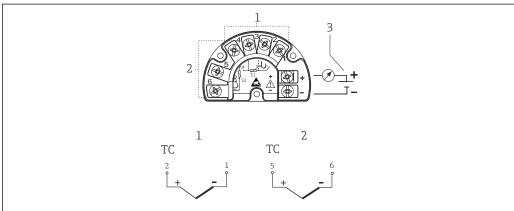

A004563

- \blacksquare 12 Установленный полевой преобразователь iTEMP TMT162 или TMT142B iTEMP
- 1 Вход датчика 1
- 2 Вход датчика 2 (не для прибора iTEMP TMT142B)
- 3 Сетевое напряжение для полевого преобразователя и аналогового выхода 4–20 мА или связь по цифровой шине

Цветовая кодировка проводов термопары

Согласно стандарту IEC 60584	Согласно стандарту ASTM E230
 Тип J: черный (+), белый (-) Тип К: зеленый (+), белый (-) Тип N: розовый (+), белый (-) 	 Тип J: белый (+), красный (-) Тип К: желтый (+), красный (-) Тип N: оранжевый (+), красный (-)

Клеммы

Устанавливаемые в головке преобразователи iTEMP оснащаются клеммами с защелкой, если явном образом не выбраны клеммы с винтом или установлен двойной датчик.

Конструкция клеммы	Конструкция кабеля	Площадь поперечного сечения кабеля			
Клеммы с винтом	Жесткое или гибкое исполнение	≤ 1,5 mm² (16 AWG)			
Клеммы с защелкой	Жесткое или гибкое исполнение	0,2 до 1,5 mm² (24 до 16 AWG)			
(исполнение с кабелем, длина зачистки = мин. 10 мм (0,39 дюйм))	Гибкое исполнение с обжимными втулками (с пластмассовым наконечником или без него)	0,25 до 1,5 mm² (24 до 16 AWG)			

i

С пружинными клеммами и при использовании гибких кабелей поперечным сечением $\leq 0.3~{\rm km}^2$ необходимо применять обжимные втулки. В противном случае не рекомендуется использовать обжимные втулки при подключении гибких проводов к клеммам с защелкой.

Кабельные вводы

Кабельные вводы следует выбирать на стадии конфигурирования прибора. Присоединительные головки различаются типом резьбы и количеством доступных кабельных вводов.

Разъем прибора

Изготовитель предлагает широкий выбор разъемов прибора для простой и быстрой интеграции термометра в систему управления технологическим процессом. В следующих таблицах указано назначение контактов для различных комбинаций штекерных разъемов.



Изготовитель не рекомендует подключать термопары непосредственно к разъемам. Прямое подключение к контактам штекера может привести к возникновению новой "термопары", которая влияет на точность измерения. Термопары подключаются в комбинации с преобразователем iTEMP.

Сокращения

#1	Порядок: первый преобразователь / первая вставка	#2	Порядок: второй преобразователь / вторая вставка
i	Изолировано. Провода с маркировкой "1" не подключаются и изолируются термоусадочными трубками.	YE	Желтый
GND	Заземление. Провода с маркировкой "GND" подключаются к внутреннему заземляющему винту в присоединительной головке.	RD	Красный
BN	Коричневый	WH	Белый
GNYE	Желто-зеленый	PK	Розовый
BU	Синий	GN	Зеленый
GY	Серый	ВК	Черный

Присоединительная головка с кабельным вводом ¹⁾

Разъем	Разъем 1 разъем PROF				ROFIBUS	FIBUS® PA				ъем FO Fieldb	UNDAT	ION™	1 разъем PROFINET [®] и Ethernet-APL ™			
Резьба штекера	M12				7/8"				7/8"				M12			
Номер контакта	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

		l			1							-				l		
Электрическое подкл	ючени	е (присс	единит	ельна	я голов	ка)												
Свободные концы проводов и термопара		Не подключаются (не изолированы)																
3-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	- RD) RD			Н	RD	RD	W	Н	- RD	RD	W	/Ή			W	7H	
4-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	- KD	, KD	WH	WH	, KD	KD	WH	WH	- KD	KD	WH	WH	RD	RD	RD	WH	WH	
6-проводной клеммный блок (2 датчика Pt100)	RD (#1) ²	RD (#1)	WH	(#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)	RD (#1)	RD (#1)	WH	(#1)			WH (#1)			
1 x TMT 4-20 мА или HART®	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i	Комб	инация	невозм	ожна		
2 х ТМТ 4-20 мА или НАКТ® в присоединительной головке с высокой крышкой	+(#1)	+(#2)	-(#1)	- (#2)	+(#1)	+(#2)	-(#1)	- (#2)	+(#1)	+(#2)	-(#1)	-(#2)	Комбинация невозможна					
1 x TMT PROFIBUS® PA	+	i	-	GND 3)	+	i	-	GND 3)			Комб	оинация	невозможна					

Разъем	1 разъем PROFIBUS® PA								1 раз	ъем FO Fieldbi		ION™	1 разъем PROFINET [®] и Ethernet-APL ™				
2 x TMT PROFIBUS® PA	+(#1)		-(#1)		+		-										
1 x TMT FF									-	+	GND	i	Комб	owns			
2 x TMT FF									-(#1)	+(#1)	GIND	1	Комбинация невозможна				
1 x TMT PROFINET®	Комбі	инация	невозмо	ожна	Комбинация невозможна								Ether net- APL, сигна л -	Ether net- APL, сигна л +			
2 x TMT PROFINET®									Комб	яиµвний	невозм	ожна	Ether net- APL, сигна л - (#1)	Ether net- APL, сигна л+ (#1)	GND	-	
Положение контакта и цветовой код	4	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	YE	1	3	1 BN 2 GN 3 BU 4 GY	IYE	1	3	1 BU 2 BN 3 GY 4 GN		4	3	1 R 2 G		

- Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации Второй датчик Pt100 не подключен
- 2) Если головка используется без заземляющего винта (например, пластмассовый корпус ТАЗОЅ или ТАЗОР, изолированный по методу "1" вместо заземления GND)

Присоединительная головка с кабельным вводом $^{1)}$

Разъем			4-	контактный	/ 8-контактн	ый			
Резьба штекера				N	112				
Номер контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	
Электрическое подключение (прис	рединительн	ая головка)							
Свободные концы проводов и термопара			Не г	одключаются	я (не изолиров	заны)			
3-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)		WH							
4-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	RD	RD	WH	WH					
6-проводной клеммный блок (2 датчика Pt100)			W	/H	BK	K BK YE			
1 x TMT 4−20 мА или HART®					i				
2 х ТМТ 4−20 мА или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой	+(#1)	i	-(#1)	i	+(#2)	i	-(#2)	i	
1 x TMT PROFIBUS® PA				V.a.r.e.		•			
2 x TMT PROFIBUS® PA				Комоинация	я невозможна				
1 x TMT FF				1/					
2 x TMT FF				комоинация	я невозможна				
1 x TMT PROFINET®				Комбинация	невозможна				

Разъем	4-контактный / 8-контактный						
2 x TMT PROFINET®	Комбинация невозможна						
Положение контакта и цветовой код	3 1 BN 2 GNYE 3 BU 1 2 4 GY	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 8 RD 5 GY 6 PK 7 BU					

Присоединительная головка с одним кабельным вводом

Разъем		1x IO-Link®, 4	-контактный	
Резьба штекера		М	12	
Номер контакта	1	2	3	4
Электрическое подключение (присоединительная головк	a)			
Свободные концы проводов		Не подключаются	(не изолированы)	
3-проводной клеммный блок (1x Pt100)	RD	i	RD	WH
4-проводной клеммный блок (1x Pt100)		Комбинация	невозможна	
6-проводной клеммный блок (2x Pt100)				
1 x TMT, 4-20 мА или HART®				
2 х ТМТ, 4-20 мА или HART [®] в присоединительной головке с высокой крышкой		Комбинация	невозможна	
1x TMT, PROFIBUS® PA		V 6		
2x TMT, PROFIBUS® PA		комоинация	невозможна	
1x TMT, FF		V. 0. 1. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
2x TMT, FF		комоинация	невозможна	
1x TMT PROFINET®		V		
2x TMT PROFINET®		Комбинация невозможна		
1x TMT IO-Link®	L+	-	L-	C/Q
2x TMT IO-Link®	L+ (#1) - L- (#1)			C/Q
Положение контакта и цветовой код		4	3 1 BN 3 BU 4 BK	A0055383

Присоединительная головка с двумя кабельными вводами $^{1)}$

Разъем		2 разъема PROFIBUS® PA				2 разъема FOUNDATION™ Fieldbus (FF)			ldbus	2 разъема PROFINET [®] и Ethernet-APL ™						
Резьба штекера																
#1———#2 A0021706	M	12(#1)	/ M12(‡	‡ 2)	7/	′8"(#1) <i>/</i>	′ 7/8"(#	2)	7/	8"(#1) /	/ 7/8"(#	2)	M1	2 (#1) /	′ M12 (#2)
Номер контакта	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
лектрическое подключение (присоединительная головка)																

Разъем			2 раз	ъема Р	ROFIBU	JS [®] PA			FOU	NDATIC	въема N™ Fiє FF)	eldbus			PROFINI et-APL	
Свободные концы проводов и термопара		Не подключаются (не изолированы)														
3-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	RD/i	RD/i	W	H/i	RD/i	RD/i	W	H/i	RD/i	RD/i	W	H/i	- RD/i	RD/i	W	H/i
4-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	100/1	TW/T	WH/i	WH/i	TW/T	TOT	WH/i	WH/i	IND/I	ND/I	WH/i	WH/i	100/1	ND/1	WH/i	WH/i
6-проводной клеммный блок (2 датчика Pt100)	RD/B K	RD/B K	WI	I/YE	RD/B K	RD/B K	WF	I/YE	RD/B K	RD/B K	WI	I/YE	RD/B K	RD/B K	WH	I/YE
1 x TMT 4-20 мА или HART®	+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i		+/i		-/i	
2 х ТМТ 4–20 мА или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) /+ (#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i	+ (#1) / +(#2)	i/i	- (#1) /- (#2)	i/i
1 x TMT PROFIBUS® PA	+/i	-	-/i		+/i		-/i									
2 x TMT PROFIBUS® PA	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)	GND/ GND	+ (#1) /+ (#2)		- (#1) /- (#2)	GND/ GND		Комбинация невозможна						
1 x TMT FF									-/i	+/i						
2 x TMT FF	Комб	инация	Невозм	можна	Комб	инация	невозм	можна	- (#1) /- (#2)	+ i/i GND/ (#1) /+ (#2)			Комбинация невозможна			
1 x TMT PROFINET®	Комб	инация	невозм	иожна	Комб	инация	невози	иожна	Комб	инация	і невозм	иожна	Ether net- APL, сигна л -	Ether net- APL, сигн ал +		
2 x TMT PROFINET®	Комб	инация	невозм	можна	Комб	инация	невозм	иожна	Комб	инация	і невозм	можна	Ether net- APL, сигна л - (#1) и (#2)	Ether net- APL, сигн ал + (#1) и (#2)	GND	i
Положение контакта и цветовой код	4	3	1 Bl 2 G 3 Bl 4 G	NYE J	1	3	1 Bi 2 Gi 3 Bi 4 Gi	nye J	1	3	1 BI 2 BI 3 G 4 G	N	4		3 1 F 2 C	

Присоединительная головка с двумя кабельными вводами $^{1)}$

Разъем	4-контактный / 8-контактный							
Резьба штекера #1————#2				M12 (#1) / M	12 (#2)			
Номер контакта	1	2	3	4	5	6	7	8

Разъем			4-кон	тактный / 8-	контактный	
Электрическое подключен	ие (присоединител	ьная головк	a)			
Свободные концы проводов и термопара			Не подн	лючаются (н	е изолированы)	
3-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	RD/i	RD/i	W	H/i		
4-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	KD/1	KD/I	WH/i	WH/i		
6-проводной клеммный блок (2 датчика Pt100)	RD/BK	RD/BK	WH	I/YE		
1 x TMT 4-20 мА или HART®	+/i		-/i		i/i	
2 х ТМТ 4-20 мА или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой	+(#1) / +(#2)	i/i	-(#1) / - (#2)	i/i		
1 x TMT PROFIBUS® PA		'	10			
2 x TMT PROFIBUS® PA			Ko	омбинация не	возможна	
1 x TMT FF			17.	6		
2 x TMT FF			KC	омбинация не	возможна	
1 x TMT PROFINET®			Ко	мбинация не	возможна	
2 x TMT PROFINET®	Комбинация невозможна					
Положение контакта и цветовой код		4 3	1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY	A0018929	3 GN 2 BN 4 YE 1 WH 5 GY 6 PK 7 BU	

Присоединительная головка с двумя кабельными вводами

Разъем		2x IO-Link®,	4-контактный				
Резьба штекера	M12(#1)/M12 (#2)						
Номер контакта	1	2	3	4			
Электрическое подключение (присоединительная головка)							
Свободные концы проводов	Не подключаются (не изолированы)						
3-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	RD	i	RD	WH			
4-проводной клеммный блок (1 датчик Pt100)	Комбинация невозможна						
6-проводной клеммный блок (2 датчика Pt100)	RD/BK	i	RD/BK	WH/YE			
1 x TMT, 4−20 мА или HART®							
2 х ТМТ, 4–20 мА или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой		Комбинаци	я невозможна				
1x TMT, PROFIBUS® PA		Varevara					
2x TMT, PROFIBUS® PA		Комоинаци	я невозможна				
1x TMT, FF	VG						
2x TMT, FF	Комбинация невозможна						
1x TMT, PROFINET®		Комбинаци	я невозможна				

Разъем		2x IO-Link®,	4-контактный		
2x TMT, PROFINET®					
1x TMT, IO-Link®	L+	-	L-	C/Q	
2x TMT, IO-Link®	L+ (#1) и (#2)	-	L- (#1) и (#2)	C/Q	
Положение контакта и цветовой код	4 3 1 BN 3 BU 4 BK				

Комбинация соединений: вставка - преобразователь ¹⁾

		Подключение п	реобразователя ²⁾	
Вставка	iTEMP TMT31	/ iTEMP TMT7x	iTEMI	P TMT8x
	1 шт., 1-канальный	2 шт., 1-канальные	1 шт., 2-канальный	2 шт., 2-канальные
1 датчик (Рt100 или термопара), свободные концы проводов	Датчик (#1): преобразователь (#1)	Датчик (#1): преобразователь (#1) (Преобразователь (#2) не подключен)	Датчик (#1): преобразователь (#1)	Датчик (#1): преобразователь (#1) Преобразователь (#2) не подключен
2 датчика (2 шт. Pt100 или 2 термопары), свободные концы проводов	Датчик (#1): преобразователь (#1) Датчик (#2) изолирован	Датчик (#1): преобразователь (#1) Датчик (#2): преобразователь (#2)	Датчик (#1): преобразователь (#1) Датчик (#2): преобразователь (#1)	Датчик (#1): преобразователь (#1) Датчик (#2): преобразователь (#1) (Преобразователь (#2) не подключен)
1 датчик (Pt100 или термопара) с клеммным блоком ³⁾	Датчик (#1): преобразователь в крышке		Датчик (#1): преобразователь в крышке	
T (111)		Комбинация невозможна	Датчик (#1): преобразователь в крышке Датчик (#2): преобразователь в крышке	Комбинация невозможна
2 датчика (2 шт. Pt100 или 2 термопары) в сочетании с поз. 600, вариант исполнения MG ⁴⁾	или 2 термопары) в сочетании с поз. 600, Комбинация невозможна Датчик (#2):		Комбинация невозможна	Датчик (#1): преобразователь (#1) – канал 1 Датчик (#2): преобразователь (#2) – канал 1

- 1) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации
- 2) Если выбраны 2 преобразователя в присоединительной головке, то преобразователь (#1) устанавливается непосредственно на вставку. Преобразователь (#2) устанавливается в высокую крышку. В стандартной комплектации невозможно заказать обозначение для второго преобразователя. Для адреса шины установлено значение по умолчанию, которое при необходимости должно быть изменено вручную перед вводом в эксплуатацию.
- 3) Только в присоединительной головке с высокой крышкой, возможна установка только 1 преобразователя. Керамический клеммный блок автоматически устанавливается на вставку.
- 4) Отдельные датчики, каждый из которых подключен к каналу 1 преобразователя

Защита от перенапряжения

Для защиты электроники термометра от перенапряжений в цепях питания и сигнализации / связи компания Endress+Hauser предлагает ограничители перенапряжения изделий линии HAW.

Дополнительная информация приведена в техническом описании соответствующего ограничителя перенапряжения.


Рабочие характеристики

Стандартные рабочие условия Эти данные важны для определения точности измерения используемых преобразователей iTEMP. См. техническую документацию определенного преобразователя iTEMP.

Максимальная

Термометр сопротивления (RTD), соответствующий стандарту IEC 60751

погрешность измерения

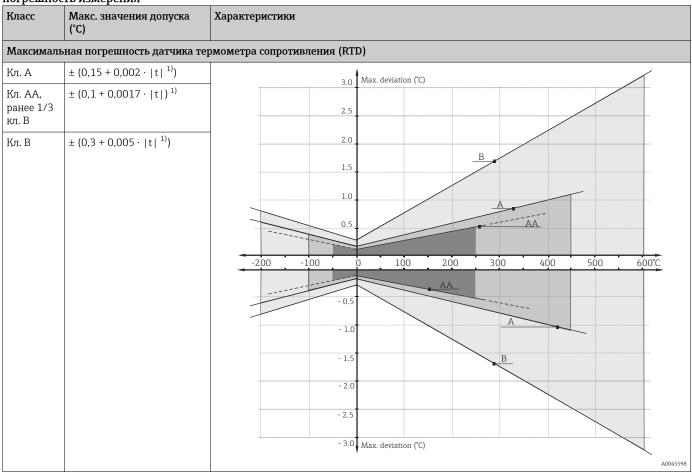

1) |t| = абсолютное значение температуры в °C

Чтобы получить максимальные допуски в градусах Фаренгейта (°F), следует умножить результаты в градусах Цельсия (°C) на коэффициент 1,8.

Диапазоны температуры

Тип датчика ¹⁾	Диапазон допустимой температуры	Класс В	Класс А	Класс АА
Pt100 (WW)	−200 до +600 °C	−200 до +600 °C	−100 до +450 °C	−50 до +250 °C
	(−328 до +1112 °F)	(−328 до +1112 °F)	(−148 до +842 °F)	(−58 до +482 °F)
Pt100 (TF)	−50 до +200 °C	−50 до +200 °C	−30 до +200 °C	-
Базов.	(−58 до +392 °F)	(−58 до +392 °F)	(−22 до +392 °F)	
Pt100 (TF)	−50 до +400 °C	−50 до +400 °C	−30 до +250 °C	0 до +150 °С
Стандартн.	(−58 до +752 °F)	(−58 до +752 °F)	(−22 до +482 °F)	(+32 до +302 °F)

Тип датчика ¹⁾	Диапазон допустимой температуры	Класс В	Класс А	Класс АА
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens	−50 до +200 °С (−58 до +392 °F)	−50 до +200 °C (−58 до +392 °F)	−30 до +200 °C (−22 до +392 °F)	0 до +150 °C (+32 до +302 °F)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	−50 до +500 °С (−58 до +932 °F)	−50 до +500 °C (−58 до +932 °F)	−30 до +300 °C (−22 до +572 °F)	0 до +150 °C (+32 до +302 °F)

Допустимые предельные отклонения термоЭДС от стандартных характеристик термопар в соответствии со стандартами IEC 60584 и ASTM E230 / ANSI MC96.1:

Стандарт	Тип	Стандартный допуск		Специ	альный допуск	
IEC 60584		Класс	Отклонение	Класс	Отклонение	
	J (Fe-CuNi)	2	±2,5 °C (-40 до +333 °C) ±0,0075 t ¹⁾ (333 до 750 °C)	1	±1,5 °C (-40 до +375 °C) ±0,004 t ¹⁾ (375 до 750 °C)	
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	2	±0,0075 t ¹⁾ (333 до 1200 °C) ±2,5 °C (-40 до +333 °C) ±0,0075 t ¹⁾ (333 до 1200 °C)	1	±1,5°С (-40 до +375°С) ±0,004 t ¹⁾ (375 до 1000°С)	

1) |t| = абсолютное значение в °C

Термопары, изготовленные из основных металлов, обычно поставляются в соответствии с производственными допусками, указанными в таблицах для температур $> -40\,^{\circ}\text{C}$ ($-40\,^{\circ}\text{F}$). Данные материалы, как правило, не подходят для температур $< -40\,^{\circ}\text{C}$ ($-40\,^{\circ}\text{F}$). Допуски класса 3 не могут быть соблюдены. Для данного температурного диапазона необходимо выбрать отдельный материал. Его невозможно определить с помощью стандартного изделия.

Стандарт	Тип	Класс допуска: стандартный	Класс допуска: специальный
ASTM E230 / ANSI		Отклонение; в любом случае применя	ется большее значение
MC96.1	J (Fe-CuNi)	±2,2 К или ±0,0075 t ¹⁾ (0 до 760 °C)	±1,1 К или ±0,004 t ¹⁾ (0 до 760 °C)
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	±2,2 К или ±0,02 t ¹⁾ (-200 до 0 °C) ±2,2 К или ±0,0075 t ¹⁾ (0 до 1260 °C)	±1,1 К или ±0,004 t ¹⁾ (0 до 1260 °C)

1) |t| = абсолютное значение в °C

Материалы для термопар обычно поставляются в соответствии с допусками, указанными в таблице для температур > 0 °C (32 °F). Данные материалы, как правило, не подходят для температур < 0 °C (32 °F). Указанные допуски не могут быть соблюдены. Для данного температурного диапазона необходимо выбрать отдельный материал. Его невозможно определить с помощью стандартного изделия.

Влияние температуры окружающей среды

Зависит от используемого преобразователя в головке датчика. Подробные сведения приведены в соответствующем техническом описании.

Самонагрев

Элементы термометра сопротивления являются пассивными резисторами, сопротивление которых измеряется с помощью внешнего тока. Данный измерительный ток вызывает эффект самонагрева в самом чувствительном элементе – термометре сопротивления, что, в свою очередь, вызывает дополнительную погрешность измерения. Кроме измерительного тока на величину погрешности измерения также влияют теплопроводность и скорость потока технологической среды. При использовании преобразователя Endress+Hauser iTEMP (с очень малым током измерения) погрешностью вследствие самонагрева можно пренебречь.

Время отклика

Испытания проводились в воде, движущейся со скоростью 0,4 м/с (согласно стандарту IEC 60751), при изменении температуры на 10 К.

Стандартный термометр Pt100, типичные значения	t ₅₀	t ₉₀
Прямой контакт: TF, WW Диаметр: 3,18 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм) или 6,35 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)	5 c	11 c
iTHERM QuickSens	0,5 c	1,5 с

Тип J, K, N (термопара), типичные значения	t ₅₀	t ₉₀
Прямой контакт Диаметр: 3,18 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм) или 6,35 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)	2,5 c	7 c

Калибровка

Калибровка термометров

Процесс калибровки предусматривает сравнение значений, измеренных испытываемым прибором, со значениями более точного стандарта измерения с использованием определенного и воспроизводимого способа измерения. Основной целью является определение отклонения измеренных значений, полученных с помощью испытываемого прибора, от действительных значений измеряемой переменной. Для термометров, калибровка обычно выполняется только на вставках. При этом проверяется только отклонение чувствительного элемента, связанное с конструкцией вставки. Однако в большинстве областей применения отклонения, вызванные конструкцией точки измерения, интеграцией в процесс, влиянием условий окружающей среды и другими факторами, значительно превышает отклонения, связанные с вставкой. Калибровка вставок обычно выполняется двумя методами:

- калибровка в реперных точках, например при температуре замерзания воды, равной 0°С,
- калибровка путем сравнения со значениями точного эталонного датчика температуры.

Калибруемый термометр должен как можно точнее отображать либо температуру реперной точки либо температуру эталонного термометра. Как правило, для калибровки термометров применяются калибровочные ванны с регулируемой температурой или специальные калибровочные печи, обеспечивающие однородное распределение температурного воздействия. Ошибки, вызванные теплопроводностью, или недостаточная глубина погружения могут привести к снижению точности измерения. Имеющаяся неопределенность измерения регистрируется в индивидуальном сертификате калибровки. В случае аккредитованных калибровок в соответствии со стандартом ISO 17025 не допускается неопределенность измерения, в два раза превышающая погрешность аккредитованного измерения. Если данный предел превышен, возможна только заводская калибровка.

Согласование датчика и преобразователя

Кривая сопротивления / температуры платиновых термометров сопротивления стандартизирована, но на практике редко удается точно придерживаться данных значений в рамках всего рабочего диапазона температуры. По этой причине платиновые датчики сопротивления подразделяются на классы допусков, такие как класс А, АА или В, в соответствии со стандартом МЭК 60751. Эти классы допусков описывают максимально допустимое отклонение кривой характеристик конкретного датчика от стандартной кривой, т. е. допустимую погрешность температурно-зависимой характеристики. Преобразование измеренных значений сопротивления датчика в значения температуры в преобразователях температуры или других измерительных приборах часто подвержено значительным ошибкам, поскольку преобразование обычно основывается на стандартной характеристической кривой.

При использовании преобразователей температуры Endress+Hauser iTEMP данную погрешность преобразования можно значительно сократить путем согласования датчика и преобразователя:

- калибровка не менее чем при трех значениях температуры и определение характеристической кривой фактического датчика температуры;
- коррекция специфичной для датчика полиномиальной функции с использованием коэффициентов Календара-ван-Дюзена (КВД);
- настройка преобразователя температуры с коэффициентами КВД для конкретного датчика с целью преобразования сопротивления / температуры;
- еще одна калибровка перенастроенного преобразователя температуры с подключенным термометром сопротивления.

Endress+Hauser предоставляет своим заказчикам такое согласование датчика и преобразователя в качестве отдельной услуги. Кроме того, всегда, где это возможно, в каждом сертификате калибровки Endress+Hauser для конкретных датчиков приводятся

полиномиальные коэффициенты платиновых термометров сопротивления, по крайней мере для трех точек калибровки, так что пользователи сами могут соответствующим образом настроить подходящие преобразователи температуры.

Endress+Hauser выполняет для каждого прибора стандартные калибровки при эталонной температуре -80 до +600 °C (-112 до +1112 °F) на основе правил ITS90 (международной температурной шкалы). Калибровки в других температурных диапазонах можно получить через региональное торговое представительство Endress+Hauser по запросу. Калибровка отслеживается в соответствии с национальными и международными стандартами. В сертификате калибровки указывается серийный номер прибора. Калибровке подлежит только вставка.

Минимальная глубина погружения (IL) вставок, необходимая для выполнения корректной калибровки



Ввиду ограничений, накладываемых геометрическими параметрами печи, минимальную глубину погружения необходимо соблюдать при высокой температуре, чтобы можно было выполнить калибровку с приемлемой степенью неопределенности измерения. То же самое относится и к использованию преобразователя в головке датчика. Учитывая теплопередачу, необходимо соблюдать минимально допустимую длину, чтобы обеспечить работоспособность преобразователя –40 до +85 °C (–40 до +185 °F).

Температура калибровки	Минимальная глубина погружения (IL) в мм без преобразователя в головке датчика
−196 °C (−320,8 °F)	$120 \mathrm{MM} (4,72 \mathrm{дюйм})^{1)}$
−80 до +250 °C (−112 до +482 °F)	Не требуется минимальная глубина погружения ²⁾
+251 до +550 °C (+483,8 до +1022 °F)	300 мм (11,81 дюйм)
+551 до +600 °С (+1023,8 до +1112 °F)	400 мм (15,75 дюйм)

- при использовании преобразователя iTEMP в головке датчика требуется не менее 150 мм (5.91 дюйм)
- 2) при температуре +80 до +250 °C (+176 до +482 °F) для преобразователя iTEMP в головке датчика требуется не менее 50 мм (1,97 дюйм).

Сопротивление изоляции


- Термометр сопротивления (RTD): сопротивление изоляции между клеммами и удлинительной шейкой согласно стандарту МЭК 60751 > 100 МОм при +25 °C, измеренное при минимальном испытательном напряжении 100 В пост. тока.
- Термопара (TC): сопротивление изоляции согласно МЭК 61515 между клеммами и материалом оболочки, измеренное при испытательном напряжении 500 В пост. тока:
 - > 1 ГОм при +20 °C
 - > 5 ГОм при +500 °C

Монтаж

Монтажные позиции

Ограничений нет. Однако должен быть обеспечен автоматический слив технологической среды, исполнение которого зависит от особенностей конкретной области применения.

Инструкции по монтажу

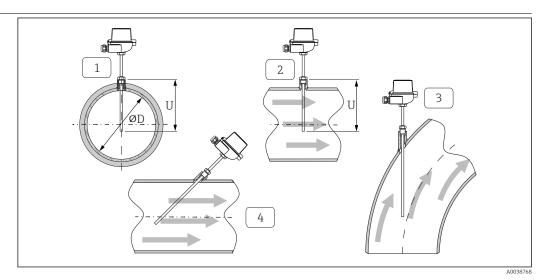

🗷 13 Примеры монтажа

- 1 2 В трубах с малой площадью поперечного сечения наконечник датчика должен достигать осевой линии трубы (U) или слегка выступать за нее.
- 3 4 Наклонная ориентация.


Глубина погружения термометра влияет на точность измерения. При недостаточной глубине погружения возможны погрешности измерения, обусловленные теплопроводностью через технологическое соединение и стенку резервуара. При установке в трубе глубина погружения должна составлять не менее половины диаметра трубы. Другой вариант – монтаж под углом (см. позиции 3 и 4). При определении глубины погружения необходимо учесть все параметры термометра и измеряемого процесса (например, скорость потока, рабочее давление).

Ответные компоненты технологических соединений и уплотнения не поставляются вместе с термометром и должны заказываться отдельно в случае необходимости.

Возможный радиус изгиба

Тип датчика ¹⁾	Диаметр (ID)	Радиус изгиба R	Длина негибкой части (наконечника), NL	
Pt100 (TF), стандартный вариант	Ø6 мм (0,24 дюйм)	Негибк.	Негибк.	
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	Ø6 мм (0,24 дюйм)	R ≥ 3 x ID	30 мм (1,18 дюйм)	
Pt100 (TF) iTHERM	Ø3 мм (0,12 дюйм)	Негибк.	Негибк.	
QuickSens	Ø6 мм (0,24 дюйм)	R ≥ 3 x ID	30 мм (1,18 дюйм)	
Pt100 (WW)	Ø3 мм (0,12 дюйм)			
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	R≥3 x ID	30 мм (1,18 дюйм)	
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)			
Pt100 (TF), базовый	Ø6 мм (0,24 дюйм)	Негибк.	Негибк.	
вариант	Ø6,35 мм (¼ дюйм)	TIEI NOR.	TIELNOK.	
Термопары типов J, K, N	Ø3 мм (0,12 дюйм)			
	Ø6 мм (0,24 дюйм)	$R \ge 3 \times ID$ 30 mm (1,	30 мм (1,18 дюйм)	
	Ø6,35 мм (¼ дюйм)			

- 1) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации
- 2) Если втулка перекрывается, NL увеличивается до 80 мм.

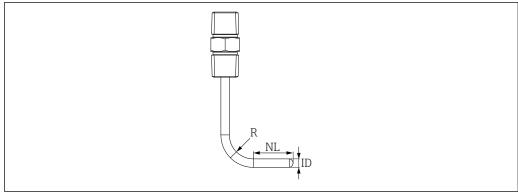

A003349

Условия окружающей среды

Диапазон температуры
окружающей среды

Присоединительная головка	Температура в °С (°F)
Без преобразователя в головке датчика	Зависит от используемой присоединительной головки и кабельного уплотнения или разъема полевой шины, см. раздел "Присоединительные головки".
С преобразователем в головке датчика iTEMP	−40 до +85 °C (−40 до +185 °F)
С преобразователем в головке датчика iTEMP и дисплеем	−30 до +85 °C (−22 до 185 °F)

Температура хранения

-40 до +85 °C (-40 до +185 °F).

Влажность

В зависимости от используемого преобразователя iTEMP. При использовании преобразователей в головке датчика iTEMP:

- Допустимая конденсация соответствует стандарту МЭК 60068-2-33
- Макс. относительная влажность: 95% в соответствии с МЭК 60068-2-30

Климатический класс

Согласно стандарту EN 60654-1, класс С

Класс защиты

Максимальное значение IP 66 (включая тип 4х NEMA)	В зависимости от конструкции (присоединительная головка, разъем и пр.)
Частично IP 68	Испытание проводилось на глубине 1,83 м (6 фут) дольше 24 часов

Ударопрочность и вибростойкость

Вставки Endress+Hauser превосходят требования стандарта МЭК 60751, согласно которым необходима ударопрочность и вибростойкость 3~g в диапазоне от $10~до~500~\Gamma$ ц. Вибростойкость точки измерения зависит от типа датчика и конструкции:

Тип датчика ¹⁾	Вибростойкость для наконечника датчика
Pt100 (WW)	
Pt100 (TF) Базовый	≤ 30 m/s² (≤ 3g)
Pt100 (TF) Стандартный	≤ 40 m/s² (≤ 4g)
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	600 m/s² (60g)
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens, вариант исполнения: ø6 мм (0,24 дюйм)	600 m/s² (60g)

Тип датчика ¹⁾	Вибростойкость для наконечника датчика
Pt100 (TF) iTHERM QuickSens, вариант исполнения: ø3 мм (0,12 дюйм)	≤ 30 m/s² (≤ 3g)
Термопара (TC), тип J, K, N	≤ 30 m/s² (≤ 3g)

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ЭМС соответствует всем применимым требованиям стандарта МЭК/EN 61326 и рекомендациям NAMUR в отношении ЭМС (NE21). Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.

Максимальное отклонение при испытаниях на ЭМС: < 1 % от диапазона измерения.

Устойчивость к помехам соответствует требованиям стандарта MЭК/EN 61326 в отношении промышленных зон

Излучение помех соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 61326 в отношении электрооборудования класса В

Параметры технологического процесса

Диапазон рабочей температуры

Зависит от типа датчика и материала используемой , макс. -200 до $+1\,100$ °C (-328 до $+2\,012$ °F)..

Диапазон рабочего давления

Диапазон давления:

- макс. от 75 бар (1088 фунт/кв. дюйм) до +200 °C (+392 °F) для стандартных тонкопленочных датчиков и датчиков iTHERM OuickSens Pt100:
- макс. от 50 бар (725 фунт/кв. дюйм) до +400 °C (+752 °F) для всех других типов датчиков.

Максимально возможное рабочее давление зависит от различных факторов влияния, таких как конструкция прибора, присоединение к процессу и рабочая температура. Сведения о значениях максимально допустимого рабочего давления для отдельных присоединений к процессу приведены в разделе "Присоединение к процессу".



В случае с термометрами с защитной гильзой допускается расчет допустимого расхода согласно DIN 43772. Расчет не стандартизирован и не является обычным для термометров без защитной гильзы. При возникновении каких-либо проблем в отношении механической нагрузки прибора рекомендуется использовать термометр с защитной гильзой.

Механическая конструкция

Конструкция, размеры

Все размеры указаны в мм (дюймах). Конструкция термометра зависит от общего исполнения используемой конструкции.




Различные размеры, например глубина погружения U, являются переменными величинами и поэтому на следующих габаритных чертежах обозначены в виде позиций.

Переменные размеры:

Позиция	Описание
IL	Глубина установки вставки
Т	Длина надставки: переменная или задана заранее, зависит от варианта исполнения термогильзы (см. также отдельные данные, приведенные в таблице)
U	Глубина погружения: переменная, зависит от конфигурации

Позиция	Описание
ØD	Диаметр надставки: 9,525 мм ($^{3}\!/_{8}$ дюйм) или 12,7 мм ($^{1}\!/_{2}$ дюйм)
ØID	Диаметр вставки: ■ 3,175 мм (¹ ⁄ ₈ дюйм) ■ 6,35 мм (¹ ⁄ ₄ дюйм) ■ 9,525 мм (³ ⁄ ₈ дюйм) ■ 9,525 мм (³ ⁄ ₈ дюйм), сужение до 4,7625 мм (³ ⁄ ₁₆ дюйм) ■ 3 мм (0,12 дюйм) ■ 6 мм (0,24 дюйм)


Термометр без фиксированного технологического соединения

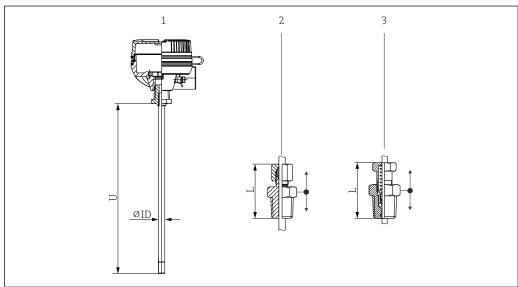

- Без технологического соединения
- 2 3
- С обжимным фитингом, резьба NPT С подпружиненным обжимным фитингом, резьба NPT

Тип обжимного фитинга	L	U _{мин.} (с использованием обжимного фитинга)
Резьба NPT, без подпружинивания	52 мм (2,05 дюйм)	> 70 мм (2.76 дюйм)
Резъба NPT, с подпружиниванием	60 мм (2,36 дюйм)	2 70 мм (2,70 дюим)

26

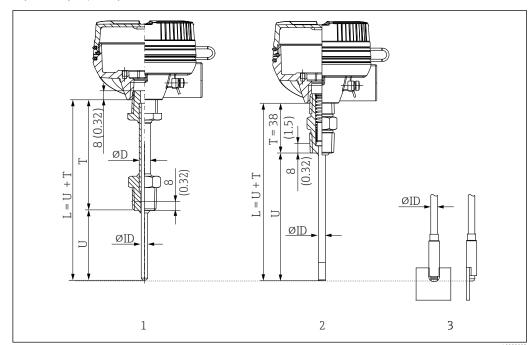

Термометр с фиксированным технологическим соединением

- 1 С надставкой, резьба NPT
- 2 Без надставки, технологическое соединение через присоединительную головку, резьба NPT
- 3 Наплавка, только в исполнении с ØID = 6,35 мм (1 4 дюйм)

Наплавка используется для крепления наконечника вставки к трубопроводу или емкостям. Материал: сталь 316L или сплав Alloy 600. Доступные размеры:


- 19,1 мм (0,75 дюйм) x 19,1 мм (0,75 дюйм) x 3,175 мм (0,125 дюйм)
- 25,4 мм (1 дюйм) х 25,4 мм (1 дюйм) х 3,175 мм (0,125 дюйм)

Данные варианты исполнения не имеют сменной вставки.

Определение минимальной длины

Вариант исполнения термометра	U	Т
1	■ ≥ 50 мм (1,97 дюйм) для типа датчика iTHERM QuickSens	≥ 88,9 мм (3,5 дюйм)
2	■ ≥ 40 мм (1,57 дюйм) для остальных типов датчиков	38 мм (1,5 дюйм)

Длина надставки может влиять на температуру в присоединительной головке (см. следующий рисунок). Данная температура должна оставаться в рамках предельных значений, указанных в разделе "Рабочие условия".

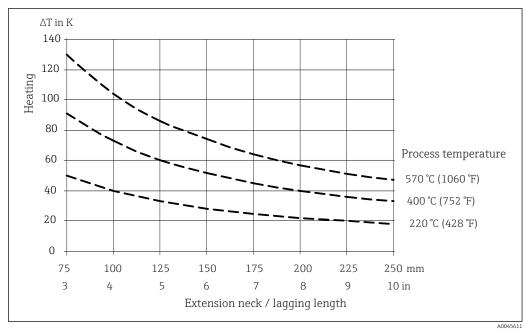

■ 14 Нагрев присоединительной головки в зависимости от рабочей температуры. Температура в присоединительной головке = температура окружающей среды 20 °C (68 °F) + ∆T

График можно использовать для расчета температуры преобразователя.

Пример: при рабочей температуре 220 °C (428 °F) и общей длине надставки и удлинительной шейки (T+ E) 100 мм (3,94 дюйм) теплопроводность составляет 40 К (72 °F). Определяемая температура преобразователя составляет менее 85 °C(максимальная температура окружающей среды для преобразователя температуры iTEMP).

Результат: температура преобразователя iTEMP соответствует норме, длина надставки достаточна.

Macca

0,5 до 2,5 кг (1 до 5,5 lbs) в стандартном исполнении.

Материалы

Значения температуры для непрерывной работы, указанные в следующей таблице, являются ориентировочными значениями для использования различных материалов на воздухе и без какой-либо значительной сжимающей нагрузки. Максимальные рабочие температуры могут быть значительно ниже при экстремальных условиях эксплуатации, например при высокой механической нагрузке или в случае применения в агрессивной среде.

Необходимо учитывать, что максимально допустимая температура всегда зависит в том числе от используемого датчика температуры.

Название материала	Краткая форма	Рекомендуемая макс. температура для непрерывного использования на воздухе	Свойства
AISI 316/1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	650 °C (1202 °F) ¹⁾	 Аустенитная нержавеющая сталь Высокая общая коррозионная стойкость Повышенная коррозионная стойкость в средах с содержанием хлора и кислот или неокисляющей атмосфере за счет добавления молибдена (например, фосфорная и серная кислоты, уксусная и винная кислоты при небольшой концентрации)
Сплав Alloy 600/2.4816	NiCr15Fe	1100°C (2012°F)	 Сплав никеля и хрома с очень высокой стойкостью к агрессивным, окислительным и восстановительным атмосферам даже при высоких температурах Устойчивость к коррозии, вызываемой газообразным хлором и хлорсодержащими средами, а также многими окисляющими минеральными и органическими кислотами, морской водой и т. д. Подверженность коррозии в воде наивысшей степени очистки Недопустимо использование в серосодержащей атмосфере

Возможно ограниченное использование при температуре до 800 °C (1472 °F) при малой механической нагрузке и в неагрессивной среде. Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж компании-изготовителя.

Технологические

соединения

Резьбовое технологическое соединение

		Размеры			
Тип	Тип фитинга	Длина резьбы (TL) в мм (дюймах)	Размер под ключ AF	Технические свойства	
E SW/AF — TL — 15 Коническое исполнение	NPT ½" NPT ¾"	8 мм (0,32 дюйм) 8,5 мм (0,33 дюйм)	22 27	Р _{макс.} = от 75 бар (1088 фунт/кв. дюйм) до +200 °C (+392 °F) для стандартных тонкопленочных датчиков iTHERM QuickSens Pt100. Р _{макс.} = от 50 бар (725 фунт/кв. дюйм) до +400 °C (+752 °F) для датчиков всех остальных типов. ¹⁾	

1) Решающим фактором является тип вставки, а не резьба технологического соединения.

Обжимные фитинги из стали марки 316L не подлежат повторному использованию вследствие деформации. Это относится ко всем деталям обжимного фитинга! Запасной обжимной фитинг необходимо закрепить в другой точке (пазы в термогильзе). Обжимные фитинги из материала РЕЕК запрещено использовать при температурах ниже значения на момент их установки. Причиной тому является невозможность обеспечения герметичности вследствие температурного сжатия материала РЕЕК.

При повышенных требованиях настоятельно рекомендуется использовать фитинги типа SWAGELOCK или аналогичные технические решения.

Обжимной фитинг	Тип фитинга	Размеры	Технические свойства	
Оожимной фитинг	тип фитинга	Ødi	Размер под ключ	- технические своиства
2 Наконечник 3 Технологическое соединение	NPT ½", NPT ¾" L = прибл. 52 мм (2,05 дюйм) Материал втулки: РЕЕК или 316L Момент затяжки: ■ 10 H⋅м (РЕЕК) ■ 25 H⋅м (316L)	3,175 мм (¹ ⁄ ₈ дюйм) 6,35 мм (¼ дюйм) 3 мм (0,12 дюйм)	NPT ½": 22 мм (0,87 дюйм) NPT ¾": 27 мм (1,06 дюйм)	Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
Подпружиненное исполнение				
1 (1E) (1) (A0055107	NPT ½", NPT ¾", подпружиненное исполнение L = прибл. 60 мм (2,36 дюйм)	3,175 мм (¹ ⁄ ₈ дюйм) 6,35 мм (¼ дюйм) 3 мм (0,12 дюйм)	NPT ½": 22 мм (0,87 дюйм) NPT ¾": 27 мм (1,06 дюйм)	Исполнение не герметично. Используется только в сочетании с термогильзой или в воздушной среде. Момент загляжки: • NPT ½": 55 H·м • NPT ¾": 55 H·м
1 Пружина				

Вставки

Тип датчика термометра сопротивлени я ¹⁾	Датчик Pt100, в базовом тонкопленочном исполнении (TF)	Датчик Pt100 в стандартном тонкопленочном исполнении (TF)	Pt100 (TF), iTHERM StrongSens	Pt100 (TF), iTHERM QuickSens ²⁾	/ -	очная обмотка W)
Конструкция датчика; способ подключения	1 датчик Pt100, 3- или 4- проводное подключение	1 датчик Pt100, 3- или 4-проводное подключение, с минеральной изоляцией	1 датчик Pt100, 3- или 4-проводное подключение, с минеральной изоляцией	1 датчик Рt100, 3- или 4-проводное подключение ■ ø6 мм (0,24 дюйм), с минеральной изоляцией ■ ø3 мм (0,12 дюйм), с тефлоновой изоляцией	1 датчик Pt100, 3- или 4- проводное подключение, с минеральной изоляцией	2 датчика Pt100, 3- проводное подключение, с минеральной изоляцией
Вибростойкост ь наконечника вставки	≤ 3g	≤ 4g	Повышенная вибростойкость ≤ 60 g	 Ø3 мм (0,12 дюйм) ≤ 3 g Ø6 мм (0,24 дюйм) ≤ 6 Og 	≤	3g
Диапазон измерения; класс точности	−50 до +200 °C (−58 до +392 °F), класс А или АА	−50 до +400 °С (−58 до +752 °F), класс А или АА	−50 до +500 °С (−58 до +932 °F), класс А или АА	−50 до +200 °С (−58 до +392 °F), класс А или АА	(-328 до +1112	+600 °C °F), класс А или А

¹⁾ 2) Варианты исполнения зависят от изделия и конфигурации Рекомендуется при глубине погружения U < 70 мм (2,76 дюйма)

Тип датчика термопары ¹⁾	Тип К	Тип Ј	Тип N
Конструкция датчика	Кабель с минеральной изоляцией, в оболочке из сплава Alloy 600	Кабель с минеральной изоляцией, в оболочке из нержавеющей стали	Кабель с минеральной изоляцией, в оболочке из сплава Alloy 600
Вибростойкость наконечника вставки	≤ 3g		
Диапазон измерения	−40 до +1100°С (−40 до +2012°F)	−40 до +750 °C (−40 до +1382 °F)	−40 до +1 100 °C (−40 до +2 012 °F)
Тип подключения	С заземлением или без заземления		
Длина участка, чувствительного к температуре	Глубина установки вставки		



Перечень доступных в настоящее время запасных частей для приборов можно найти в Интернете по agpecy: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables.

- Выберите соответствующую группу изделий.
- При заказе запасных частей необходимо обязательно указывать серийный номер прибора.

Глубина установки вставки IL автоматически рассчитывается по серийному номеру.

Шероховатость поверхности


Значения для смачиваемых поверхностей:


Стандартная поверхность	$R_a \le 1,6$ мкм (0,06 микродюйм)
-------------------------	------------------------------------

Присоединительные головки

Внутренняя форма и размеры всех присоединительных головок соответствуют требованиям стандарта DIN EN 50446. Присоединительные головки имеют плоскую поверхность и соединение для термометра с резьбой M24 х 1,5 или ½" NPT. Все размеры указаны в мм (дюймах). На рисунках для примера изображены соединения M20 х 1,5 с полиамидными кабельными уплотнениями, предназначенными для невзрывоопасных зон. Технические характеристики приведены для приборов без установленного преобразователя в головке датчика. Значения температуры окружающей среды для приборов с преобразователем в головке датчика указаны в разделе "Условия окружающей среды".

В качестве специального оснащения компания Endress+Hauser выпускает присоединительные головки с оптимизированным доступом к клеммам, которые упрощают монтаж и техническое обслуживание.

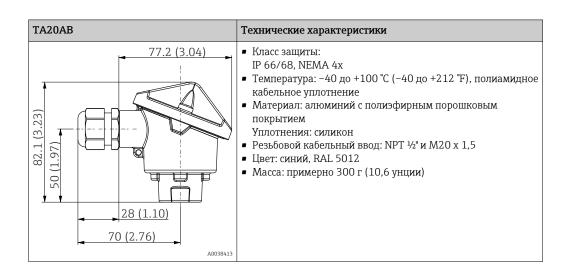


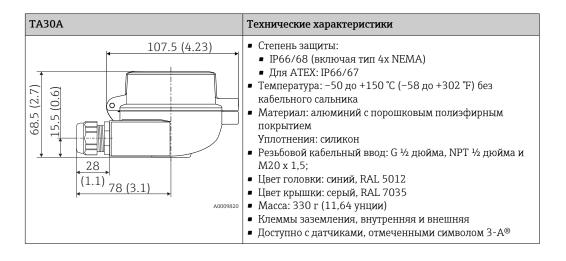





32

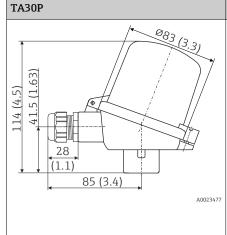

Технические характеристики

- Степень защиты: IP65
- Макс. температура: -40 до +120 °C (-40 до +248 °F)
- Материал: антистатичный полиамид (РА12)
 Уплотнения: силикон
- Резьба кабельного ввода: M20 x 1,5
- Возможность монтажа двух преобразователей в головке.
 В стандартном исполнении один преобразователь устанавливается на крышке присоединительной головки, а дополнительный клеммный блок размещается непосредственно на вставке.
- Цвет корпуса и крышки: черный
- Вес: 135 г (4,8 унция)
- Тип взрывозащиты: искробезопасность (G Ex ia)
- Клемма заземления: только внутренняя, посредством дополнительного зажима
- Доступно с датчиками, отмеченными символом 3-А®


ТАЗОR (по заказу с окном для дисплея в крышке)

96 (3.8) 64 (2.52) *(8.5) 64 (2.52)

* Размеры для варианта исполнения со смотровым окном для дисплея в крышке


Технические характеристики


- Степень защиты для стандартного исполнения: IP69K (корпус NEMA, тип 4x)
 Степень защиты для исполнения со смотровым окном под дисплей: IP66/68 (корпус NEMA, тип 4x)
- Температура: -50 до +130 °C (-58 до +266 °F) без кабельного уплотнения
- Материал: нержавеющая сталь 316L, обработанная шлифованием или полированная
 Уплотнения: силикон, по отдельному заказу – EPDM для эксплуатации в отсутствии веществ, разрушающих краску Окно для дисплея: поликарбонат (ПК)
- Резьба кабельного ввода − NPT ½ дюйма или M20x1,5
- Bec
 - Стандартное исполнение: 360 г (12,7 унция)
 - Исполнение с окном для дисплея: 460 г (16,23 унция)
- Окно для дисплея в крышке по запросу для преобразователя в головке датчика с дисплеем TID10
- Клемма заземления: внутренняя в стандартном исполнении
- Доступно с датчиками, отмеченными символом 3-А®
- Непригодно для условий применения класса II и III

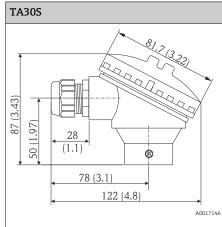


Технические характеристики


- Степень защиты: IP65 (включая NEMA тип 4x)
- Температура: -40 до +85 °C (-40 до +185 °F) без кабельного уплотнения
- Материал: полипропилен (ПП), соответствует FDA.
 Уплотнения: уплотнительное кольцо из EPDM
- Резьба кабельного ввода: ¾" NPT (с переходником для ½" NPT), M20 x 1.5
- Присоединение защитной арматуры: ½" NPT
- Цвет: белый
- Масса: примерно 100 г (3,5 унция)
- Клемма заземления: только внутренняя, через вспомогательную клемму
- Непригодно для условий применения класса ІІ и ІІІ
- Выпускается с датчиками, оснащенными маркировкой 3 А

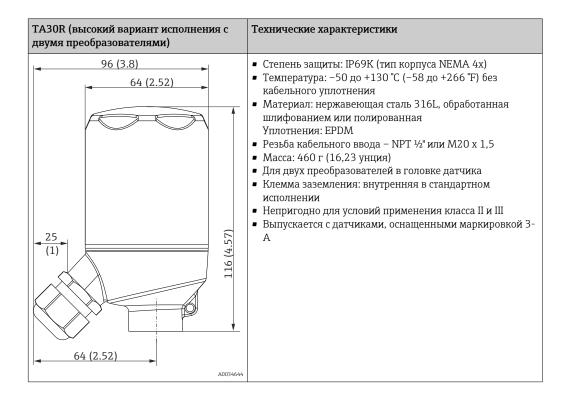


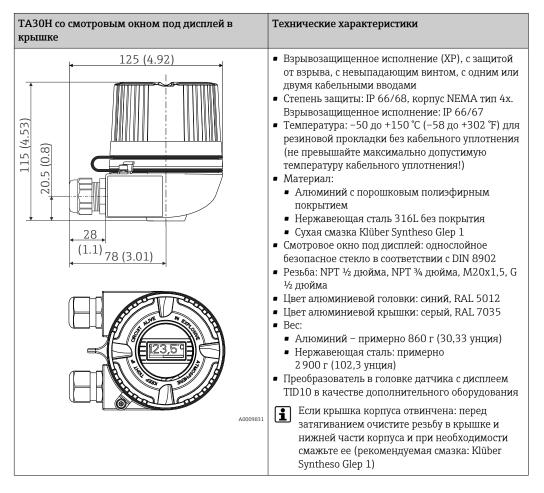




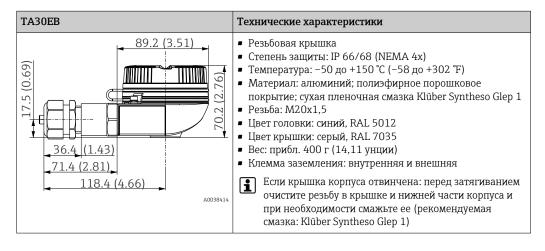

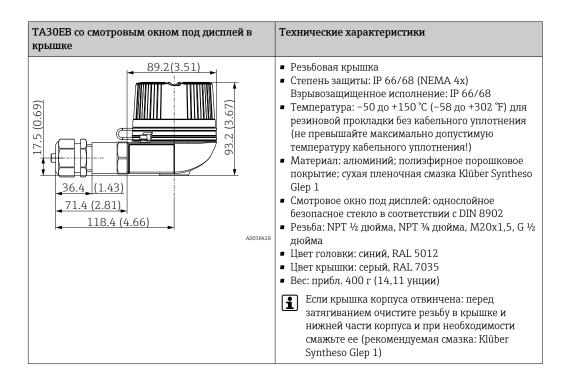

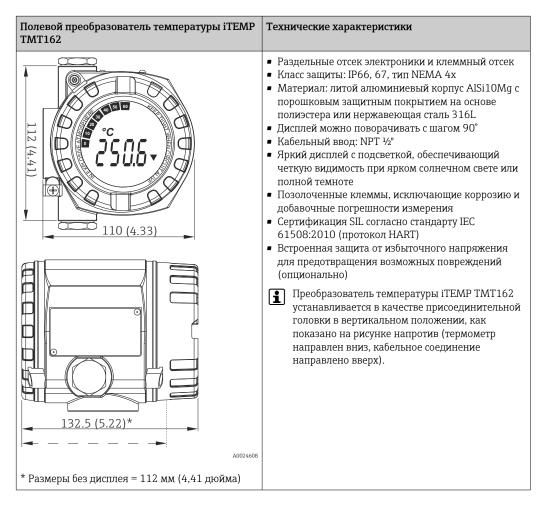

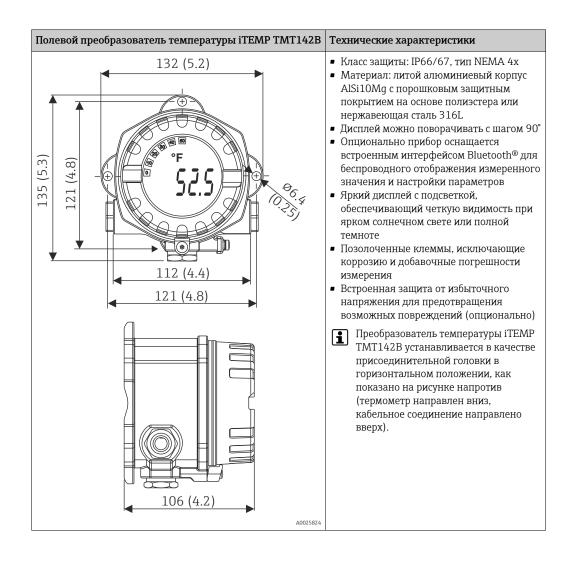

Кабельные уплотнения и разъемы

Тип	Пригодно для кабельного ввода	Класс защиты	Диапазон температуры	Приемлемый диаметр кабеля
Кабельное уплотнение из полиамида	NPT ½", NPT ¾", M20x1,5 (опционально: 2 кабельных ввода)	IP68	−40 до +100 °C (−40 до +212 °F)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NPT ½", M20х1,5 (опционально: 2 кабельных ввода)	IP69K	−20 до +95 °C (−4 до +203 °F)	5 до 9 мм (0,19 до 0,35 дюйм)
Кабельное уплотнение для зон, опасных воспламенением пыли, полиамид	NPT ½", M20x1,5	IP68	−20 до +95 °C (−4 до +203 °F)	
Разъем Fieldbus (M12x1 PA, 7/8" PA, FF)	NPT ½", M20x1,5	IP67, NEMA, тип 6	−40 до +105 °C (−40 до +221 °F)	-
Разъем Fieldbus (M12, 8-контактный)	M20x1,5	IP67	−30 до +90 °C (−22 до +194 °F)	-
Разъем M12, 4-контактный, 316 (PROFIBUS® PA, Ethernet-APL™, IO- Link®	NPT ½", M20x1,5	IP67	–40 до +105 °C (–40 до +221 °F)	-

Сертификаты и свидетельства

Полученные для прибора сертификаты и свидетельства размещены в разделе www.endress.com на странице с информацией об изделии:

- 1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
- 2. Откройте страницу с информацией об изделии.
- 3. Откройте вкладку **Downloads** (документация).

Информация о заказе

Подробную информацию о заказе можно получить в ближайшей торговой организации www.addresses.endress.com или в конфигураторе выбранного продукта на веб-сайте www.endress.com.

- 1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
- 2. Откройте страницу изделия.
- 3. Нажмите кнопку Конфигурация.

🛂 Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

Принадлежности

Аксессуары, предназначенные для изделия, можно выбрать на веб-сайте www.endress.com.

- 1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
- 2. Откройте страницу изделия.
- 3. Выберите раздел **«Запчасти / Аксессуары**.

Принадлежности для конкретного типа услуг (обслуживания)

DeviceCare SFE100

DeviceCare – это инструмент настройки Endress+Hauser для полевых приборов, использующих следующие протоколы связи: HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, IO/Link, Modbus, CDI и единые интерфейсы доступа к данным Endress+Hauser.



Техническое описание TI01134S

www.endress.com/sfe100

FieldCare SFE500

FieldCare – это инструмент настройки полевых приборов Endress+Hauser и сторонних производителей на основе технологии DTM.

Поддерживаются следующие протоколы связи: HART, WirelessHART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET и PROFINET APL.



Техническое описание TI00028S

www.endress.com/sfe500

Netilion

Используя экосистему Netilion lloT, компания Endress+Hauser обеспечивает оптимизацию производительности установок, оцифровку рабочих процессов, обмен знаниями и улучшение взаимодействия. Имея за плечами насчитывающий несколько десятилетий опыта в области автоматизации процессов, Endress+Hauser предлагает для предприятий обрабатывающей отрасли экосистему промышленного Интернета вещей (lloT), позволяющую легко и эффективно анализировать имеющиеся данные. Соответствующие знания дают возможность

оптимизировать процесс, повышая тем самым эксплуатационную готовность, эффективность, надежность и, в конечном счете, рентабельность предприятия.



www.netilion.endress.com

Приложение SmartBlue

SmartBlue от Endress+Hauser позволяет легко настраивать беспроводные полевые приборы через Bluetooth® или WLAN. Обеспечивая доступ к диагностической и технологической информации через мобильные устройства, SmartBlue экономит время даже при эксплуатации в опасных и труднодоступных зонах.





V0033303

🖻 16 🛮 QR-код для загрузки бесплатного приложения Endress+Hauser SmartBlue

Онлайн-инструменты

Информация об изделии на протяжении всего жизненного цикла устройства: www.endress.com/onlinetools

Компоненты системы

Модули защиты от перенапряжения семейства изделий HAW

Модули защиты от перенапряжения для монтажа на DIN-рейку и полевые устройства, для защиты технологических установок и измерительных приборов с линиями питания и сигнальными линиями / линиями связи.

Дополнительные сведения: www.endress.com

Индикаторы технологического процесса из семейства изделий RIA

Легко читаемые индикаторы технологического процесса с различными функциями: индикаторы с питанием от контура для отображения значений 4 до 20 мА, отображение до четырех переменных НАРТ, индикаторы технологического процесса с блоками управления, контроль предельного значения, питание датчика и гальваническая развязка.

Универсальное применение благодаря международному сертификату для взрывоопасных зон, подходит для монтажа на панели или в полевых условиях.

Дополнительные сведения: www.endress.com

Активный барьер искрозащиты серии RN

Одно- или двухканальный активный барьер для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей от 0/4 до 20 мА с двунаправленной передачей НАRT. В опции дубликатора сигнала входной сигнал передается на два гальванически развязанных выхода. Прибор имеет один активный и один пассивный токовые входы; выходы могут работать активно или пассивно.

Дополнительные сведения: www.endress.com

Документация

На страницах с информацией об изделии и в разделе "Документация" веб-сайта компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads) приведены документы следующих типов (в зависимости от выбранного исполнения прибора):

Документ	Назначение и содержание документа
Техническое описание (TI)	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора для планирования его применения В документе содержатся все технические характеристики прибора, а также обзор его принадлежностей и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации (КА)	Информация по быстрой подготовке прибора к эксплуатации В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки прибора до его ввода в эксплуатацию.

Документ	Назначение и содержание документа	
Руководство по эксплуатации (BA)	Справочный документ Руководство по эксплуатации содержит всю информацию, которая требуется на различных этапах жизненного цикла прибора: от идентификации изделия, приемки, хранения, монтажа, подключения, эксплуатации и ввода в эксплуатацию до устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.	
Указания по технике безопасности (XA)	В зависимости от сертификата к прибору прилагаются указания по технике безопасности (ХА). Данные документы являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации. Заводская табличка с указаниями по технике безопасности (ХА), относящимися к прибору.	



www.addresses.endress.com