

Beknopte handleiding

Liquisys M CCM223

Transmitter voor vrij chloor, chloordioxide en totaal chloor



Inhoudsopgave

1	Over dit document	3
1.1	Waarschuwingen	3
1.2	Gebruikte symbolen	3
1.3	Symbolen op het instrument	3
2	Fundamentele veiligheidsinstructies	4
2.1	Voorwaarden personeel	4
2.2	Bedoeld gebruik	4
2.3	Arbeidsveiligheid	4
2.4	Bedrijfsveiligheid	5
2.5	Productveiligheid	5
3	Goederenontvangst en productidentificatie	5
3.1	Goederenontvangst	5
3.2	Leveringsomvang	6
3.3	Productidentificatie	6
4	Montage	8
4.1	Installatievoorwaarden	8
4.2	Installeren van het instrument	8
4.3	Controles na de montage	9
5	Elektrische aansluiting	10
5.1	Aansluiten van het instrument	10
5.2	Elektrische aansluiting, versie 1	10
5.3	Elektrische aansluiting, versie 2	12
5.4	Aansluiting op instrument	14
5.5	Meetkabels en sensoraansluiting	15
5.6	Alarmcontact	19
5.7	Controles voor de aansluiting	20
6	Bedieningsmogelijkheden	20
6.1	Overzicht bedieningsmogelijkheden	20
6.2	Display- en bedieningselementen	21
6.3	Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display	25
7	Inbedrijfname	28
7.1	Functiecontrole	28
7.2	Inschakelen instrument	28
7.3	Quick start-handleiding	29

1 Over dit document

1.1 Waarschuwingen

Informatiestructuur	Betekenis
 GEVAAR Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
 WAARSCHUWING Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze gevaarlijk situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
 VOORZICHTIG Oorzaak (/gevolgen) Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Corrigerende maatregel	Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.
 LET OP Oorzaak/situatie Indien nodig, de gevolgen indien niet aangehouden (indien van toepassing) ► Actie/opmerking	Dit symbool wijst op situaties die materiële schade kunnen veroorzaken.

1.2 Gebruikte symbolen

	Aanvullende informatie, tips
	Toegestaan
	Aanbevolen
	Niet toegestaan of aanbevolen
	Verwijzing naar instrumentdocumentatie
	Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding
	Resultaat van een individuele stap

1.3 Symbolen op het instrument

	Verwijzing naar instrumentdocumentatie
	Voer als zodanig gemarkeerde producten niet af als ongesorteerd gemeentelijk afval. Stuur deze retour aan de fabrikant voor afvoeren onder de geldende condities.

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden personeel

- Installatie, inbedrijfname, bediening en onderhoud van het meetsysteem mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid technisch personeel.
- Het technisch personeel moet door de exploitant van de installatie zijn geautoriseerd voor het uitvoeren van de specifieke taken.
- De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
- Het technisch personeel moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de instructies daarin opgenomen opvolgen.
- Storingen aan het meetpunt mogen alleen worden opgelost door geautoriseerd en speciaal opgeleid personeel.



Reparaties, welke niet zijn beschreven in de meegeleverde bedieningsinstructies mogen alleen worden uitgevoerd bij de fabrikant of door haar serviceorganisatie.

2.2 Bedoeld gebruik

De Liquisys M CCM223/253 transmitter wordt gebruikt voor het bepalen van de hoeveelheid vrij chloor, chloordioxide of totaal chloor opgelost in water.

De transmitter is met name geschikt voor gebruik in de volgende applicaties:

- Drinkwater
- Waterzuivering
- Koelwater
- Gas-scrubbers
- Omgekeerde osmose
- Voedselverwerking
- Zwembadwater

Ander gebruik dan het bedoeld gebruik brengt mensen en meetsysteem in gevaar. Daarom is elk ander gebruik verboden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

2.3 Arbeidsveiligheid

De operator is verantwoordelijk voor het aanhouden van de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Installatierichtlijnen
- Lokale normen en regelgeving

Elektromagnetische compatibiliteit

- Het product is getest voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit conform de geldende internationale normen voor industriële applicaties.
- De gespecificeerde elektromagnetische compatibiliteit is alleen van toepassing op een product, dat is aangesloten overeenkomstig deze bedieningshandleiding.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Voor de inbedrijfname van het complete meetsysteem:

1. Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd.
2. Waarborg dat de elektrische kabels en slangaansluitingen niet zijn beschadigd.

Procedure voor beschadigde producten:

1. Gebruik geen beschadigde producten en beveilig deze tegen onbedoelde inbedrijfname.
2. Label beschadigde producten als zijnde defect.

Tijdens bedrijf:

- ▶ Indien fouten niet kunnen worden opgelost,
stel de producten buiten bedrijf en beveilig deze tegen onbedoeld opnieuw in bedrijf nemen.

2.5 Productveiligheid

2.5.1 State of the art

Het product is ontworpen om te voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften, is getest en heeft de fabriek verlaten in een bedrijfsveilige toestand. De relevante regelgeving en internationale normen zijn aangehouden.

2.5.2 IT beveiliging

Wij verlenen alleen garantie wanneer het instrument wordt geïnstalleerd en gebruikt zoals beschreven in de bedieningshandleiding . Het instrument is uitgerust met veiligheidsmechanismen ter beveiliging tegen onbedoelde veranderingen van de instrumentinstellingen.

IT-veiligheidsmaatregelen in lijn met de veiligheidsnormen van de operator en ontworpen voor aanvullende beveiliging van het instrument en de gegevensoverdracht moeten worden geïmplementeerd door de operator zelf.

3 Goederenontvangst en productidentificatie

3.1 Goederenontvangst

Bij ontvangst van de levering:

1. Controleer de verpakking op schade.
 - ↳ Meld alle schade direct aan de fabrikant.
 - Installeer beschadigde componenten niet.
2. Controleer de leveringsomvang aan de hand van de pakbon.

3. Vergelijk de gegevens op de typeplaat van het instrument met de bestelinformatie op de pakbon.
4. Controleer of de technische documentatie en alle andere noodzakelijke documenten bijv. certificaten aanwezig zijn.



Wanneer aan één van deze punten niet is voldaan, neem dan contact op met de fabrikant.

3.2 Leveringsomvang

- 1 transmitter
- 1 set insteekschroefklemmen
- 2 spanschroeven
- Ook voor EP-versie: 1 BNC-connector (soldeervrij)
- 1 set beknopte bedieningshandleidingen
- Voor uitvoeringen met HART-communicatie:
 - 1 set bedieningshandleidingen: veldcommunicatie met HART
- Voor uitvoeringen met PROFIBUS interface:
 - 1 set bedieningshandleidingen: veldcommunicatie met PROFIBUS PA/DP

3.3 Productidentificatie

3.3.1 Adres van de fabrikant

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Duitsland

Betekenis van de bestelcode

De bestelcode en het serienummer van uw product zijn vermeld op de volgende locaties:

- Op de typeplaat
- Op de pakbon

Verkrijgen van informatie over het product

1. Ga naar www.endress.com.
2. Pagina zoeken (vergrootglassymbool): voer geldig serienummer in.
3. Zoeken (vergrootglas).
 - ↳ De productstructuur wordt in een popup-venster getoond.
4. Klik op het productoverzicht.
 - ↳ Een nieuw venster wordt geopend. Hier vindt u informatie over uw instrument, inclusief de productdocumentatie.

3.3.2 Productpagina

www.endress.com/CCM223

3.3.3 Typeplaat

De volgende informatie ver het instrument is vermeld op de typeplaat:

- Identificatie fabrikant
- Order code
- Uitgebreide bestelcode
- Serienummer
- Omgevings- en procesomstandigheden
- Ingangs- en uitgangswaarden
- Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

► Vergelijk de informatie op de typeplaat met de bestelling.

3.3.4 Productidentificatie

De bestelcode en het serienummer van uw product zijn vermeld op de volgende locaties:


- Op de typeplaat
- Op de pakbon

Verkrijgen van informatie over het product

1. Ga naar www.endress.com.
2. Pagina zoeken (vergroetglassymbool): voer geldig serienummer in.
3. Zoeken (vergroetglas).
 - ↳ De productstructuur wordt in een popup-venster getoond.
4. Klik op het productoverzicht.
 - ↳ Een nieuw venster wordt geopend. Hier vindt u informatie over uw instrument, inclusief de productdocumentatie.

4 Montage

4.1 Installatievoorwaarden

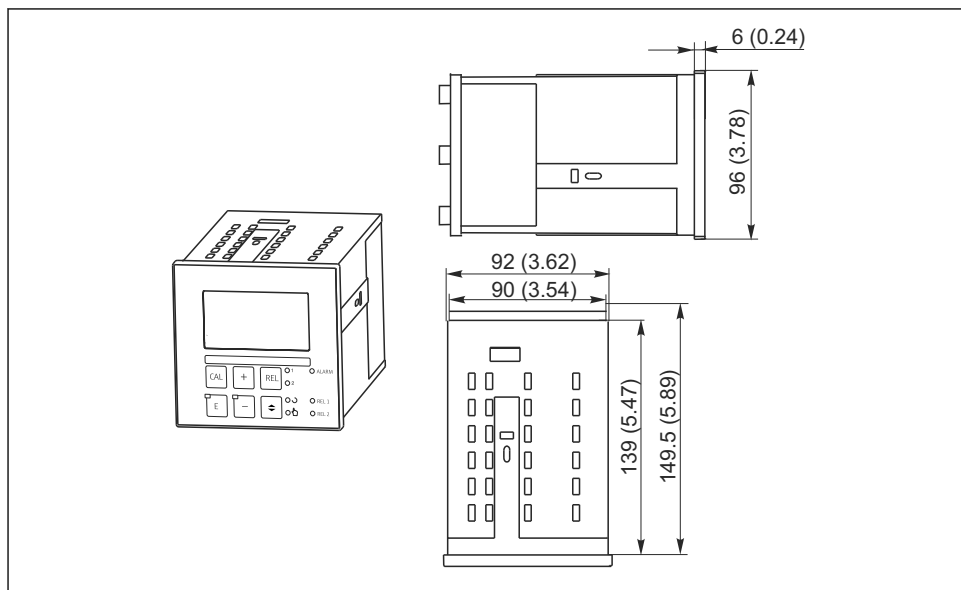


A0024641

1 Instrument voor paneelmontage, afmetingen in mm (in)

4.2 Installeren van het instrument

Het paneelmontage instrument wordt bevestigd met de meegeleverde spanschroeven → 2
De benodigde installatiediepte is circa 165 mm (6.50").

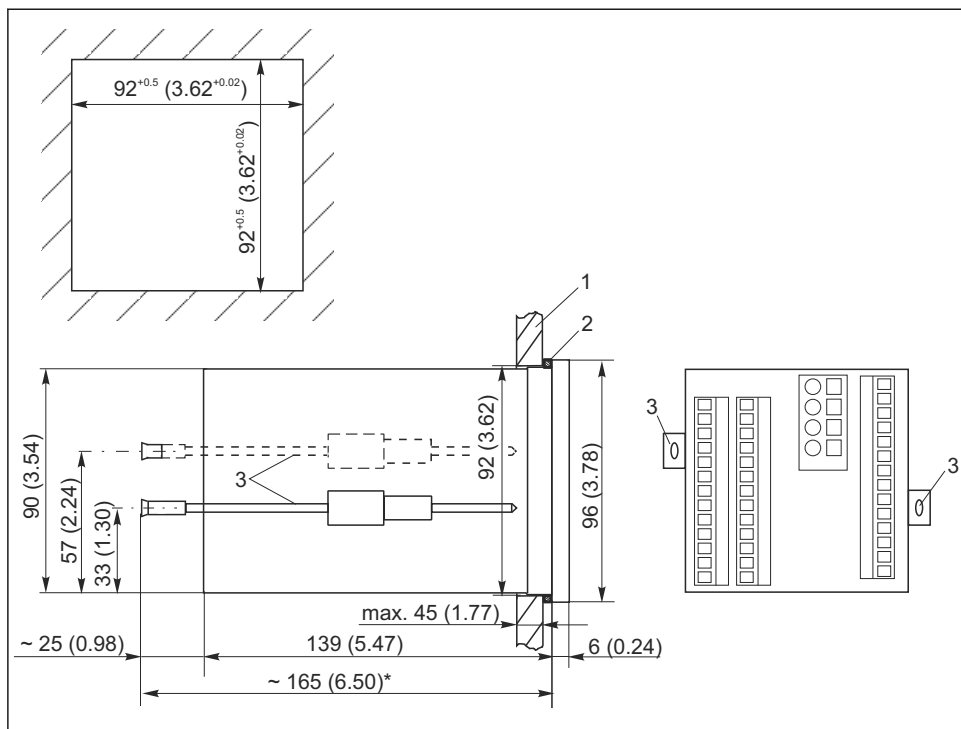

A0024639

2 Afmetingen in mm (in)

1 Montageplaat

2 Afdichting

3 Spanschroeven

* Benodigde installatiediepte

4.3 Controles na de montage

- Controleer de transmitter op schade na de installatie.
- Controleer of de transmitter is beschermd tegen neerslag en direct zonlicht (bijv. met het).

5 Elektrische aansluiting

⚠ WAARSCHUWING

Instrument staat onder spanning!

Verkeerde aansluiting kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben!

- ▶ De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.
- ▶ De elektrotechnicus moet deze beknopte handleiding hebben gelezen en begrepen en de instructies daarin opgenomen opvolgen.
- ▶ **Voor** het uitvoeren van de aansluitwerkzaamheden, moet worden gewaarborgd dat op geen enkele kabel nog spanning staat.

5.1 Aansluiten van het instrument

⚠ WAARSCHUWING

Risico van elektrische schokken!

- ▶ Aan het voedingspunt, moet de voedingsspanning worden geïsoleerd ten opzichte van gevaarlijke kabels die onder spanning staan met een dubbele of versterkte isolatie in geval van instrumenten met 24 V voedingsspanning.

LET OP

Het instrument heeft geen voedingsschakelaar


- ▶ Een beveiligde uitschakelaar moet worden aangebracht in de nabijheid van het instrument bij de installatielocatie.
- ▶ De uitschakelaar moet een schakelaar of voedingsschakelaar zijn en worden gelabeld als uitschakelaar voor het instrument.

De elektrische aansluiting van de transmitter hangt af van de sensor:

- Bij gebruik van de CCS140/141/240/241 met membraan bedekt sensor, houd de instructies en afbeeldingen aan in het hoofdstuk "Elektrische aansluiting, versie 1".
- Bij gebruik van de CCS120/ totaal chloorsensor, houd de instructies en afbeeldingen aan in het hoofdstuk "Elektrische aansluiting, versie 2".

5.2 Elektrische aansluiting, versie 1

Het aansluitschema toont de aansluitingen van een instrument dat is uitgerust met alle opties. De aansluiting van de sensoren op de verschillende meetkabels wordt meer gedetailleerd uitgelegd in het hoofdstuk "Meetkabels en sensoraansluiting".

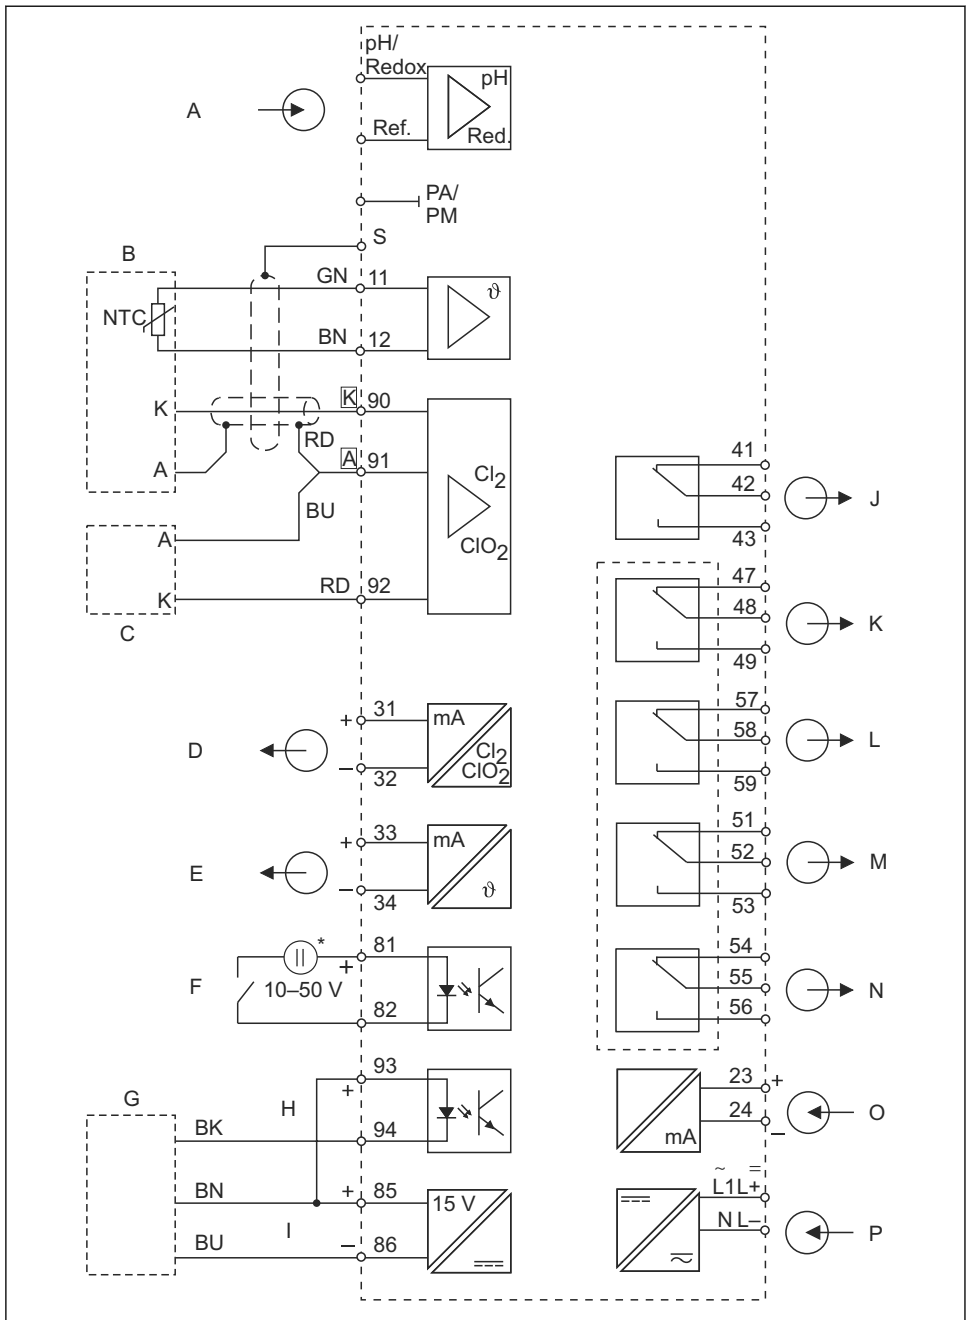

A0001903


3 Elektrische aansluiting van de transmitter (versie 1)

A	<i>pH/ORP-ingang (optie)</i>	I	<i>Hulpspanningsuitgang</i>
B	<i>Sensor CCS140/141/240/241</i>	J	<i>Alarm (potentiaalvrije contactpositie)</i>
C	<i>Sensor (alternatief)</i>	K	<i>Relais 1 (potentiaalvrije contactpositie)</i>
D	<i>Signaaluitgang 1, chloor / chloordioxide</i>	L	<i>Relais 2 (potentiaalvrije contactpositie)</i>
E	<i>Signaaluitgang 2, temperatuur, pH of ORP</i>	M	<i>Relais 3 (potentiaalvrije contactpositie)</i>
F	<i>Binaire ingang 1 (hold/reiniging)</i>	N	<i>Relais 4 (potentiaalvrije contactpositie)</i>
G	<i>Naderingsschakelaar INS</i>	O	<i>Stroomingang 4 tot 20 mA</i>
H	<i>Binaire ingang 2</i>	P	<i>Voedingsspanning</i>
*	<i>Hulpspanning van klem 85/86 kan worden gebruikt</i>		

 Het instrument is goedgekeurd voor veiligheidsklasse II en werkt over het algemeen zonder een randaarde-aansluiting. Circuits "E" en "I" zijn niet ten opzichte van elkaar galvanisch gescheiden.

5.3 Elektrische aansluiting, versie 2

Het aansluitschema toont de aansluitingen van een instrument dat is uitgerust met alle opties. De aansluiting van de sensoren op de verschillende meetkabels wordt meer gedetailleerd uitgelegd in het hoofdstuk "Meetkabels en sensoraansluiting".

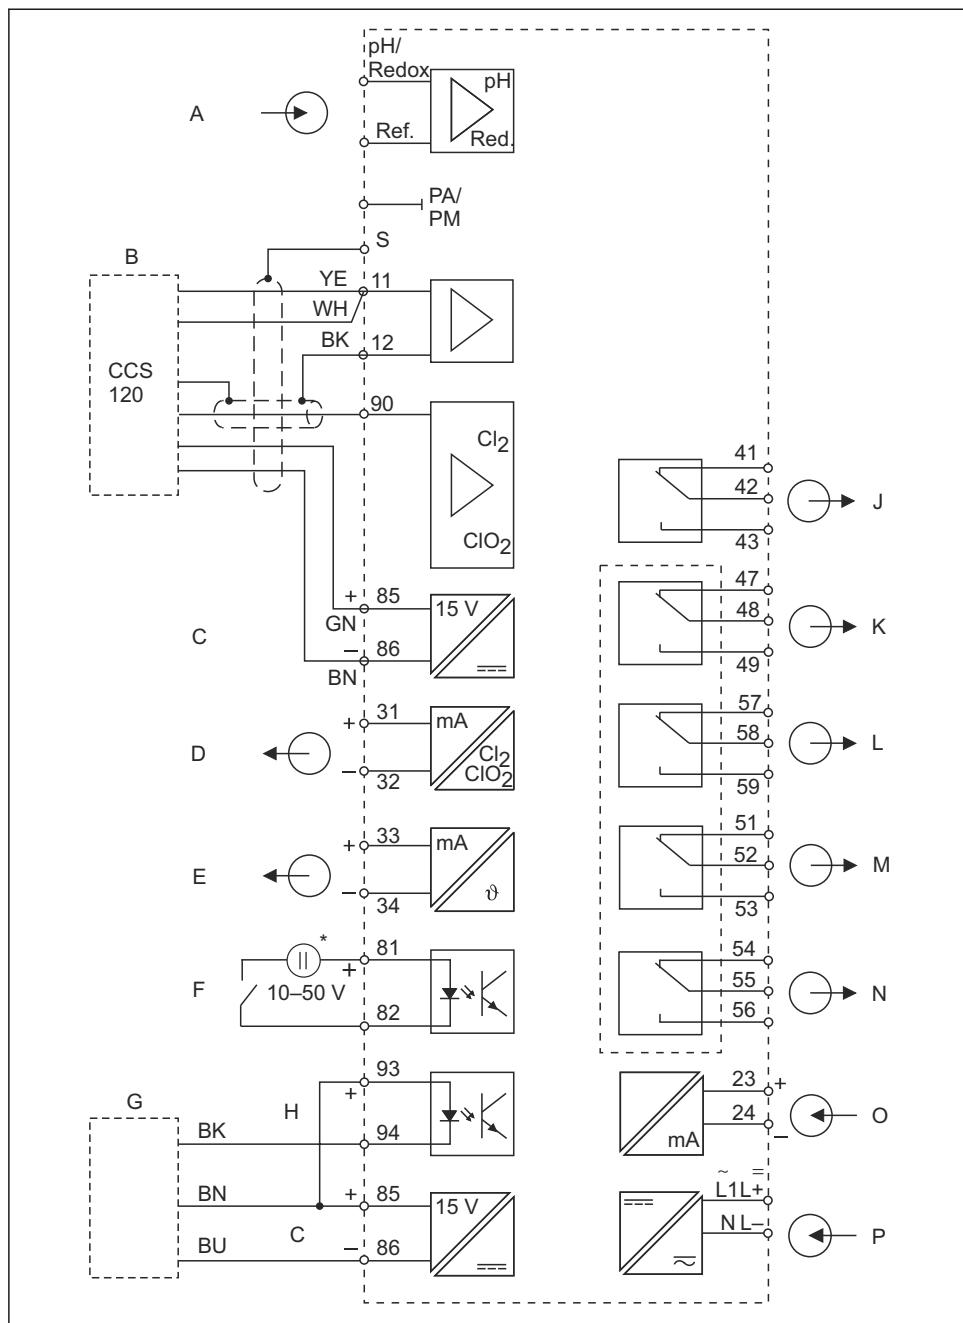

A0001904

4 Elektrische aansluiting van de transmitter (versie 2)

- A

pH/ORP-ingang (optie)
- B

Sensor CCS120
- C

Hulpspanningsuitgang
- D

Signaaluitgang 1, totaal chloor
- E

Signaaluitgang 2, temperatuur, pH of ORP
- F

Binaire ingang 1 (hold/reiniging)
- G

Naderingsschakelaar INS
- H

Binaire ingang 2
- *

Hulpspanning van klem 85/86 kan worden gebruikt
- J

Alarm (potentiaalvrije contactpositie)
- K

Relais 1 (potentiaalvrije contactpositie)
- L

Relais 2 (potentiaalvrije contactpositie)
- M

Relais 3 (potentiaalvrije contactpositie)
- N


Relais 4 (potentiaalvrije contactpositie)
- O

Stroomingang 4 tot 20 mA
- P

Voedingsspanning

 Het instrument is goedgekeurd voor veiligheidsklasse II en werkt over het algemeen zonder een randaarde-aansluiting. Circuits "E" en "C" zijn niet ten opzichte van elkaar galvanisch gescheiden.

5.4 Aansluiting op instrument

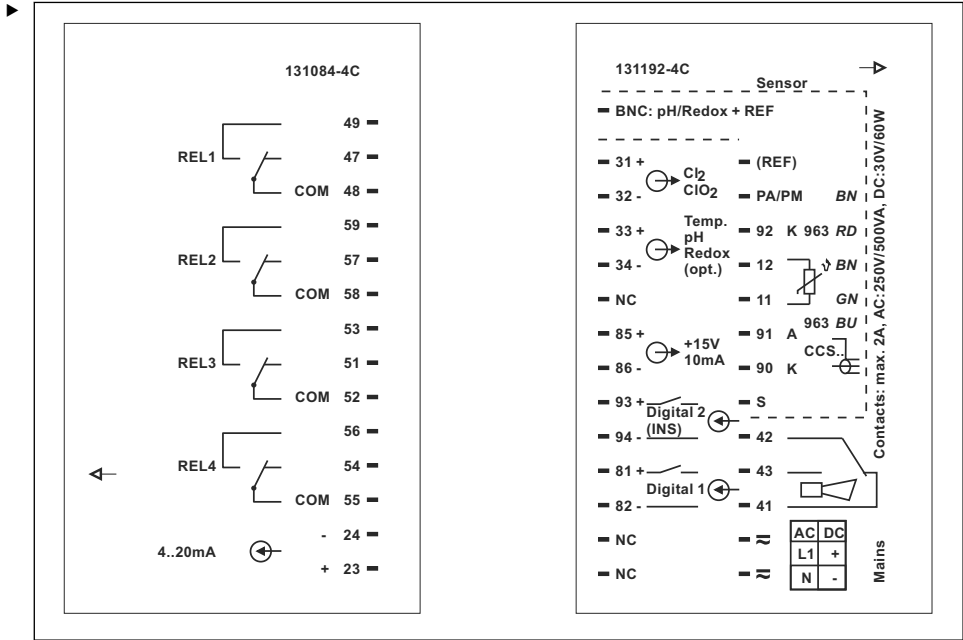

A0002277

5 Aansluitsticker

Sluit de kabels aan op de klemmen aan de achterkant van het instrument conform de klembezetting.

LET OP**Niet aanhouden kan verkeerde metingen tot gevolg hebben.**

- Bescherm de kabeluiteinden en klemmen tegen vocht.
- Sluit de met NC gemarkeerde klemmen NIET aan.
- Sluit de niet gemarkeerde klemmen NIET aan.



Label het sensorklemmenblok met de meegeleverde sticker.

5.5 Meetkabels en sensoraansluiting

Sensor type	Kabel	Verlenging
Chloor/chloordioxide sensoren CCS140 / 141 / 240 / 241	3 m (9.8 ft) CMK, permanent aangesloten	VBC-doos + CMK
Totaal chloorsensor CCS120	CPK9-N*A1B	VBC-doos + CYK71
pH- of ORP-sensor zonder temperatuursensor	CPK1 voor sensoren met GSA insteekkop CPK9 voor sensoren met ESA insteekkop	VBC-doos + CYK71

Aansluiten van de CCS140/141/240/241 chloorsensoren

De sensoren zijn uitgerust met 3 m (9.8 ft) vast kabel.

Aansluitschema		
Toekenning	Ader	Transmitter klem
Buitenste afscherming		S
Anode	A rood	91
Kathode	K	90
NTC-temperatuursensor	Groen	11
NTC-temperatuursensor	Bruin	12


- Sluit de sensoren aan op de transmitter conform het aansluitschema.

Aansluiten CCS120 totaal chloorsensoren

Aansluitschema			
Pin	Toekenning	Ader	Transmitter klem
1	TC-signaal	Coax, intern (wit)	90
2	AGND	Coax, extern (zwart)	12
3			
4	+UB (15 V)	Groen	85
5	NTC1	Geel*	11

Aansluitschema			
Pin	Toekenning	Ader	Transmitter klem
	NTC1	Wit*	11
6	NTC2/AGND	Bruin	86
S	Afscherming	S	S

* De witte en gele aders zijn verbonden in de TOP68-connector.

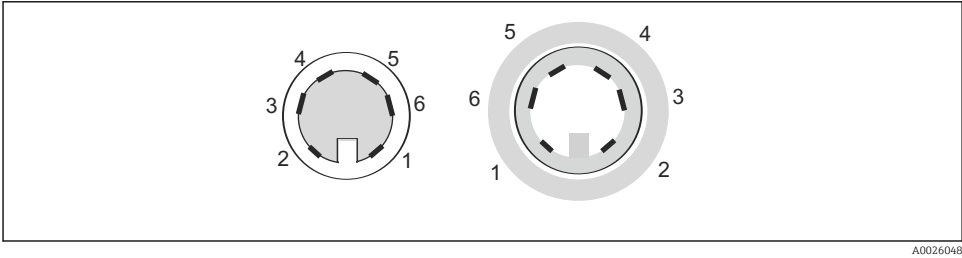

A0026048

6 TOP68-aansluiting, pinbezetting van connector en koppeling (gezien vanaf contactzijde)


- Sluit de sensor met de meetkabel CPK9-N*A1B (met interne PML) aan conform het volgende aansluitschema.

Aansluiten pH-sensor of ORP-sensor

- Sluit de sensor symmetrisch aan, om onderlinge interferentie tussen de verschillende sensoren te voorkomen die zijn geïnstalleerd in de CCA250-armatuur.
- Wanneer glaselektroden zijn gebruikt, sluit de meetkabel af met een BNC-connector. Een soldeervrije BNC-connector wordt met het instrument meegeleverd.

Sluit de kabel af met de BNC-connector

1.

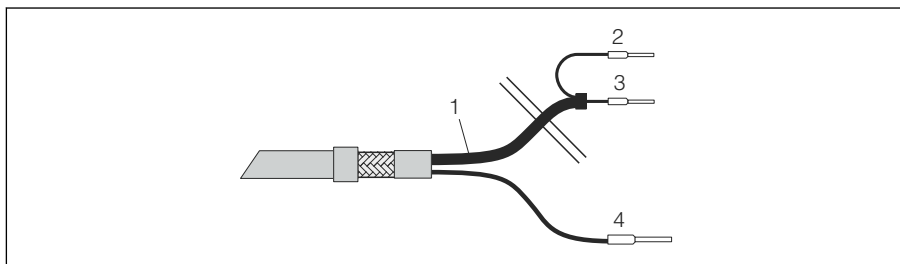


A0005744

 7 Kabel CPK1: aansluiting instrument

- 1 Coaxkabel
- 2 Inwendige afscherming BK (ref)
- 3 Inwendige coax (pH / mV)
- 4 Streng BN (PA)

Knip de adereindhulzen 2 en 3 van de coaxkabel.

2.

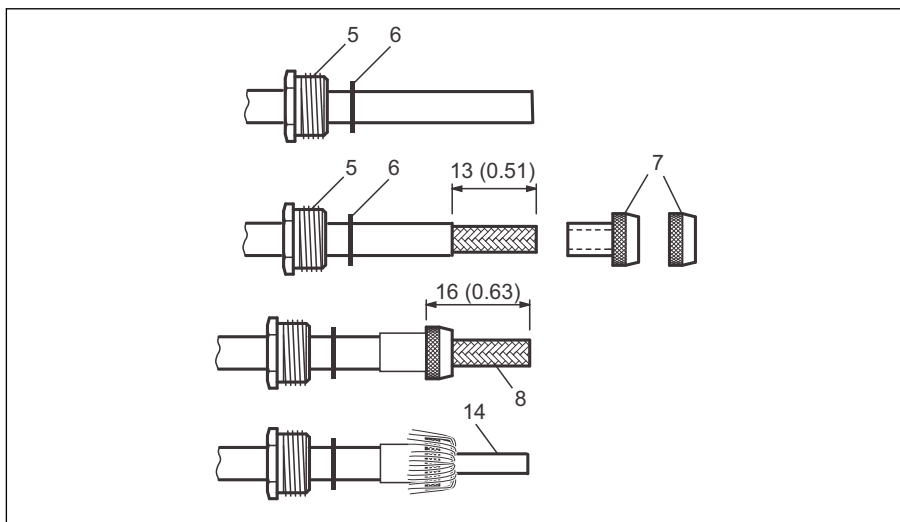


A0005745

 8 Afsluiten van de pH-aansluitkabel voor montage van de haakse BNC-connector.
Afmetingen in mm (in)

Schuif de kabelwartel 5 en ring 6 over de coaxkabel.

- 3. Verwijder de isolatie (13 mm (0.51")) en schroef de klemring 7 op de isolatie. Onderdelen 5 tot 7 worden meegeleverd met de BNC-connector voor kabeldiameters 3,2 en 5 mm.
- 4. Vouw het vlechtwerk 8 van de afscherming over de klemring en knip het overtollig materiaal weg.

5. Er ligt een halfgeleiderlaag 14 (geleidend membraan) tussen de inwendige isolatie en de gevlochten afscherming 8. Strip deze halfgeleiderlaag tot de gevlochten afscherming.

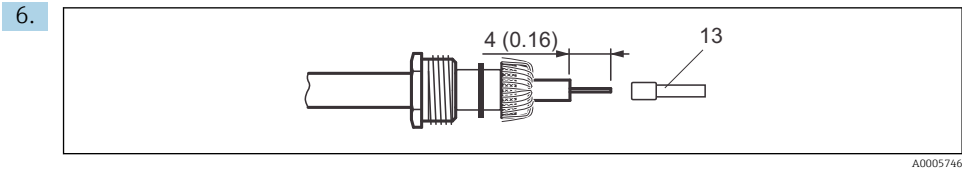

 9 *Afsluiten van de pH-aansluitkabel voor montage van de haakse BNC-connector.*
Afmetingen in mm (in)


Verwijder de inwendige isolatie (4 mm (0.16")), plaats de adereindhuls 13 op de gestripte inwendige ader en borg de adereindhuls met een krimptank.

7. Schuif de behuizing van de BNC-connector 9 over de kabel. De inwendige ader moet op het klemoppervlak 10 van de connector liggen.

8. Zet de kabelwartel 5 vast.

9. Plaats het klemstuk 11 en schroef de connectorafdekking 12 in. Dit zorgt voor een betrouwbare verbinding tussen de inwendige ader en de connectorpin.


Sensor	Maximale kabellengte
Chloor/chloordioxide-sensoren CCS140/141/240/ 241	Max. 30 m (98.4 ft) met kabel CMK
Totaal chloorsensor CCS120	Max 15 m (49.2 ft) met kabel CYK71
pH/ORP-meting	Max 50 m (164 ft) met kabel CYK71

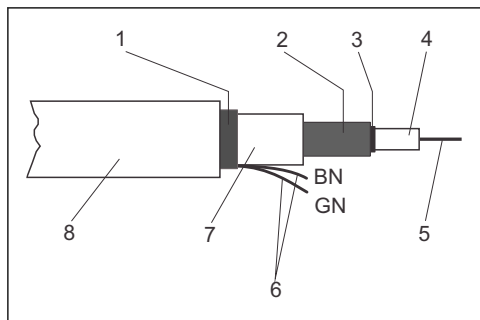

A0002331

10 Structuur van kabel CMK

- 1 Buitenste afscherming
- 2 Inwendige afscherming, anode
- 3 Halfgeleiderlaag
- 4 Inwendige isolatie
- 5 Inwendige geleider, meetsignaal
- 6 Aansluiting temperatuursensor
- 7 2e isolatie
- 8 Buitenisolatie

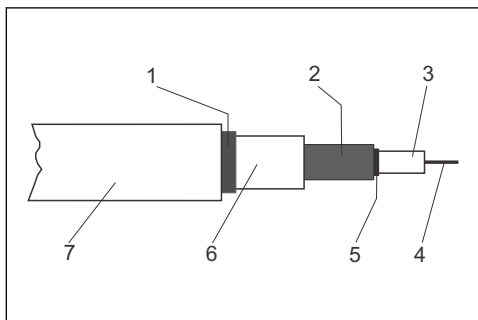

A0002332

11 Structuur van kabel CYK71


- 1 Buitenste afscherming
- 2 Inwendige afscherming, referentiesignaal
- 3 Inwendige isolatie
- 4 Inwendige geleider, meetsignaal
- 5 Halfgeleiderlaag
- 6 2e isolatie
- 7 Buitenisolatie

LET OP

Verkeerde meting door kortsluiting

- ▶ Verwijder de zwarte halfgeleiderlaag tot aan de inwendige afscherming bij het aansluiten van kabel CMK en CYK71.

5.6 Alarmcontact

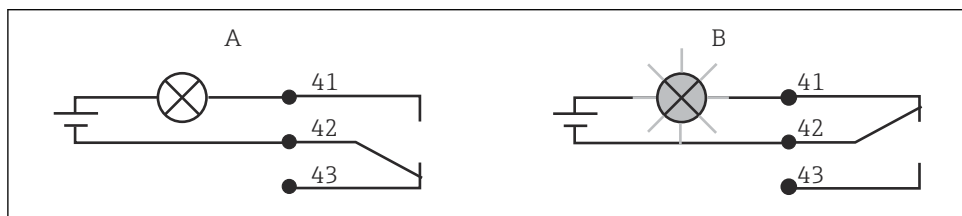

A0052966

12 Aanbevolen fail-safe schakeling voor het alarmcontact

- A Normale bedrijfsstatus
B Alarmstatus

Normale bedrijfsstatus

Instrument in bedrijf en geen foutmelding aanwezig (alarm-LED uit):

- Relais bekrachtigd
- Contact 42/43 gesloten

Alarmstatus

Foutmelding aanwezig (alarm-LED rood) of instrument defect of geen voedingsspanning (alarm-LED uit):

- Relais niet bekrachtigd
- Contact 41/42 gesloten

5.7 Controles voor de aansluiting

Voer de volgende controles uit, wanneer u de elektrische aansluitingen heeft uitgevoerd:

Toestand en specificaties van het instrument	Opmerkingen
Zijn de instrumenten en de kabels uitwendig onbeschadigd?	Visuele inspectie

Elektrische aansluiting	Opmerkingen
Zijn de gemonteerde kabels voorzien van trekontlasting?	
Zijn de aangesloten kabels voorzien van trekontlasting?	
Is de kabelinstallatie correct uitgevoerd, zonder lussen en kruisingen?	
Zijn de voedingskabel en de signaalkabels correct aangesloten conform het aansluitschema?	
Zijn alle schroefklemmen vastgezet?	
Zijn alle kabelinvoeren geïnstalleerd, vastgedraaid en lekdicht?	

6 Bedieningsmogelijkheden

6.1 Overzicht bedieningsmogelijkheden

Opties voor regelen van de transmitter:

- Lokaal via het toetsenbord
- Via de HART-interface (optie, met bijbehorende bestelde versie) met:
 - HART-handterminal
 - PC met HART-modem en het Fieldcare-softwarepakket
- Via PROFIBUS PA/DP (optie, met bijbehorende bestelde versie) via PC met passende interface en het Fieldcare-softwarepakket of via een PLC (programmable logic controller).



Houd voor de bediening via HART of PROFIBUS PA/DP de bijbehorende hoofdstukken in de aanvullende bedieningshandleiding aan:

- PROFIBUS PA/DP, veldcommunicatie voor Liquisys M CXM223/253, BA00209C/07/DE
- HART, veldcommunicatie voor Liquisys M CXM223/253, BA00208C/07/DE

Het volgende hoofdstuk behandelt alleen de bediening via de toetsen.


6.2 Display- en bedieningselementen

6.2.1 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

LED-indicatoren

A0027220	Geeft de huidige bedrijfsmodus weer, "Auto" (groene LED) of "Handbediening" (gele LED)
A0027222	Geeft het geactiveerde relais aan in de "Handbediening"-modus (rode LED) De status van relais 3 en 4 wordt weergegeven op het LC-display.
REL 1 REL 2 A0027221	Geeft de bedrijfsstatus van relais 1 en 2 aan LED groen: meetwaarde binnen de toegestane grenswaarden, relais niet actief LED rood: meetwaarde buiten de toegestane grenswaarden, relais actief
ALARM A0027218	Alarmdisplay, bijv. in geval van continue grenswaarde-overschrijding, storing temperatuursensor of systeemfout (zie foutenlijst)

LC-display

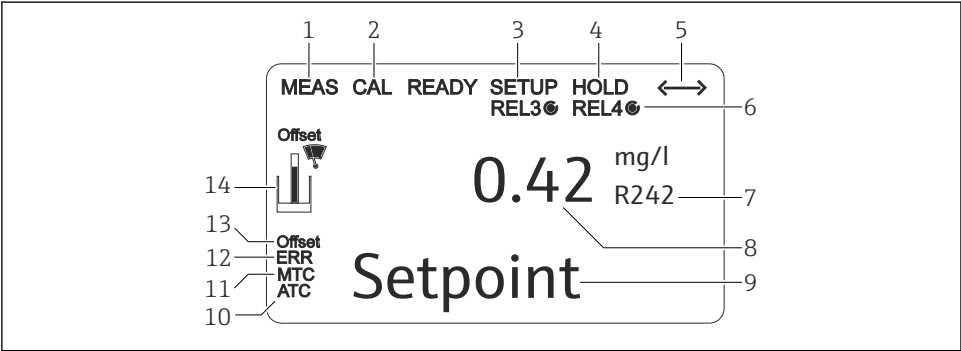

A0060187


13 Transmitter LC-display

- 1 Indicator voor meetmodus (normaal bedrijf)
- 2 Indicator voor kalibratiemodus
- 3 Indicator voor instelmodus (configuratie)
- 4 Indicator voor "Hold"-modus (stroomuitgangen blijven in laatste actuele toestand)
- 5 Indicator voor ontvangst van een melding op instrumenten met communicatie

- 6 Indicator van de bedrijfsstatus van relais 3/4: ○ niet actief, ● actief
- 7 Indicator voor functiecode
- 8 In de meetmodus: meetvariabele, in de instelmodus: geconfigureerde variabele
- 9 In de meetmodus: secundaire meetwaarde, in de instel-/kalibratiemodus: bijv. instelwaarde
- 10 Indicator voor autom. Temperatuurcompensatie
- 11 Indicator voor handm. Temperatuurcompensatie
- 12 "Error": foutweergave
- 13 Temperatuur-offset
- 14 Sensorsymbool (zie hoofdstuk "Kalibratie")

Bedieningselementen

Het display toont tegelijkertijd de actuele meetwaarde en de temperatuur. Hierdoor ziet u de belangrijkste procesgegevens in een oogopslag. Helptekst en de configuratiemenu's helpt de gebruikers bij het configureren van de instrumentparameters.

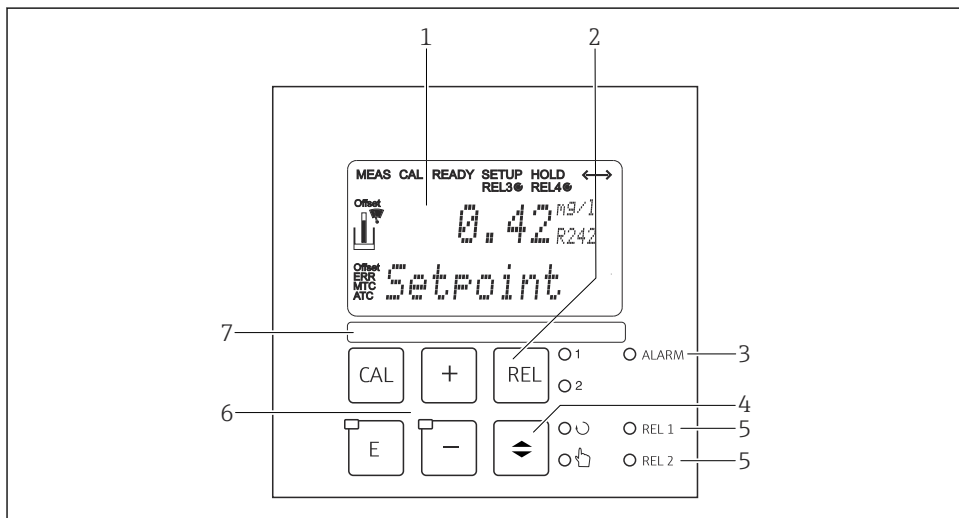


A0060193



14 Bedieningselementen

- 1 LC-display voor weergave van de meetwaarden en de configuratiegegevens
- 2 Toets voor het schakelen van relais in de handbedieningsmodus en voor het weergeven van het actieve contact
- 3 LED voor alarm
- 4 Omschakelaar voor modus automatisch/handmatig
- 5 LEDs voor grenswaardereais (schakelstatus)
- 6 Hoofdbedieningstoetsen voor kalibratie en configuratie van het instrument
- 7 Veld voor door de gebruiker gedefinieerde informatie

Functies van de toetsen

 A0027235	CAL-toets Wanneer u de CAL-toets bedient, vraag het instrument u eerst om de kalibratietoegangscode: ■ Code 22 voor kalibratie ■ Code 0 of willekeurige andere code voor uitlezen van de laatste kalibratiegegevens Gebruik de CAL-toets voor het accepteren van de kalibratiegegevens of om tussen de velden te schakelen in het kalibratiemenu.
 A0027236	Enter-toets Wanneer u de ENTER-toets bedient, vraag het instrument u eerst om de toegangscode voor de instelmodus: ■ Code 22 voor instellen en configuratie ■ Code 0 of willekeurige andere code voor uitlezen van de alle configuratiegegevens. De ENTER-toets heeft verschillende functies: ■ Oproepen van het instelmenu vanuit de meetmodus ■ Opslaan (bevestigen) van ingevoerde gegevens in de instelmodus ■ Stappen door functiegroepen
 A0027241	REL-toets In de handbedieningsmodus, kunt u met de REL-toets schakelen tussen het relais en de handmatige start van de reiniging. Gebruik in de automatische modus de REL-toets voor het uitlezen van de inschakelpunten (voor grenswaardeschakelaar) of setpoints (voor PID-regelaar) die zijn toegekend aan de betreffende relais. Druk op de PLUS-toets om naar de instellingen van het volgende relais te verspringen. Gebruik de REL-toets om terug te keren naar de displaymodus (automatische terugkeer na 30 s).
 A0027234	AUTO-toets Gebruik de AUTO-toets om te schakelen tussen automatische en handbedieningsmodus.

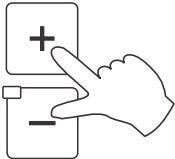  A0027240	PLUS-toets en MINUS-toets In de instelmodus hebben de MINUS- en PLUS-toetsen de volgende functies: ■ Selectie van functiegroepen. Druk op de MINUS-toets om de functiegroepen te selecteren in de volgorde die is beschreven in het hoofdstuk "Systeemconfiguratie". ■ Configuratie van parameters en numerieke waarden ■ Bediening van de relais in de handbedieningsmodus In de meetmodus, toont het instrument opeenvolgend de volgende functie door herhaaldelijk indrukken van de PLUS-toets: ■ Temperatuur weergegeven in °F ■ Temperatuur is verborgen ■ pH-meetwaarde of ORP (alleen voor EP-versie) ■ pH-sensorsignaal in mV (alleen voor EP-versie) ■ Sensorstroom van chloor/chloordioxide-sensor in nA ■ Nulpuntstroom van sensor CCS120 ■ Stroomingangssignaal in % ■ Stroomingangssignaal in mA ■ Terug naar basisinstellingen In de meetmodus, toont het instrument opeenvolgend de volgende functie door herhaaldelijk indrukken van de MINUS-toets: ■ De actuele fouten worden opeenvolgend getoond (max. 10). ■ Wanneer alle fouten zijn getoond, verschijnt het standaard meetdisplay. In functiegroep F kan voor elke storingscode afzonderlijk een alarm worden gedefinieerd.
 A0027237	Escape-functie Wanneer u de PLUS- en MINUS-toets tegelijkertijd indrukt, keert u terug naar het hoofdmenu, of, in de kalibratiemodus, u gaat naar het einde van de kalibratie. Wanneer u de PLUS- en MINUS-toets weer indrukt, keert u terug naar de meetmodus.

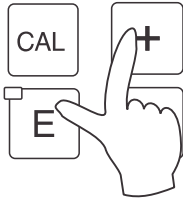
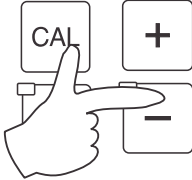
 A0027238	Vergrendelen van het toetsenbord Druk tegelijkertijd op de PLUS- en MINUS-toets gedurende minimaal 3 seconden om het toetsenbord te vergrendelen tegen ongeautoriseerde bediening. Alle instellingen kunnen nog worden uitgelezen. Op het display staat de code 9999.
 A0027239	Vrijgeven van het toetsenbord Druk tegelijkertijd op de CAL- en MINUS-toets gedurende tenminste 3 seconden om het toetsenbord vrij te geven. Op het display staat de code 0.

6.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

6.3.1 Automatische/handbedieningsmodus

De transmitter werkt normaal gesproken in de automatische modus. Daarbij worden de relais aangestuurd door de transmitter. In de handbedieningsmodus, kunt u handmatig de relais aansturen met de REL-toets of u kunt de reinigingsfunctie starten..

Schakelen van bedrijfsmodi:

 A0027242	1.	De transmitter is in de automatische modus. De bovenste LED (groen) naast de AUTO-toets brandt.
 A0027243	2.	Druk op de toets AUTOMATIC.
 A0027240	3.	Voor het inschakelen van de handbedieningsmodus, voer de code 22 in via de PLUS- en MINUS-toetsen en druk op ENTER om te bevestigen. De onderste LED (handbedieningsmodus) brandt.

REL 1 2 A0027241
--

- 
- De bedrijfsmodus blijft van kracht, ook na een uitval van de voedingsspanning. De relais nemen echter de rusttoestand in.
 - De handbedieningsmodus heeft prioriteit boven alle andere automatische functies.
 - Hardware-vergrendeling is in de handbedieningsmodus niet mogelijk.
 - De handmatige instellingen blijven behouden tot deze actief worden gereset.
 - Foutcode E102 verschijnt tijdens de handbediening.

6.3.2 Bedieningsconcept

Bedrijfsmodi

Kalibratiemodus

1.

Druk op de **CAL**-toets.
2.

Voer de code 22 in met de +/- toetsen.
3.

Druk nogmaals op de **CAL**-toets.

Instelmodus

1.

Druk op de toets **E**.
2.

Voer de code 22 in met de +/- toetsen.
3.

Druk nogmaals op **E**.



Wanneer in de instelmodus gedurende circa 15 minuten geen toets wordt bediend, keert het instrument automatisch terug naar de meetmodus. Eventuele actieve hold (hold tijdens instellen) wordt geannuleerd.

Toegangscode

Alle toegangscode voor het instrument zijn vast ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer het instrument om een toegangscode vraagt, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende codes.

- **CAL-toets + code 22:** toegang tot het kalibratie- en offset-menu
 - **ENTER-toets + code 22:** toegang tot de menu's voor parameters voor configuratie en gebruikersspecifieke instellingen
 - **PLUS + ENTER toets** tegelijkertijd (min. 3 s): vergrendel het toetsenbord
 - **CAL + MINUS toets** tegelijkertijd (min. 3 s): ontgrendel het toetsenbord
 - **CAL of ENTER-toets + willekeurige code:** toegang tot leesmodus, d.w.z. alle instellingen kunnen worden gelezen maar niet worden veranderd.
- Het instrument gaat verder met meten in de leesmodus. Het schakelt niet over naar de "Hold"-status. De stroomuitgang en de regelingen blijven actief.


Menustructuur

De configuratie- en kalibratiefuncties zijn onderverdeeld in functiegroepen.

- Kies in de instelmodus een functiegroep met de PLUS- en MINUS-toetsen.
- Schakel binnen de functiegroep van functie naar functie met de ENTER-toets.
- Kies binnen de functie de gewenste optie weer met de PLUS- en MINUS-toetsen of wijzig de instellingen met deze toetsen. Vervolgens bevestigen met de ENTER-toets en ga verder.
- Druk tegelijkertijd op de PLUS- en MINUS-toetsen (Escape-functie) om de programmering te verlaten (terugkeren naar hoofdmenu).
- Druk nogmaals tegelijkertijd op de PLUS- en MINUS-toetsen om naar de meetmodus over te schakelen.



Indien een gewijzigde instelling niet wordt bevestigd door ENTER in te drukken, blijft de oude instelling behouden.

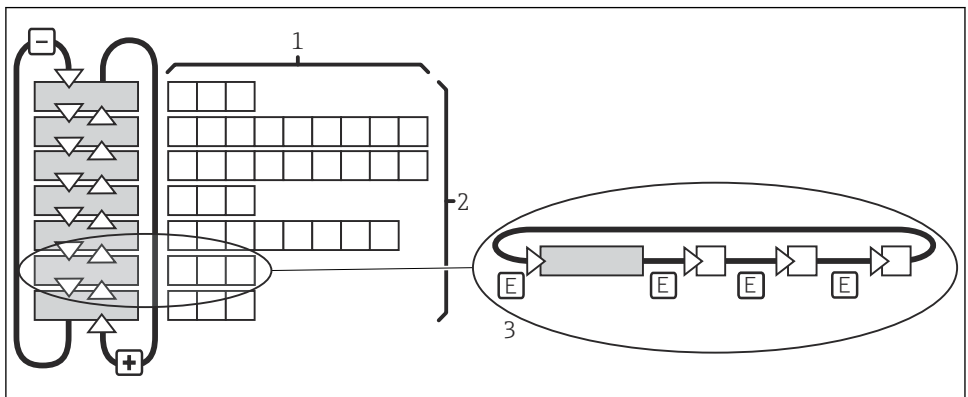

A0059578

15 Menustructuur

- 1 Functies (keuze van parameters, invoer van getallen)
- 2 Functiegroepen, vooruit en achteruit doorlopen met de PLUS- en MINUS-toetsen
- 3 Schakel van functie naar functie met de ENTER-toets

7 Inbedrijfname

7.1 Functiecontrole

Verkeerde aansluiting, verkeerde voedingsspanning

Veiligheidsrisico's voor personeel en storingen instrument!

- ▶ Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd conform het aansluitschema.
- ▶ Waarborg dat de voedingsspanning overeenkomt met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat.

7.2 Inschakelen instrument

Zorg ervoor dat u bekend bent met de bediening van de transmitter voordat deze wordt ingeschakeld. Lees met name de hoofdstukken "basisveiligheidsinstructies" en de "bedieningsopties".. Na het inschakelen van de voedingsspanning voert het instrument een zelftest uit en schakelt vervolgens over in de meetmodus.

Kalibreer nu de sensor conform de instructies in het hoofdstuk "Kalibratie".



Gedurende de eerste inbedrijfname, moet de sensor zodanig worden gekalibreerd, dat het meetsysteem nauwkeurige meetgegevens kan produceren.

Voer dan de eerste configuratie uit conform de instructies in het hoofdstuk "Quick setup". De instellingen van de gebruiker blijven zelfs bij uitval van de voedingsspanning bewaard.

De volgende functiegroepen zijn beschikbaar in de transmitter (de functiegroepen die alleen beschikbaar zijn in het Plus-pakket zijn als zodanig gemarkeerd in de functionele beschrijving):

Instelmodus


- SETUP 1 (A)
- SETUP 2 (B)
- CURRENT INPUT (Z)
- CURRENT OUTPUT (O)
- ALARM (F)
- CHECK (P)
- RELAY (R)
- SERVICE (S)
- E+H SERVICE (E)
- INTERFACE (I)

Kalibratie- en offset-modus

CALIBRATION (C)



Een gedetailleerde uitleg van de beschikbare functiegroepen in de transmitter is opgenomen in het hoofdstuk "Configuratie instrument".

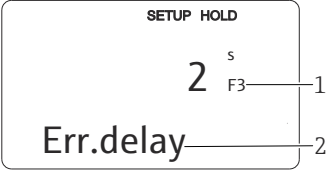


1 Functie-indicator: de code toont de functiepositie in de functiegroep.

2 Aanvullende informatie

A0060196

16 Informatie voor de gebruiker op het display

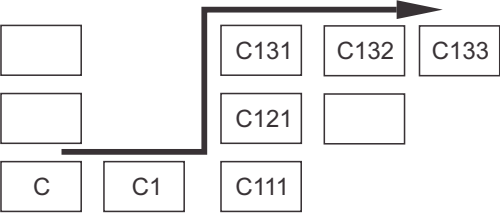

Om het selecteren en vinden van functiegroepen en functie te vergemakkelijken, wordt een code voor het bijbehorende veld getoond voor elke functie → 17. De functiegroepen zijn aangegeven met letters in de eerste kolom (zie de namen van de functiegroepen). De functies van de individuele groepen worden stapsgewijs weergegeven per rij en per kolom.

A0027502

17 Functiecode

7.3 Quick start-handleiding

Na het inschakelen van de voedingsspanning, moeten bepaalde instellingen worden uitgevoerd om de belangrijkste functies van de transmitter te configureren die nodig zijn voor een correcte meting. De volgende hoofdstukken geven hiervoor een voorbeeld.

Invoer gebruiker		Instelbereik (fabrieksinstelling vet weergegeven)
1.	Druk op de ENTER-toets.	
2.	Voer de code 22 in om toegang tot de menu's te krijgen. Druk op de ENTER-toets.	
3.	Druk op de MINUS-toets tot de "Service"-functiegroep wordt getoond.	
4.	Druk op de ENTER-toets voor het uitvoeren van de gewenste instellingen.	
5.	S1 Kies uw taal in S1, bijv. "ENG" voor Engels. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	ENG = Engels GER = Duits FRA = Frans ITA = Italiaans NEL = Nederlands ESP = Spaans
6.	Druk tegelijkertijd op de PLUS- en MINUS-toetsen om de "Service"-functiegroep te verlaten.	
7.	Druk op de MINUS-toets tot de "Setup 1"-functiegroep wordt getoond.	
8.	Druk op de ENTER-toets voor het configureren van de instellingen voor "Setup 1".	

Invoer gebruiker		Instelbereik (fabrieksinstelling vet weergegeven)
9.	A1 Kies het gewenste sensortype in A1. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	120 = CCS120 140 = CCS140 141 = CCS141 240 = CCS240 241 = CCS241
10.	A2 Kies de gewenste eenheid in A2. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	mg/l ppm ppb
11.	A3 Wanneer de naderingsschakelaar INS is aangesloten, kan de doorstroombewaking van de monsterstroom worden ingeschakeld in A3 via armatuur CCA250. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	Off INS
12.	A4 Wanneer de doorstroming kortstondig tot onder de drempelwaarde afneemt, kunt u het uitschakelen van de regelaar onderdrukken door in A4 een vertragingstijd in te stellen. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	0 s 0 tot 2000 s
13.	A5 Voer in A5 de vertragingstijd in voor het inschakelen van de regelaar. In geval van een chloor/chloordioxide-regeling, wordt na een langere periode zonder doorstroming, een vertraging tot de ontvangst van een representatieve meetwaarde geadviseerd. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	0 s 0 tot 2000 s
14.	A6 Kies de binaire ingang in A6. Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken.	Hold = externe hold Clean = reinigen activeren
15.	A7 Voer de meetwaardedemping in A7 in. Meetwaardedemping zorgt voor het middelen van de meetwaarde over een bepaald aantal individuele meetwaarden (A7 = 1, betekent geen demping). Bevestig de keuze door de ENTER-toets in te drukken. Het display keert terug naar het eerste display van de functiegroep "Setup 1".	1 1 tot 60
16.	Druk tegelijkertijd op PLUS en MINUS om naar de meetmodus over te schakelen.	



71723989

www.addresses.endress.com
