


取扱説明書

Liquiphant FTL51B

音叉式
HART
液体用レベルスイッチ



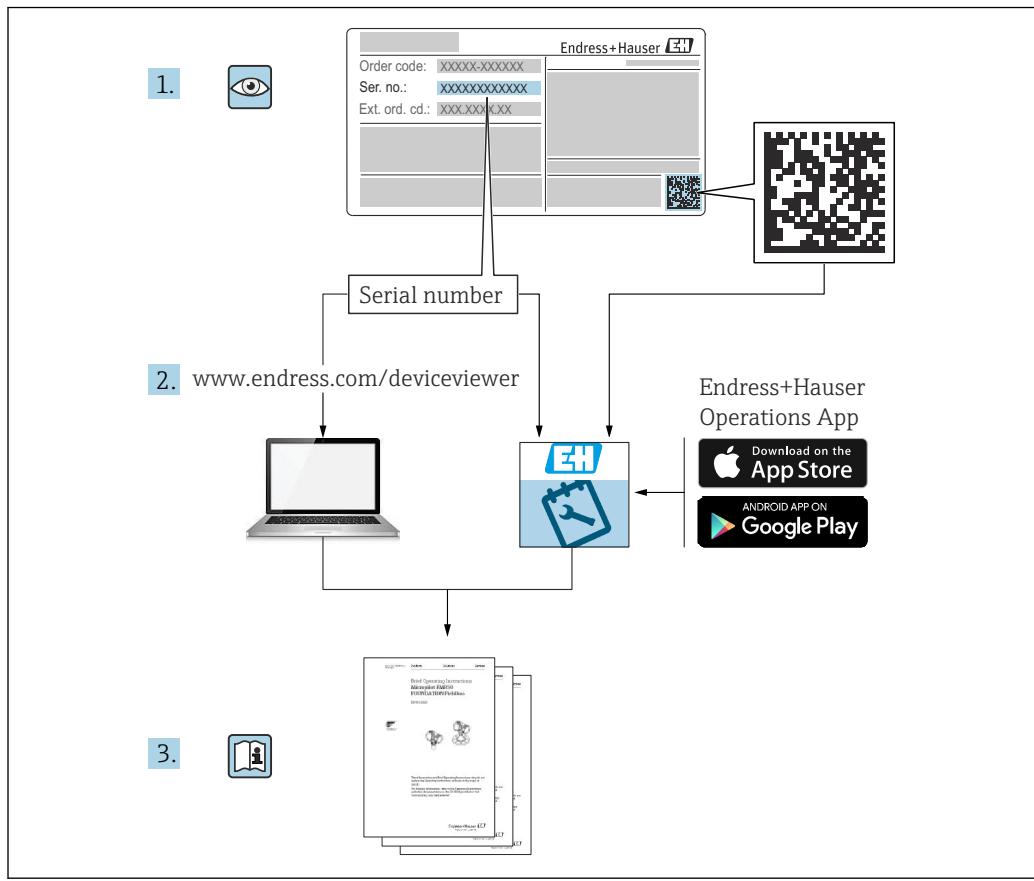

A0023555

- 本書は、本機器で作業する場合にいつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないよう、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全上の注意事項をすべて熟読してください。

弊社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

目次

1 本説明書について	6	6 電気接続	20
1.1 本文の目的	6	6.1 接続要件	20
1.2 シンボル	6	6.1.1 固定ねじ付きカバー	20
1.2.1 安全シンボル	6	6.1.2 電位平衡	21
1.2.2 電気シンボル	6	6.2 機器の接続	22
1.2.3 工具シンボル	6	6.2.1 電源電圧	22
1.2.4 通信関連のシンボル	6	6.2.2 端子	22
1.2.5 特定情報に関するシンボル	6	6.2.3 ケーブル仕様	22
1.2.6 図中のシンボル	7	6.2.4 4~20 mA HART	23
1.3 関連資料	7	6.2.5 過電圧保護	23
1.4 改訂履歴	7	6.2.6 配線	24
1.4.1 バージョン 01.00.zz	7	6.2.7 端子の割当て	24
1.5 登録商標	7	6.2.8 電線口	25
2 安全上の基本注意事項	7	6.2.9 使用可能な機器プラグ	25
2.1 要員の要件	7	6.3 保護等級の保証	26
2.2 指定用途	8	6.3.1 保護等級	26
2.3 労働安全	8	6.4 配線状況の確認	26
2.4 操作上の安全性	8	7 操作オプション	26
2.5 製品の安全性	9	7.1 操作オプションの概要	26
2.6 機能安全 (SIL) (オプション)	9	7.2 FEL60H エレクトロニックインサート	27
2.7 IT セキュリティ	9	7.3 エレクトロニックインサートの操作キーを 使用した機能テスト	28
2.8 機器固有の IT セキュリティ	9	7.4 操作メニューの構成と機能	29
3 製品説明	9	7.4.1 ユーザーの役割と関連するアセ ス権	29
3.1 製品構成	10	7.5 現場表示器による操作メニューへのア クセス	29
4 受入検査および製品識別表示	10	7.5.1 機器ディスプレイ (オプション) ..	29
4.1 受入検査	10	7.5.2 Bluetooth® ワイヤレス技術を介し た操作 (オプション)	30
4.2 製品識別表示	11	7.6 操作ツールによる操作メニューへのア クセス	31
4.2.1 銘板	11	7.7 HistoROM データ管理	31
4.2.2 製造者所在地	11	8 システム統合	31
4.3 保管および輸送	11	8.1 DD ファイルの概要	31
4.3.1 保管条件	11	8.2 HART プロトコル経由の測定変数	32
4.3.2 機器の運搬	11	8.2.1 機器変数および測定値	32
5 設置	12	8.2.2 システムの単位	32
5.1 取付要件	12	9 設定	33
5.1.1 スイッチポイントを考慮すること ..	12	9.1 準備	33
5.1.2 粘度を考慮すること	13	9.1.1 納入時の状態	33
5.1.3 付着防止	14	9.2 設置状況の確認および機能チェック	33
5.1.4 間隔を考慮すること	14	9.3 FieldCare および DeviceCare による接続の 確立	34
5.1.5 機器のサポート	15	9.3.1 HART プロトコル経由	34
5.1.6 漏れ検知用の穴付きの溶接アダプ タ	15	9.3.2 サービスインターフェース (CDI) 経 由の FieldCare/DeviceCare	34
5.2 計測機器の取付け	15	9.4 ソフトウェアによる機器アドレスの設定 ..	34
5.2.1 設置	15	9.5 操作言語の設定	35
5.3 スライディングスリーブ	20	9.5.1 現場表示器	35
5.4 設置状況の確認	20		

9.5.2	操作ツール	35	12 メンテナンス	50
9.5.3	FieldCare	35	12.1 メンテナンス作業	50
9.5.4	DeviceCare	35	12.1.1 洗浄	51
9.6	機器の設定	36	13 修理	51
9.6.1	エレクトロニックインサートのDIPスイッチおよび操作キーを使用した設定	36	13.1 一般的注意事項	51
9.6.2	操作キーを使用したパスワードまたは機器のリセット	36	13.1.1 修理コンセプト	51
9.6.3	「設定」 ウィザードを使用した設定	37	13.1.2 防爆認定機器の修理	51
9.6.4	振動周波数の保存	37	13.2 スペアパーツ	52
9.7	シミュレーション	37	13.3 交換	52
9.8	不正アクセスからの設定の保護	38	13.3.1 HistoROM	52
9.8.1	ハードウェアのロック/ロック解除	38	13.4 返却	52
9.8.2	ディスプレイ操作のロック/ロック解除	38	13.5 廃棄	52
9.8.3	パラメータ設定 - ロック/ロック解除	38	14 アクセサリ	52
10 操作	39	14.1 デバイスビューワー	53	
10.1	機器ロック状態の読み取り	39	14.2 日除けカバー、SUS 316L相当、XW112	53
10.2	測定値の読み取り	39	14.3 日除けカバー、プラスチック、XW111	53
10.3	プロセス条件への機器の適応	39	14.4 溶接アダプタ	54
	10.3.1 レベルリミットを検出	39	14.5 M12 ソケット	54
	10.3.2 センサ周波数	40	14.6 スライディングスリーブ (大気圧用)	55
10.4	Heartbeat Technology (オプション)	40	14.7 高圧用スライディングスリーブ	56
	10.4.1 「Heartbeat Verification」 ウィザード	40	14.8 Field Xpert SMT70	57
	10.4.2 ユーザーが実行するデータ交換 (アセット管理システム)	40	14.9 DeviceCare SFE100	57
10.5	SIL/WHG 機器のプルーフテスト (オプション)	41	14.10 FieldCare SFE500	57
11 診断およびトラブルシューティング	41	15 技術データ	57	
11.1	一般的なトラブルシューティング	41	15.1 入力	57
	11.1.1 一般エラー	41	15.1.1 測定変数	57
	11.1.2 エラー - Bluetooth® ワイヤレス技術を使用した SmartBlue 操作	42	15.1.2 測定範囲	58
	11.1.3 追加テスト	43	15.2 出力	58
	11.1.4 エラー発生時の電流出力の動作	44	15.2.1 出力信号	58
11.2	現場表示器の診断情報	44	15.2.2 アラーム時の信号	58
	11.2.1 診断メッセージ	44	15.2.3 4~20 mA パッシブ、HART	58
11.3	操作ツール上の診断イベント	45	15.2.4 ダンピング	59
11.4	診断情報の適合	46	15.2.5 スイッチ出力	59
11.5	待機中の診断メッセージ	46	15.2.6 防爆接続データ	59
11.6	診断リスト	46	15.2.7 プロトコル固有のデータ	59
11.7	イベントログブック	48	15.2.8 HART データ	60
	11.7.1 イベント履歴	48	15.2.9 Heartbeat Technology	60
	11.7.2 イベントログのフィルタ処理	48	15.3 環境	60
	11.7.3 情報イベントの概要	49	15.3.1 周囲温度範囲	60
11.8	機器のリセット	50	15.3.2 保管温度	62
	11.8.1 操作ソフトウェアまたはディスプレイによる機器のリセット	50	15.3.3 湿度	62
	11.8.2 エレクトロニックインサートの操作キーを使用した機器のリセット	50	15.3.4 使用高さ	62
11.9	機器情報	50	15.3.5 気候クラス	62
			15.3.6 保護等級	62
			15.3.7 耐振動性	63
			15.3.8 耐衝撃性	63
			15.3.9 機械的負荷	63
			15.3.10 汚染度	63
			15.3.11 電磁適合性 (EMC)	63
			15.4 プロセス	63
			15.4.1 プロセス温度範囲	63
			15.4.2 温度ショック	63
			15.4.3 プロセス圧力範囲	63

15.4.4 過圧限界	64
15.4.5 測定物密度	65
15.4.6 粘度	65
15.4.7 耐圧性	65
15.4.8 固形物	65
15.5 追加の技術データ	65
索引	66

1 本説明書について

1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 安全シンボル

▲危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

1.2.2 電気シンボル

接地接続

接地システムを介して接地される接地クランプ

保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に、接地する必要のある接地端子。接地端子は機器の内側と外側にあります。

1.2.3 工具シンボル

マイナスドライバ

六角レンチ

スパナ

1.2.4 通信関連のシンボル

Bluetooth® ワイヤレス技術

無線技術を使用した近距離での機器間の無線データ伝送

1.2.5 特定情報に関するシンボル

許可

許可された手順、プロセス、動作

禁止

禁止された手順、プロセス、動作

ヒント

追加情報を示します。

- ▣ 資料を参照
- ▤ 他のセクションを参照
- 1, 2, 3 一連のステップ

1.2.6 図中のシンボル

- A, B, C ... 図
- 1, 2, 3 ... 項目番号
- △ 危険場所
- ※ 安全区画 (非危険場所)

1.3 関連資料

- i** 関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。
- デバイスピューワー (www.endress.com/deviceviewer) : 銘板のシリアル番号を入力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

1.4 改訂履歴

- i** フームウェアバージョンは、製品構成を使用して注文時に指定できます。これにより、既存のまたは計画中のシステムインテグレーションとファームウェアバージョンの互換性を確保することが可能です。

1.4.1 バージョン 01.00.zz

初期ソフトウェア

1.5 登録商標

HART®

FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

2 安全上の基本注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。

- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 指定用途

本書で説明する機器は、液体のレベル測定にのみ使用することを目的としたものです。

機器のリミット値として規定されている上限値/下限値を上回る/下回ることがないようにしてください。

 技術関連資料を参照

不適切な用途

不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

機械的損傷の防止：

- ▶ 鋭利なものや硬いもので機器の表面を触ったり、洗浄したりしないでください。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な測定物および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性検証をサポートしますが、保証や責任は負いかねます。

残存リスク

プロセスからの熱伝導と電子機器部内の電力損失により、ハウジングの温度は稼働中に 80 °C (176 °F) まで上昇することがあります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触すると火傷を負う危険があります。

- ▶ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の法規に従って必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや故障がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 事業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器に対して無断で変更を加えることは、予期せぬ危険な状況を生む可能性があるため禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理作業は、これが明示的に許可されている場合にのみ行ってください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所（例：防爆区域）で本機器を使用する際には、作業員または設備に対する危険を排除するために以下を行ってください。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっていることを銘板で確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

この最先端の機器は、操作上の安全基準に適合するように、GEP（Good Engineering Practice）に従って設計およびテストされています。そして、安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有のEU適合宣言に明記されたEU指令にも準拠します。Endress+HauserはCEマークの貼付により、これを保証いたします。

2.6 機能安全（SIL）（オプション）

機器を機能安全アプリケーションで使用する場合は、機能安全マニュアルを厳守する必要があります。

2.7 ITセキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供するITセキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

2.8 機器固有のITセキュリティ

本機器はオペレータによる保護対策をサポートする固有の機能を備えます。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要は、次のセクションに記載されています。

- ハードウェア書き込み保護スイッチによる書き込み保護
- アクセスコード（ディスプレイ、Bluetooth®ワイヤレス技術またはFieldCare、DeviceCare、AMS、PDMによる操作時に使用）

3 製品説明

タンク、容器、パイプ内のあらゆる液体の上限/下限検出用のレベルリミットスイッチ

3.1 製品構成

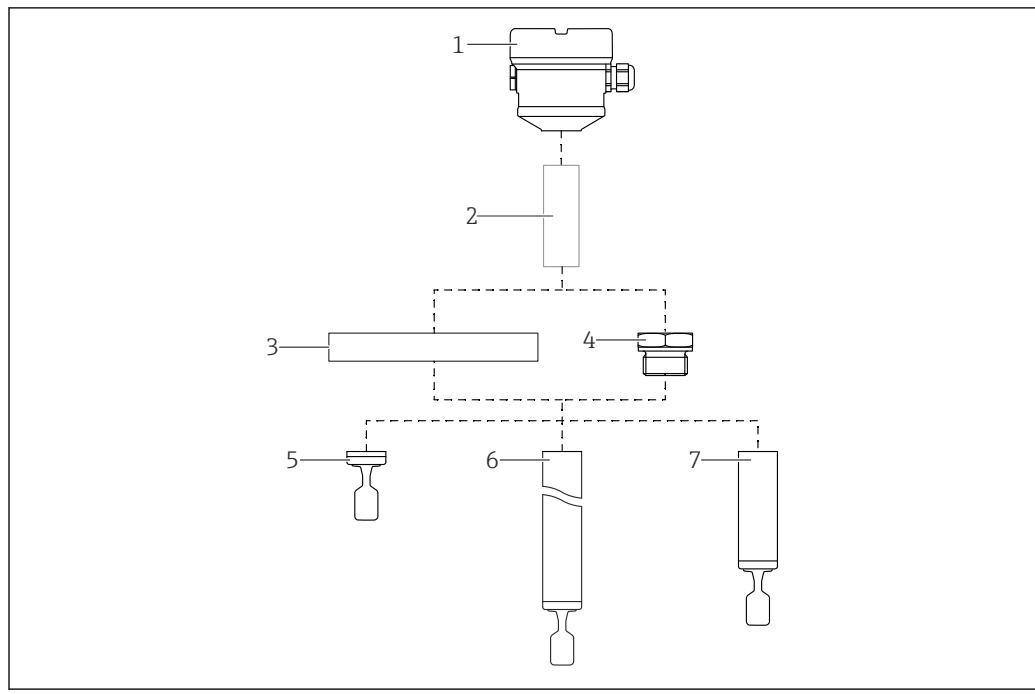


図 1 製品構成

- 1 ハウジング (エレクトロニックインサートおよびカバー付き)
- 2 温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー (オプション)
- 3 プロセス接続 (フランジ)
- 4 プロセス接続 (ネジ)
- 5 音叉部付き一体型プローブ
- 6 音叉部付き伸長パイププローブ
- 7 音叉部付きショートパイププローブ

4 受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

納品時：

1. 梱包に損傷がないか確認します。
↳ すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。
損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料（例：証明書）がすべてそろっていることを確認します。

i 1つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。

- 銘板に記載された仕様
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスピューワー（www.endress.com/deviceviewer）に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板

正しい機器が納入されていますか？

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- 製造者識別、機器名称
 - オーダーコード
 - 拡張オーダーコード
 - シリアル番号
 - タグ名 (TAG) (オプション)
 - 技術データ、例：供給電圧、消費電流、周囲温度、通信関連データ (オプション)
 - 保護等級
 - 認証 (シンボル付き)
 - 安全上の注意事項 (XA) 参照(オプション)
- ▶ 銘板の情報とご注文内容を照合してください。

4.2.2 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany

製造場所：銘板を参照してください。

4.3 保管および輸送

4.3.1 保管条件

当社出荷時の梱包材をご利用ください。

保管温度

-40～+80 °C (-40～+176 °F)

オプション：-50 °C (-58 °F)、-60 °C (-76 °F)

4.3.2 機器の運搬

- 機器を測定点に運搬する場合、弊社出荷時の梱包材をご利用ください。
- 機器はハウジング、温度セパレータ、フランジ、または伸長パイプで保持してください。
- 音叉部を曲げたり、短くしたり、伸ばしたりしないでください。

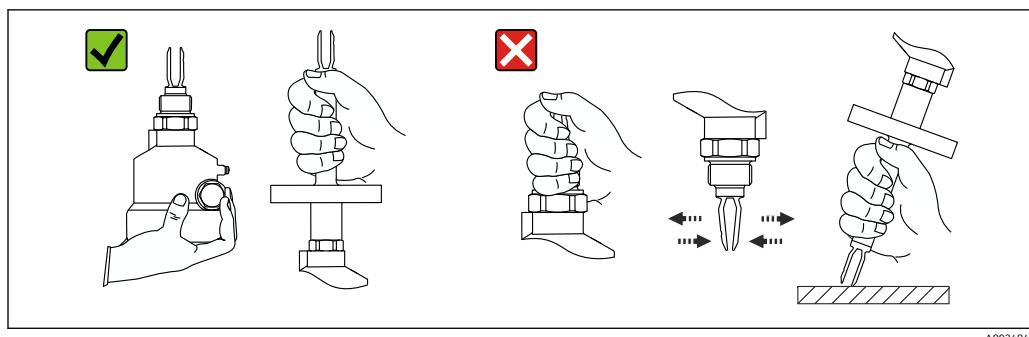


図 2 運搬中の機器の取扱い

A0034846

5 設置

取付方法

- 一体型または長さ約 500 mm (19.7 in) 以下のパイプ付きの機器は任意の方向に取付可能です。
- ロングパイプ付き機器は上方から垂直に取り付けてください。
- 音叉部とタンク内壁またはパイプ内壁間の最小距離 : 10 mm (0.39 in)

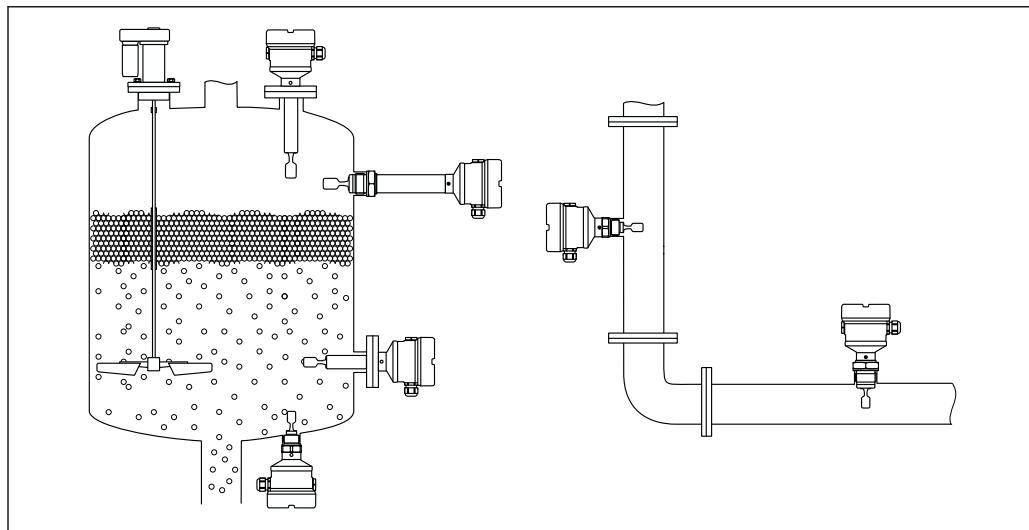


図 3 容器、タンク、またはパイプへの設置例

A0037879

5.1 取付要件

5.1.1 スイッチポイントを考慮すること

以下は、レベルスイッチの取付方向に応じた標準的なスイッチポイントです。

水温 : +23 °C (+73 °F)

i 音叉部とタンク内壁またはパイプ内壁間の最小距離 : 10 mm (0.39 in)

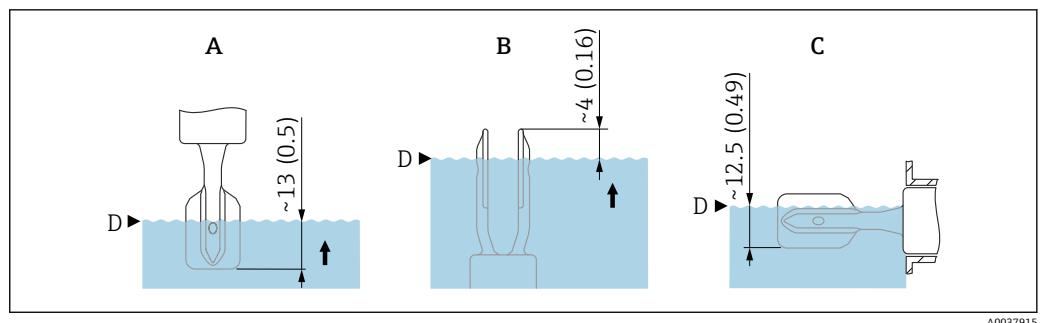


図 4 標準的なスイッチポイント。測定単位 mm (in)

- A 上方からの設置
 B 下方からの設置
 C 側面からの設置
 D スイッチポイント

5.1.2 粘度を考慮すること

i 粘度値

- 低粘度 : $< 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
- 高粘度 : $> 2000 \sim 10000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

低粘度

i 低粘度 (例: 水) : $< 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

音叉部は、取付ソケット内に配置することができます。

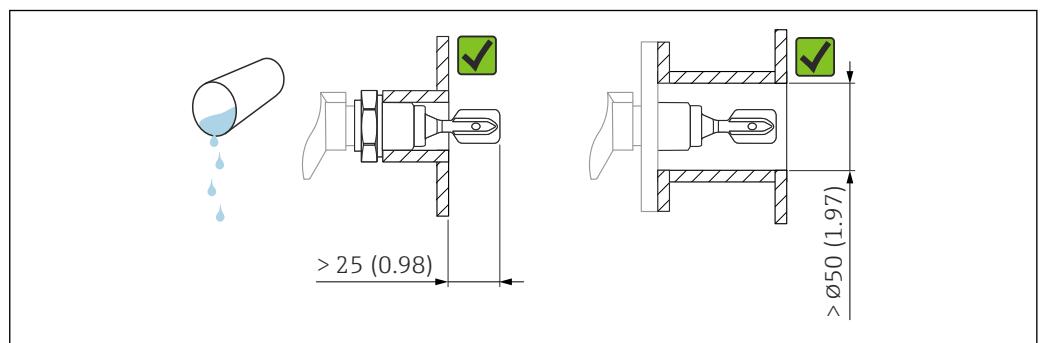


図 5 低粘度液体の設置例。測定単位 mm (in)

高粘度

注記

高粘度の液体はスイッチング遅延を引き起こす可能性があります。

- ▶ 液体が音叉部を通るときに流れやすいようにしてください。
- ▶ ソケット表面のバリを取ってください。

i 高粘度 (例: 高粘度油) : $\leq 10000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$

音叉部は、取付ソケットの外側に設置されなければなりません。

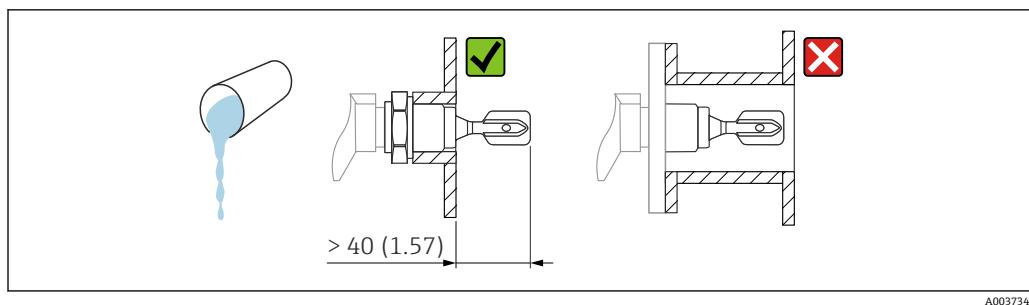


図 6 高粘度液体の設置例。測定単位 mm (in)

5.1.3 付着防止

- 短い取付ソケットを使用して、音叉部が容器の内側に確実に突き出るようにしてください。
- タンク内壁に予想される付着物と音叉部の間に十分な間隔を確保してください。

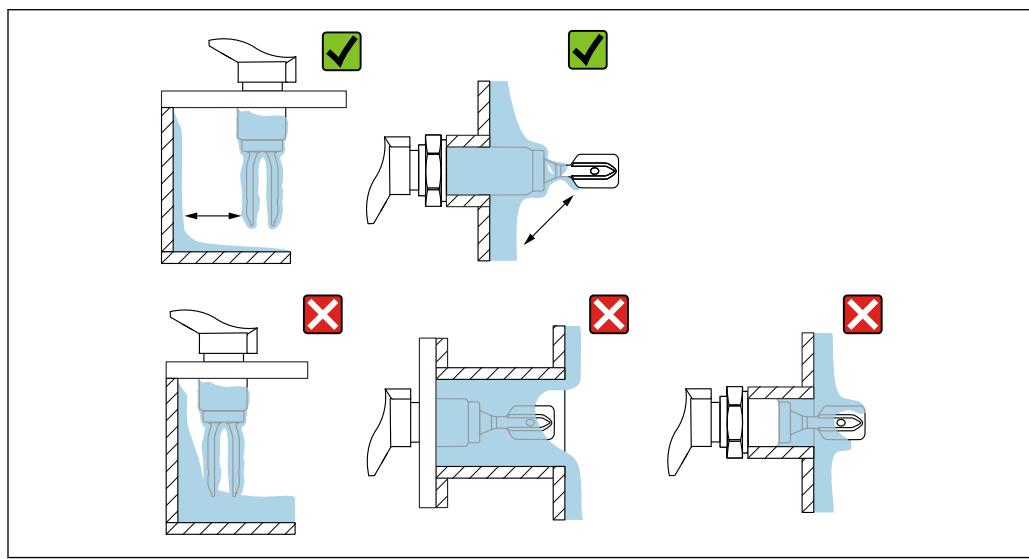


図 7 高粘度プロセス測定物の設置例

5.1.4 間隔を考慮すること

エレクトロニックインサートの取付け、接続、設定のために、十分なスペースをタンクの外側に確保してください。

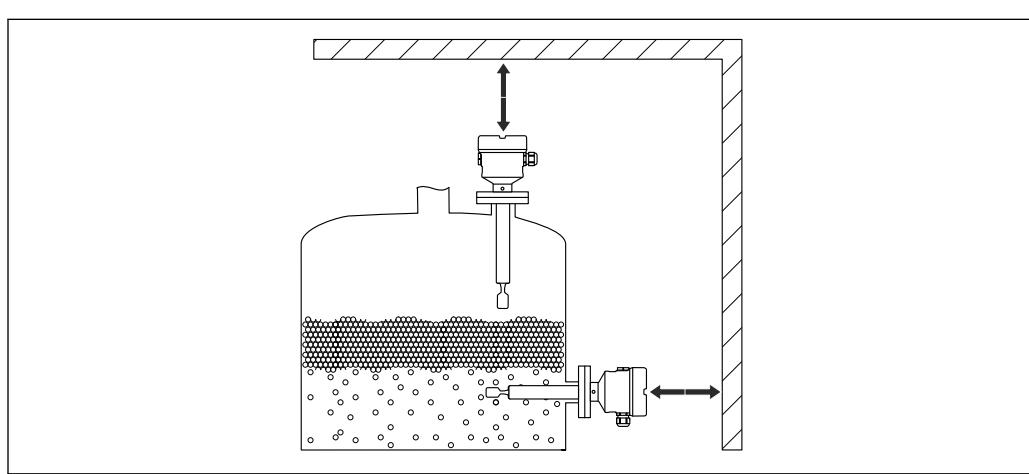


図 8 間隔を考慮すること

5.1.5 機器のサポート

大きな動的負荷が発生する場合は機器をサポートします。伸長パイプおよびセンサの横方向からの最大許容応力：75 Nm (55 lbf ft)

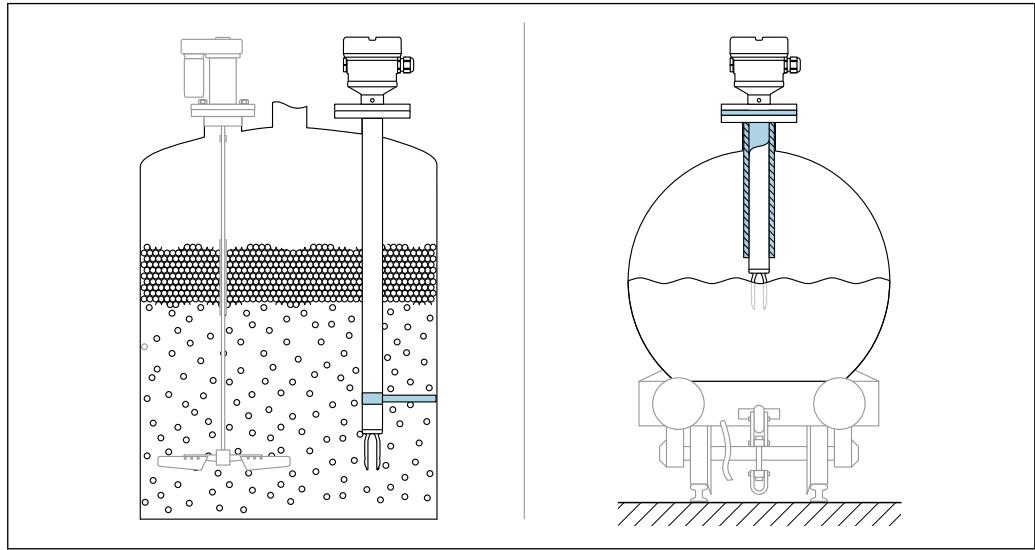


図 9 動的負荷が発生する場合のサポートの例

i 船級認定：伸長パイプまたはセンサの長さが 1600 mm (63 in) を超える場合、少なくとも 1600 mm (63 in) ごとにサポートが必要です。

5.1.6 漏れ検知用の穴付きの溶接アダプタ

漏れ検知用の穴が下を向くように溶接アダプタを配置します。これにより、測定物の漏出を視認できるため、早期に漏れを検知できます。

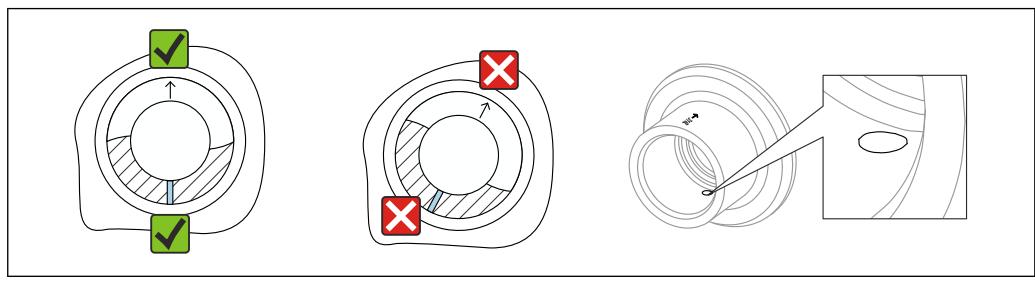


図 10 漏れ検知用の穴付きの溶接アダプタ

5.2 計測機器の取付け


5.2.1 設置

マークを使用した音叉部の位置合せ

マークを使用して音叉部の位置合せを行うことができます。これにより測定物が円滑に流れ、付着を防止できます。

- ネジ込み接続部のマーク：円（材質仕様/ネジ名称（反対側））
- フランジまたはクランプ接続部のマーク：線または二重線

i また、ネジ込み接続部には、マトリクスコードも記載されています（位置合せ用ではありません）。

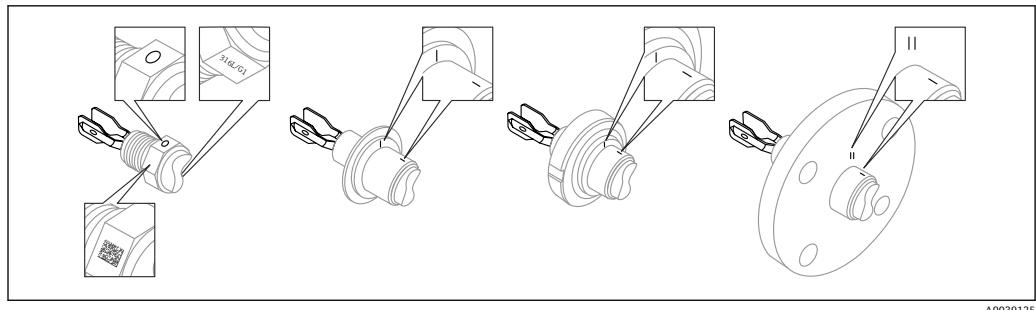


A0039125

図 11 マークを使用して容器に水平に設置する場合の音叉部の位置

パイプへの機器の設置

- 最大流速 5 m/s : 粘度 1 mPa·s、密度 1 g/cm³ (62.4 lb/ft³) (SGU) の場合。
異なるプロセス条件が発生した場合は、適切に機能しているか確認してください。
- 音叉部が正しく位置合わせされ、マークが流れ方向を向いている場合、流れが著しく妨げられることはあります。
- 機器の設置作業時にマークを確認できます。

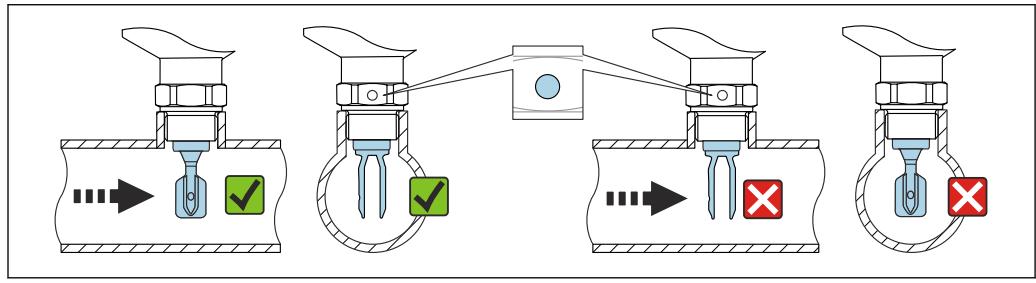


A0034851

図 12 パイプへの設置（音叉部の位置とマークを考慮します）

機器のネジ止め

- 六角ボルトのみを回してください (15~30 Nm (11~22 lbf ft))。
- ハウジングを回さないでください。

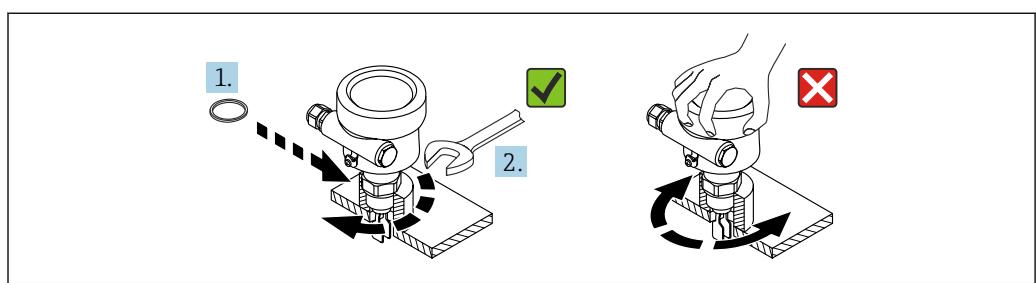

A0034852


図 13 機器のネジ止め

電線口の位置合わせ

すべてのハウジングは、位置合わせすることができます。ケーブルにドリップループを設けると、ハウジング内への湿気の侵入を防止できます。

ハウジング（止めネジなし）

機器ハウジングは最大 350° まで回転可能

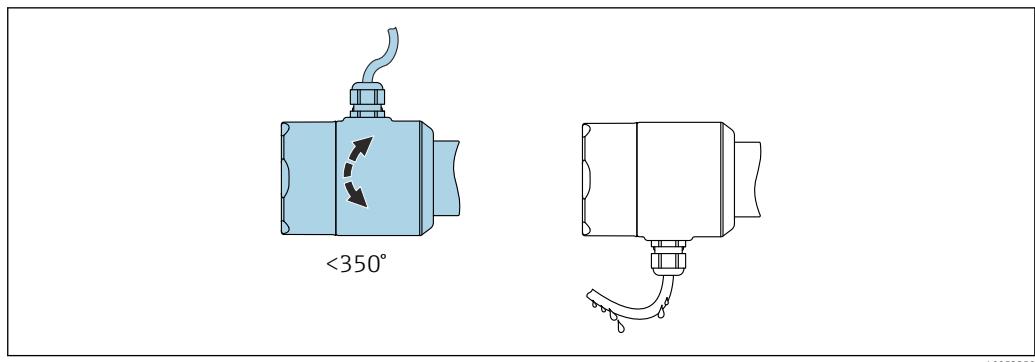

A0052359


図 14 ハウジング（止めネジなし）、ケーブルにドリップループを設けます。

ロックネジ付きハウジング



ロックネジ付きハウジングの場合：

- ロックネジを緩めることにより、ハウジングを回転させ、ケーブルの位置を合わせることが可能です。
排水用のケーブルループがハウジングへの水分の侵入を防ぎます。
- 機器の納入時には、ロックネジは締め付けられていません。

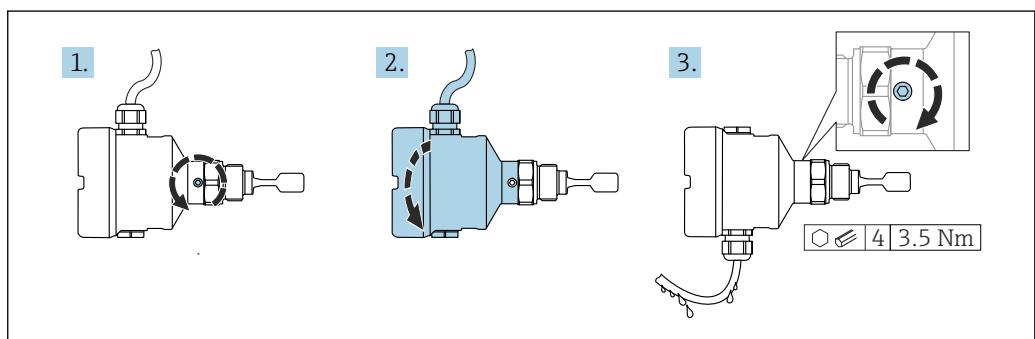

A0037347

図 15 ハウジング（外部のロックネジ付き）、ケーブルにドリップループを設けます。

1. 外部のロックネジを緩めます（最大 1.5 回転）。
2. ハウジングを回して、電線口の位置を合わせます。
3. 外部のロックネジを締め付けます。

ハウジングの回転

ハウジングはロックネジを緩めることにより、380°まで回転させることができます。

注記

ハウジングのネジを完全に取り外すことはできません。

- ▶ 外部のロックネジを最大 1.5 回転緩めます。ネジを緩め過ぎたり、ネジを限界まで（固定ポイントを超えて）緩めてしまうと、小型の部品（カウンターディスク）が緩んで外れることがあります。
- ▶ 固定ネジ（六角ソケット 4 mm (0.16 in)）を締め付けます（最大トルク：3.5 Nm (2.58 lbf ft) ± 0.3 Nm (± 0.22 lbf ft)）。

ハウジングカバーの密閉

注記

汚れや付着物によりネジ/ハウジングカバーが損傷する可能性があります。

- ▶ カバーおよびハウジングのネジから汚れ（砂など）を取り除いてください。
- ▶ カバーを閉じるときに抵抗を感じた場合は、ネジに付着物がないことを再度確認してください。

i ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。

☒ ハウジングのネジは潤滑しないでください。


表示モジュールの回転

⚠ 警告

危険環境において電源が接続されている状態で機器を開けること

通電状態の電気エネルギーによる爆発の危険性があります。

- ▶ 電源が接続されている場合は、Ex d または Ex t 認定機器を開けないでください。
- ▶ 機器を開く前に、電源をオフにして、電圧がないことを確認してください。

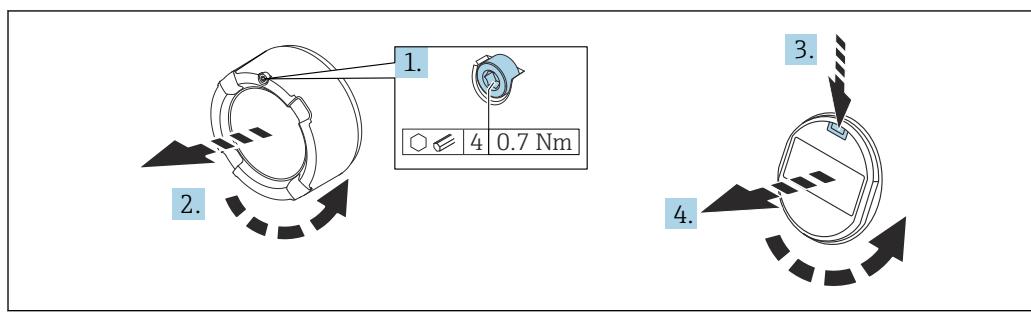


A0038224

1. (取り付けられている場合は) 六角レンチを使用して、アンプ部カバーのカバーロックのネジを緩めます。
2. ハウジングからカバーを取り外して、カバーシールを点検します。
3. リリース機構を押して表示モジュールを取り外します。
4. 表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向に最大 $4 \times 90^\circ$ ）。
5. 目的の位置でカチッと音がするように表示モジュールを挿入します。
6. カバーをハウジングにしっかりとねじ込みます。
7. (取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます（0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (± 0.15 lbf ft)）。

i デュアル端子箱部の場合、ディスプレイを電子機器部および端子接続部に取り付けることができます。

表示モジュールの取付位置の変更

L字型デュアルコンパートメントハウジングの場合、ディスプレイの取付位置を変えることができます。

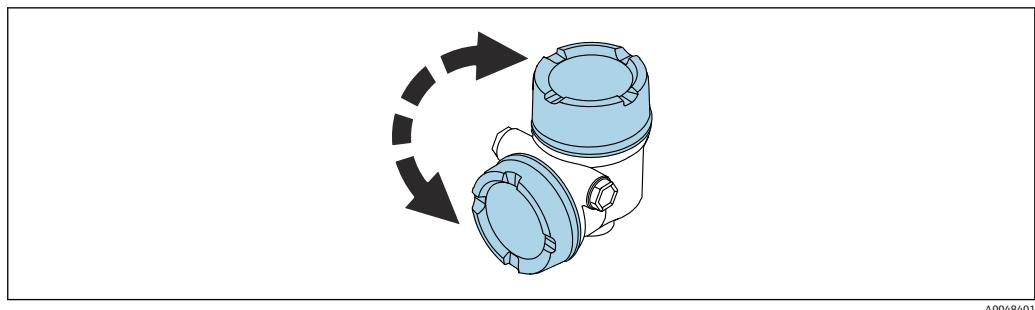


A00468401

⚠ 警告


危険環境において電源が接続されている状態で機器を開けること

通電状態の電気エネルギーによる爆発の危険性があります。


- ▶ 電源が接続されている場合は、Ex d または Ex t 認定機器を開けないでください。
- ▶ 機器を開く前に、電源をオフにして、電圧がないことを確認してください。

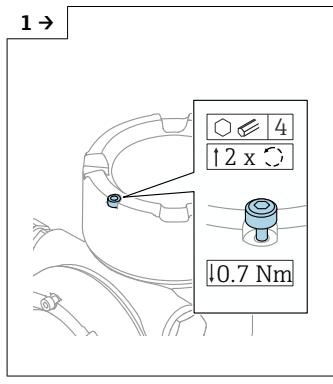

A0046831

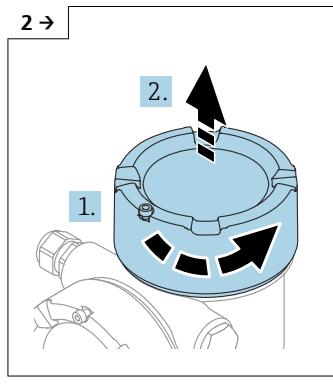

A0046832

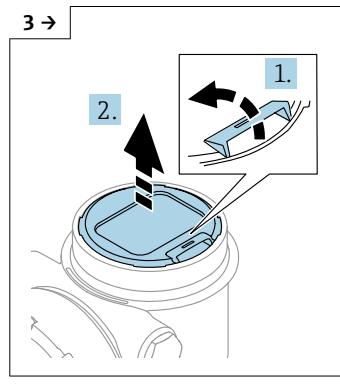


A0046833

- ▶ (取り付けている場合) 六角レンチを使用して、表示部カバーのカバーロックのネジを緩めます。


- ▶ 表示部カバーを外して、カバーシールを確認します。

- ▶ リリース機構を押して表示モジュールを取り外します。

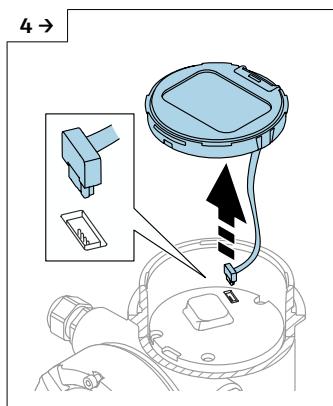


A0046834

- ▶ プラグ接続を外します。

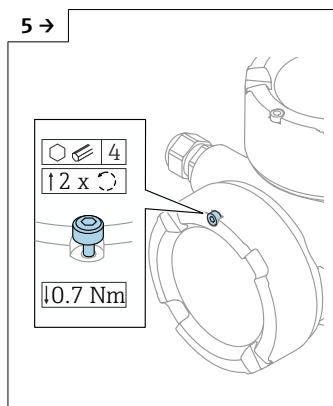


A0046923

- ▶ (取り付けている場合) 六角レンチを使用して、端子部蓋のカバーロックのネジを緩めます。

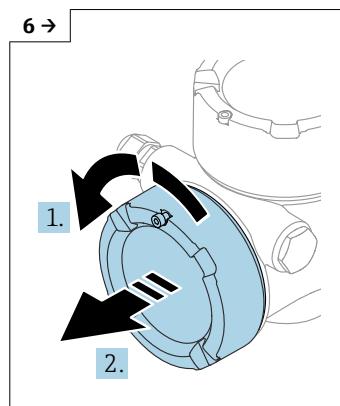

A0046924

- ▶ 端子部蓋を外して、カバーシールを確認します。この蓋を、表示部カバーの代わりにアンプ部にねじ込みます。(取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます。

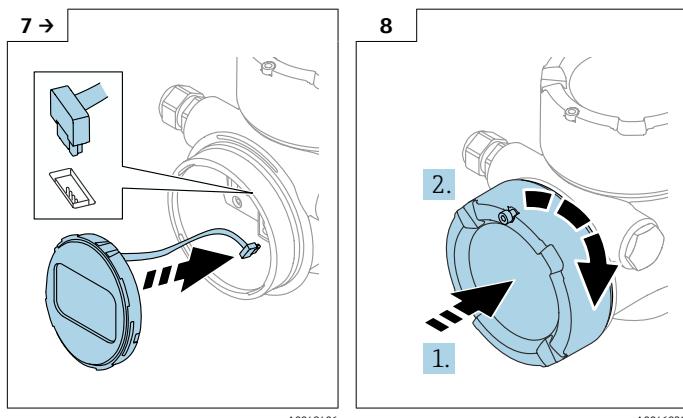

- ▶ 端子部に表示モジュールの接続を差し込みます。
- ▶ 目的の位置でカチッと音がするように表示モジュールを挿入します。
- ▶ 表示部カバーをハウジングにしっかりとねじ込みます。(取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます (0.7 Nm (0.52 lbf ft))。

5.3 スライディングスリーブ

図 詳細については、「アクセサリ」セクションを参照してください。

図 個別説明書 SD02398F (設置方法)

5.4 設置状況の確認

- 機器は損傷していないか？ (外観検査)
 - 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか (外観検査) ?
 - 機器が雨水および直射日光から適切に保護されているか？
 - 機器が適切に固定されているか？
 - 機器が測定点の仕様を満たしているか？
- 例：
- プロセス温度
 - プロセス圧力
 - 周囲温度
 - 測定範囲

6 電気接続

6.1 接続要件


6.1.1 固定ねじ付きカバー

危険場所で使用するための特定の防爆機器では、カバーは固定ねじでロックされています。

注記

固定ネジが正しく配置されていないと、カバーを確実に封止できません。

- ▶ カバーを開ける：カバーロックのネジを抜け落ちない程度に緩めます（最大2回転）。カバーを取り付けてカバーシールを確認します。
- ▶ カバーを閉める：カバーをハウジングにしっかりとネジ留めし、固定ネジが正しく配置されていることを確認します。カバーとハウジングの間に隙間ができないようしてください。

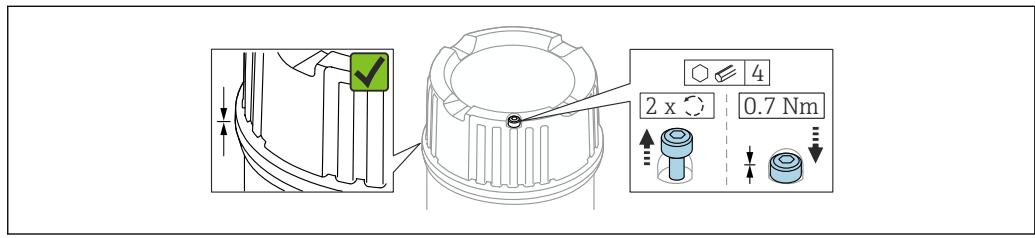

A0039520

図 16 固定ねじ付きカバー


6.1.2 電位平衡

⚠ 警告

発火性のある火花または過度に高い表面温度

爆発の危険性

- ▶ 危険場所のアプリケーションにおける安全上の注意事項については、個別の関連資料を参照してください。

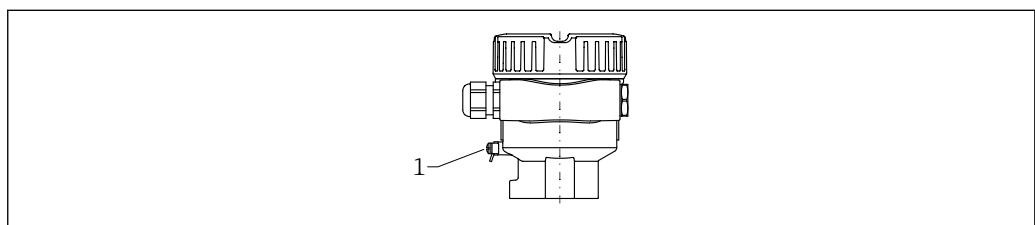

A0045830


1 アース線接続用の接地端子（例）

i 必要な場合は、機器の接続前に、アース線を伝送器の外部接地端子に接続することができます。

i 電磁適合性を最適化するには、以下を実施してください。

- アース線をできるだけ短くします。
- 2.5 mm^2 (14 AWG) 以上の断面積を確保します。

6.2 機器の接続

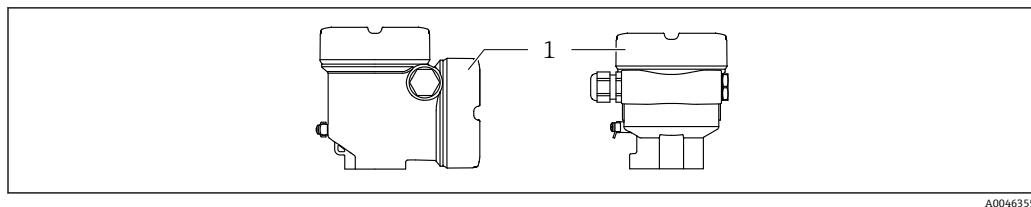

1 端子部蓋

A0046355

i ハウジングのネジ

電子回路部と端子接続部のネジは、摩擦防止コーティングを施すことが可能です。
以下は、すべてのハウジング材質に適用されます。

☒ ハウジングのネジは潤滑しないでください。

6.2.1 電源電圧

- $U = DC 10.5 \sim 35 V$ (Ex d, Ex e, 非防爆)
- $U = DC 10.5 \sim 30 V$ (Ex i)
- 定格電流 : 4~20 mA HART

- i**
- 電源ユニットは試験により、安全要件 (例 : PELV、SELV、クラス 2) に適合し、関連するプロトコル仕様に準拠していることを確認する必要があります。
 - IEC 61010-1 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意してください。

機器の電源投入時の供給電圧に応じて、バックライトはオフになります (供給電圧 < 13 V)。

6.2.2 端子

- 電源電圧および内部の接地端子 : $0.5 \sim 2.5 mm^2$ (20~14 AWG)
- 外部の接地端子 : $0.5 \sim 4 mm^2$ (20~12 AWG)

6.2.3 ケーブル仕様

ケーブル外径は使用する電線口に応じて異なります。

ケーブル外径 :

- プラスチック製グランド : $\varnothing 5 \sim 10 mm$ (0.2~0.38 in)
- ニッケルめっき真鍮製グランド : $\varnothing 7 \sim 10.5 mm$ (0.28~0.41 in)
- ステンレス製グランド : $\varnothing 7 \sim 12 mm$ (0.28~0.47 in)

6.2.4 4~20 mA HART

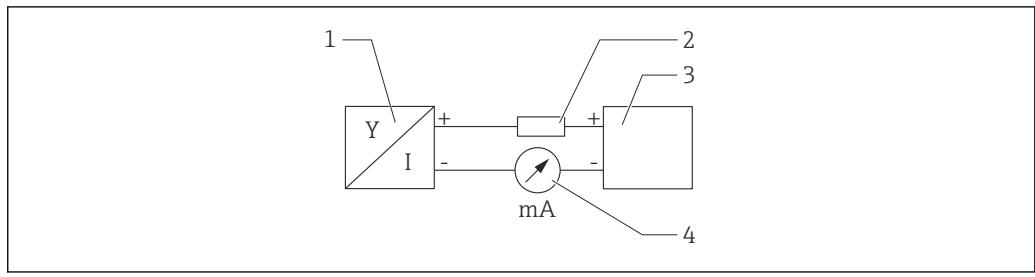


図 17 HART 接続のブロック図

- 1 HART 通信機器
 2 HART 通信用抵抗器
 3 電源
 4 マルチメーターまたは電流計

i 低インピーダンス電源の場合、常に 250Ω の HART 通信用抵抗器を信号線に設置する必要があります。

以下の電圧降下を考慮してください。

最大 6 V : 250Ω 通信用抵抗器の場合

6.2.5 過電圧保護

過電圧保護機能（オプション）のない機器

Endress+Hauser 製の機器は、製品規格 IEC 61326-1 (Table 2 産業環境) の要件を満たします。

接続タイプ (DC 電源、入力ライン、出力ライン) に応じて、IEC 61326-1 に準拠した過渡過電圧に対するさまざまな試験水準が適用されます (IEC 61000-4-5 サージ) : DC 電源ラインおよび入力/出力ラインの試験水準は 1000 V (ライン - 接地間) です。

オプションの過電圧保護機能付き機器

- スパーク電圧 : 最小 DC 400 V
- 以下に準拠して試験済み :
 - IEC 60079-14 サブセクション 12.3
 - IEC 60060-1 セクション 7
- 公称放電電流 : 10 kA

注記

過度に高い電圧により機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 過電圧保護機能付きの機器は、必ず接地してください。

過電圧カテゴリー

過電圧カテゴリー II

6.2.6 配線

▲ 警告

通電している可能性があります。

感電および/または爆発の危険性があります。

- ▶ 機器を危険場所で使用する場合、該当する国内規格および安全上の注意事項 (XA) に記載される仕様を遵守してください。指定のケーブルグランドを使用する必要があります。
- ▶ 電源電圧が銘板に示されている仕様と一致している必要があります。
- ▶ 電源を切ってから機器を接続してください。
- ▶ 必要な場合は、機器の接続前に、アース線を伝送器の外部接地端子に接続することができます。
- ▶ IEC 61010 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意する必要があります。
- ▶ 電源電圧と過電圧カテゴリーを十分に考慮して、ケーブルを適切に絶縁する必要があります。
- ▶ 周囲温度を十分に考慮して、接続ケーブルには適切な温度安定性が必要です。
- ▶ 必ずカバーを閉めた状態で機器を操作してください。

1. システムの電源をオフにします。
2. カバーのロックを解除します（使用している場合）。
3. カバーのねじを取り外します。
4. ケーブルをケーブルグランドまたは電線口に通します。M20 ケーブルグランドに適した 2 面幅 AF24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft)) の工具を使用してください。
5. ケーブルを接続します。
6. 漏れ防止のため、ケーブルグランドまたは電線口を締め付けます。ハウジング接続口を逆に締め付けます。
7. カバーのネジを端子部にしっかりと締め付けます。
8. (取り付けている場合) 六角レンチを使用して、カバーロックのネジを締め付けます (0.7 Nm (0.52 lbf ft) ± 0.2 Nm (0.15 lbf ft))。

6.2.7 端子の割当て

シングルコンパートメントハウジング


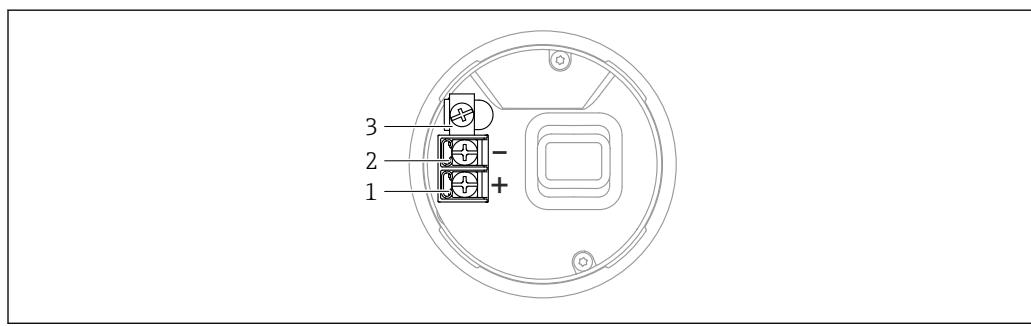


図 18 端子部の接続端子と接地端子（シングルコンパートメントハウジング）

- 1 正極端子
- 2 負極端子
- 3 内部の接地端子

デュアルコンパートメントハウジング、L字型

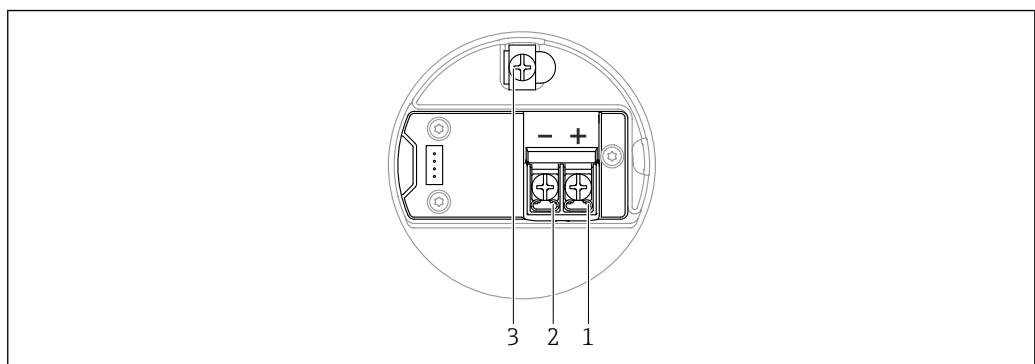


A0045842

図 19 端子部の接続端子と接地端子（デュアルコンパートメントハウジング、L字型）

- 1 正極端子
- 2 負極端子
- 3 内部の接地端子

6.2.8 電線口

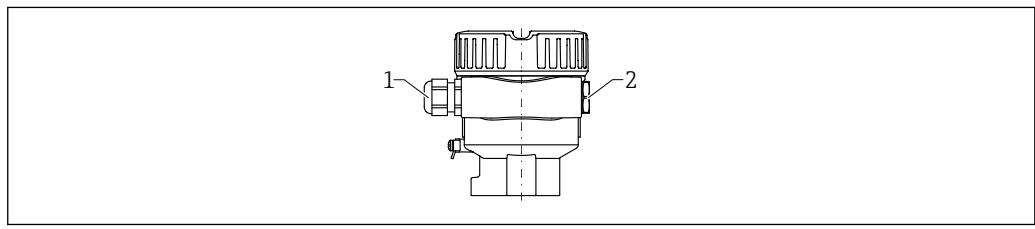

A0045831

図 20 例

- 1 電線口
- 2 封止プラグ

電線口のタイプは、ご注文の機器バージョンに応じて異なります。


6.2.9 使用可能な機器プラグ

i プラグ付き機器の場合、接続のためにハウジングを開く必要はありません。
密閉シールを使用して、湿気などの水分が機器内に侵入することを防止してください。

M12 プラグ付き機器用のアクセサリとして、各種の M12 ソケットが用意されています。

■ 詳細については、「アクセサリ」セクションを参照してください。

M12 プラグ

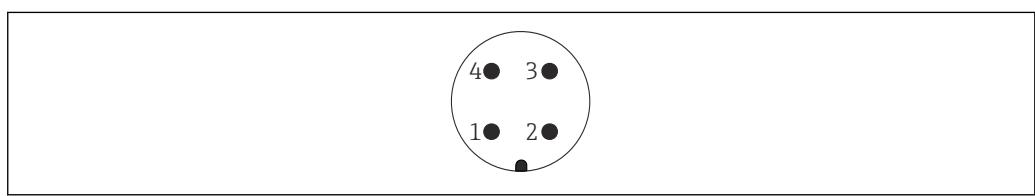

A0011175

図 21 機器側の接続部の図

- 1 信号 +
- 2 未使用
- 3 信号 -
- 4 接地

6.3 保護等級の保証

6.3.1 保護等級

試験は IEC 60529 および NEMA 250 に準拠

IP68 試験条件 : 1.83 m H₂O、24 h

ハウジング

電線口を参照

電線口

- M20 カップリング、プラスチック、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、SUS 316L 相当、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 ネジ、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G ½ ネジ、NPT ½、IP66/68 NEMA Type 4X/6P

M12 プラグの保護等級

- ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時 : IP66/67 NEMA Type 4X
- ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時 : IP20、NEMA Type 1

注記

M12 プラグ : 不適切な設置により、IP 保護等級が失われる場合があります。

- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。
- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67 NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。

i 電気接続として「M12 プラグ」オプションを選択した場合、すべてのハウジングタイプに **IP66/67 NEMA Type 4X** が適用されます。

6.4 配線状況の確認


- 機器またはケーブルに損傷がないか（外観検査）？
- 使用しているケーブルが要件を満たしているか？
- 取り付けたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか？
- ケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと締め付けられ、漏れがないか？
- 供給電圧が銘板の仕様と一致しているか？
- 逆接がなく、端子の割当てが正しいか？
- すべてのハウジングカバーは適切に取り付けられ、締め付けられているか？
- オプション : カバーは固定ねじで締め付けられているか？

7 操作オプション

7.1 操作オプションの概要

- エレクトロニックインサートの操作キーおよびDIPスイッチによる操作
- 機器ディスプレイ（オプション）の光学式操作キーによる操作
- Bluetooth® ワイヤレス技術による（オプションで Bluetooth® ワイヤレス技術を搭載した機器ディスプレイを使用）、SmartBlue アプリ、Field Xpert、または DeviceCare を使用した操作
- 操作ツール（Endress+Hauser 製 FieldCare/DeviceCare、ハンドヘルドターミナル、AMS、PDM など）による操作

7.2 FEL60H エレクトロニックインサート

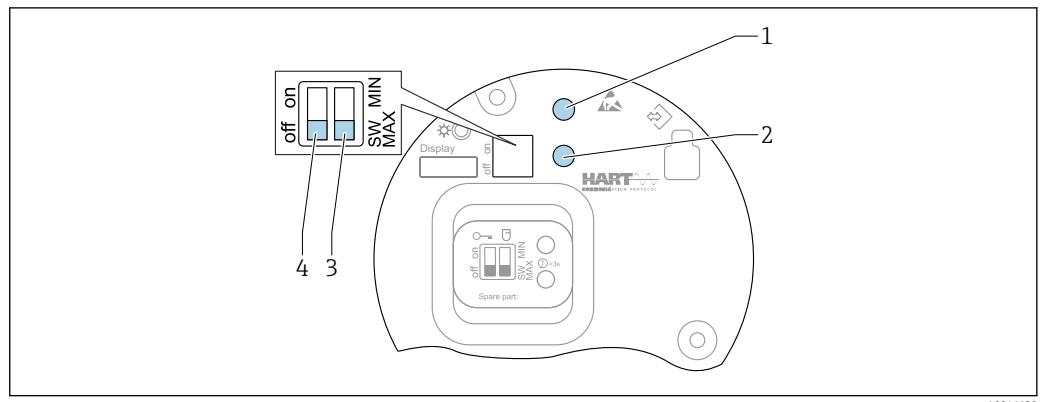

A0046129

図 22 FEL60H エレクトロニックインサートの操作キーおよび DIP スイッチ

- 1 パスワードリセット用の操作キー
- 1+2 機器リセット用の操作キー（納入時の状態）
- 2 プルーフテスト用の操作キー
- 3 安全機能用 DIP スイッチ
- 4 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ

1：パスワードリセット用の操作キー

- Bluetooth® ワイヤレス技術を介したログイン用
- ユーザーの役割：メンテナンス

1+2：機器リセット用の操作キー

- 機器をオーダー設定にリセットします。
- キー 1+2 を同時に押します。

2：プルーフテスト用の操作キー

- 出力は OK ステータスから要求モードに変わります。
- キーを 3 秒以上押します。

3：安全機能用 DIP スイッチ

- SW：スイッチを「SW」に設定した場合、MIN または MAX をソフトウェアで設定します（デフォルト値は MAX です）。
- MIN：スイッチ位置が MIN の場合、ソフトウェアに関係なく、値は常に MIN に設定されます。

4：操作キーおよび DIP スイッチ機能の概要

- スイッチ位置 ON：機器はロック状態
- スイッチ位置 OFF：機器はロック解除状態


下限検知および上限検知動作モードは、エレクトロニックインサートで直接切り替えることができます。

- MIN（下限検知）：音叉部の非接液時に、出力が要求モードに切り替わります（例：ポンプの空引き防止用）。
- MAX（上限検知）：音叉部の接液時に、出力が要求モードに切り替わります（例：溢れ防止システム用）。

i エレクトロニックインサートの DIP スイッチの設定は、その他の操作手段（例：FieldCare/DeviceCare）による設定よりも優先されます。

i 密度切替：オプションとして密度の工場設定をご注文いただけます。また、ディスプレイ、Bluetooth® ワイヤレス技術、HART を介してユーザー側で設定することも可能です。

7.3 エレクトロニックインサートの操作キーを使用した機能テスト

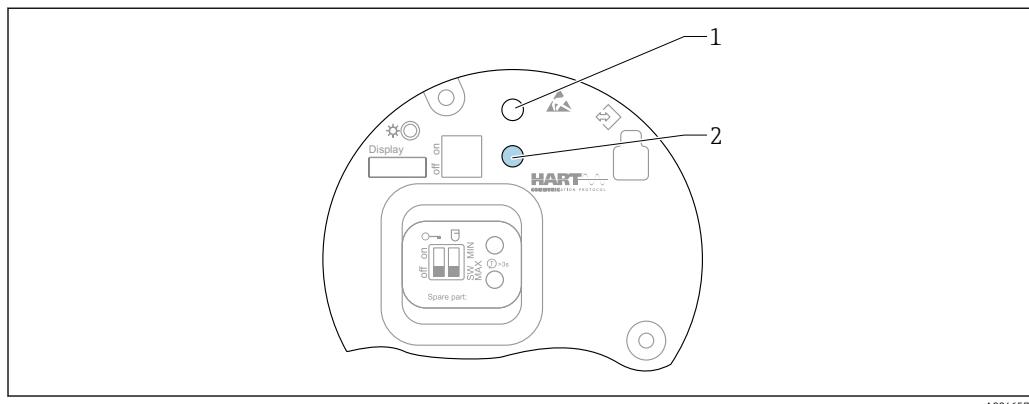


A0046571

図 23 FEL60H エレクトロニックインサートの操作キー

- 1 パスワードリセット用の操作キー
2 プルーフテスト用の操作キー (> 3 秒)

i 安全計装システムにおいて SIL または WHG に準拠したプルーフテストを実施する場合は、機能安全マニュアルの指示に従ってください。

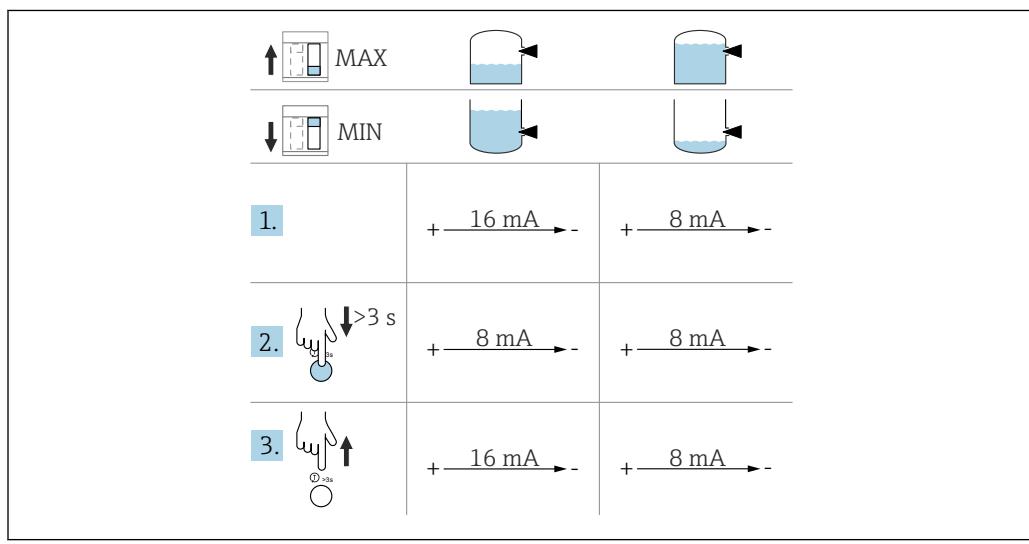

A0046500

1. 意図しない切替動作が起こらないことを確認してください。

↳ 機能テストは、機器が「OK ステータス」の状態（上限 (MAX) フェールセーフかつセンサ非接液状態、または下限 (MIN) フェールセーフかつセンサ接液状態）で実施する必要があります。

2. エレクトロニックインサート上のプルーフテスト用操作キーを 3 秒以上押します。

↳ 機器の機能チェックが実行されます。

出力は OK ステータスから要求モードに変わります。

3. 操作キーから手を放します。

↳ 内部テストが問題なく終了した場合（合格）、機器は通常の動作に戻ります。

機能チェックの継続時間：10 秒以上

キーを 10 秒以上押し続けると、キーを放すまで機器は要求モードのままになります。

i 防爆要件（例：Ex d/XP）により機器の稼働中にハウジングを開閉できない場合は、対応する操作ツール（FieldCare、DeviceCare、SmartBlue、AMS、PDM など）を用いて、デジタル通信インターフェイス（HART、CDI、Bluetooth）を介して機能テストを開始することもできます。

7.4 操作メニューの構成と機能

現場表示器と Endress+Hauser 製 FieldCare/DeviceCare 操作ツールの操作メニューの構造の違いは、以下のように要約できます。

現場表示器は単純なアプリケーションの設定に適しています。

操作ツール（FieldCare、DeviceCare、SmartBlue、AMS、PDM など）は、広範なアプリケーションのパラメータ設定に使用できます。

ウィザードにより、さまざまなアプリケーションを容易に設定できます。ユーザーは個々の設定手順を確認しながら設定作業を進めることができます。

7.4.1 ユーザーの役割と関連するアクセス権

機器固有のアクセスコードが設定されている場合、2つのユーザーの役割（**オペレータ**と**メンテナンス**（納入時の状態））では、書き込みアクセス権が異なります。このアクセスコードは、不正なアクセスから機器設定を保護するものです。

不正なアクセスコードを入力した場合、そのユーザーの役割として**オペレータ**のアクセス権が付与されます。

7.5 現場表示器による操作メニューへのアクセス

7.5.1 機器ディスプレイ（オプション）

カバーから光学式操作キーによる操作が可能です。機器の開閉は不要です。

機能：

- 測定値、エラーメッセージ、通知メッセージの表示
- バックライト、機器エラー発生時は緑から赤に変化
- 機器ディスプレイは容易に取り外すことができます。

i 供給電圧および消費電流に応じて、バックライトのオン/オフが切り替わります。

i 機器ディスプレイには、オプションで Bluetooth® ワイヤレス技術が搭載されます。

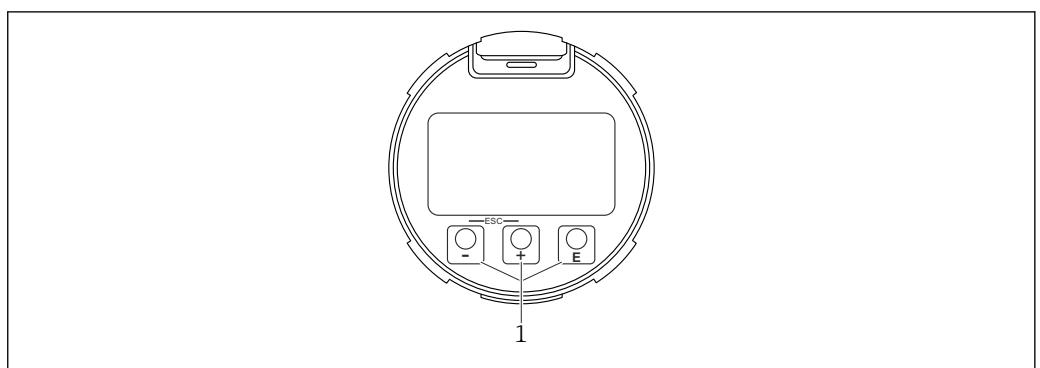


図 24 光学式操作キー（1）付きグラフィック表示部

- **↑ キー**
 - 選択リスト内を下向きに移動
 - パラメータ数値の入力
- **↓ キー**
 - 選択リスト内を上向きに移動
 - パラメータ数値の入力
- **□ キー**
 - メインディスプレイからメインメニューへの切替え
 - 入力値の確定
 - 次の項目にジャンプ
 - メニュー項目の選択および編集モードの有効化
 - ディスプレイ操作のロック解除およびロック
 - **□ キー**の長押しにより、選択したパラメータの簡単な説明を表示（利用可能な場合）
- **□ キーおよび □ キー (ESC 機能)**
 - 変更した値を保存せずにパラメータの編集モードを終了
 - メニューの選択レベル：これらのキーを同時に押すと、メニュー内のレベルが 1 つ上に戻ります。
 - これらのキーを同時に押すと上のレベルに戻ります

7.5.2 Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作（オプション）

必須条件

- Bluetooth® ワイヤレス技術を搭載した機器ディスプレイ付きの機器
- Endress+Hauser 製の SmartBlue アプリをインストールしたスマートフォン/タブレット端末、DeviceCare（バージョン 1.07.05 以上）をインストールした PC、または Field Xpert SMT70

接続範囲は最大 25 m (82 ft) です。範囲は、設置物、壁、天井などの環境条件に応じて異なる場合があります。

i Bluetooth 接続が確立されると、すぐにディスプレイの操作キーがロックされます。Bluetooth シンボルの点滅により、Bluetooth® 接続が利用可能であることが示されます。

i 機器から Bluetooth® ディスプレイを取り外し、別の機器に取り付けた場合。

- すべてのログインデータは Bluetooth® ディスプレイにのみ保存され、機器には保存されません。
- ユーザーが変更したパスワードも同様に Bluetooth® ディスプレイに保存されます。

i 個別説明書 SD02530P

SmartBlue アプリ経由の操作

SmartBlue アプリを使用して機器の操作や設定を行うことができます。

- この機能を利用するには、モバイル機器に SmartBlue アプリをダウンロードする必要があります。
- SmartBlue アプリとモバイル機器の互換性については、**Apple App Store (iOS 機器)** または **Google Play ストア (Android 機器)** を参照してください。
- 通信とパスワードの暗号化により、権限のない第三者による不正操作を防止します。
- Bluetooth® 機能は、機器の初期設定後に無効にすることができます。



図 25 無料の Endress+Hauser SmartBlue アプリの QR コード

ダウンロードおよびインストール：

1. QR コードをスキャンするか、または Apple App Store (iOS) /Google Play ストア (Android) の検索フィールドに **SmartBlue** と入力します。
2. SmartBlue アプリをインストールして、起動します。
3. Android 機器の場合：位置追跡 (GPS) を有効にします (iOS 機器の場合は必要ありません)。
4. 表示される機器リストから受信可能な機器を選択します。

ログイン：

1. ユーザー名を入力します：admin
2. 初期パスワードを入力します：機器のシリアル番号
3. 初回のログイン後にパスワードを変更します。

パスワードおよびリセットコードに関する情報

IEC 62443-4-1 「セキュアな製品開発ライフサイクル管理」の要件を満たす機器 (ProtectBlue 対応) について：

- ユーザーが設定したパスワードを紛失した場合：取扱説明書のユーザー管理に関する項目およびリセットボタンを参照してください。
- 関連するセキュリティマニュアル (SD) を参照してください。

ProtectBlue 非対応のその他の機器について：

- ユーザーが設定したパスワードを紛失した場合、リセットコードを使用してアクセスを復元できます。リセットコードは、機器のシリアル番号の逆順です。リセットコードを入力すると、元のパスワードが再び有効になります。
- パスワードに加えて、リセットコードも変更できます。
- ユーザーが設定したリセットコードを紛失した場合、SmartBlue アプリ経由でパスワードをリセットすることはできません。その場合は、弊社サービスにお問い合わせください。

7.6 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

以下を利用することで、操作ツールからアクセスすることができます。

- HART 通信経由、例：Commubox FXA195
- Endress+Hauser 製 Commubox FXA291

Commubox FXA291 を使用すると、機器のインターフェイスと USB ポート付きの Windows PC/ノートパソコン間の接続を確立できます。

7.7 HistoROM データ管理

エレクトロニックインサートを交換する場合、HistoROM を再接続すると、保存されているデータが転送されます。

機器のシリアル番号は HistoROM に保存されています。電子モジュールのシリアル番号は電子モジュールに保存されています。

8 システム統合

8.1 DD ファイルの概要

- 製造者 ID : 17 (0x11)
- デバイスタイプコード : 0x11C4
- 機器リビジョン: 1

- HART 仕様 : 7
- DD リビジョン : 1
- DD ファイル (DTM、DD) : 情報およびファイルは以下から入手できます。
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- HART 負荷 : 最小 250 Ω

8.2 HART プロトコル経由の測定変数

工場出荷時に、次の測定値が機器変数に割り当てられています。

機器変数	測定値
プライマリ変数 (PV) パラメータ (Primary Variable) ¹⁾	レベルリミットを検出 ²⁾
セカンダリ変数 (SV 値) パラメータ (Secondary variable)	センサ周波数 ³⁾
ターシェリ変数 (TV 値) パラメータ (Third variable)	音叉部の状態 ⁴⁾
クオータリ変数 (QV) パラメータ (Quaternary variable)	センサ温度

- 1) プライマリ変数 (PV) パラメータは常に電流出力に適用されます。
- 2) レベルリミットを検出の場合、音叉部の状態 (非接液/接液) および安全機能 (MIN/MAX) に応じた初期状態です。
- 3) センサ周波数は、音叉部の振動周波数です。
- 4) 音叉部の状態 (音叉部接液/音叉部非接液)

i 機器変数に対する測定値の割当ては、以下のサブメニューで変更できます。

ナビゲーション : アプリケーション → HART 出力 → HART 出力

i HART Multidrop ループでは、信号伝送用のアナログ電流値を使用できるのは 1 台の機器のみです。ループ電流モード パラメータの他のすべての機器については、無効 オプションを選択してください。

ナビゲーション : アプリケーション → HART 出力 → 設定 → ループ電流モード → 無効 オプション

8.2.1 機器変数および測定値

工場出荷時には、以下のコードが機器変数に割り当てられています。

機器変数	機器変数コード
レベルリミットを検出	0
センサ周波数	1
音叉部の状態	2
センサ温度	3
端子電流	5
端子電圧	6

i HART® マスターに機器変数を照会するには、HART® コマンド 9 または 33 を使用します。

8.2.2 システムの単位

振動周波数の設定単位は Hz です。温度の表示単位は、°C、°F、または K に設定できます。

9 設定

9.1 準備

▲ 警告

電流出力設定は安全性に関わります。

不適切な設定により、オーバーフローやポンプの空引きが発生する可能性があります。

- ▶ 電流出力の設定は、**PV割当** パラメータの設定に応じて異なります。
- ▶ 電流出力設定の変更後、範囲の設定（下限値出力（LRV）および上限値出力（URV））を確認し、必要に応じて再設定してください。

9.1.1 納入時の状態

カスタマイズ設定を注文しなかった場合：

- **PV割当** パラメータ レベルリミットを検出（8/16 mA モード）
- フェールセーフモード：MAX
- アラーム状態での設定値：最小 3.6 mA
- ロック用 DIP スイッチ：OFF 位置
- Bluetooth スイッチ：オン
- 密度範囲 > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³)
- 切替時間：0.5 秒（音叉フォーク接液時）、1.0 秒（音叉フォーク非接液時）
- HART バーストモード：オフ

9.2 設置状況の確認および機能チェック

測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。

 **設置状況の確認**

 **配線状況の確認**

9.3 FieldCare および DeviceCare による接続の確立

9.3.1 HART プロトコル経由


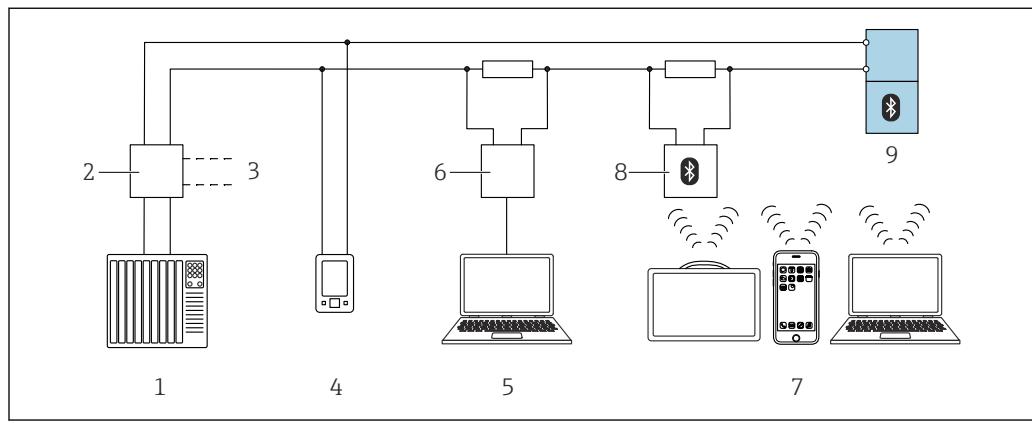


図 26 HART プロトコル経由のリモート操作用オプション

- 1 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)
- 2 変換器電源ユニット、例 : RN42 (通信用抵抗器付き)
- 3 Commubox FXA195 および AMS Trex Device Communicator 用の接続
- 4 AMS Trex Device Communicator
- 5 操作ツール (例 : DeviceCare、FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM) を搭載したコンピュータ
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 操作ツール (例 : DeviceCare、SmartBlue アプリ) を搭載した Field Xpert SMT70/SMT77、スマートフォンまたはコンピュータ
- 8 接続ケーブル付き Bluetooth モデム (例 : VIATOR)
- 9 変換器

9.3.2 サービスインターフェース (CDI) 経由の FieldCare/DeviceCare

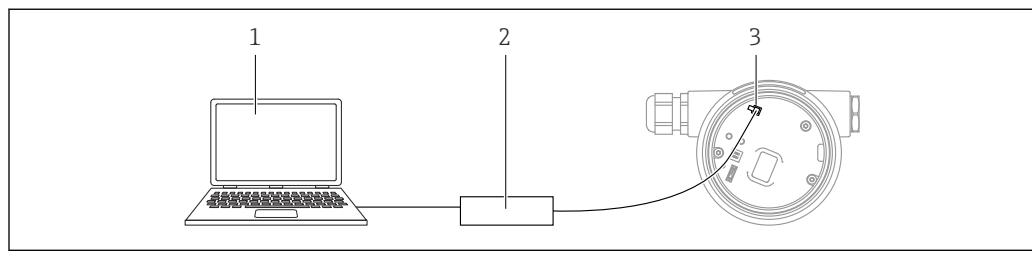

- 1 FieldCare/DeviceCare 操作ツール搭載のコンピュータ
- 2 Commubox FXA291
- 3 機器のサービスインターフェース (CDI) (= Endress+Hauser Common Data Interface)

i 機器ファームウェアの更新 (フラッシュ) には、22 mA 以上が必要です。

9.4 ソフトウェアによる機器アドレスの設定

HART アドレス パラメータを参照してください。

ナビゲーション : アプリケーション → HART 出力 → 設定 → HART アドレス

9.5 操作言語の設定

9.5.1 現場表示器

現場表示器の言語の設定

1. 回キーを2秒以上押します。
↳ ダイアログボックスが表示されます。
2. ディスプレイ操作のロックを解除します。
3. メインメニューで **Language** パラメータを選択します。
4. 回キーを押します。
5. 回キーを使用して目的の言語を選択します。
6. 回キーを押します。

i 以下の場合、表示部の操作が自動的にロックされます（**安全モード** ウィザードを除く）。

- メインページでキー入力のない状態が1min続いた場合
- 操作メニュー内でキー入力のない状態が10min続いた場合

9.5.2 操作ツール

表示言語を設定

ナビゲーション：システム → 表示 → Language

Language パラメータで選択；表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

9.5.3 FieldCare

1. 「Extras」メニューで「Options」をクリックします。
2. 「Language」セクションで FieldCare 用の言語を設定します。

FieldCare による現場表示器用の言語の設定

ナビゲーション：システム → 表示 → Language


▶ **Language** パラメータで目的の言語を設定します。

9.5.4 DeviceCare

メニューアイコンをクリックします。



「Settings」をクリックして目的の言語を選択します。

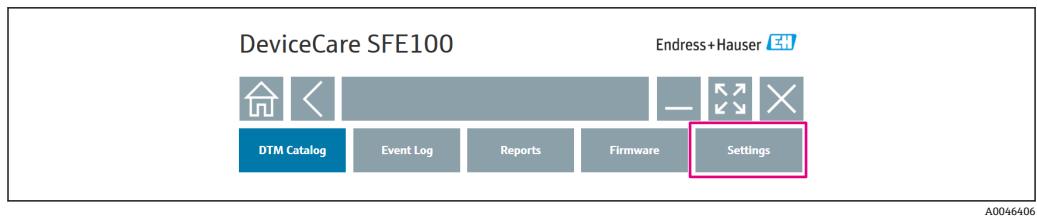

A0046406


DeviceCare による現場表示器用の言語の設定

ナビゲーション：システム → 表示 → Language

- ▶ **Language** パラメータ で目的の言語を設定します。

9.6 機器の設定

9.6.1 エレクトロニックインサートの DIP スイッチおよび操作キー使用した設定

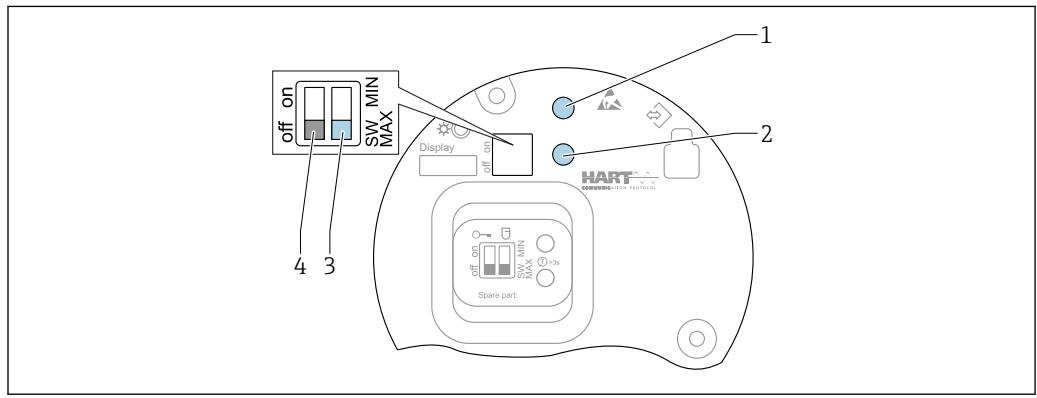

A0046573

図 27 FEL60H エレクトロニックインサートの操作キーおよび DIP スイッチ

- 1 パスワードリセット用の操作キー (Bluetooth ログインおよびユーザーの役割 : メンテナンス用)
- 1+2 機器リセット用の操作キー (納入時の状態)
- 2 ブルーフテスト用の操作キー (>3 秒)
- 3 安全機能用 DIP スイッチ、ソフトウェア定義 (SW、デフォルト = MAX) または常時 MIN に設定
- 4 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ

DIP スイッチを使用したフェールセーフモード (MIN または MAX) の設定

- スイッチを「SW」に設定した場合、MIN または MAX をソフトウェアで設定します (デフォルト値は MAX です)。
- スイッチ位置が「MIN」の場合、ソフトウェアに関係なく、常に MIN に設定されます。

9.6.2 操作キーを使用したパスワードまたは機器のリセット

パスワードリセット

1. 操作キー「I」を 4 秒以内に 3 回短く押します。
 - (緑色) LED が短い間隔で 2 回点滅を繰り返します。
2. もう一度操作キー「I」を押して確定し、キーから手を放します。
 - パスワードがリセットされます。
 - LED の点滅が停止します。

i 確定するまでに 15 秒以上経過した場合、機器は「パスワードリセット」状態を終了し、LED の点滅が停止します。この場合、パスワードはリセットされません。必要に応じて、この手順を再度実行してください。

機器のリセット（ご注文時の設定）

- ▶ 両方の操作キーを同時に 12 秒以上押します。
 - ↳ 機器がリセットされます（納入時の状態）。

9.6.3 「設定」 ウィザードを使用した設定

FieldCare、DeviceCare¹⁾、SmartBlue、ディスプレイでは、**設定** ウィザードに従って、初期調整ステップを実行できます。

1. 機器を操作ツールに接続します。
2. 操作ツールで機器を開きます。
 - ↳ 機器のダッシュボード（ホームページ）が表示されます。
3. ウィザードを起動します：ガイダンスメニュー → **設定** ウィザード
4. 各パラメータに適切な値を入力するか、または適切な項目を選択します。これらの値は機器に直接書き込まれます。
5. 「Next (次へ)」をクリックして次のページに移動します。
6. すべてのページの入力が完了したら、「End (終了)」をクリックして**設定** ウィザードを終了します。

i すべての必要なパラメータを設定する前に**設定** ウィザードをキャンセルした場合、機器が未設定の状態になる可能性があります。この場合、機器を初期設定にリセットすることをお勧めします。

9.6.4 振動周波数の保存

機器に 2 つの周波数（非接液/接液）を保存して、後から現在の振動周波数と初期設定時の状態を比較することができます。

音叉部の各状態に対応した周波数のみを保存できます。たとえば、音叉部が接液した場合に、音叉部の接液時の周波数（**保存された接液周波数** パラメータ）のみを保存できます。

この値は、**設定** ウィザードまたは操作メニューを使用して保存されます。

ナビゲーション：アプリケーション → センサ → 保存された周波数

9.7 シミュレーション

シミュレーション サブメニューでは、以下のオプションのシミュレーションが可能です。

- 音叉部の状態（非接液/接液）
- センサ周波数
- 電流出力
- 診断イベントのシミュレーション

ナビゲーション：診断 → シミュレーション → シミュレーション

1) DeviceCare は www.software-products.endress.com からダウンロードできます。製品をダウンロードするには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルへの登録が必要です。

9.8 不正アクセスからの設定の保護

9.8.1 ハードウェアのロック/ロック解除

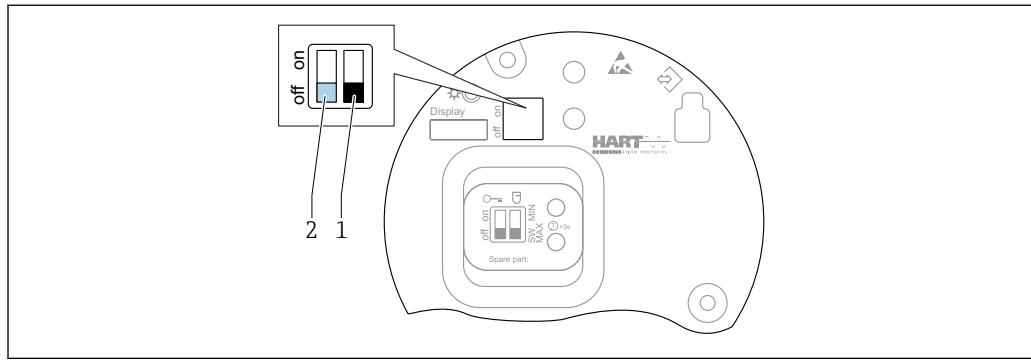


図 28 FEL60H エレクトロニックインサートの DIP スイッチ機能

- 1 安全機能用 DIP スイッチ、ソフトウェア定義 (SW、デフォルト = MAX) または常時 MIN に設定
- 2 機器のロック/ロック解除用 DIP スイッチ (ハードウェア)

操作のロック/ロック解除には、エレクトロニックインサートの DIP スイッチ (2) を使用します。

- i** ■ DIP スイッチで操作をロックした場合、DIP スイッチでしか操作をロック解除できません。
- 操作メニューで操作をロックした場合、操作メニューでしか操作をロック解除できません。
 - DIP スイッチで操作をロックすると、現場表示器にロックアイコン  が表示されます。

9.8.2 ディスプレイ操作のロック/ロック解除

ディスプレイ操作をロックまたはロック解除する場合、以下の手順を実行します。

1.  キーを 2 秒以上押します。
→ ダイアログボックスが表示されます。
2. ディスプレイ操作をロックまたはロック解除します。

以下の場合、ディスプレイ操作が自動でロックされます (SIL ウィザードを除く)。

- メインページでキー入力のない状態が 1 分間続いた場合
- 操作メニュー内でキー入力のない状態が 10 分間続いた場合

9.8.3 パラメータ設定 - ロック/ロック解除

- i** 操作が DIP スイッチでロックされている場合、DIP スイッチでしか操作をロック解除できません。

ソフトウェア - FieldCare、DeviceCare、SmartBlue アプリでパスワードを使用

納入時の状態 :

機器の納入時は、ユーザーの役割がメンテナンスに設定されています。

パラメータ設定 (ユーザーの役割 : メンテナンス) :

ユーザーの役割がメンテナンスの場合、機器を自由に設定できます。

アクセスのロック :

ユーザーの役割 : メンテナンスを使用した設定後に、パスワードを割り当てることでアクセスをロックできます。ロックすると、ユーザーの役割がメンテナンスからオペレータに変更されます。

パラメータ設定（ユーザーの役割：オペレータ）：

ユーザーの役割が**オペレータ**の場合、機器のパラメータ設定はロックされます。

アクセスのロック解除：

パスワードを入力すると、パラメータ設定へのアクセスのロックを解除できます。ユーザーの役割は**メンテナンス**に戻ります。

パスワードの割当ておよびユーザーの役割変更用のナビゲーション：システム → ユーザー管理

パスワードを削除：

必要に応じて、**ユーザー管理**でパスワードを削除することもできます。

ナビゲーション：システム → ユーザー管理 → パスワードを削除 → 開始

10 操作

10.1 機器ロック状態の読み取り

ロック状態 パラメータにおけるアクティブな書き込み保護の表示

- 現場表示器  :
- メインページに  シンボルが表示されます。
- 操作ツール (FieldCare/DeviceCare)  :
- ナビゲーション：システム → 機器管理 → ロック状態

10.2 測定値の読み取り

測定値 サブメニューを使用すると、すべての測定値を読み取ることができます。

ナビゲーション：**アプリケーション** メニュー → **測定値** サブメニュー

10.3 プロセス条件への機器の適応

これには以下のメニューを使用できます。

- 基本設定：**ガイダンス** メニュー
- 高度な設定：
 - **診断** メニュー
 - **アプリケーション** メニュー
 - **システム** メニュー

 詳細については、関連資料「機能説明書」を参照してください。

10.3.1 レベルリミットを検出

8/16 mA モードでは、レベルスイッチとして動作します。

レベルリミットの出力：

- 8 mA (要求モード：MIN (非接液時) または MAX (接液時))
- 16 mA (OK ステータス：MIN (非接液時) または MAX (接液時))

1. ナビゲーション：アプリケーション → センサ → センサ設定
2. 操作モードをレベルリミットを検出に設定します。
3. アプリケーションに応じて、安全機能を MIN (空引き防止) または MAX (溢れ防止) に設定します。
4. アプリケーションに応じて、**密度設定** パラメータを設定します ($> 0.4 \text{ g/cm}^3$ 、 $> 0.5 \text{ g/cm}^3$ 、 $> 0.7 \text{ g/cm}^3$)。

5. オプション：**非接液から接液のスイッチング遅延** パラメータおよび**接液から非接液のスイッチング遅延** パラメータを設定します。

10.3.2 センサ周波数

4~20 mA モードでの連続運転。ループ電流は音叉部の振動周波数に比例します。

1. ナビゲーション：アプリケーション → センサ → センサ設定
2. **操作モード** パラメータを**センサ周波数** オプションに設定します。
3. アプリケーションに応じて、**密度設定** パラメータを設定します ($> 0.4 \text{ g/cm}^3$ 、 $> 0.5 \text{ g/cm}^3$ 、 $> 0.7 \text{ g/cm}^3$)。
 - ↳ これは**音叉部の状態** パラメータ（接液/非接液）を継続的に正しく表示するために使用します。
4. ナビゲーション：ガイダンス → 設定
5. **下限値出力** パラメータを、4 mA 出力電流に対応する周波数に設定します。
6. **上限値出力** パラメータを、20 mA 出力電流に対応する周波数に設定します。

10.4 Heartbeat Technology (オプション)

i Heartbeat Technology は 3 つのモジュールで構成されます。この 3 つのモジュールを組み合わせて、機器の機能とプロセス条件の確認、評価、監視を行います。

10.4.1 「Heartbeat Verification」 ウィザード

このウィザードは、検証レポートの作成プロセス全体を通してユーザーの操作をサポートします。ウィザードは、以下の操作ツールを介して使用できます。

- SmartBlue アプリ
- DTM
- ディスプレイ²⁾

検証レポートに含まれる情報：

- 稼働時間カウンタ
- 温度/周波数表示
- 基準値としての納入時の振動周波数（空气中）
- 振動周波数：
 - 振動周波数の増加 → 腐食を示す
 - 振動周波数の減少 → 付着物またはセンサの接液を示す
偏差はプロセス温度またはプロセス圧力の影響を受ける可能性があります。
- 周波数履歴：
 - 検証時の最後の 16 個のセンサ周波数を保存

以下のいずれかのインターフェースを使用して、検証を実行します。

- 上位システムのシステム統合インターフェース
- サービスインターフェース (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 現場表示器（オプション）
- Bluetooth® ワイヤレス技術（オプション）

ナビゲーション：ガイダンス → Heartbeat Technology → Heartbeat Verification

10.4.2 ユーザーが実行するデータ交換（アセット管理システム）

i Heartbeat Technology サブメニューは、FieldCare、DeviceCare、または SmartBlue アプリを介して動作中にのみ使用できます。これには、Heartbeat Verification + Heartbeat Monitoring アプリケーションパッケージで用意されているウィザードが含まれます。

2) ウィザードはディスプレイ上で開始できますが、**合格** オプションまたは**不合格** オプションの結果のみが表示されます。

Heartbeat Verification

- 検証の開始
- 詳細結果を含む検証結果のアップロード、アーカイブ保存、文書化

Heartbeat Monitoring

- モニタリング機能の設定: システム統合インターフェースを介して継続的に出力される監視パラメータを設定します。
- モニタリング測定変数は操作メニューで読み取ることが可能です。



Heartbeat Verification アプリケーションパッケージに用意されている関連資料については、弊社ウェブサイト www.endress.com → ダウンロード を参照してください。

10.5 SIL/WHG 機器のプルーフテスト (オプション) ³⁾

SIL (IEC61508)、WHG (ドイツ連邦水管理法) アプリケーションでは、「プルーフテスト」モジュールのプルーフテスト ウィザードを使用して、適切な間隔でプルーフテストを実施する必要があります。

- このウィザードは、操作ツール (SmartBlue アプリ、DTM) から使用できます。
- このウィザードは、検証レポートの作成プロセス全体を通してユーザーの操作をサポートします。
- 検証レポートは PDF ファイルとして保存できます。

11 診断およびトラブルシューティング

11.1 一般的なトラブルシューティング

11.1.1 一般エラー

機器が応答しない

- 考えられる原因: 電源電圧が銘板に記載された電圧と異なる
対処法: 正しい電圧を印加する
- 考えられる原因: 電源電圧の極性が正しくない
対処法: 極性を正す
- 考えられる原因: ケーブルと端子の接触不良
対処法: ケーブル間の電気接触を確認し、必要に応じて修復する
- 考えられる原因: 負荷抵抗が高すぎる
対処法: 最小端子電圧に達するよう、供給電圧を上げる

ディスプレイに値が表示されない

- 考えられる原因: 表示設定が明るすぎる/暗すぎる
対処法: **表示のコントラスト** パラメータでコントラストを調整する
ナビゲーションパス: システム → 表示 → 表示のコントラスト
- 考えられる原因: ディスプレイケーブルのプラグが正しく接続されていない
対処法: プラグを正しく接続する
- 考えられる原因: ディスプレイの故障
対処法: ディスプレイを交換する

ディスプレイのバックライトが点灯しない

- 考えられる原因: 利用可能な電力不足
対処法: 供給電圧を上げる

3) SIL または WHG 認定を取得した機器でのみ使用可能

機器の起動時、またはディスプレイの接続時に、表示部に「通信エラー」が表示される

- 考えられる原因：電磁干渉の影響
対処法：機器の接地を確認する
- 考えられる原因：ケーブル接続またはディスプレイプラグの不良
対処法：ディスプレイを交換する

HART 通信が機能しない

- 考えられる原因：通信抵抗がない、または正しく接続されていない
対処法：通信用抵抗器 (250 Ω) を正しく設置する
- 考えられる原因：HART モデムが正しく接続されていない
対処法：HART モデムを正しく接続する

CDI インターフェイス経由の通信が機能しない

考えられる原因：コンピュータの COM ポートの設定が正しくない
対処法：コンピュータの COM ポートの設定を確認し、必要に応じて修正する

機器測定が正しくない

考えられる原因：パラメータ設定エラー
対処法：パラメータ設定を確認し、修正する

SmartBlue 経由での機器との通信エラー

- 考えられる原因：Bluetooth 通信が確立されていない
対処法：スマートフォン、タブレット端末、機器の Bluetooth 機能を有効にする
- 考えられる原因：機器がすでに別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている
対処法：別のスマートフォン/タブレット端末から機器を外す
- 周囲条件（例：壁やタンク）により、Bluetooth 接続が妨害されている
対処法：見通し線上で接続を確立する
- ディスプレイに Bluetooth 機能が搭載されていない

SmartBlue を介してログインできない

- 考えられる原因：機器が初めて使用される
対処法：ユーザー名（「admin」）およびパスワード（機器のシリアル番号）を入力する
- 考えられる原因：利用可能な電力不足
対処法：供給電圧を上げる

SmartBlue を介して機器を操作できない

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
対処法：正しいパスワードを入力する
- 考えられる原因：パスワードを忘れた
対処法：エレクトロニックインサイトの操作キーを使用してパスワードをリセットする、または
弊社サービスにお問い合わせください (www.addresses.endress.com)
- 考えられる原因：ユーザーの役割：オペレータにアクセス権がない
対処法：ユーザーの役割をメンテナンスに変更する

11.1.2 エラー - Bluetooth® ワイヤレス技術を使用した SmartBlue 操作

SmartBlue 経由での機器との通信エラー

- 考えられる原因：Bluetooth® 接続ができない
対処法：スマートフォン、タブレット端末、機器の Bluetooth® 機能を有効にする
- 考えられる原因：機器がすでに別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている
対処法：別のスマートフォン/タブレット端末から機器を外す
- 周囲条件（例：壁やタンク）により、Bluetooth® 接続が妨害されている
対処法：見通し線上で接続を確立する
- ディスプレイに Bluetooth® 機能が搭載されていない

SmartBlue を使用してログインできない

- 考えられる原因：機器が初めて使用される
対処法：ユーザー名（「admin」）およびパスワード（機器のシリアル番号）を入力する
- 考えられる原因：利用可能な電力不足
対処法：供給電圧を上げる

SmartBlue を介して機器を操作できない

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
対処法：正しいパスワードを入力する
- 考えられる原因：パスワードを忘れた
対処法：エレクトロニックインサートの操作キーを使用してパスワードをリセットする、または
弊社サービスにお問い合わせください (www.addresses.endress.com)。
- 考えられる原因：ユーザーの役割 オペレータにアクセス権がない
対処法：ユーザーの役割をメンテナンスに変更する

ライブリストに機器が表示されない

- 考えられる原因：Bluetooth® 接続ができない
対処法：ディスプレイか、ソフトウェアツールおよび/またはスマートフォン/タブレット端末を使用して、フィールド機器の Bluetooth® を有効にする
- 考えられる原因：Bluetooth® 信号の到達範囲外になっている
対処法：フィールド機器とスマートフォン/タブレット端末の距離を縮める
接続範囲は最大 25 m (82 ft) です。
相互に視認可能な操作可能範囲 (半径) : 10 m (33 ft)
- 考えられる原因：Android 機器の位置情報が無効になっているか、SmartBlue アプリのアクセスが許可されていない
対処法：Android 機器の位置情報サービスを有効にして、SmartBlue アプリからのアクセスを許可する

機器がライブリストに表示されるが、接続が確立されない

- 考えられる原因：機器がすでに Bluetooth® を使用して別のスマートフォン/タブレット端末と接続されている。
ポイント・トゥー・ポイント接続が許可されるのは 1 つのみです。
対処法：機器からスマートフォン/タブレット端末の接続を解除する
- 考えられる原因：ユーザー名やパスワードが正しくない
対処法：標準のユーザー名「admin」を使用する。パスワードは、機器の銘板に表示されているシリアル番号を使用する (ユーザーが事前にパスワードを変更していない場合のみ有効)
対処法：パスワードを忘ってしまった場合は、エレクトロニックインサートの操作キーを使用してパスワードをリセットする、または
弊社サービスにお問い合わせください (www.addresses.endress.com)。

SmartBlue を使用して接続できない

- 考えられる原因：不正なパスワードが入力されている
対処法：大文字/小文字に注意して、正しいパスワードを入力する

SmartBlue を使用して接続できない

- 考えられる原因：パスワードを忘れた
対処法：エレクトロニックインサートの操作キーを使用してパスワードをリセットする、または
弊社サービスにお問い合わせください (www.addresses.endress.com)。

11.1.3 追加テスト

エラーの明確な原因を特定できない場合、または問題の原因が機器とアプリケーションの両方にある場合は、以下の追加テストを実行してください。

1. 機器を初期設定にリセットする。
2. デジタルレベルリミット値またはセンサ周波数を確認する (ディスプレイ、HART など)。

3. 関連する機器が正常に機能していることを確認する。デジタル値が想定されるレベルリミット値またはセンサ周波数に対応していない場合、機器を交換する。
4. シミュレーションをオンにして、電流出力を確認する。電流出力がシミュレーションの値に対応していない場合、主電子モジュールを交換する。

11.1.4 エラー発生時の電流出力の動作

エラー発生時の電流出力の動作は、**電流出力 故障動作** パラメータで設定します。

パラメータ概要（簡単な説明付き）


パラメータ	説明	選択 / ユーザー入力
電流出力 故障動作	Defines which current the output assumes in the case of an error. Min: < 3.6 mA Max: > 21.5 mA Note: The hardware DIP Switch for alarm current (if available) has priority over software setting.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 最少 ▪ 最大
故障時の電流値	アラーム状態の電流出力値を設定。	21.5~23 mA

11.2 現場表示器の診断情報

11.2.1 診断メッセージ

エラー発生時の測定値表示および診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーは、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

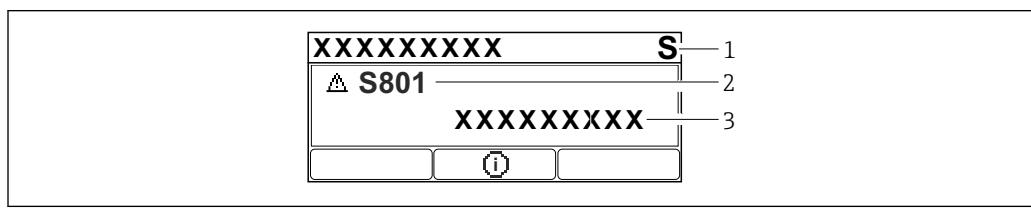

- 1 ステータス信号
2 診断イベントに関するステータスシンボル
3 イベントテキスト

ステータス信号

F

故障 (F)

機器エラーが発生。測定値は無効。

C

機能チェック (C)

機器はサービスモード（例：シミュレーション中）

S

仕様外 (S)

機器操作：


- 技術仕様の範囲外（例：始動時または洗浄中）
- ユーザーによる設定が範囲外（例：センサ周波数が設定スパンの範囲外）

M

メンテナンスが必要 (M)
メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定できます。イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断イベントの前に関連するステータスシンボルが表示されます。

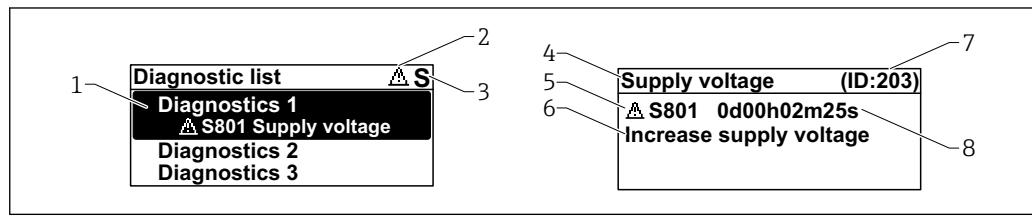

A0051137

- 1 診断メッセージ
- 2 イベントレベルのシンボル
- 3 ステータス信号
- 4 ショートテキスト
- 5 イベントレベルのシンボル、ステータス信号、診断番号
- 6 対策
- 7 サービス ID
- 8 イベントの発生時間

イベントレベルのシンボル**☒ 「アラーム」ステータス**

測定が中断します。信号出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。

△ 「警告」ステータス

機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

「現在の診断メッセージ」パラメータ**⊕ キー**

対処法に関するメッセージが開きます。

□ キー

警告を確認します。

▣ キー

操作メニューに戻ります。

11.3 操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生した場合、操作ツールのステータスセクションの左上に、対応するイベント動作アイコンとともにステータス信号が表示されます (NAMUR NE 107に準拠)。

- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)

ステータス信号をクリックすると、ステータス信号の詳細情報が表示されます。

診断イベントと対処法は、**診断リスト** サブメニューで印刷することができます。

11.4 診断情報の適合

イベントレベルを設定できます。

ナビゲーション：診断 → 診断設定 → 設定

11.5 待機中の診断メッセージ

ディスプレイには、未解決の診断メッセージと測定値が交互に表示されます。

待機中の診断メッセージは、**現在の診断メッセージ** パラメータにも表示されます。

ナビゲーション：診断 → 現在の診断メッセージ

11.6 診断リスト

待機中のすべての診断メッセージは、**診断リスト** サブメニューに表示されます。

ナビゲーション：診断 → 診断リスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
センサの診断				
004	センサ故障	1. 機器を再起動してください 2. 電子機器を交換してください 3. 機器を交換してください	F	Alarm
007	センサ故障	1. 音叉部を確認してください 2. 機器を交換してください	F	Alarm
042	センサ腐食	1. 音叉部を確認してください 2. 機器を交換してください	F	Alarm
049	センサ腐食	1. 音叉部を確認してください 2. 機器を交換してください	M	Warning ¹⁾
061	センサ基板の不具合	メイン基板交換	F	Alarm
062	センサの接続不良	1. エレクトロニックインサートとセンサの接続を確認してください。 2. エレクトロニックインサートを交換してください。	F	Alarm
081	センサ初期化エラー	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
電子部の診断				
201	電子機器故障	1. 機器の再起動 2. 電子機器の交換	F	Alarm
203	HART機器不調	機器固有の診断を確認してください。	S	Warning
204	HART電子部故障	機器固有の診断を確認してください。	F	Alarm
242	ファームウェア互換性なし	1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	F	Alarm
252	モジュールの互換性なし	1. 正しい電子モジュールが使われているか確認する 2. 電子モジュールを交換する	F	Alarm
263	電子機器の互換性がありません	電子モジュールタイプを確認	F	Alarm

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 【工場出荷時】	診断動作 【工場出荷時】
270	メイン基板の故障	メイン電子機器またはデバイスを交換する。	F	Alarm
272	メイン基板の不具合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
273	メイン基板の故障	メイン電子機器またはデバイスを交換する。	F	Alarm
282	保存データが不整合	機器を再起動	F	Alarm
283	メモリ内容が不整合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
287	メモリ内容が不整合	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	M	Warning
388	電子部と HistoROM の故障	1. 機器を再起動してください。 2. エレクトロニックインサートと HistoROM を交換してください。 3. サービスに連絡してください。	F	Alarm
設定の診断				
410	データ転送エラー	1. データ転送を再試行して下さい。 2. 接続をチェックして下さい。	F	Alarm
412	ダウンドロード処理中	ダウンドロード中です。しばらくお待ち下さい。	C	Warning
420	HART 機器の設定ロック	機器のロック設定を確認してください。	S	Warning
421	HART ループ電流固定	マルチドロップモードもしくは電流シミュレーションを確認してください。	S	Warning
431	トリムが必要	調整の実行	C	Warning
437	設定の互換性なし	1. ファームウェアをアップデートする 2. 工場リセットを実行する	F	Alarm
438	データセットの不一致	1. データセットファイルを確認してください。 2. 機器の変数を確認してください。 3. 新しい機器の設定をダウンドロードしてください。	M	Warning
441	電流出力 1 飽和	1. プロセスの状態をチェックして下さい。 2. 電流出力の設定をチェックして下さい。	S	Warning
484	フェールセーフモードのシミュレーション実行中	シミュレータの無効化	C	Alarm
485	測定値のシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Warning
491	電流出力のシミュレーション実行中	シミュレータの無効化	C	Warning
495	診断イベントのシミュレーション実行中	シミュレータの無効化	S	Warning
538	センサユニットのパラメータ設定が無効	1. センサの設定を確認してください 2. 機器の設定を確認してください	M	Warning
プロセスの診断				
801	供給電圧不足	供給電圧が低すぎます。電圧を上げて下さい。	F	Alarm
802	供給電圧過多	供給電圧を下げて下さい	S	Warning
805	ループ電流エラー	1. 配線を確認してください 2. 電子機器または装置の交換	F	Alarm
806	ループ診断	1. 供給電圧確認 2. 配線と端子を確認	M	Warning ¹⁾

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
807	20 mA での電圧不足によるベースラインなし	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	M	Warning
825	電気部内温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning ¹⁾
826	センサ温度が仕様範囲外	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning ¹⁾
842	プロセスのリミット値	1. プロセスの密度を確認してください。 2. 音叉部を確認してください。	F	Alarm
846	HART1 次変数以外がリミット外	機器固有の診断を確認してください。	S	Warning
847	HART1 次変数リミット外	機器固有の診断を確認してください。	S	Warning
848	HART 機器変数の警告	機器固有の診断を確認してください。	S	Warning
900	プロセス警報 周波数過小	プロセスの状態をチェックして下さい。	M	Warning ¹⁾
901	プロセス警報 周波数過大	プロセスの状態をチェックして下さい。	M	Warning ¹⁾

1) 診断動作を変更できます。

11.7 イベントログブック

11.7.1 イベント履歴

イベントリストサブメニューには、発生したイベントメッセージの概要が時系列で表示されます⁴⁾。

ナビゲーション：診断 → イベントログブック

最大 100 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント
- 情報イベント

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルも割り当てられます。

- 診断イベント
 - ⊖：イベントの発生
 - ⊕：イベントの終了
- 情報イベント
 - ⊖：イベントの発生

11.7.2 イベントログのフィルタ処理

フィルタを使用して、イベントリストサブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリーを指定できます。

ナビゲーション：診断 → イベントログブック

4) FieldCare から操作する場合は、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能を使用してイベントリストを表示できます。

フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報

11.7.3 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I11074	機器の検証がアクティブ
I1110	書き込み禁止スイッチ変更
I11104	ループ診断
I11284	HW 有効化の DIP MIN 設定
I11285	DIP SW 設定有効化
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1440	メイン電子モジュールが交換されました
I1444	機器の検証バス
I1445	機器の検証のフェール
I1461	フェール: センサの検証
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1551	割り当てエラーの修正
I1552	フェール: メイン電子モジュール検証
I1554	安全手順の開始
I1555	安全手順が確認されました
I1556	安全モードオフ
I1956	リセット

11.8 機器のリセット

11.8.1 操作ソフトウェアまたはディスプレイによる機器のリセット

ナビゲーション：システム → 機器管理 → 機器リセット

図 詳細については、関連資料「機能説明書」を参照してください。

11.8.2 エレクトロニックインサートの操作キーを使用した機器のリセット

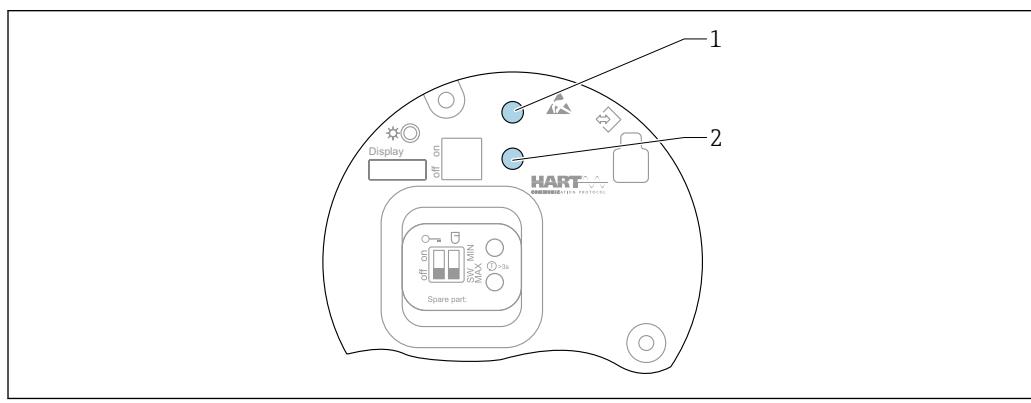


図 29 FEL60H エレクトロニックインサートの操作キー

1+2 同時に押す：機器リセット用の操作キー（納入時の状態）

機器のリセット（ご注文時の設定）

- ▶ 両方の操作キーを同時に 12 秒以上押します。
↳ 機器がリセットされます（納入時の状態）。

11.9 機器情報

機器に関するすべての情報は、**情報** サブメニューで確認できます。

ナビゲーション：システム → 情報

図 詳細については、関連資料「機能説明書」を参照してください。

12 メンテナンス

12.1 メンテナンス作業

特別なメンテナンスは必要ありません。

12.1.1 洗浄

非接液部の表面の洗浄

- 推奨：乾いた布、または水で少し湿らせた糸くずの出ない布を使用してください。
- 先の尖ったもの、または表面（ディスプレイ、ハウジングなど）やシールを腐食させる腐食性の高い洗浄剤は使用しないでください。
- 高圧蒸気を使用しないでください。
- 機器の保護等級に注意してください。

 使用する洗浄剤は、機器構成の材質と適合する必要があります。濃鉱酸、塩基、有機溶剤を含む洗浄剤は使用しないでください。

接液部の表面の洗浄

定置洗浄/定置滅菌（CIP/SIP）については、以下の点に注意してください。

- 接液部材質が十分に耐性を持つ洗浄剤のみを使用してください。
- 最高許容測定物温度に注意してください。

音叉部の洗浄

本機器に研磨剤は使用できません。音叉部が摩耗すると、機器の不具合につながる可能性があります。

- 必要に応じて、音叉部を洗浄してください。
- たとえば、CIP（定置洗浄）およびSIP（定置滅菌）など、設置された状態で洗浄することができます。

13 修理

13.1 一般的注意事項

13.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser 修理コンセプト

- 機器はモジュール構造です。
- ユーザー側で修理することができます。

 点検およびスペアパーツの詳細については、当社営業所もしくは当社代理店にお問い合わせください。

13.1.2 防爆認定機器の修理

警告

不適切な修理により、電気の安全性が損なわれます。

爆発の危険性

- ▶ 防爆認証機器は、国内規制に従って専門家または当社サービス担当者のみが修理できます。
- ▶ 関連規格、危険場所に関する国内規制、安全上の注意事項および証明書に従ってください。
- ▶ 当社の純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 銘板に記載された機器構成に注意してください。同等のパーツのみ交換パーツとして使用できます。
- ▶ 適切な関連資料の指示に従って修理してください。
- ▶ 認定機器を改造して別の認定バージョンに変更できるのは、当社サービス担当者に限られます。

13.2 スペアパーツ

現在用意されている製品のスペアパーツをオンラインでご確認いただけます (www.endress.com/onlinetools)。

13.3 交換

▲ 注意

機器を安全関連アプリケーションに使用する場合、データのアップロード/ダウンロードは禁止されています。

- ▶ 機器全体または電子モジュールの交換後、通信インターフェイスを介して機器にパラメータを再度ダウンロードすることができます。これを行うには、「FieldCare/DeviceCare」ソフトウェアを使用して、事前にデータを PC にアップロードしておく必要があります。

13.3.1 HistoROM

表示ディスプレイまたは変換器の電子モジュールの交換後に、新しい機器校正を実行する必要はありません。

- i** スペアパーツに HistoROM は付属しません。

変換器の電子モジュールを取り外してから HistoROM を取り外し、交換後の新しいスペアパーツに装着します。

13.4 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. 詳細については、ウェブページを参照してください：<https://www.endress.com>
2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

13.5 廃棄

 電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

14 アクセサリ

本製品向けの現行アクセサリは、www.endress.com で選択できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Spare parts & Accessories** を選択します。

i アクセサリは、「同梱アクセサリ」の製品構成を使用して一部を注文できます。

14.1 デバイスピューワー

機器のすべてのスペアパーツおよびオーダーコードは、デバイスピューワー (www.endress.com/deviceviewer) に表示されます。

14.2 日除けカバー、SUS 316L 相当、XW112

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。

これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

SUS 316L 相当製の日除けカバーは、アルミニウムまたは SUS 316L 相当製のデュアルコンパートメントハウジングに適合します。納入品には、ハウジングへの直接取付け用のホルダが含まれます。

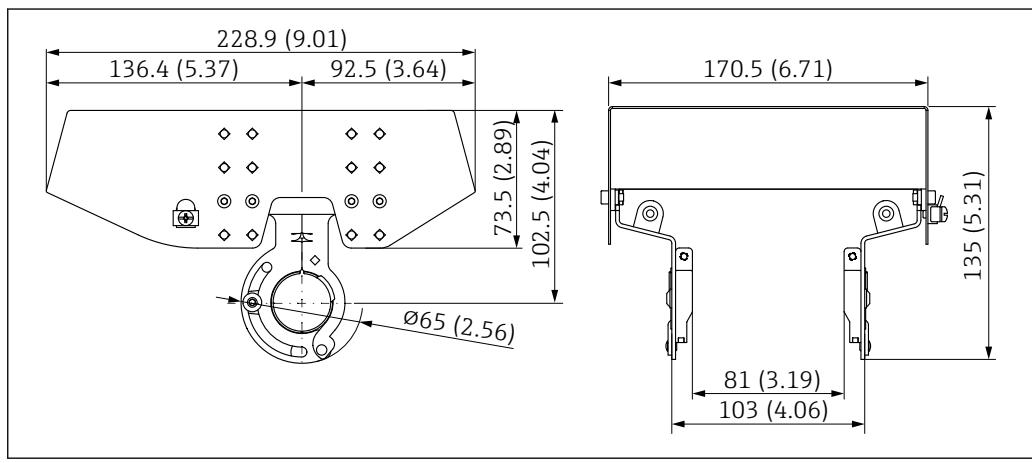


図 30 日除けカバー、SUS 316L 相当、XW112 の寸法。測定単位 mm (in)

材質

- 日除けカバー : SUS 316L 相当
- 締付けネジ : A4
- ブラケット : SUS 316L 相当

アクセサリ オーダーコード :
71438303

個別説明書 SD02424F

14.3 日除けカバー、プラスチック、XW111

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。

これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

プラスチック製の日除けカバーは、アルミニウム製のシングルコンパートメントハウジングに適合します。納入品には、ハウジングへの直接取付け用のホルダが含まれます。

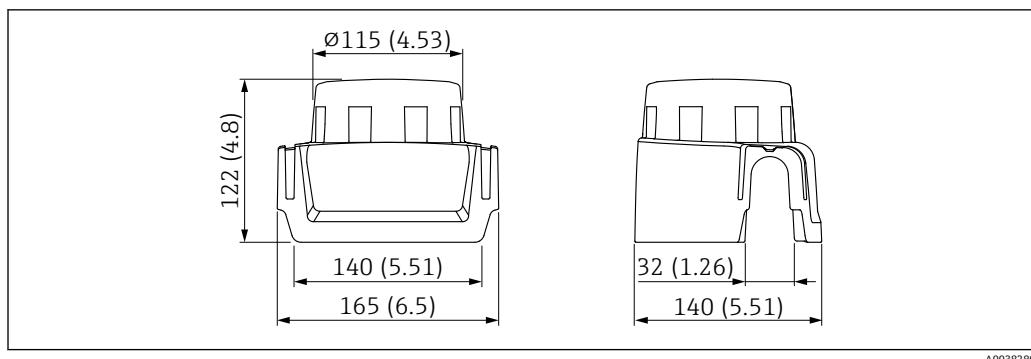


図 31 日除けカバー、プラスチック、XW111 の寸法。測定単位 mm (in)

材質

プラスチック

アクセサリ オーダーコード :

71438291

個別説明書 SD02423F

14.4 溶接アダプタ

各種溶接アダプタをタンクまたはパイプへの設置用にご利用いただけます。オプションで EN10204 3.1 試験成績書付きアダプタもご注文いただけます。

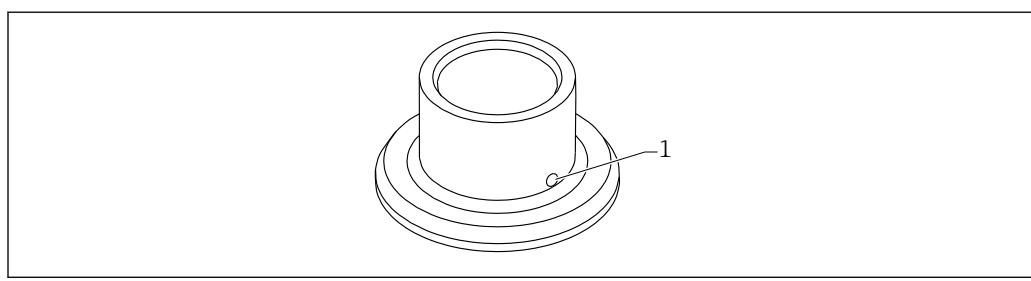


図 32 溶接アダプタ (例)

1 漏れ検知用の穴

漏れ検知用の穴が下を向くように溶接アダプタを溶接します。これにより、漏れを迅速に検知できます。

- G1、Ø53 パイプへの取付け
- G1、Ø60 容器へのフラッシュマウント
- G¾、Ø55 フラッシュマウント
- G1 センサ調整可能

詳細については、技術仕様書 TI00426F (溶接アダプタ、プロセスアダプタ、フランジの) を参照してください。

弊社ウェブサイトのダウンロードエリアより入手可能：
www.endress.com/downloads

14.5 M12 ソケット

ここに記載される M12 ソケットは、温度範囲 -25～+70 °C (-13～+158 °F) での使用に適しています。

M12 ソケット IP69

- 片側終端
- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル (橙色)
- 溝付ナット SUS 316L 相当 (1.4435)
- 本体 : PVC
- オーダー番号 : 52024216

M12 ソケット IP67

- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル (灰色)
- 溝付ナット Cu Sn/Ni
- 本体 : PUR
- オーダー番号 : 52010285

14.6 スライディングスリーブ (大気圧用)

i 爆発性雰囲気での使用には適していません。

スイッチポイント、自由に調節可能

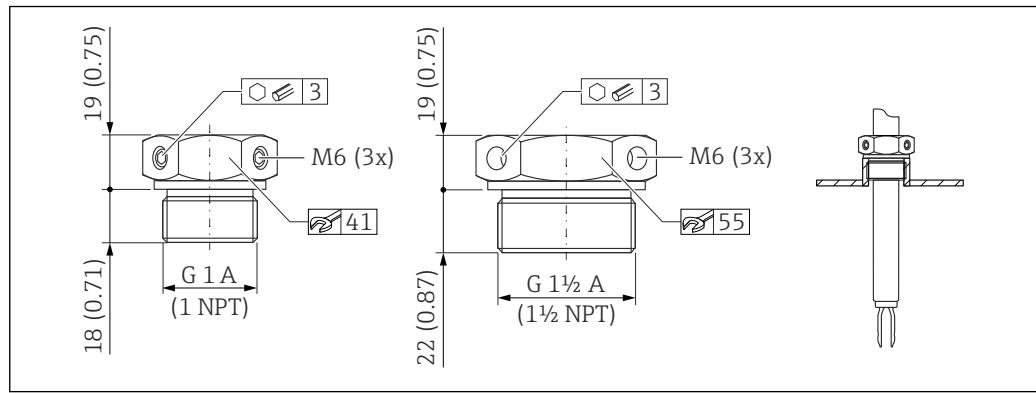


図 33 スライディングスリーブ (大気圧用 : $p_e = 0 \text{ MPa (0 psi)}$)。測定単位 mm (in)

G 1、DIN ISO 228/I

- 材質 : 1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量 : 0.21 kg (0.46 lb)
- オーダー番号 : 52003978
- オーダー番号 : 52011888、認定 : EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

NPT 1、ASME B 1.20.1

- 材質 : 1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量 : 0.21 kg (0.46 lb)
- オーダー番号 : 52003979
- オーダー番号 : 52011889、認定 : EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

G 1 1/2、DIN ISO 228/I

- 材質 : 1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量 : 0.54 kg (1.19 lb)
- オーダー番号 : 52003980
- オーダー番号 : 52011890、認定 : EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

NPT 1 1/2、ASME B 1.20.1

- 材質 : 1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量 : 0.54 kg (1.19 lb)
- オーダー番号 : 52003981
- オーダー番号 : 52011891、認定 : EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

図 詳細情報および関連資料は、以下から入手できます。

- 当社ウェブサイトの製品コンフィギュレータ：www.endress.com
- 当社営業所もしくは販売代理店：www.addresses.endress.com

14.7 高圧用スライディングスリーブ

i 爆発性雰囲気での使用に適合します。

- スイッチポイント、自由に調節可能
- シールパッケージはグラファイト製
- グラファイトシール、スペアパート 71078875 として入手可能
- G 1、G 1½：シールは納入範囲に含まれます。

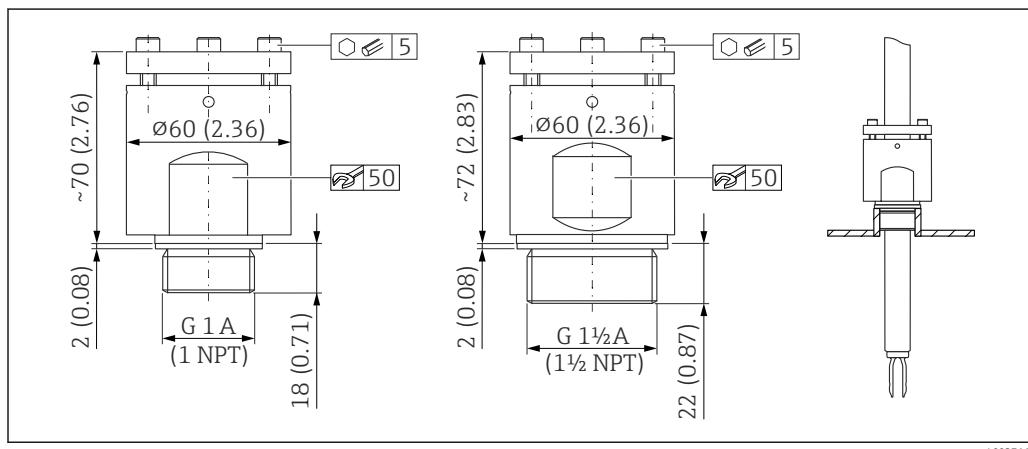


図 34 高圧用スライディングスリーブ。測定単位 mm (in)

G 1、DIN ISO 228/I

- 材質：1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量：1.13 kg (2.49 lb)
- オーダー番号：52003663
- オーダー番号：52011880、認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

G 1、DIN ISO 228/I

- 材質：アロイ C22
- 質量：1.13 kg (2.49 lb)
- 認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き
- オーダー番号：71118691

NPT 1、ASME B 1.20.1

- 材質：1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量：1.13 kg (2.49 lb)
- オーダー番号：52003667
- オーダー番号：52011881、認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

NPT 1、ASME B 1.20.1

- 材質：アロイ C22
- 質量：1.13 kg (2.49 lb)
- 認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き
- オーダー番号：71118694

G 1½、DIN ISO 228/1

- 材質：1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量：1.32 kg (2.91 lb)
- オーダー番号：52003665
- オーダー番号：52011882、認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

G 1½、DIN ISO 228/1

- 材質：アロイ C22
- 質量：1.32 kg (2.91 lb)
- 認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き
- オーダー番号：71118693

NPT 1½、ASME B 1.20.1

- 材質：1.4435 (SUS 316L 相当)
- 質量：1.32 kg (2.91 lb)
- オーダー番号：52003669
- オーダー番号：52011883、認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き

NPT 1½、ASME B 1.20.1

- 材質：アロイ C22
- 質量：1.32 kg (2.91 lb)
- 認定：EN 10204 - 3.1 材料証明書付き
- オーダー番号：71118695

 詳細情報および関連資料は、以下から入手できます。

- 当社ウェブサイトの製品コンフィギュレータ：www.endress.com
- 当社営業所もしくは販売代理店：www.addresses.endress.com

14.8 Field Xpert SMT70

危険場所 (Ex ゾーン 2) および非危険場所でのユニバーサル機器設定が可能な高性能タブレット PC

 技術仕様書 TI01342S

14.9 DeviceCare SFE100

フィールド機器 (HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス) 用の設定ツール

 技術仕様書 TI01134S

14.10 FieldCare SFE500

FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール

システム内のすべてのインテリジェントフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。

 技術仕様書 TI00028S

15 技術データ

15.1 入力

15.1.1 測定変数

関係するレベルリミットをレベルが超過または下回った場合、動作モード (下限検知または上限検知) に応じてレベルスイッチ信号が作動します。

15.1.2 測定範囲

設置場所および注文した伸長パイプに応じて異なります。
最大センサ長 6 m (20 ft)

15.2 出力

15.2.1 出力信号

SIO

8/16 mA (SIO) + 多重デジタル通信プロトコル HART、2 線式

連続測定

4~20 mA (振動周波数に比例) + 多重デジタル通信プロトコル HART、2 線式
連続電流出力の場合、以下のいずれかの動作モードを選択できます。

- 4.0~20.5 mA
- NAMUR NE 43 : 3.8~20.5 mA (工場設定)
- US モード : 3.9~20.8 mA


15.2.2 アラーム時の信号

アラーム時の信号は NAMUR 推奨 NE 43 に準拠します。

4~20 mA HART :

- 最大アラーム : 21.5~23 mA の範囲で設定可能
- 最小アラーム : < 3.6 mA (工場設定)

15.2.3 4~20 mA パッシブ、HART

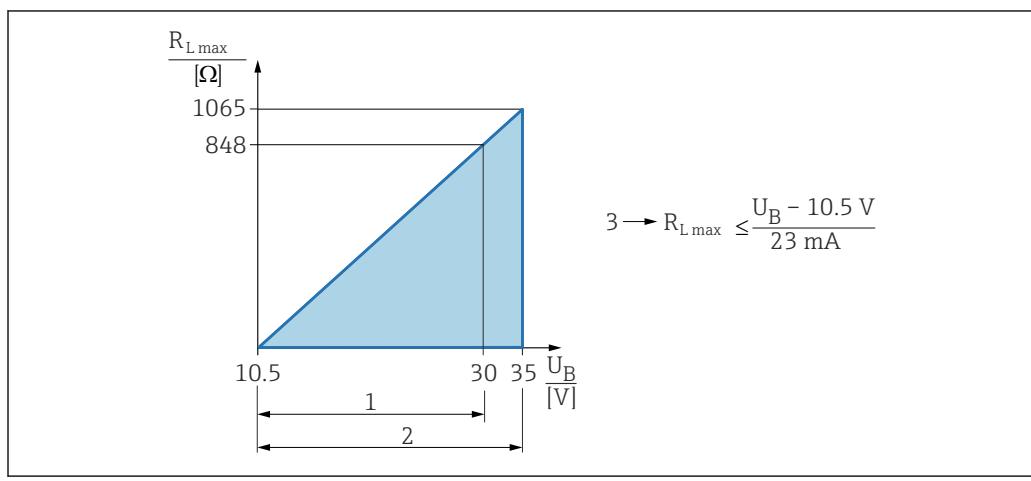

A0039232

- 1 電源 DC 10.5~30 V Ex i
- 2 電源 DC 10.5~35 V (その他の保護タイプおよび非認証機器バージョン)
- 3 $R_{L\max}$ 最大負荷抵抗
- U_B 電源電圧

i 操作プログラムを使用したハンドヘルドターミナルまたは PC による操作 : 最小通信抵抗 250 Ω を考慮してください。

15.2.4 ダンピング

- 出力信号およびディスプレイを含むすべての出力に影響
- 連続運転 (4~20 mA) でのみ使用可能
- SIO モードには影響なし
- 現場表示器、Bluetooth® ワイヤレス技術、ハンドヘルドターミナル、または PC の操作プログラムを使用して、0~999 秒 の範囲で設定可能
- 工場設定：1 秒

15.2.5 スイッチ出力

注文に応じて事前設定されたスイッチング遅延：

- 音叉部の接液時 0.5 秒、非接液時 1.0 秒 (工場設定)
- 音叉部の接液時 0.25 秒、非接液時 0.25 秒
- 音叉部の接液時 1.5 秒、非接液時 1.5 秒
- 音叉部の接液時 5.0 秒、非接液時 5.0 秒

i 音叉部の接液時と非接液時のスイッチング遅延については、1~60 秒の範囲でユーザー側で個別に設定することもできます

(ディスプレイ、Bluetooth または FieldCare、DeviceCare、AMS、PDM を使用した操作)

15.2.6 防爆接続データ

安全上の注意事項 (XA) を参照：防爆に関するすべてのデータは、別冊の防爆資料に記載されており、当社ウェブサイトのダウンロードエリアより入手可能です。防爆資料は、危険場所での使用が認可されたすべての機器に標準で付属します。

15.2.7 プロトコル固有のデータ

- 製造者 ID : 17 (0x11)
- デバイスタイプコード : 0x11C4
- 機器リビジョン: 1
- HART 仕様 : 7
- DD リビジョン : 1
- DD ファイル (DTM、DD) : 情報およびファイルは以下から入手できます。
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- HART 負荷 : 最小 250 Ω

HART 機器変数 (工場設定)

工場出荷時に、以下の測定値が機器変数に割り当てられています。

機器変数	測定値
プライマリ変数 (PV) パラメータ (Primary variable) ¹⁾	レベルリミットを検出 ²⁾
セカンダリ変数 (SV 値) パラメータ (Secondary variable)	センサ周波数 ³⁾
ターシェリ変数 (TV 値) パラメータ (Third variable)	音叉部の状態 ⁴⁾
クオータリ変数 (QV) パラメータ (Quaternary variable)	センサ温度

1) プライマリ変数 (PV) パラメータは常に電流出力に適用されます。

2) リミット検知では、初期状態は音叉部の状態 パラメータ (接液/非接液) および安全機能 (MIN/MAX) に応じて異なります。

3) センサ周波数は、音叉部の振動周波数です。

4) 音叉部の状態は、音叉部の状態 (音叉部接液 オプション/音叉部非接液 オプション) を示します。

HART 機器変数の選択

- レベルリミットを検出
- センサ周波数
- 音叉部の状態
- センサ温度
- 端子電流
端子電流は、端子台のリードバック電流です。表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります
- 端子電圧
表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

サポートされる機能

- パーストモード
- 追加の伝送器のステータス
- 機器のロック

15.2.8 HART データ

- 最小スタートアップ電圧 : 10.5 V
- スタートアップ電流 : > 3.6 mA
- スタートアップ時間 : < 8 秒
- 最低動作電圧 : 10.5 V
- Multidrop 電流 : 4 mA

15.2.9 Heartbeat Technology

Heartbeat Technology モジュール

Heartbeat Technology は 3 つのモジュールで構成されます。この 3 つのモジュールを組み合わせて、機器の機能とプロセス条件の確認、評価、監視を行います。



- Heartbeat Diagnostics
- Heartbeat Verification
- Heartbeat Monitoring

15.3 環境

15.3.1 周囲温度範囲

以下の値は、最高 +90 °C (+194 °F) までのプロセス温度に対して有効です。プロセス温度がこれよりも高い場合は、許容周囲温度は低くなります (図を参照)。

- 液晶ディスプレイなし : -40~+70 °C (-40~+158 °F)
- 液晶ディスプレイあり : -40~+70 °C (-40~+158 °F)、表示速度やコントラストなどの光学特性に制約あり。
制約なしで使用可能な温度範囲 : -20~+60 °C (-4~+140 °F)

注文に応じてオプションで提供可能 :

- -50 °C (-58 °F)、稼働寿命および性能に制約あり
- -60 °C (-76 °F)、稼働寿命および性能に制約あり


1 -50 °C (-58 °F) 未満 : 機器が永続的な損傷を受ける可能性あり

次の周囲温度は、温度セバレータ付き機器の全プロセス温度範囲に適用されます : +70 °C (+158 °F)


強い直射日光があたる屋外で使用する場合 :

- 機器を日陰に設置してください。
- 特に高温地域では直射日光があたらないようにしてください。
- アクセサリとして注文可能な保護カバーを使用してください。


シングルコンパートメントハウジング（プラスチック）

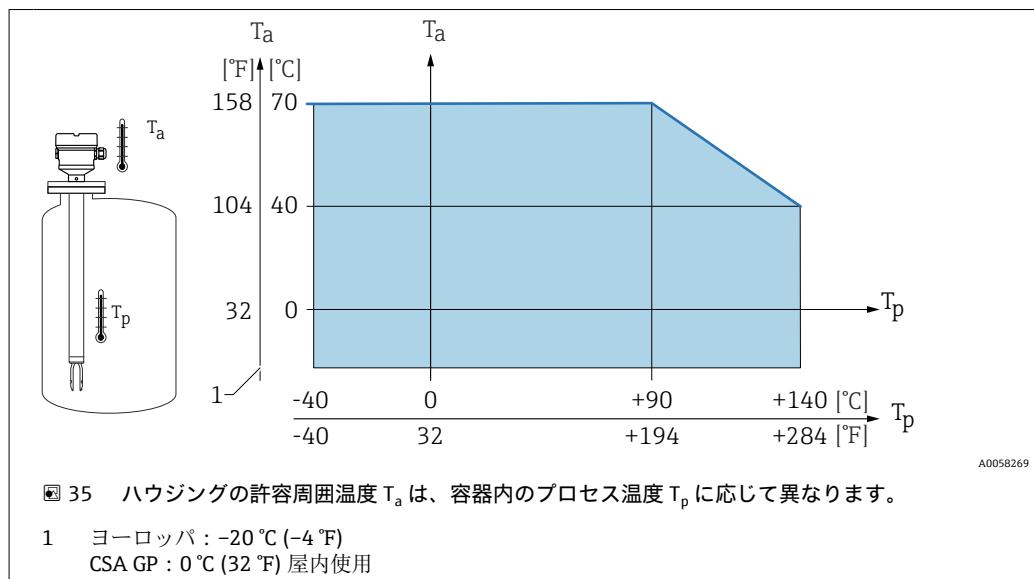

シングルコンパートメントハウジング（アルミニウム、コーティング）およびデュアルコンパートメントハウジング（アルミニウム、コーティングまたはSUS 316L相当）

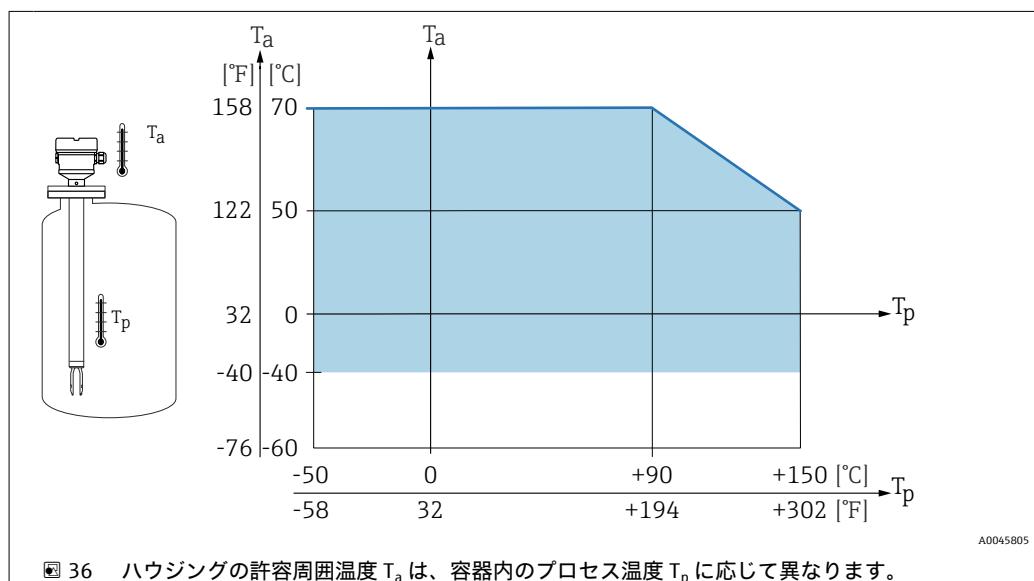

シングルコンパートメントハウジング (SUS 316 L相当、サニタリ)

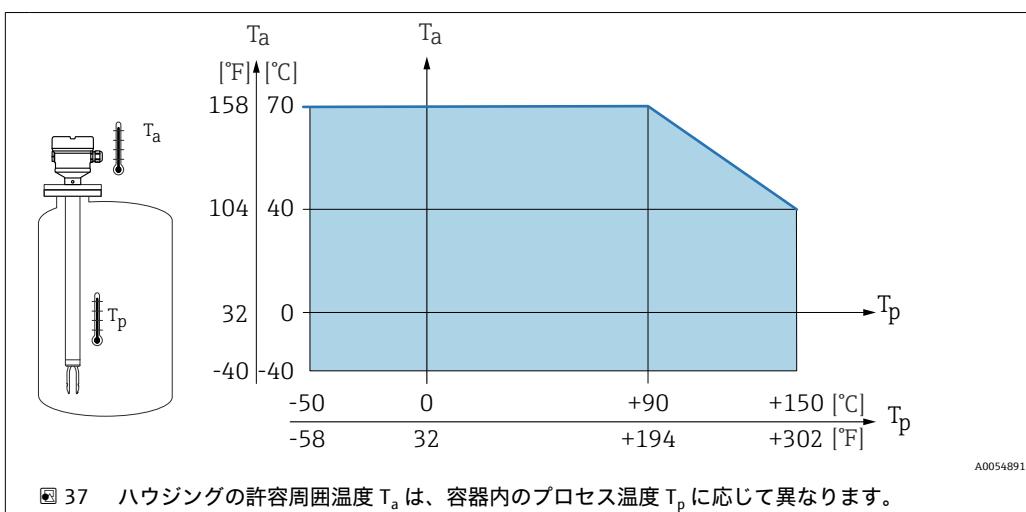

危険場所

危険場所では、ゾーンやガスグループに応じて、許容される周囲温度が制限される可能性があります。防爆資料 (XA) の記載情報に注意してください。

15.3.2 保管温度

-40～+80 °C (-40～+176 °F)
オプション : -50 °C (-58 °F)、-60 °C (-76 °F)

15.3.3 湿度

稼働時 : 最大 100 %。結露する環境では開けないでください。

15.3.4 使用高さ

海拔 5 000 m (16 404 ft) 以下

15.3.5 気候クラス

IEC 60068-2-38 試験 Z/AD に準拠

15.3.6 保護等級

試験は IEC 60529 および NEMA 250 に準拠

IP68 試験条件 : 1.83 m H₂O、24 h

ハウジング

電線口を参照

電線口

- M20 カップリング、プラスチック、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、ニッケルめっき真鍮、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 カップリング、SUS 316L 相当、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- M20 ネジ、IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- G ½ ネジ、NPT ½、IP66/68 NEMA Type 4X/6P

M12 プラグの保護等級

- ハウジング閉鎖および接続ケーブルの接続時 : IP66/67 NEMA Type 4X
- ハウジング開放または接続ケーブルの非接続時 : IP20、NEMA Type 1

注記

M12 プラグ：不適切な設置により、IP 保護等級が失われる場合があります。

- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルを接続し、ネジをしっかりと締め付けている場合にのみ有効です。
- ▶ 保護等級は、使用する接続ケーブルの仕様が IP67 NEMA Type 4X に準拠している場合にのみ有効です。

 電気接続として「M12 プラグ」オプションを選択した場合、すべてのハウジングタイプに **IP66/67 NEMA Type 4X** が適用されます。

15.3.7 耐振動性

IEC 60068-2-64-2008 に準拠

$a(RMS) = 50 \text{ m/s}^2$ 、 $f = 5 \sim 2000 \text{ Hz}$ 、 $t = 3 \text{ 軸} \times 2 \text{ h}$

揺動または振動が大きい場合は、次の追加オプションを推奨：仕様コード「アプリケーション」、バージョン「B」10 MPa (1450 psi) プロセス圧力

15.3.8 耐衝撃性

IEC 60068-2-27-2008 に準拠 : $300 \text{ m/s}^2 [= 30 \text{ g}_n] + 18 \text{ ms}$

g_n : 標準重力加速度

15.3.9 機械的負荷

大きな動的負荷が発生する場合は機器を支持します。伸長パイプおよびセンサの横方向からの最大応力耐量 : 75 Nm (55 lbf ft)

 詳細については、「機器の支持」セクションを参照してください。

15.3.10 汚染度

汚染度 2

15.3.11 電磁適合性 (EMC)

- EN 61326 シリーズおよび NAMUR 推奨 EMC (NE 21) に準拠した電磁適合性
干渉波の適合性は Table 2 (産業) に準拠、干渉放の射線は Group 1 Class B に準拠
- EN 61326-3-1-x に準拠した機能安全要件 (SIL) を満たしています。
- 干渉の影響による最大偏差 : スパンの < 0.5%

 詳細については、EU 適合宣言を参照してください。

15.4 プロセス

15.4.1 プロセス温度範囲

-50~+150 °C (-58~+302 °F)

圧力と温度の相関関係に注意してください (図「センサのプロセス圧力範囲」セクションを参照)。

15.4.2 温度ショック

≤ 120 K/s

15.4.3 プロセス圧力範囲

-0.1~+6.4 MPa (-14.5~928 psi)、最高 150 °C (302 °F) まで

伸長パイプまたはショートパイプとして使用可能 (オプション) :
10 MPa (1450 psi)、最高 150 °C (302 °F) まで

i 機器の最大圧力は、圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります。

コンポーネントには、プロセス接続、オプションの取付部品、アクセサリが含まれます。

⚠ 警告

機器の構成や使用方法を誤ると、部品の破裂につながる可能性があります。


これにより、人や環境に対して深刻な、場合によっては回復不能な損害が発生する可能性があります。

- ▶ 各要素の規定の制限を遵守して機器を使用してください。
- ▶ **MWP (最高動作圧力) :** 最高動作圧力は銘板に明記されています。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F)に基づいており、機器に対して常時適用できます。温度と最高動作圧力の関係に注意してください。高温の場合、フランジの許容圧力値については、次の規格を参照してください。EN 1092-1 (材質 1.4435 と 1.4404 は安定性/温度特性に関して同一であり、EN 1092-1 表 18 の 13E0 に同じグループとして分類されています。この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます。)、ASME B 16.5a、JIS B 2220 (いずれの場合にも、規格の最新版が適用されます。)
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PS」が使用されます。この略語「PS」は機器の最高動作圧力に相当します。
- ▶ この値とは異なる MWP のデータについては、技術仕様書の該当セクションに記載されています。

それぞれの場合、機器と選択フランジのディレーティング曲線から最小値が適用されます。

i CRN 認定取得機器 : 伸長パイプ付き機器の場合は最大 9 MPa (1305 psi)、詳細については当社ウェブサイト : www.endress.com → ダウンロードを参照

センサのプロセス圧力範囲

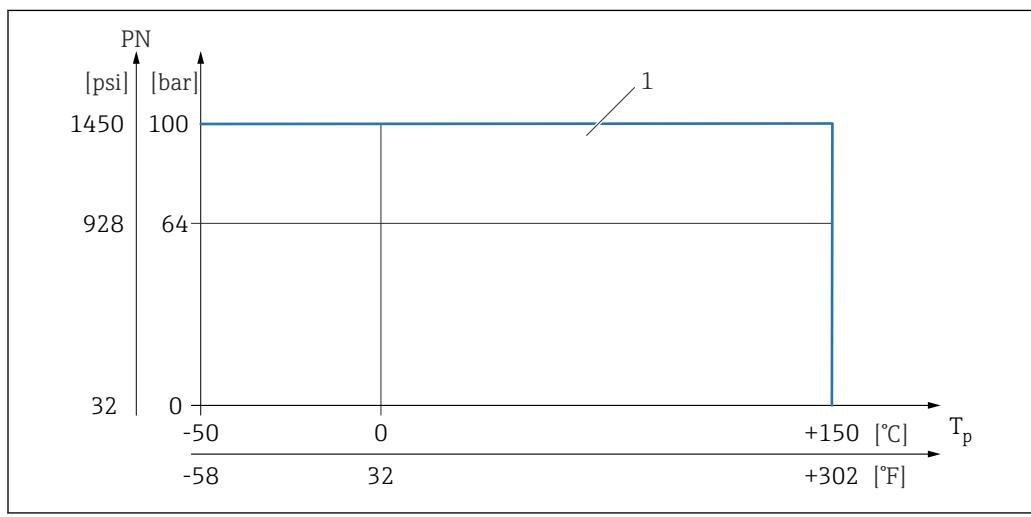

A0038268

- 1 製品コンフィギュレータ、バージョン「10 MPa (1450 psi)」の仕様コード「アプリケーション」を選択した場合の許容定格圧力。例外:「プロセス接続」セクションを参照。カナダの CRN 認証: CRN 認証を組み合わせて使用する場合にのみ、最大許容プロセス圧力が 9 MPa (1305 psi) に制限されます。最大圧力値の詳細については、「www.endress.com」の製品ページのダウンロードエリアを参照してください。

15.4.4 過圧限界

- $\text{PN} = 6.4 \text{ MPa} (928 \text{ psi})$: 過圧限界 = $1.5 \cdot \text{PN}$ 最大 10 MPa (1450 psi) (選択するプロセス接続に応じて異なる)
- 20 MPa (2 900 psi) での液絡膜破裂圧力

- PN = 10 MPa (1450 psi) : 過圧限界 = 1.5·PN 最大 15 MPa (2175 psi) (選択するプロセス接続に応じて異なる)
- 40 MPa (5800 psi) での液絡膜破裂圧力
圧力試験中は機器の機能が制限されます。
機械的完全性は、プロセス呼び圧力 (PN) の 1.5 倍までの圧力で保証されます。

15.4.5 測定物密度

密度 > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³) の液体用

設定 > 0.7 g/cm³ (43.7 lb/ft³) (お客様への納入時)

密度 0.5 g/cm³ (31.2 lb/ft³) の液体用

設定 > 0.5 g/cm³ (31.2 lb/ft³) (工場設定値をご注文可能、また、ユーザー設定も可能)

密度 > 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³) の液体用

- 設定 > 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³) (工場設定値をご注文可能、また、ユーザー設定も可能)
- 設定された測定物およびプロセスパラメータに対応する機能安全 (SIL) についてはお問い合わせください。

15.4.6 粘度

≤ 10 000 mPa·s

15.4.7 耐圧性

真空まで

 真空蒸着プラントでは、密度設定 0.4 g/cm³ (25.0 lb/ft³) を選択してください。

15.4.8 固形物

Ø ≤ 5 mm (0.2 in)

15.5 追加の技術データ

 最新の技術仕様書：弊社ウェブサイト：www.endress.com → ダウンロード

索引

B	
Bluetooth® ワイヤレス技術	30
C	
CE マーク	9
D	
DD	31
DD ファイル	31
F	
FV (HART 変数)	32
H	
HART プロトコル	34
HART 変数	32
P	
PV (HART 変数)	32
S	
SV (HART 変数)	32
T	
TV (HART 変数)	32
ア	
アクセスコード	29
不正な入力	29
イ	
イベントテキスト	45
イベントリスト	48
イベント履歴	48
イベントログのフィルタ処理	48
ウ	
運搬	
取扱い	11
エ	
エレクトロニックインサートのキーを使用した機能テスト	28
力	
書き込みアクセス権	29
キ	
機器の用途	
指定用途を参照	
機器用途	
不適切な用途	8
不明な場合	8
機器ロック状態	39
技術データ	
周囲	60
ケ	
現場表示器	
アラーム状態を参照	
診断メッセージを参照	
コ	
固定ねじ	20
サ	
サービスインターフェース (CDI)	34
サブメニュー	
イベントリスト	48
シ	
システム統合	31
指定用途	8
修理コンセプト	51
診断	
シンボル	44
診断イベント	44, 45
操作ツール上	45
診断メッセージ	44
診断リスト	46
ス	
ステータス信号	44
スペアパーツ	52
セ	
製品の安全性	9
設定	
プロセス条件への機器の適応	39
ソ	
操作	39
操作上の安全性	8
操作部	
診断メッセージ	45
測定値の読み取り	39
テ	
適合宣言	9
適用分野	
残存リスク	8
ト	
トラブルシューティング	41
取付要件	
スイッチポイント	12
ハ	
廃棄	52
配線状況の確認	26
パラメータのアクセス権	
書き込みアクセス権	29
読み取りアクセス権	29

ヒ

表示値

ロック状態用	39
表示モジュールの回転	18

ヘ

返却	52
----------	----

ホ

本説明書について

シンボル - 説明	6
-----------------	---

本文

目的	6
----------	---

本文の目的	6
-------------	---

ヨ

要員の要件	7
-------------	---

読み取りアクセス権	29
-----------------	----

ロ

労働安全	8
------------	---



71725350

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser 
People for Process Automation