

Resumo das instruções de operação **CA76NA**


Analisador para sódio



Este é o Resumo das Instruções de Operação e não substitui as Instruções de Operação pertencentes ao equipamento.

Informações detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas instruções de operação e em outras documentações disponíveis em:

- www.endress.com/device-viewer
- Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App

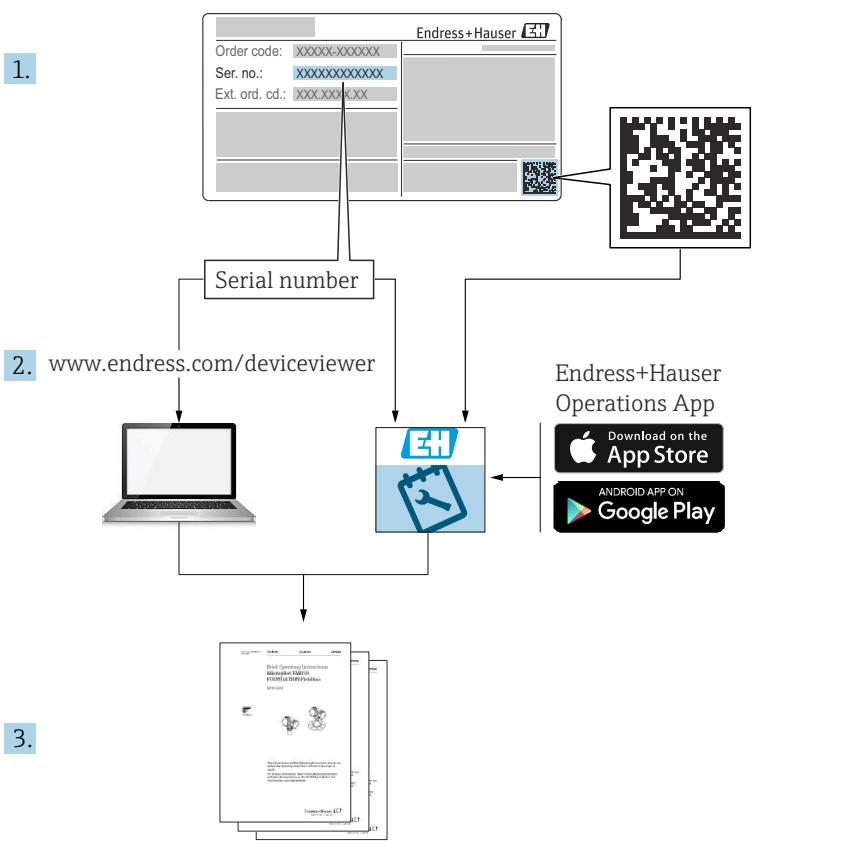

Sumário

1	Sobre este documento	4
1.1	Simbolos usados	4
1.2	Documentação	5
2	Instruções básicas de segurança	6
2.1	Especificações para o pessoal	6
2.2	Uso indicado	6
2.3	Segurança do local de trabalho	6
2.4	Segurança da operação	7
2.5	Segurança do produto	7
2.6	Segurança de TI	7
3	Recebimento e identificação do produto	7
3.1	Recebimento	7
3.2	Identificação do produto	8
3.3	Armazenamento e transporte	9
4	Instalação	9
4.1	Requisitos de instalação	9
4.2	Instalação do analisador em uma superfície vertical	12
4.3	Verificação pós instalação	12
5	Conexão elétrica	13
5.1	Especificações de conexão	13
5.2	Conexão do analisador	13
5.3	Garantia do grau de proteção	17
5.4	Verificação pós-conexão	18
6	Opções de operação	19
7	Comissionamento	20
7.1	Preliminares	20
7.2	Verificação pós-instalação e da função	30
7.3	Acionamento do instrumento de medição	31
7.4	Configuração do instrumento de medição	31

1 Sobre este documento

1.1 Símbolos usados


1.1.1 Informações de segurança

Estrutura das informações	Significado
⚠ PERIGO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
⚠ ATENÇÃO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, podem ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
⚠ CUIDADO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, podem ocorrer ferimentos de menor grau ou mais graves.
AVISO Causa/situação Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação/observação	Este símbolo alerta quanto a situações que podem resultar em dano à propriedade.

1.1.2 Símbolos

-  Informações adicionais, dicas
-  Permitido
-  Recomendado
-  Não é permitido ou recomendado
-  Consulte a documentação do equipamento
-  Consulte a página
-  Referência ao gráfico
-  Resultado de uma etapa individual

1.1.3 Símbolos no equipamento

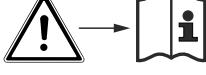Simbolo	Significado
	Atenção: Tensão perigosa
	Sem chamas vivas É proibido fumar, fontes abertas de ignição, fogo
	É proibido comer e beber
	Use óculos de proteção
	Use luvas de segurança
	Consulte a documentação do equipamento

1.2 Documentação

As instruções a seguir complementam o Resumo das instruções de operação e estão disponíveis nas páginas de produto na Internet:

Instruções de operação CA76NA

- Descrição do equipamento
- Comissionamento
- Operação
- Descrição do software
- Diagnóstico e localização de falhas específicas do equipamento
- Manutenção
- Reparo e peças de reposição
- Acessórios
- Dados técnicos

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

- A instalação, comissionamento, operação e manutenção do sistema de medição podem ser executadas apenas por uma equipe técnica especialmente treinada.
- A equipe técnica deve estar autorizada pelo operador da fábrica a executar as atividades especificadas.
- A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- A equipe técnica deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- Os erros no ponto de medição devem ser reparados apenas pela equipe autorizada e especialmente treinada.

 Reparos não descritos nas Instruções de operação fornecidos podem apenas ser executados diretamente pelo fabricante ou pela organização de manutenção.

2.2 Uso indicado

CA76NA é um analisador projetado para a medição contínua de concentração de sódio em soluções aquosas.

O analisador é indicado para uso nas seguintes aplicações:

- Monitoramento do circuito de água / vapor em usinas de energia, particularmente para monitoramento de condensadores
- Garantia de qualidade dos sistemas de desmineralização e dessalinização da água do mar
- Garantia de qualidade do circuito de água ultrapura na indústria de semicondutores e componentes eletrônicos

O uso do equipamento para outro propósito além do que foi descrito, indica uma ameaça à segurança das pessoas e de todo o sistema de medição e, portanto, não é permitido. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso impróprio ou não indicado.

2.3 Segurança do local de trabalho

O operador é responsável por garantir a conformidade com as seguintes regulamentações de segurança:

- Orientações de instalação
- Normas e regulamentações locais

Compatibilidade eletromagnética

- O produto foi testado quanto à compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas europeias relevantes às aplicações industriais.
- A compatibilidade eletromagnética indicada aplica-se apenas a um produto que foi conectado de acordo com essas Instruções de operação.

2.4 Segurança da operação

⚠ ATENÇÃO

Contato de produtos químicos com os olhos e a pele, e inalação de vapores

Danos à pele, olhos e órgãos respiratórios

- ▶ Use óculos protetores, luvas protetoras e avental de laboratório ao trabalhar com produtos químicos.
- ▶ Evite qualquer contato de produtos químicos com a pele.
- ▶ Não inale quaisquer vapores.
- ▶ Certifique-se de que a área esteja bem ventilada.
- ▶ Siga as instruções adicionais das fichas de dados de segurança dos produtos químicos usados.

2.5 Segurança do produto

2.5.1 Avançado

O produto é projetado para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi devidamente testado e deixou a fábrica em condições de ser operado com segurança. As regulamentações relevantes e as normas internacionais foram observadas.

2.6 Segurança de TI

A garantia que fornecemos só é válida se o equipamento for instalado e usado como descrito nas Instruções de Operação . O equipamento tem mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer modificação acidental nas configurações do equipamento.

Medidas de segurança de TI de acordo com as normas de segurança do operador e projetadas para fornecer proteção adicional para o equipamento e para a transferência de dados do equipamento devem ser implementadas pelos próprios operadores.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

1. Verifique se a embalagem está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos à embalagem.
Manter a embalagem danificada até que a situação tenha sido resolvida.
2. Verifique se o conteúdo está sem danos.
 - ↳ Notificar o fornecedor sobre quaisquer danos ao conteúdo da entrega.
Manter os produtos danificados até que a situação tenha sido resolvida.
3. Verificar se a entrega está completa e se não há nada faltando.
 - ↳ Comparar os documentos de envio com seu pedido.

4. Embalar o produto para armazenagem e transporte, de tal modo que esteja protegido contra impacto e umidade.

→ A embalagem original oferece a melhor proteção.

Certifique-se de estar em conformidade com as condições ambientais permitidas.

Se tiver quaisquer perguntas, entrar em contato com seu fornecedor ou seu centro de vendas local.

3.1.1 Escopo de entrega

O escopo de entrega inclui:

- 1 analisador
- 1 cópia impressa do Resumo das instruções de operação no idioma solicitado

 O eletrodo de sódio, eletrodo de pH, solução padrão, soluções tamponada de pH e reagente de alcalinização não estão incluídos na entrega com o analisador.

Antes de comissionar o analisador, adquira o eletrodo de sódio, o eletrodo de pH, a solução padrão e as soluções-tampão de pH como um acessório do "kit iniciante".

Compre o reagente de alcalinização separadamente (recomendado: diisopropilamina (DIPA), > 99,0 % (GC), em um frasco feito de material sólido, por ex., vidro.

- Em caso de dúvidas:

Entre em contato com seu fornecedor ou sua central local de vendas.

3.2 Identificação do produto

3.2.1 Etiqueta de identificação

A etiqueta de identificação está localizada no painel.

A etiqueta de identificação fornece as seguintes informações sobre seu equipamento:

- Identificação do fabricante
- Código do pedido
- Número de série
- Código do pedido estendido
- Valores de entrada e saída
- Temperatura ambiente
- Informações de segurança e avisos
- Aprovações de acordo com as versões solicitadas

- Compare os dados da etiqueta de identificação com os do seu pedido.

3.2.2 Identificação do produto

Página do produto

www.endress.com/ca76na

Interpretação do código do pedido

O código de pedido e o número de série de seu produto podem ser encontrados nos seguintes locais:

- Na etiqueta de identificação
- Nos papéis de entrega

Obtenção de informações sobre o produto

1. Vá para www.endress.com.
2. Pesquisar página (símbolo da lupa): Insira um número de série válido.
3. Pesquisar (lupa).
 - ↳ A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.
4. Clique na visão geral do produto.
 - ↳ Surge uma nova janela. Aqui, você encontra informações referentes ao seu equipamento, incluindo a documentação do produto.

3.3 Armazenamento e transporte

1. Guarde o medidor em um local seco, onde esteja protegido contra umidade.
2. Em temperaturas baixas, próximas de congelamento, certifique-se de que não haja água no equipamento.
3. Guarde o reagente de alcalinização e eletrodos em temperaturas superiores a +5 °C (41 °F).
4. Observe as temperaturas permitidas de armazenamento .

4 Instalação

⚠ CUIDADO

Perigo de esmagamento ou aprisionamento se o analisador for montado ou desmontado incorretamente

- São necessárias duas pessoas para montar e desmontar o analisador.
- Use luvas de proteção adequadas para proteger contra riscos mecânicos.
- Verifique a conformidade com os requisitos mínimos de espaçamento ao instalar.
- Use os espaçadores fornecidos ao instalar.

4.1 Requisitos de instalação

4.1.1 Opções de instalação


Instalado em uma superfície vertical:

- Parede
- Placa de montagem

4.1.2 Dimensões

Os materiais de montagem necessários para fixar o equipamento à parede (parafusos, buchas) não são fornecidos.

- Forneça os materiais de montagem no local.

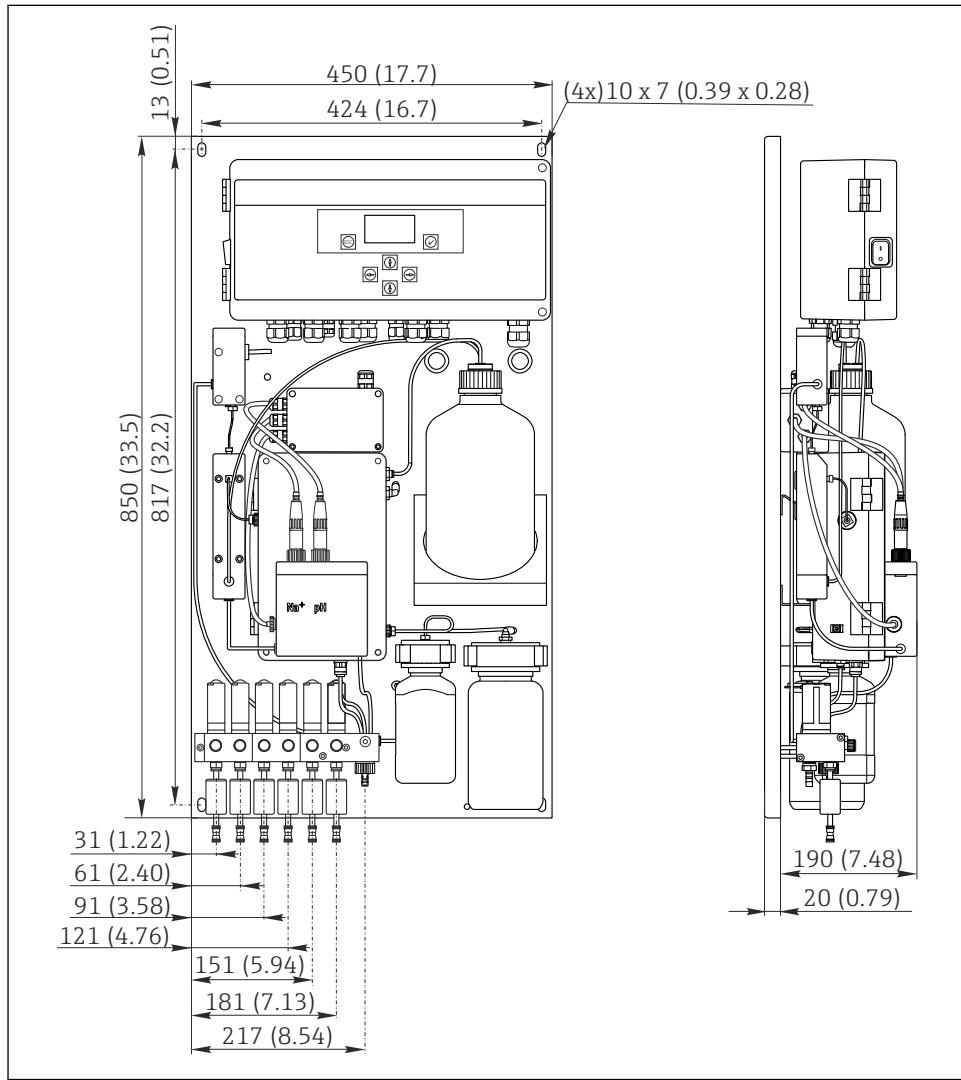

A0047739

1 Analisador CA76NA. Unidade de medida mm (in)

4.1.3 Local de instalação


Observe também os seguintes pontos:

1. Proteja o equipamento contra vibrações mecânicas.
2. Proteja o equipamento contra exposição a produtos químicos.
3. Não exponha o equipamento a ambientes muito empoeirados.
4. Instale o equipamento em um ambiente seco.
5. Verifique se a parede tem suficiente capacidade para a carga e se é totalmente perpendicular.
6. Certifique-se de que o equipamento esteja alinhado horizontalmente e instalado em superfície vertical (placa de montagem ou parede).
7. Proteja o equipamento contra aquecimento adicional (por ex. através de aquecedores ou luz solar direta).

Deve estar em conformidade com os seguintes requisitos de espaçamento mínimo:

- pelo menos 10 mm (0,39 pol.) nas laterais do analisador
- pelo menos 550 mm (21,7 pol.) na frente do analisador
- pelo menos 200 mm (7,87 pol.) sob o analisador, já que os cabos e conduítes de água são conectados por baixo

4.2 Instalação do analisador em uma superfície vertical

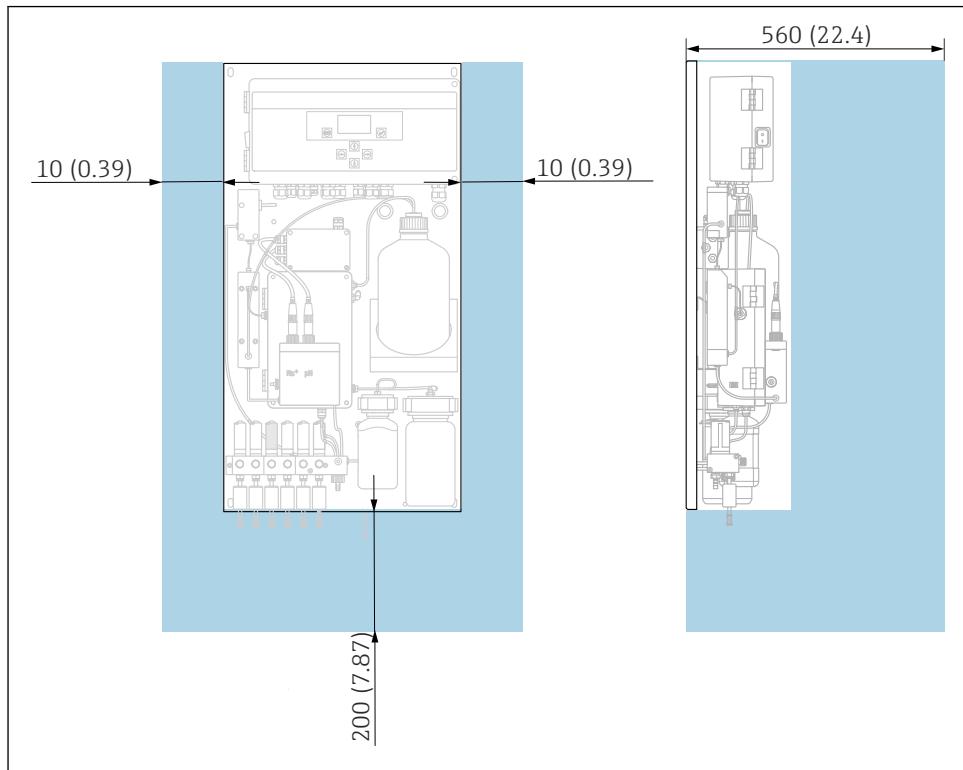

A0049178

■ 2 Analisador CA76NA, requisitos de espaçamento em mm (pol.)

- Observe as distâncias necessárias ao instalar.

4.3 Verificação pós instalação

Após a montagem, verifique todas as conexões para garantir que todas elas estejam bem fixadas.

5 Conexão elétrica

⚠ ATENÇÃO

O equipamento está conectado!

Conexão incorreta pode resultar em ferimentos ou morte!

- ▶ A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- ▶ O técnico eletricista deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo seguir-las.
- ▶ **Antes** de iniciar o trabalho de conexão, certifique-se de que nenhuma tensão esteja presente nos cabos.

5.1 Especificações de conexão

1. Conduza os cabos de controle e de entrada separadamente dos cabos de baixa tensão elétrica.
2. Use cabos blindados ao conectar os cabos de controle para sinais analógicos.
3. No local da instalação, conecte a blindagem em uma ou ambas as extremidades de acordo com o conceito de blindagem da usina e do cabo utilizado.
4. Suprima cargas indutivas, como um relé com um diodo de comutação ou módulo RC.
5. Ao conectar a entrada em corrente, preste atenção na polaridade e carga máxima (500 Ω).
6. Se forem usadas saídas a relé flutuantes, providencie um fusível reserva apropriado para estes relés no local de instalação.
7. Observe os valores para carga máxima de contato .

AVISO

O equipamento é adequado somente para instalação fixa.

- ▶ No local da instalação, você deve providenciar um equipamento de desconexão de todos os polos de acordo com o IEC 60947-1 e IEC 60947-3 nas proximidades da fonte de alimentação.
- ▶ O equipamento de desconexão não deve desconectar um condutor de proteção.

5.2 Conexão do analisador

⚠ ATENÇÃO


Desrespeitar a conformidade com as instruções para aterramento de proteção pode resultar em ferimentos ou morte

- ▶ Esteja em conformidade com as instruções para aterramento de proteção quando instalar o analisador.
- ▶ O equipamento é Classe 1: use um aterramento de proteção separado para a conexão à rede elétrica.
- ▶ Não é permitida a desconexão do aterramento de proteção

5.2.1 Abertura do invólucro da unidade de componentes eletrônicos

Abertura do invólucro da unidade de componentes eletrônicos

1.

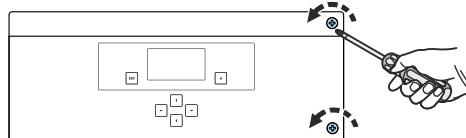

A0033421

■ 3 Invólucro da unidade de componentes eletrônicos, parafusos de fixação na tampa

Solte os parafusos de fixação na tampa com uma chave de parafusos Phillips PH2.

2. Abra a tampa da unidade dos componentes eletrônicos para a esquerda.

5.2.2 Conexão das saídas analógicas, saídas digitais e fonte de alimentação

Conexão das saídas de sinal

O valor medido do canal específico está disponível como sinal de corrente na placa de saída analógica ou digital. O analisador pode ter até 6 saídas em corrente, dependendo da versão do equipamento.


1. Guie os cabos através das entradas para cabo na parte inferior da unidade de componentes eletrônicos. Posição e dimensões das entradas para cabos .
2. Guie os cabos através dos prensas-cabos até a unidade de componentes eletrônicos.
3. Conecte as saídas conforme mostrado no diagrama de conexão de terminais .

Conectando a fonte de alimentação

i O analisador está equipado com um fusível, T 1,25 A, para nível de tensão elétrica de 215 a 240 Vca. Se o analisador for operado a 100 até 130 Vca, substitua o fusível pelo fusível T 2,5 A fornecido. O fusível está localizado na tampa da unidade de componentes eletrônicos.

1. Guie os cabos através das entradas para cabo atrás da unidade de componentes eletrônicos. Posição e dimensões das entradas para cabos .
2. Conecte com um cabo de 3 núcleos à régua de terminais X100 (L1/N/PE) na unidade dos componentes eletrônicos de acordo com o diagrama de conexão de terminais .

Esquema de terminais sem PROFIBUS

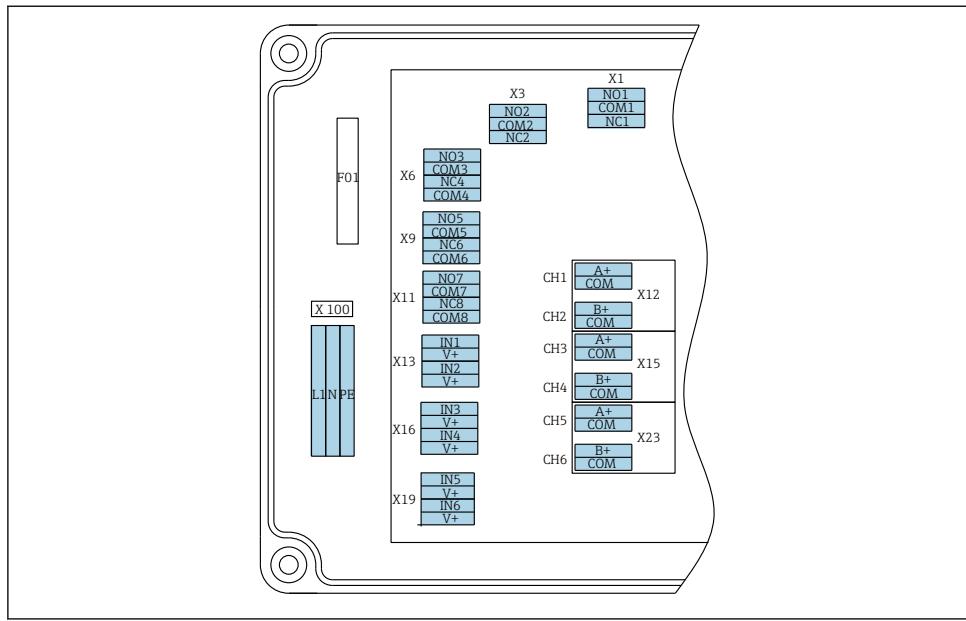

A0033459

L1	N	PE	NO1	COM1	NC1	NO2	COM2	NC2	A +	COM	B +	COM	A +	COM	B +	COM	A +	COM	B +	COM
X100 Fonte de alimentação 100 a 240 Vca, 50/60 Hz			X1 Relé 1 Alarme			X3 Relé 2 Aviso			X12A 4 a 20 mA Canal 1	X12B 4 a 20 mA Canal 2	X15A 4 a 20 mA Canal 3	X15B 4 a 20 mA Canal 4	X23A 4 a 20 mA Canal 5	X23B 4 a 20 mA Canal 6						

Tensão da rede elétrica

Unidade de energia multifaixas de 100 a 240 Vca

i O analisador está equipado com um fusível, T 1,25 A, para nível de tensão elétrica de 215 a 240 Vca. Se o analisador for operado a 100 até 130 Vca, substitua o fusível pelo fusível T 2,5 A fornecido. O fusível está localizado na tampa da unidade de componentes eletrônicos.


Saídas analógicas

- X12: saída de corrente, canais 1 + 2
- X15: saída de corrente, canais 3 + 4
- X23: saída de corrente, canais 5 + 6

Entradas de controle (contato externo)

- X13: entrada em corrente, canais 1 + 2
- X16: entrada em corrente, canais 3 + 4
- X19: entrada em corrente, canais 5 + 6

Esquema de terminais com PROFIBUS

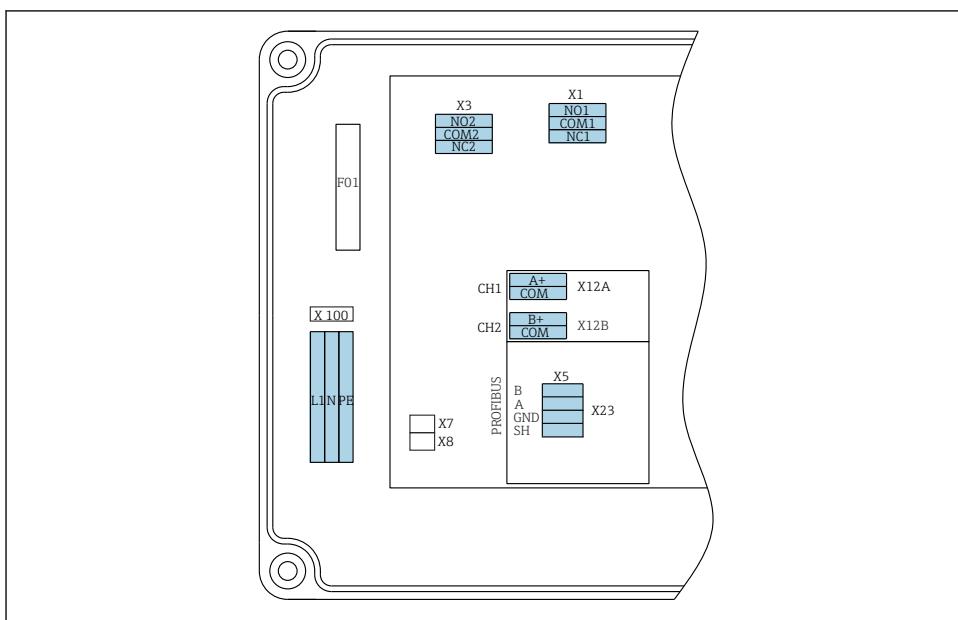

A0041292

Saídas digitais

- X1: relé 1, alarme
 - Contato aberto em caso de erro: COM-NO
 - Contato fechado em caso de erro: COM-NC
- X3: relé 2, aviso
 - Contato aberto em caso de erro: COM-NO
 - Contato fechado em caso de erro: COM-NC
- X6: status, canais 1 + 2
- X9: status, canais 3 + 4
- X11: status, canais 5 + 6

L1	N	PE	NO1 CO M1	NC1	NO2 CO M2	NC2	A+	CO M	B+	CO M	B	A	GND	SH	
X100 Fonte de alimentação 100 a 240 Vca, 50/60 Hz			X1 Relé 1 Alarme			X3 Relé 2 Aviso			X12A 4 a 20 mA Canal 1		X12B 4 a 20 mA Canal 2		Cabo PROFIBUS (interno)		

Tensão da rede elétrica

Unidade de energia multifaias de 100 a 240 Vca

Vca


Saídas analógicas

X12: saída em corrente, canal 1 + 2

Se o CA76NA é o último equipamento no segmento de barramento, os dois jumpers devem ser configurados em X7 e X8 na placa de interface PROFIBUS para incorporar os resistores de terminação. Se o analisador não for o último equipamento no segmento de barramento, os jumpers devem ser removidos de X7 e X8 na placa de interface PROFIBUS.

Soquete M12

O PROFIBUS é conectado a um soquete externo M12.

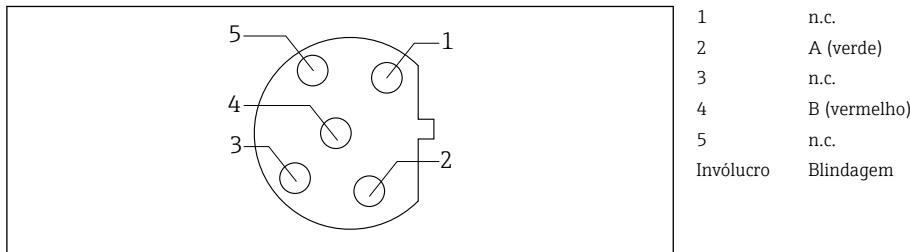

■ 4 Atribuição do pino: 5 pinos, codificado b

5.3 Garantia do grau de proteção

Somente as conexões elétricas e mecânicas que estão descritas nessas instruções e que são necessárias para o uso indicado exigido, podem ser executadas no equipamento entregue.

- Cuidado quando executar o trabalho.

Tipos individuais de proteção aprovados para este produto (impermeabilidade (IP), segurança elétrica, imunidade à interferência EMC) deixam de ter garantia se, por exemplo:

- As tampas forem deixadas de fora.
- Diferentes unidades de energia das que foram fornecidas forem usadas.
- Prensa-cabos não forem apertados suficientemente (devem ser apertados com 2 Nm para o nível confirmado de proteção IP).
- Cabos/extremidade dos cabos estiverem soltos ou fixados de forma insuficiente.
- Segmentos de cabos condutores forem deixados no equipamento.

5.4 Verificação pós-conexão

ATENÇÃO

Erros de conexão

A segurança das pessoas e do ponto de medição estão em risco! O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por erros que resultem da falha em estar em conformidade com as instruções neste manual.

- Coloque o equipamento em operação somente se você puder responder **sim** para **todas** as perguntas a seguir.


Condição e especificações do equipamento

- Todos os cabos e o equipamento estão livres de danos na parte externa?

Conexão elétrica

- As deformações dos cabos montados foram aliviadas?
- Os cabos passam sem enroscar e não têm desvios?
- Os cabos de sinal estão conectados corretamente de acordo com o esquema elétrico?
- Todos os terminais plug-in estão conectados com segurança?
- Todos os cabos de conexão estão posicionados firmemente nos terminais dos cabos?

6 Opções de operação

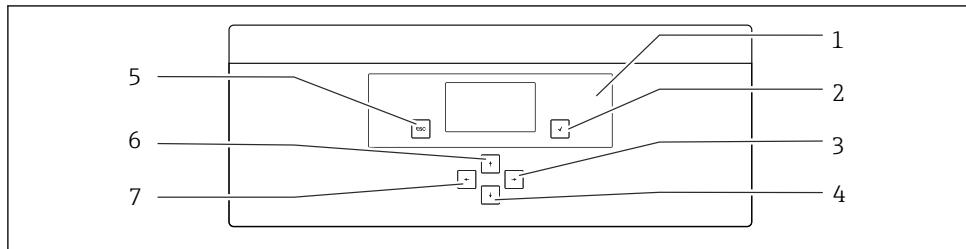

A0033387

5 Elementos de operação da unidade de componentes eletrônicos

- | | | | |
|---|---------|---|-------|
| 1 | Display | 5 | Tecla |
| 2 | Tecla | 6 | Tecla |
| 3 | Tecla | 7 | Tecla |
| 4 | Tecla | | |

Cada menu principal contém submenus. Navegue pelos menus usando as 6 teclas no painel de controle.

Funções das teclas no painel de controle:

Tecla 

Valor medido exibido	Menu principal
Menu principal	_submenu
Submenu	Menu de entrada
Menu de entrada	Modo de entrada
Modo de entrada	Menu de entrada, valor de entrada é aceito

Tecla 

Modo de entrada	Menu de entrada, valor de entrada não é aceito
Menu de entrada	_submenu
Submenu	Menu principal
Menu principal	Valor medido exibido
Pressione a  tecla por 4 s	Valor medido exibido

Teclas , 

Valor medido exibido	Exibição do valor medido (canal): visão geral detalhada do status e valores medidos / visão geral das saídas em corrente
Menus	selecione o item do menu
Menu de entrada	Selecione o campo de entrada
Modo de entrada	Selecione o caracter/lista

Teclas , 

Valor medido exibido	Mude o canal
Menus	Nenhuma função especificada
Menu de entrada	Seleção do campo (se multicoluna)
Modo de entrada	Seleção de posição

7 Comissionamento

7.1 Preliminares

 Devidos às necessárias calibrações, programe cerca de 8 horas para comissionamento do equipamento.

Os pré-requisitos a seguir se aplicam para o comissionamento:

- O analisador está instalado como descrito .
- Os tubos que transportam líquidos estão instalados como descrito .
- Os eletrodos estão inseridos como descrito .


- Os frascos de reagentes estão conectados como descrito .
- A conexão elétrica está estabelecida como descrito .
- Fonte de alimentação e média alimentação estão disponíveis.

Acoplamentos push-in

Todas as conexões hidráulicas com mangueira apresentam "acoplamentos push-in" desde a concepção. As mangueiras devem estar limpas e retas e não podem possuir qualquer dano na superfície.

1. Insira a mangueira tanto quanto possível.

- 2.

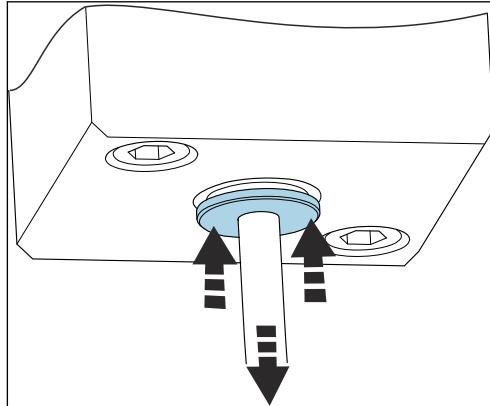


As mangueiras só podem ser removidas quando despressurizadas:

Empurre o anel com a mangueira e segure no lugar, então remova a mangueira.

Se a mangueira for removida frequentemente, irão aparecer depressões na mangueira na área em torno dos clipe de retenção. É importante que os primeiros 5 mm da mangueira estejam uniformes.

7.1.1 Conexão dos tubos que transportam líquidos

Diagrama de vazão

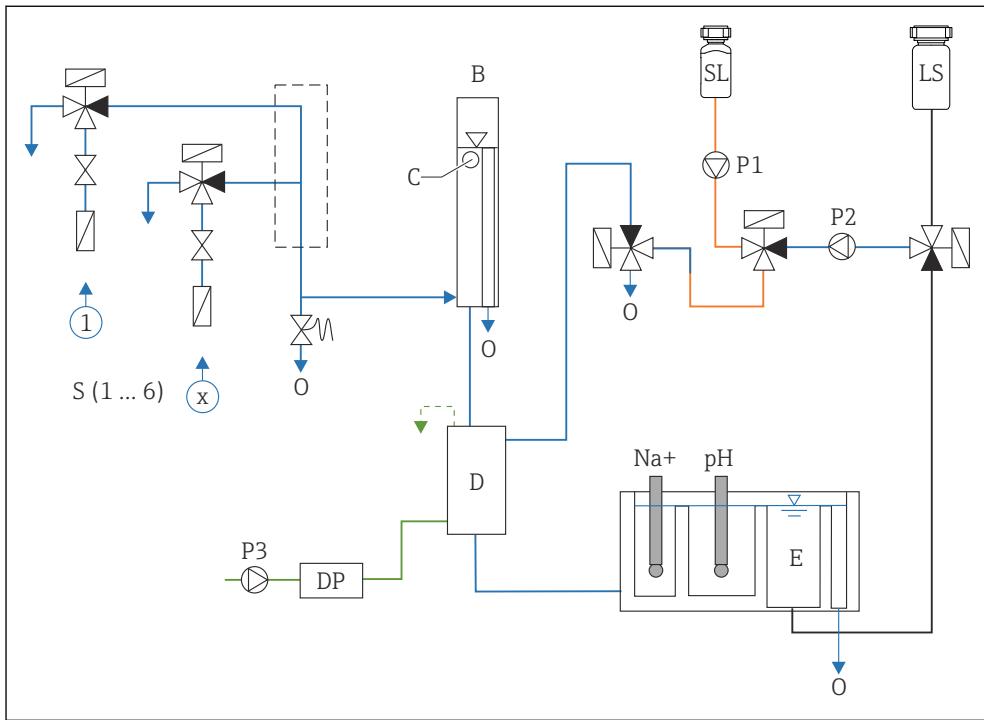

A0047930

■ 6 Unidade de controle de líquido com unidade de medição e recipiente de alimentação


S	Admissão de amostras, 1 a 6	O	Saída
B	Recipiente de transbordamento para pressão primária constante	SL	Solução padrão
C	Monitor do nível de transbordamento	LS	Amostra de laboratório
D	Recipiente de alcalinização	P1	Bomba de dosagem
DP	Diisopropilamina (DIPA)	P2	Bomba de circuito
E	Recipiente de alimentação	P3	Bomba de alcalinização

Conexão dos pontos médios de alimentação

O analisador pode ter até 6 pontos médios de alimentação, dependendo da versão do equipamento.

Especificações da mangueira (não incluída no escopo de entrega):

- Mangueira de PE ou PTFE flexível com tolerância externa com diâmetro externo de 6 mm (0,24 pol.)
- Comprimento de pelo menos 200 mm (7,87 pol.)

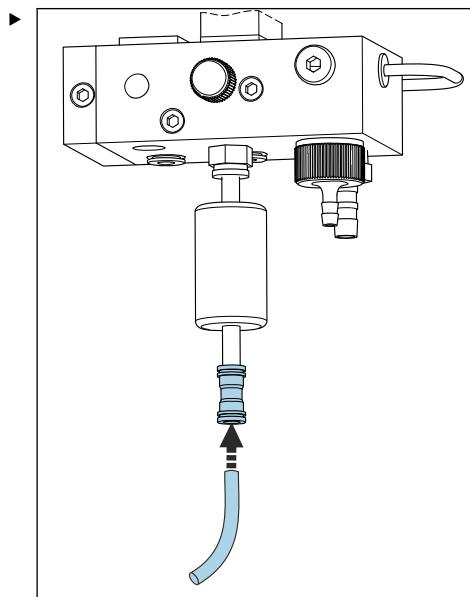

Conekte a mangueira de amostras usando o acoplamento de engate rápido.

- ↳ A pressão aplicada é limitada a aprox. 1 bar (14,5 psi) pela válvula de transbordamento instalada.

Conexão dos pontos médios de saída

Há 3 pontos de saída de amostras no equipamento:

- Pontos individuais de saída do canal da unidade de condicionamento de amostra, até 6 peças de mangueira medindo 6 x 4 mm
- Saída da válvula de transbordamento, mangueira medindo 8 x 6 mm
- Saída geral, mangueira medindo 11 x 8 mm

O meio descarregado da unidade de condicionamento de amostras e do recipiente de transbordamento pode ser reintroduzido diretamente no circuito da usina de energia.


Conforme o reagente de alcalinização é usado, a água descarregada na saída geral é contaminada com essas substâncias reagentes. A descarga de águas residuais em esgotos ou o descarte de águas residuais são regidos pelo conceito de gerenciamento de águas residuais do proprietário/operator.



O meio deve ser capaz de drenar livremente; não guie as mangueiras para cima ou sobre mangueiras.

Para evitar qualquer acúmulo da água de retorno, use mangueiras de saída com comprimento máximo de 1 m (3,28 pés).

- ▶ Direcione as mangueiras com um gradiente constante para baixo de tal forma que a água possa drenar facilmente.

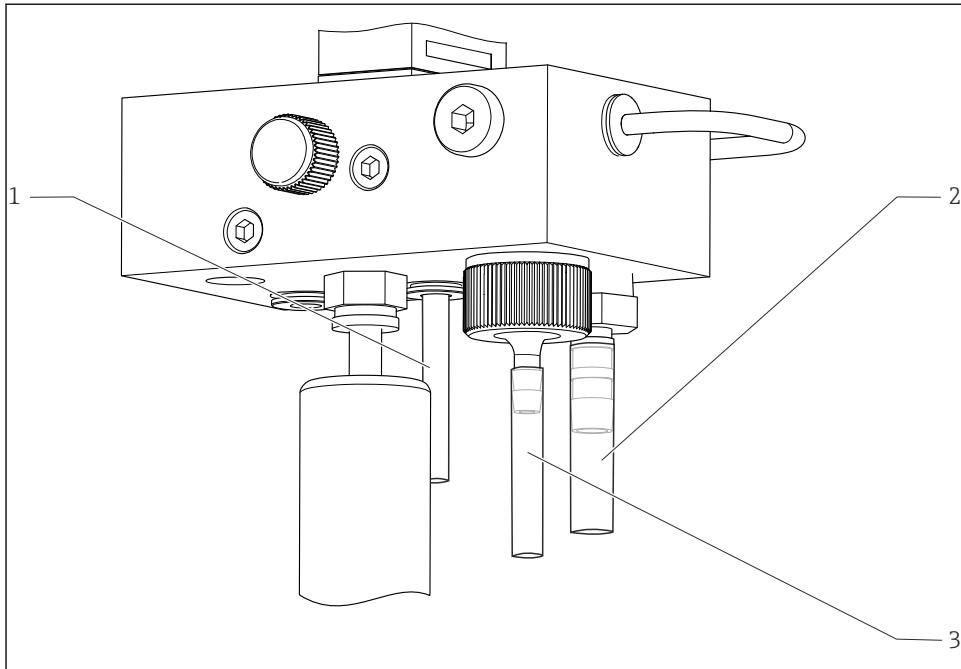

1 Saída do canal

2 Saída geral

3 Válvula de transbordamento

A0049111

7.1.2 Instalação de eletrodos


Preparando os eletrodos

1. O analisador está desligado ou o modo de operação é OFF.
Encha a unidade de medição até a metade com água deionizada de forma que os eletrodos não sequem após a instalação.
2. Remova os eletrodos da embalagem. O eletrodo de sódio é marcado como "Na" no eixo. O eletrodo de pH não possui marcação.
3. Remova a tampa de vedação inferior com a solução salina. Se houver alguns cristais de sal no eletrodo, lave-o cuidadosamente com água desionizada.

Os eletrodos agora estão prontos para serem instalados.

Instalação dos eletrodos

1.

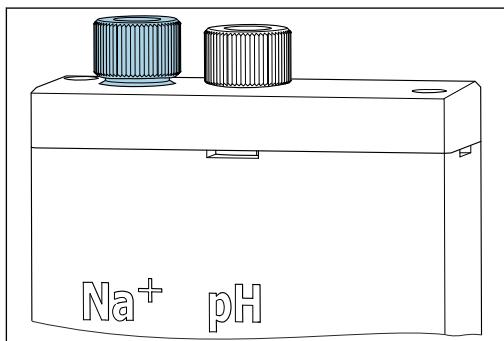


Afrouxe a conexão de parafuso da unidade de medição.

2. Encaixe o conector do cabo marcado como "Na+" no eletrodo de sódio.
3. Encaixe o conector do cabo marcado como "pH." no eletrodo de pH.
4. Os conectores possuem uma rosca à direita. Aperte os conectores com a mão.

5.

AVISO**Risco de danos aos eletrodos durante o procedimento de instalação e remoção**

- Tenha muito cuidado ao inserir os eletrodos, e ao remover os eletrodos, das câmaras de vazão através de célula.
- Não toque os bulbos de vidro dos eletrodos.
- Os eletrodos são muito frágeis. Tenha muito cuidado ao manusear os eletrodos.
- Evite bolhas de ar dentro dos bulbos de vidro. Se bolhas de ar estiverem presentes, segure o eletrodo em posição vertical e agite-o gentilmente para remover as bolhas.
- Não permita que os bulbos de vidro dos eletrodos fiquem secos. Encaixe as tampas de proteção nos eletrodos após a remoção.
- Proteja as conexões de cabos e conectores contra corrosão e umidade.

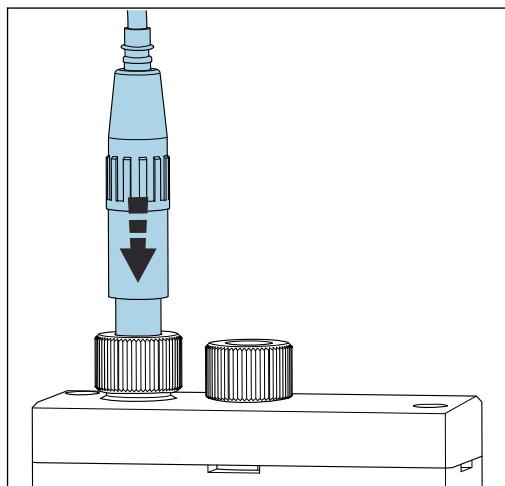

Insira cuidadosamente o eletrodo até onde possível na câmara à esquerda (sódio) ou câmara à direita (pH).

6. Aperte a conexão de parafuso à mão.

7.1.3 Conexão dos frascos de reagentes**ATENÇÃO****Contato de produtos químicos com os olhos e a pele, e inalação de vapores**

Danos à pele, olhos e órgãos respiratórios

- Use óculos protetores, luvas protetoras e avental de laboratório ao trabalhar com produtos químicos.
- Evite qualquer contato de produtos químicos com a pele.
- Não inale quaisquer vapores.
- Certifique-se de que a área esteja bem ventilada.
- Siga as instruções adicionais das fichas de dados de segurança dos produtos químicos usados.

⚠ CUIDADO**Risco de incêndio**

- ▶ Certifique-se de que não há fontes de ignição, por ex., superfícies quentes, nas proximidades
- ▶ Não fume

AVISO**Escape de produtos químicos pode danificar o equipamento****Medições incorretas**

- ▶ Ao trocar as mangueiras, não contamine as extremidades das mangueiras com produtos químicos.
- ▶ Permita que as extremidades das mangueiras drenem completamente.
- ▶ Não toque nas mangueiras ao trocar a solução padrão.
- ▶ Certifique-se de que a área esteja bem ventilada.

Conexão do frasco com reagente de alcalinização**Frascos com reagente de alcalinização de rosca GL45**

Um adaptador não é necessário para conexão ao analisador, a conexão do frasco incluindo vedação e porca adaptadora de rosca estão prontas para o uso

Frascos com reagente de alcalinização de rosca S40

Uma união diferente é fornecida para conexão ao analisador, e pode ser readquirida como um acessório para o analisador

- ▶ Utilize frascos feitos de material sólido, por ex. vidro, para reagente de alcalinização.

Há espaço para um frasco de 2,5 litros (0,66 US gal) no analisador. Um frasco vazio é fornecido como medida de proteção.

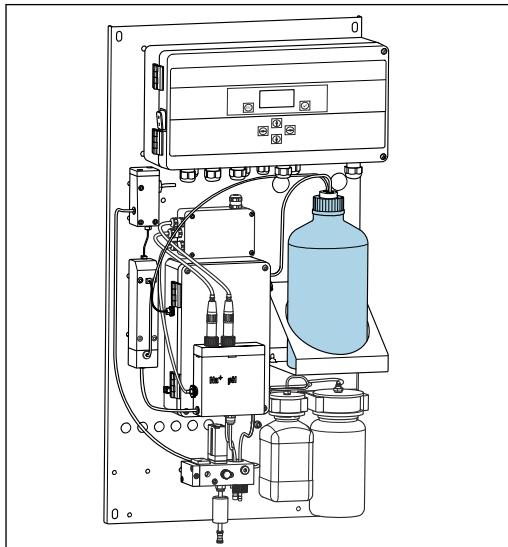


Fig 7 Frasco para reagente de alcalinização


1. Desrosqueie o frasco vazio e remova-o do suporte.
2. Coloque o novo frasco no suporte.
3. Abra a tampa do frasco.
4. Ao usar um frasco com rosca S40: substitua a união, a conexão do frasco incluindo vedação permanece a mesma.
5. Rosqueie a conexão do frasco com a porca de união no novo frasco.

Conexão do frasco com solução padrão

A solução padrão é pronta para uso quando entregue.

1. Abra o frasco.

2. Aparafuse o frasco no cabeçote fornecido. Ao fazê-lo, certifique-se de não tocar nas mangueiras.

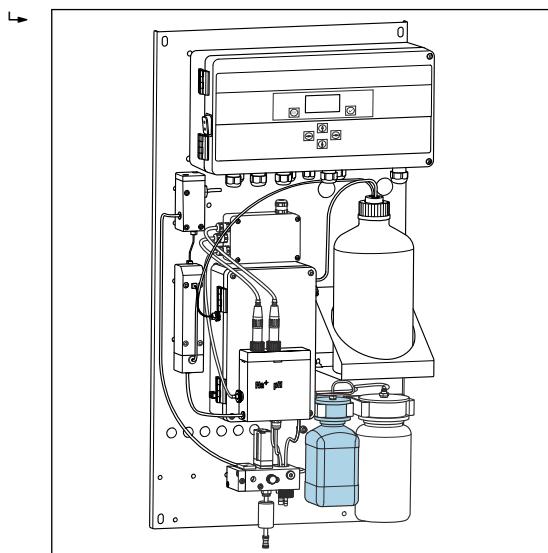


8 Frasco conectado para solução padrão de sódio, incluindo cabeçote

7.1.4 Configurando a vazão de amostra

A válvula de controle é usada para ajustar o volume de amostragem de forma que a amostra flua uniformemente no transbordamento.

1.

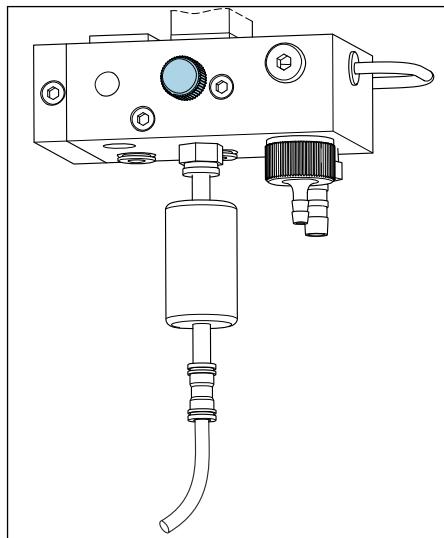

■ 9 Válvula de controle

Configure a vazão de amostras para de 5 a 10 l/h (1,32 a 2,64 gal/h) na válvula de controle.

2. Aguarde até que a amostra flua por igual através do transbordamento.
3. Repita o processo para todos os canais disponíveis.

7.2 Verificação pós-instalação e da função

⚠ ATENÇÃO

Conexão incorreta, tensão incorreta

Riscos de segurança para colaboradores e mau-funcionamento do equipamento

- ▶ Verifique se todas as conexões foram estabelecidas corretamente de acordo com o esquema elétrico.
- ▶ Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na etiqueta de identificação.
- ▶ Antes do comissionamento, verifique se o fusível correto está instalado para a faixa de tensão elétrica específica.

i O analisador está equipado com um fusível, T 1,25 A, para nível de tensão elétrica de 215 a 240 Vca. Se o analisador for operado a 100 até 130 Vca, substitua o fusível pelo fusível T 2,5 A fornecido. O fusível está localizado na tampa da unidade de componentes eletrônicos.

7.3 Acionamento do instrumento de medição

- Ligue o analisador no interruptor principal.

7.4 Configuração do instrumento de medição

As etapas a seguir devem ser executadas uma vez que o analisador tenha sido ligado:

1. Aguarde por um período de funcionamento de 4 horas.
2. Calibração dos eletrodos
3. Configure os parâmetros básicos
4. Repita a calibração dos eletrodos (após pelo menos 12 horas)

7.4.1 Calibrando os eletrodos

1. Execute a calibração do eletrodo de pH .
2. Execute a calibração do eletrodo de sódio .

Ocasionalmente, um erro de calibração pode ocorrer ao calibrar pela primeira vez após o comissionamento. Isso é causado por impurezas que entraram durante o transporte, instalação e comissionamento.

3. Repita a calibração dos eletrodos após o analisador ter estado em operação por pelo menos 12 horas. Isto é necessário para purgar todo o sistema após o transporte e a instalação.

7.4.2 Configuração dos parâmetros básicos

1. Mude para o modo automático após a calibração dos eletrodos:
2. No menu **Maintenance** selecione o submenu **Operating Mode** e confirme com .
3. Insira a senha de fábrica 1111, ou uma nova senha que tenha sido especificada e confirme com .
4. Use a tecla  para selecionar a função **Mode** e confirme com .
5. Selecione a opção **AUTOMATIC** e confirme com .
6. Navegue para o menu **Parameters**.
7. Insira a senha de fábrica 2222, ou uma nova senha que tenha sido especificada.
8. Configure os parâmetros básicos necessários no menu **Parameters**.



71729188

www.addresses.endress.com
