

Kısa Çalıştırma Talimatları Liquiphant FailSafe FTL80

Vibronik

Arıza emniyetli taşma koruması sistemi için
kompakt sıvı seviye sivici




Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır ve teslimat kapsamında bulunan Kullanım Talimatlarının yerine geçmez. Detaylı bilgiler Kullanım Talimatları ve ek dokümantasyon içerisinde yer alır.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- İnternet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations Uygulaması



1 İlgili dokümanlar

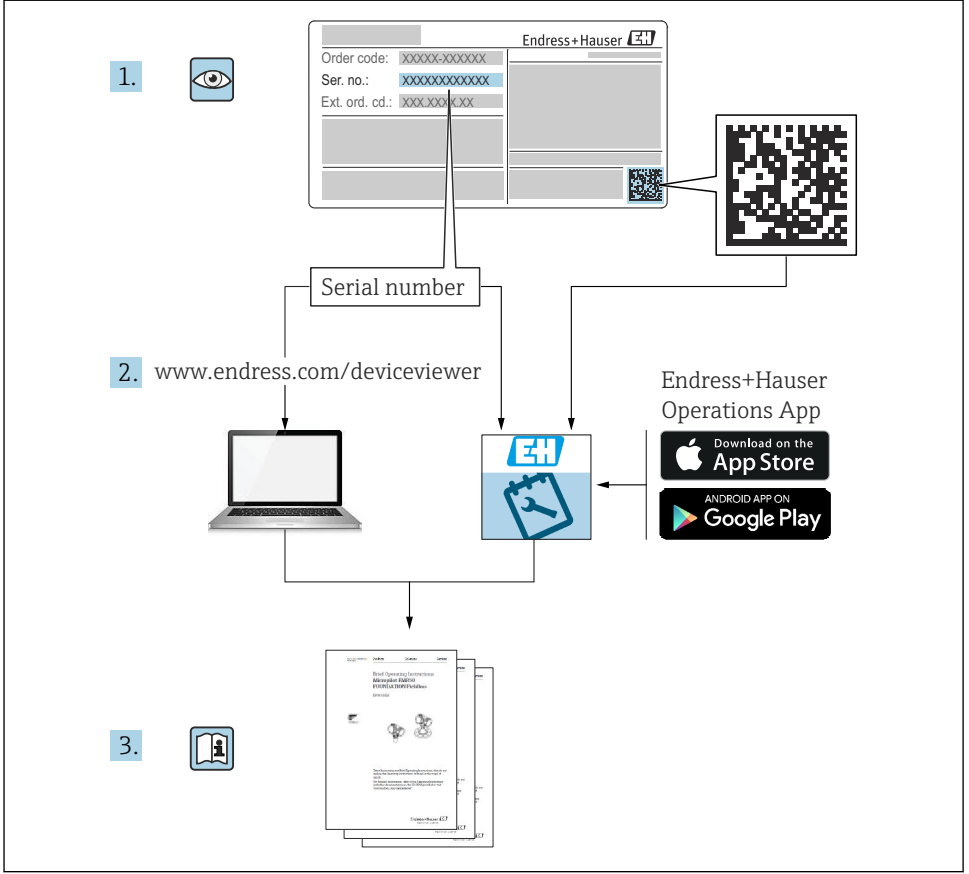

2 Bu doküman hakkında

2.1 Semboller

2.1.1 Güvenlik sembolleri

TEHLİKE

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun önlenememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol sizi potansiyel bir tehlikeli durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi, ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol sizi potansiyel bir tehlikeli durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi, küçük veya orta derecede yaralanma ile sonuçlanacaktır.

DUYURU

Bu sembol sizi potansiyel bir zararlı durum konusunda uyarır. Bu durumdan kaçınılması, ürünün veya çevresindeki bir şeyin hasar görmesine neden olabilir.

2.1.2 Elektrik sembolleri

⏏ Topraklama bağlantısı

Topraklanmış kelepçe, topraklama sistemi ile topraklanmıştır.

⊖ Korumucu toprak (PE)

Topraklama terminaleri, diğer tüm bağlantılardan önce toprağa bağlanması gerekir.

Topraklama terminaleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir.

2.1.3 Alet sembolleri

⚙ Düz uçlu tornavida

⚙ Alyan anahtar

⚙ Açık uçlu anahtar

2.1.4 Belirli bilgi türleri için semboller

✅ İzin verilen

İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.

❌ Yasaklı

Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.

ℹ İpucu

Ek bilgileri gösterir

📄 Dokümanlara referans

1., 2., 3.

Adım serisi



Not veya bağımsız adım incelenmelidir

2.1.5 Grafiklerdeki semboller

A, B, C ... Görünüm

1, 2, 3 ... Madde numaraları

⚠ Tehlikeli alan

⊗ Güvenli bölge (tehlike içermeyen bölge)

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler


Personel, işleriyle ilgili şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır.
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce kılavuzdaki talimatlar ve tamamlayıcı dokümantasyonun yanı sıra sertifikaların (uygulamaya bağlı olarak) da okunup anlaşılması gerekir.
- ▶ Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır.

3.2 Kullanım amacı

Bu kılavuzda belirtilen cihaz, sadece sıvıların seviye ölçümü için tasarlanmıştır.

Cihaz için ilgili sınır değerlerinin üzerine çıkmayın veya altına düşmeyin

 Teknik Dokümantasyona bakın

Hatalı kullanım

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Mekanik hasarı önleyin:

- ▶ Cihazın yüzeylerine sivri veya sert nesnelere dokunmayın veya temizlemeyin.

Sınırdaki durumların açıklanması:

- ▶ Özel ürünler ve temizlik için kullanılan akışkanlarda, Endress+Hauser ıslak malzemelerin korozyon direncinin doğrulanması konusunda memnuniyetle destek sağlar; ancak hiçbir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

Diğer riskler

Prosesin ısı transferi ve elektronikler içindeki güç dağılımı nedeniyle, muhafazanın sıcaklığı çalışma sırasında 80 °C (176 °F) değerine kadar yükselebilir. Çalışma sırasında sensör, ürün sıcaklığına yakın bir sıcaklığa ulaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!

- ▶ Yüksek akışkan sıcaklıkları olması halinde teması önleyerek yanık tehlikesine karşı koruma sağlayın.

3.3 İşyeri güvenliği

Cihaz üzerinde ve cihazla çalışmak için:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

3.4 İşletimsel güvenlik

Cihazda hasar!

- ▶ Cihazı yalnızca teknik açıdan uygun durumda, hatasız ve arızasız çalıştırın.
- ▶ Operatör, cihazın sorunsuz çalışmasından sorumludur.

Cihaz üzerindeki deęişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir.

- ▶ Yine de deęişiklik yapılması gerekiyorsa, Endress+Hauser ile görüşün.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- ▶ Cihaz üzerinde yalnızca açıkça izin verilen durumlarda onarım işlemi gerçekleştirin.
- ▶ Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ▶ Yalnızca Endress+Hauser'in orijinal yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın.

Tehlikeli alan

Cihazın tehlikeli bölgede (ör. patlama koruması) kullanılması durumunda, kişiler veya tesis için tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla:

- ▶ İsim plakasını kontrol ederek sipariş edilen cihazın tehlikeli bölgede kullanılıp kullanılmayacağına bakın.
- ▶ Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokümantasyondaki teknik özelliklere uygun hareket edilmelidir.

3.5 Ürün güvenliği

Bu son teknoloji ürünü cihaz, operasyonel güvenlik standartlarını karşılamak için iyi mühendislik uygulamalarına uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Fabrikadan güvenli bir şekilde çalıştırılabilecek bir durumda çıkmıştır.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Ayrıca, cihaza özel AB Uygunluk Beyanında listelenen AB direktiflerine de uygundur. Üretici CE işaretini ekleyerek bunu onaylamaktadır.

3.6 Fonksiyonel güvenlik SIL

Fonksiyonel güvenlik uygulamalarında kullanılan cihazlarda Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna kesinlikle uyulmalıdır.

3.7 IT güvenliği

Üretici garantisi sadece ürün kurulduğunda ve Kullanım Talimatlarında belirtildiği şekilde kullanıldığında geçerlidir. Ürün üzerinde ayarların yanlışlıkla deęiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Ürün ve ilgili veri transferi için ilave güvenlik sağlayan IT güvenliği önlemleri operatörler tarafından güvenlik standartlarına uygun şekilde uygulanmalıdır.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Teslimatın alınması üzerine:

1. Ambalajda hasar olup olmadığını kontrol edin.
 - ↳ Tüm hasarı hemen üreticiye raporlayın.
Hasarlı bileşenleri takmayın.
2. Teslimat kapsamını sevk irsaliyesini kullanarak kontrol edin.
3. İsim plakasındaki verileri irsaliyedeki sipariş özellikleriyle karşılaştırın.
4. Teknik dokümantasyonu ve sertifikalar gibi diğer tüm gerekli dokümanları eksiksiz olduklarından emin olmak için kontrol edin.



Koşullardan biri karşılanmazsa, üreticiyle iletişime geçin.

4.2 Ürün tanımlaması

Cihazın tanımlanmasında bu seçenekler kullanılabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- Teslimat notu üzerinde cihaz özelliklerinin dökümünü içeren sipariş kodu
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) içerisindeki isim plakalarındaki seri numaralarını girin: cihazla ilgili tüm bilgiler görüntülenir.

4.2.1 İsim plakası

Doğru cihaza sahip misiniz?

İsim plakası size cihaza ilişkin aşağıdaki bilgileri sağlar:

- Üretici tanımlanması, cihaz adlandırması
- Sipariş kodu
- Genişletilmiş sipariş kodu
- Seri numarası
- Etiket ismi (TAG) (opsiyonel)
- Teknik değerler, örn. besleme voltajı, akım tüketimi, ortam sıcaklığı, iletişime özel veriler (opsiyonel)
- Koruma derecesi
- Semboller ile onaylar
- Güvenlik Talimatlarına Referans (XA) (opsiyonel)

► İsim plakası üzerindeki bilgileri sipariş ile karşılaştırın.

4.2.2 Üretici adresi

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Almanya

Üretim yeri: Bkz. isim plakası.

4.3 Saklama ve nakil

4.3.1 Depolama koşulları


Orijinal paketi kullanın.

Saklama sıcaklığı

-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

4.3.2 Cihazın taşınması

- Cihazı ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın
- Cihazı muhafaza, sıcaklık ara parçası, flanş veya uzatma borusundan tutun
- Ayar çatalını bükmeyin, kısaltmayın veya uzatmayın

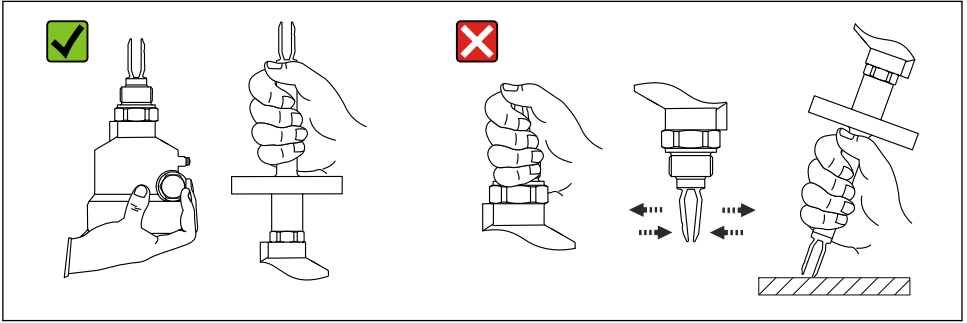

A0034846

1 Nakil sırasında cihazın taşınması

5 Kurulum


⚠ UYARI

Cihazın ıslak bir ortamda açılması halinde koruma sınıflandırması kaybolur.

- ▶ Cihazı sadece kuru bir ortamda açın!

Kurulum talimatları

- Kompakt versiyon için herhangi bir yönlendirme
- Titreşimli çatal ile tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)

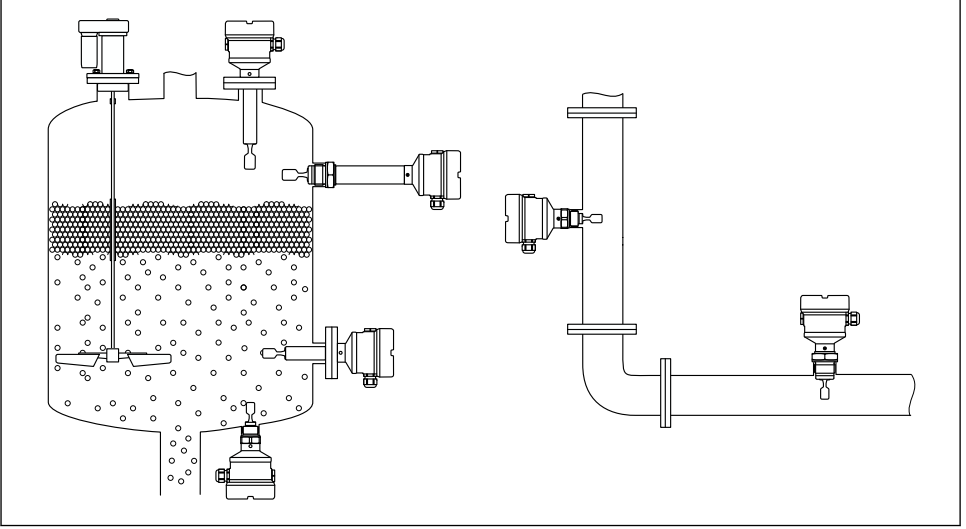


A0037879

2 Bir kanal, tank veya boru için kurulum örnekleri

5.1 Kurulum gereksinimleri

5.1.1 Isı yalıtımlı kanal

Proses sıcaklıklarının yüksek olması halinde, ısı radyasyonu veya yayılmasının sonucunda elektronik sistemin ısınmasını engellemek amacıyla cihaz bir kanal yalıtım sistemi içerisinde bulundurulmalıdır. Bu durumda yalıtım, cihazın boyun kısmından daha yüksek olmamalıdır.

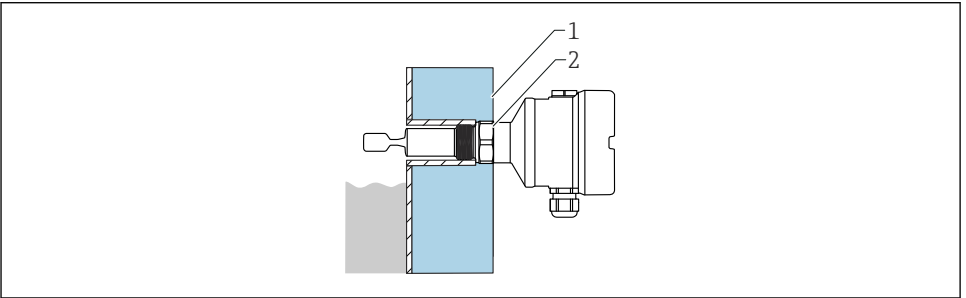


A0051616

3 Isı yalıtımlı kanal örneği

- 1 Kanal yalıtımı
- 2 Yalıtım (maksimum muhafaza boynuna kadar)

5.1.2 Anahtarlama noktasının dikkate alınması

i Ayar çatalı tank duvarı veya boru duvarı arasındaki minimum mesafe: 10 mm (0,39 in)

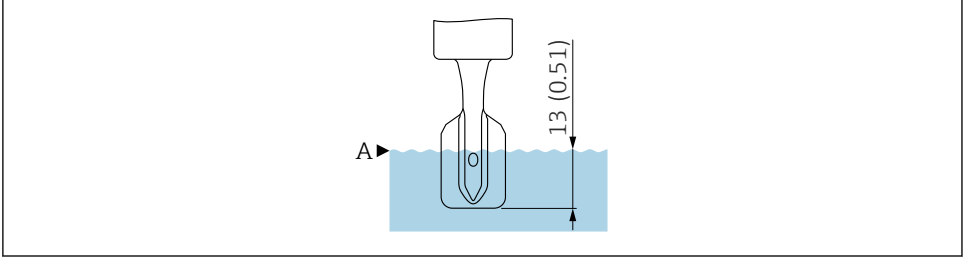

A0018066

4 Referans çalışma koşullarında anahtarlama noktası. Ölçü birimi mm (in)

A Siviç noktası



Referans çalışma koşullarının teknik verileri; bkz. İşletim Talimatları ve Teknik Bilgiler.



Referans çalışma koşullarının dışında, anahtar noktası titreşimli çatal alanındadır.

5.1.3 Çalışma moduna bağlı olarak viskozite



Ürünün viskozitesiyle ilgili olarak, Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzunda belirtildiği gibi, güvenlikle ilgili işlemlerde yer alan uygulamalara yönelik kısıtlamalara uyulmalıdır.

Titreşimli çatalı, titreşimli çatalın dar kenarları yukarı ve aşağı bakacak şekilde hizalayın ve sıvının düzgün bir şekilde boşalmasını sağlayın.

Maksimum algılama: $\leq 10\,000$ mPa·s


Minimum algılama: ≤ 350 mPa·s

Minimum algılama, yüksek sıcaklık 230 ... 280 °C (450 ... 536 °F): ≤ 100 mPa·s

Düşük viskozite



Ayar çatalının montaj soketi içerisinde konumlanmasına izin verilir.

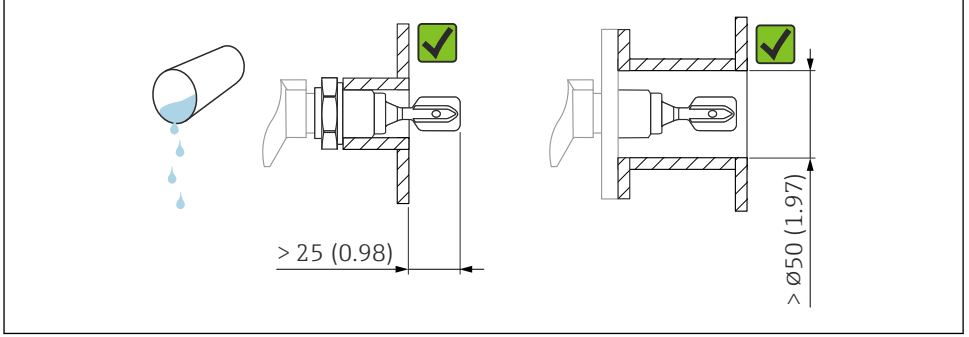

A0033297

5 Düşük viskoziteli sıvılar için kurulum örneği. Ölçü birimi mm (in)


Yüksek viskozite

DUYURU

Yüksek seviyede viskoz sıvılar anahtarlama gecikmelerine neden olabilir.

- Sıvının ayar çatalı içerisinden kolayca aktığından emin olun.
- Soket yüzeyinin çapaklarını alın.

i Ayar çatalı montaj soketinin dışına yerleştirilmelidir!

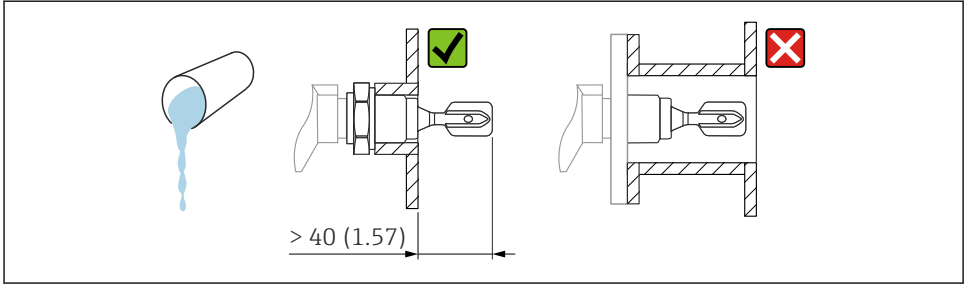

A0037346

6 Yüksek viskoziteye sahip bir sıvı için montaj örneği. Ölçü birimi mm (in)


5.1.4 Birikmeyi önleyin

DUYURU

Birikme oluşumu, güvenlikle ilgili çalışma sırasında uygulamaları kısıtlayabilir.

- Bkz. Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzu.


Tank duvarı ve çatal üzerinde beklenen birikme arasında yeterli mesafe bulunduğundan emin olun.

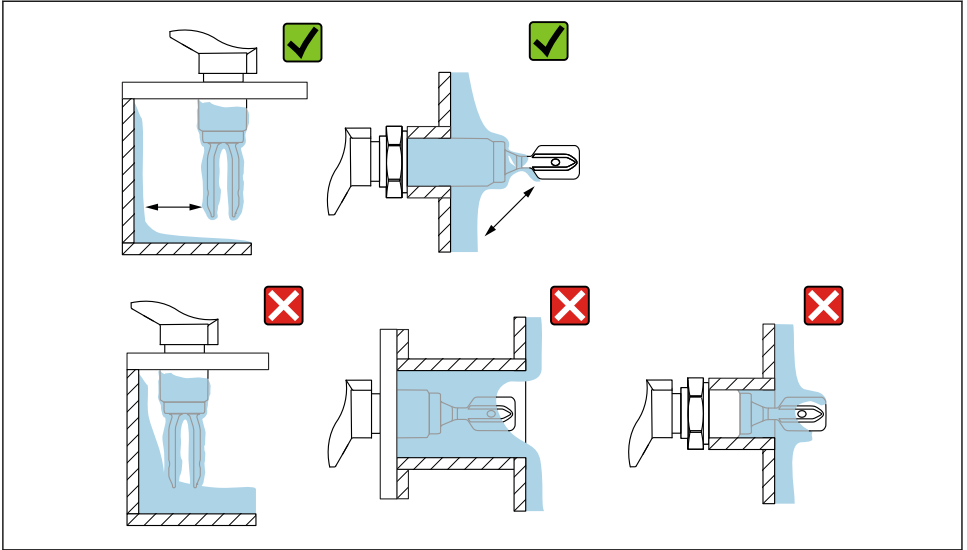

A0033239

7 Yüksek viskoziteli proses maddesi için kurulum örnekleri

5.1.5 Boşluğu dikkate alın

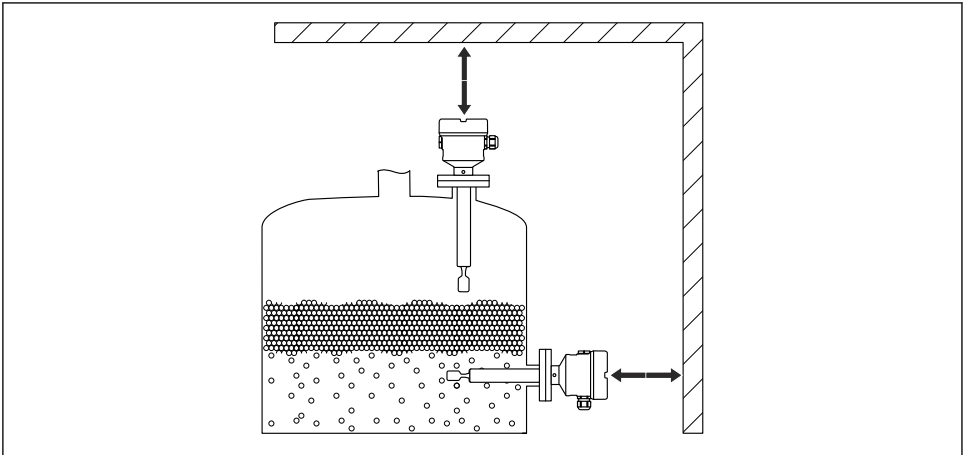


A0033236

8 Tank dışındaki boşluğu dikkate alın

5.1.6 Kaçak deliğine sahip kaynak adaptörü

Kaynak adaptörünü sızıntı deliği aşağıya bakacak şekilde yerleştirin. Bu, kaçan ürünün görünür hale gelmesi sayesinde herhangi bir sızıntının erken aşamada tespit edilmesini sağlar.

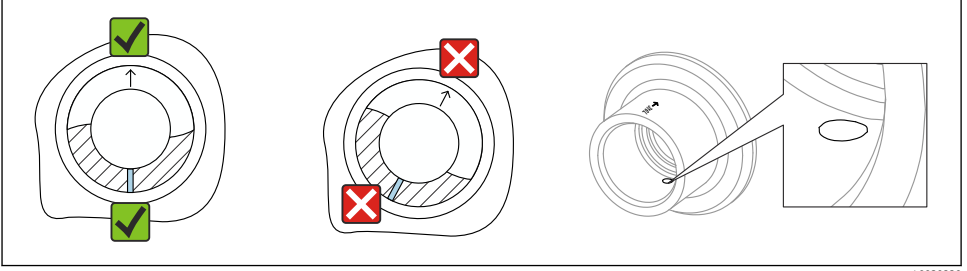

A0039230


9 Kaçak deliğine sahip kaynak adaptörü

5.2 Cihazın kurulması

5.2.1 Gereken araçlar

- Tornavida
- Sensör montajı için açık uçlu anahtar : SW32 veya SW41
- Muhafaza kilit vidası için alyan anahtarı

5.2.2 İşaretlemeyi kullanarak titreşimli çatalı hizalama

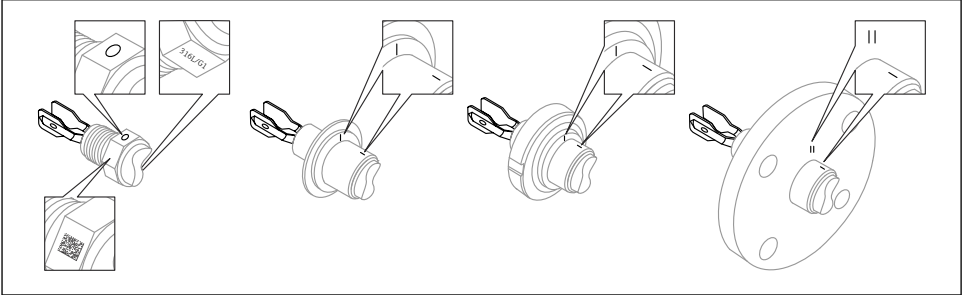


A0039125

10 İşaretleme kullanılarak kaba yatay olarak monte edildiğinde titreşim çatalının konumu

5.2.3 Cihazın boru tesisatına montajı

- Akış hızı 5 m/s değerine kadar, 1 mPa·s viskozite ve 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) yoğunluk ile. Diğer proses ürünü koşulları durumunda doğru çalıştığını kontrol edin.
- Titreşimli çatal doğru şekilde hizalanmışsa ve işaret akış yönünü gösteriyorsa, akış önemli ölçüde engellenmeyecektir.
- İşaret, monte edildiğinde görülebilir.
- Boru çapı: ≥ 50 mm (2 in)

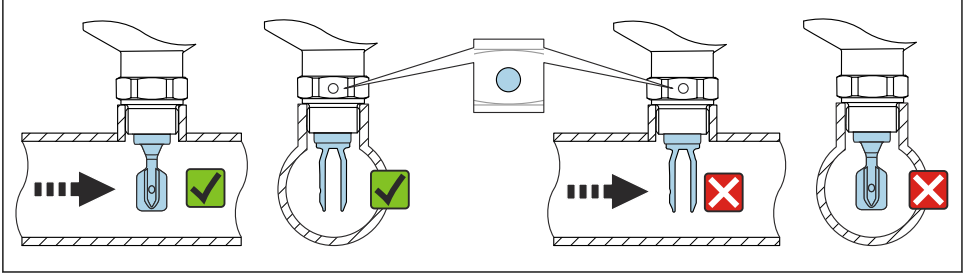


A0034851

11 Boru tesisatına montaj (çatal pozisyonunu ve işaretini dikkate alın)

5.2.4 Cihazın vidalanması

- Sadece altıgen civatadan çevirin, 15 ... 30 Nm (11 ... 22 lbf ft)
- Muhafazayı kullanarak çevirmeyin.

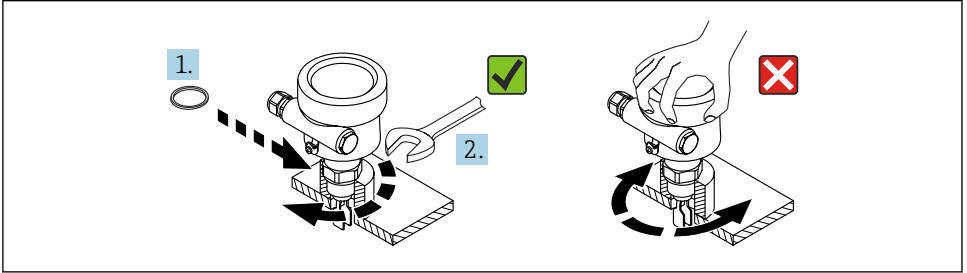

A0034852

12 Cihazın vidalanması

5.2.5 Kablo girişinin hizalanması


Tüm muhafazalar hizalanabilir. Kabloda bir damla döngüsü oluşturmak, nemin muhafazaya girmesini önler.

Kilitleme vidası bulunan muhafaza (316L (F27) ve 316L hijyenik (F15))

Muhafaza, kilitleme vidası kullanılarak hizalanabilir.

Muhafazanın hizalanması:

1. Muhafaza kapağını açın ve kilitleme vidasını gevşetin (3-4 tur).
2. Muhafazayı doğru pozisyona hizalayın.
3. Kilitleme vidasını maksimum 0,9 Nm ile sıkın ve muhafaza kapağını kapatın.

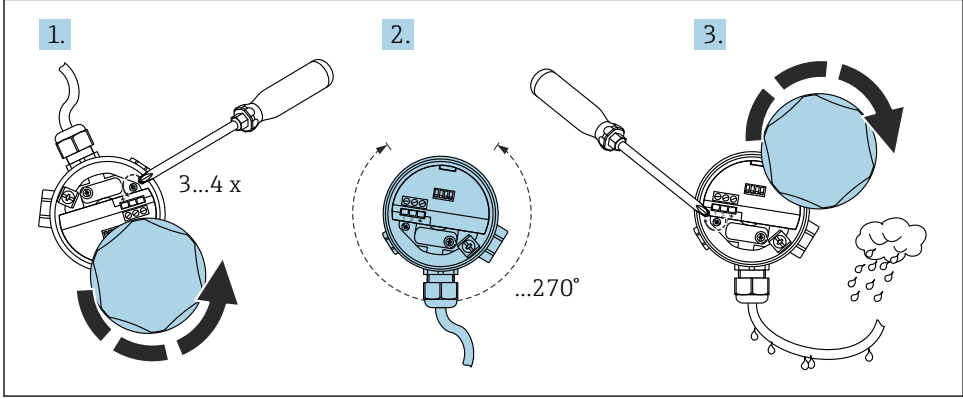


A0018018

13 Kilitleme vidası bulunan muhafaza; kabloda damlama döngüsü oluşturun

Kilitleme vidası olmayan muhafaza (plastik (F16), alüminyum (F13, F17, T13))

Muhafaza 300 °ye kadar döndürülebilir.

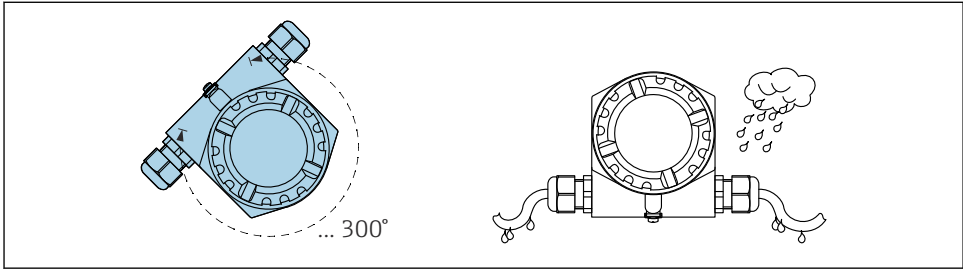

A0018022

14 Ayar vidasız muhafaza; kabloda bir damlama döngüsü oluşturun

5.2.6 Muhafazanın yalıtılması

DUYURU

Muhafaza içindeki nem nedeniyle cihaz hasarı tehlikesi!

Muhafaza kapağındaki O-ring conta, mineral yağ bazlı gres nedeniyle tahrip olabilir. Bu durum muhafazaya nem girmesine neden olabilir.

- Muhafaza kapağındaki O-ring conta için sadece Syntheso Glep 1 gibi onaylı bir yağlayıcı kullanın.

DUYURU**Muhafaza içindeki nem nedeniyle cihaz hasarı tehlikesi!**

Muhafaza kapağının düzgün kapatılmaması veya kablo girişlerinin yanlış contalanması muhafazaya nem girmesine neden olabilir.

- ▶ Muhafaza kapağının ve kablo girişlerinin her zaman sıkıca yalıtıldığından emin olun.

5.2.7 Muhafaza kapaklarının kapatılması**DUYURU****Diş ve muhafaza kapağı kir ve birikinti nedeniyle zarar görmüş!**

- ▶ Kapakların ve muhafazanın dişleri üzerindeki kiri (örn. kum) temizleyin.
- ▶ Kapağı kapatırken dirençle karşılaşırsanız dişte olabilecek kalıntıları yeniden temizleyin.

**Muhafaza dişi**

Elektronik sistem ve bağlantı bölgesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

- ✘ **Muhafaza dişlerini yağlamayın.**

6 Elektrik bağlantısı

DUYURU

- ▶ Ulusal standartlara ve düzenlemelere uyun!

6.1 Bağlantı gereksinimleri

6.1.1 Gereken alet

- Elektrik bağlantısı için tornavida
- Kapak kilidinin vidası için alyan anahtar

6.1.2 Koruyucu toprak bağlantısı (PE)

Cihazdaki koruyucu topraklama iletkeni sadece cihazın çalışma voltajı \geq AC 35 V veya \geq DC 16 V olduğunda bağlanmalıdır.

Cihazın tehlikeli alanlarda kullanıldığı yerlerde, çalıştırma voltajından bağımsız olarak her zaman sistemin potansiyel eşitlemesine dahil edilmelidir.

6.2 Cihazın bağlanması

6.2.1 Güç beslemesi

- Nominal besleme voltajı: DC 24 V
- Besleme voltajı aralığı: DC 12 ... 30 V
- Güç tüketimi: $<$ 660 mW
- Ters polarite koruması: evet

6.2.2 Bağlanabilen yük

$$R = (U - 12 \text{ V}) / 22 \text{ mA}$$

U = Besleme voltajı aralığı: DC 12 ... 30 V

6.2.3 Galvanik izolasyon

- Sensör ve güç kaynağı arasında galvanik izolasyon sağlayın.

DUYURU

- Cihaz, çalışma voltajı için yeterli izolasyon sağlayan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.

6.2.4 Aşırı voltaj koruması

Aşırı voltaj kategorisi II (DIN EN 60664-1 VDE 0110-1)

6.2.5 Kirlilik derecesi

Kirlilik derecesi 2 (IEC 60664-1 ve IEC 61010-1)

6.2.6 Çalışma modu

Çalışma modu (minimum algılama veya maksimum algılama) elektronik parçadaki bağlantı kodlaması ile seçilir.

MAX = maksimum algılama:

- Prob kaplandığında çıkış güvenlik odaklı bir şekilde değişir (talep modu)
- Örneğin taşma koruma sistemleri için kullanılır
- Titreşimli çatalın sıkışması “kaplanmış” sinyaline neden olur (talep modu)


MIN = minimum algılama:

- Prob serbest olduğunda çıkış güvenlik odaklı bir şekilde değişir (talep modu)
- Örneğin, kuru çalıştırma koruması için kullanılır
- Köpük tespit edilmedi

6.2.7 M12 soketi aracılığıyla bağlantı




M12 fiş konektörü ile maksimum algılama modunda çalışmak için, bağlantı amacıyla muhafazayı açmak gerekmez.

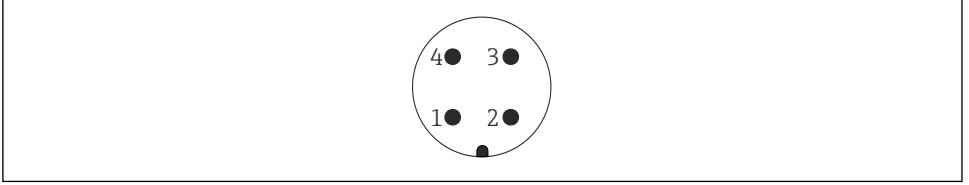M12 fiş

A0011175

15 M12 fiş, pin ataması


- 1 Sinyal +
- 2 Kullanımda değil
- 3 Sinyal -
- 4 Topraklama

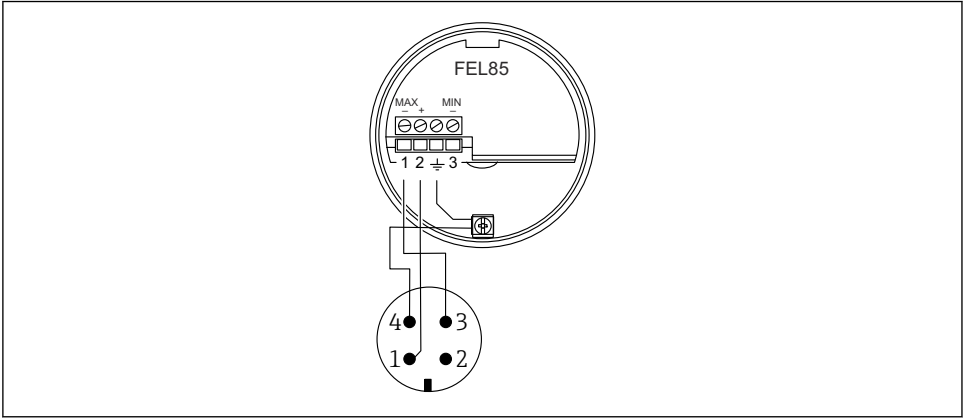FEL85 Maksimum algılama çalışma modu (fabrika ayarı)

A0018026

16 M12 konnektörlü terminal ataması, maksimum algılama çalışma modu

FEL85 Minimum algılama çalışma modu

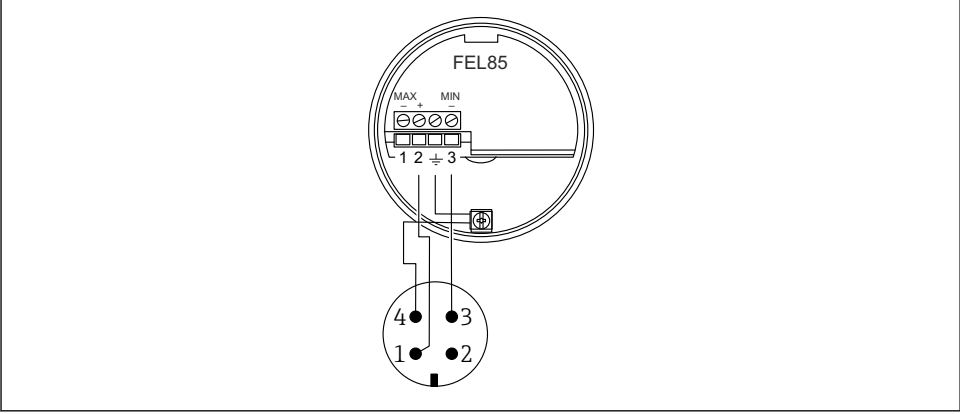

A0018028

17 M12 konnektörlü terminal ataması, minimum algılama çalışma modu

6.2.8 Kablonun bağlantısı

Gereken araçlar


- Terminaller için düz uçlu tornavida (0,6 mm x 3,5 mm)
- M20 kablo rakoru için yüzeyler arası AF24/25 (8 Nm (5,9 lbf ft)) uygun alet

Kablo özelliği

i Elektronik parçalar piyasada bulunan cihaz kabloları ile bağlanabilir. Blendajlı kablolar kullanılıyorsa, en iyi sonuç için her iki taraftaki blendajın bağlanması önerilir (potansiyel eşitleme varsa).

Kablo: her bir iletken için maksimum 25 Ω ve 100 nF (tipik olarak 1 000 m (3 281 ft)).

6.2.9 Nivotester FailSafe FTL825 bağlantısı

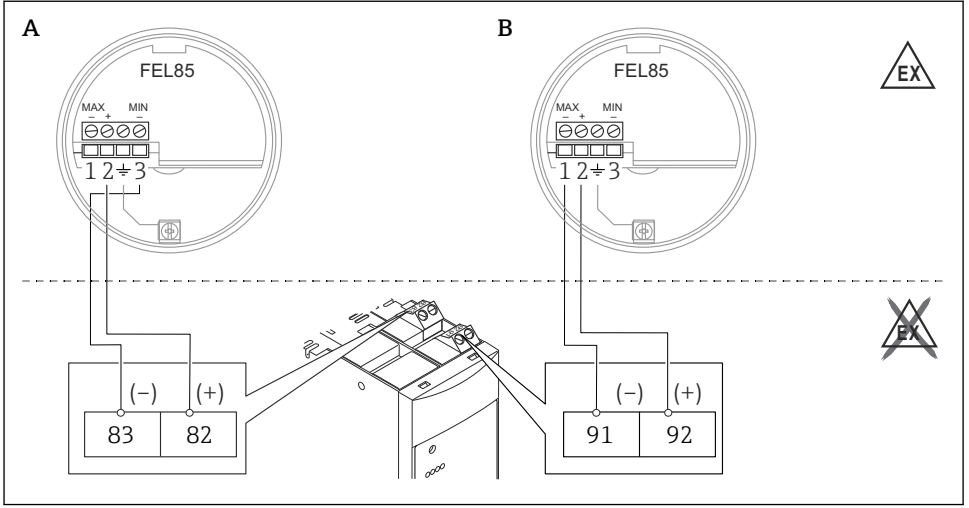


A0060697

- A Minimum algılama (kuru çalışma koruması)
 B Maksimum algılama (taşma koruması sistemi)

6.2.10 Kontrol sistemlerine bağlanma

Cihaz, EN 61131-2 ve NE06, NE043 uyarınca 4 ... 20 mA sinyali üzerinden bir programlanabilir mantık denetleyicisine (PLC), bir güvenlik PLC'sine (SPLC) veya AI Modüllerine bağlanmaya uygundur.

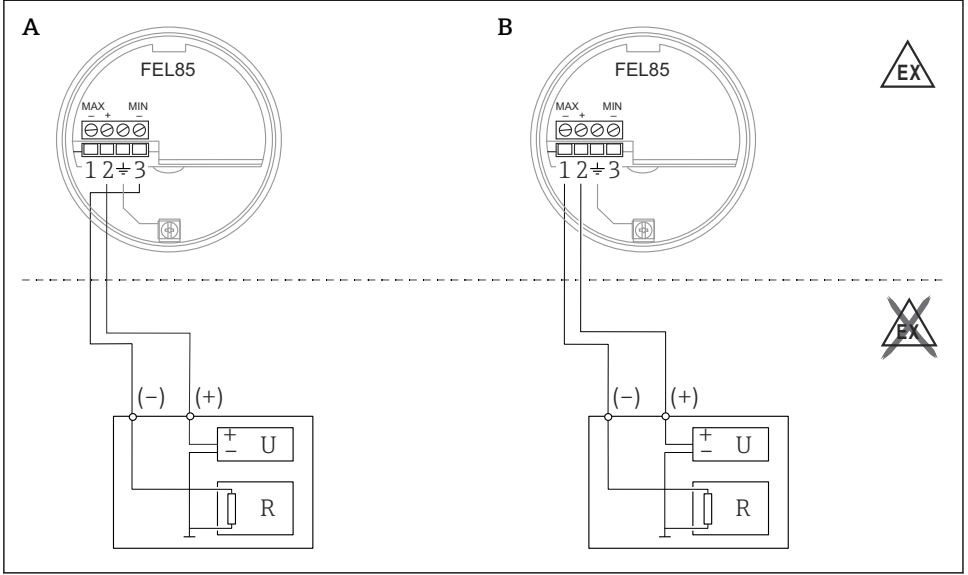

A0060698

19 PLCye bağlanma

- A Minimum algılama (kuru çalışma koruması)
 B Maksimum algılama (taşma koruması sistemi)
 U Nominal besleme voltajı DC 24 V
 R Direnç

OK durumunda, akım çıkışı 12 ... 20 mA aralığındadır. İki farklı akım aralığı kullanılır:

- Minimum algılama: 17,5 ... 19,5 mA
- Maksimum algılama: 12,5 ... 14,5 mA

Talep durumunda, akım çıkışı 4 ... 12 mA aralığındadır. İki farklı akım aralığı kullanılır:

- Minimum algılama: 8,0 ... 10,0 mA
- Maksimum algılama: 5,0 ... 7,0 mA

LIVE sinyali:

- Her 2 000 ms sürede 1 mA değişir
- Böylece sensörün doğru şekilde bağlanması sağlanır
- PLC tarafından izlenebilir
- Aşağı akış bileşenlerindeki (örneğin PLC) arızaların tanımlanmasını sağlar



- SIL3 seviyesine ulaşmak için, PLCye entegrasyon sırasında akım değerleri izlenmelidir. OK durumu akım aralığı dışındaki bir akım değeri geçersizdir (talep modu).
- SIL1 veya SIL2 uygulamaları için 12 mA değerinde bir akım eşiği programlamak yeterlidir.
 - Talep modu: < 12 mA
 - OK durumu: > 12 mA

Arıza durumunda cihaz davranışı (alarm ve uyarı)

Bir arıza durumunda akım çıkışı 3,6 mA altındaki aralıktadır. Kısa devreler bir istisnadır: bu durumda akım çıkışı 21 mA üzerindedir. Alarm izleme için mantık ünitesi hem HI alarmlarını ($\geq 21,0$ mA) hem de LO alarmlarını ($\leq 3,6$ mA) tespit edebilmelidir. Alarm ve uyarı arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır.

6.3 Koruma derecesinin temin edilmesi

EN 60529 ve NEMA 250 standartlarına uygun olarak test edilmiştir

Muhafaza


- Plastik (F16):
IP66/67/NEMA Tip 4X muhafaza
- 316L, hijyenik (F15):
IP66/67/NEMA Tip 4X muhafaza
- 316L (F27):
IP66/68/NEMA Tip 4X/6P muhafaza
- Alüminyum (F17):
IP66/67/NEMA Tip 4X muhafaza
- Alüminyum (F13):
IP66/68/NEMA Tip 4X/6P muhafaza
- Alüminyum (T13), ayrı terminal bölmeli (Ex d):
IP66/68/NEMA Tip 4X/6P muhafaza

7 Çalışma seçenekleri

7.1 Çalışma konsepti

- Elektronik parça üzerindeki buton ve döner siviçlerle çalıştırma
- Bağlantı kabloları yoluyla minimum veya maksimum algılama yapılandırması
- İki döner siviç ile yoğunluk aralığı ayarı, test butonu ile onay

7.2 Elektronik parça bileşenleri

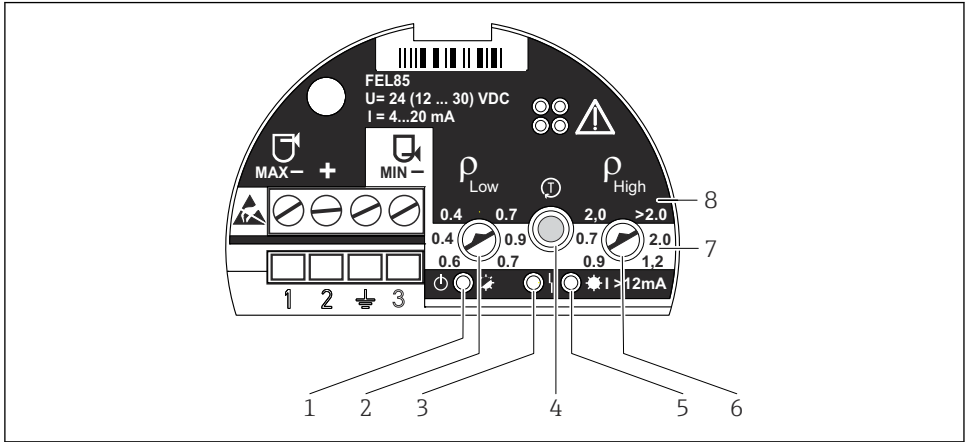

A0018032

- 1 Yeşil LED, çalışma; başlatma (sabit yanar), normal çalışma (yanıp söner), arıza (sönük veya kırmızı LED ile dönüşümlü olarak yanıp söner)
- 2 Yoğunluk $\rho_{Düşük}$ (döner siviç); Alt yoğunluk aralığı sınırını ayarlar
- 3 Kırmızı LED, arıza; sensör hatası (sürekli yanar), çalışma hatası ve elektronik parça hatası (yanıp söner)
- 4 Test butonu; yapılandırma değişikliklerini onaylamak ve kanıt testini etkinleştirmek için kullanılır
- 5 Sarı LED, akım çıkışı; MAX (serbest) yanar (13,5 mA), MIN (örtülü) yanar (18,5 mA)
- 6 Yoğunluk $\rho_{Yüksek}$ (döner siviç); Üst yoğunluk aralığı sınırını ayarlar
- 7 MIN; beyaz arka plan, minimum algılama modunda ayarlanabilir yoğunluk aralığını gösterir
- 8 MAX; siyah arka plan maksimum algılama modunda ayarlanabilir yoğunluk aralığını gösterir

8 Devreye alma

- Minimum algılama veya maksimum algılama çalışma modu, bağlantı kabloları aracılığıyla yapılandırılır.
- Cihaz teslimat durumunda çalışır durumda değildir. Devreye alma için yoğunluk aralığı ayarlanmalıdır. Aksi takdirde cihaz bir hata mesajıyla başlar.




IEC 61508 (SIL) uyarınca fonksiyonel güvenlik gerektiren uygulamalar için Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna bakın.

8.1 Fonksiyon kontrolü

Bkz. Kullanım Talimatları.

8.2 Yoğunluk aralığının ayarlanması


- Cihazdaki ürün grubuna (örn. sıvılaştırılmış gaz, alkol, sulu çözeltiler, asit) bağlı olarak düşük ve yüksek yoğunluk aralıklarını seçin; bkz. Kullanım Talimatları.

 Döner siviçler birbirine paralel hizalanmamışsa, geçerli bir yoğunluk aralığı seçilmez. Kırmızı LED, yeşil LED ile dönüşümlü olarak yanıp söner.


8.2.1 Sensör kartı

Sensör kartı, cihaz muhafazasının içinde bulunan bir takılabilir karttır.

1. Seçilen yoğunluk aralığını sensör kartı üzerinde işaretleyin.
2. Sensör kartını muhafazanın içinde saklayın.

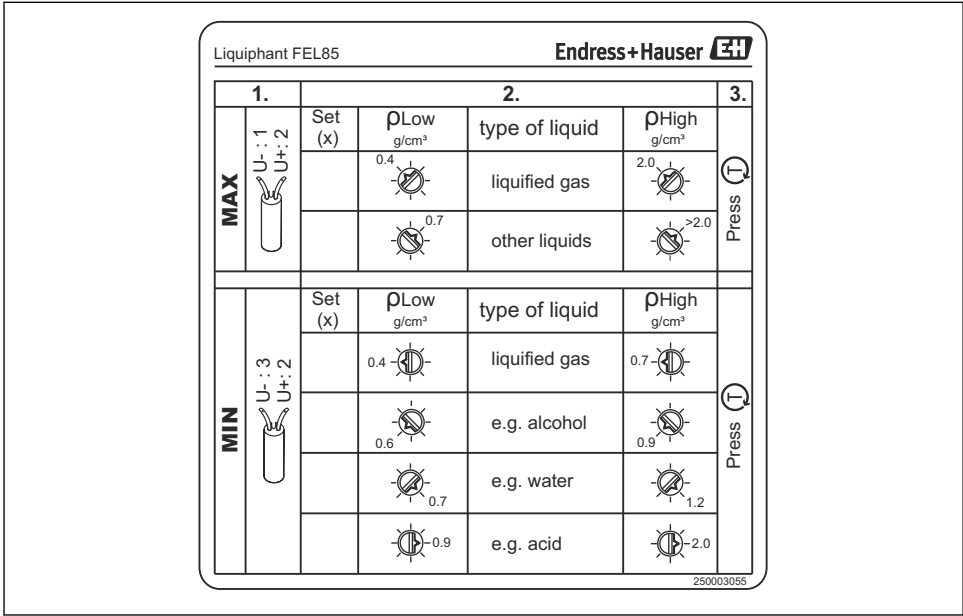

A0018034

 20 Resim: Sensör kartı

8.3 Konfigürasyonu onaylama

Konfigürasyon onayı gereklidir. Bu onay iki şekilde gerçekleştirilebilir:

- Cihazdaki Test butonuna basın.
- Cihazın güç beslemesi ile bağlantısını kesin (yeniden başlatma).

8.4 Kanıt testi



- Fonksiyon testini sadece OK durumunda başlatın
- Güvenlikle ilgili işlemler içeren uygulamalar için Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna bakın

Test butonu talep akımını simüle etmek için kullanılabilir. Çıkış, 6 mA (maksimum algılama talebi) veya 9 mA (minimum algılama talebi) akımlarının görüntüleneceği şekilde ayarlanmıştır.

Kanıt testini gerçekleştirme:

1. Test butonuna basın
 - ↳ Bir limit alarmı tetiklenir (Maksimum algılama = 6 mA veya Minimum algılama = 9 mA)
2. Test butonunu bırakın.
 - ↳ Sistem $\leq 3,6$ mA ile yeniden başlar, ardından normal çalışma başlar



Kanıt testi sırası için Kullanım Talimatlarına ve Fonksiyonel Güvenlik Kılavuzuna bakın.

8.5 Cihazın açılması





Güç bağlantısı açıldığında, çıkış bir arıza sinyali durumundadır. Cihaz en fazla 4 s süreden sonra çalışmaya hazırdır.

8.5.1 OK durumunda siviç çıkışının ve sinyallerin davranışı

MIN	MAX
<p>— I > 12 mA</p> <p>GN YE</p> <p>A0018047</p> <p>21 LED sinyali</p> <p>☀ = açık ● = kapalı ⚡ = yanıp söner</p>	<p>— I > 12 mA</p> <p>GN YE</p> <p>A0018047</p> <p>22 LED sinyali</p> <p>☀ = açık ● = kapalı ⚡ = yanıp söner</p>
<p>+ 18.5 mA -</p> <p>2 3</p> <p>A0018048</p> <p>23 Çıkış sinyali</p>	<p>+ 13.5 mA -</p> <p>2 1</p> <p>A0018049</p> <p>24 Çıkış sinyali</p>

OK durumundaki çıkış sinyalinin üzerine kalıcı bir CANLI sinyali (frekans 0,25 Hz, genlik $\pm 0,5$ mA) bindirilir.

8.5.2 Talep modunda siviç çıkışının davranışı ve sinyaller

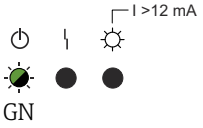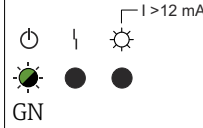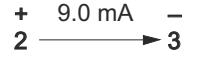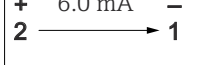MIN	MAX
 <p>GN</p> <p>A0057192</p> <p>☑ 25 LED sinyali</p> <p>● = kapalı ☀ = yanıp söner</p>	 <p>GN</p> <p>A0057192</p> <p>☑ 26 LED sinyali</p> <p>● = kapalı ☀ = yanıp söner</p>
 <p>A0018052</p> <p>☑ 27 Çıkış sinyali</p>	 <p>A0018053</p> <p>☑ 28 Çıkış sinyali</p>

8.6 Bir hata durumunda çıkışların durumu

Bir hata durumunda, çıkış akımı $I < 3,6 \text{ mA}$ (NAMUR NE43 uyarınca arıza akımı) olur.



Sorun giderme ve arıza çözümü için Kullanım Talimatlarına bakın.

8.7 Daha fazla bilgi



Daha fazla bilgi ve dokümantasyon Endress+Hauser web sitesinde: www.endress.com → İndir kısmında bulunabilir.



71758741

www.addresses.endress.com
