

Resumo das instruções de operação

Liquisys M CLM223F

Transmissor para condutividade



Sumário

1 Sobre este documento 3

1.1 Avisos 3

1.2 Símbolos usados 3

1.3 Símbolos no equipamento 3

2 Instruções básicas de segurança 4

2.1 Especificações relacionadas à equipe 4

2.2 Uso indicado 4

2.3 Segurança do local de trabalho 5

2.4 Segurança da operação 6

2.5 Segurança do produto 6

3 Recebimento e identificação do produto 6

3.1 Recebimento 6

3.2 Escopo de entrega 7

3.3 Identificação do produto 7

4 Instalação 8

4.1 Requisitos de instalação 8

4.2 Instalação do equipamento 9

4.3 Verificação pós-instalação 9

5 Conexão elétrica 10

5.1 Conexão do equipamento 10

5.2 Contato de alarme 15

5.3 Verificação pós-conexão 16

6 Opções de operação 16

6.1 Display e elementos de operação 16

6.2 Acesso ao menu de operação através do display local 20

7 Comissionamento 23

7.1 Verificação da função 23

7.2 Ativação do equipamento 23

7.3 Guia de início rápido 25

1 Sobre este documento

1.1 Avisos

Estrutura das informações	Significado
 PERIGO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 ATENÇÃO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação perigosa não for evitada, podem ocorrer ferimentos sérios ou fatais.
 CUIDADO Causas (/consequências) Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação corretiva	Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, podem ocorrer ferimentos de menor grau ou mais graves.
 AVISO Causa/situação Consequências de não-conformidade (se aplicável) ► Ação/observação	Este símbolo alerta quanto a situações que podem resultar em dano à propriedade.

1.2 Símbolos usados

-  Informações adicionais, dicas
-  Permitido
-  Recomendado
-  Não é permitido ou recomendado
-  Consulte a documentação do equipamento
-  Consulte a página
-  Referência ao gráfico
-  Resultado de uma etapa individual

1.3 Símbolos no equipamento

-  Consulte a documentação do equipamento
-  Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-o para o fabricante para o descarte adequado.

2 Instruções básicas de segurança

2.1 Especificações relacionadas à equipe

- A instalação, comissionamento, operação e manutenção do sistema de medição podem ser executadas apenas por uma equipe técnica especialmente treinada.
- A equipe técnica deve estar autorizada pelo operador da fábrica a executar as atividades especificadas.
- A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- A equipe técnica deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- Os erros no ponto de medição devem ser reparados apenas pela equipe autorizada e especialmente treinada.



Reparos não descritos nas Instruções de operação fornecidos podem apenas ser executados diretamente pelo fabricante ou pela organização de manutenção.

2.2 Uso indicado

Liquisys M CLM223F um transmissor para determinar a condutividade de meios líquidos.

O transmissor é particularmente adequado para uso nas seguintes áreas:

- Controle de concentração
- Controle de sistemas CIP
- Separação de fases
- Garantia da qualidade do produto
- Sistemas de limpeza e lavagem

O uso do equipamento para outro propósito, além do que foi descrito, indica uma ameaça à segurança das pessoas e de todo o sistema de medição e, portanto, não é permitido. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

Liquisys M CLM223F um transmissor para determinar a condutividade de meios líquidos.

O transmissor é particularmente adequado para uso nas seguintes áreas:

- Controle de concentração
- Controle de sistemas CIP
- Separação de fases
- Garantia da qualidade do produto
- Sistemas de limpeza e lavagem

O uso do equipamento para outro propósito, além do que foi descrito, indica uma ameaça à segurança das pessoas e de todo o sistema de medição e, portanto, não é permitido. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

Qualquer uso diferente do indicado coloca em risco a segurança das pessoas e do sistema de medição. Portanto, qualquer outro uso não é permitido.

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

2.3 Segurança do local de trabalho

O operador é responsável por garantir a conformidade com as seguintes regulamentações de segurança:

- Orientações de instalação
- Normas e regulamentações locais

Compatibilidade eletromagnética

- O produto foi testado quanto à compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas europeias relevantes às aplicações industriais.
- A compatibilidade eletromagnética indicada aplica-se apenas a um produto que foi conectado de acordo com essas Instruções de operação.

2.4 Segurança da operação

Antes do comissionamento do ponto de medição inteiro:

1. Verifique se todas as conexões estão corretas.
2. Certifique-se de que os cabos elétricos e conexões de mangueira estejam sem danos.

Procedimento em caso de produtos danificados:

1. Não opere produtos danificados, e proteja-os contra operação não-intencional.
2. Etiquete produtos danificados como defeituosos.

Durante a operação:

- Se os erros não puderem ser corrigidos,
 retire os produtos de serviço e proteja-os contra operação não intencional.

2.5 Segurança do produto

2.5.1 Avançado

O produto é projetado para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi devidamente testado e deixou a fábrica em condições de ser operado com segurança. As regulamentações relevantes e as normas internacionais foram observadas.

2.5.2 Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer modificação acidental nas configurações do equipamento.

Medidas de segurança de TI alinhadas às normas de segurança dos operadores e desenvolvidas para fornecer proteção adicional para o equipamento e transferência de dados do equipamento devem ser implementadas pelos próprios operadores.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

Ao receber a entrega:

1. Verifique se há danos na embalagem.
 - ↳ Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
 Não instale componentes danificados.
2. Verifique o escopo de entrega usando a nota de entrega.
3. Compare os dados na etiqueta de identificação com as especificações do pedido na nota de entrega.

4. Verifique a documentação técnica e todos os outros documentos necessários, como por ex. certificados, para garantir que estejam completos.



Se uma dessas condições não estiver de acordo, entre em contato com o fabricante.

3.2 Escopo de entrega

- 1 transmissor CLM223F
- 1 conjunto de terminal de parafuso de encaixe
- 2 parafusos de tensionamento
- 1 resistor de teste
- 1 conjunto de Resumo das instruções de operação

3.3 Identificação do produto

3.3.1 Endereço do fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Alemanha

Interpretação do código de pedido

O código de pedido e o número de série de seu produto podem ser encontrados nos seguintes locais:

- Na etiqueta de identificação
- Nos papéis de entrega

Obtenção de informações sobre o produto

1. Vá para www.endress.com.
2. Pesquisar página (símbolo da lupa): Insira um número de série válido.
3. Pesquisar (lupa).
 - ↳ A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.
4. Clique na visão geral do produto.
 - ↳ Surge uma nova janela. Aqui, você encontra informações referentes ao seu equipamento, incluindo a documentação do produto.

3.3.2 Etiqueta de identificação

A informação a seguir no equipamento pode ser encontrada na etiqueta de identificação:

- Identificação do fabricante
- Código de pedido estendido
- Número de série
- Informações de segurança e avisos

- ▶ Compare as informações da etiqueta de identificação com o pedido.

3.3.3 Identificação do produto

O código de pedido e o número de série de seu produto podem ser encontrados nos seguintes locais:


- Na etiqueta de identificação
- Nos papéis de entrega

Obtenção de informações sobre o produto

1. Vá para www.endress.com.
2. Pesquisar página (símbolo da lupa): Insira um número de série válido.
3. Pesquisar (lupa).
 - ↳ A estrutura do produto é exibida em uma janela pop-up.
4. Clique na visão geral do produto.
 - ↳ Surge uma nova janela. Aqui, você encontra informações referentes ao seu equipamento, incluindo a documentação do produto.

4 Instalação

4.1 Requisitos de instalação

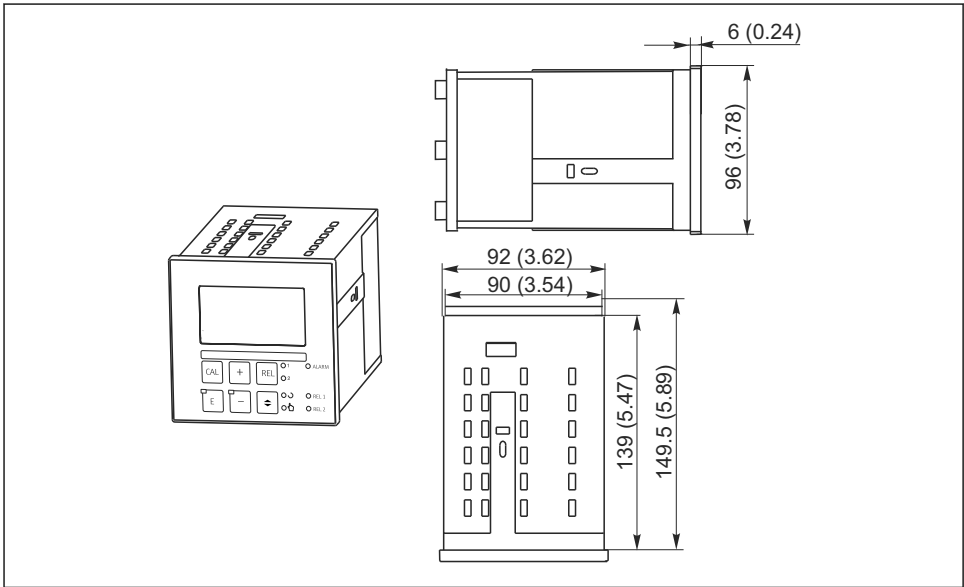


A0024641

1 Equipamento montado em painel, dimensões em mm (pol.)

4.2 Instalação do equipamento

O equipamento montado em painel é preso com os parafusos de tensionamento fornecidos
→ 2

A profundidade de instalação necessária é de aprox. 165 mm (6,50").

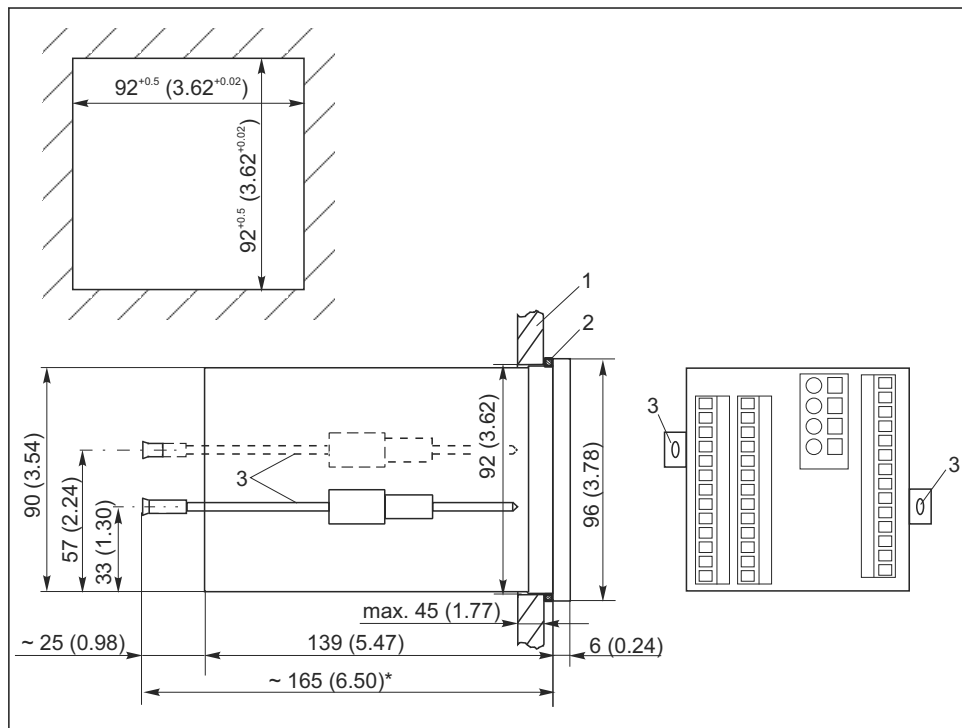

A0024639

2 Dimensões em mm (pol.)

- 1 Placa de montagem
- 2 Vedação
- 3 Parafusos de tensionamento
- * Profundidade de instalação necessária

4.3 Verificação pós-instalação

- Após a instalação, verifique o transmissor para danos.
- Verifique se o transmissor está protegido contra chuva e luz direta do sol

5 Conexão elétrica

⚠ ATENÇÃO

O equipamento está conectado!

Conexão incorreta pode resultar em ferimentos ou morte!

- ▶ A conexão elétrica deve ser executada apenas por um técnico eletricista.
- ▶ O técnico eletricista deve ter lido e entendido estas Instruções de Operação, devendo segui-las.
- ▶ **Antes** de iniciar o trabalho de conexão, certifique-se de que nenhuma tensão esteja presente nos cabos.

5.1 Conexão do equipamento

⚠ ATENÇÃO

Risco de choque elétrico!

- ▶ No ponto de alimentação, a fonte de alimentação deve estar isolada de cabos energizados, por isolamento duplo ou reforçado, no caso de equipamentos com uma fonte de alimentação de 24 V.


AVISO

O equipamento não possui um interruptor de energia

- ▶ Um disjuntor protegido deve ser fornecido nas proximidades do equipamento no local de instalação.
- ▶ O disjuntor deve ser um interruptor ou interruptor de energia, e você deve identificá-lo como o disjuntor para o equipamento.

5.1.1 Esquema de conexão elétrica

O esquema de conexão elétrica mostra as conexões de um equipamento que possui todas as opções. A conexão dos sensores aos vários cabos de medição é explicada em detalhes na seção "Conexão de cabos de medição e sensor".

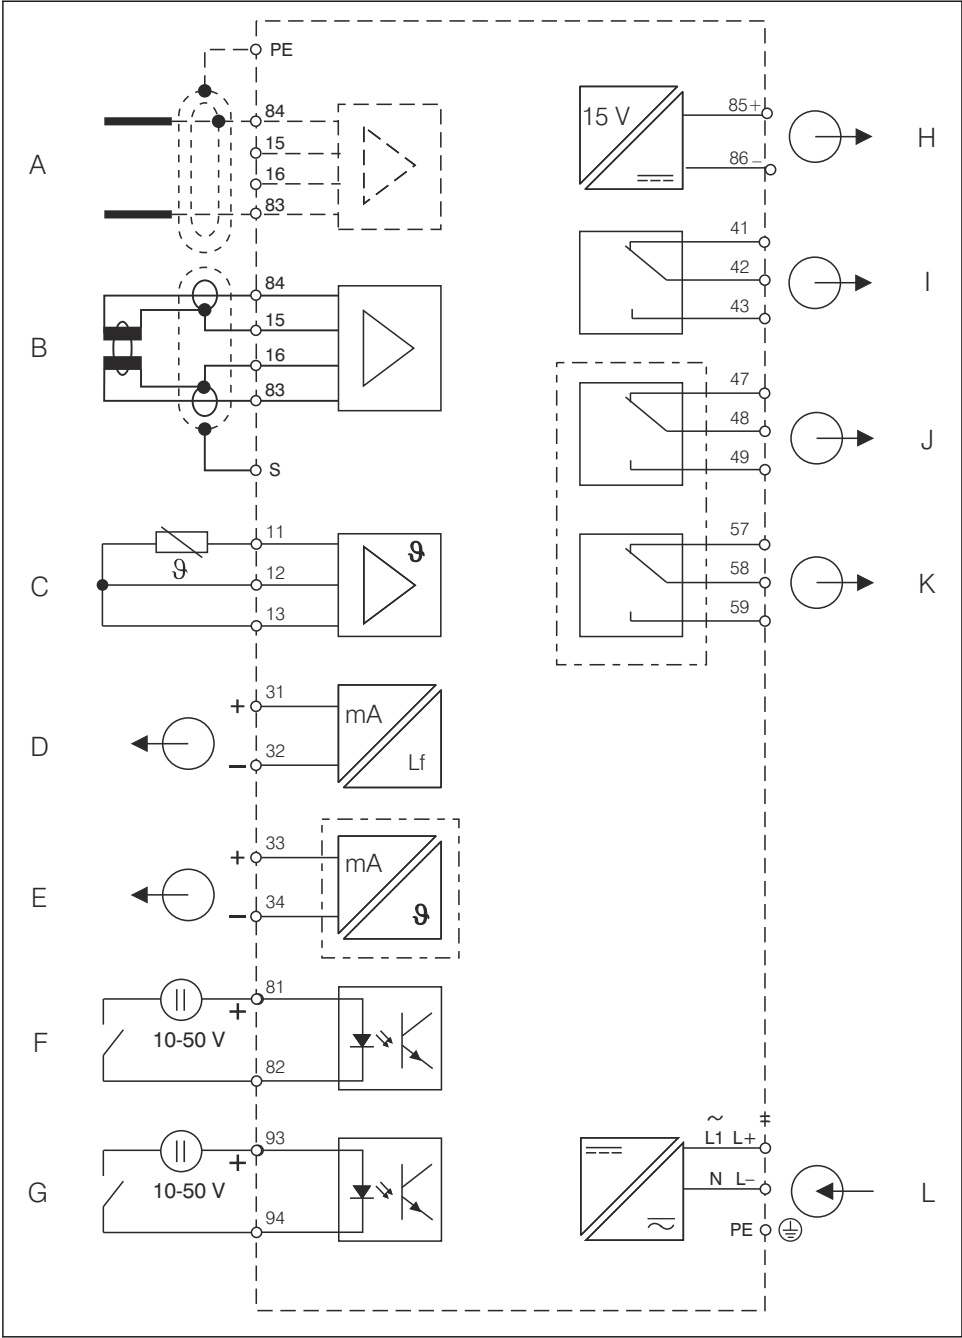


A0059922

A	Sensor (condutor)	G	Entrada binária 2 (MRS)
B	Sensor (indutivo)	H	Saída de tensão auxiliar
C	Sensor de temperatura	I	Alarme (posição de contato livre de corrente)
D	Saída de corrente 1, condutividade	J	Relé 1 (posição de contato livre de corrente)
E	Saída de corrente 2, temperatura	K	Relé 2 (posição de contato livre de corrente)
F	Entrada binária 1 (MRS)	L	Conexão de energia

Observe o seguinte:

- O equipamento é aprovado para classe de proteção II e normalmente é operado sem um aterramento de proteção.
- Para garantir a estabilidade de medição e a segurança funcional, conecte a blindagem externa ao cabo do sensor:
 - Sensores indutivos: terminal "S"
 - Sensores condutivos: terminal de aterramentoLocalizado na estrutura da tampa. Aterre o terminal de aterramento diretamente no local sempre que possível.
- Os circuitos "E" e "H" não estão galvanicamente isolados um do outro.

Conexão do equipamento

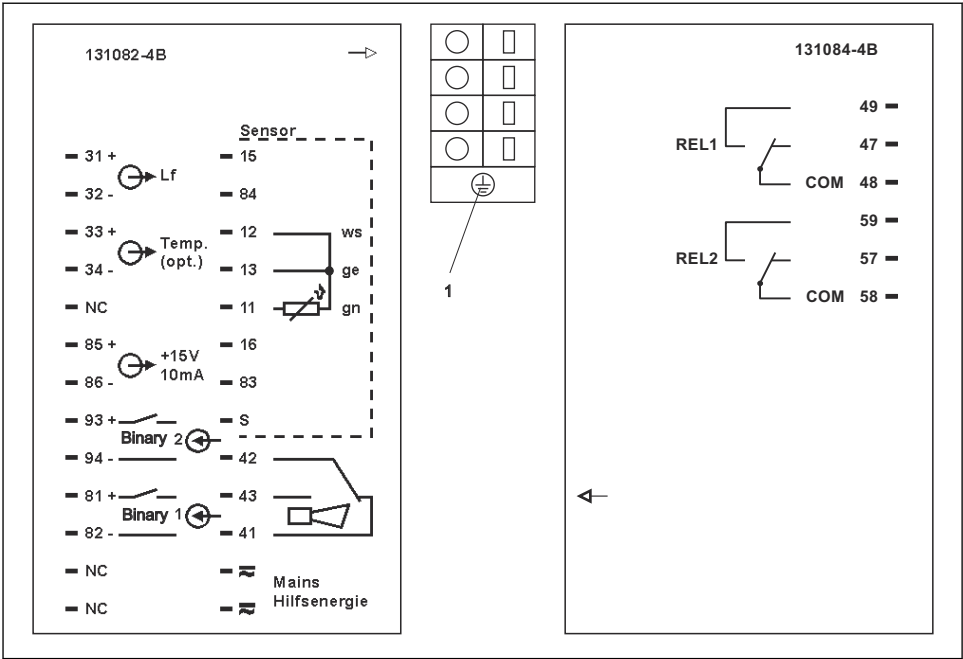

A0059923

4 Adesivo de conexão

1 Terminal de aterramento (somente para versão -CF)

► Conecte os cabos de medição de acordo com o esquema de atribuição de terminais.

AVISO


O não cumprimento pode causar medições incorretas

- ▶ Proteja as extremidades dos cabos e os terminais contra umidade.
- ▶ Não conecte os terminais marcados como NF.
- ▶ Não conecte os terminais que não estão marcados.



Etiquete o borne do sensor com o adesivo fornecido.

Fonte de alimentação das entradas binárias proveniente da tensão auxiliar

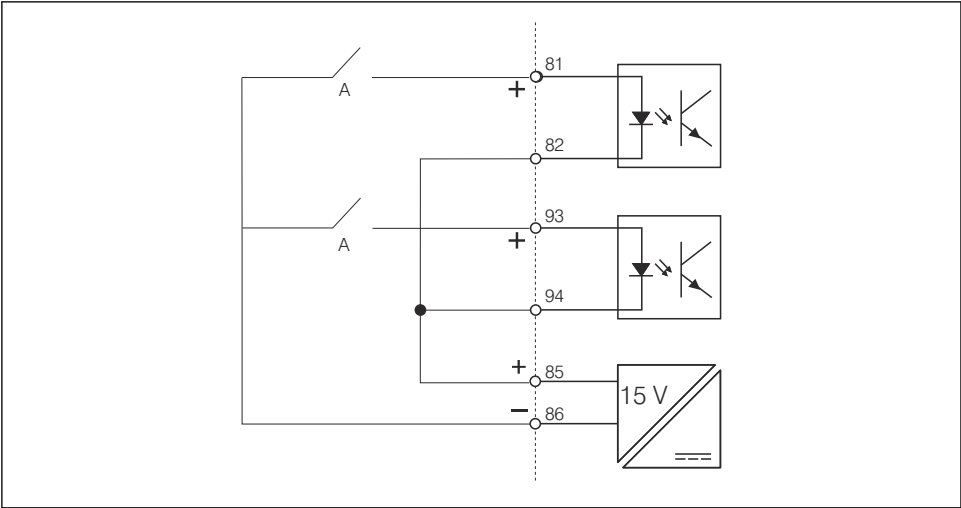

A0059968

5 Fonte de alimentação das entradas binárias

A Hold/MRS (as seletoras são codificadas digitalmente para a função "MRS 4 Measuring ranges")


5.1.2 Cabos de medição e conexão do sensor

São necessários cabos de medição blindados especiais para conectar sensores de condutividade ao transmissor.

Os seguintes tipos de cabo multinúcleo pré-terminados são possíveis:

Tipo de sensor	Cabo	Extensão
Sensor de dois eletrodos com ou sem sensor de temperatura Pt 100	CYK71	Caixa VBM + cabo CYK71
Sensor indutivo CLS50, CLS52, CLS54	Cabo fixo no sensor	Caixa VBM + cabo CLK5

Comprimento máximo do cabo	
Medição condutiva da condutividade	Máx 100 m (328 pés) com CYK71
Medição indutiva da condutividade	Máx. 55 m (180 pés) com CLK5 (incluindo cabo do sensor)

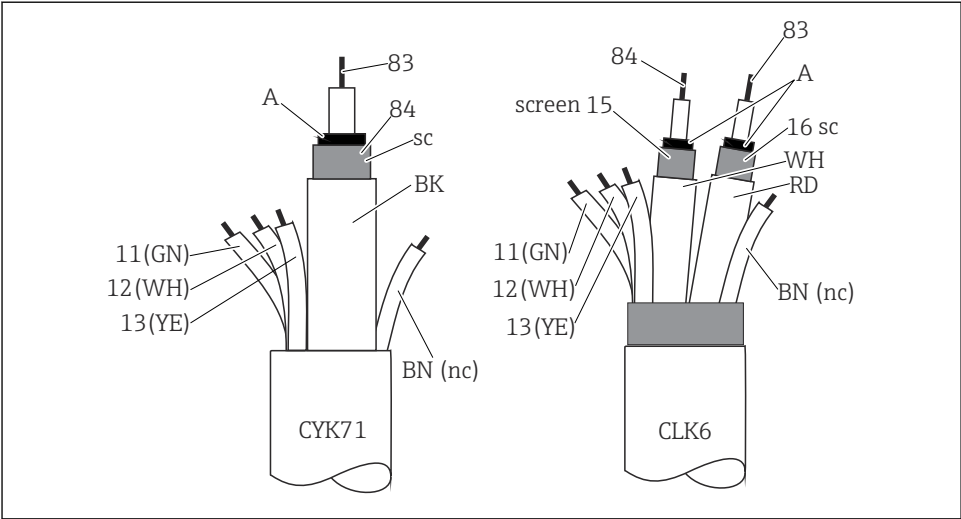

A0060183

6 Estrutura e terminação dos cabos de medição

A Camada de semicondutor
sc Blindagem


i Para mais informações sobre os cabos e caixas de junção, consulte a seção "Acessórios".

Conexão do cabo de medição


1. Abra a cobertura do invólucro para acessar o borne no compartimento de conexão.
2. Quebre a perfuração para um prensa-cabos fora do invólucro, instale um prensa-cabos e guie o cabo através desse prensa-cabos.
3. Conecte o cabo de acordo com o esquema de atribuição de terminais (consulte o adesivo do compartimento de conexão).
4. Aperte o prensa-cabo.

Conexão do cabo de medição

- Conecte o cabo de medição aos terminais na parte traseira do equipamento de acordo com o esquema de atribuição de terminais (consulte o adesivo de conexão)

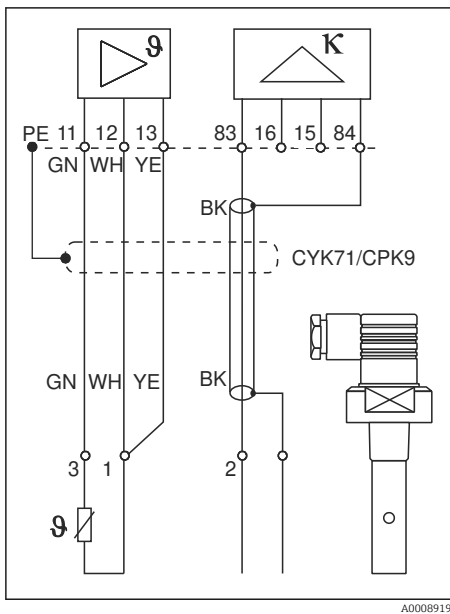


7 Conexão dos sensores de condutividade

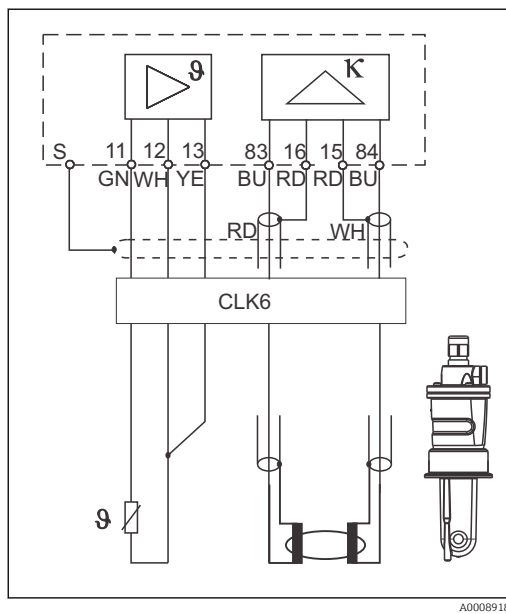

8 Conexão dos sensores de indutividade

5.2 Contato de alarme

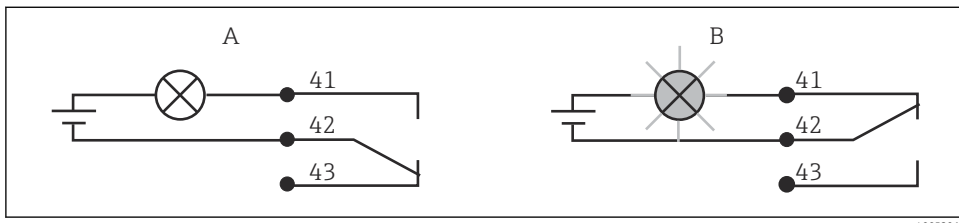

9 Comutação de segurança recomendada para o contato do alarme

A Status de operação normal

B Condição do alarme

Status de operação normal

Equipamento em operação e sem mensagem de erro presente (LED de alarme desligado):

- Relé energizado
- Contato 42/43 fechado

Condição do alarme

Mensagem de erro presente (LED de alarme vermelho) ou equipamento com falha ou desenergizado (LED de alarme desligado):

- Relé desenergizado
- Contato 41/42 fechado

5.3 Verificação pós-conexão

Uma vez que a conexão elétrica esteja configurada, faça as seguintes verificações:

Condições e especificações do equipamento	Notas
Os cabos e os equipamentos estão livres de danos no lado externo?	Inspeção visual

Conexão elétrica	Notas
As deformações dos cabos montados foram aliviadas?	
Os cabos conectados são fornecidos com alívio de deformação?	
O comprimento do cabo está correto, sem dobras ou seções cruzadas?	
Os cabos de alimentação estão corretamente conectados de acordo com o esquema elétrico?	
Todos os terminais de parafuso estão apertados?	
Todas as entradas para cabos estão fixadas, apertadas e à prova de vazamento?	
Os blocos do distribuidor PE estão aterrados (se houver)?	O aterramento é executado no ponto de instalação.

6 Opções de operação

6.1 Display e elementos de operação


6.1.1 Estrutura e função do menu de operação

Indicadores LED

  A0027220	Indica o modo de operação atual, "Auto" (LED verde) ou "Manual" (LED amarelo)
  A0027222	Indica o relé ativado no modo "Manual" (LED vermelho)

REL 1 REL 2 A0027221	Indica o status de trabalho dos relés 1 e 2 LED verde: valor medido dentro do limite permitido, relé inativo LED vermelho: valor medido fora do limite permitido, relé ativo
ALARM A0027218	Display do alarme, por exemplo, em caso de valor limite continuamente acima do seu valor máximo normal, falha do sensor de temperatura ou erro do sistema (veja a lista de erros)

Display LC

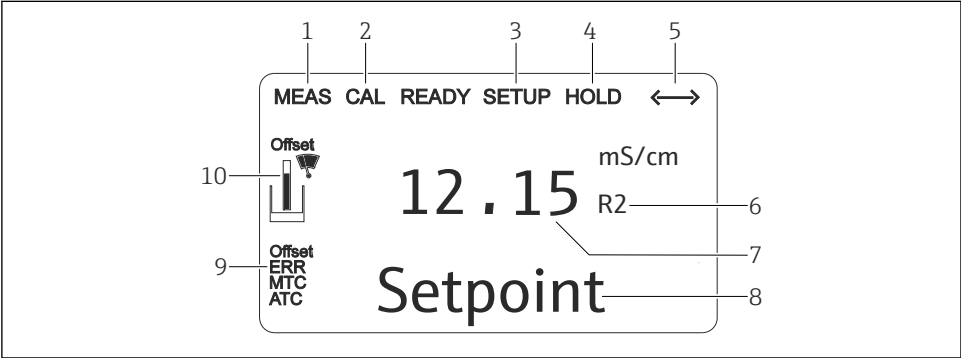


A0060181

10 Transmissor display LC

1	Indicador para modo de medição (operação normal)	6	Indicador para código de função
2	Indicador para modo de calibração	7	No modo de medição: variável medida - no modo setup: variável configurada
3	Indicador para modo de setup (configuração)	8	No modo de medição: valor medido secundário - no modo de configuração/calibração: por exemplo, valor de configuração
4	Indicador para modo "Hold" (saídas de corrente permanecem no último status)	9	"Error": exibe erro
5	Indicador para recebimento de uma mensagem em equipamentos com comunicação	10	Símbolo do sensor (consulte a seção "calibração")

Elementos de operação

O display mostra o valor atual medido e a temperatura simultaneamente. Assim você visualiza os dados mais importantes do processo em uma única tela. O texto de ajuda no menu de configuração ajuda os usuários a configurar os parâmetros do equipamento.

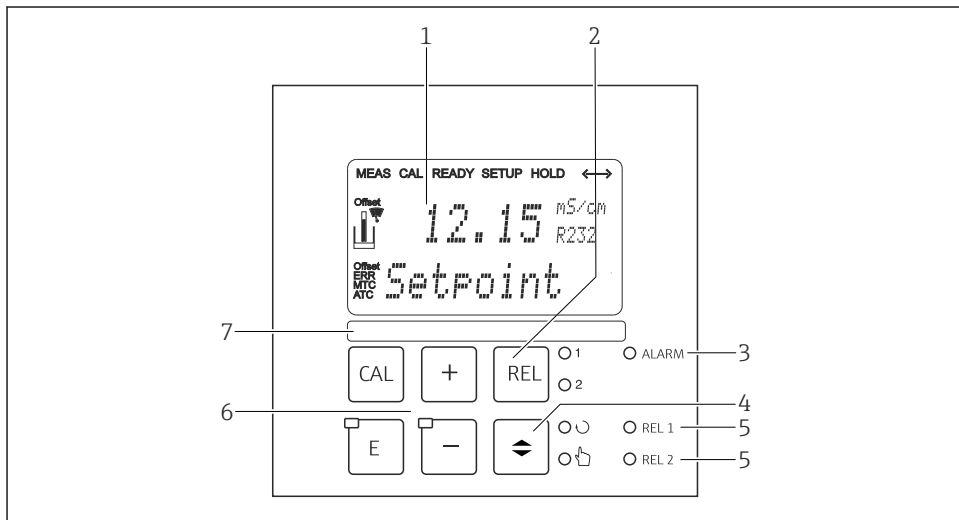






A0060259

11 Elementos de operação

- 1 Display LC para exibir os valores medidos e dados de configuração
- 2 Tecla para comutar os relés no modo manual e para exibir o contato ativo
- 3 LED para função de alarme
- 4 Seletora de mudança para modo automático/manual
- 5 LEDs para relé do contator de limite (status do interruptor)
- 6 Teclas de operação principais para calibração e configuração do equipamento
- 7 Campo para informações definidas pelo usuário

Funções das teclas

 A0027235	Tecla CAL Quando você pressiona a tecla CAL, o equipamento primeiro lhe solicita o código de acesso de calibração: ■ Código 22 para calibração ■ Código 0 ou qualquer outro código para ler os últimos dados de calibração Use a tecla CAL para aceitar os dados de calibração ou para alternar de campo em campo dentro do menu de calibração.
 A0027236	Tecla ENTER Quando você pressiona a tecla ENTER, o equipamento primeiro lhe solicita o código de acesso do modo setup: ■ Código 22 para setup e configuração ■ Código 0 ou qualquer outro código para ler todos os últimos dados de configuração. A tecla ENTER possui diversas funções: ■ Abre o menu Setup do modo de medição ■ Salva (confirma) dados inseridos no modo setup ■ Move dentro grupo de funções
 A0027241	Tecla REL No modo manual, você pode usar a tecla REL para alternar entre o relé e o início manual da limpeza. No modo automático, use a tecla REL para ler os pontos de ativação (para contator de limite) ou os valores de referência (para controlador PID) atribuídos ao relé em questão. Pressione a tecla MAIS para saltar para as configurações do próximo relé. Use a tecla REL para voltar ao modo de exibição (retorno automático após 30 s).
 A0027234	Tecla AUTO Use a tecla AUTO para alternar entre o modo automático e o modo manual.


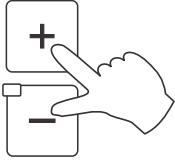
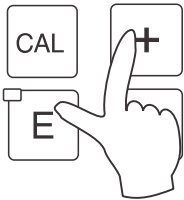
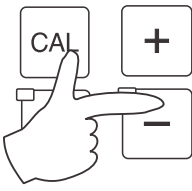
 A0027240	Tecla MAIS e tecla MENOS No Modo setup, as teclas MAIS e MENOS têm as seguintes funções: ■ Seleção de grupo de funções. Pressione a tecla MENOS para selecionar os grupos de funções na ordem indicada na seção "Configuração do sistema". ■ Configuração de parâmetros e valores numéricos ■ Operação dos relés no modo manual No modo de medição, o equipamento exibe a seguinte sequência de informações pressionando repetidamente a tecla MENOS: ■ As falhas atuais são exibidas consecutivamente (máx. 10). ■ Uma vez que todas as falhas tiverem sido exibidas, a tela da medição padrão é exibida. No grupo de funções F, um alarme pode ser definido separadamente para cada código de erro.
 A0027237	Função Escape Se você pressionar a tecla MAIS e MENOS simultaneamente, você retorna ao menu principal, ou é levado para o fim da calibração se estiver calibrando. Se você pressionar novamente a tecla MAIS e MENOS, você retornará ao modo de medição.
 A0027238	Bloqueando o teclado Pressione a tecla MAIS e ENTER simultaneamente por pelo menos 3 segundos para bloquear o teclado contra qualquer entrada de dados não autorizada. Todas as configurações ainda podem ser lidas. A tela de código exibe o código 9999.
 A0027239	Desbloqueando o teclado Pressione as teclas CAL e MENOS simultaneamente por pelo menos 3 segundos para desbloquear o teclado. A tela de código exibe o código 0.

6.2 Acesso ao menu de operação através do display local

6.2.1 Modo automático/manual

O transmissor normalmente opera em modo automático. Neste ponto, os relés são disparados pelo transmissor. No modo manual você pode disparar os relés manualmente utilizando a tecla REL ou iniciar a função limpeza.

Comutação dos modos de operação:

 A0027242	1. O transmissor está em modo automático. O LED superior (verde) próximo à tecla AUTO está aceso.
 A0027243	2. Pressione a tecla AUTOMATIC (automático).
 A0027240	3. Para ativar o modo manual, insira o código 22 através das teclas MAIS e MENOS e pressione ENTER para confirmar. O LED inferior (modo manual) está aceso.
 A0027241	4. Selecionar relé ou função. Use a tecla REL para alternar entre os relés. O relé selecionado e o status do interruptor (ON/OFF - ligado/desligado) são exibidos na segunda linha do display. No modo manual, o valor medido é exibido continuamente (por exemplo, para monitoramento de valor medido para funções de dosagem).
 A0027240	5. Comutar relés. O relé é ligado com MAIS e desligado com MENOS. O relé permanece neste estado até que seja alterado novamente.
 A0027234	6. Pressione a tecla AUTOMATIC (automático) para retornar ao modo de medição, isto é, ao modo automático. Todos os relés são disparados novamente pelo transmissor.



- O modo de operação permanece em vigor mesmo após uma falha de energia. Porém, os relés assumem o estado de repouso.
- O modo manual tem prioridade sobre todas as outras funções automáticas.
- Bloqueio de hardware não é possível no modo manual.
- As configurações manuais são mantidas até serem redefinidas ativamente.
- Código de erro E102 é sinalizado durante a operação manual.

6.2.2 Conceito de operação

Modos de operação

Modo de calibração

1. Pressione a tecla **CAL**.
2. Insira o código 22 com as teclas **+/-**.
3. Pressione a tecla **CAL** novamente.

Modo setup

1. Pressione a tecla **E**.
2. Insira o código 22 com as teclas **+/-**.
3. Pressione **E** novamente.



Se nenhuma tecla for pressionada no modo de setup por aprox. 15 min, o equipamento retorna automaticamente ao modo de medição. Qualquer espera ativa (espera durante a configuração) é cancelada.

Códigos de acesso

Todos os códigos de acesso do equipamento são fixos e não podem ser alterados. Quando o equipamento solicita o código de acesso, ele distingue entre diferentes códigos.

- **Tecla CAL + código 22:** acesso ao menu calibração e deslocamento
- **Tecla ENTER + código 22:** acesso aos menus para os parâmetros que tornam a configuração e os ajustes específicos do usuário possíveis
- **Teclas MAIS + ENTER** simultaneamente (mín. 3 s): bloqueia o teclado
- **Teclas CAL + MENOS** simultaneamente (mín. 3 s): desbloqueia o teclado
- **Tecla CAL ou ENTER + qualquer código:** acesso ao modo de leitura, isto é, todas as configurações podem ser lidas mas não podem ser modificadas.


Estrutura do menu

As funções de configuração e calibração são organizadas em grupos de funções.

- No modo setup, selecione um grupo de funções com as teclas **MAIS** e **MENOS**.
- No próprio grupo de funções, mude de função para função com a tecla **ENTER**.
- Dentro da função, selecione a opção desejada novamente com as teclas **MAIS** e **MENOS** ou edite as configurações com essas teclas. Então confirme com a tecla **ENTER** e continue.
- Pressione as teclas **MAIS** e **MENOS** simultaneamente (função **Escape**) para sair da programação (retornar ao menu principal).
- Pressione novamente as teclas **MAIS** e **MENOS** simultaneamente para mudar para o modo de medição.



Se uma configuração modificada não for confirmada pressionando **ENTER**, a configuração antiga será mantida.

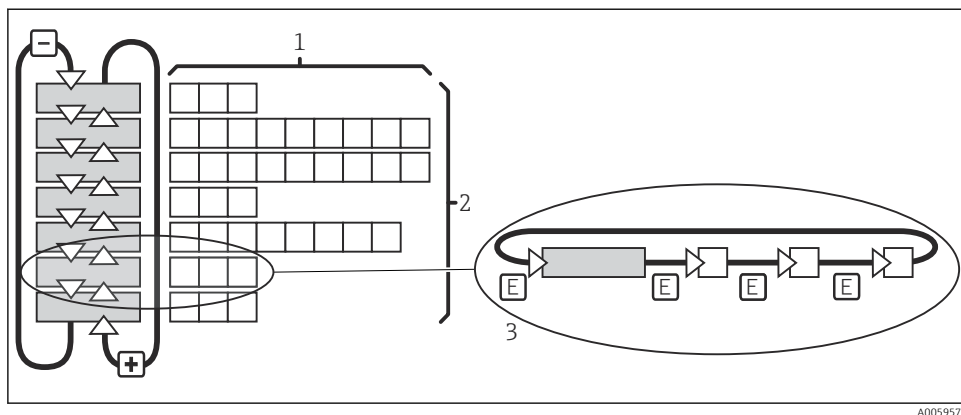

 12 Estrutura do menu

- 1 Funções (seleção de parâmetros, entrada de números)
- 2 Grupos de funções, deslize para trás e para frente com as teclas MAIS e MENOS
- 3 Mude de função para função com a tecla ENTER

7 Comissionamento

7.1 Verificação da função

Conexão incorreta, tensão de alimentação incorreta

Riscos de segurança para equipe e mau funcionamento do equipamento!

- ▶ Verifique se todas as conexões foram estabelecidas corretamente de acordo com o esquema elétrico.
- ▶ Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na etiqueta de identificação.

7.2 Ativação do equipamento

Familiarize-se com o funcionamento do transmissor antes de ligá-lo pela primeira vez. Leia principalmente as seções "Instruções básicas de segurança" e "Opções de operação". Após a ligação, o equipamento executa um autoteste e passa para o modo de medição.

Agora calibre o sensor de acordo com as instruções na seção "Calibração".

Em seguida, execute a primeira configuração de acordo com as instruções na seção "Configuração rápida". Os valores definidos pelo usuário são mantidos mesmo em casos de falha de energia.

Os seguintes grupos de funções estão disponíveis no transmissor (os grupos que estão disponíveis apenas no Pacote Plus são marcados de acordo na descrição funcional):


Modo setup

- SETUP 1 (A)
- SETUP 2 (B)
- ENTRADA EM CORRENTE (Z)
- SAÍDA DE CORRENTE (O)
- ALARME (F)
- VERIFICAR (P)
- RELÉ (R)
- COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA (T)
- MEDIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO (K)
- SERVIÇO (S)
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA E+H (E)
- INTERFACE (I)
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA (D)
- MRS (M)

Modo de calibração

CALIBRAÇÃO (C)

 Para uma explicação detalhada dos grupos de funções disponíveis no transmissor consulte a seção "Configuração do Equipamento".

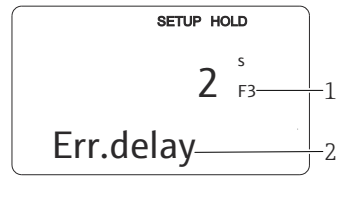


1 Indicador de função: O código exibido indica a posição da função no grupo de funções.

2 Informações adicionais

A0060196

 13 Informações para o usuário no display

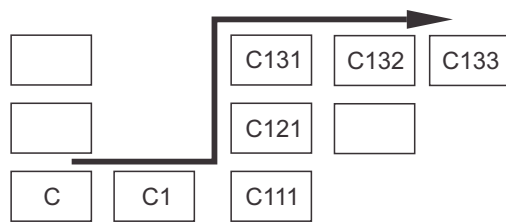

Para facilitar a seleção e localização de funções e grupos de funções, um código para o campo correspondente é exibido para cada função. A estrutura desse código é mostrada em →  14. Os grupos de funções são indicados como letras na primeira coluna (veja os nomes dos grupos de funções). As funções de cada dos grupo são exibidas aos poucos por linha e por coluna.

A0027502

 14 Código de função

7.3 Guia de início rápido

Após a inicialização, devem ser feitas algumas configurações para ajustar as funções mais importantes do transmissor necessárias para a medição correta. A seção a seguir mostra um exemplo disso.

Entrada do usuário		Faixa de ajuste (ajuste de fábrica em negrito)
1.	Pressione a tecla ENTER.	
2.	Insira o código 22 para abrir o acesso aos menus. Pressione a tecla ENTER.	
3.	Pressione a tecla MENOS até que o grupo de funções "Serviço" seja exibido.	
4.	Pressione a tecla ENTER para fazer os ajustes necessários.	
5.	S1 Em S1, selecione o idioma, por exemplo, "ENG" para inglês. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	ENG = Inglês GER = Alemão FRA = Francês ITA = Italiano NEL = Holandês ESP = Espanhol
6.	Pressione as teclas MAIS e MENOS simultaneamente para sair do grupo de funções "Serviço".	
7.	Pressione a tecla MENOS até que o grupo de funções "Setup 1" seja exibido.	
8.	Pressione a tecla ENTER para configurar os ajustes para "Setup 1".	
9.	A1 Em A1, selecione o modo de operação desejado, por exemplo, "cond" = condutor. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	cond = condutor ind = indutivo
10.	A2 Em A2, pressione a tecla ENTER para aceitar o ajuste de fábrica. (Somente se A1 = conc, caso contrário continue com a Etapa 12)	% ppm mg/l TDS = sólidos totais dissolvidos Nenhum
11.	A3 Em A3, pressione ENTER para aceitar o ajuste padrão.	XX.xx X.xxx XXX.x XXXX
12.	A4 Em A4, pressione ENTER para aceitar o ajuste padrão.	auto , $\mu\text{S/cm}$, mS/cm , S/cm , $\mu\text{S/m}$, mS/m , S/m
13.	A5 Em A5, insira a constante de célula exata do sensor. A constante de célula é fornecida no certificado de qualidade do sensor.	0,0025 a $99,99\text{ cm}^{-1}$

Entrada do usuário		Faixa de ajuste (ajuste de fábrica em negrito)
14.	A6 Insira a resistência do cabo (válido apenas para sensores condutores) em A6. ou Insira o fator de instalação. (Somente para sensores condutivos)	Resistência do cabo: 0 Ω 0 a 99,99 Ω Fator de instalação: 1 0,10 a 5,00
15.	A7 Insira o amortecimento do valor medido em A7. O amortecimento do valor medido faz com que seja calculada a média dos valores medidos com o número especificado de valores medidos individuais (se A7 = 1, não é efetuado amortecimento). Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER. O display retorna ao display inicial do grupo de funções "Setup 1".	1 1 a 60
16.	Pressione a tecla MENOS até que o grupo de funções "Setup 2" seja exibido. Pressione a tecla ENTER para configurar os ajustes para "Setup 2".	
17.	B1 Em B1, selecione o sensor de temperatura. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	Pt100 Pt1k = Pt 1000 NTC30 Fixo
18.	B2 Em B2, selecione o tipo apropriado de compensação de temperatura para o processo, por exemplo, "lin" = linear. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER. Para informações detalhadas, consulte a seção "Setup 2".	Nenhum Lin = linear NaCl = sal de cozinha (IEC 746) Tab = tabela
19.	B3 Em B3, insira o coeficiente de temperatura α . Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	2,1 %/K 0,0 a 20,0 %/K
20.	B5 A temperatura atual é exibida em B5. Se necessário, ajuste o sensor de temperatura em relação a uma medição externa. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	Valor atual exibido e inserido -10,0 a 150,0 °C
21.	É exibida a diferença entre a temperatura medida e a temperatura inserida. Pressione a tecla ENTER. O display retorna ao display inicial do grupo de funções "Setup 2".	0,0 °C -5,0 a 5,0 °C
22.	Pressione a tecla MENOS para chegar no grupo de funções "Saída de corrente". Pressione a tecla ENTER para configurar os ajustes para as saídas de corrente.	
23.	O1 Em O1, selecione sua saída de corrente, por exemplo, "Out 1" = saída 1. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	Out 1 Out 2
24.	O2 Em O2, selecione a característica linear. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	Lin = linear (1) Lin = linear (1) Sim = simulação (2)

Entrada do usuário		Faixa de ajuste (ajuste de fábrica em negrito)
25.	O211 Em O211, selecione a faixa de corrente para a saída de corrente, por ex. 4 a 20 mA. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	4 a 20mA 0 a 20 mA
26.	O212 Em O212, especifique a condutividade na qual o valor mínimo da corrente é aplicado na saída do transmissor, por ex. 0 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER.	Cond/ind: 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ Conc: 0,00 % Temp: 0,00 °C
27.	O213 Em O213, especifique a condutividade em que o valor de corrente máxima é aplicado na saída do transmissor, por ex. 2000 mS/cm. Confirme a entrada pressionando a tecla ENTER. O display retorna ao display inicial do grupo de funções "Saída de corrente".	Cond/ind: 2000 mS/cm Conc: 99,99 % Temp: 150 °C
28.	Pressione MAIS e MENOS simultaneamente para alternar para o modo de medição.	



Faça um ajuste de ar antes de instalar o sensor de condutividade indutiva. Consulte a seção "Calibração" para mais informações.



71724570

www.addresses.endress.com
