

Instrucțiuni succinte de utilizare **Deltabar PMD75B**

Măsurarea presiunii diferențiale
PROFIBUS PA




Aceste instrucțiuni de operare sintetizate nu înlocuiesc instrucțiunile de operare aferente dispozitivului.

Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de operare și în documentația suplimentară.

Disponibilitate pentru toate versiunile de dispozitive pe:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tabletă: aplicația Endress +Hauser Operations

1 Documentație asociată

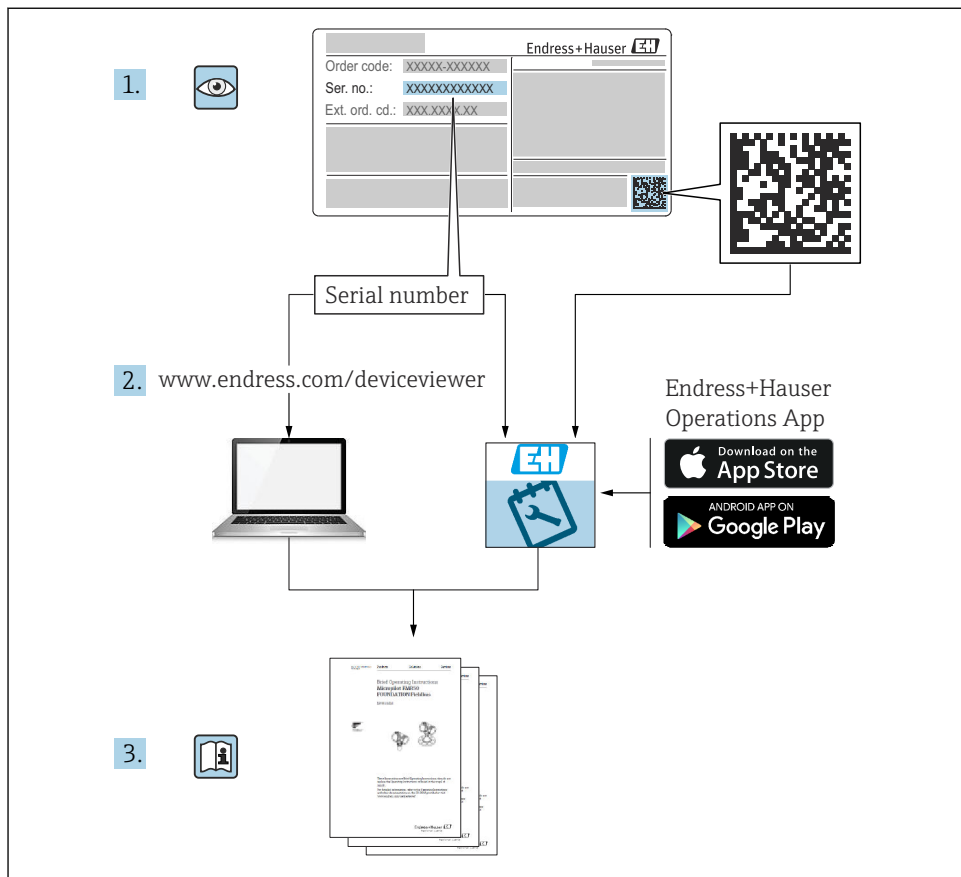

A0023555

2 Despre acest document

2.1 Funcția documentului

Instrucțiunile de operare sintetizate conțin toate informațiile esențiale, de la recepția la livrare până la punerea inițială în funcțiune.

2.2 Simboluri

2.2.1 Simboluri de avertizare



Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul.

⚠️ AVERTISMENT

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea drept rezultat vătămări corporale grave sau decesul.

⚠️ PRECAUȚIE

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră sau medie.

NOTĂ

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial vătămătoare. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat deteriorarea produsului sau a împrejurimilor acestuia.

2.2.2 Simboluri electrice

Conexiune de împământare: $\perp$

Bornă pentru conexiunea la sistemul de împământare.

2.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informații

Permis: 

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt permise.

Interzis: 

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise.

Informații suplimentare: 

Referire la documentație: 

Referire la pagină: 

Serie de etape: 1., 2., 3.

Rezultatul unei etape individuale: $\perp \rightarrow$

2.2.4 Simbolurile din grafice

Numerele elementelor: 1, 2, 3 ...

Serie de etape: 1., 2., 3.

Vizualizări: A, B, C, ...

2.2.5 Simboluri de pe dispozitiv

Instrucțiuni de siguranță:  $\rightarrow$ 

Respectați instrucțiunile de siguranță cuprinse în instrucțiunile de operare asociate.

2.3 Mărci comerciale înregistrate

PROFIBUS®

PROFIBUS și mărcile comerciale asociate (marca de asociere, mărcile comerciale tehnologice, marca comercială certificată și marca comercială certificată de PI) sunt mărci comerciale înregistrate ale Organizației utilizatorilor PROFIBUS e.V. (Organizația utilizatorilor Profibus), Karlsruhe - Germania

Bluetooth®

Marca verbală și siglele Bluetooth® reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Endress+Hauser se efectuează în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale respectivilor proprietari.

Apple®

Apple, sigla Apple, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate pe teritoriul SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Android®

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

3 Cerințe de bază privind siguranța

3.1 Cerințe pentru personal

Personalul pentru instalare, punere în funcțiune, diagnosticări și întreținere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Specialiștii instruiți calificați trebuie să aibă o calificare relevantă pentru această funcție și sarcină specifică
- ▶ Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul instalației
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale
- ▶ Înainte de a începe lucrul, personalul specializat trebuie să fi citit și să fi înțeles indicațiile din instrucțiunile de operare și din documentația suplimentară, precum și din certificate (în funcție de aplicație)
- ▶ Urmăți instrucțiunile și respectați condițiile

Personalul pentru operare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Să fie instruit și autorizat în conformitate cu cerințele sarcinii de către proprietarul/operatorul unității
- ▶ Să urmeze indicațiile din prezentele instrucțiuni de operare

3.2 Utilizarea prevăzută

Deltabar este un transmțător de presiune diferențială pentru măsurarea presiunii, debitului, nivelului și presiunii diferențiale.

3.2.1 Utilizarea incorectă

Producătorul declină orice răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării incorecte sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

Verificare pentru cazurile limită:

- ▶ Pentru fluide speciale și fluide pentru curățare, Endress+Hauser oferă cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor udate de fluid, însă nu oferă niciun fel de garanție și nu își asumă nicio răspundere.

3.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru intervențiile asupra dispozitivului și lucrul cu dispozitivul:

- ▶ Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările federale/naționale.
- ▶ Opriți tensiunea de alimentare înainte de a conecta dispozitivul.

3.4 Siguranță operațională

Pericol de rănire!

- ▶ Utilizați dispozitivul numai dacă acesta are o stare tehnică adecvată, fără erori și defectiuni.
- ▶ Operatorul este responsabil pentru utilizarea fără interferențe a dispozitivului.

Modificările aduse dispozitivului

Modificările neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise și pot duce la pericole care nu pot fi prevăzute:

- ▶ Dacă, în ciuda acestui lucru, sunt necesare modificări, consultați-vă cu Endress+Hauser.

Reparații

Pentru a garanta siguranța operațională continuă și fiabilitatea:

- ▶ Efectuați reparații ale dispozitivului numai dacă acestea sunt permise în mod expres.
- ▶ Respectați reglementările federale/naționale privind repararea unui dispozitiv electric.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale de la Endress+Hauser.

Zonă periculoasă

Pentru a elimina potențialul pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci când dispozitivul este utilizat într-o zonă care necesită aprobare (de exemplu, protecție împotriva exploziei, siguranța echipamentelor sub presiune):

- ▶ Verificați plăcuța de identificare pentru a verifica dacă dispozitivul comandat poate fi utilizat conform destinației de utilizare în zona care necesită aprobare.
- ▶ Respectați specificațiile din documentația suplimentară separată care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

3.5 Siguranța produsului

Acest dispozitiv este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță; acesta a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește standardele de siguranță și cerințele legale generale. De asemenea, acesta este în conformitate cu directivele CE menționate în declarația de conformitate CE specifică dispozitivului. Endress+Hauser confirmă acest fapt prin aplicarea marcatului CE pe dispozitiv.

3.6 Securitate IT

Endress+Hauser poate furniza o garanție numai dacă dispozitivul este instalat și utilizat conform descrierii din instrucțiunile de operare. Dispozitivul este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor dispozitivului. Măsurile de securitate IT în conformitate cu standardele de securitate ale operatorilor și concepute pentru a asigura protecție suplimentară pentru dispozitiv și transferul datelor de pe dispozitiv trebuie să fie implementate chiar de operatori.


3.7 Securitatea IT specifică dispozitivului

Dispozitivul oferă funcții specifice pentru a susține măsurile de protecție luate de operator. Aceste funcții pot fi configurate de către utilizator și oferă o siguranță sporită în timpul operării, în cazul utilizării corecte. O privire de ansamblu asupra celor mai importante funcții este disponibilă în secțiunea următoare:

- Protecție la scriere prin intermediul comutatorului de protecție la scriere a hardware-ului
- Cod de acces pentru modificarea rolului de utilizator (se aplică pentru operarea prin intermediul afișajului, Bluetooth sau FieldCare, DeviceCare, instrumentelor de gestionare a activelor (de exemplu, AMS, PDM))

4 Recepția la livrare și identificarea produsului

4.1 Recepția la livrare

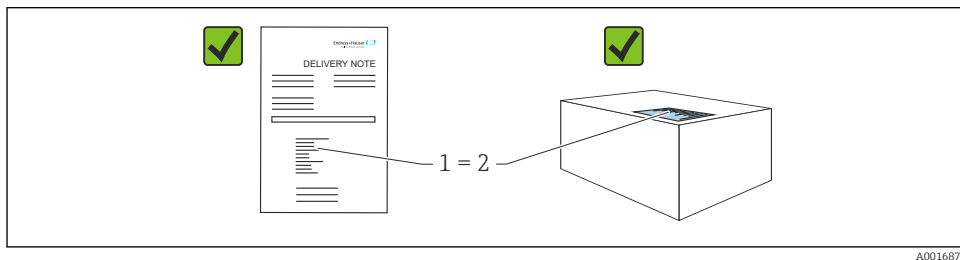

A0016870

- Codul de comandă de pe nota de livrare (1) este identic cu codul de comandă de pe eticheta produsului (2)?
- Bunurile sunt nedeteriorate?
- Datele de pe plăcuța de identificare corespund specificațiilor de comandă din nota de livrare?
- Este disponibilă documentația?
- Dacă este necesar (consultați plăcuța de identificare): sunt furnizate instrucțiunile de siguranță (XA)?



Dacă răspunsul este „nu” la oricare dintre aceste întrebări, vă rugăm să contactați Endress+Hauser.

4.2 Depozitare și transport

4.2.1 Condiții de depozitare

- Utilizați ambalajul original
- Depozitați dispozitivul într-un mediu curat și uscat, protejat împotriva daunelor provocate de șocuri

Interval de temperatură de depozitare

Consultați secțiunea Informații tehnice.

4.2.2 Transportul produsului până la punctul de măsurare

AVERTISMENT

Transport incorect!

Este posibilă deteriorarea carcasei și a membranei și există riscul de rănire!


- Transportați dispozitivul la punctul de măsurare în ambalajul original.

5 Instalare

NOTĂ

Dispozitivul se poate deteriora dacă este manevrat incorect!

- Scoaterea șuruburilor cu numărul articolului (1) nu este permisă sub nicio formă și va conduce la pierderea garanției.

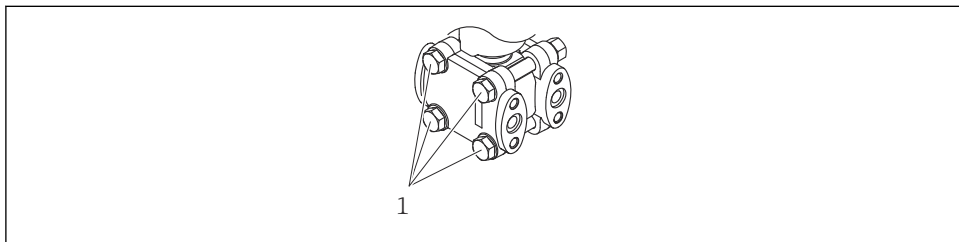

A0025336

5.1 Cerințe privind instalarea

5.1.1 Instrucțiuni generale

- Nu curățați și nu atingeți membrana cu obiecte dure și/sau ascuțite.
- Nu îndepărtați protecția de pe membrană decât cu puțin timp înainte de instalare.

Strângeți întotdeauna ferm capacul carcasei și intrările de cabluri.

1. Strângeți în sens opus intrările de cablu.

2. Strângeți piulița de fixare.

5.1.2 Instrucțiuni de instalare

- Pentru a asigura lizibilitatea optimă a afișajului local, aliniați carcasa și afișajul local.
- Endress+Hauser oferă o consolă de montare pentru instalarea dispozitivului pe conducte sau pereți.
- Pentru măsurarea în fluide care conțin solide (de exemplu, lichide murdare), este necesară instalarea de separatoare și robinete de golire.
- Utilizarea unui cu supapă permite punerea în funcțiune, instalarea și întreținerea cu ușurință, fără întreruperea procesului.
- La instalarea dispozitivului, realizarea conexiunii electrice și în timpul funcționării: împiedicați pătrunderea umezelii în carcasă.
- Dacă este posibil, orientați în jos cablul și conectorul pentru a preveni pătrunderea umidității (de exemplu, apă de ploaie sau condens).

5.1.3 Instalarea conductelor sub presiune

- Pentru recomandări privind pozarea conductelor sub presiune, consultați DIN 19210 „Conductele de presiune diferențială pentru dispozitivele de măsurare a debitului” sau standardele naționale sau internaționale corespunzătoare
- La pozarea conductelor sub presiune în exterior, asigurați-vă că se utilizează o protecție suficientă anti-îngheț, de ex., cu ajutorul unui dispozitiv auxiliar de încălzire a conductei
- Instalați conductele sub presiune cu o instalare monotonă de cel puțin 10%

5.2 Instalarea dispozitivului

5.2.1 Măsurarea debitului

Măsurarea debitului la gaze

Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces.

Măsurarea debitului la vapori

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare
- Montați oalele de condens la aceeași înălțime cu punctele de derivație și la aceeași distanță față de dispozitiv
- Înainte de a pune în funcțiune, umpleți conductele până la înălțimea oalelor de condens

Măsurarea debitului la lichide

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conducta de proces
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.2 Măsurarea nivelului

Măsurarea nivelului în recipientele deschise

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Partea cu presiune joasă este deschisă la presiunea atmosferică
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

Măsurarea nivelului într-un recipient închis

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

Măsurarea nivelului într-un recipient închis cu vapor suprapus

- Montați dispozitivul sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim
- Oala de condens asigură o presiune constantă pe partea de presiune joasă
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.3 Măsurarea presiunii

Măsurarea presiunii cu 160 bar (2 400 psi) și celulă de măsurare 250 bar (3 750 psi)

- Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces
- Partea negativă este deschisă la presiunea atmosferică prin filtrele de aer de referință fixate în șuruburi în flanșa laterală de pe partea de joasă presiune

5.2.4 Măsurarea presiunii diferențiale

Măsurarea presiunii diferențiale la gaze și vapori

Montați dispozitivul deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensul să se poată scurge în conducta de proces.

Măsurarea presiunii diferențiale la lichide

- Montați dispozitivul sub punctul de măsurare astfel încât conductele să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conducta de proces
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor

5.2.5 Închiderea capacelor carcasei

NOTĂ

Filetul și capacul carcasei sunt deteriorate din cauza murdăriei și depunerilor!

- Îndepărtați murdăria (de exemplu, nisipul) de pe filetul capacului și carcasei.
- Dacă întâmpinați în continuare rezistență când închideți capacul, verificați din nou dacă există depuneri pe filet.



Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:

✗ Nu lubrifiați filetele carcasei.

6 Conexiune electrică

6.1 Cerințe de conectare

6.1.1 Egalizare de potențial

Împământarea de protecție de la dispozitiv nu trebuie să fie conectată. Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a dispozitivului înainte de a conecta dispozitivul.

⚠ AVERTISMENT

Scântei inflamabile.

Pericol de explozie!


- Pentru instrucțiunile de siguranță, consultați documentația separată cu privire la aplicațiile din zone periculoase.



Pentru compatibilitate electromagnetică optimă:

- Utilizați cea mai scurtă linie de egalizare a potențialului.
- Asigurați o secțiune transversală de cel puțin $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG).


Carcasă cu compartiment simplu

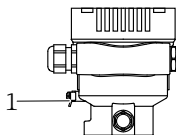

A0045411

- 1 Bornă de împământare pentru conectarea liniei de egalizare a potențialului


Carcasă cu compartiment dublu

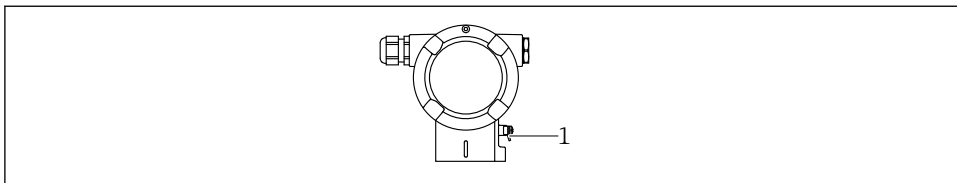

A0045412

- 1 Bornă de împământare pentru conectarea liniei de egalizare a potențialului

6.2 Conectarea dispozitivului

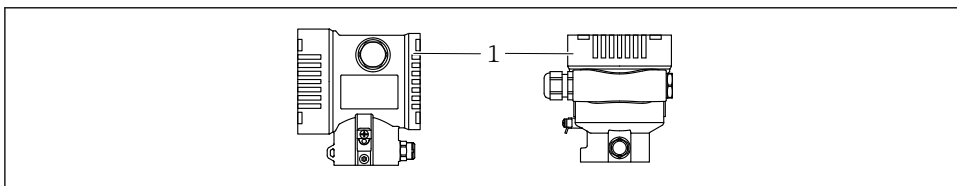

A0043806

- 1 Capacul compartimentului de conexiuni



Filet carcasă

Filetele compartimentului blocului electronic și de conexiuni pot fi acoperite cu un înveliș anti-frecare.

Următoarele se aplică pentru toate materialele carcasei:

 **Nu lubrifiați filetele carcasei.**

6.2.1 Tensiune de alimentare

- Nepericulos, Ex d, Ex e: 9 la 32 V_{DC}
- Principiul Ex i FISCO: 9 la 17,5 V_{DC}
- Concept de entitate Ex i: 9 la 24 V_{DC}
- Curent nominal: 14 mA
- Eroare FDE curent (Fault Disconnection Electronic - eroare deconectare componentă electronică) 0 mA

În funcție de tensiunea de alimentare în momentul pornirii:

- Iluminarea de fundal este dezactivată (tensiune de alimentare <12 V)
- Funcția Bluetooth (opțiune de comandă) este, de asemenea, dezactivată (tensiune de alimentare <10 V).



- Utilizați numai componente Profibus PA adecvate și certificate (de exemplu, cuplor cu segmente DP/PA) pentru alimentarea cu energie electrică.
- Corespunde cerințelor FISCO/FNICO conform IEC 60079-27
- Alimentarea nu este dependentă de polaritate

6.2.2 Bornele

- Tensiunea de alimentare și borna de împământare internă
Interval de prindere: 0,5 la 2,5 mm² (20 la 14 AWG)
- Bornă de împământare externă
Interval de prindere: 0,5 la 4 mm² (20 la 12 AWG)

6.2.3 Specificațiile privind cablul

- Împământarea de protecție sau împământarea ecranului de cablu: secțiune transversală nominală > 1 mm² (17 AWG)
Secțiune transversală nominală de 0,5 mm² (20 AWG) până la 2,5 mm² (13 AWG)
- Diametru exterior cablu: Ø5 la 12 mm (0,2 la 0,47 in) depinde de presgarnitura de cablu utilizată (consultați informațiile tehnice)



Utilizați un cablu torsadat, ecranat, cu doi conductori, preferabil un cablu de tip A.

Pentru informații suplimentare referitoare la specificațiile cablurilor:

- Instrucțiuni de operare BA00034S „PROFIBUS DP/PA: Instrucțiuni pentru planificare și punere în funcțiune”
- Instrucțiuni de asamblare PROFIBUS 8.022
- IEC 61158-2 (MBP).

6.2.4 Protecția la supratensiune

Dispozitive fără protecție opțională la supratensiune

Echipamentul de la Endress+Hauser corespunde cerințelor standardului de produse IEC/DIN EN 61326-1 (Tabelul 2 Mediul industrial).

În funcție de tipul de port (port de alimentare c.c. port de intrare/ieșire) se aplică diferite niveluri de testare conform IEC/DIN EN împotriva supratensiunilor tranzitorii (IEC/DIN EN 61000-4-5 privind curentul tranzitoriu anormal):

Nivelul de testare la porturile de alimentare cu c.c. și la porturile de intrare/ieșire este de 1 000 V linie la împământare

Dispozitive cu protecție opțională la supratensiune

- Tensiune disruptivă: min. 400 V_{DC}
- Testat conform IEC/DIN EN 60079-14 subcapitolul 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 capitolul 7)
- Curent nominal de descărcare: 10 kA

NOTĂ

Dispozitivul poate fi deteriorat de tensiunile electrice deosebit de înalte.

- Împământați întotdeauna dispozitivul cu protecție integrată la supratensiune.

Categorie de supratensiune

Categorie de supratensiune II

6.2.5 Cablaj

AVERTISMENT

Este posibil ca tensiunea de alimentare să fie conectată!

Risc de electrocutare și/sau explozie!


- ▶ În cazul utilizării dispozitivului în zone periculoase, respectați în mod obligatoriu standardele naționale și specificațiile din instrucțiunile de siguranță (XAs). Utilizați presgarnitura de cablu specificată.
- ▶ Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare.
- ▶ Înainte de a conecta dispozitivul, deconectați tensiunea de alimentare.
- ▶ Dacă este necesar, linia de egalizare a potențialului poate fi conectată la borna de împământare exterioară a dispozitivului înainte de a conecta liniile de alimentare cu energie electrică.
- ▶ Corespunde cerințelor FISCO/FNICO conform IEC 60079-27.
- ▶ Dispozitivul trebuie prevăzut cu un disjunctoare adecvat în conformitate cu IEC/EN 61010.
- ▶ Alimentarea nu este dependentă de polaritate.
- ▶ Cablurile trebuie să fie izolate corespunzător, ținând cont de tensiunea de alimentare și de categoria de supratensiune.
- ▶ Cablurile de conectare trebuie să ofere stabilitatea adecvată la temperatură, ținând cont de temperatura ambientală.
- ▶ Utilizați dispozitivul numai cu capacele închise.
- ▶ Sunt instalate circuite de protecție împotriva influențelor HF și vârfulor de supratensiune.

Conectați dispozitivul în următoarea ordine:

1. Eliberați dispozitivul de blocare a capacului (dacă intră în dotare).
2. Desfiletați capacul.
3. Dirijați cablurile în presgarniturile de cablu sau în intrările de cablu.
4. Conectați cablurile.
5. Strângeți presgarniturile de cablu sau intrările de cablu astfel încât să fie etanșe. Strângeți în sens opus intrarea de la carcasă. Utilizați o sculă adecvată cu lățimea deschiderii cheii AF24/25 8 Nm (5,9 lbf ft) pentru presgarnitura de cablu M20.
6. Înfiletați la loc, în condiții de siguranță, capacul compartimentului de conexiuni.
7. Dacă intră în dotare: strângeți șurubul dispozitivului de blocare a capacului folosind cheia cu locaș hexagonal la un cuplu de 0,7 Nm (0,52 lbf ft)±0,2 Nm (0,15 lbf ft).

6.2.6 Alocarea bornelor

Carcasă cu compartiment simplu

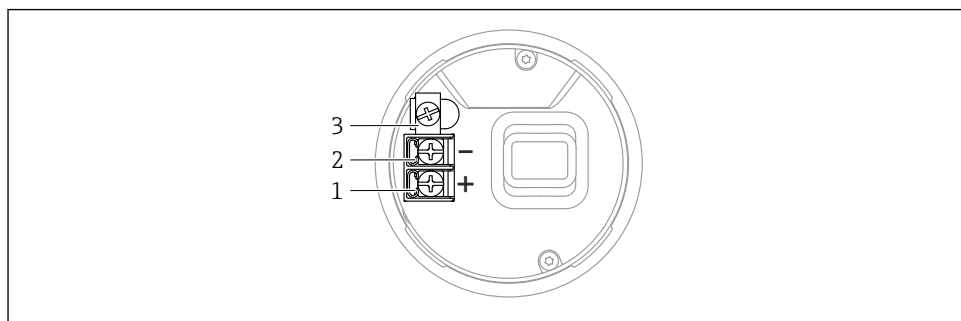


1 Borne de conexiune și bornă de împământare din compartimentul de conexiuni

1 Bornă plus

2 Bornă minus

3 Bornă de împământare internă

Carcasă cu compartiment dublu

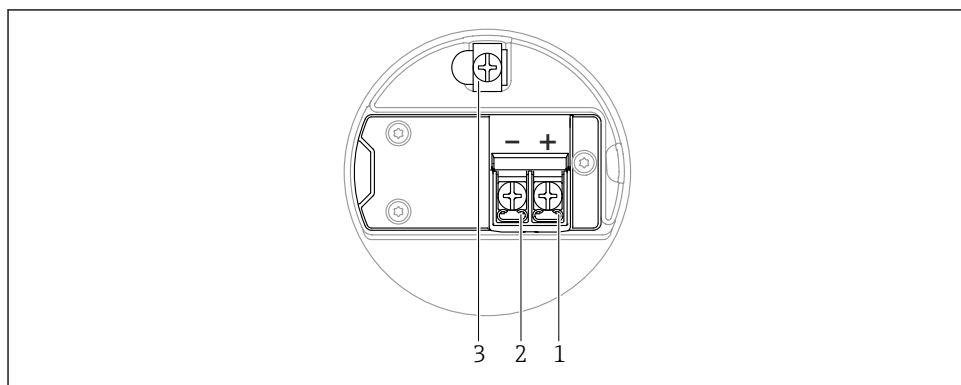

2 Borne de conexiune și bornă de împământare din compartimentul de conexiuni

1 Bornă plus

2 Bornă minus

3 Bornă de împământare internă


6.2.7 Intrări de cablu

Tipul intrării de cablu depinde de versiunea de dispozitiv comandată.

i Dirijați întotdeauna cablurile de conectare în jos astfel încât umezeala să nu poată pătrunde în compartimentul de conexiuni.

Dacă este necesar, creați o buclă de scurgere sau utilizați o carcasă de protecție împotriva intemperiei.


Carcasă cu compartiment simplu

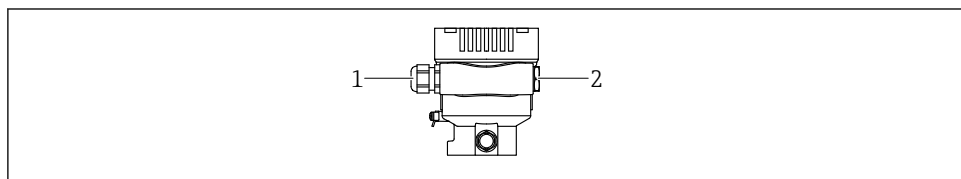

A0045413

- 1 Intrare de cablu
- 2 Dop

Carcasă cu compartiment dublu

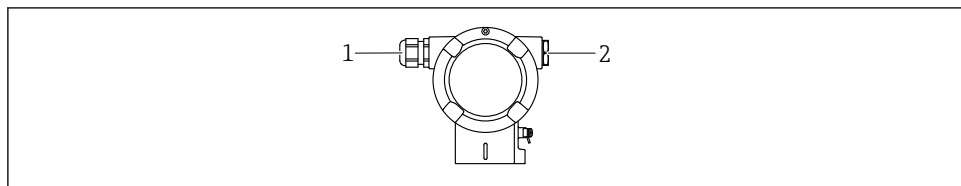

A0045414

- 1 Intrare de cablu
- 2 Dop

6.2.8 Fișele de dispozitiv disponibile

i În cazul dispozitivelor cu fișe, nu este necesară deschiderea carcasei pentru conectare. Utilizați garniturile incluse pentru a preveni pătrunderea umezelii în dispozitiv.

6.3 Asigurarea gradului de protecție

6.3.1 Intrări de cablu

- Presgarnitură M20, plastic, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, alamă placată cu nichel, IP66/68 TIP 4X/6P
- Presgarnitură M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P
- Filet M20, IP66/68 TIP 4X/6P


- Filet G1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
Dacă este selectat filetul G1/2, dispozitivul este furnizat cu un filet M20 standard, iar în pachetul de livrare este inclus și un adaptor G1/2 împreună cu documentația corespunzătoare
- Filet NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Fișă oarbă de protecție pentru transport: IP22, TIP 2
- Fișa M12
Atunci când carcasa este închisă, iar cablul de conectare este conectat: IP66/67, NEMA tip 4X
Atunci când carcasa este deschisă sau cablul de conectare nu este conectat: IP20, NEMA tip 1

NOTĂ**Fișa M12: montarea incorectă poate invalida clasa de protecție IP!**

- ▶ Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat este conectat și înfiletat ferm.
- ▶ Gradul de protecție se aplică numai în condițiile în care cablul de conectare utilizat corespunde specificațiilor IP67, NEMA tip 4X.
- ▶ Clasele de protecție IP sunt păstrate numai dacă este utilizat capacul orb sau este conectat cablul.

7 Opțiuni de operare

7.1 Tastele de acționare și comutatoarele tip DIP switch de pe inserția electronică

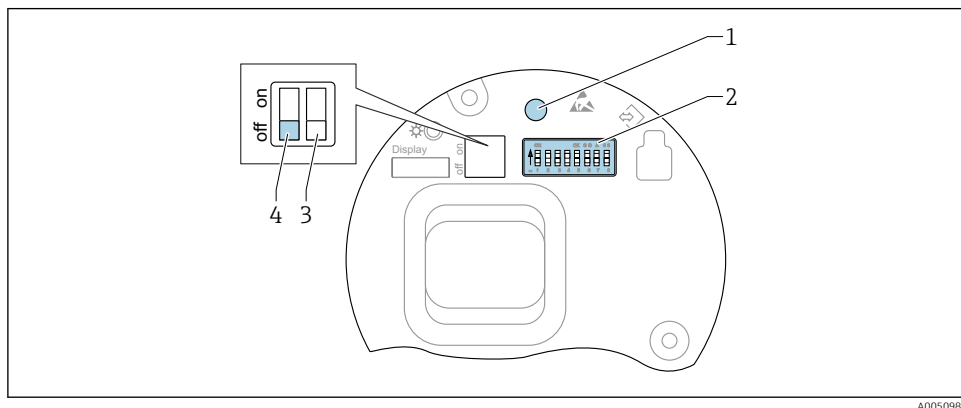

A0050986

- 1 Tasta de acționare pentru reglarea poziției (corecția punctului zero), resetarea dispozitivului și resetarea parolei (pentru autentificare Bluetooth și rol de utilizator)
- 2 Comutator de tip DIP switch pentru configurarea adresei
- 3 Comutator de tip DIP switch fără funcție
- 4 Comutator de tip DIP switch pentru blocarea și deblocarea dispozitivului

i Setarea comutatoarelor de tip DIP switch are prioritate față de setările efectuate prin alte metode de operare (de exemplu, FieldCare/DeviceCare).


7.2 afișajului local

7.2.1 Afișajul dispozitivului (opțional)

Funcții:

- Afișarea valorilor măsurate și mesajelor de eroare și de atenționare
- Iluminare de fundal, care se schimbă din verde în roșu în caz de eroare
- Afișajul dispozitivului poate fi eliminat, pentru o utilizare mai ușoară
- Afișajul dispozitivului se fixează în ambele părți ale carcasei (sus și lateral), în compartimentul dublu, cu carcasă în formă de L.

i Afișajele dispozitivului sunt disponibile cu opțiunea suplimentară a tehnologiei wireless Bluetooth®.

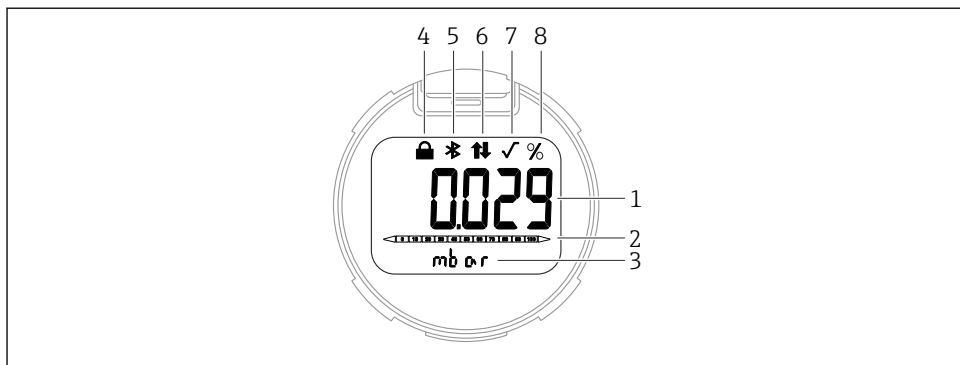


A0047143

3 Afișaj segmente

- 1 Valoare măsurată (până la 5 cifre)
- 2 Grafic cu bare (se referă la intervalul de presiune specificat) (nu pentru PROFIBUS PA)
- 3 Unitate a valorii măsurate
- 4 Blocare (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 5 Bluetooth (simbolul clipește dacă este activă conexiunea Bluetooth)
- 6 comunicație PROFIBUS PA (simbolul apare atunci când comunicația PROFIBUS PA este activată)
- 7 Nu este acceptată pentru PROFIBUS PA
- 8 Ieșire valoare măsurată în %

Următoarele grafice sunt date ca exemplu. Ce este afișat depinde de setările afișajului.

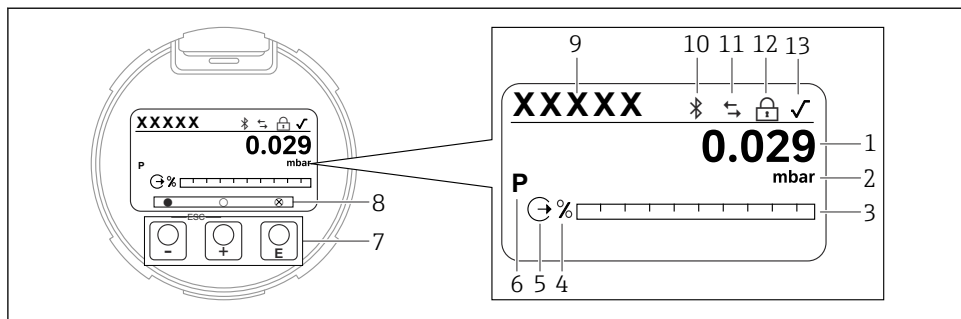

A0047141

4 Afășaj grafic cu taste optice de acționare.

- 1 Valoare măsurată (până la 12 cifre)
- 2 Unitate a valorii măsurate
- 3 Grafic cu bare (se referă la intervalul de presiune specificat) (nu pentru PROFIBUS PA)
- 4 Unitate grafic cu bare
- 5 Simbolul pentru ieșirea de curent (nu pentru PROFIBUS PA)
- 6 Simbol pentru valoarea măsurată afișată (de exemplu, p = presiune)
- 7 Taste optice de acționare
- 8 Simboluri pentru feedback cheie. Sunt posibile diferite simboluri de afișare: cerc (necompletat) = tasta apăsată scurt; cerc (completat) = tasta apăsată prelung; cerc (cu X) = nicio operație posibilă datorită conexiunii Bluetooth
- 9 Etichetă dispozitiv
- 10 Bluetooth (simbolul clipește dacă este activă conexiunea Bluetooth)
- 11 comunicație PROFIBUS PA (simbolul apare atunci când comunicația PROFIBUS PA este activată)
- 12 Blocare (simbolul apare atunci când dispozitivul este blocat)
- 13 Nu este acceptată pentru PROFIBUS PA

- Tasta 
 - Navigare în jos în lista de selecție
 - Editarea valorilor numerice sau caracterelor din cadrul unei funcții
- Tasta 
 - Navigare în sus în lista de selecție
 - Editarea valorilor numerice sau caracterelor din cadrul unei funcții
- Tasta 
 - Confirmare înregistrare
 - Faceți un salt la elementul următor
 - Selectarea unui element de meniu și activarea modului de editare
 - Deblocarea/Blocarea operării afișajului
 - Prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei  este afișată o scurtă descriere a parametrului selectat (dacă este disponibilă)
- Tasta  și tasta  (funcția ESC)
 - Părăsirea modului de editare pentru un parametru fără a salva valoarea modificată
 - Meniu la un nivel de selectare: prin apăsarea simultană a tastelor se comută la următorul nivel inferior din meniu
 - Prin apăsarea simultană și menținerea apăsată a tastelor se revine la nivelul superior următor

8 Punere în funcțiune

8.1 Etape pregătitoare

Intervalul de măsurare și unitatea în care este transmisă valoarea măsurată corespund specificațiilor de pe plăcuța de identificare.

AVERTISMENT

Presiunea de proces se află peste sau sub valoarea maximă/minimă permisă!

Risc de rănire în cazul explodării pieselor! Dacă presiunea este prea mare, sunt afișate avertismente.

- Dacă la dispozitiv este prezentă o presiune mai mică decât presiunea minimă permisă sau mai mare decât presiunea maximă permisă, se afișează un mesaj.
- Utilizați dispozitivul numai între limitele intervalului de măsurare.

8.1.1 Starea de la livrare

Dacă nu au fost comandate setări personalizate:

- Valori de calibrare definite de valoarea nominală a celulei de măsurare
- Comutator de tip DIP switch în poziția Oprit
- Dacă funcția Bluetooth este comandată, atunci aceasta este pornită

8.2 Verificarea funcțiilor

Efectuați o verificare funcțională înainte de a pune în funcțiune punctul de măsurare:

- Listă de control „Verificarea post-instalare” (consultați secțiunea „Instalare”)
- Listă de control „Verificarea post-conectare” (consultați secțiunea „Conexiunea electrică”)

8.3 Configurarea limbii de operare

8.3.1 Afișaj local

Configurarea limbii de operare



Pentru a seta limba de operare, afișajul trebuie mai întâi să fie deblocat:

1. Apăsați tasta timp de cel puțin 2 s.
 - ↳ Apare o casetă de dialog.
2. Deblocați funcționarea afișajului.
3. În meniul principal, selectați parametrul **Language**.
4. Apăsați tasta .
5. Selectați limba dorită folosind tasta .
6. Apăsați tasta .



Funcționarea afișajului se blochează automat în următoarele cazuri:

- după 1 min, dacă nu a fost apăsată nicio tastă pe pagina principală
- după 10 min în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

Operarea afișajului - blocare sau deblocare

Tasta trebuie menținută apăsată cel puțin 2 secunde pentru a bloca sau debloca tastele optice. Operarea afișajului poate fi blocată sau deblocată în caseta de dialog care apare.

Operarea afișajului se blochează automat:

- După 1 minut, dacă nu a fost apăsată nicio tastă pe pagina principală
- După 10 minute în meniul de operare, dacă nu a fost apăsată nicio tastă

8.3.2 Instrument de operare

Consultați descrierea instrumentului de operare corespunzător.

8.4 Configurare instrument de măsurare

8.4.1 Punerea în funcțiune cu tastele de pe inserția electronică

Următoarele funcții pot fi utilizate prin intermediul tastelor de pe inserția electronică:

- Reglarea poziției (corecția punctului zero)
 - Orientarea dispozitivului poate cauza o schimbare de presiune
 - Această ridicare de presiune poate fi corectă printr-o reglare de poziție
- Resetarea dispozitivului

Efectuarea reglării poziției

1. Dispozitiv instalat în poziția necesară și fără presiune aplicată.

2. Apăsați „Zero” timp de cel puțin 3 secunde.
3. Când LED-ul clipește de două ori, presiunea prezentă a fost acceptată pentru reglarea poziției.

Resetarea dispozitivului

- Apăsați și mențineți apăsată tasta „Zero” timp de cel puțin 12 secunde.

8.4.2 Punerea în funcțiune cu expertul de punere în funcțiune

Exemplu: afișarea valorii debitului la ieșirea de curent

În următorul exemplu, valoarea debitului trebuie măsurată și afișată la ieșirea de curent.

- Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției
- Afișați valoarea semnalului de debit 0 la 100 m³/h între 4 și 20 mA
100 m³/h corespunde cu 30 mbar (0,435 psi)

Cale meniu: Guidance → Commissioning

- În parametrul **Assign PV**, selectați opțiunea **Scaled variable**
- În parametrul **Pressure unit** și parametrul **Scaled variable unit**, selectați unitatea dorită
- În parametrul **Output current transfer function**, selectați opțiunea **Square**
- parametrul **Pressure value 1** / parametrul **Scaled variable value 1**
Introduceți 0 mbar (0 psi) / 0 m³/h
- parametrul **Pressure value 2** / parametrul **Scaled variable value 2**
Introduceți 30 mbar (0,435 psi) / 100 m³/h

Procedați după cum urmează dacă debitul nu trebuie afișat ca valoare măsurată și numai extragerea rădăcinii pătrate trebuie afișată.

Cale meniu: Guidance → Commissioning

- În parametrul **Assign PV**, selectați opțiunea **Pressure**
- În parametrul **Output current transfer function**, selectați opțiunea **Square**
- În parametrul **Lower range value output**, introduceți 0 mbar (0 psi)
- În parametrul **Upper range value output**, introduceți 30 mbar (0,435 psi)

8.4.3 Punerea în funcțiune fără expertul de punere în funcțiune

Exemplu: punerea în funcțiune a măsurării volumului din rezervor



Unitățile de presiune și de temperatură sunt convertite automat. Alte unități nu sunt convertite.


În următorul exemplu, volumul dintr-un rezervor trebuie măsurat în litri. Volumul maxim de 1 000 l (264 gal) corespunde unei presiuni de 450 mbar (6,75 psi).

Volumul minim de 0 litri corespunde unei presiuni de 50 mbar (0,75 psi).

Condiții prealabile:

- Variabila măsurată direct proporțională cu presiunea
- Din cauza orientării dispozitivului, este posibil să existe schimbări de presiune în valoarea măsurată (atunci când recipientul este gol sau umplut parțial, valoarea măsurată nu indică zero)

Dacă este necesar, efectuați reglarea poziției

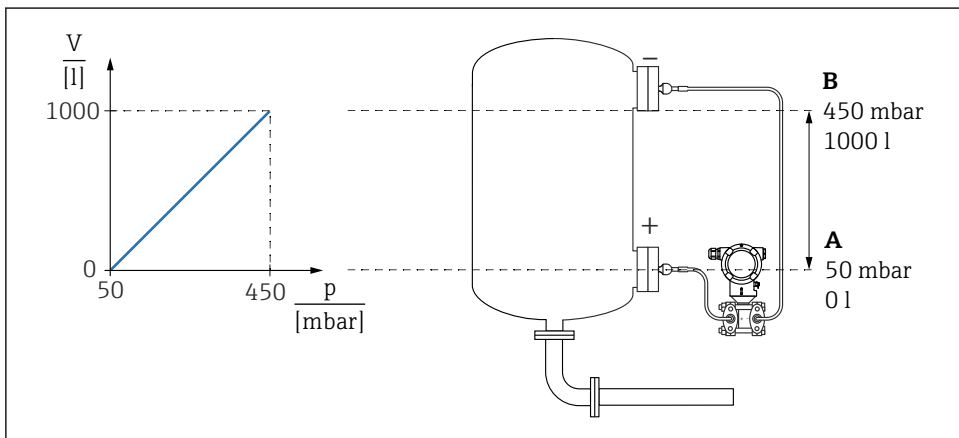

A0039100

- A Parametrul "Pressure value 1" și parametrul "Scaled variable value 1"
- B Parametrul "Pressure value 2" și parametrul "Scaled variable value 2"

i Presiunea prezentă este afișată în instrumentul de operare pe aceeași pagină de setări din câmpul „Pressure”.

1. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 1**: 50 mbar (0,75 psi)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 1
2. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare inferior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 1**: 0 l (0 gal)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 1
3. Introduceți valoarea presiunii pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Pressure value 2**: 450 mbar (6,75 psi)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 2
4. Introduceți valoarea volumului pentru punctul de calibrare superior prin intermediul parametrului parametrul **Scaled variable value 2**: 1000 l (264 gal)
 ➤ Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 2


Rezultat: intervalul de măsurare este setat pentru 0 la 1000 l (0 la 264 gal). Numai parametrul **Scaled variable value 1** și parametrul **Scaled variable value 2** sunt reglate la această setare. Această setare nu are niciun efect asupra ieșirii de curent.

Întrerupere debit scăzut (extragere rădăcină pătrată)

Folosind parametrul **Low Flow cut**, întoarcerea pozitivă la zero poate fi configurată în intervalul de măsurare inferior.

Condiții prealabile:

- Variabilă măsurată cu extragerea rădăcinii pătrate în raport cu presiunea
- În parametrul **Output current transfer function**, setați opțiunea **Square**.
Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Output current transfer function
- Introduceți punctul de pornire pentru întreruperea la debit scăzut în parametrul **Low Flow cut** (valoare implicită 5%)
Cale meniu: Application → Sensor → Sensor configuration → Low Flow cut

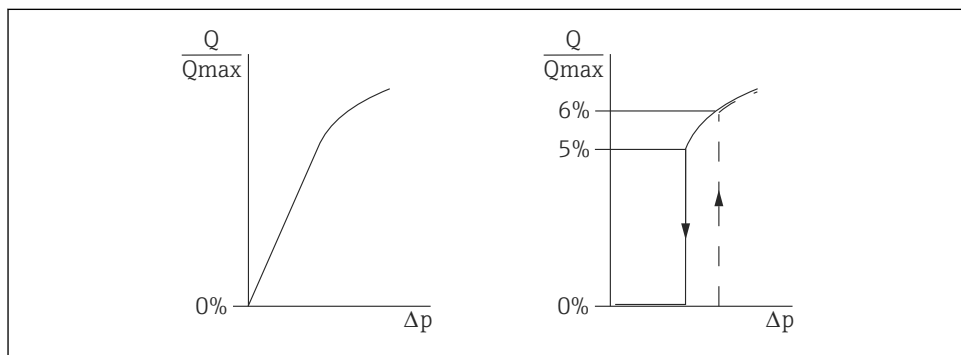

A0025191

- Histereza dintre punctul de pornire și punctul de oprire este întotdeauna 1% din valoarea maximă a debitului
- Dacă este introdusă valoarea 0% pentru punctul de pornire, este dezactivată întreruperea la debit scăzut

În parametrul **Assign PV**, trebuie selectată opțiunea **Pressure** (setare din fabrică).

Cale meniu: Application → Sensor → Scaled variable → Assign PV

Cale meniu alternativă: Application → HART output

Unitatea setată este afișată și pe Fieldbus.



71714257

www.addresses.endress.com
