


Kort betjeningsvejledning

Flowmåler

Proline Promass F

Coriolis-sensor

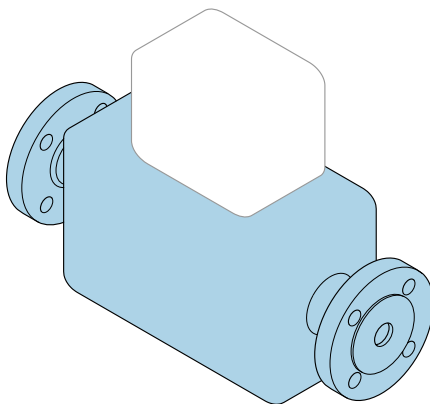


Denne korte betjeningsvejledning er **ikke** beregnet til at erstatte betjeningsvejledningen til enheden.

Kort betjeningsvejledning del 1 af 2: Sensor

Indeholder information om sensoren.

Kort betjeningsvejledning del 2 af 2: Transmitter →  3.

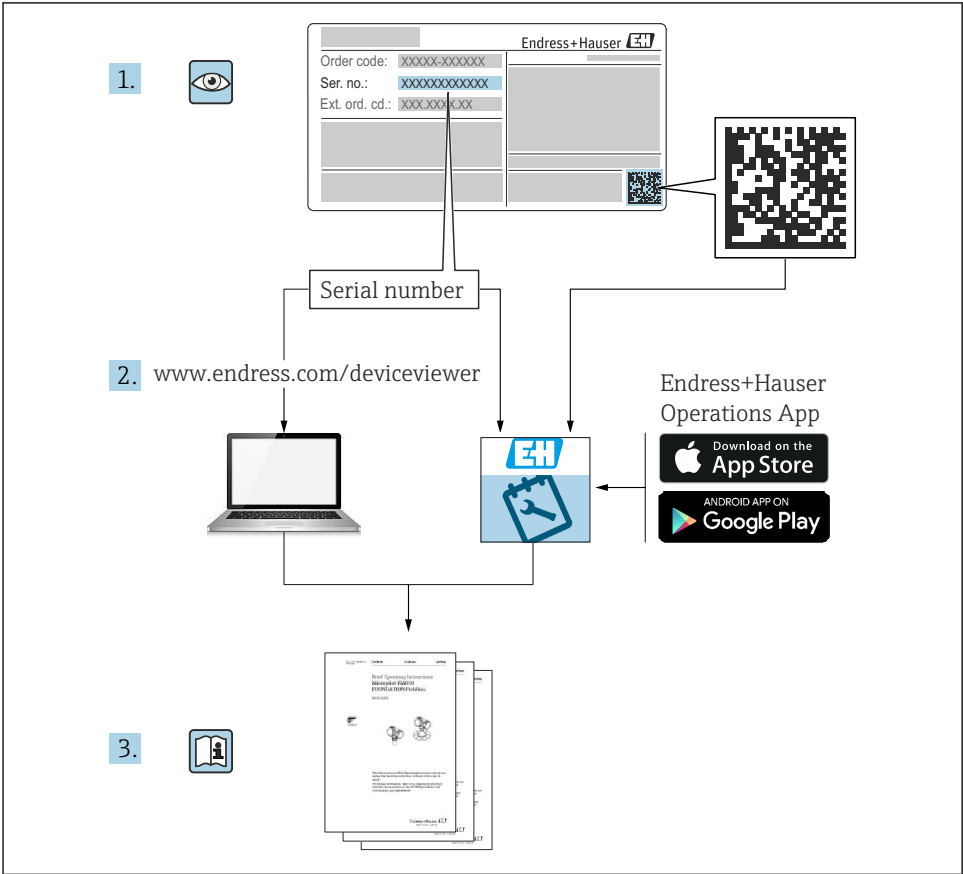

A0023555

Kort betjeningsvejledning Flowmeter

Instrumentet består af en transmitter og en sensor.

Ibrugtagningsprocessen for disse to komponenter er beskrevet i to separate manualer, som tilsammen udgør den korte betjeningsvejledning for flowmåler:

- Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor
- Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Se begge de korte betjeningsvejledninger, når instrumentet tages i brug, da indholdet i vejledningerne supplerer hinanden:

Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor

Den korte betjeningsvejledning henvender sig til specialister, som er ansvarlige for installation af måleinstrumentet.

- Modtagelse og produktidentifikation
- Opbevaring og transport
- Monteringsprocedure

Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Den korte betjeningsvejledning til transmitteren henvender sig til specialister, som er ansvarlige for ibrugtagning, konfiguration og parameterisering af måleinstrumentet (indtil den første målte værdi).

- Produktbeskrivelse
- Monteringsprocedure
- Elektrisk tilslutning
- Betjeningsmuligheder
- Systemintegration
- Ibrugtagning
- Diagnosticeringsoplysninger

Yderligere dokumentation til enheden



Denne korte betjeningsvejledning er **Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor**.

"Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter" er tilgængelig via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations-app*

Der kan findes yderligere oplysninger om enheden i betjeningsvejledningen og den øvrige dokumentation:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations-app*

Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	5
1.1	Anvendte symboler	5
2	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	6
2.1	Krav til personalet	6
2.2	Tilsigtet brug	7
2.3	Sikkerhed på arbejdspladsen	8
2.4	Driftssikkerhed	8
2.5	Produktsikkerhed	8
2.6	IT-sikkerhed	8
3	Modtagelse og produktidentifikation	9
3.1	Modtagelse	9
3.2	Produktidentifikation	9
4	Opbevaring og transport	10
4.1	Opbevaringsforhold	10
4.2	Transport af produktet	10
5	Installation	11
5.1	Installationskrav	11
5.2	Installation af enheden	18
5.3	Der kræves ingen særlig vedligeholdelse for enheden	19
6	Bortskaffelse	20
6.1	Afmontering af måleinstrumentet	20
6.2	Bortskaffelse af måleinstrumentet	20

1 Om dette dokument

1.1 Anvendte symboler

1.1.1 Sikkerhedssymboler

FARE

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

ADVARSEL

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

FORSIGTIG

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgås.

BEMÆRK

Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører personskade.

1.1.2 Symboler for bestemte typer oplysninger

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Tilladt Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte.		Foretrukket Procedurer, processer eller handlinger, der foretrækkes.
	Forbudt Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte.		Tip Angiver yderligere oplysninger.
	Reference til dokumentation		Reference til side
	Reference til figur	1, 2, 3...	Serie af trin
	Resultat af et trin		Visuel kontrol

1.1.3 Elektriske symboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Jævnstrøm		Vekselstrøm
	Jævnstrøm og vekselstrøm		Jordforbindelse En klemme, som i forhold til brugeren er jordforbundet via et jordingssystem.

Symbol	Betydning
	Potentialudligningstilslutning (PE: beskyttende jord) Jordklemmer skal forbindes, før der foretages anden form for tilslutning. Jordklemmerne findes både indvendigt og udvendigt på instrumentet: ■ Indvendig jordklemme: Potentialudligningen er sluttet til forsyningsnetværket. ■ Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anlæggets jordforbindelsessystem.

1.1.4 Værktøjssymboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Torx-skruetrækker		Skruetrækker med flad klinge
	Phillips-skruetrækker		Unbrakonøgle
	Fastnøgle		

1.1.5 Symboler i grafik

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
1, 2, 3,...	Delnumre		Serie af trin
A, B, C, ...	Visninger	A-A, B-B, C-C, ...	Afsnit
	Farligt område		Sikkert område (ikke-farligt område)
	Flowretning		

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde følgende krav:

- Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne specifikke funktion og opgave.
- Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige.
- Kender landets regler.
- Før arbejdet påbegyndes, skal man sørge for at læse og forstå anvisningerne i vejledningen og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afhængigt af anvendelsen).
- Følger anvisningerne og overholder de grundlæggende kriterier.

2.2 Tilsigtet brug

Anvendelse og medier

Måleinstrumentet, som beskrives i denne betjeningsvejledning, er kun beregnet til flowmåling af væsker og gasser.

Afhængigt af den bestilte version kan måleinstrumentet også måle farlige, brændbare, giftige og oxiderende medier ¹⁾, brandfarlige, giftige og oxiderende medier.

Måleinstrumenter til brug i farlige områder, i hygiejneanvendelser, eller hvor der er øget risiko på grund af procestryk, er specialmærket på typeskiltet.

Sådan sikres det, at måleinstrumentet er i perfekt tilstand under brugen:

- ▶ Brug kun måleinstrumentet i fuld overensstemmelse med dataene på typeskiltet og de generelle forhold, der er angivet i betjeningsvejledningen og den supplerende dokumentation.
- ▶ Kontrollér ved hjælp af typeskiltet, om det bestilte instrument er tilladt til den tilsigtede brug i det farlige område (f.eks. eksplosionsbeskyttelse, trykbeholdersikkerhed).
- ▶ Brug kun måleinstrumentet til medier, som de materialer, der er i kontakt med mediet, er tilstrækkeligt modstandsdygtige overfor.
- ▶ Overhold altid det angivne tryk- og temperaturområde.
- ▶ Overhold altid det angivne omgivende temperaturområde.
- ▶ Beskyt måleinstrumentet permanent mod korrosion pga. miljøpåvirkninger.

Forkert brug

Brug på anden måde end beskrevet kan bringe sikkerheden i fare. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet brug.

ADVARSEL

Fare for brud på grund af korroderende eller slibende væske og omgivende forhold!

- ▶ Kontrollér procesvæskens kompatibilitet med sensormaterialet.
- ▶ Alle materialer, der kommer i kontakt med væske under processen, skal kunne tåle det.
- ▶ Overhold altid det angivne tryk- og temperaturområde.

BEMÆRK

Verificering i grænsetilfælde:

- ▶ Ved specialvæske og væske til rengøring er Endress+Hauser gerne behjælpelig med at tjekke korrosionsbestandigheden for materialer, der kommer i kontakt med væsken, men yder ingen garanti og påtager sig ikke noget ansvar, da små ændringer i temperaturen, koncentrationen eller niveauet af kontaminering i processen kan ændre egenskaberne, hvad angår korrosionsbestandighed.

Restrisici

FORSIGTIG

Risiko for forfrysninger eller forbrændinger! Brugen af medier og elektronik med høje eller lave temperaturer kan give meget varme eller kolde overflader på instrumentet.

- ▶ Monter velegnet beskyttelse mod berøring.

1) Gælder ikke for IO-Link måleinstrumenter

⚠ ADVARSEL**Risiko for brud på huset på grund af brud på måleslange!**

Hvis der opstår brud på en måleslange, vil trykket i sensorhuset stige i henhold til driftsprocestrykket.

- Brug en brudskive.

⚠ ADVARSEL**Fare for udtrængende medie!**

Enhedsversioner med brudskive: Medie, der trænger ud under tryk, medfører risiko for person- eller tingskade.

- Træf nødvendige forholdsregler for at forhindre person- og tingskade, hvis brudskiven aktiveres.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Ved arbejde på og med instrumentet:

- Brug de nødvendige personlige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.

2.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!

- Anvend kun instrumentet i korrekt teknisk og fejlsikret tilstand.
- Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Omgivende krav til transmitterhus i plast

Hvis et plasttransmitterhus permanent udsættes for visse damp- og luftblandinger, kan huset blive beskadiget.

- Kontakt dit Endress+Hauser-salgscenter for at få yderligere oplysninger, hvis du er i tvivl.
- Sørg for, at oplysningerne på typeskiltet følges ved brug i et godkendelsesrelateret område.

2.5 Produktsikkerhed

Dette måleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så det opfylder de højeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Det er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i den EU-overensstemmelseserklæring, som gælder for det specifikke instrument. Producenten bekræfter dette ved at forsyne instrumentet med CE-mærkning..

2.6 IT-sikkerhed

Producentgarantien er kun gyldig, hvis produktet installeres og bruges som beskrevet i betjeningsvejledningen. Produktet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der hjælper med at beskytte det mod utilsigtet ændring af indstillingerne.

Operatørerne er selv ansvarlige for at implementere IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til produktet og de tilhørende data i henhold til egne sikkerhedsstandarder.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

Ved modtagelse af leverancen:

1. Undersøg emballagen for skader.
 - ↳ Underret straks producenten om alle eventuelle skader.
Installer ikke beskadigede komponenter.
2. Kontrollér leverancens dele ved hjælp af følgesedlen.
3. Sammenlign oplysningerne på instrumentets typeskilt med bestillingsspecifikationerne på følgesedlen.
4. Kontrollér den tekniske dokumentation og alle andre nødvendige dokumenter, f.eks. certifikater, for at sikre, at du har modtaget alt.




Kontakt producenten, hvis et af kriterierne ikke er opfyldt.

3.2 Produktidentifikation

Instrumentet kan identificeres på følgende måder:

- Typeskilt
- Ordrekode med oplysninger om af instrumentets egenskaber på følgesedlen
- Indtast serienumrene fra typeskiltene i *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Alle oplysningerne om instrumentet vises.
- Indtast serienumrene fra typeskiltene i *Endress+Hauser Operations-app*, eller scan DataMatrix-koden på typeskiltet med *Endress+Hauser Operations-app*: Alle oplysninger om instrumentet vises.

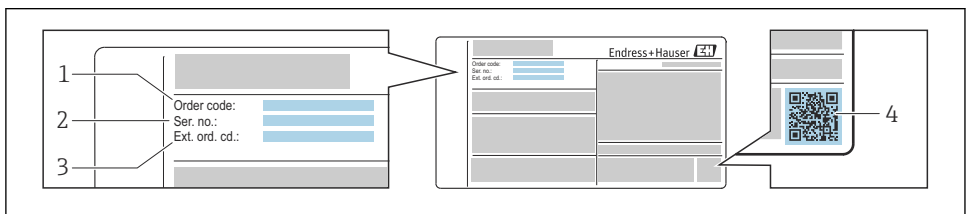

A0030196

1 Eksempel på et typeskilt

- 1 Ordrekode
- 2 Serienummer
- 3 Udvidet ordrekode
- 4 2-D-matrixkode (QR-kode)



Detaljerede oplysninger om dataene på typeskiltet finder du i betjeningsvejledningen til instrumentet.

4 Opbevaring og transport


4.1 Opbevaringsforhold

Følgende skal overholdes ved opbevaring:

- ▶ Opbevar i den originale emballage for at sikre beskyttelse mod stød.
- ▶ Fjern ikke beskyttelsesdæksler eller beskyttelseshætter, der er installeret på processtilslutninger. De forhindrer mekaniske skader på tætningsfladerne og kontaminering i målerøret.
- ▶ Beskyttes mod sollys. Undgå uacceptabelt høje overfladetemperaturer.
- ▶ Opbevares på et tørt sted uden støv.
- ▶ Opbevares på et tørt sted.
- ▶ Må ikke opbevares udendørs.

4.2 Transport af produktet

Transportér måleinstrumentet til målepunktet i den originale emballage.

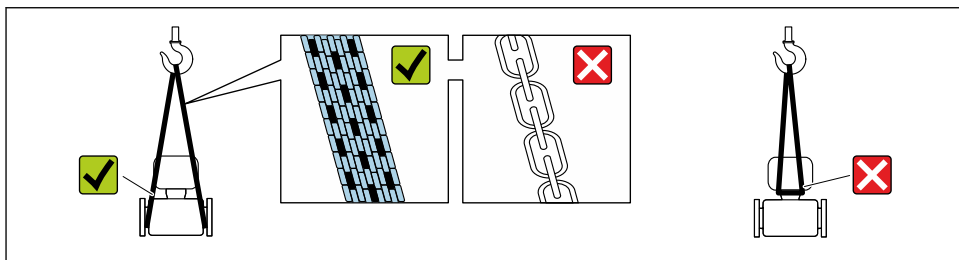

A0029252



Fjern ikke beskyttelsesdæksler eller -hætter, der er installeret på processtilslutninger. De forhindrer mekaniske skader på tætningsfladerne og kontaminering i målerøret.


4.2.1 Måleinstrumenter uden løfteøjer

ADVARSEL

Måleinstrumentets tyngdepunkt er højere end bæreselernes ophængspunkter.

Risiko for personskade, hvis måleinstrumentet glider.

- ▶ Fastgør måleinstrumentet, så det ikke kan glide eller dreje.
- ▶ Overhold den vægt, der er angivet på emballagen (klistermærke).

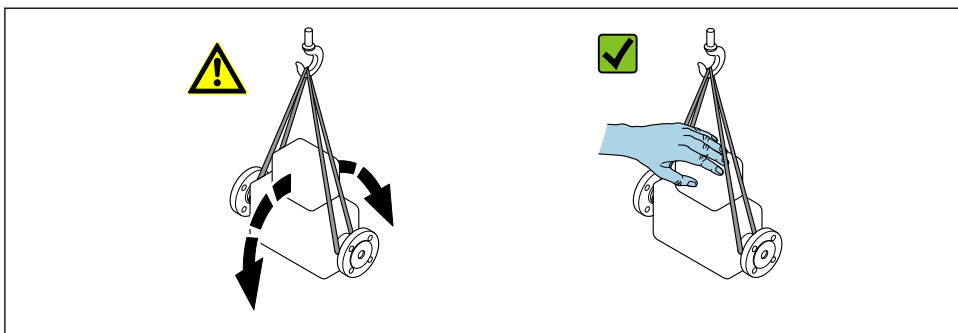

A0029214

4.2.2 Måleinstrumenter med løfteøjer

⚠ FORSIGTIG

Særlige transportanvisninger for instrumenter med løfteøjer

- Brug kun de løfteøjer, der sidder på instrumentet eller flangerne, til at transportere instrumentet.
- Instrumentet skal altid fastgøres med mindst to løfteøjer.

4.2.3 Transport med en gaffeltruck

Hvis der transporteres i trækasser, gør gulvstrukturen det muligt at løfte kasserne i længden eller i begge sider vha. en gaffeltruck.


5 Installation

5.1 Installationskrav

Der er ikke behov for særlige foranstaltninger som f.eks. understøtninger. Eksterne kræfter absorberes af instrumentets konstruktion.

5.1.1 Installationssted


Monteringssted

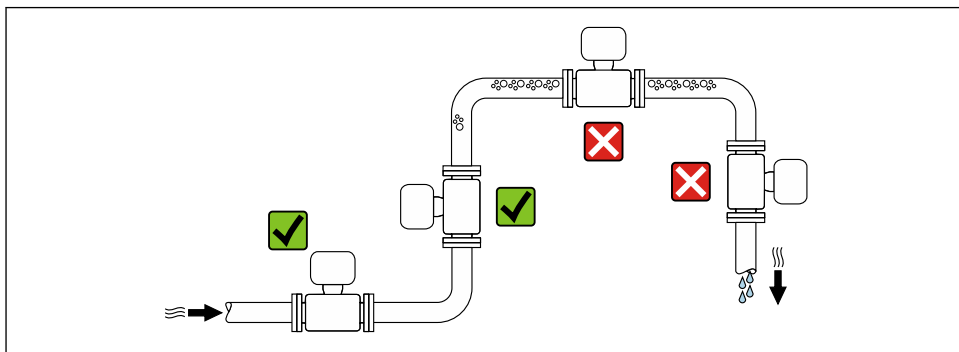

A0028772

Installation i nedadgående rør

Følgende installationsforslag tillader dog installation i en åben vertikal rørføring. Rørindsnævring eller brug af en måleblænde med et mindre tværsnit end den nominelle diameter forhindrer, at sensoren løber tør, mens måling er i gang.

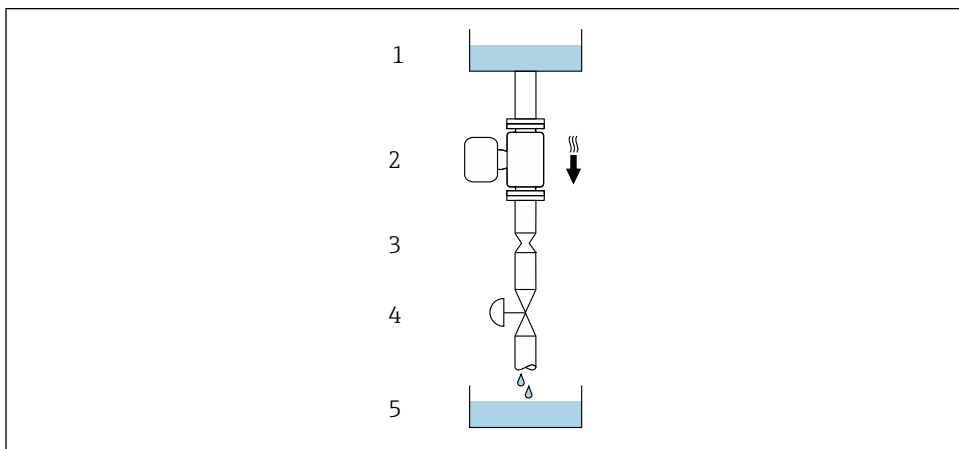

A0028773




2 Installation i et nedadgående rør (f.eks. i forbindelse med dosering)

- 1 Forrådstank
- 2 Sensor
- 3 Måleblænde, rørindsnævring
- 4 Ventil
- 5 Påfyldningsbeholder


DN/NPS		Ø måleblænde, rørindsnævring	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3⁄8	6	0.24
15	1⁄2	10	0.40
25	1	14	0.55
40	1 1⁄2	22	0.87
50	2	28	1.10
80	3	50	1.97
100	4	65	2.60
150	6	90	3.54
250	10	150	5.91

Retning

Pilens retning på sensorens typeskilt hjælper dig med at installere sensoren i henhold til flowretningen.

Retning			Anbefaling
A	Lodret retning	 A0015591	✓✓ ¹⁾
B	Vandret placering, transmitter foroven	 A0015589	✓✓ ²⁾ Undtagelse: → 3, 14
C	Vandret placering, transmitter forneden	 A0015590	✓✓ ³⁾ Undtagelse: → 3, 14
D	Vandret placering, transmitter i siden	 A0015592	✗

- 1) Denne retning anbefales for at sikre selvdræning.
- 2) Anvendelser med lave procestemperaturer kan reducere den omgivende temperatur. Denne retning anbefales for at opretholde min. omgivende temperatur for transmitteren.
- 3) Anvendelser med høje procestemperaturer kan øge den omgivende temperatur. Denne retning anbefales for at opretholde maks. omgivende temperatur for transmitteren.

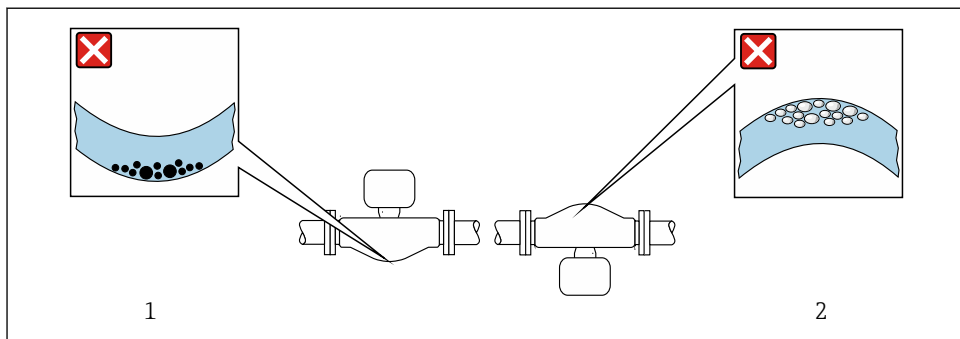


A0028774

3 Sensorens placering med buet målerør

- 1 Undgå denne retning for medier med medrevne faststoffer: Risiko for ophobning af faststoffer
- 2 Undgå denne retning for medier med udgasning: Risiko for ophobning af gas

Ind- og udløb

Der skal ikke træffes særlige forholdsregler for fittings, som skaber turbulens, f.eks. ventiler, bøjninger, T-stykker, så længe der ikke opstår kavitation → 15.

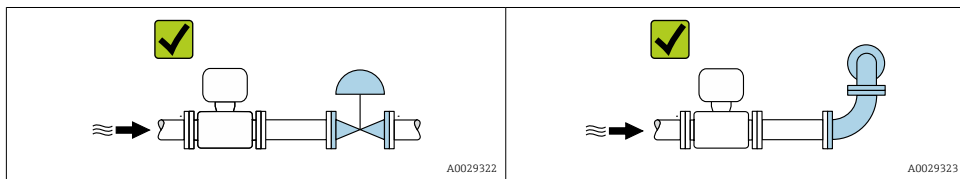

A0029322

A0029323

Oplysninger om enhedens mål og installationslængder findes i dokumentet "Tekniske oplysninger", afsnittet "Mekanisk konstruktion" → 3

5.1.2 Miljø- og proceskrav

Område for omgivende temperatur

Læs mere om det omgivende temperaturområde i betjeningsvejledningen til enheden.

Ved udendørs brug:

- Monter måleinstrumentet på et skyggefuldt sted.
- Undgå direkte sollys, især i områder med et varmt klima.
- Undgå at udsætte instrumentet for direkte vejrpåvirkning.

Temperaturtabeller²⁾




Læs mere om temperaturtabeller i det separate dokument med sikkerhedsanvisninger (XA) for enheden.

Statisk tryk

Det er vigtigt, at der ikke opstår kavitation, og at gasser i væsken ikke udgasses. Dette forhindres vha. et tilstrækkeligt højt statisk tryk.

Derfor anbefales følgende monteringsplaceringer:

- På det laveste punkt i et lodret rør
- Nedstrøms fra pumper (ingen risiko for vakuumdannelse)

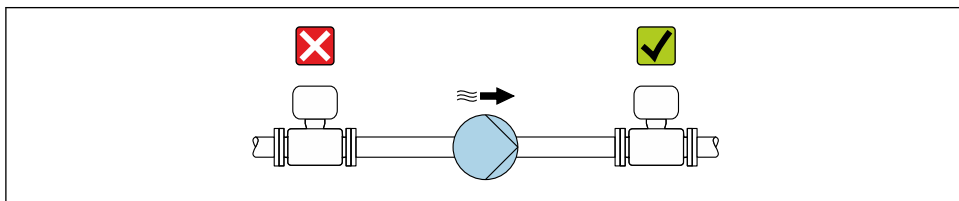

A0028777

Varmeisolering

For visse væsker er det vigtigt at holde den varme, der udstråles fra sensoren til transmitteren, på et lavt niveau. Der kan bruges et bredt udvalg af materialer til den påkrævede varmeisolering.


Følgende enhedsversioner anbefales til anvendelser med varmeisolering:

- Version med forlænget hals til isolering (Promass 100, 300, 500):
Ordrekode for "Sensortilvalg", valgmulighed CG med forlænget halslængde på 105 mm (4.13 in).
- Forlænget temperaturversion (Promass 100, 200, 300, 500):
Ordrekode for "Målerørsmateriale", valgmulighed SD, SE, SF eller TH med en forlænget halslængde på 105 mm (4.13 in).
- Højtemperaturversion (Promass 300, 500):
Ordrekode for "Målerørsmateriale", valgmulighed TS, TT eller TU med en forlænget halslængde på 142 mm (5.59 in).

2) Gælder ikke for IO-Link-måleinstrumenter

BEMÆRK**Overophedning af elektronik med varmeisolering!**

- Anbefalet retning: vandret retning, transmitterhus (Promass 10, 100, 200, 300) eller sensortilslutningshus (Promass 500), som peger nedad.
- Undgå at isolere transmitterhuset eller sensortilslutningshuset.
- Maks. tilladt temperatur i den nedre ende af transmitterhuset eller sensortilslutningshuset: 80 °C (176 °F)
- Varmeisolering med synlig forlængerhals: Vi anbefaler, at du undlader at isolere forlængerhalsen for at sikre optimal varmeafledning.

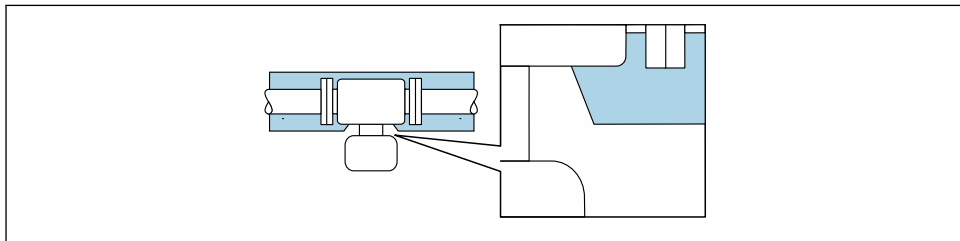

A0034391

 4 Varmeisolering med blotlagt forlængerstykke



Lavtemperaturversion: Det er generelt ikke nødvendigt at isolere transmitterhuset (Promass 300) eller sensortilslutningshuset (Promass 500). Hvis der bruges isolering, gælder de samme regler som for varmeisolering.

Opvarmning**BEMÆRK****Elektronikken kan overophede på grund af for høj omgivende temperatur!**

- Overhold den maksimalt tilladte omgivende temperatur for transmitteren.
- Afhængigt af medietemperaturen skal der tages højde for kravene til instrumentets placering.

BEMÆRK**Risiko for overophedning ved opvarmning**

- Sørg for, at temperaturen ved den nederste ende af transmitterhuset ikke overstiger 80 °C (176 °F).
- Sørg for, at der er tilstrækkelig konvektion ved transmitterhalsen.
- Sørg for, at et tilstrækkeligt stort område af transmitterhalsen forbliver fritlagt. Den utildækkede del fungerer som varmeelement og beskytter elektronikken mod overophedning og for meget køling.
- Ved brug i potentielt eksplosive atmosfærer skal oplysningerne i den enhedsspecifikke Ex-dokumentation følges. Læs mere om temperaturtabeller i det separate dokument med sikkerhedsanvisninger (XA) for enheden.
- Overvej, hvordan procesfejlmeddelelserne "830 Omgivelsestemperaturen er for høj" og "832 Elektronikkens temperatur er for høj" vil opføre sig, hvis overophedning ikke kan undgås ved hjælp af et passende systemdesign.

Opvarmningsmuligheder

Hvis et medie kræver, at der ikke forekommer varmetab ved sensoren, kan følgende opvarmningsmuligheder benyttes:

- Elektrisk opvarmning, f.eks. med elektriske båndopvarmere ³⁾
- Via rør, der transporterer varmt vand eller damp
- Via varmekapper



Yderligere oplysninger om opvarmning med elektriske båndopvarmere kan findes i betjeningsvejledningen til enheden.

Vibrationer

Målerørenes høje svingningsfrekvens sikrer, at målesystemets korrekte drift ikke forstyrres af anlægsvibrationer i rørene.

5.1.3 Særlige installationsanvisninger

Tømning

Ved installation lodret kan målerørene tømmes helt og beskyttes mod ophobning af fast materiale.

Brudskive



Fare for udtrængende medie!

Medie, der trænger ud under tryk, kan forårsage personskade eller materiel skade.

- ▶ Træf nødvendige forholdsregler for at undgå person- og tingsskade, hvis brudskiven aktiveres.
- ▶ Følg oplysningerne på brudskivens mærkat.
- ▶ Kontrollér, at brudskivens funktion og drift ikke besværliggøres under installation af instrumentet.
- ▶ Undgå brug af en varmekappe.
- ▶ Brudskiven må ikke fjernes og skal beskyttes mod skader.


Brudskivens position er angivet med et mærkat påsat ud for den.

Transportskærmen skal fjernes.

De eksisterende tilslutningsdyser er ikke beregnet til skylning eller trykovervågning, men fungerer i stedet som monteringsplacering for brudskiven.

I tilfælde af en defekt brudskive kan der skrues en drænenhed på brudskivens indvendige gevind for at tømme evt. medie ud.

3) Brug af parallelle elektriske båndopvarmere anbefales generelt (flow med elektricitet i to retninger). Brug af et varmekabel med en enkelt kerne kræver særlige tiltag. Der kan findes yderligere oplysninger i dokumentet EA01339D "Installationsanvisninger til elektriske varmeledningssystemer".

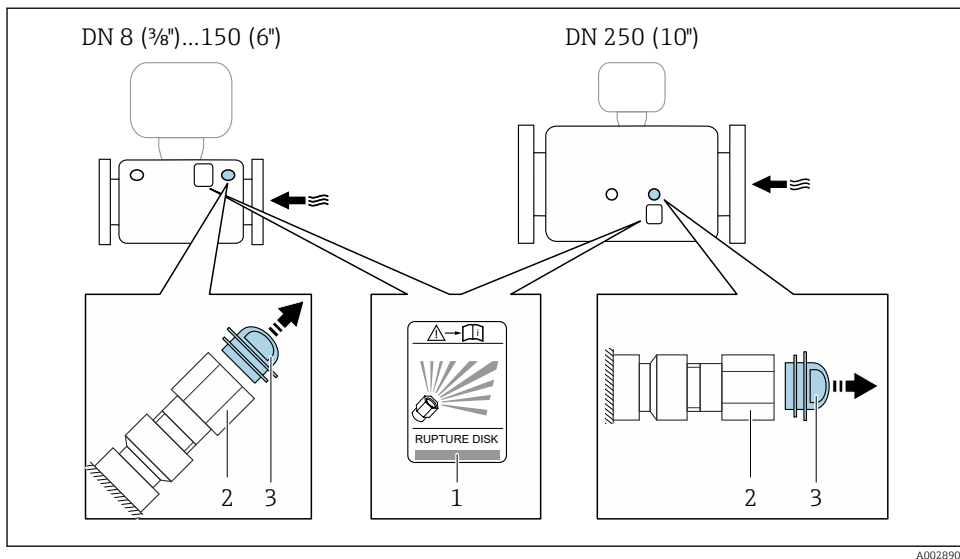

 Yderligere oplysninger om brug af en brudskive kan findes i betjeningsvejledningen til instrumentet.

Nulpunktsverificering og nuljustering

Alle måleinstrumenter er kalibreret i overensstemmelse med avanceret teknologi. Kalibrering udføres under referenceforhold. Derfor er nuljustering i felten generelt ikke påkrævet.

Erfaringen viser, at nuljustering kun anbefales i særlige tilfælde:

- Til at opnå maksimal målenøjagtighed selv ved lave flowhastigheder.
- Under ekstreme proces- eller driftsforhold (f.eks. meget høje procestemperaturer eller medier med meget høj viskositet).
- Til gasanvendelser med lavt tryk.

Yderligere oplysninger om kontrol af nulpunktet og udførelse af nuljustering kan findes i betjeningsvejledningen til enheden.

 For at optimere målenøjagtigheden ved lave flowhastigheder skal installationen beskytte sensoren mod mekaniske belastninger under drift.

5.2 Installation af enheden

5.2.1 Påkrævede værktøjer

Til flanger og andre procestilslutninger skal der anvendes et passende monteringsværktøj

5.2.2 Forberedelse af måleinstrumentet


1. Fjern al resterende transportemballage.
2. Fjern alle beskyttelsesdæksler eller beskyttelseshætter fra sensoren.
3. Fjern klistermærket på elektronikkrummets låg.

5.2.3 Installation af sensoren

ADVARSEL

Fare på grund af utilstrækkelig procestætning!

- Sørg for, at pakninger har samme eller større diameter end procestilslutningerne og rørene.
 - Sørg for, at tætningerne og pakfladerne er rene og ubeskadigede.
 - Fastgør tætningerne korrekt.
1. Sørg for, at pilens retning på sensorens typeskilt stemmer overens med væskens flowretning.
 2. Installer måleinstrumentet, eller drej transmitterhuset, så kabelindgangene ikke peger opad.

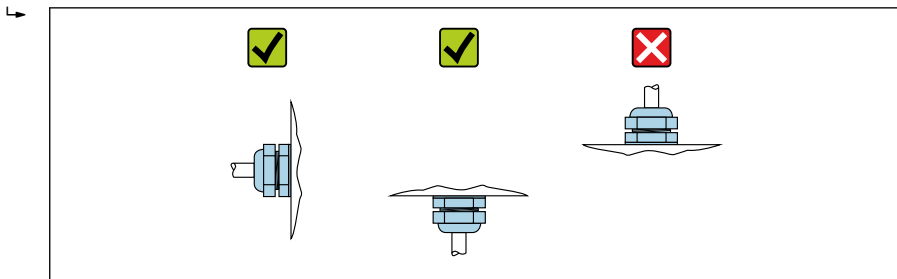

A0029263

5.3 Der kræves ingen særlig vedligeholdelse for enheden

Er enheden ubeskadiget (visuel kontrol)?	☐
Opfylder måleinstrumentet specifikationerne for målepunktet? F.eks.: ■ Procestemperatur ■ Tryk (se afsnittet "Tryk-/temperaturværdier" i dokumentet "Tekniske oplysninger"). ■ Omgivende temperatur ■ Måleområde	☐
Vender sensoren korrekt →  13?	☐
■ Iht. sensortype ■ Iht. medietemperatur ■ Iht. medieegenskaber (udgasning, med medrevne faststoffer)	☐
Stemmer pileretningen på sensoren overens med mediets flowretning? →  13?	☐
Er tag-navn og mærkning korrekt (visuel kontrol)?	☐
Er enheden beskyttet tilstrækkeligt mod nedbør og direkte sollys?	☐
Er låseskruerne og låseklemmen spændt sikkert?	☐

6 Bortskaffelse

 Hvis det kræves iht. Rådets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), er produktet mærket med det viste symbol for at minimere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten iht. de gældende forhold.

6.1 Afmontering af måleinstrumentet

1. Sluk for instrumentet.

ADVARSEL

Risiko for personskader på grund af procesforhold!

- Pas på farlige procesforhold som f.eks. tryk i måleinstrumentet, høje temperaturer eller aggressive medier.
2. Udfør monterings- og tilslutningstrinnene fra afsnittene "Montering af måleinstrumentet" og "Tilslutning af måleinstrumentet" i modsat rækkefølge.
 3. Følg sikkerhedsanvisningerne.

6.2 Bortskaffelse af måleinstrumentet

ADVARSEL

Fare for personalet og miljøet fra væsker, der er sundhedsfarlige.

- Sørg for, at måleinstrumentet og alle hulrum er fri for væskerester, der er sundhedsfarlige eller skadelige for miljøet, f.eks. stoffer, der er trængt ind i sprækker eller er blevet spredt gennem plast.

Følg disse instruktioner ved bortskaffelse af instrumentet:

- Overhold alle nationale bestemmelser.
- Sørg for, at instrumentets dele adskilles og genbruges korrekt.



71772572

www.addresses.endress.com
