# Краткое руководство по эксплуатации **Liquiphant FTL63**

Вибрационный принцип измерения PROFINET через Ethernet-APL Датчик предельного уровня для жидкостей, в частности для пищевой и медико-биологической промышленности










Настоящее краткое руководство по эксплуатации не заменяет собой руководство по эксплуатации прибора. Подробные сведения содержатся в руководстве по эксплуатации и дополнительной документации.

Доступно для всех версий устройства посредством:

- интернет: www.endress.com/deviceviewer:
- смартфон/планшет: приложение Operations от Endress+Hauser.



# 1 Сопутствующие документы

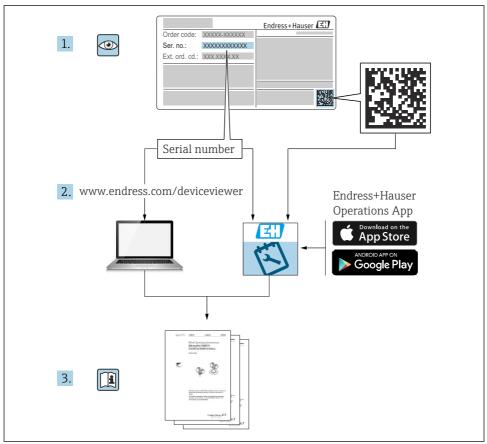

A0023555

# 2 Информация о настоящем документе

### 2.1 Символы

### 2.1.1 Предупреждающие знаки

### **№** ОПАСНО

Данный знак предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она приведет к тяжелой или смертельной травме.

#### **№** ОСТОРОЖНО

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме.

#### **№** ВНИМАНИЕ

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к повреждению изделия или предметов, находящихся рядом с ним.

### 2.1.2 Символы электрических схем

 — Заземление

Заземленный зажим, который заземляется через систему заземления.

Защитное заземление (РЕ)

Клеммы заземления, которые должны быть подсоединены к заземлению перед выполнением других соединений. Клеммы заземления расположены на внутренней и наружной поверхностях прибора.

### 2.1.3 Знаки для обозначения инструментов

● Отвертка с плоским наконечником

Рожковый гаечный ключ

### 2.1.4 Специальные символы связи

Технология беспроводной связи Bluetooth®

Беспроводная передача данных между приборами на короткие расстояния с помощью радиотехнологий.

### 2.1.5 Символы для различных типов информации

✓ допустимо

Разрешенные процедуры, процессы или действия.

🔀 запрещено

Запрещенные процедуры, процессы или действия.

🚹 Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию

📵 Ссылка на документацию

🖺 Ссылка на другой раздел

1., 2., 3. Серия шагов

### 2.1.6 Символы, изображенные на рисунках

### **А, В, С...** Вид

### 1, 2, 3 ... Номера пунктов

- 🔉 Безопасная зона (невзрывоопасная зона)

### 2.2 Зарегистрированные товарные знаки

#### **PROFINET®**

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия.

#### Ethernet-APL™

- Ethernet-APL ADVANCED PHYSICAL LAYER (РАСШИРЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
- Зарегистрированный товарный знак PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (организации пользователей Profibus), Карлсруэ, Германия

#### Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

### Apple<sup>®</sup>

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

#### Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

# 3 Основные требования техники безопасности

# 3.1 Требования к работе персонала

Персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ► Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

### 3.2 Назначение

Прибор, описанный в настоящем руководстве, предназначен только для измерения уровня жидкостей.

Не допускайте нарушения верхних и нижних предельных значений для прибора.

🔳 См. техническую документацию.

#### Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием датчика не по назначению.

Избегайте механических повреждений:

 Не прикасайтесь к поверхностям приборов и не очищайте их острыми или твердыми предметами.

Пояснение относительно пограничных ситуаций:

Сведения о специальных средах и жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности, и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

### Остаточный риск

Из-за передачи тепла от технологического процесса и рассеивания мощности внутри электроники температура корпуса может повышаться до 80 °C (176 °F) во время работы. Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

▶ При повышенной температуре жидкости следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

### 3.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила:

 в соответствии с федеральным / национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

### 3.4 Эксплуатационная безопасность

Повреждение прибора!

- Эксплуатируйте устройство только в том случае, если оно находится в надлежащем техническом состоянии и не имеет ошибок и неисправностей.
- ▶ Ответственность за бесперебойную работу прибора несет оператор.

### Изменение конструкции прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность.

► Если, несмотря на это, все же требуется внесение изменений в конструкцию прибора, обратитесь в компанию Endress+Hauser.

#### Ремонт

Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности прибора соблюдайте следующие правила:

- ▶ Выполняйте ремонтные работы на приборе только в том случае, если это четко разрешено.
- ▶ Соблюдайте федеральные/национальные нормы, касающиеся ремонта электрических приборов.
- ► Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие производства компании Endress+Hauser.

### Взрывоопасная зона

Во избежание травмирования сотрудников предприятия при использовании прибора во взрывоопасной зоне (например, со взрывозащитой), необходимо соблюдать следующие правила:

- ► Информация на заводской табличке позволяет определить соответствие приобретенного прибора взрывоопасной зоне, в которой он будет установлен.
- См. характеристики, указанные в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего документа.

### 3.5 Безопасность изделия

Данный прибор был разработан и испытан в соответствии с современными стандартами эксплуатационной безопасности и передовой инженерной практикой. Прибор поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.

Прибор соответствует общим стандартам безопасности и требованиям законодательства. Кроме того, прибор отвечает условиям директив ЕС, перечисленных в декларации соответствия требованиям ЕС для конкретного прибора. Изготовитель подтверждает это нанесением на прибор маркировки СЕ.

### 3.6 ІТ-безопасность

Гарантия изготовителя действует только в том случае, если изделие установлено и используется в соответствии с руководством по эксплуатации. Изделие оснащено механизмами безопасности для защиты от любого непреднамеренного изменения настроек.

Меры ИТ-безопасности, которые обеспечивают дополнительную защиту изделия и связанной с ним передачи данных, должны быть реализованы самим оператором в соответствии с действующими в его компании стандартами безопасности.

# 3.7 ІТ-безопасность прибора

В приборе предусматриваются специальные функции, которые помогают оператору реализовать защитные меры. Данные функции доступны для настройки пользователем и при правильном применении обеспечивают повышенную эксплуатационную безопасность. Обзор наиболее важных функций приведен в следующем разделе:

- Защита от записи с помощью аппаратного переключателя
- Код доступа для изменения роли пользователя (при работе с помощью дисплея, по беспроводной технологии Bluetooth® или FieldCare, DeviceCare, инструменты управления активами (например, AMS, PDM и веб-сервер)

Функция/интерфейс	Заводская настройка	Рекомендации
Код доступа (относится также ко входу в систему веб- сервера и подключению к ПО FieldCare)	Не активировано (0000)	При вводе в эксплуатацию необходимо указать индивидуальный код доступа
Веб-сервер	Активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска
Технология беспроводной связи Bluetooth®	Активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска
Сервисный интерфейс (CDI)	Активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска
Защита от записи с помощью аппаратного переключателя	Не активировано	Индивидуально, по результатам оценки риска

### 3.7.1 Защита от записи на основе пароля

Ограничение доступа для записи к параметрам прибора реализовано при помощи различных паролей.

Ограничить доступ для записи к параметрам прибора можно с помощью местного дисплея, веб-браузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare). Авторизация доступа однозначно регулируется посредством индивидуального пользовательского кода доступа.

### Пользовательский код доступа

Ограничить доступ для записи к параметрам прибора через локальный дисплей, веббраузер или управляющую программу (например, FieldCare, DeviceCare) можно с помощью редактируемого, устанавливаемого пользователем кода доступа.

На момент поставки прибор не имеет кода доступа; значение по умолчанию *0000* (открыта).

### Общие указания по использованию паролей

- Перед вводом в эксплуатацию: измените код доступа после получения прибора
- При настройке и использовании кода доступа соблюдайте общие правила составления безопасного пароля
- Пользователь обязан распоряжаться и пользоваться кодом доступа с должной осторожностью
- Более подробные сведения см. В в разделе «Сброс параметров прибора».

### 3.7.2 Доступ посредством веб-сервера

Благодаря встроенному веб-серверу эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера и PROFINET с Ethernet-APL. Помимо значений

измеряемой величины отображается информация о статусе прибора, которая может использоваться для отслеживания его работоспособности. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Для подключения к PROFINET с Ethernet-APL необходим доступ к сети.

Поддерживаемые функции

Обмен данными между устройством управления (например, ноутбуком) и прибором:

- экспорт настроек параметров (файл PDF, создание документации по конфигурации точки измерения);
- экспорт отчета о проверке Heartbeat Technology (файл PDF, доступен только в пакете приложения Heartbeat Verification+ Monitoring);
- экспорт отчета по режиму WHG;
- загрузка драйвера (GSDML) для системной интеграции.

В поставляемых приборах веб-сервер активирован. При необходимости веб-сервер можно деактивировать с помощью параметр **Функциональность веб-сервера** (например, после ввода в эксплуатацию).

Информацию о приборе и его состоянии на странице входа в систему можно скрыть. За счет этого предотвращается несанкционированный доступ к этой информации.

📵 Описание параметров прибора.

# 4 Приемка и идентификация изделия

## 4.1 Приемка

При получении комплекта поставки:

- 1. Проверьте упаковку на наличие повреждений.
  - Немедленно сообщите о повреждении изготовителю. Не устанавливайте поврежденные компоненты.
- 2. Проверьте комплект поставки по транспортной накладной.
- 3. Сравните данные на заводской табличке прибора со спецификацией в транспортной накладной.
- 4. Проверьте техническую документацию и все остальные необходимые документы (например, сертификаты), чтобы убедиться в их полноте.
- 📔 Если какое-либо из данных условий не выполняется, обратитесь к изготовителю.

### 4.2 Идентификация изделия

Возможны следующие варианты идентификации изделия:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- Код заказа с разбивкой функций прибора, указанный в транспортной накладной
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе.

### 4.2.1 Заводская табличка

### Вы получили правильное устройство?

На заводской табличке приведены следующие сведения о приборе:

- Информация об изготовителе, обозначение прибора
- Код заказа
- Расширенный код заказа
- Серийный номер
- Обозначение (TAG) (опция)
- Технические характеристики, например сетевое напряжение, потребление тока, температура окружающей среды, сведения о передаче данных (опция)
- Степень защиты
- Сертификаты с соответствующими символами
- Ссылка на правила техники безопасности (ХА) (опция)
- ▶ Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

### 4.2.2 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Германия

Место изготовления: см. заводскую табличку.

### 4.3 Хранение и транспортировка

### 4.3.1 Условия хранения


Используйте оригинальную упаковку.

#### Температура хранения

-40 до +80 °С (-40 до +176 °F)

### Транспортировка прибора

- Транспортировку прибора к месту измерения осуществляйте в оригинальной упаковке.
- Держите прибор за корпус, температурную проставку, технологическое соединение или удлинительную трубу.
- Не сгибайте, не укорачивайте и не удлиняйте вибрационную вилку.

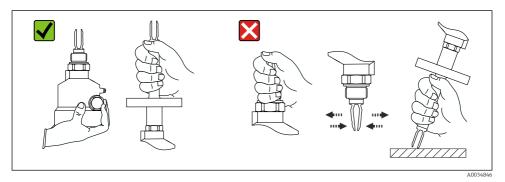


🗷 1 Удерживание прибора во время транспортировки

# 5 Монтаж

Руководство по монтажу

- Для прибора с трубкой длиной прибл. до 500 мм (19,7 дюйм) допустима любая ориентация
- Для прибора с длинной трубкой вертикальная ориентация, сверху
- Минимально допустимое расстояние между вибрационной вилкой и стенкой резервуара или трубы: 10 мм (0,39 дюйм)

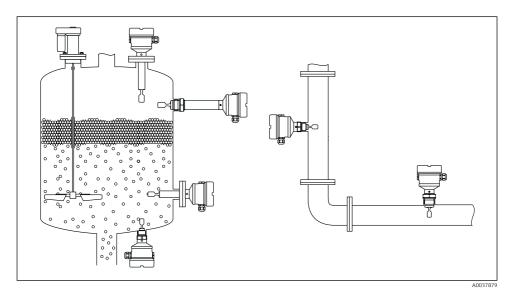

🗷 2 Примеры монтажа в резервуаре, баке или трубопроводе


### 5.1 Требования к монтажу

### 5.1.1 Учитывайте точку переключения прибора

Ниже приведены стандартные точки переключения в зависимости от ориентации датчика предельного уровня.

Вода +23 °C (+73 °F).

Минимальное расстояние между вибрационной вилкой и стенкой резервуара или трубы: 10 мм (0,39 дюйм)

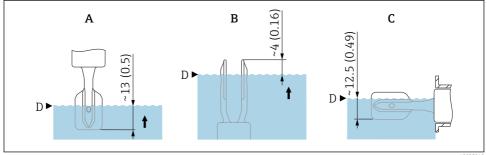

A003791

- 🗷 3 Стандартные точки переключения. Единица измерения мм (дюйм)
- А Монтаж сверху
- В Монтаж снизу
- С Монтаж сбоку
- D Точка переключения

### 5.1.2 Учет вязкости


- i
- Значения вязкости
- Низкая вязкость: < 2 000 мПа·с</li>
- Высокая вязкость: > 2 000 до 10 000 мПа·с

#### Низкая вязкость



Низкая вязкость, например вода: <2 000 мПа⋅с.

Возможна установка вибрационной вилки в монтажном патрубке.

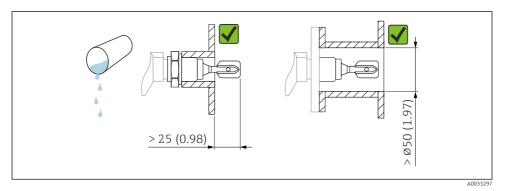


🗷 4 Пример монтажа для жидкостей с низкой вязкостью. Единица измерения мм (дюйм)

#### Высокая вязкость

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Жидкости с высокой вязкостью могут провоцировать задержку переключения.

- ▶ Убедитесь в том, что жидкость может легко стекать с вибрационной вилки.
- ▶ Зачистите поверхность патрубка.
- Высокая вязкость, например вязкие масла: ≤ 10 000 мПа·с. Вибрационная вилка не должна устанавливаться в монтажном патрубке!

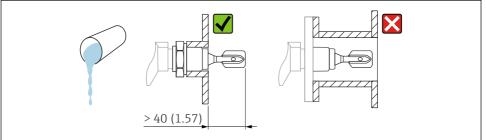


A003734

🗷 5 Пример монтажа для жидкостей с высокой вязкостью. Единица измерения мм (дюйм)

### 5.1.3 Защита от образования налипаний

- Используйте короткие монтажные патрубки, чтобы обеспечить свободное размещение вибрационной вилки в резервуаре.
- Предусмотрите достаточное расстояние между ожидаемыми налипаниями на стенке резервуара и вибрационной вилкой.

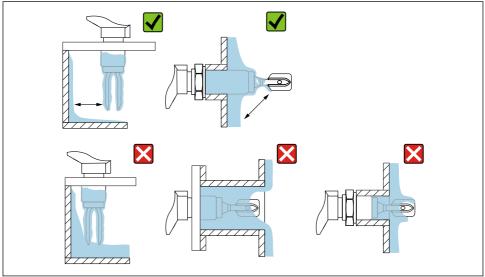


A0033239

🗷 6 Примеры монтажа в технологической среде с высокой вязкостью

### 5.1.4 Предусмотрите свободное пространство

Оставьте достаточное место снаружи резервуара для монтажа, подсоединения и настройки с использованием электронной вставки.

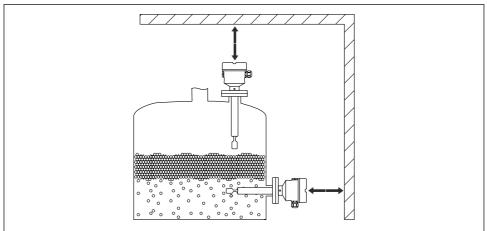


A0033236

■ 7 Предусмотрите свободное пространство

### 5.1.5 Обеспечение опоры прибора


При наличии интенсивной динамической нагрузки необходимо обеспечить опору прибора. Максимально допустимая боковая нагрузка на удлинительные трубки и датчики: 75 Нм (55 фунт сила фут).

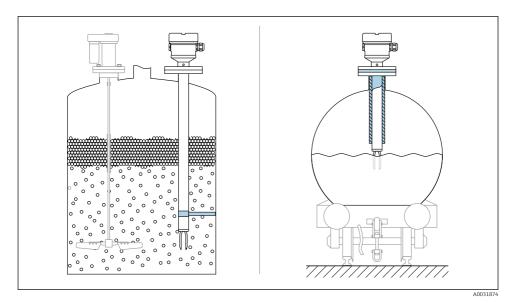

🗷 8 Примеры обеспечения опоры при динамической нагрузке

### 5.1.6 Сварной переходник с отверстием для утечек

Установите приварной переходник так, чтобы сливное отверстие было направлено вниз. Это позволит обнаружить утечки на ранней стадии, так как вытекающая среда будет хорошо видна.

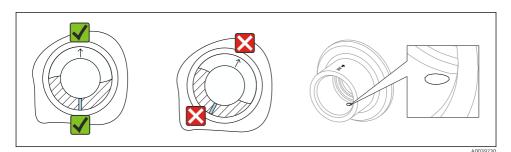

🛮 9 Сварной переходник с отверстием для утечек


### 5.2 Монтаж прибора

#### 5.2.1 Монтаж

### Выравнивание вибрационной вилки по маркировке

Вибрационную вилку можно выровнять с помощью маркировки таким образом, чтобы технологическая среда легко огибала вилку, не оставляя налипаний.

- Маркировка для резьбовых соединений: круг (спецификация материала / обозначение резьбы напротив)
- Маркировка для фланцевых или зажимных соединений: линия или двойная линия
- **Е** Кроме того, резьбовые соединения имеют матричный код, который **не** используется для выравнивания.

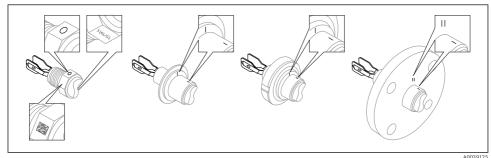


A0039125

 Положение вибрационной вилки при горизонтальном монтаже в резервуаре с использованием маркировки

### Монтаж прибора в трубопроводе

- Скорость потока до 5 м/с при вязкости 1 мПа·с и плотности 1 g/cm³ (62,4 lb/ft³) (SGU).
   При других условиях технологической среды следует проверить правильность работы.
- У потока среды не будет существенных преград, если вибрационная вилка будет правильно сориентирована, а отметка будет направлена в направлении потока.
- Маркировка видна, когда прибор установлен

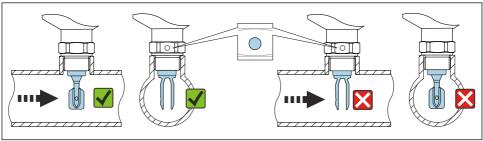


A0034851

11 Монтаж в трубопроводе (следует учитывать положение вилки и маркировку)

### Прикручивание прибора

- Поворачивайте прибор только за шестигранную часть, 15 до 30 Нм (11 до 22 фунт сила фут)
- Не вращайте за корпус!

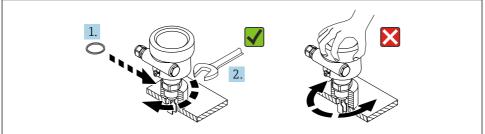

🖪 12 Прикручивание прибора


A0034852

### Выравнивание кабельного ввода

Любой корпус можно выравнивать. Формирование ниспадающей каплеуловительной кабельной петли предотвращает попадание влаги в корпус.

Корпус без установочного винта

Корпус прибора можно поворачивать на угол до 350°.

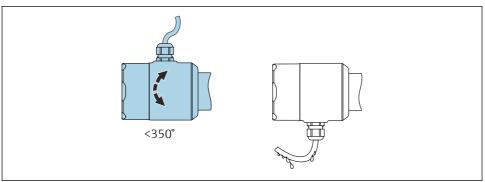


A0052359

Корпус без установочного винта; образуйте ниспадающую каплеуловительную кабельную петлю.

#### Корпус со стопорным винтом

- i
- Для корпусов со стопорным винтом:
- Чтобы повернуть корпус и выровнять кабель, можно ослабить стопорный винт.
   Кабельная петля для слива предотвращает попадание влаги в корпус.
- При поставке прибора стопорный винт не затянут.

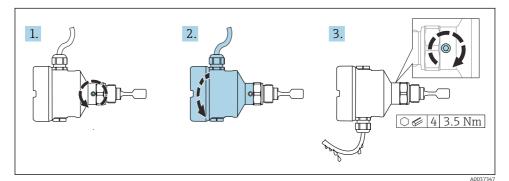

Корпус с внешним стопорным винтом; образует ниспадающую каплеуловительную кабельную петлю

- 1. Ослабьте наружный стопорный винт (максимум на 1,5 оборота).
- 2. Поверните корпус и выровняйте положение кабельного ввода.
- 3. Затяните внешний стопорный винт.

### Поворот корпуса

Корпус можно развернуть на угол до 380°, ослабив стопорный винт.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### Корпус невозможно отвернуть полностью.

- Ослабьте наружный стопорный винт не более чем на 1,5 оборота. Если винт вывернуть слишком далеко или полностью (за пределы точки входа резьбы), мелкие детали (контрдиск) могут ослабнуть и выпасть.
- ▶ Затяните крепежный винт (с шестигранным гнездом 4 мм (0,16 дюйм)) моментом не более 3,5 Нм (2,58 фунт сила фут) $\pm$ 0,3 Нм ( $\pm$ 0,22 фунт сила фут).

#### Закрытие крышек корпуса

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### Повреждение резьбы и крышки корпуса вследствие загрязнения!

- ▶ Удаляйте загрязнения (например, песок) с резьбы крышек и корпуса.
- ► Если при закрытии крышки все же ощущается сопротивление, повторно проверьте резьбу на наличие загрязнений.



### Резьба корпуса

На резьбу отсека электроники и клеммного отсека может быть нанесено антифрикционное покрытие.

Следующее указание относится ко всем материалам корпуса:

🔀 Запрещается смазывать резьбу корпуса.


### Поворот дисплея

### **▲** ОСТОРОЖНО

### Открытие устройства в опасных средах, когда подключено питание

Опасность взрыва из-за наличия электрической энергии.

- ▶ Не открывайте устройства с сертификатом Ex d или Ex t, если к ним подключено питание.
- ▶ Перед открытием устройства отключите питание и убедитесь, что оно не находится под напряжением.

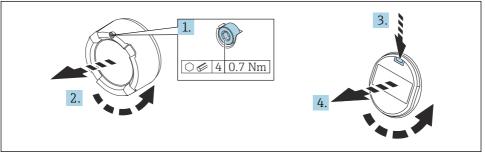


A0038224

- 1. Если имеется: ослабьте винт фиксатора крышки отсека электроники с помощью шестигранного ключа.
- 2. Отверните крышку корпуса и обследуйте уплотнение крышки.
- 3. Отожмите блокировочный механизм и снимите дисплей.
- 4. Поверните дисплей в необходимое положение: не более 4 × 90° в каждом направлении.
- 5. Разместите дисплей в необходимом положении и вдавите до щелчка.
- 6. Плотно заверните крышку на корпус.

- 7. Если имеется: затяните винт фиксатора крышки с помощью шестигранного ключа 0,7 Нм (0,52 фунт сила фут)±0,2 Нм (±0,15 фунт сила фут).
- Если прибор оснащен корпусом с двумя отсеками, то дисплей можно установить как в отсеке для электроники, так и в клеммном отсеке.

### Изменение положения установки дисплейного модуля

В случае использования корпуса с двумя отсеками L-образной формы монтажное положение дисплея можно изменить.

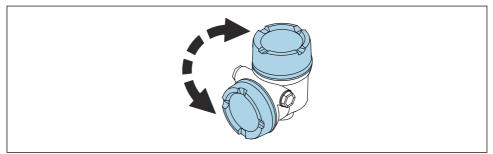


A0048401

### **▲** ОСТОРОЖНО


### Открытие устройства в опасных средах, когда подключено питание

Опасность взрыва из-за наличия электрической энергии.

- ► Не открывайте устройства с сертификатом Ex d или Ex t, если к ним подключено питание.
- ▶ Перед открытием устройства отключите питание и убедитесь, что оно не находится под напряжением.

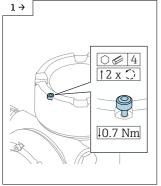



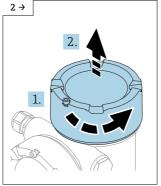

A0046832




A0046833

 Если установлено: ослабьте винт замка крышки дисплея с помощью шестигранного ключа. ▶ Открутите крышку дисплея и проверьте уплотнение крышки.

 Нажмите на механизм разблокировки, снимите модуль дисплея.




Отсоедините разъем.

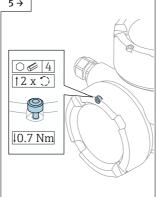


A0046923


 Если установлено: ослабьте винт замка крышки клеммного отсека с помощью шестигранного ключа.

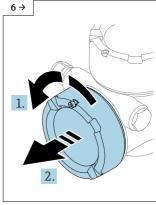

A0046924

 Открутите крышку клеммного отсека, проверьте уплотнение крышки. Прикрутите эту крышку к отсеку электронного модуля, а не к крышке дисплея. Если установлено: затяните замок крышки с помощью шестигранного ключа

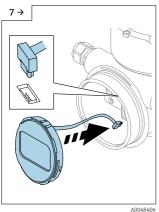

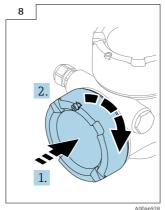

- Вставьте разъем для модуля
- дисплея в клеммный отсек. ▶ Разместите дисплей в необходимом положении и вдавите до щелчка.
- ▶ Плотно прикрутите крышку дисплея к корпусу. Если установлено: затяните замок крышки с помощью шестигранного ключа 0,7 Нм (0,52 фунт сила фут).

# 6 Электрическое подключение

# 6.1 Требования к подключению


### 6.1.1 Крышка с крепежным винтом

В приборах, предназначенных для использования во взрывоопасных зонах с определенной степенью взрывозащиты, крышка фиксируется крепежным винтом.

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Если стопорный винт расположен ненадлежащим образом, надежная герметизация крышки не будет обеспечена.

- Откройте крышку: ослабьте стопорный винт крышки не более чем на 2 оборота, чтобы винт не выпал. Установите крышку и проверьте уплотнение крышки.
- Закройте крышку: плотно заверните крышку на корпус и убедитесь в том, что стопорный винт расположен должным образом. Между крышкой и корпусом не должно быть зазора.

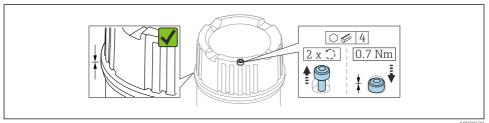

🖪 15 Крышка с крепежным винтом


### 6.1.2 Выравнивание потенциалов

# **№** ОСТОРОЖНО

### Воспламеняющиеся искры или слишком высокие температуры поверхности.

Опасность взрыва!


► Указания по технике безопасности при использовании прибора во взрывоопасных зонах приведены в отдельной документации.

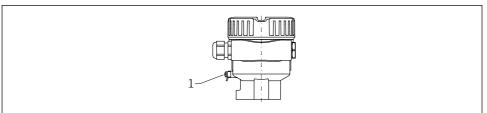

A0045830


- 1 Клемма заземления для подключения линии выравнивания потенциалов (пример)
- При необходимости линия выравнивания потенциалов может быть подключена к внешней клемме заземления преобразователя до подключения прибора.
- Для обеспечения оптимальной электромагнитной совместимости выполните следующие условия:
  - Длина линии выравнивания потенциалов должна быть минимально возможной
  - Убедитесь, чтобы поперечное сечение было не менее 2,5 мм² (14 AWG)

### 6.2 Подключение прибора

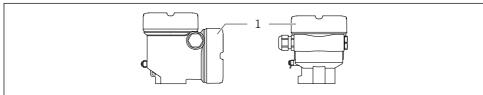

A0046355

#### Крышка клеммного отсека

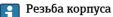

На резъбу отсека электроники и клеммного отсека может быть нанесено антифрикционное покрытие.

Следующее указание относится ко всем материалам корпуса:

🔀 Запрещается смазывать резьбу корпуса.

### 6.2.1 Сетевое напряжение

Класс мощности APL A (9,6 до 15 В 540 мВт пост. тока)



Устанавливаемый на приборе выключатель APL должен быть испытан на соответствие требованиям безопасности (например, PELV, SELV, класс 2) и соответствовать спецификациям протокола.

#### 6.2.2 Клеммы

- Сетевое напряжение и внутренняя клемма заземления: 0,5 до 2,5 мм² (20 до 14 AWG)
- Наружная клемма заземления: 0,5 до 4 мм² (20 до 12 AWG)

### 6.2.3 Спецификация кабеля

Наружный диаметр кабеля зависит от используемого кабельного ввода. Наружный диаметр кабеля:

- Муфта, пластмасса: Ø5 до 10 мм (0,2 до 0,38 дюйм)
- Муфта, никелированная латунь: Ø7 до 10,5 мм (0,28 до 0,41 дюйм)
- Муфта, нержавеющая сталь: Ø7 до 12 мм (0,28 до 0,47 дюйм)
- Муфта, нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение: Ø7 до 10 мм (0,28 до 0,38 дюйм)

#### PROFINET πo Ethernet-APL

### Номинальная площадь поперечного сечения

Защитное заземление или заземление экрана кабеля > 1 мм² (17 AWG)

Эталонный тип кабеля

Кабелем стандартного типа для сегментов APL является кабель цифровой шины типа A, MAU типа 1 и 3 (указан в стандарте MЭК 61158-2). Этот кабель соответствует

требованиям для искробезопасных условий применения согласно стандарту МЭК TS 60079-47, а также может использоваться в неискробезопасных условиях.

Тип кабеля	A
Емкость кабеля	45 до 200 nF/km
Сопротивление контура	15 до 150 Ом/км
Индуктивность кабеля	0,4 до 1 мГн/км

Более подробная информация приведена в руководстве по проектированию Ethernet-APL (https://www.ethernet-apl.org).

### 6.2.4 Защита от перенапряжения

### Приборы без дополнительной защиты от перенапряжения

Изделия, изготавливаемые компанией Endress+Hauser, отвечают требованиям производственного стандарта МЭК 61326-1 (табл. 2 «Промышленное оборудование»).

В зависимости от типа подключения (источник питания постоянного тока, входная и выходная линии) и в соответствии с МЭК 6132 6-1, для предотвращения переходных перенапряжений используются различные уровни испытаний (МЭК 61000-4-5 Избыточное напряжение): уровень испытаний для линий питания постоянного тока и линий ввода-вывода: трос на заземление (V-образний) 1000

### Приборы с дополнительной защитой от перенапряжения

- Напряжение пробоя: не менее 400 В пост. тока
- Испытано в соответствии с:
  - IEC 60079-14, подраздел 12.3
  - IEC 60060-1, раздел 7
- Номинальный ток разряда: 10 кА

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### Прибор может быть поврежден слишком высоким электрическим напряжением.

▶ Обязательно заземляйте прибор со встроенной защитой от перенапряжения.

### Категория перенапряжения

Категория перенапряжения II

### 6.2.5 Подключение проводов

### **▲** ОСТОРОЖНО


#### Может быть подключено сетевое напряжение!

Опасность поражения электрическим током и (или) взрыва!

- ▶ Если прибор используется во взрывоопасной зоне, необходимо обеспечить его соответствие национальным стандартам и требованиям, которые приведены в документации по технике безопасности (ХА). Необходимо использовать штатные кабельные уплотнения.
- Сетевое напряжение должно соответствовать техническим требованиям, указанным на заводской табличке.
- ▶ Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.
- При необходимости линия выравнивания потенциалов может быть подключена к внешней клемме заземления преобразователя до подключения прибора.
- Согласно стандарту IEC 61010 прибор должен быть оснащен автоматическим выключателем.
- Кабели должны быть надлежащим образом изолированы с учетом сетевого напряжения и категории перенапряжения.
- Соединительные кабели должны обеспечивать достаточную температурную стабильность с учетом температуры окружающей среды.
- ▶ Эксплуатируйте прибор только с закрытыми крышками.
- 1. Обесточьте систему.
- 2. Разблокируйте фиксатор крышки (при наличии).
- 3. Отверните крышку.
- 4. Пропустите кабели сквозь кабельные уплотнения или кабельные вводы. Используйте инструмент, пригодный для работы с кабельными уплотнениями M20 (размер под ключ AF24/25 (8 Нм (5,9 фунт сила фут))).
- 5. Подключите кабели.
- 6. Затяните кабельные уплотнения или кабельные вводы, чтобы обеспечить их герметичность. Затяните контргайку кабельного ввода на корпусе.
- 7. Плотно затяните крышку клеммного отсека.
- 8. Если имеется: затяните винт фиксатора крышки с помощью шестигранного ключа 0,7 Нм (0,52 фунт сила фут)±0,2 Нм (0,15 фунт сила фут).

### 6.2.6 Назначение клемм


### Корпус с одним отсеком

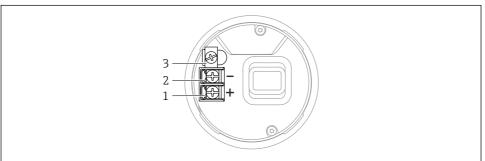

A0042E04

- 🗉 16 Клеммы подключения и клемма заземления в клеммном отсеке, корпус с одним отсеком
- 1 Положительная клемма
- 2 Отрицательная клемма
- 3 Внутренняя клемма заземления


### Корпус с двумя отсеками, L-образная форма

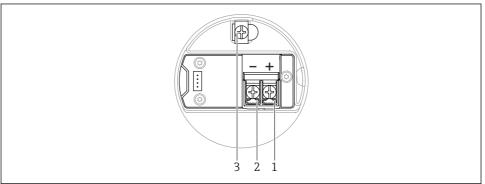

Δ0045842

- Соединительные клеммы и клемма заземления в клеммном отсеке, двухсекционный корпус, L-образная форма
- 1 Плюсовая клемма
- 2 Минусовая клемма
- 3 Внутренняя клемма заземления

### 6.2.7 Кабельные вводы

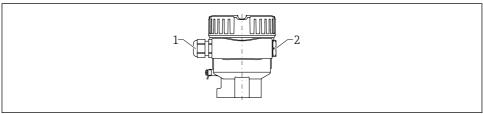

Δ0045831

#### ■ 18 Пример

- Кабельный ввод
- 2 Заглушка

Тип кабельного ввода зависит от заказанного исполнения прибора.

### 6.2.8 Доступные разъемы приборов




Если прибор оснащен разъемом, то вскрывать корпус для подключения не требуется.

Используйте прилагаемые уплотнения, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь прибора.

В качестве аксессуаров можно заказать различные гнезда M12 для приборов с разъемом M12.

🖺 Подробные сведения см. в разделе «Дополнительные принадлежности».

#### Разъем М12

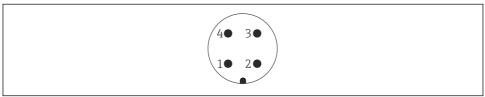

A0011175

### 🗷 19 Схема подключения прибора

- 1 Сигнал APL -
- 2 Ethernet-APL, сигнал +
- 3 Экранирование
- 4 Не используется

### 6.3 Обеспечение требуемой степени защиты

#### 6.3.1 Класс защиты

Испытание согласно МЭК 60529 и NEMA 250

Условие испытания согласно IP68: 1,83 м H<sub>2</sub>O в течение 24 ч

#### Корпус

См. кабельные вводы

#### Кабельные вводы

- Соединение M20, пластик, IP66/68 NEMA, тип 4X/6P
- Соединение M20, никелированная латунь, IP66/68 NEMA, тип 4X/6P
- Соединение M20, 316L, IP66/68 NEMA, тип 4X/6P
- Соединение M20, 316 L, гигиеническое исполнение, IP66/68/69 NEMA, тип 4X/6P
- Резьба M20, IP66/68 NEMA, тип 4X/6P
- Резьба G ½, NPT ½, IP66/68 NEMA, тип 4X/6P

Степень защиты для разъема М12

- Если корпус закрыт, а соединительный кабель подключен: IP66/67, NEMA, тип 4X
- Если корпус открыт или соединительный кабель не подключен: IP20, NEMA, тип 1

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### Разъем M12: несоответствие классу защиты IP вследствие ненадлежащего монтажа!

- Степень защиты действует только в том случае, если используемый соединительный кабель подключен, а уплотнение плотно затянуто.
- Степень защиты действует только в том случае, если используемый соединительный кабель соответствует классу защиты IP67, NEMA, тип 4X.
- Если в качестве электрического подключения выбран вариант «разъем М12», то для корпусов всех типов действительна степень защиты **IP66/67 NEMA, тип 4X**.

# 7 Опции управления




Более подробные сведения о подключении см. в руководстве по эксплуатации прибора. Актуальную документацию можно получить на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  «Документация».

### 7.1 Обзор опций управления

- Управление с помощью рабочей клавиши и DIP-переключателей на электронном вставном модуле
- Управление с помощью оптических кнопок управления на дисплее прибора (опционально)
- Управление с помощью беспроводной технологии Bluetooth® (с опциональным дисплеем прибора, включая беспроводную технологию Bluetooth®) посредством приложения SmartBlue, Field Xpert или DeviceCare
- Управление через веб-сервер
- Управление с помощью управляющей программы (Endress+Hauser FieldCare/ DeviceCare) или FDI Hosts (напр., PDM)


### 7.2 Электронный вставной модуль (FEL60P) - Ethernet-APL

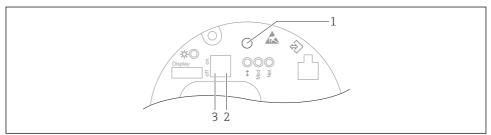

A0046061

20 Рабочая клавиша и DIP-переключатель на электронном вставном модуле (FEL60P) -Ethernet-APL

- 1 Кнопка управления для запуска функций Сброс пароля и Сброс параметров прибора
- 2 DIP-переключатель для настройки процедуры IP-адрес
- 3 DIP-переключатель для блокирования и разблокирования прибора

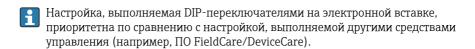


# 7.3 Доступ к меню управления посредством местного дисплея

### 7.3.1 Дисплей прибора (опционально)

Воздействовать на оптические кнопки управления можно через крышку. Вскрывать прибор для этого не требуется.

- Подсветка включается или выключается в зависимости от сетевого напряжения и потребляемого тока.
- По заказу дисплей прибора может быть оснащен беспроводным интерфейсом.
  Bluetooth®.

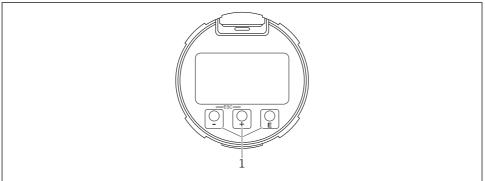

A0039284

🗷 21 Графический дисплей с оптическими кнопками управления (1)

# 7.3.2 Управление посредством технологии беспроводной связи Bluetooth® (опционально)

Предварительные условия

- Прибор с дисплеем и беспроводной технологией Bluetooth®
- Смартфон или планшет с приложением от компании Endress+Hauser SmartBlue или ПК с ПО DeviceCare версии 1.07.05 либо коммуникатор Field Xpert SMT70

Соединение имеет радиус действия до 25 м (82 фут). Радиус действия может варьироваться в зависимости от условий окружающей обстановки, таких как крепления, стены или потолки.

Кнопки управления на дисплее будут заблокированы сразу же после установления  ${
m coe}$ динения  ${
m Blue}$ tooth ${
m @}$ .

Мигающий символ Bluetooth $^{\circledR}$  указывает на то, что можно выполнить Bluetooth-подключение.

- Если дисплей с модулем Bluetooth® снят с одного прибора и установлен на другой прибор.
  - Все данные для входа в систему сохраняются на дисплее с модулем Bluetooth®, но не в самом приборе.
  - Пароль, измененный пользователем, также сохраняется в дисплее с модулем Bluetooth®.



Специальная документация SD02530P

### 7.3.3 Управление посредством приложения SmartBlue

Управлять прибором и настраивать его можно с помощью приложения SmartBlue.

- Для этого необходимо загрузить на мобильное устройство приложение SmartBlue.
- Информация о совместимости приложения SmartBlue с мобильными устройствами приведена в Apple App Store (устройства на базе iOS) или Google Play Store (устройства на базе Android)
- Неправильная эксплуатация не допущенными к ней лицами предотвращается благодаря шифрованию связи и парольной защите шифрования.
- Функция Bluetooth® может быть отключена после первоначальной настройки прибора.







VUU333U

🗷 22 QR-код для бесплатного приложения Endress+Hauser SmartBlue

### Загрузка и установка:

- 1. Отсканируйте QR-код или введите строку **SmartBlue** в поле поиска в Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android).
- 2. Установите и запустите приложение SmartBlue.
- 3. Для устройств на базе Android: включите функцию отслеживания местоположения (GPS) (не требуется для устройств на базе iOS).
- 4. Выберите устройство, готовое к приему, из отображаемого списка устройств.

#### Вход в систему:

- 1. Введите имя пользователя: admin
- 2. Введите исходный пароль: серийный номер прибора
- 3. После первого входа в систему измените пароль

# 7.4 Доступ к меню управления через веб-браузер

### 7.4.1 Совокупность функций

Эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера благодаря наличию встроенного веб-сервера. Структура меню управления аналогична структуре меню локального дисплея. Помимо измеряемых значений отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать его состояние. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

### 7.4.2 Требования

### Программное обеспечение ПК

Рекомендуемые операционные системы

- Microsoft Windows 7 или более поздняя версия.
- Мобильные операционные системы:
  - iOS
  - Android



Поддерживается Microsoft Windows XP.

Поддерживаемые веб-браузеры

Текущие доступные веб-браузеры:

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

### Настройки ПК

Права пользователя

Требуются соответствующие права пользователя (например, права администратора) для настройки параметров TCP/IP и прокси-сервера (для изменения IP-адрес, маски подсети и пр.).

Настройка прокси-сервера в параметрах веб-браузера

В настройках веб-браузера необходимо **деактивировать** функцию *Use proxy server for LAN (Использовать прокси-сервер для ЛВС)*.

**JavaScript** 


Поддержка JavaScript должна быть активирована.



При установке новой версии встроенного программного обеспечения: для корректного отображения данных выполните очистку временного хранилища (кэша) веб-браузера в разделе "Свойства обозревателя".

### 7.4.3 Установление соединения

### По сети PROFINET через Ethernet-APL

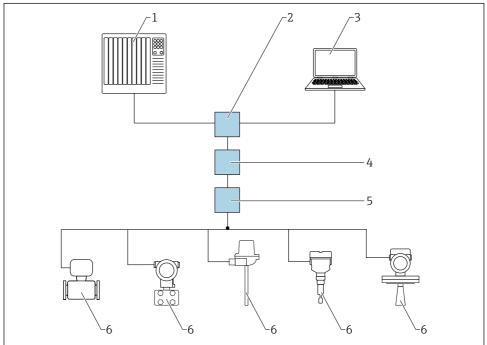

A0046097

Варианты дистанционного управления по сети PROFINET через Ethernet-APL: топология "звезда"

- 1 Система автоматизации, например Simatic S7 (Siemens)
- 2 Коммутатор Ethernet
- 3 Компьютер с веб-браузером (например, Microsoft Edge) для доступа к встроенному вебсерверу прибора или компьютеру с управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) со связью iDTM PROFINET
- 4 Выключатель питания APL (опционально)
- 5 Полевой коммутатор APL
- 6 Полевой прибор APL

Откройте веб-сайт через компьютер в сети. Необходимо знать IP-адрес прибора.

ІР-адрес можно закрепить за прибором несколькими способами:

- Протокол динамического конфигурирования (DCP), заводская настройка
   IP-адрес автоматически назначается прибору системой автоматизации (например, Siemens S7)
- Программная адресация
   Значение IP-адрес вводится в параметр IP-адрес
- DIP-переключатель прибора

В этом случае прибор получает фиксированный ІР-адрес 192.168.1.212


ІР-адрес принимается только после перезапуска.

Затем данный IP-адрес можно будет использовать для установления сетевого соединения

По умолчанию в приборе используется протокол динамического конфигурирования (DCP). IP-адрес прибора автоматически назначается системой автоматизации (например, Siemens S7).

#### Запуск веб-браузера и вход в систему

- 1. Запустите веб-браузер на компьютере.
- 2. Введите установленный IP-адрес устройства в адресную строку веб-браузера.
  - ▶ Откроется окно входа в систему.

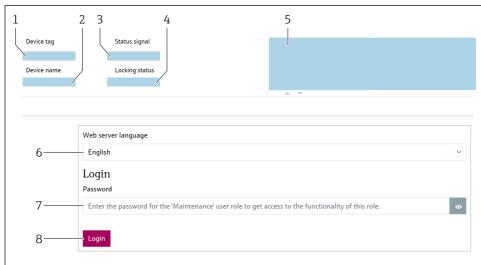


A0046626

### ■ 24 Вход через веб-браузер

- 1 Обозначение прибора
- 2 Название прибора
- 3 Сигнал состояния
- 4 Статус блокировки
- 5 Текущие измеренные значения
- 6 Выберите язык
- 7 Введите параметр "Пароль"
- 8 Вход
- 1. Выберите предпочитаемый параметр **Language** (Язык) для веб-браузера.
- 2. Введите параметр Пароль (по умолчанию: 0000).
- 3. Подтвердите ввод с помощью кнопки Вход.

### 7.4.4 Интерфейс оператора

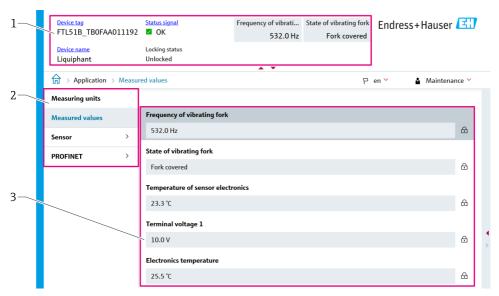

🗷 25 Пример пользовательского интерфейса

- 1 Заголовок системы
- 2 Область навигации
- 3 Рабочая область

#### Заголовок системы

В заголовке отображается следующая информация:

- Обозначение прибора
- Название прибора
- Сигнал состояния
- Статус блокировки
- Текущие измеренные значения

#### Область навигации

Если выбрать функцию на панели функций, в области навигации появятся подменю этой функции. После этого можно выполнять навигацию по структуре меню.

#### Рабочая область

В зависимости от выбранной функции и соответствующих подменю в этой области можно выполнять различные действия, такие как:

- Настройка параметров
- Чтение измеренных значений
- Вызов справки

### Принятие значения



■ 26 Пример кнопки Enter (ввод)

1 Кнопка Enter в управляющей программе

Введенное значение закрепляется только после нажатия кнопки (или клавиши) Enter (1).

### 7.4.5 Деактивация веб-сервера

Веб-сервер прибора можно активировать и деактивировать по необходимости с помощью параметра параметр Функциональность веб-сервера.

### Навигация

Меню "Система" → Возможность подключения → Раздел фаз

#### Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	
Функциональность веб-сервера	Включить и выключить веб-сервер, выключить HTML.	<ul><li>Деактивировать</li><li>Активировать</li></ul>	

### Диапазон функций параметр "Функциональность веб-сервера"

Опция	Описание
Деактивировать	<ul><li>Веб-сервер полностью выключен.</li><li>Порт 80 блокирован.</li></ul>
Активировать	<ul> <li>Все функции веб-сервера полностью доступны.</li> <li>Используется JavaScript.</li> <li>Пароль передается в зашифрованном виде.</li> <li>Любое изменение пароля также передается в зашифрованном виде.</li> </ul>

### Активация веб-сервера

Если веб-сервер деактивирован, то его можно активировать только с помощью параметр **Функциональность веб-сервера** и с использованием следующих способов управления:

- Через локальный дисплей
- С помощью управляющей программы FieldCare
- С помощью управляющей программы DeviceCare
- Через хосты FDI
- С помощью загрузочной записи PROFINET

#### 7.4.6 Выход из системы

- 1. В строке функций выберите **Logout** (выйти из системы).
  - ▶ Появится начальная страница с полем входа в систему.
- 2. Закройте веб-браузер.
- Как только связь с веб-сервером установлена через стандартный IP-адрес 192.168.1.212, необходимо выполнить сброс DIP-переключателя (перевести из положения **ВКЛ.** → **ВЫКЛ.**). После перезагрузки заданный IP-адрес прибора снова активируется для сетевого соединения.

# 7.5 Доступ к меню управления с помощью управляющей программы

Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации.

# 8 Ввод в эксплуатацию

В любой конфигурационной программе предусмотрен ассистент по вводу в эксплуатацию, который сопровождает пользователя при настройке наиболее важных параметров конфигурации (меню Руководство мастер Ввод в работу).

### 8.1 Предварительные условия

Диапазон измерения и единица измерения, используемая для передачи измеряемого значения, соответствуют техническим характеристикам, которые указаны на заводской табличке.

# 8.2 Настройка языка управления

### 8.2.1 Локальный дисплей

### Настройка необходимого языка для локального дисплея

- 1. Нажмите кнопку 🗉 и удерживайте ее не менее 2 с.
  - ▶ Отображается диалоговое окно.
- 2. Разблокируйте работу дисплея.
- 3. Выберите параметр **Language** в главном меню.
- 4. Нажмите кнопку 🗉.
- 5. Выберите необходимый язык кнопкой 🛨.

- 6. Нажмите кнопку 🗉.
- Управление через дисплей блокируется автоматически (исключение: мастер **Режим безопасности**):
  - через 1 мин, если при активной основной странице не нажата ни одна кнопка
  - через 10 мин, если при активном меню управления не нажата ни одна кнопка


### 8.2.2 Управляющая программа

#### Установите язык отображения

Навигация: Система  $\rightarrow$  Дисплей  $\rightarrow$  Language

Выбор в меню параметр **Language**; Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

### 8.2.3 Веб-сервер

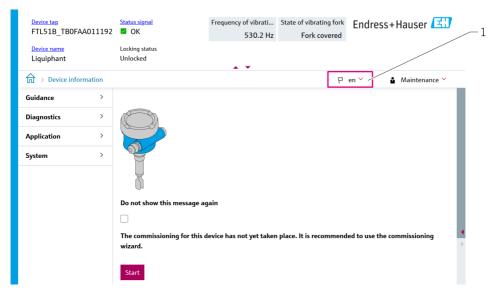

1 Настройка языка

### 8.3 Настройка прибора

### 8.3.1 Ввод в эксплуатацию с помощью мастер "Ввод в работу"

В веб-сервере, в ПО SmartBlue и на дисплее предусмотрен мастер **Ввод в работу** для сопровождения пользователя на начальном этапе ввода в эксплуатацию.

1. Соедините прибор с веб-сервером.

- 2. Откройте пункт прибора в веб-сервере.
  - ▶ Отобразится панель инструментов (начальная страница) прибора:
- 3. В меню Руководство выберите мастер Ввод в работу, чтобы открыть мастер.
- 4. Введите приемлемое значение или выберите необходимый вариант для каждого параметра. Данные значения будут записаны непосредственно в память прибора.
- 5. Нажмите кнопку «Next» (Далее), чтобы перейти к следующей странице.
- 6. После того, как все страницы будут заполнены, нажмите кнопку «End» (Завершить), чтобы закрыть пункт мастер **Ввод в работу**.







/1/240/0

www.addresses.endress.com