

Käyttöopas

TOC-analysaattori CA79

Orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) jäämärajojen
määrittäminen

Tehokas ja kompakti laite



Sisällysluettelo

1	Tästä asiakirjasta	4	10	Diagnostiikka ja vianetsintä	43
1.1	Varoitukset	4	10.1	Laiteohjelmistohistoria	43
1.2	Symbolit	4	11	Huolto	44
1.3	Laitteen symbolit	4	11.1	Huolto-ohjelma	44
1.4	Dokumentaatio	4	11.2	Huoltotoimet	44
2	Turvallisuuden perusohjeet	5	11.3	Käytöstäpoisto	49
2.1	Teknistä henkilökuntaa koskevat vaatimukset	5	12	Korjaus	50
2.2	Käyttötarkoitus	5	12.1	Varaosat	50
2.3	Työpaikan turvallisuus	5	12.2	Palautus	50
2.4	Käyttöturvallisuus	5	12.3	Hävittäminen	50
2.5	Tuoteturvallisuus	6	13	Lisätarvikkeet	51
3	Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus	7	14	Tekniset tiedot	52
3.1	Tulotarkastus	7	14.1	Tulo	52
3.2	Tuotteen tunnistetiedot	7	14.2	Lähtö	52
3.3	Toimitussisältö	8	14.3	Virtalähdöt, aktiivinen	52
4	Tuotekuvaus	9	14.4	Virransyöttö	53
4.1	Tuotteen malli	9	14.5	Suoritusarvot	53
4.2	Prosessikaavio	10	14.6	Ympäristö	53
4.3	Pistokejärjestys	10	14.7	Prosessi	54
5	Asentaminen	12	14.8	Mekaaninen rakenne	54
5.1	Asentamista koskevat vaatimukset	12	Aakkosellinen hakemisto	56	
5.2	Analysaattorin asentaminen	13			
5.3	Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus	15			
6	Sähköliitäntä	16			
6.1	Liitäntäohjeet	16			
6.2	Analysaattorin kytkentä	16			
6.3	Suojausluokan varmistaminen	16			
6.4	Tarkastukset liitännän jälkeen	16			
7	Käyttövaihtoehdot	17			
7.1	Käyttövaihtoehtojen yleiskatsaus	17			
7.2	Käyttövalikon rakenne ja toiminta	17			
7.3	Pääsy käyttövalikkoon paikallisesta näytöstä ..	18			
8	Käyttöönotto	19			
8.1	Käyttöönottoa koskevat huomautukset	19			
8.2	Toimintatarkastus	19			
8.3	Sisäänkirjautumismenetelmä	19			
8.4	Mittalaitteen konfigurointi	19			
9	Toiminta	42			

1 Tästä asiakirjasta

1.1 Varoitukset

Tietojen rakenne	Tarkoitus
 VAARA Syyt (/seuraukset) Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset (mikäli soveltuva) ► Korjaava toimenpide	Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sitä ei vältetä.
 VAROITUS Syyt (/seuraukset) Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset (mikäli soveltuva) ► Korjaava toimenpide	Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.
 HUOMIO Syyt (/seuraukset) Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset (mikäli soveltuva) ► Korjaava toimenpide	Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.
 HUOMAUTUS Syy/tilanne Mikäli tarpeen, varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset (mikäli soveltuva) ► Toimenpide	Tämä symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.

1.2 Symbolit

	Lisätietoa ja vinkkejä
	Sallittu
	Suosittelua
	Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
	Laitteen asiakirjoja koskeva viite
	Sivuviite
	Kuvaviite
	Yksittäisen toimintavaiheen tulos

1.3 Laitteen symbolit

	Laitteen asiakirjoja koskeva viite
---	------------------------------------

1.4 Dokumentaatio

Seuraavat näitä käyttöohjeita täydentävät ohjekirjat ovat saatavana tuotesivuilta Internetistä:

 Tekniset tiedot: TOC-analysaattori CA79, TI01623C

2 Turvallisuuden perusohjeet

2.1 Teknistä henkilökuntaa koskevat vaatimukset

- Mittauslaitteiden asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa tehdä vain erikoiskoulutuksen saanut tekninen henkilökunta.
- Teknisellä henkilökunnalla pitää olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtävien suorittamiseen.
- Sähköliitännän saa tehdä vain sähkötekniikko.
- Teknisen henkilökunnan täytyy lukea ja ymmärtää nämä käyttöohjeet ja noudattaa niiden sisältämiä ohjeita.
- Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilökunta saa korjata mittauspisteiden virheet.

 Ne korjaustyöt, joita ei ole kuvattu toimitetuissa käyttöohjeissa, tulee teettää vain laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.

2.2 Käyttötarkoitus

Analysaattori on tarkoitettu määrittämään orgaanisen hiilen kokonaismäärä ultrapuhtaan veden sovelluksissa, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Johtokyky < 2 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- pH-alue: neutraali

Kaikki muu kuin tarkoitettu käyttö vaarantaa ihmisten ja mittausjärjestelmän turvallisuuden. Siksi muu käyttö ei ole sallittua.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

2.3 Työpaikan turvallisuus

Käyttäjä on vastuussa seuraavien turvallisuusmääräysten noudattamisesta:

- Asennusohjeet
- Paikalliset standardit ja määräykset

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

- Tuotteen sähkömagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien kansainvälisten standardien mukaan.
- Ilmoitettu sähkömagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty näiden käyttöohjeiden mukaan.

2.4 Käyttöturvallisuus

Ennen kuin otat käyttöön koko mittauspisteen:

1. Varmista, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
2. Varmista, että sähköjohdot ja letkuliittimet ovat ehjiä.

Toimenpiteet vaurioituneille tuotteille:

1. Älä käytä viallisia tuotteita ja estä niiden tahaton käyttö.
2. Merkitse rikkiäiset tuotteet viallisiksi.

Käytön aikana:

- Jos vikaa ei voi korjata, poista tuotteet käytöstä ja suojaa ne tahattomalta käytöltä.

2.5 Tuoteturvallisuus

2.5.1 Alan viimeisin kehitys

Tämä tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu asiaankuuluvia säännöstöjä ja kansainvälisiä standardeja.

2.5.2 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että laitteen asennus ja käyttö tapahtuu käyttöohjeissa kuvatun mukaan. Laite on varustettu turvallisuusmekanismeilla, jotka suojaavat laitteen asetusten tahattomilta muutoksilta.

IT-turvallisuustoimet yhdessä käyttäjien turvallisuusstandardien kanssa, joiden tarkoituksena on antaa lisäturvaa laitteelle ja tiedonsiirrolle, on käyttäjien itse pantava toimeen.

3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

3.1 Tulotarkastus

1. Varmista, että pakkaus on ehjä.
 - ↳ Ilmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvistä vaurioista. Säilytä vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.
2. Varmista, että sisältö on ehjä.
 - ↳ Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisältöön liittyvistä vaurioista. Säilytä vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.
3. Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki tilatut osat ja ettei mitään osia puutu.
 - ↳ Vertaa toimitusasiakirjoja tekemääsi tilaukseen.
4. Pakkaa tuote säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on suojattu iskuilta ja kosteudelta.
 - ↳ Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan. Varmista, että sallittuja ympäristöolosuhteita noudatetaan.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys myyjään tai paikalliseen edustajaan.

3.2 Tuotteen tunnistetiedot

3.2.1 Laitekilpi

Laitekilpi sisältää seuraavat laitetiedot:

- Valmistajan tunnistetiedot
- Tilauskoodi (laiteversio)
- Sarjanumero
- Laajennettu tilauskoodi
- Virtalähde
- Suojausluokka
- (Sallitut) ympäristöolosuhteet

- ▶ Vertaa laitekilven tietoja tekemääsi tilaukseen.

3.2.2 Tuotteen tunnistetiedot

Tuotesivu

www.endress.com/ca79

Tilauskoodin tulkinta

Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero löytyvät seuraavista kohdista:

- Laitekilvestä
- Toimitusasiakirjoista

Tuotteen tietojen hankkiminen

1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurenuslasin symboli): syötä voimassa oleva sarjanumero.
3. Haku (suurenuslasi).
 - ↳ Tuotteen rakenne näytetään ponnahdusikkunassa.
4. Napsauta tuotekuvaketta.
 - ↳ Uusi ikkuna avautuu. Tässä täytät laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.

3.2.3 Valmistajan osoite

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Germany


3.3 Toimitussisältö

Toimitussisältö on seuraava:

- 1 analysaattori tilatulla konfiguraatiolla
 - 1 asennussarja
 - 1 kalibrointisertifikaatti
 - 1 järjestelmän soveltuvuustestin (SST) sertifikaatti
 - 1 x käyttöohjeet
- Jos sinulla on kysyttävää,
ota yhteys myyjään tai paikalliseen edustajaan.

4 Tuotekuvaus

4.1 Tuotteen malli

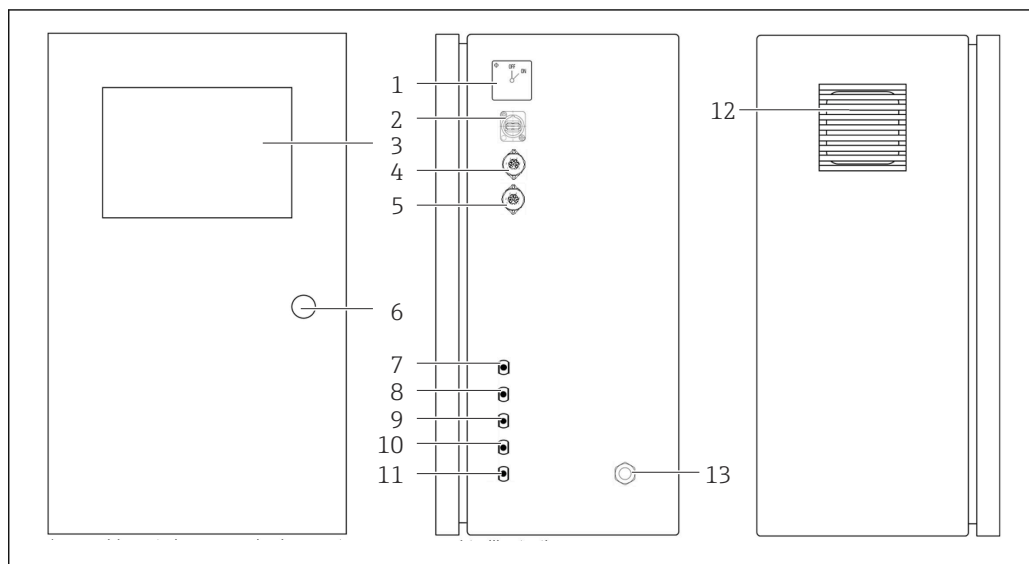


A0046933

1 Tuotteen malli

- 1 Pääkytkin
- 2 USB-portti
- 3 Näyttö
- 4 Analogilähtö 1
- 5 Analogilähtö 2
- 6 Kotelon lukitus
- 7 Nesteen sisäänmeno, näyte, UNF ¼ - 28 (tilausvaihtoehto)
- 8 Nesteen sisäänmeno 1, UNF ¼ - 28
- 9 Nesteen sisäänmeno 2, UNF ¼ - 28 (tilausvaihtoehto)
- 10 Nesteen sisäänmeno 3, UNF ¼ - 28 (tilausvaihtoehto)
- 11 Nesteen ulostulo, jäte, UNF ¼ - 28
- 12 Tuuletinkotelo ja suodatinmatto
- 13 Kaapeliläpivienti virtalähteelle

4.2 Prosessikaavio

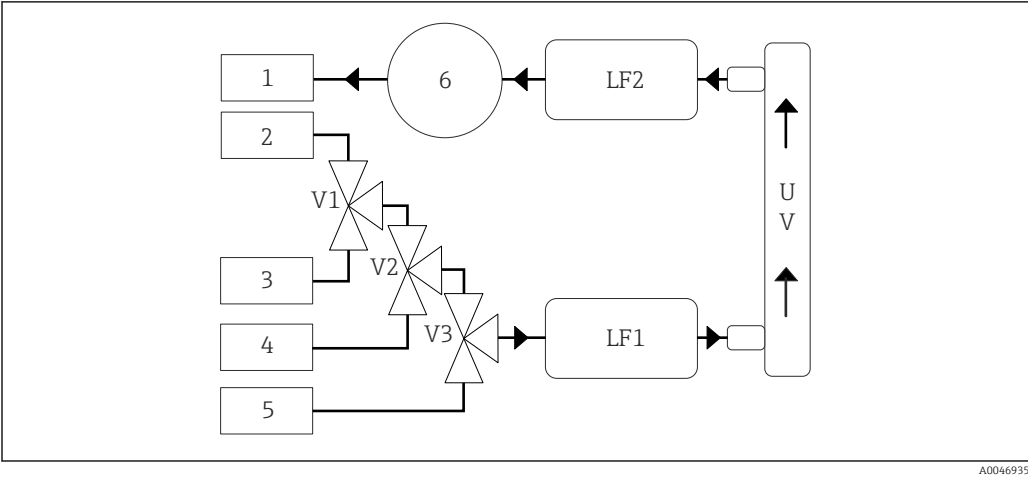

2 Prosessikaavio

- 1 Jäte
- 2 Näyte
- 3 Tulo 1
- 4 Tulo 2
- 5 Tulo 3
- 6 Pumppu
- V1 - Venttiili 1, venttiili 2 (tilausvaihtoehto) ja venttiili 3 (tilausvaihtoehto)
- V3
- LF1 -Johtokyky- ja lämpötila-anturit
- LF2
- UV UV-lamppu (12 VDC)

4.3 Pistokejärjestys

4.3.1 Pistokejärjestys (järjestelmä, jossa on liitäntäpistoke)

Pistoke	Napa	Kuvaus
	1: 4 (0) - 20 mA (GND)	Orgaaninen kokonaishiili (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	2: 4 (0) - 20 mA (+)	
	3: 4 (0) - 20 mA (GND)	Δ johtokyky (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	4: 4 (0) - 20 mA (+)	
	5: Rele	Ryhmävirheviesti tai raja-arvon ylitys riippuen valitusta asetuksesta
	6: Rele	

Napa 1/2: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin orgaanisen kokonaishiilen mitatulle arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä (määritetään valikossa **Settings**, välilehdellä **Options 1**).

Napa 3/4: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin Δ -johtokyvyn arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä, $\mu\text{S}/\text{cm}$ (määritetään valikossa **Settings**, **Service 1 välilehdellä** ¹⁾).


Napa 5/6: Toimii NO-koskettimena, jos konfiguroitu orgaanisen kokonaishiilen tai johtokyvyn raja-arvo ylitetään "analogilähtö"-asetuksessa, tai NC-koskettimena asetuksessa, jossa annetaan ryhmävirheviesti virtakatkotilanteessa, vuoto-, lamppu- tai paineanturin reaktiossa ja jos toinen johtokykyantureista ylittää mitta-alueen.

Mitattu arvo päivitetään minuutin välein. Kalibroinnin tai SST-testin aikana näytetään viimeisin arvo, kunnes uusi mitta-alue aloitetaan.

1) huollon salasana vaaditaan

4.3.2 Pistokejärjestys (järjestelmä, jossa on kaksi liitäntäpistoketta)

Lähtö 1

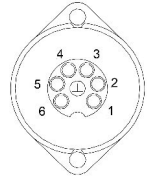
Pistoke	Napa	Kuvaus
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	Orgaaninen kokonaishiili 1 (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Δ johtokyky (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	5: Rele 6: Rele	Ryhmävirheviesti tai raja-arvon ylitys riippuen valitusta asetuksesta

Napa 1/2: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin orgaanisen kokonaishiilen NÄYTE-tulossa mitatulle arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä (määritetään valikossa **Settings**, välilehdellä **Options 1**).

Napa 3/4: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin Δ -johtokyvyn arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä, $\mu\text{S}/\text{cm}$ (määritetään valikossa **Settings**, **Service 1** välilehdellä ²⁾).

Napa 5/6: Toimii NO-koskettimena, jos konfiguroitu orgaanisen kokonaishiilen tai johtokyvyn raja-arvo ylitetään "analogilähtö"-asetuksessa, tai NC-koskettimena asetuksessa, jossa annetaan ryhmävirheviesti virtakatkotilanteessa, vuoto-, lamppu- tai paineanturin reaktiossa ja jos toinen johtokykyantureista ylittää mitta-alueen.

Lähtö 2

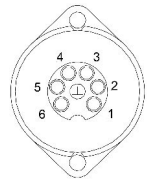Pistoke	Napa	Kuvaus
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	Orgaaninen kokonaishiili 2 (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Orgaaninen kokonaishiili 3 (arvosta 0 asetettuun rajaun)
	5: Ohjain (GND) 6: Ohjain (+)	Ohjaintulo / laukaisin 24 V DC:tä varten

Napa 1/2: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin orgaanisen kokonaishiilen TULOSSA 2 mitatulle arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä (määritetään valikossa **Settings**, välilehdellä **Options 1**).

Napa 3/4: Tarjoaa 4...20 mA analogisignaalin orgaanisen kokonaishiilen TULOSSA 3 mitatulle arvolle, joka on arvon 0 ja rajan välillä (määritetään valikossa **Settings**, välilehdellä **Options 1**).

Napa 5/6: Ulkoinen ohjaintulo / laukaisin, mittaus on aktiivinen, kun jännite on käytössä, ja loppuu, jos jännite on 0 V.


Mitattu arvo päivitetään minuutin välein. Kalibroinnin tai SST-testin aikana näytetään viimeisin arvo, kunnes uusi mittaus aloitetaan.

2) huollon salasana vaaditaan

5 Asentaminen

5.1 Asentamista koskevat vaatimukset

5.1.1 Mitat

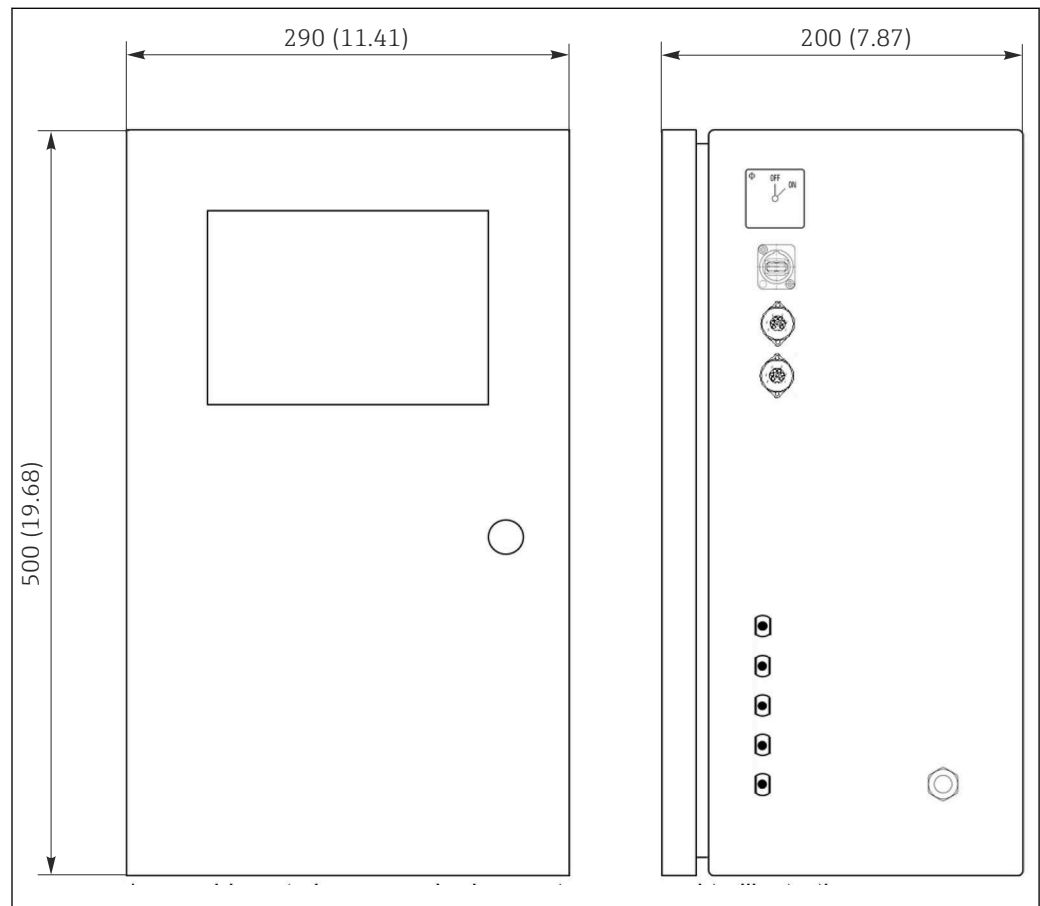


3 Mitat mm (in)

5.1.2 Asennusvaihtoehdot

Analysaattori on suunniteltu asennettavaksi penkin päälle ja seinään.

i Seuraavassa kuvassa näkyy sokkoniittimutterien sijainti kotelon taustapuolella. Niitä voidaan käyttää asennuskehikon kiinnittämiseen. Seinäasennukseen tarvittava asennuskehikko ei sisälly toimitukseen.

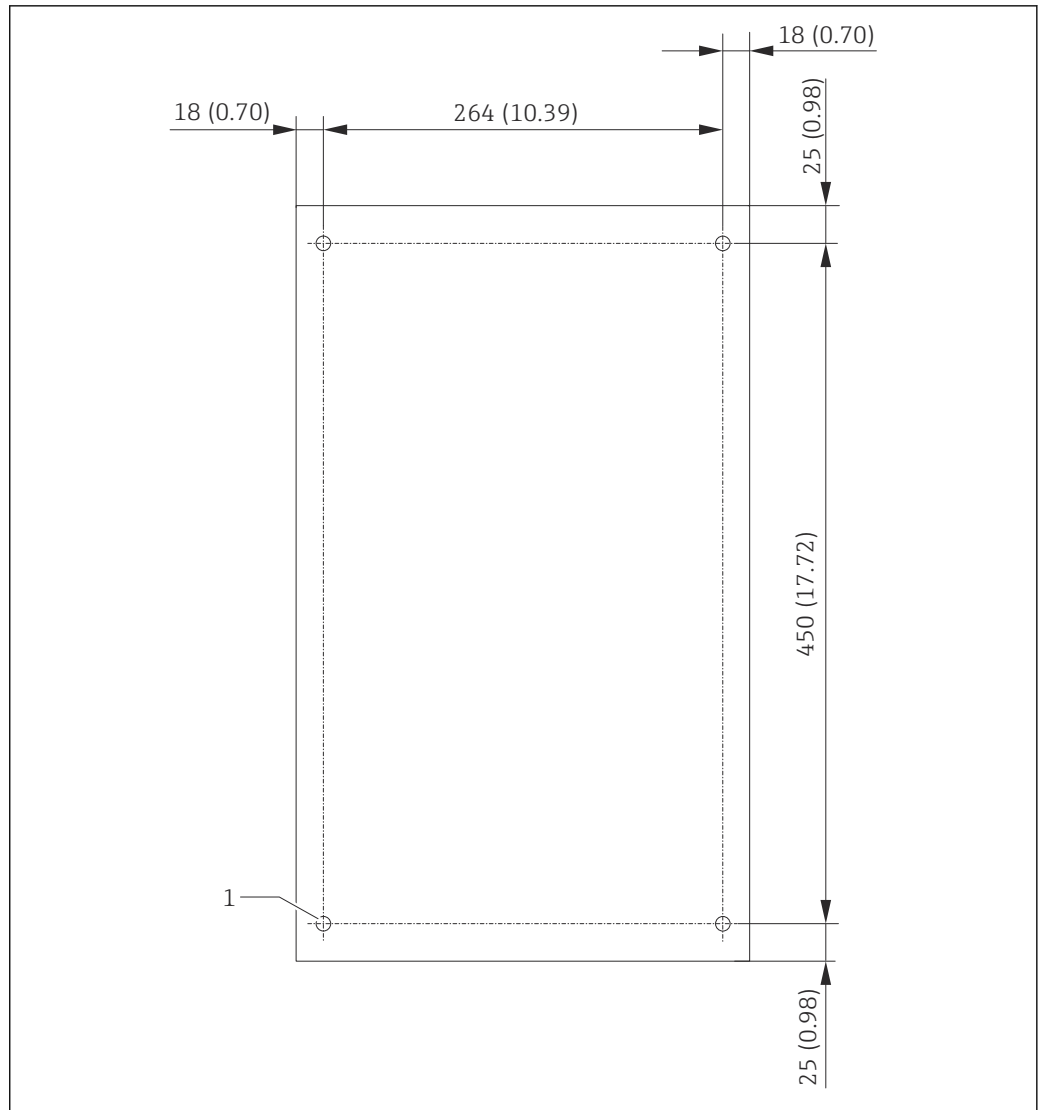

4 Kotelon taustapuoli

1 Sokkoniittimutteri

5.2 Analysaattorin asentaminen

VAROITUS

Laite on jännitteinen!

Sähköiskun vaara!

- ▶ Älä liitä analysaattoria sähkönsyöttöön ennen kuin asennustyö on saatu valmiiksi ja väliaineet on liitetty.
- ▶ Noudata "Sähköliitäntä"-kappaleen ohjeita.

5.2.1 Asennusjakso

Asennus penkin päälle

1. Aseta analysaattori tasaiselle, värinättömälle pinnalle.
2. Avaa kotelon etuluukku ja tarkasta sisäinen rakenne näkyvien vaurioiden merkkien varalta.
3. Tarkasta kaikki sisäänrakennetut nesteliitännät. Letkut eivät saa olla vääntyneitä tai vaurioituneita.

4. Tarkasta kaikki nesteliitännät ja varmista niiden kiinnitys (kiristä käsin).
5. Silmämääräisten tarkastusten jälkeen on aika asentaa TOC-järjestelmän näytteen syöttöputket ja jäteputki. On tärkeää pitää putket mahdollisimman lyhyinä ja lyhentaessa leikata ne suorakulmassa letkuleikkurilla.


Seinäasennus

1. Avaa kotelon etuluukku ja tarkasta sisäinen rakenne näkyvien vaurioiden merkkien varalta.
2. Tarkasta kaikki sisäänrakennetut nesteliitännät. Letkut eivät saa olla vääntyneitä tai vaurioituneita.
3. Tarkasta kaikki nesteliitännät ja varmista niiden kiinnitys (kiristä käsin).
4. Silmämääräisten tarkastusten jälkeen on aika asentaa TOC-järjestelmän näytteen syöttöputket ja jäteputki. On tärkeää pitää putket mahdollisimman lyhyinä ja lyhentaessa leikata ne suorakulmassa letkuleikkurilla.
5. Asenna kotelo asennuskehikkoon.
6. Asenna asiakaskohtainen asennuskehikko seinälle.

Sähköliitäntä

1. Liitä signaalilähdöt → 10.
2. Kytke verkkopistoke pistorasiaan (240 V, 50/60 Hz tai vaihtoehtoisesti 100 V, 50/60 Hz).

5.2.2 Väliaineen liittäminen

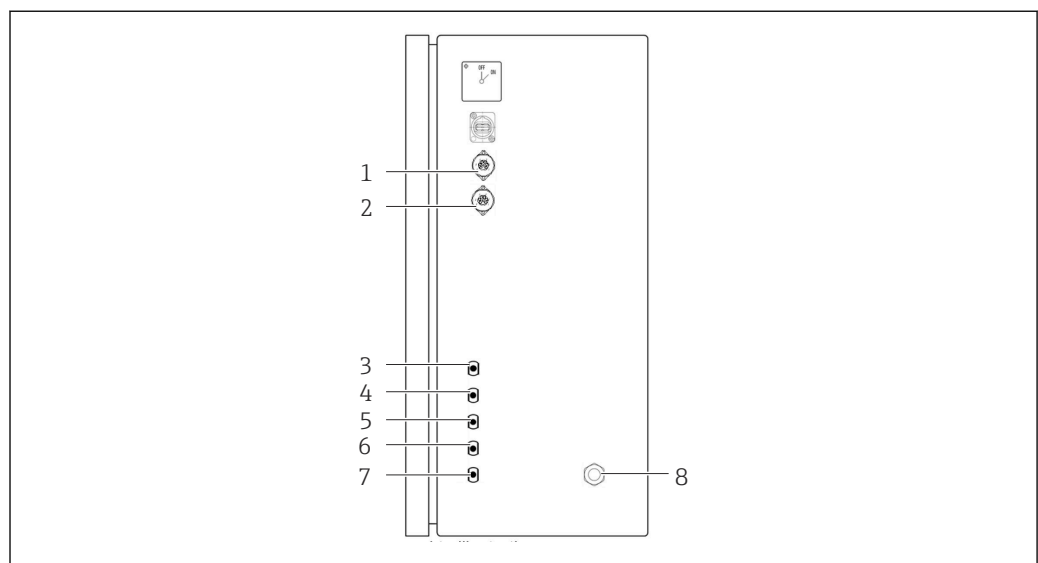

A0047048

5 Analysaattori, oikea paneeli

- | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 Analogilähtö 1 | 4 Tulo 1 | 7 Jäte |
| 2 Analogilähtö 2 | 5 Tulo 2 (tilausvaihtoehto) | 8 Virran kytkentä |
| 3 Näyte | 6 Tulo 3 (tilausvaihtoehto) | |

Analysaattorin näytteen ulostulo

Näyte poistetaan (jätenäyte) letkun kautta.

- Reitä letku niin, että siihen ei pääse muodostumaan vastapainetta.

5.3 Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus

1. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni eikä niissä ole mitään vuotoja.
2. Tarkasta kaikki letkut vaurioiden varalta.
 - ↳ Vaihda vaurioituneet letkut.

6 Sähköliitäntä

6.1 Liitäntäohjeet

VAROITUS

Laite on jännitteinen!

Sähköiskun vaara! Linjahäiriösuodin, ylijännitemoduuli ja pääkytkin ovat edelleen liitettyinä virransyöttöön silloinkin, kun pääkytkin on kytketty pois päältä!

- Kytke laite irti virransyötöstä (kytke verkkopistoke irti).
- Ennen kytkemistä varmista, että verkkojännite vastaa laitekilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Varmista, että analysaattori on riittävän maadoitettu verkkoliitännällä.
- Tarkista ennen sähkökytkentää, että esiasennettu virtajohto täyttää paikalliset kansalliset sähköturvallisuusvaatimukset.

6.2 Analysaattorin kytkentä

- Kytke verkkopistoke pistorasiaan (240 V, 50/60 Hz tai vaihtoehtoisesti 100 V, 50/60 Hz).

6.3 Suojausluokan varmistaminen

Toimitettuun laitteeseen saa muodostaa ainoastaan näissä ohjeissa kuvatut mekaaniset ja sähkötoimiset liitännät, jotka ovat tarpeellisia käyttötarkoituksen kannalta.

- Tee työt erittäin huolellisesti.

Muuten emme voi enää taata tälle tuotteelle sovittujen yksilöllisten suojaustyyppien (vuotosuojaus (IP), sähköturvallisuus, EMC häiriönsieto) toimivuutta, esimerkiksi jos suojukset on jätetty asentamatta tai kaapelin (pää) on kiinnitetty löysästi tai suojattu huonosti.

6.4 Tarkastukset liitännän jälkeen


Tee seuraavat tarkastukset, kun olet tehnyt sähkökytkennän:

Laitteen kunto ja erittelyt	Huomautukset
Ovatko kaapelit ehjät ulkoa?	Silmämääräinen tarkastus

Sähköliitäntä	Huomautukset
Vastaako liitetyn lähettimen syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja?	240 V AC 50/60 Hz 100 V AC 50/60 Hz
Onko nykyiset lähdöt suojattu ja liitetty?	
Oletko kytkenyt mukana toimitetut kaapelit vedonpoistimella?	
Onko kaapelityypit eristetty kunnolla toisistaan?	Reititä virtakaapeli ja signaalikaapelit toisistaan erilleen koko reitillä. Erillinen kaapelikanava on ihanteellinen ratkaisu.
Kulkeeko kaapeli oikein ilman lenkkejä ja ristiinmenoja?	
Onko virtakaapeli ja signaalikaapelit kytketty oikein ja kytkentäkaavion mukaisesti?	

7 Käyttövaihtoehdot

7.1 Käyttövaihtoehtojen yleiskatsaus

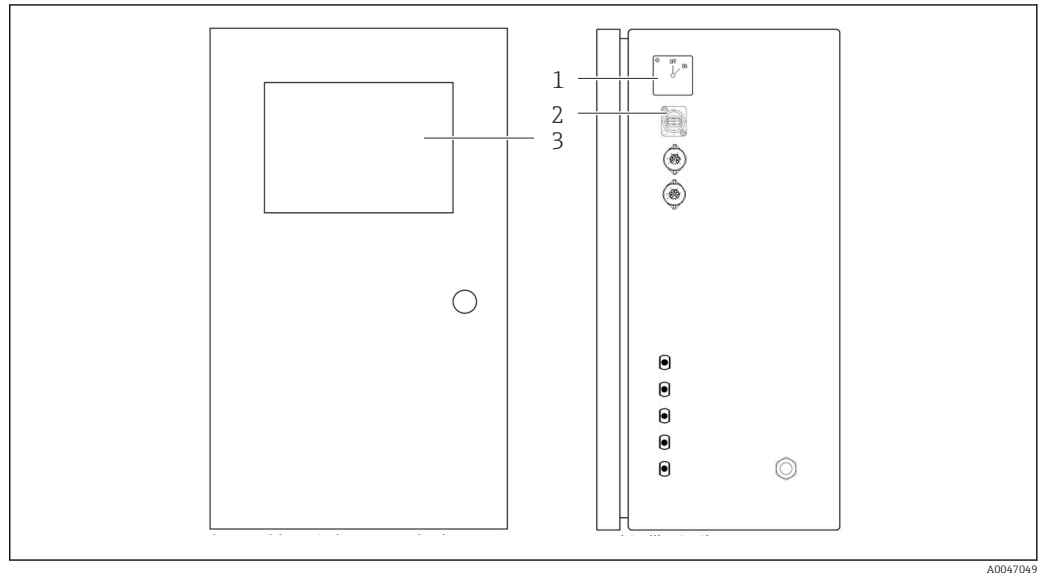

A0047049


6 Käyttöelementit

- 1 Pääkytkin
- 2 USB-portti
- 3 Kosketusnäyttö

7.2 Käyttövalikon rakenne ja toiminta

Analysaattorissa on seuraavat valikot:

- Measure online
- Viewer (historia)
- Qualification (kalibrointi, järjestelmän soveltuvuustesti [SST])
- System (huolto)
- Settings (lisäasetus ja huolto)
- User management

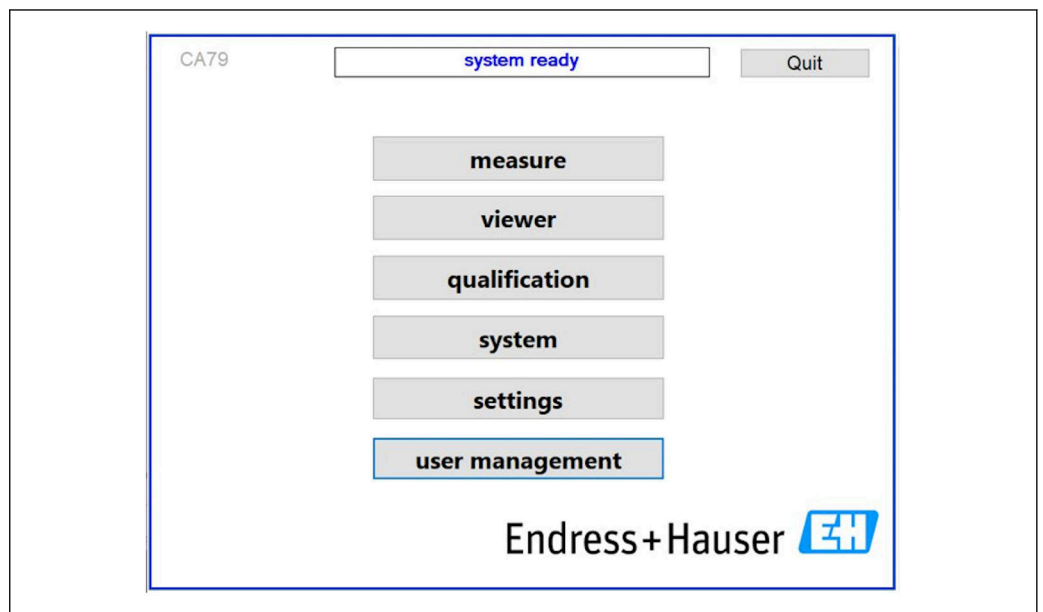

A0046942

7.3 Pääsy käyttövalikkoon paikallisesta näytöstä

Painike	Toiminto
Measure	▶ Paina painiketta. ↳ Orgaanisen kokonaishiilen mittaus aloitetaan.
Viewer	▶ Paina painiketta. ↳ Valikko Viewer avataan. Tässä valikossa voidaan tarkastella kaikkia orgaanisen kokonaishiilen mittausarvoja.
Qualification	▶ Paina painiketta. ↳ Valikko Qualification avataan. Tästä valikosta voidaan valita toimintoja.
System	▶ Paina painiketta. ↳ Valikko System avataan. Tässä valikossa voidaan tehdä tärkeimpien komponenttien toimintatarkastuksia.
Settings	▶ Paina painiketta. ↳ Valikko Settings avataan. Tässä valikossa voidaan määrittää laitteen parametrit.
User management	▶ Paina painiketta. ↳ Valikko User management avataan. Tässä valikossa voidaan valita käyttäjäasetukset.

8 Käyttöönotto

8.1 Käyttöönottoa koskevat huomautukset

Järjestelmänä aika on tarkistettava joka kerta, kun analysaattori käynnistetään uudelleen ja aina ennen TOC-ohjelmiston käynnistämistä. Korjaa tarvittaessa järjestelmän aika oikeaksi ja dokumentoi tarkistus.

8.2 Toimintatarkastus

Väärät tai virheellisesti liitetyt letkun liitännät voivat aiheuttaa nestevuotoja ja vaurioita!

- ▶ Tarkasta kaikki liitännät ja varmista, että ne on kiinnitetty oikein.
- ▶ Etenkin tarkasta kaikki letkuliitännät varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni eikä nestettä pääse ulos.

Virheellinen virransyöttö voi vahingoittaa laitetta!

- ▶ Varmista, että syöttöjännite vastaa laitekilvessä ilmoitettua jännitettä.

8.3 Sisäänkirjautumismenetelmä

Sisäänkirjautumiseen vaaditaan tili ja salasana.

1. Syötä käyttäjä-ID **install**.
2. Paina painiketta **Login**.
3. Syötä salasana **default**.
4. Paina painiketta **Login**.
 - ↳ Sinulta pyydetään uutta salasanaa.
5. Syötä uusi salasana ja vahvista.

Lisätietoja käyttäjänhallinnasta: → 📖 36


8.4 Mittalaitteen konfigurointi

8.4.1 Mittauksen tekeminen

 Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on tehtävä huuhteluprosessi (mittaus), joka kestää vähintään 30 minuuttia. Jos suurempia epäpuhtauksia tai likaa ilmenee, huuhtelun (mittauksen) täytyy jatkua, kunnes näkyvillä on jatkuvasti samat arvot.

1. Paina painiketta **Measure** päävalikossa.
 - ↳ Ponnahdusikkuna avautuu.
2. Paina painiketta **Yes**.
 - ↳ Ohjelma aloittaa huuhtelemalla järjestelmän orgaanisen kokonaishiilen mittauksen valmistelua varten.
3. Kestojen muuttaminen:
Valitse kestot painamalla kyseistä painiketta kaavion alla.
4. Historian näyttäminen:
Paina painiketta **Viewer** päävalikossa.
 - ↳ **Viewer**-valikko avautuu ja historia tulee näkyviin → 📖 22. Tämä ei keskeytä mittausta.
5. Mittauksen keskeyttäminen:
Poistu valikosta **Measure**.


Kun huuhtelu on valmis, mittaus käynnistetään automaattisesti. Orgaanisen kokonaishiilen, johtokyvyn ja lämpötilan arvot näkyvät näytöllä. Mitatut arvot näkyvät oikealla olevassa kaaviossa. Jos orgaanisen kokonaishiilen tai johtokyvyn arvo ylittää konfiguroidun raja-arvon, arvo näkyy punaisena. Lisäksi laite antaa varoituksen analogilähdön kautta (valinnainen). Raja voidaan näyttää punaisena viivana kaaviossa.

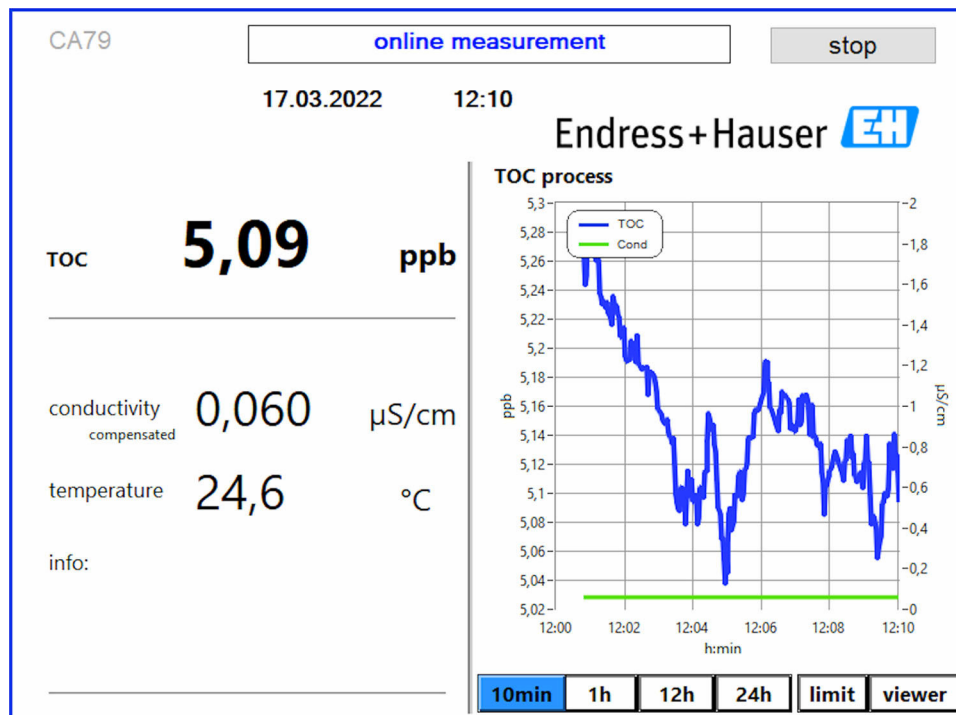

A0050163

Varoitukset

Jos orgaaninen kokonaishiili ja/tai johtokyky on konfiguroidun rajan yläpuolella, arvo näkyy punaisina numeroina. Lisäksi laite antaa varoituksen digitaallilähdön kautta (valinnainen). Raja voidaan näyttää punaisena viivana kaaviossa.

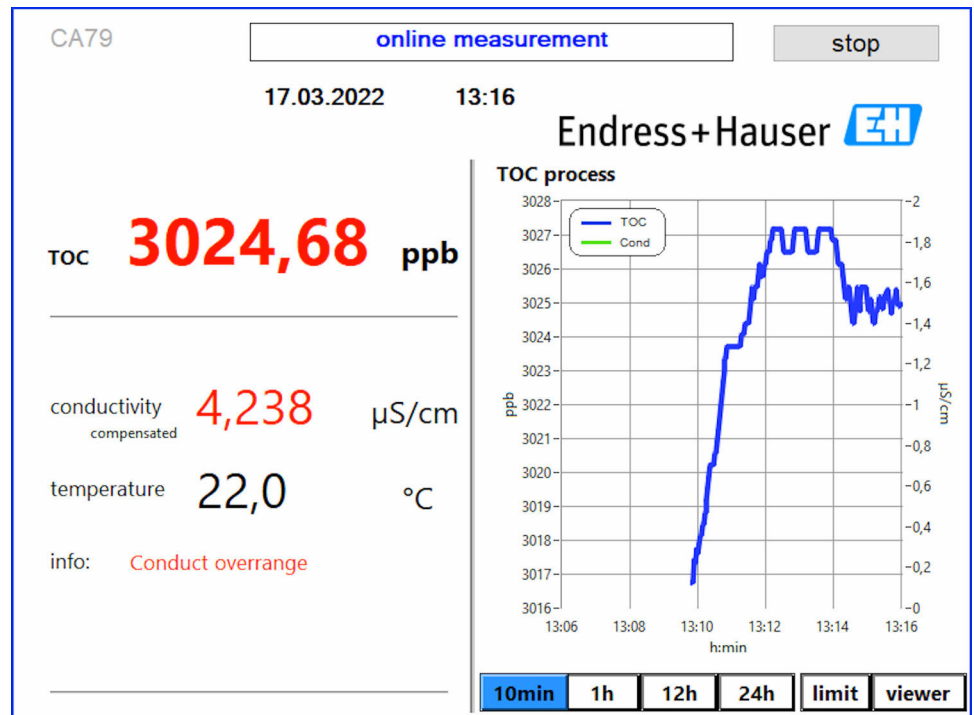


A0050164

7 Mittaus aluerajan yläpuolella

Järjestelmässä on vuoto

Jos järjestelmässä on vuoto, analysaattori lopettaa mittauksen automaattisesti ja sulkee venttiilin 1. Kun vuoto on löydetty ja poistettu, analysaattori aloittaa mittauksen jälleen (vain jos asetus **Continue after error** on käytössä valikossa **Settings**, välilehdellä **Options** 2 → 29. Järjestelmän vuotoanturin täytyy olla täysin kuiva ennen sitä. Vuotoanturi sijaitsee laitteen pohjassa oikealla puolella.

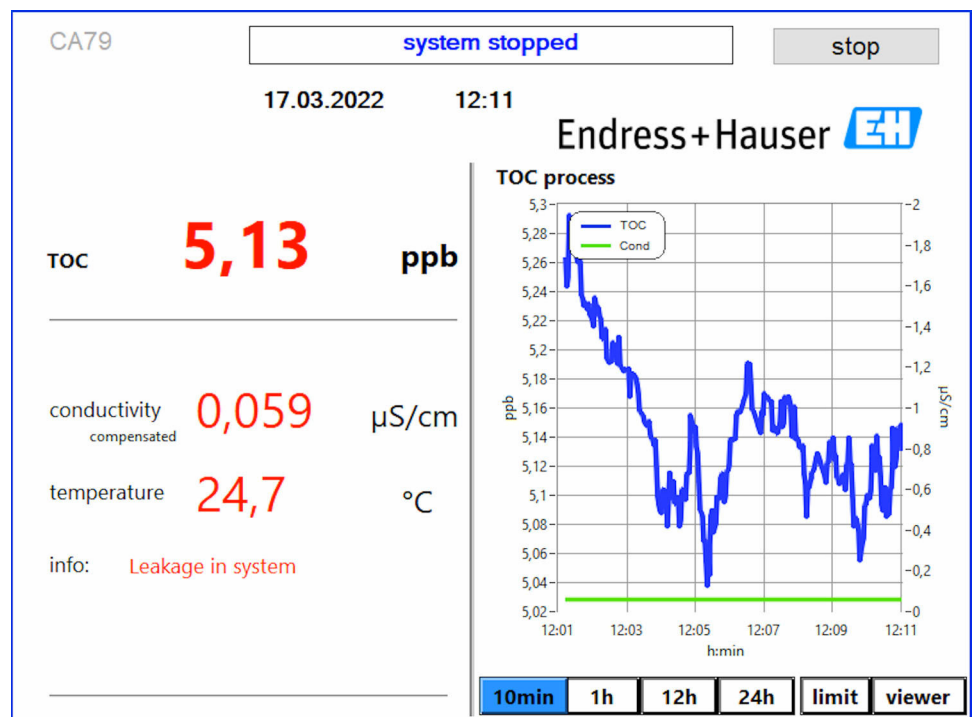

A0050165

8 Järjestelmässä on vuoto

UV-voimakkuus liian alhainen


Jos UV-lampun voimakkuus on liian alhainen tai jos UV-lamppu on viallinen, analysaattori lopettaa mittauksen automaattisesti ja **UV lamp broken** -viesti tulee näkyviin. Tässä tapauksessa tarvitaan uusi UV-reaktori.

VAROITUS

Lyhytaalto-UV-säteily on säteilylähde!

Väärä käsittely voi aiheuttaa silmiin ja iholle vammoja!

- Ennen reaktorin parissa työskentelyä poista aina laite käytöstä ja kytke se irti virransyötöstä!
- Vaihda reaktori aina kokonaisuutena yksikkönä!
- Poista vaurioituneet reaktorit käytöstä!
- Älä koskaan avaa reaktoria vaihtaaksesi yksittäisiä komponentteja!
- Varmista, että reaktorin päiden eristys on ehjä (vaurioittomat lämpökutisteputket)!

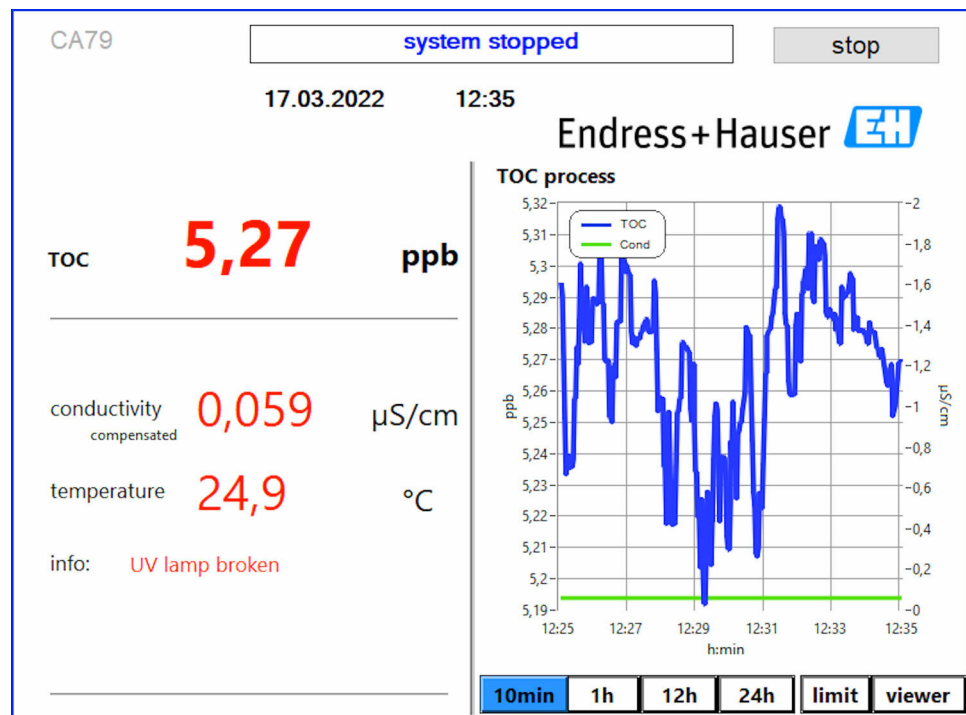

A0050166

9 UV-anturin virheviesti


Virhe näytteenotossa

Tämä varoitusviesti voi näkyä vain tilausvaihtoehdon **Detection inlet pressure sample** yhteydessä. Jos tämä viesti on näkyvillä, anturi on havainnut suljetun tulon.

- Tarkasta, että väliainetta syötetään laitteeseen oikein.

8.4.2 Viewer

Tässä valikossa voidaan tarkastella kaikkia orgaanisen kokonaishiilen mittausarvoja. Tiedot valitaan ja näytetään valitsemalla päivämäärä.

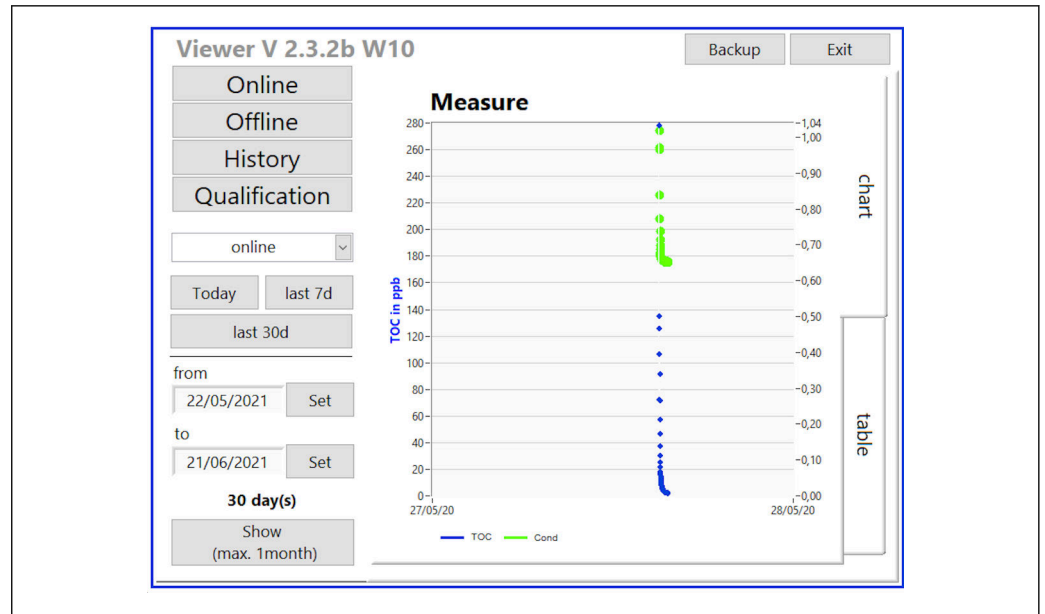

A0046962

10 Viewer-valikko

Voit valita tietoja seuraavalla tavalla:

1. Tee haluamasi esivalinta (esim.: **Online**).
2. Valitse haluamasi päivämäärä kohdassa **Selected date**.
3. Valitse tiedosto kohdassa **Selected data file**.
 - ↳ Valitut tiedot näkyvät oikealla olevassa kaaviossa.
 Käyttäjä voi vaihtaa välilehdillä **Chart** tai **Table**, näytetäänkö tiedot kaaviona vai taulukkona.

Historiatiedosto on jatkuvasti päivittyvä lokikirjana toimiva luettelo, joka sisältää kaikki tiedot sisäänkirjautumisista, virheistä ja kalibrointituloksista / järjestelmän soveltuvuustestin tuloksista (onnistui/ei onnistunut).

Lisäksi voit viedä ja tulostaa tietoja tämän valikon kautta (jos WINDOWS®-käyttöjärjestelmään on asennettu tulostin).


8.4.3 Qualification

Tämän valikon kautta voidaan valita seuraavat kaksi toimintoa:

- Calibration
- SST (järjestelmän soveltuvuustesti)

Valinta tehdään pudotusvalikossa.

Ilmoitukset ja kehotukset ohjaavat sinut yksittäisen toiminnon vaiheiden läpi.

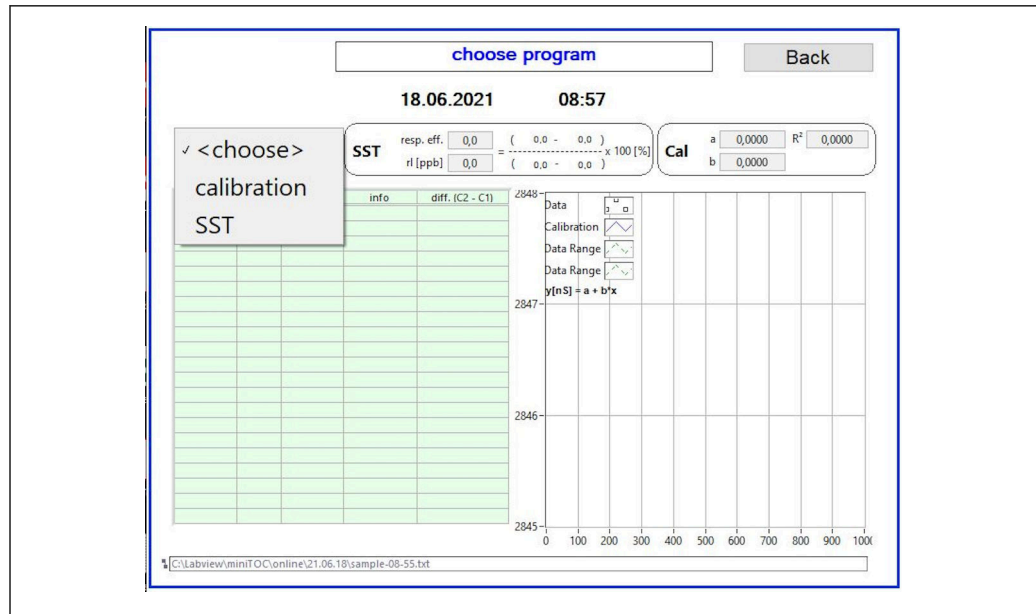


A0046946

11 Qualification-valikko

Kalibrointi ja säätö

Mittaus on keskeytettävä kalibroinnin tekemistä varten. Järjestelmä pyytää käyttäjää antamaan liuokset. Liuoksen pitoisuus määritetään valikossa **Settings** → 29.

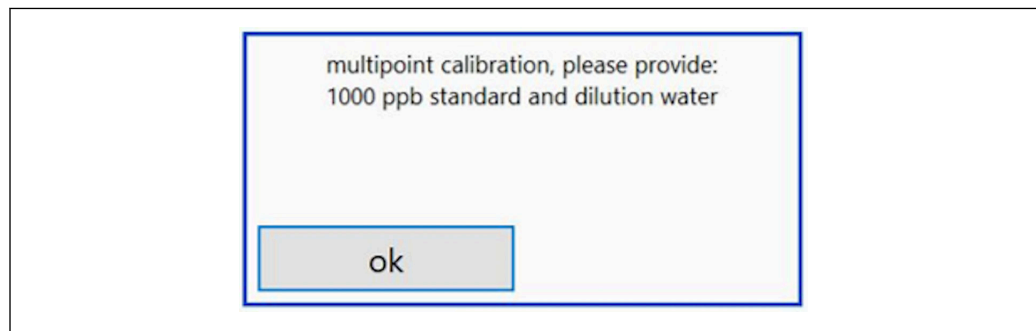

A0046947


12 "Anna liuos" -viesti

i Järjestelmä on kytkettävä päälle tuntia ennen kalibrointia, jotta saavutetaan sopiva käyttölämpötila. Kalibrointiliuokset on lämmitettävä etukäteen vähintään huoneenlämpöiseksi. Jos mittauksen alussa näkyvillä on alle 18 °C lämpötiloja, mittaus täytyy keskeyttää siihen saakka, kunnes liuokset ovat saavuttaneet vähintään huoneenlämpötilan. Optimaalinen lämpötila-alue on 20...25 °C aloituslämpötilana kalibroinnille.

Kalibroinnin suoritus laitteella, jossa on "System suitability test, manual" -tilausvaihtoehto

1. Liitä TULOON 1 kalibrointiliuos, jossa on vaadittu sakkaroosipitoisuus.
 - ↳ Kalibrointi suoritetaan puoliautomaattisesti kaikilla valikon **Settings** → 29 konfiguroiduilla parametreilla. Sakkaroosiliuoksen toistettujen mittausten jälkeen järjestelmä pysähtyy ja näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään käyttäjää liittämään vesiliuos TULOON 1.
2. Liitä vesiliuos TULOON 1.

3. Sulje ponnahdusikkuna painamalla painiketta **OK**.
 - ↳ Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on kalibrointitulokset.

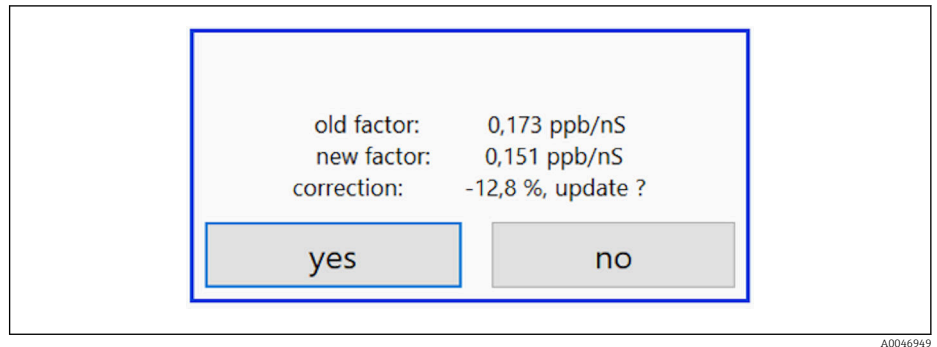


13 Kalibrointitekijän ponnahdusikkuna

4. Vahvista tulos painamalla painiketta **Yes**.
 - ↳ Jos käyttäjä päättää olla käyttämättä uutta kalibrointitekijää, vanhan kalibrointitekijän käyttöä jatketaan.
Kalibrointitekijän tulisi olla alueella 0,11...0,21 ppb/nS. Poikkeamien tulisi olla alle 2 %.


Kalibroinnin suoritus laitteella, jossa on "System suitability test, automated" -tilausvaihtoehto

1. Liitä TULOON 2 (musta liitäntä) kalibrointiliuos, jossa on vaadittu sakkaroosipitoisuus.
2. Liitä vesiliuos TULOON 3 (sininen liitäntä).
 - ↳ Kalibrointi suoritetaan automaattisesti kaikilla valikon **Setting** → 29 konfiguroiduilla parametreilla.
Järjestelmä lopettaa, kun kaikki mittaukset on toistettu.
Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa on kalibrointitulokset.

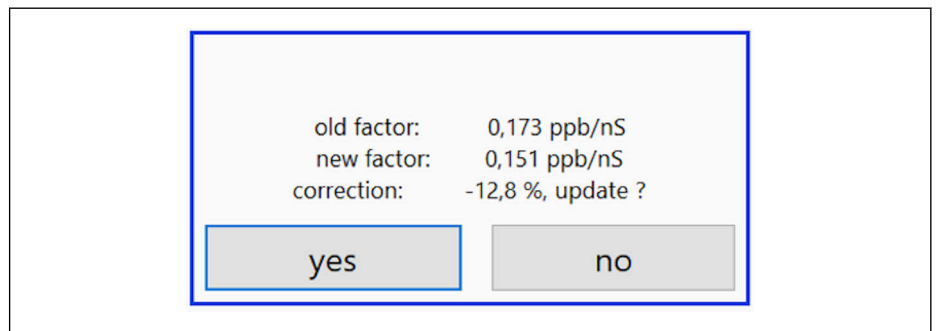

14 Kalibrointitekijän ponnahdusikkuna

3. Vahvista tulos painamalla painiketta **Yes**.
 - ↳ Jos käyttäjä päättää olla käyttämättä uutta kalibrointitekijää, vanhan kalibrointitekijän käyttöä jatketaan.

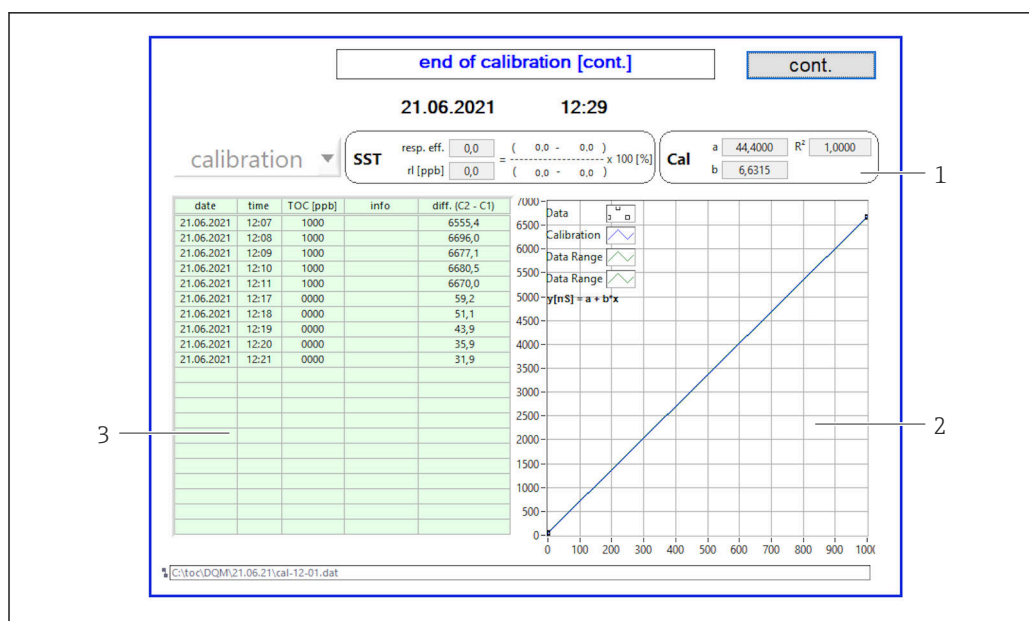


15 Kalibrointikäyrä

- 1 Tekijät ja R^2
- 2 Kalibrointikäyrä
- 3 Mitattujen arvojen luettelo

i Mittaussarja suositellaan toistettavaksi kolme kertaa. Käytettävät vakiomäärät ovat 500 ml, ja ne riittävät useisiin mittauksiin. Mittaustulosten tulisi olla yhtenäisiä muiden mittaussarjan tulosten kanssa ja lähellä toisiaan.

Järjestelmän soveltuvuustesti (SST)

Mittaus on keskeytettävä järjestelmän soveltuvuustestiä (SST) varten.

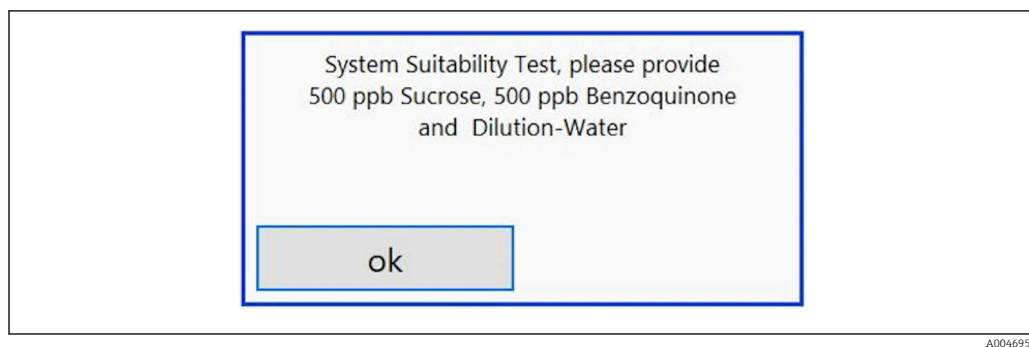

16 "Anna SST-liuokset" -viesti


i Järjestelmä on kytkettävä päälle tuntia ennen SST-testiä, jotta saavutetaan sopiva käyttölämpötila. SST-liuokset on lämmitettävä etukäteen vähintään huoneenlämpöiseksi. Jos mittauksen alussa näkyvillä on alle 18 °C lämpötiloja, mittaus täytyy keskeyttää siihen saakka, kunnes SST-liuokset ovat saavuttaneet vähintään huoneenlämpötilan. Optimaalinen lämpötila-alue on 20...25 °C aloituslämpötilana SST-mittaukselle.

Järjestelmän soveltuvuustestin suoritus laitteella, jossa on "System suitability test, manual" -tilausvaihtoehto

1. Liitä TULOON 1 SST-liuos, jossa on vaadittu sakkaroosipitoisuus.
 - ↳ SST-testi suoritetaan puoliautomaattisesti kaikilla valikon **Settings** → 29 konfiguroiduilla parametreilla.
Toistettujen mittausten jälkeen järjestelmä pysähtyy ja näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään käyttäjää liittämään bentsokinoniliuos TULOON 1.
2. Liitä bentsokinoniliuos TULOON 1.
3. Sulje ponnahdusikkuna painamalla **OK**-painiketta.
 - ↳ Prosessi on toistettava vesiliuosta varten.

Järjestelmän soveltuvuustestin suoritus laitteella, jossa on "System suitability test, automatic" -tilausvaihtoehto

1. Liitä TULOON 1 (punainen liitäntä) SST-liuos, jossa on vaadittu bentsokinoniliuoksen pitoisuus.
2. Liitä sakkaroosiliuos TULOON 2 (musta liitäntä).
3. Liitä vesi TULOON 3 (sininen liitäntä).
 - ↳ SST-testi suoritetaan automaattisesti.
Järjestelmä lopettaa, kun kaikki mittaukset on toistettu.
SST-testin tulos tulee näyttöön, ja käyttäjän on vahvistettava se.
4. Vahvista tulos painamalla painiketta **Yes**.
 - ↳ Ponnahdusikkunassa näkyy järjestelmän soveltuvuustestin tulos (läpäisty/ei läpäisty).

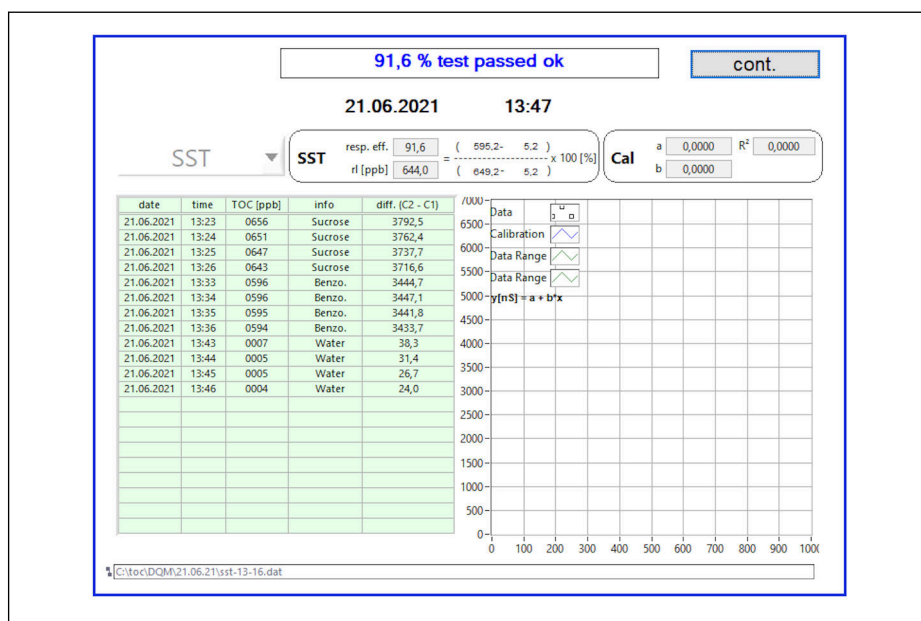

17 Testituloksen näyttäminen

Jos SST-testi ei onnistunut (ei läpäisty), kalibrointi- tai SST-liuokset täytyy tarkastaa ja SST-testi on toistettava.




Mittaussarja suositellaan toistettavaksi kolme kertaa. Käytettävät vakiomäärät ovat 500 ml, ja ne riittävät useisiin mittauksiin. Mittaustulosten tulisi olla yhtenäisiä muiden mittaussarjan tulosten kanssa ja lähellä toisiaan.

8.4.4 Järjestelmä

Tässä valikossa voidaan tehdä seuraavien komponenttien toimintatarkastus:

- Pumpun käynnistys (normaali < tai nopea <<<)
- Venttiilien kytkentä
- UV-reaktorin kytkeminen päälle
- UV-anturi (UV-lampun voimakkuuden havaitseminen)
- Anturisignaalin tarkastaminen (C1/C2)
- Staattisen paineen tarkastus (valinnainen)³⁾
- Vuotoanturi
- Käyttötuntien nollaaminen (pumppu)
- Käyttötuntien nollaaminen (UV-lamppu)
- Analogilähtöjen tarkastaminen
- Digitaalilähtöjen tarkastaminen

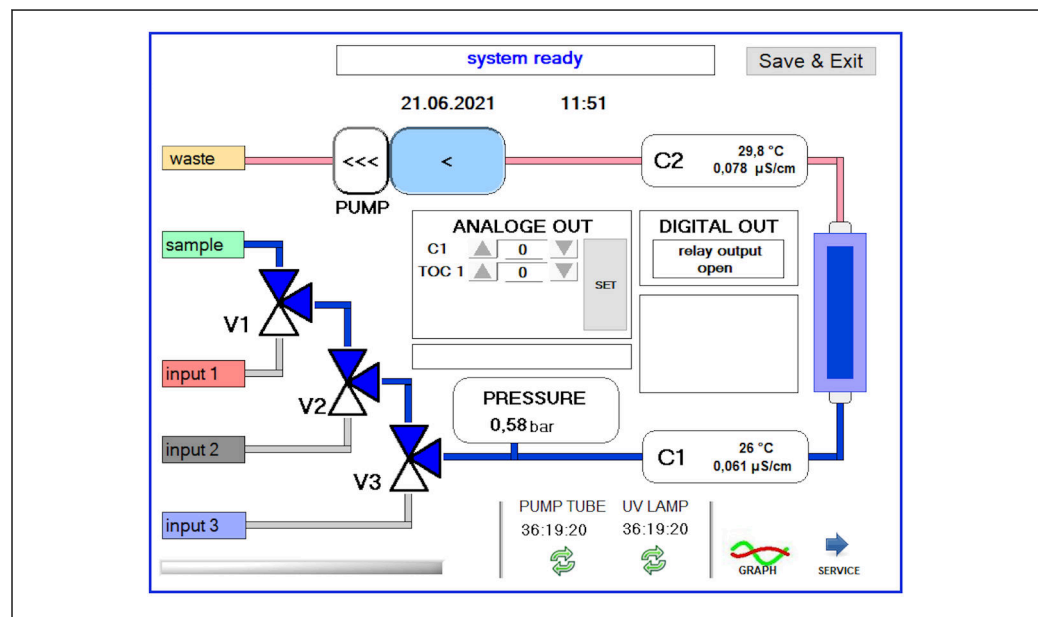

18 System-valikko

Käyttäjä voi vaihtaa pumpun, venttiilien (V1, V2, V3) ja UV-lampun tilaa painamalla vastaavaa symbolia.

Kun painiketta **Graph** → 28 painetaan, näkyviin tulee kaavio, jossa on seuraavat arvot:

- Mitatut arvot C1 ja C2
- C1:n ja C2:n välinen ero
- Lämpötilat T1 ja T2


Huoltoalueelle pääsee painikkeella **Service**. Alue on salasanasuojattu (huollon salasana vain huoltoteknikoille).

Siirtyminen päävalikkoon

1. Paina painiketta **Save & Exit**.
↳ Näkyviin tulee ponnahdusikkuna.
2. Paina vastaavaa painiketta ponnahdusikkunassa.
3. Jos pumppuletku tai UV-reaktori vaihdettiin:
Paina painiketta **Yes**.
↳ Käyttötunnit on nyt nollattu.

3) Jos asennettuna ja käytössä valikossa Settings, muutoin näkyvillä on tyhjä kenttä.

Kun valikko on suljettu, näkyviin tulee ponnahtusikkuna. Analysaattorilla kestää muutaman sekunnin ajan, ennen kuin se on tallentanut kaikki asetukset.

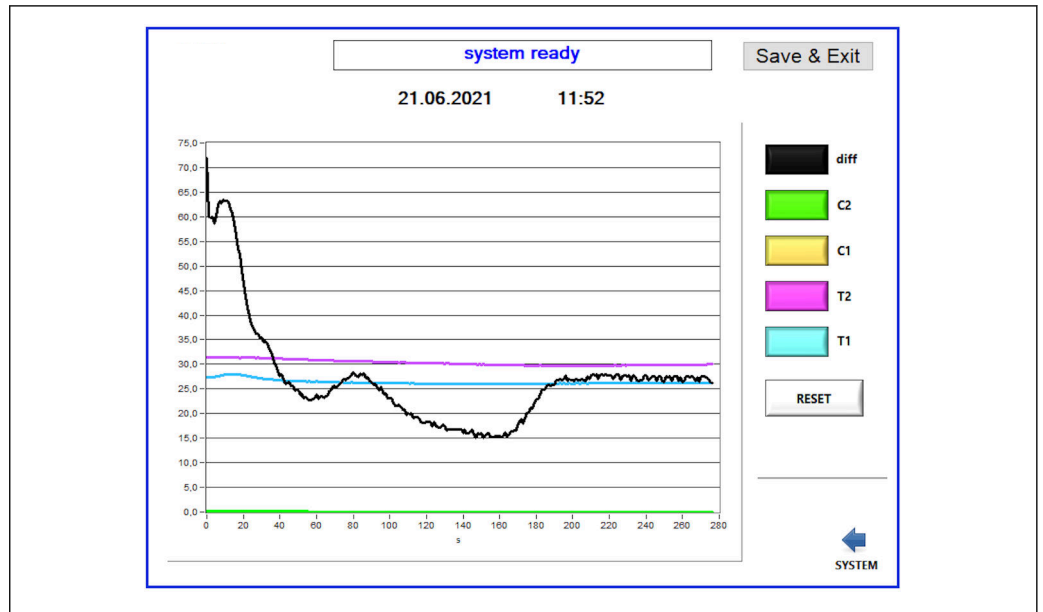

A0046960

19 Kaavio

Jokaisen arvon kaaviokäyrä voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä yksittäisillä väripainikkeilla.


Painiketta **Reset** painamalla kaikki kaaviokäyrät nollautuvat.

8.4.5 Settings

Voit määrittää laiteparametreit tässä valikossa.

License: Ota käyttöön lisensointiasetukset. Vain jälleenmyyjille/myyntikumppaneille.

Service: Mahdollistaa lisäasetuksia valtuutetuille käyttäjille (huolto 1-3).

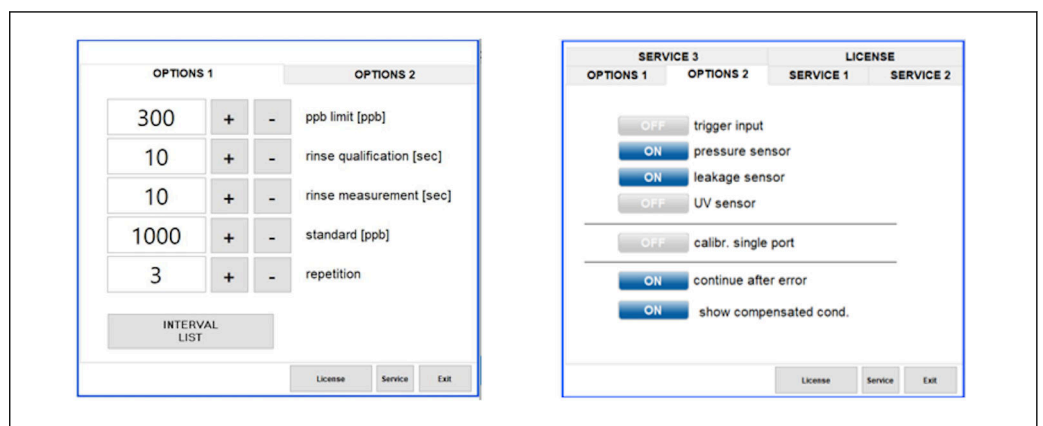

A0046963

20 Settings-valikko

Seuraavia asetuksia voidaan muuttaa välilehdellä **Options 1**:

Asetus	Kuvaus
ppb limit (ppb)	Tämä raja ilmoittaa maksimiarvon, jolla tunnistuksen raja-arvon lähtösignaali kytketään. Myös 4...20 mA -lähtöjen skaalauksen maksimiarvo ilmoitetaan tässä. Näkyvä arvo vastaa siksi 20 mA -arvoa.
Rinse qualification (sec)	Tämä arvo ilmoittaa huuhteluajan (sekunteina), jonka aikana näyte lisätään SST-testissä tai kalibroinnissa (suositeltu arvo: 300 sekuntia).
Rinse measurement (sec)	Tämä arvo ilmoittaa huuhteluajan (sekunteina), jonka aikana näyte lisätään mittauksen alussa (suositeltu arvo: 300 sekuntia).
Standard (ppb)	Tällä arvolla voidaan määrittää TOC-arvo, jota käytetään kalibroinnin oletusarvona (suositeltu arvo: 1000 ppb).
Repetition	Tämä arvo ilmoittaa SST-testin tai kalibroinnin aikana tehtävien toistojen määrän (suositeltu arvo: 5 toistoa).
Interval List	Intervallitilan editori voidaan avata tällä painikkeella (valinnainen) →  33

Seuraavat laitteisto-osat voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä välilehdellä **Options 2**:

Asetus	Kuvaus
Trigger input [ON/OFF]	Tällä asetuksella otetaan käyttöön laukaisutulo. Laukaisutulon avulla järjestelmä voidaan käynnistää ja pysäyttää ulkoisella koskettimella. Analysaattori pysyy aktiivisena niin pitkään kuin kosketin on kiinni (tilausvaihtoehto).
Pressure sensor	Analysaattori voi valvoa valitun tulon painetta paineanturilla. Jos alipaine havaitaan, mittaus keskeytetään. Jos jälkeinpäin havaitaan riittävästi näytepainetta, mittausta voidaan jatkaa (kun toiminto Continue after error on kytketty päälle). Käytettävät raja-arvot voidaan määrittää välilehdellä Service 1 (saatavilla tilausvaihtoehdolle "Detection inlet pressure sample").
Leakage sensor	Tällä asetuksella kytketään vuotoanturi päälle ja pois päältä.
UV sensor	Tällä asetuksella UV-reaktoriin asennettu anturi kytketään päälle ja pois päältä.
Calibr. single port	Jos käytetään tavallista analysaattoria tai jos SST-testin ja kalibroinnin vastaavat portit eivät ole saatavilla asetetun intervallitilan vuoksi, tällä asetuksella voidaan pakottaa kelpuuttaminen vain yhteen porttiin (tulo 1). Kelpoisuuden prosessointi on silloin peräkkäistä ja tehdään käyttäjän pyynnöstä.
Continue after error	Jos mittauksen aikana tapahtuu virhe, aktiivinen mittaus keskeytetään. Kun virhe on korjattu (esim. alipaine mittausputkessa), mittaus voi jatkua automaattisesti tällä asetuksella. Laite huuhdellaan ensin uudelleen.
Show compensated cond.	Mittausnäkökykyä voidaan muuttaa lämpötilakompensoiduista arvoista kompensoimattomiin arvoihin.

Seuraavat parametrit voidaan asettaa välilehdellä **Service 1**:

Asetus	Kuvaus
Temperature-Offset C1 [°C]	Tämä arvo ilmoittaa lämpötila-anturin C1 offset-arvon.
Temperature-Offset C2 [°C]	Tämä arvo ilmoittaa lämpötila-anturin C2 offset-arvon.
Temperature limit [°C]	Tämä arvo ilmoittaa lämpötilarajan. Jos raja ylitetään, annetaan varoitus.
Fast pump speed	Tämä arvo ilmoittaa huuhtelunopeuden.

Asetus	Kuvaus
Record pause (puse x2 = delaytime)	Tämä arvo ilmoittaa, kuinka usein mitatut arvot tallennetaan lokitiedostoon. 1 arvo vastaa 2 sekuntia.
Max. limit conductivity [μ S]	Tämä arvo ilmoittaa johtokykyrajan. Jos raja ylitetään, annetaan varoitus.
Accuracy TOC value	Tämä arvo ilmoittaa näytettävän TOC-arvon desimaalilukujen määrän.
Underpressure limit [bar]	Tämä arvo vaaditaan paineanturi -vaihtoehdolle. Se ilmoittaa tulopaineen, jolloin tulisi näkyä varoitus.
Underpressure restart [bar]	Tämä arvo vaaditaan paineanturi -vaihtoehdolle. Se ilmoittaa paineen, jolloin mittaus tulisi käynnistää uudelleen alipaineen poiskytkennän jälkeen.

Seuraavat parametrit voidaan asettaa välilehdellä **Service 2**:


Asetus	Kuvaus
Use analog output [ON / OFF]	Analogilähtö voidaan kytkeä päälle tai pois päältä täällä.
4 Channels(analog output)	Jos järjestelmässä on Interval -asetus ja 4 analogilähtöä, TOC 2:n ja TOC 3:n analogilähdöt voidaan aktivoida täällä lisäyhteyksiä varten.
0-20 mA (analog output)	Jos järjestelmässä on 0...20 mA -asetus, tämä on konfiguroitava täällä. Muutoin TOC-arvojen skaalaukseen voi aiheutua vääriä analogisignaaleja. Järjestelmän ominaisuuksien tietoja on lopputestiraportissa.
Idle analog output value (only with 0-20 mA option)	Jos järjestelmässä on 0...20 mA -asetus, järjestelmässä voidaan ottaa käyttöön mikä tahansa arvo, jos mittauksista ei tehdä. Suositeltu arvo on 3,7 mA Namur NE43:n mukaan.
Hold the last analog output value	Jos arvot mitataan intervallitilassa, tällä asetuksella voidaan määrittää, että analogilähdön signaalien tulisi aina pysyä viimeiseksi mitatussa arvossa, kun mittaustulot muuttuvat, vaikka mittaus ei olisi sillä hetkellä aktiivisena.

Seuraavat parametrit voidaan asettaa välilehdellä **Service 3**:

Asetus	Kuvaus
UV-Limit	Tämä arvo ilmoittaa maksimian ajan ennen varoituksen antamista, jos UV-lampun käyttöaika ylittää tämän rajan.
Pump limit	Tämä arvo ilmoittaa maksimian ajan ennen varoituksen antamista, jos pumpun letkun käyttöaika ylittää tämän rajan.
Valves	Tämä arvo ilmoittaa, kuinka monta venttiiliä analysaattorissa on. Arvo on määritettävä oikein tässä kohdassa. Muutoin voi esiintyä virhetoimintoja, kun tuloja valitaan kalibrointi- ja intervallitiloissa.
Universal digital output	Jos analysaattorissa on digitaalinen yleislähtö, tällä asetuksella voidaan määrittää järjestelmän tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa lähdön kytkennän. Fault - Lähtö sulkeutuu mittauksen aikana ja avautuu valmiustilassa tai virhetilanteessa Limit - Lähtö muuttuu, jos TOC:n tai johtokyvyn raja-arvo ylitetään Fault+limit - Lähtö sulkeutuu mittauksen aikana ja avautuu valmiustilassa, virhetilanteessa tai jos TOC:n tai johtokyvyn raja-arvo ylitetään.
Automatic report	Luo päivän päätteeksi (keskiyöllä) automaattisen tulosteen tulostimeen, joka on asennettu järjestelmään vakiotulostimeksi.

8.4.6 Automaattinen käynnistys

Jos järjestelmän toiminta keskeytyy mittauksen aikana (esimerkiksi sähkökatkon vuoksi), näkyviin tulee ikkuna **Autostart**, kun järjestelmä on käynnistetty uudelleen. Jos käyttäjä ei keskeytä automaattista käynnistystä painamalla painiketta **Deactivate autostart**, keskeytetty mittaus käynnistetään uudelleen.

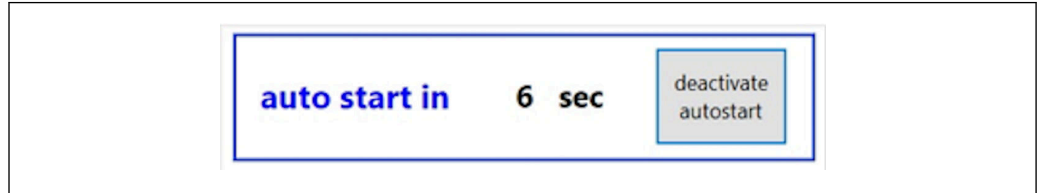

A0046966

21 Autostart-ikkuna


Automaattisen käynnistykseen aktivointi/deaktivointi

1. Avaa valikko **Settings**.
2. Valitse välilehti **Options 2**.
3. Aktivoi/deaktivoi automaattinen käynnistys asetuksella **Continue after error** → 29.

i Jos järjestelmässä on laukaisin, järjestelmä käynnistää mittauksen vain, jos vastaava tulosaalaus on myös olemassa.

8.4.7 Sammutusmenetelmä

1. Avaa päävalikko.

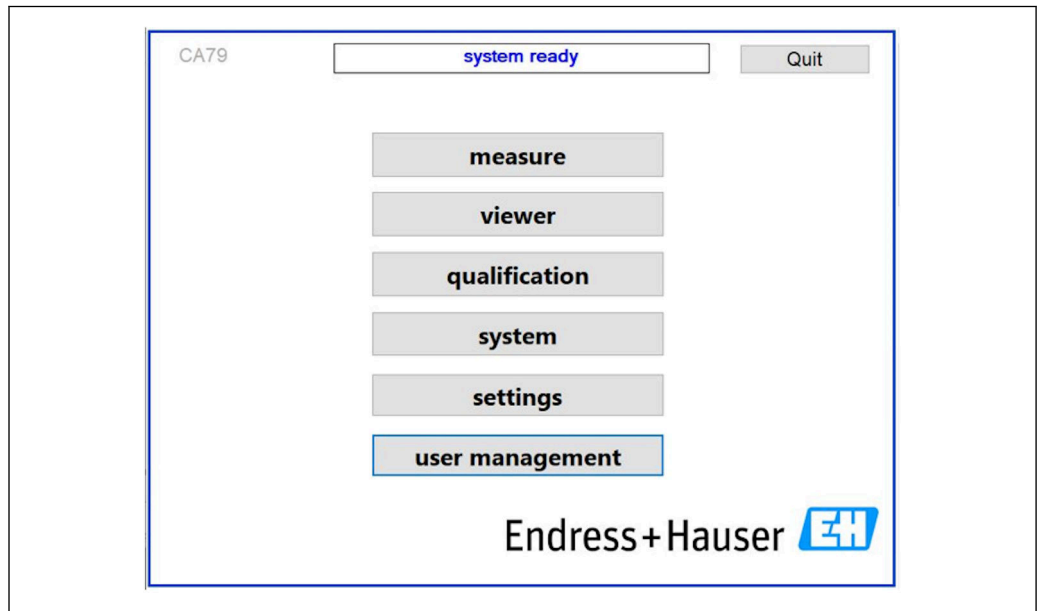

A0046942

22 Päävalikko

2. Paina painiketta **Quit**.
 - ➔ Näkyviin tulee valtuutusnäyttö. Seuraavat vaiheet on suoritettava poiskytkentämenetelmää varten (mahdollista vain huolto-ID:llä).
3. Syötä käyttäjän määrittämä salasana.

4. Paina sisäänkirjautumisikkunassa OK.

 Enter-merkin painaminen yhdistetyssä näppäimistössä tai hiiren siirtäminen seuraavalle riville tuottaa sisäänkirjautumisvirheen.

Kun eri sivut on suljettu, näkyviin tulee ponnahtusikkuna. Odota noin 30 sekuntia varmistaaksesi, että kaikki tiedot on tallennettu.

Kun olet sulkenut ohjelmiston ja sammuttanut Windowsin, voit kytkeä laitteen pois päältä pääkatkaisimesta.

8.4.8 Mitattujen tietojen tallentaminen

Mitatut tiedot tulisi varmuuskopioida säännöllisesti. Varmuuskopiointiin tarvitaan USB-keskitin, jossa on vähintään 4 porttia, hiiri, näppäimistö ja USB-tikku, jossa on vähintään 8 Gt tallennustilaa.


1. Sammuta järjestelmä kokonaan .
 - ↳ Päävalikko on näkyvillä.
2. Avaa valikko **Viewer**.
3. Valitse online-tiedot painamalla painiketta **Online**.
4. Valitse välilehti **Table**.
5. Paina painiketta **Export csv**.
 - ↳ Tiedostonhallinta avautuu.
6. Kopioi tallennettava kansio ja tallenna se liitettylle USB-tikulle.

8.4.9 Saatavilla olevat asetukset

Intervallitilan editori (tilausvaihtoehto)

Tässä editorissa voidaan luoda enintään 8 porttituloyhdistelmän sarja näytteen, tulon 2 ja tulon 3 välillä.

Intervallieditori voidaan avata painikkeella **Interval list** (valikko **Settings** -> välilehti **Options 1**).

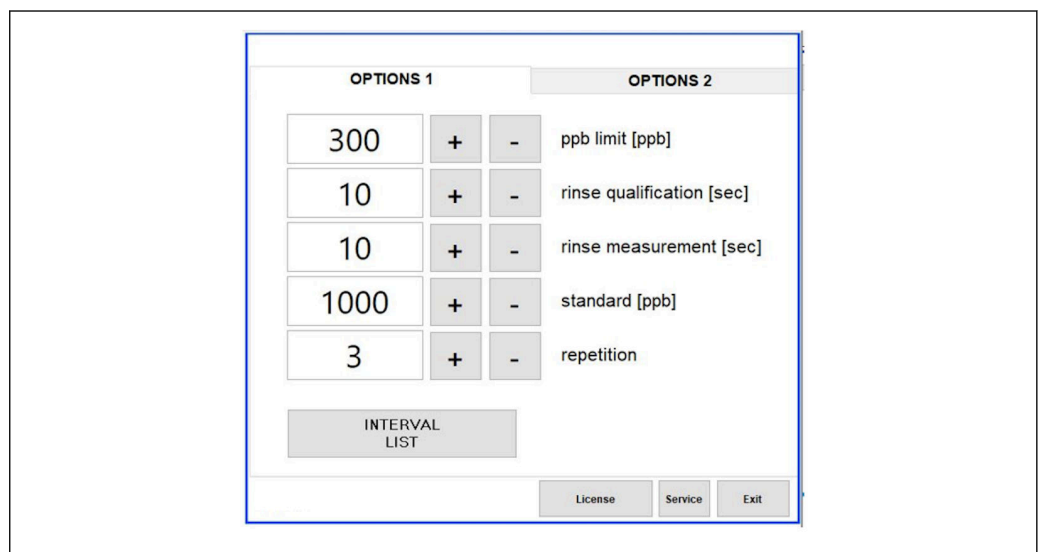

A0046973

 23 Valikko Settings, välilehti Options 1

 Jos **Calibr. single port** -asetus on valittuna, tuloa 1 voidaan käyttää kalibrointiin tai SST-testiin irrottamatta kaapeleita.

1. Avaa intervallieditori painamalla painiketta **Interval list** .
 ↳ Intervallisarjaa voidaan muokata editorissa painamalla painiketta **Interval list** .

	Port	Time		
STEP 1	Sample	60	+	-
STEP 2	NA	1	+	-
STEP 3	NA	1	+	-
STEP 4	NA	1	+	-
STEP 5	NA	1	+	-
STEP 6	NA	1	+	-
STEP 7	NA	1	+	-
STEP 8	NA	1	+	-

OK

A0046974

24 Editori

i Aika on mittausaika huuhteluajan kanssa minuutteina.

Jos vaiheen portille valitaan **NA** tai jos luettelo on kokonaan täynnä, sarja alkaa uudelleen vaiheesta 1 mittausstilassa, jotta näytteitä valvotaan jatkuvasti.


Järjestelmä luo uuden datatiedoston jokaisen vaiheen jälkeen. Tämä eroaa jatkuvasta tilasta, jossa ei ole intervallia ja jossa uusi tiedosto luodaan viimeistään 24 tunnin kuluttua, jos mittausprosessia ei ole keskeytetty.

Ensimmäisellä rivillä on oltava näyte ja aika.

Ohjelmistoa mukautettu vastaamaan CFR 21 osa 11:tä


CFR 21 osa 11 kuuluu Code of Federal Regulations -säännösten osaan 21, jossa määritetään Yhdysvaltain lääkeviraston (FDA) säännöt sähköisille tallenteille ja allekirjoituksille (ERES). Osassa 11 määritetään kriteerit, joilla sähköisiä tallenteita ja allekirjoituksia pidetään uskottavina, luotettavina ja vastaavina kuin paperitallenteita (osa 21 CFR osa 11 kappale 11.1 (a)).

Uuden käyttäjän hallinnointitoiminto otettiin käyttöön, jotta analysaattorin ohjelmisto voitiin mukauttaa vastaamaan osaa 11. CRF 21 osa 11:n mukaisessa ohjelmistossa valikko **User management** näkyy päävalikossa.

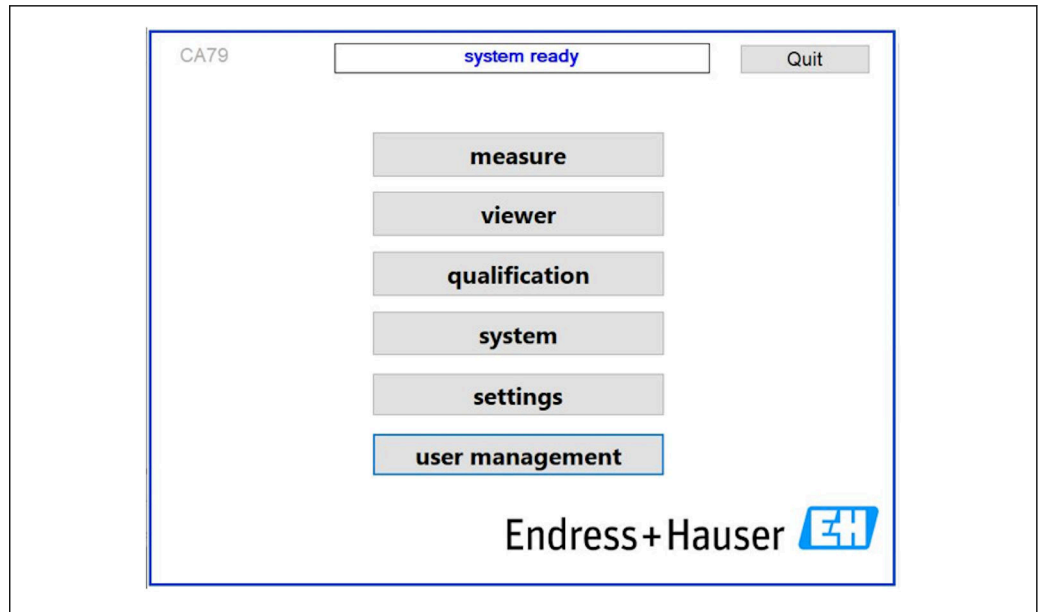

A0046942

25 Päävalikko ja käyttäjähallinta

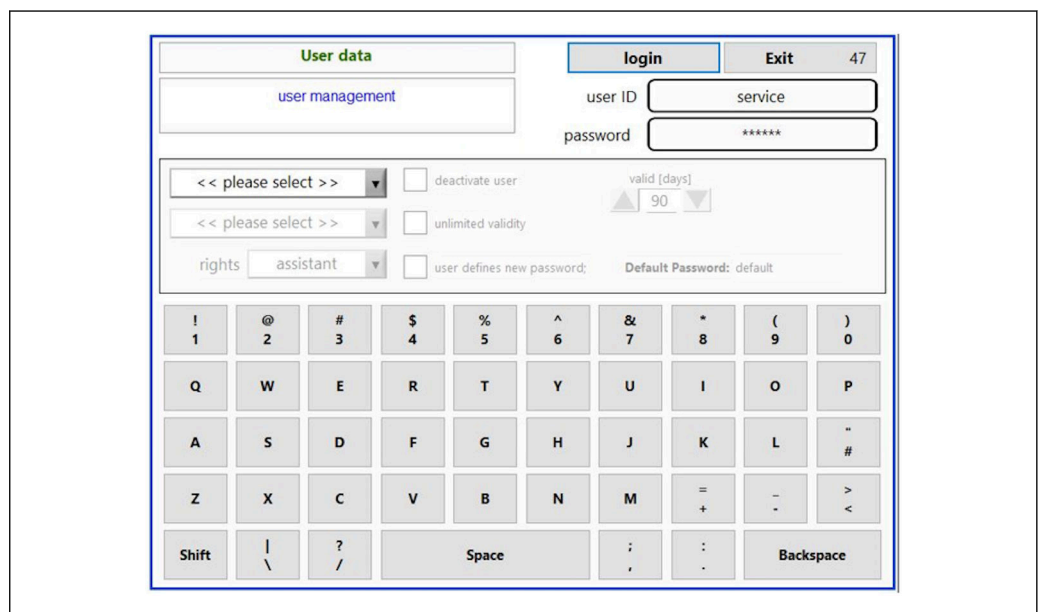

A0046975

26 User management -valikko

Sisäänkirjautumiseen vaaditaan järjestelmänvalvojan tili ja salasana.

Ensimmäisessä käyttöönotossa avautuu valikko, jossa on **Asennus**-tili. Kun valikko avataan, käyttäjää pyydetään vaihtamaan oletussalasana uuteen salasanaan.

1. Syötä käyttäjä-ID **install**.
2. Paina painiketta **Login**.
3. Syötä salasana **default**.
4. Paina painiketta **Login**.
 - Käyttäjää pyydetään syöttämään uusi salasana.
5. Syötä uusi salasana ja vahvista.
6. Valitse pudotusvalikosta, lisätäänkö uusi käyttäjä (**Add user**) vai muutetaanko käyttäjän ominaisuuksia (**User properties**).

A0046976

27 Pudotusvalikko

Uuden käyttäjän lisääminen


1. Valitse pudotusvalikossa kohta **Add user**.
 ↳ Käyttäjä voi luoda vain saman valtuutustason uusia käyttäjiä (eli avustaja voi luoda vain avustajan).
2. Syötä käyttäjä-ID kenttään **User ID**.

A0046977

3. Valitse vastaavat käyttöoikeudet avattavasta luettelosta **Rights**.

A0046978

4. Määritä, deaktivoidaanko käyttäjä, kuinka pitkään salasana on voimassa ja onko uusi salasana valittava.
 ↳ Oletussalasana on aina oletuksena asetettuna.
5. Paina painiketta **Continue**.
 ↳ Näkyviin tulee uusi näyttö, jossa on kehoitus. Siinä käyttäjä vahvistaa, päivitetäänkö käyttäjätiedot.

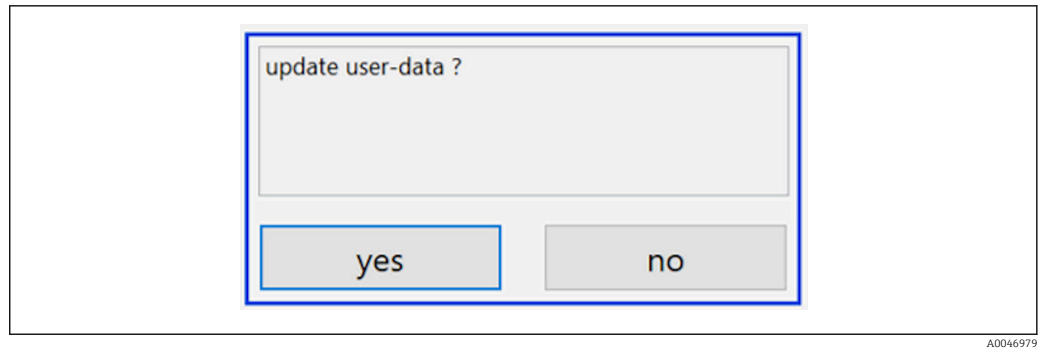


A0046979

6. Paina painiketta **Yes**.


Käyttäjäominaisuuksien muuttaminen

1. Paina painiketta **User management** päävalikossa.
2. Valitse avattavasta luettelosta käyttäjä, jonka käyttäjäominaisuuksia muutetaan.

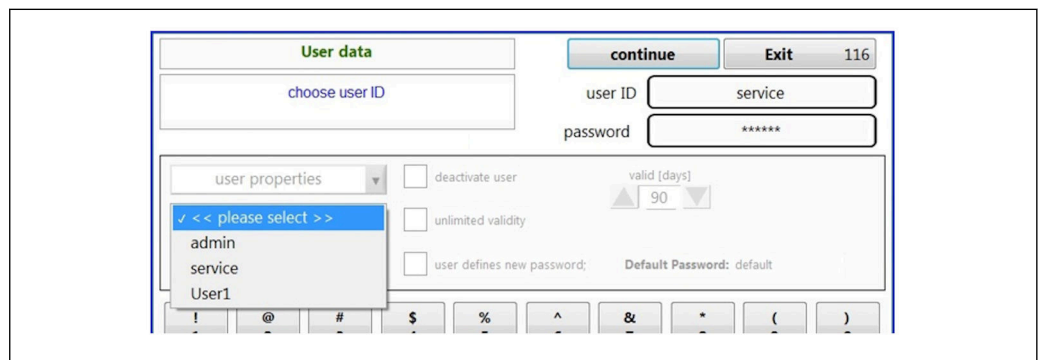


A0046980

3. Muuta käyttäjäominaisuuksia tarpeen mukaan (käyttöoikeudet (1), deaktivointi (2), salasanan kelpoisuus (3) tai salasanan nollaus (4)).

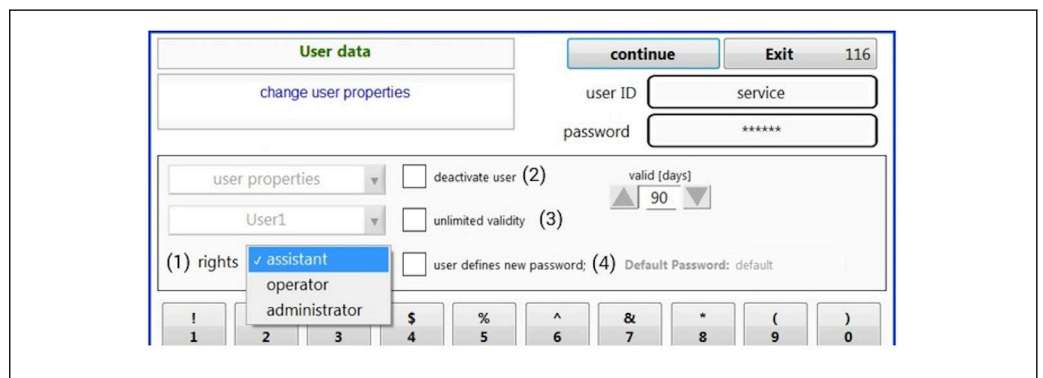

A0046981

- Vahvista muutokset painamalla painiketta **Yes**.

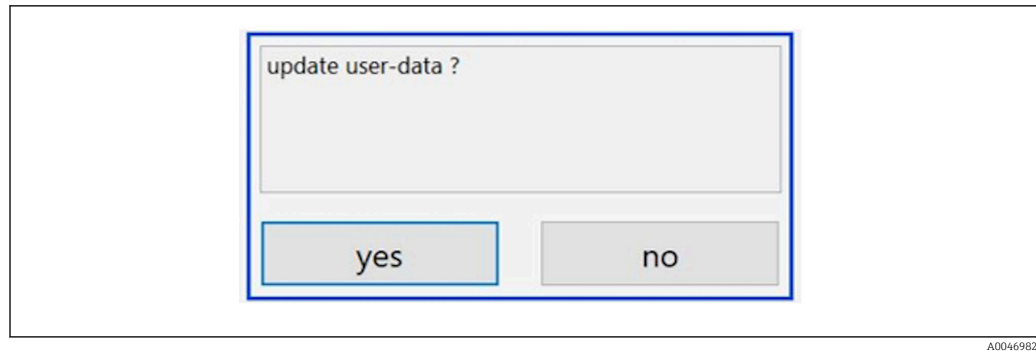


A0046982

Uuden salasanan määrittäminen

Käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran sisään oletusarvoisilla käyttöoikeuksilla. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjää pyydetään asettamaan uusi salasana. Valikossa **Rights** järjestelmänvalvoja voi määrittää ID:n ja salasanan merkkien minimimäärän yhtenä perusasetuksista → 39.


1. Syötä käyttäjä-ID **install**.
2. Paina painiketta **Login**.
3. Syötä salasana **default**.
4. Paina painiketta **Login**.
 - ↳ Käyttäjää pyydetään syöttämään uusi salasana.
5. Syötä uusi salasana kenttään **Password**.

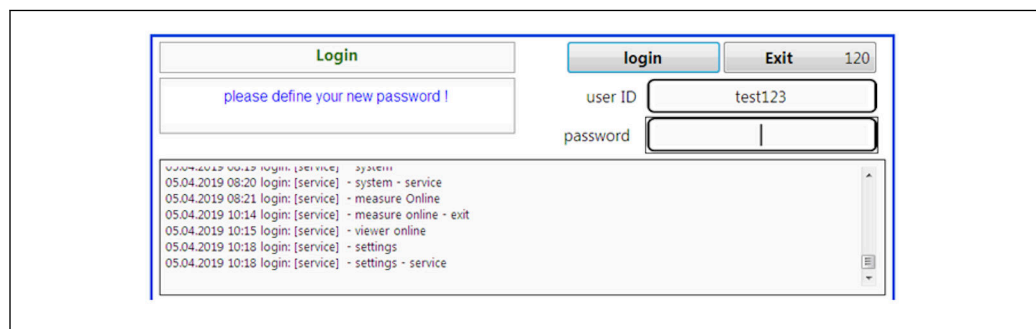

A0046983

28 *Uuden salasanan määrittäminen*


6. Syötä salasana uudelleen kenttään **Password**.

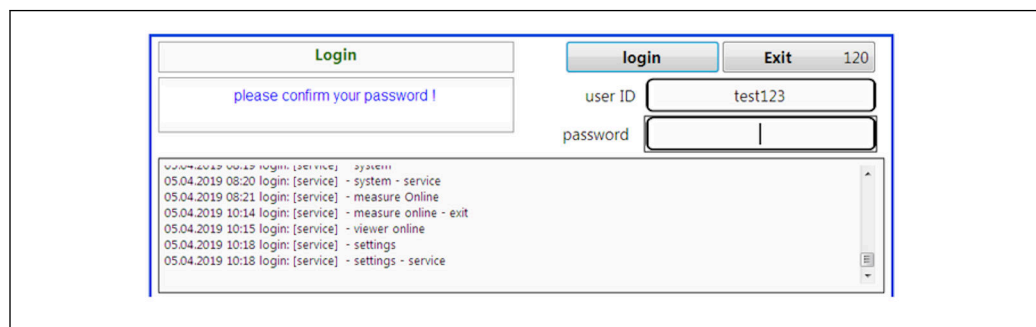

A0046984

29 *Salasan vahvistaminen*

7. Vahvista salasana painamalla painiketta **OK**.

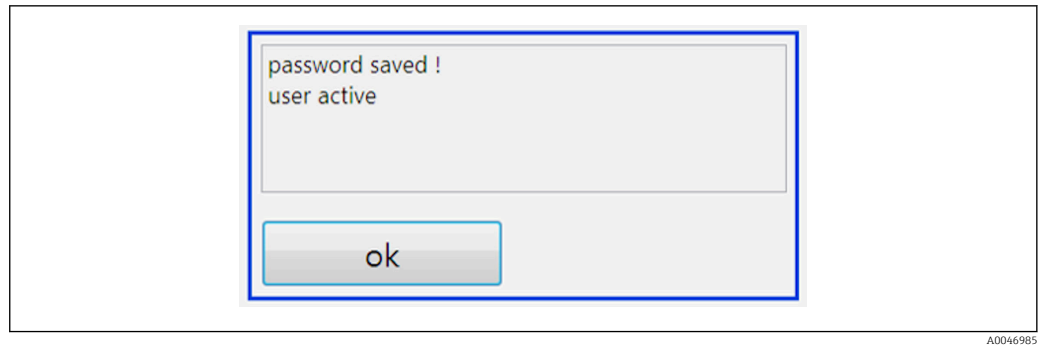


A0046985

Käyttöoikeuksien hallinnointi

Seuraavat vaiheet on suoritettava käyttäjäryhmien eri käyttöoikeuksien määrittämistä varten ja muiden perusasetusten tekemistä varten käyttöoikeuksien hallinnoinnissa.

1. Avaa valikko **Settings**.
2. Paina painiketta **Rights management**.
 - ↳ Jotta käyttäjä voi muuttaa kaikkia käyttöoikeuksia käyttöoikeuksien hallinnointitoiminnolla, hänen täytyy kirjautua sisään järjestelmänvalvojana (laitteiston käyttäjät voivat muuttaa vain avustajien käyttöoikeuksia).

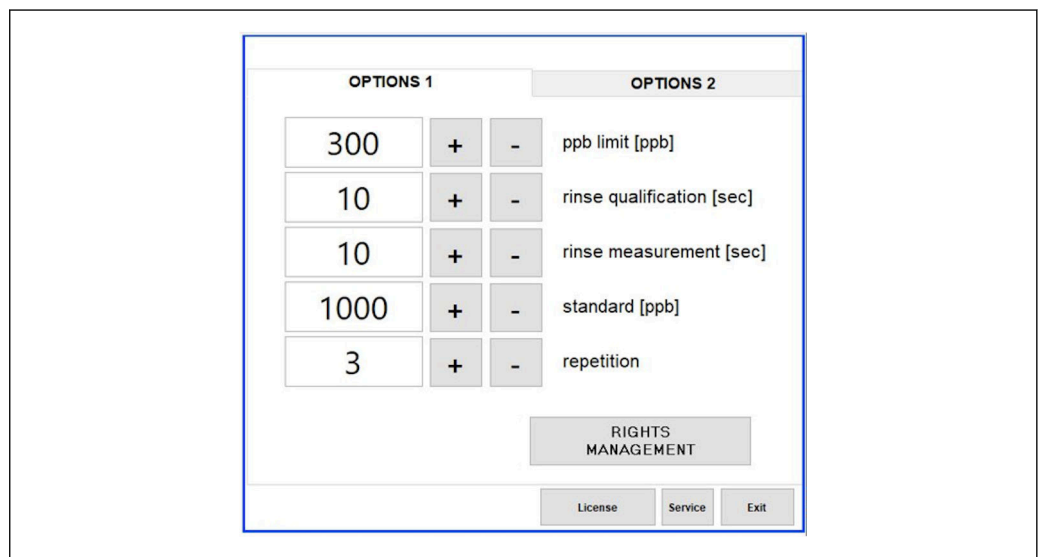

A0046986

30 Valikko Settings, välilehti Options 1

Eri käyttöoikeuksien myöntämisen lisäksi järjestelmänvalvoja voi myös valita useita perusasetuksia:

- ID:n merkkien vähimmäismäärä (**min. characters ID**)
- Salasan merkkien vähimmäismäärä (**min. characters passw.**)
- Salasan kelpoisuus
- Salasan syöttöyritysten maksimimäärä (**max. password tries**)
- Uloskirjaamisaika sekunteina

Rights Management Exit 113

BASIC SETTINGS:

min. characters ID ▲ 3 ▼

min. characters passw. ▲ 3 ▼

password validity ▲ 90 ▼

max. password trys ▲ 3 ▼

logout time [s] ▲ 120 ▼

RIGHTS:

	assist.	operat.	admin.
measure online	☒	☒	☒
qualification	☐	☒	☒
system	☐	☒	☒
settings	☐	☒	☒
signature	☒	☒	☒
viewer	☒	☒	☒
measure offline	☐	☒	☒
rights management	☐	☒	☒
interval editor	☐	☒	☒
quit system	☐	☒	☒
service access	☐	☒	☒
stop measurement	☒	☒	☒

A0046987

31 Rights management -valikko

Käyttäjä ja käyttäjälle annetut käyttöoikeudet varmistavat, että kaikki analysaattorin toiminnot voidaan tallentaa ja niitä voidaan seurata. Nämä tiedot näkyvät kirjausketjussa eikä niitä voida muokata tai peukaloida. Käyttäjän on lisättävä kommentti valintaikkunaan jokaista mittaus tai parametrin muutosta varten.

Signature login Exit 118

please enter a comment (min. 6 characters) !

comment (min. 6 characters)

confirmation (data are valid)

[Exit] - skip signing (data are invalid)

user ID admin

password *****

Keyboard layout:


1	@	#	\$	%	^	&	*	(	)
2	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O
3	A	S	D	F	G	H	J	K	L
4	Z	X	C	V	B	N	M	=	-
5	Shift	\	? /	Space	;	:	;	+	<
6									Backspace

A0046988

32 Kommentitointi

Virheellinen salasana tai valtuuttamaton käyttäjä

Seuraava ikkuna tulee näkyviin, jos sisäänkirjautumisessa syötetään virheellinen salasana:

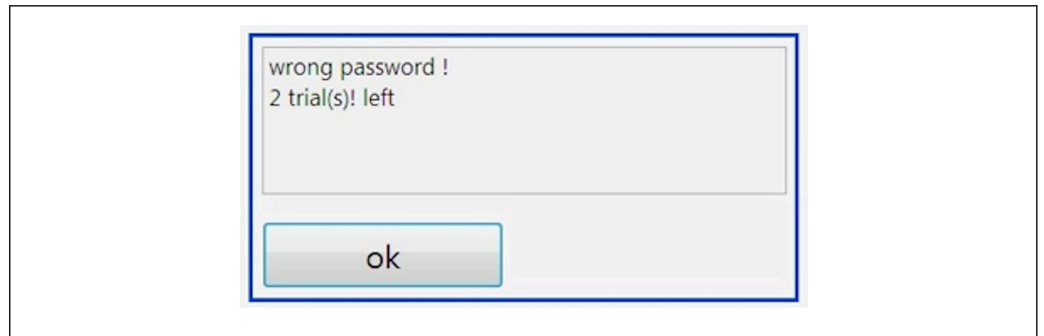


A0046989

33 Näyttö, jossa lukee "wrong password"

Tässä ikkunassa näkyy, kuinka monta sisäänkirjautumisyritystä on jäljellä. Käyttäjä estetään kolmen epäonnistuneen salasanan syöttöyrityksen jälkeen. Järjestelmänvalvoja voi nollata salasanan → 37.


Valtuuttamattoman käyttäjän käyttö ilmaistaan seuraavalla tavalla:

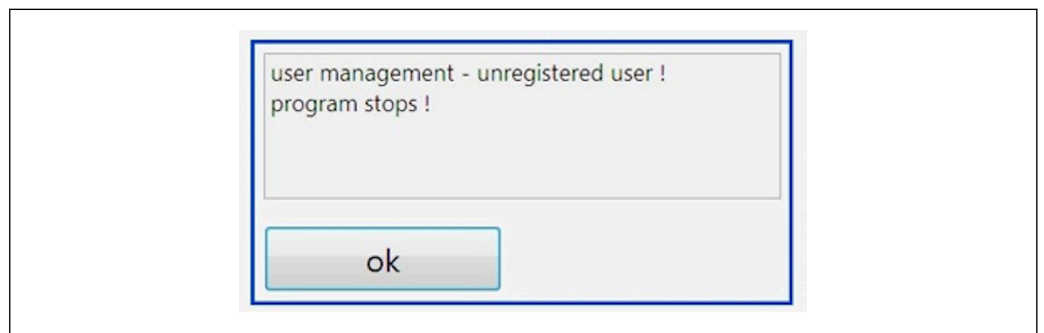

A0046990

34 Näyttö, jossa lukee "unauthorized user"

Jos käyttäjä yrittää kirjautua sisään ilman riittäviä pääsyoikeuksia, seuraava viesti tulee näkyviin.

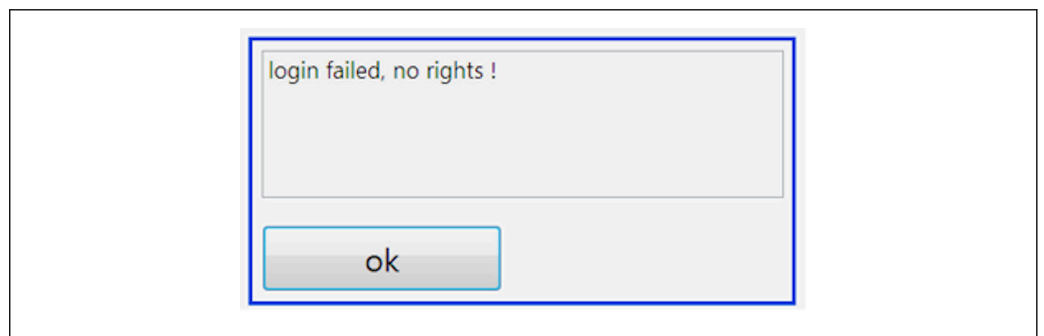

A0046991


35 Näyttö, jossa lukee "no rights"

9 Toiminta

Mitattujen arvojen luku

Seuraavat mitatut arvot näkyvät analysaattorin mittausnäytöllä:

- Orgaaninen kokonaishiili (ppb)
- Johtokyky (näyttö voidaan vaihtoehtoisesti piilottaa)
- Lämpötila
- Kuormituskäyrä: orgaaninen kokonaishiili, johtokyky

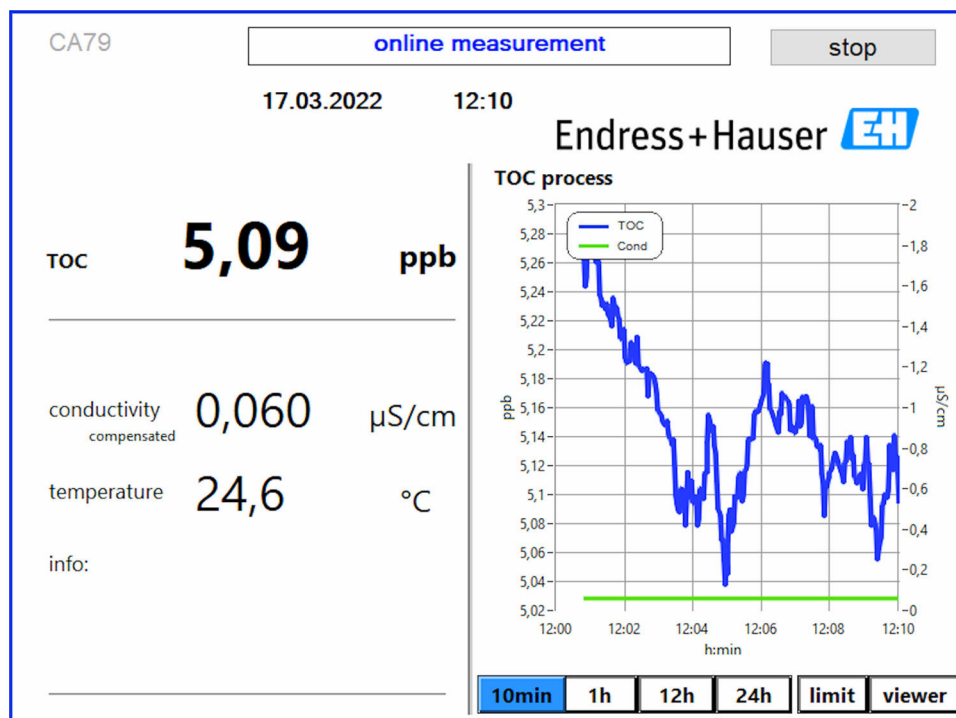

A0050163

10 Diagnostiikka ja vianetsintä

10.1 Laiteohjelmistohistoria

Päiväys	Versio	Muutokset	Yhteensopivuus aiemman version kanssa
01.01.2025	1.241	Laite toimii paremmin, kun se käynnistetään uudelleen virrankatkeamisen jälkeen	Kyllä
01.05.2022	1,217b	Endress+Hauserin kuviomerkin päivittäminen	Kyllä
22.11.2021	1.209	Laiteohjelmisto laitteen käynnistyksessä	Kyllä

11 Huolto

Virheellisestä huollosta voi seurata virheellinen toiminta ja seurauksena voi olla turvallisuusriski!

- ▶ Ainoastaan pätevän teknikon tulee suorittaa kaikki tässä osiossa kuvatut huoltoprosessit.
- ▶ Ennen jokaista huoltotoimenpidettä: ammattihenkilökunnan täytyy tuntea koko prosessi ja ymmärtää täysin kaikki siihen liittyvät vaiheet.

11.1 Huolto-ohjelma

Säännöllinen huolto takaa analysaattorin tehokkaan toiminnan.

 Asennetut letkut eivät saa vapauttaa väliaineeseen mitään ainejäämiä, jotka vaikuttavat orgaaniseen hiileen kokonaismäärään. Valmistajan alkuperäiset letkut ovat ideaali.

Väli	Huoltotyö
Ennen jokaista kalibrointia	▶ Vaihda kalibrointiliuos
6 kuukauden välein	▶ Vaihda pumppuletku
6 kuukauden välein	▶ Vaihda UV-reaktori
24 - 36 kuukauden välein	▶ Vaihda UV-reaktorin painolasti  Vain Endress+Hauserin valitsema huoltopalvelut saavat suorittaa tämän!
36 - 48 kuukauden välein	▶ Vaihda pumpun pää  Vain Endress+Hauserin valitsema huoltopalvelut saavat suorittaa tämän!

Huoltovälit riippuvat paljon kyseisestä sovelluksesta. Huoltovälit on siksi mukautettava tiettyihin tarpeisiin. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että nämä kunnossapitotoimenpiteet tehdään aina säännöllisesti!

11.2 Huoltotoimet

VAROITUS

Laite on jännitteinen!

Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa vammoja tai jopa kuoleman!

- ▶ Varmista ENNEN kunnossapitotöiden aloittamista, että kaikki kaapelit ovat jännitteettömiä.
- ▶ Kytke laite irti virransyötöstä, kytke verkkopistoke irti.

11.2.1 Letkujärjestelmän vaihtaminen

 Jotta letkun kiinnikkeet asettuvat oikein paikoilleen, kannattaa leikata letkut oikeaan pituuteen erityisellä letkuleikkurilla, jotta leikkuupinnasta tulee suora ja letkun päät eivät väännä.

Alla on kuvattu letkujärjestelmän vaihto. Käytettävät letkut on valmistettu FEP-materiaalista. Siksi niihin eivät vaikuta vesipohjaiset väliaineet puhtaan ja ultrapuhtaan veden alueella eivätkä ne vaikuta merkittävästi järjestelmän orgaaniseen kokonaishiileen.


Nämä letkujärjestelmät voivat tarvita vaihdon, jos järjestelmään pääsee suuri määrä epäpuhtauksia tai järjestelmässä on käytetty epäsoivia väliaineita. Lisäksi letkujärjestelmän osat (letkujärjestelmän osiot) on vaihdettava, jos järjestelmään tulee vuotoja. Vuodot voivat aiheutua esimerkiksi siitä, että on käytetty epäsoivaa prosessipainetta.

Kiinnikkeinä käytetään tässä yhteydessä UNF-kiinnikkeitä, joita käytetään myös kromatografiassa. Nämä kiinnikkeet koostuvat sopivasta päätehylsystä ja sopivasta ruuviliittimestä (kutsutaan jäljempänä hylsyksi), joka on valmistettu PEEK-materiaalista.

Päätehylsyjen muoto muuttuu jatkuvasti ja mekaanisesti asennuksen aikana, ja ne on vaihdettava aina uuden letkujärjestelmän myötä. Hylsyä voidaan käyttää uudelleen, jos se ei ole vaurioitunut.

Letkujärjestelmän osion vaihtamiseen tarvitaan seuraavat materiaalit:

- 2 kpl päätehylsyä (sopivat 1/8" letkuun, keltainen värikoodi)
- 2 kpl 1/4-28 UNF-kiinnikettä
- 1 kpl 1/8" vastaavan pituinen FEP-letku
- Letkuleikkuri imuputkia varten

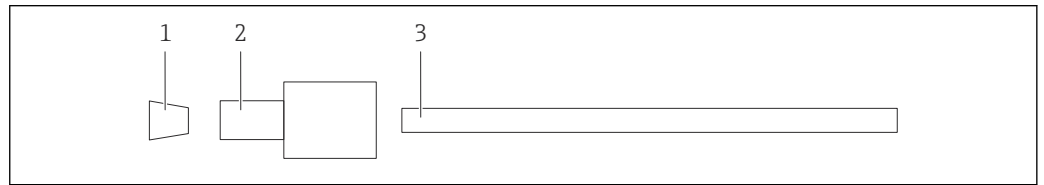


A0047336

36 Letkujärjestelmän osio

- 1 Päätehylsy
- 2 Ruuviliitäntä (hylsy)
- 3 Letku


1. Löysää letkujärjestelmän alaosassa olevat kiinnikkeet kiertämällä niitä vastapäivään.
2. Irrota letkun osa kotelosta ja määritä letkun kokonaispituus.
 - ↳ Pituus mitataan päätehylsystä päätehylsyyn.
3. Leikkaa oikean pituuden määrittämisen jälkeen uusi letku oikeaan pituuteen ja leikkaa molemmat päät suoraan suorakulmassa letkuleikkurilla.
4. Aseta toinen päätehylsyistä letkun yhteen päähän ja liu'uta hylsy letkun päälle.

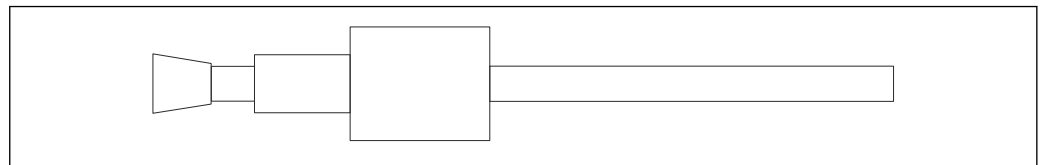

A0047337

37 Päätehylsyn ja letkun kiinnittäminen paikalleen


5. Aseta sen jälkeen kiinnike (joka on valmisteltu edellä kuvatulla tavalla) liitäntään (1).

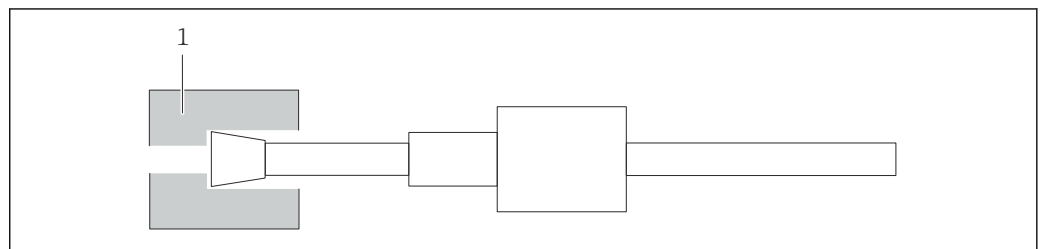

A0047338

38 Liitäntä

6. Kierrä hylsy liitäntään ja kiristä se käsin

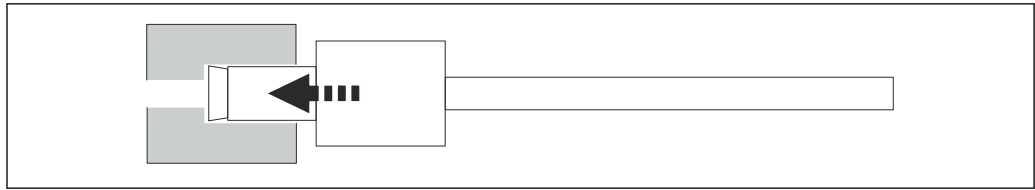

A0047339

39 Hylsyn kiertäminen paikalleen


11.2.2 Peristalttipumppu

Vaihda peristalttipumpun letku 6 kuukauden välein. Laitteen ohjelmisto näyttää siitä muistutuksen.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Pysäytä näytteen virtaus kokonaan.
2. Sammuta järjestelmä. (→ 32)
3. Kytke laite pois päältä pääkatkaisimesta.
4. Kytke verkkopistoke irti laitteesta.

Vaihda pumppuletku

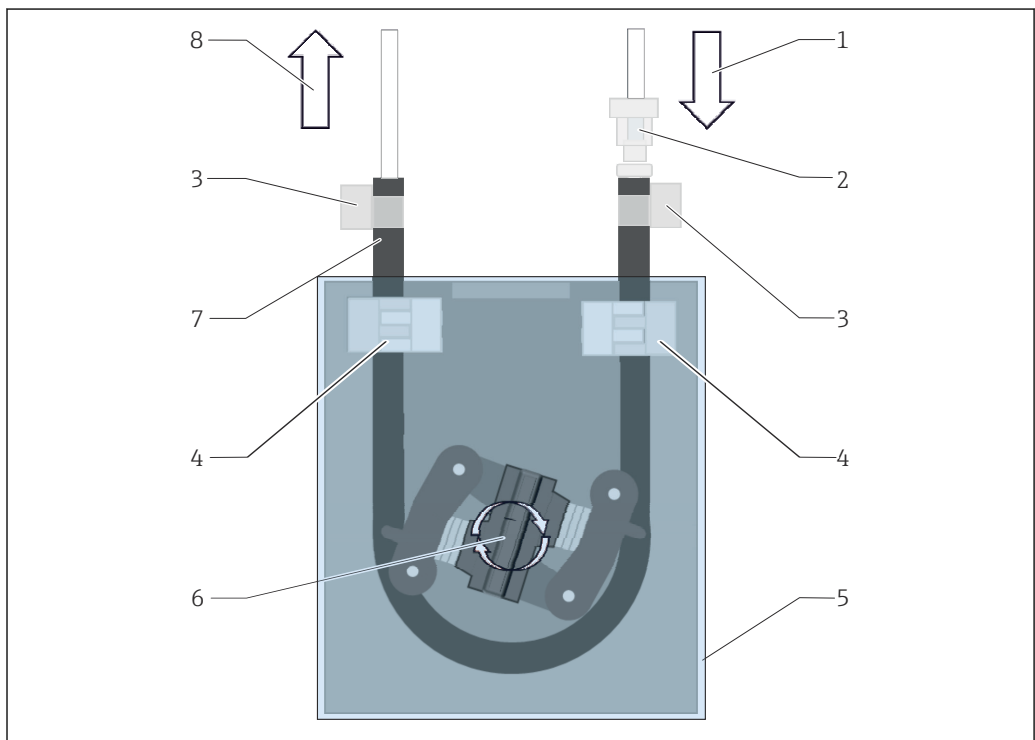

A0057856

40 Peristalttipumppu

- 1 Pumpun sisäänmeno
- 2 Letkun liitin
- 3 Letkun kiinnikkeet
- 4 Letkun pidikkeet
- 5 Muovikansi
- 6 Pumpun pää
- 7 Pumpun letku
- 8 Pumpun ulostulo

1. Avaa laite.
2. Irrota muovikansi (5).
3. Avaa letkunpidikkeet (4) ja irrota pumppausletku (7) letkun pidikkeistä.

4. Avaa letkunpuristimet (3) letkun päässä ja kytke irti pumppausletku letkujärjestelmästä.
5. Käänä pumpun päätä (6) ja vedä samalla toisesta päästä vanhaa pumppuletkua irti pumpun kotelosta.
6. Laita uusi pumppuletku paikalleen kääntämällä pumpun päätä (6) ja kiinnittämällä sen koteloon.
7. Aseta pumppuletku pumppukotelon keskelle ja sulje letkunpidikkeet (4).
8. Aseta letkujärjestelmä ja letkun liitin (2) uuteen pumppuletkuun ja kiinnitä se paikalleen letkunpuristimilla.
9. Kiinnitä muovikansi.
10. Aseta pumpun käyttötunnit nollaan valikossa **System**.

11.2.3 Reaktori, jossa on UV-lamppu


VAROITUS

Lyhytaalto-UV-säteily on säteilylähde!

Väärä käsittely voi aiheuttaa silmiin ja iholle vammoja!

- ▶ Ennen reaktorin parissa työskentelyä poista aina laite käytöstä ja kytke se irti virransyötöstä!
- ▶ Vaihda reaktori aina kokonaisena yksikkönä!
- ▶ Poista vaurioituneet reaktorit käytöstä!
- ▶ Älä koskaan avaa reaktoria vaihtaaksesi yksittäisiä komponentteja!
- ▶ Älä koskaan käytä reaktoria, kun se on purettuna tai suojaamattomana!
- ▶ Varmista, että reaktorin päiden eristys on ehjä (vauriottomat lämpökutisteputket)!
- ▶ Hävitä rikkinäiset tai vialliset UV-lamput ongelmajätteenä, sillä ne sisältävät elohopeaa.

Reaktorin UV-lamppua käytetään ainoastaan energianlähteenä hapetusta varten. Lampun säteilyvoimakkuus vähenee useiden käyttötuntien jälkeen, kunnes anturi laukeaa ja tämän tapahtuman tiedot tulevat näytölle. Kun anturi kytkeytyy pois päältä, mittauspiste voi silti jatkaa toimintaa hetken ajan. Kun voimakkuus on merkittävästi pienempi, järjestelmä tulisi kuitenkin kalibroida uudelleen. Vaihda reaktori vähintään 12 kuukauden välein.

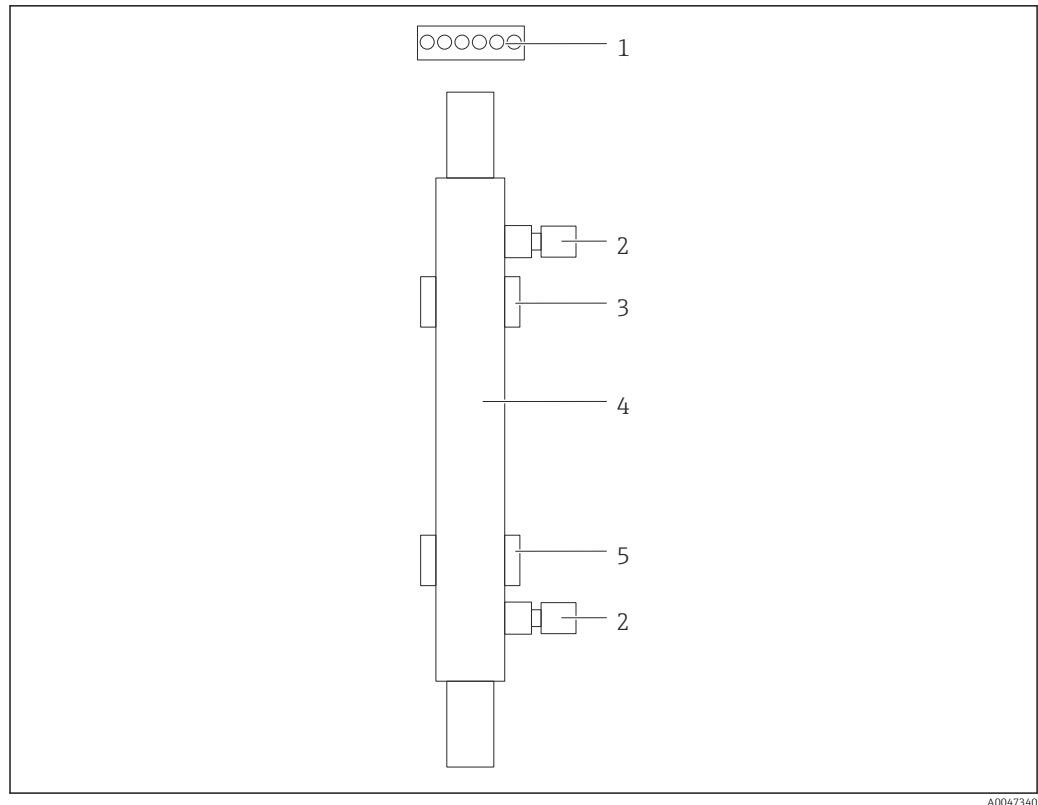

A0047340

41 Reaktori

- 1 Liitântäpistoke
- 2 Nesteliitântä
- 3 Yläpidike
- 4 Reaktori
- 5 Alapidike

Reaktorin vaihtamiseen tarvitaan seuraavat toimenpiteet:

1. Pysäytä näytteen virtaus kokonaan.
2. Sammuta järjestelmä → 32.
3. Irrota reaktorista ja reaktoriin (4) menevät nesteliitännät (2).
↳ Tässä vaiheessa voi vuotaa pieni määrä vettä (jäännösvesi reaktorista).
4. Irrota liitântäpistoke (1) elektronisesta virranrajoittimesta.
5. Irrota reaktori metallikotelon pidikkeistä. Tätä varten reaktori täytyy ensin irrottaa yläpidikkeestä (3) ja sen jälkeen alapidikkeestä (5).
↳ Varmista, etteivät vanhan ja uuden reaktorin lasipäät osu toisiinsa.
6. Lisää uusi reaktori järjestelmään. Tässä vaiheessa reaktori on asetettava paikalleen ensin alapidikkeeseen ja sen jälkeen yläpidikkeeseen.
↳ Kun reaktori asetetaan paikalleen, on oltava huolellinen, jotta pistokkeen sähköjohdot eivät vaurioidu, ja laitettava ne reaktorin taakse siihen tarkoitettuun uraan.
7. Muodosta elektronisen virranrajoittimen ja nesteliitântöjen välinen sähköyhteys uudelleen.
8. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
↳ Järjestelmätila tarkastaa reaktorin ja varmistaa, että se toimii oikein ja virheettää.

9. Kun tarkastus on valmis, nollaa reaktorin käyttöaikalaskuri.
 - ↳ Uuden reaktorin asennus on nyt valmis.

 Reaktorin vaihdon jälkeen uuden reaktorin täytyy toimia järjestelmätilassa vähintään 20 minuuttia normaalilla pumppausteholla ja lamppu kytkettynä päälle. Tämä toimenpide poistaa epäpuhtaudet ja lian. Lisäksi se tarvitaan uuden UV-reaktorin kalibrointiin.

11.3 Käytöstäpoisto

HUOMIO

Toiminnot analysaattorin ollessa toiminnassa

Väliaineen aiheuttama loukkaantumis- ja tartuntavaara!

- ▶ Ennen letkujen vapauttamista varmista, että mitään toimenpiteitä, kun näytteiden pumppaus, ei ole sillä hetkellä käynnissä eikä juuri alkamassa.
- ▶ Käytä suojavaatteita, suojalaseja tai suojaa itsesi muilla tarvittavilla tavoilla.
- ▶ Pyyhi pois kaikki jakautunut reagenssi kertakäyttöliinalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä. Sitten kuivaa puhdistetut alueet liinalla.

Poista käytöstä seuraavalla tavalla:

1. Pysäytä näytteen virtaus kokonaan.
2. Huuhtelee analysaattori tislattulla vedellä.
3. Tyhjennä letkut kokonaan.
4. Aseta sokkotulpat kaikkiin sisäänmenoihin ja ulostuloihin.

12 Korjaus

12.1 Varaosat

Laitteen varaosat, jotka ovat tällä hetkellä saatavana toimitettuna, löytyvät verkkosivulta:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- Ilmoita laitteen sarjanumero varaosien tilauksen yhteydessä.

12.2 Palautus

Tuote on palautettava myyjälle, jos se täytyy korjata tai tehdaskalibroida, tai jos olet tilannut tai saanut väärän tuotteen. ISO-sertifioituna yrityksenä ja myös lakimääräysten mukaan Endress+Hauserin on noudatettava tiettyjä menettelytapoja käsitellessään palautettuja tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksessa prosessissa käytettävään aineeseen.

Varmistaaksesi laitteen nopean, turvallisen ja asianmukaisen palautuksen:

- Katso sivulta www.endress.com/support/return-material tiedot menettelystä ja yleisistä edellytyksistä.

12.3 Hävittäminen

12.3.1 Analysaattorin hävittäminen



Loukkaantumisvaara, jos käytetty standardiliuos hävitetään väärin!

- Noudata hävittämisessä käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita.
- Noudata jätteiden hävityksessä paikallisia määräyksiä.



Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämistä koskeva direktiivi (WEEE) 2012/19/EU niin edellyttää, tuotteeseen on merkitty symboli sähkö- ja elektroniikkalaiteromun WEEE lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä hävittämisen minimoiseksi. Älä hävitä tuotteita, joissa on tämä merkintä, lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan palauta ne valmistajalle, jotta ne hävitetään asianmukaisesti.

13 Lisätarvikkeet

Seuraavat tuotteet ovat tärkeimpiä saatavilla olevia lisätarvikkeita tämän asiakirjan julkaisuajankohtana.

Listatut lisätarvikkeet ovat teknisesti yhteensopivia ohjeissa olevan tuotteen kanssa.

1. Sovelluskohtaiset tuoteyhdistelmän rajoitukset ovat mahdollisia.
Varmista, että mittauspiste soveltuu sovellukseen. Tämä on mittauspisteen käyttäjän vastuulla.
2. Katso kaikkien tuotteiden käyttöohjeet, etenkin tekniset tiedot.
3. Jos tarvitset muita kuin tässä lueteltuja lisätarvikkeita, ota yhteyttä huolto- tai myyntipisteeseen.

CA78/79-paineenalenninsarja

Syöttöpaine: maks. 10 bar (145 psi), säädettävä lähtöpaine

Tilausnumero 71543593

CA78/79-lämmönvaihdinsarja

Lämpötila: voidaan käyttää enintään 90 °C (194 °F) lämpötilassa

Tilausnumero 71543592

14 Tekniset tiedot

14.1 Tulo

Mitattu muuttuja	Orgaaninen kokonaishiili
Mittausalue	0.5 ... 1 000 µg/l (ppb)
Tulosignaali	Ohjaimen tulo 24 V (tilausvaihtoehto) Ohjaimen tulo käynnistää mittauksen. Toiminto on käytettävissä vain 1-kanavaisissa laitteissa.

14.2 Lähtö

Lähtösignaali	Mittauskanava 1 0/4 - 20 mA, galvaanisesti eristetty Mittauskanava 2 (lisävaruste) 0/4 - 20 mA, galvaanisesti eristetty
Hälytysignaali	1 portti jätteelle UNF ¼ - 28
Kuormitus	maks. 500 Ω
Lähetyskäyttäytyminen	Asetettavissa, mittausalueella 4 ... 20 mA Valmius: 3.8 mA

14.3 Virtalähdöt, aktiivinen

Mittausväli	0 ... 20 mA; Namur NE43:n mukaan
-------------	----------------------------------

14.4 Virransyöttö

Syöttöjännite	100/240 V AC, 47 - 63 Hz
Energiankulutus	Maks. 60 W
Virransyöttökaapeli	2 m, tyyppin E+F verkkopistoke esiasennettuna

14.5 Suoritusarvot

Mitattu muuttuja	TOC (orgaaninen kokonaishiili)
Mittausalue	TOC (orgaaninen kokonaishiili)
Maksimimittausvirhe	+/- 0,5 µg/l (ppb) tai 1 %, suurempi arvo voimassa kussakin tapauksessa
Toteamisraja (LOD)	0,1 µg/l (ppb)
Vasteaika t_{90}	50 s
Mittauskanavien määrä	1 - 3, tilausversiosta riippuen
Näytteenottovaatimus	~ 14 ml/min.
UV-reaktori	UV-reaktori jatkuvalla toiminnanvalvonnalla
Kalibrointiväli	Laite on kalibroitu toimitettaessa. On suositeltavaa tehdä kalibrointi uudestaan sen jälkeen, kun on vaihdettu prosessin kanssa kosketuksissa olevia komponentteja, kuten pumpun letku tai UV-reaktori.
Huoltoväli	■ Kalibrointiliuoksen vaihto - ennen jokaista kalibrointia ■ Pumpun letkun vaihto - 6 kuukauden välein ■ UV-reaktorin vaihto - 6 kuukauden välein ■ UV-reaktorin painolastin vaihto - 24 - 36 kuukauden välein ■ Pumpun pään vaihto - 36 - 48 kuukauden välein
Huoltokuormitus	1 tunti per kuukausi

14.6 Ympäristö

Ympäristön lämpötila	10...45 °C (50...113 °F)
Varastointilämpötila	2 ... 55 °C (35 ... 131 °F)

Suhteellinen kosteus	10...90 %, ei kondensoiva
Suojausluokka	IP54
Sähkömagneettinen yhteensopivuus ⁴⁾	Häiriösäteily ja häiriönsieto standardin EN 61326-1:2013, luokka A (teollisuus) mukaan
Sähköturvallisuus	EN/IEC 61010-1:2010:n mukaan luokan 1 varuste Alhainen jännite: ylijänniteluokka II Asennuksiin enintään 3 000 m (9 800 ft) yli MSL:n
Epäpuhtausluokka	2

14.7 Prosessi

Näytteen lämpötila	< 50 °C (122 °F)
Prosessipaine	Maks. 0.5 bar (7.25 psi); suositellaan 0.25 bar (3.62 psi)
Näytteen ulostulo	Paineeton
Näytteen laatu	Ei hiukkasia
Näytteen maksimijohtokyky	2 µS/cm
Näytteen pH-arvo	Vapaa
Näytteen syöttö	■ 1 portti näytettä varten: 1 portti järjestelmän soveltuvuustestiä varten, manuaalinen ■ Tilausvaihtoehto 1: 1 portti näytteelle, 3 porttia järjestelmän soveltuvuustestiin, automaattinen ■ Tilausvaihtoehto 2: 3 porttia näytteelle, 1 portti järjestelmän soveltuvuustestiin, manuaalinen

14.8 Mekaaninen rakenne

Rakenne/mitat	→  12
Paino	Noin 14 kg (30.86 lb)
Materiaalit	Kotelo ruostumatonta terästä

⁴⁾ Tuotteen tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää riittävää verkkovirran laatua.

Letkun tiedot

Näytteenottoletku 1/8 tuumaa, 3,2 mm OD sisältyy kytkentäsarjaan.

Etäisyys muihin laitteisiin 50 cm.

Näytteen syöttöputken 2 metrin pituutta ja 1 metrin korkeuseroa ei saa ylittää.

Aakkosellinen hakemisto

A

Alan viimeisin kehitys	6
Analysaattori	
Asentaminen	13
Analysaattorin asentaminen	13
Analysaattorin hävittäminen	50
Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus	15
Asennuksen tarkastus	19
Asennusjakso	13
Asennusvaihtoehdot	12
Asentamista koskevat vaatimukset	12
Automaattinen käynnistys	32

D

Diagnostiikka	43
Dokumentaatio	4

E

Energiankulutus	53
Epäpuhtausluokka	54

H

Huolto	44
Huolto-ohjelma	44
Huoltokuormitus	53
Huoltotoimet	44
Huoltoväli	53
Hälytyssignaali	52
Hävittäminen	50

I

Intervallitilan editori	33
-------------------------	----

J

Järjestelmä	28
Järjestelmän soveltuvuustesti	26

K

Kalibrointi ja säätö	24
Kalibrointiväli	53
Konfigurointi	19
Korjaus	50
Kosteus	54
Kuormitus	52
Käyttötarkoitus	5
Käyttöturvallisuus	5
Käyttövaihtoehdot	17
Käyttövaihtoehtojen yleiskatsaus	17
Käyttövalikon rakenne ja toiminta	17
Käyttöönotto	19

L

Laitekilpi	7
Laiteohjelmistohistoria	43
Letkujärjestelmä	
Vaihto	44
Letkun tiedot	55

Letkun vaihtaminen (peristalttipumppu)	46
Liittäminen	16
Liitäntäohjeet	16
Lisätarvikkeet	51
Lähetyskäyttäytyminen	52
Lähtö	52
Lähtösignaali	52

M

Materiaalit	54
Mitat	12, 54
Mitattu muuttuja	52
Mitattujen tietojen tallentaminen	33
Mittaus	19
Mittausalue	52, 53
Mittauskanavien määrä	53
Mittausvirhe	53
Mittausväli	52

N

Näytteen laatu	54
Näytteen lämpötila	54
Näytteen maksimijohtokyky	54
Näytteen syöttö	54
Näytteen ulostulo	54
Näytteenottovaatimus	53

O

Ohjelmiston mukautus	34
----------------------	----

P

Paino	54
Palautus	50
Prosessi	54
Prosessikaavio	10
Prosessipaine	54
Pääsy paikallisen näytön avulla	18

Q

Qualification	23
---------------	----

R

Reaktorin vaihtaminen	47
-----------------------	----

S

Sammuttaminen	32
Settings	29
Signaalitulot	52
Sisäänkirjautumismenetelmä	19
Suojausluokka	16, 54
Suoritusarvot	53
Symbolit	4
Syöttöjännite	53
Sähköliitäntä	16
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	54
Sähköturvallisuus	54

T

Tarkastukset liitännän jälkeen	16
Tekniset tiedot	52
Teknistä henkilökuntaa koskevat vaatimukset	5
Tilauuskoodi	7
Toiminta	42
Toimintatarkastus	19
Toimitussisältö	8
Tulo	52
Tulosignaali	52
Tulotarkastus	7
Tuotekuvaus	9
Tuotesivu	7
Tuoteturvallisuus	6
Tuotteen malli	9
Tuotteen tunnistetiedot	7
Turvallisuus	
IT	6
Turvallisuusohjeet	5
Työpaikan turvallisuus	5

V

Vaihtoehdot	33
Valmistajan osoite	8
Varaosat	50
Varastointilämpötila	53
Varoitukset	4, 20
Vasteaika	53
Vianetsintä	43
Viewer	22
Virran kytkentä	53
Virransyöttö	53
Virransyöttökaapeli	53
Virtalähdöt	
Aktiivinen	52
Väliaineen liittäminen	14

Y

Ympäristö	53
Ympäristön lämpötila	53



71716334

www.addresses.endress.com
