


Instrukcja obsługi Proline Promass A 500 Wersja HART

Przepływomierz Coriolisa

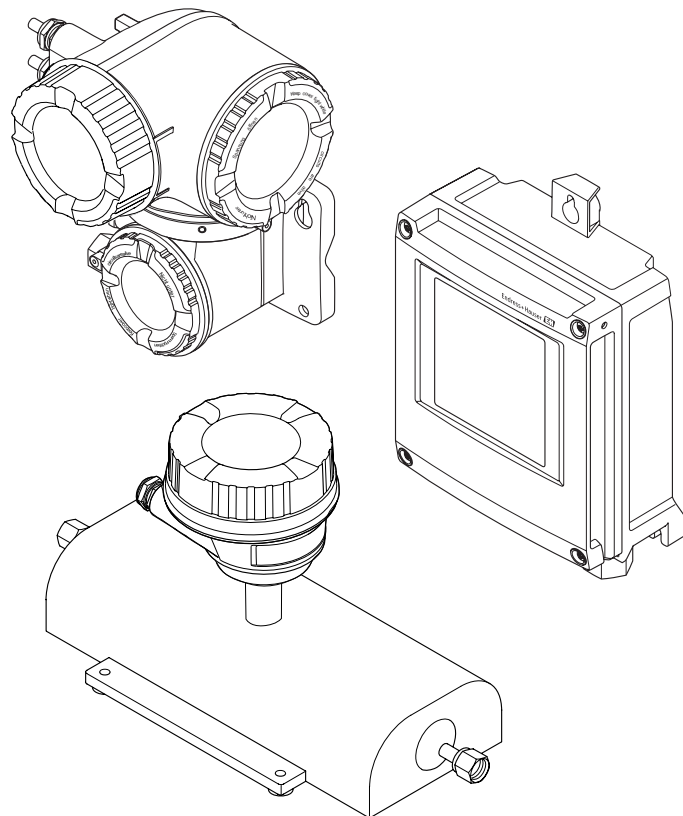

- Dokument niniejszy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu tak, aby był on zawsze dostępny podczas pracy z przyrządem.
- Aby uniknąć zagrożeń dla osób i obiektu, należy dokładnie przeczytać rozdział "Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa" oraz wszelkie inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podane w niniejszym dokumencie, odnoszące się do procedur postępowania.
- Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez wcześniejszego zawiadomienia. Aby otrzymać najbardziej aktualne informacje i najaktualniejszą wersję niniejszej instrukcji obsługi, należy zwrócić się do oddziału Endress+Hauser.

Spis treści

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| 1 | Informacje o niniejszym dokumencie | 6 | 5.2 | Transportowanie produktu | 22 |
| 1.1 | Przeznaczenie dokumentu | 6 | 5.2.1 | Przyrządy bez uchwytów do podnoszenia | 22 |
| 1.2 | Stosowane symbole | 6 | 5.2.2 | Przyrządy z uchwytami do podnoszenia | 23 |
| 1.2.1 | Symbole bezpieczeństwa | 6 | 5.2.3 | Przenoszenie za pomocą podnośnika widłowego | 23 |
| 1.2.2 | Symbole elektryczne | 6 | 5.3 | Utylizacja opakowania | 23 |
| 1.2.3 | Symbole typu komunikacji | 6 | | | |
| 1.2.4 | Symbole narzędzi | 7 | | | |
| 1.2.5 | Symbole oznaczające rodzaj informacji | 7 | 6 | Warunki pracy: montaż | 23 |
| 1.2.6 | Symbole na rysunkach | 7 | 6.1 | Zalecenia montażowe | 23 |
| 1.3 | Dokumentacja uzupełniająca | 8 | 6.1.1 | Pozycja montażowa | 24 |
| 1.3.1 | Dokumentacja standardowa | 8 | 6.1.2 | Warunki pracy: środowisko i proces | 26 |
| 1.3.2 | Dokumentacja uzupełniająca | 8 | 6.1.3 | Specjalne zalecenia montażowe | 28 |
| 1.4 | Zastrzeżone znaki towarowe | 8 | 6.2 | Montaż przyrządu | 31 |
| | | | 6.2.1 | Niezbędne narzędzia | 31 |
| 2 | Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa | 10 | 6.2.2 | Przygotowanie przetwornika pomiarowego | 31 |
| 2.1 | Wymagania dotyczące personelu | 10 | 6.2.3 | Montaż przyrządu | 31 |
| 2.2 | Zastosowanie przyrządu | 10 | 6.2.4 | Montaż obudowy przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 32 |
| 2.3 | Przepisy BHP | 11 | 6.2.5 | Montaż obudowy przetwornika: Proline 500 | 33 |
| 2.4 | Bezpieczeństwo użytkownika | 11 | 6.2.6 | Obracanie obudowy przetwornika: Proline 500 | 35 |
| 2.5 | Bezpieczeństwo produktu | 12 | 6.2.7 | Obracanie wskaźnika: Proline 500 | 35 |
| 2.6 | Bezpieczeństwo systemów IT | 12 | 6.3 | Kontrola po wykonaniu montażu | 36 |
| 2.7 | Środki bezpieczeństwa IT w przyrządzie | 12 | | | |
| 2.7.1 | Zabezpieczenie dostępu za pomocą sprzętowej blokady zapisu | 12 | 7 | Podłączenie elektryczne | 37 |
| 2.7.2 | Blokada dostępu za pomocą hasła | 13 | 7.1 | Warunki podłączenia | 37 |
| 2.7.3 | Dostęp poprzez sieć obiektową | 13 | 7.1.1 | Niezbędne narzędzia | 37 |
| 2.7.4 | Dostęp poprzez serwer WWW | 14 | 7.1.2 | Specyfikacja przewodów podłączeniowych | 37 |
| 2.7.5 | Dostęp poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45 | 14 | 7.1.3 | Rozmieszczenie zacisków | 41 |
| | | | 7.1.4 | Przygotowanie przyrządu | 41 |
| 3 | Opis produktu | 15 | 7.2 | Podłączenie przetwornika pomiarowego Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 43 |
| 3.1 | Konstrukcja wyrobu | 15 | 7.2.1 | Podłączenie przewodu wersji rozdzielnej | 43 |
| 3.1.1 | Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 15 | 7.2.2 | Podłączenie przewodu sygnałowego i przewodu zasilającego | 49 |
| 3.1.2 | Proline 500 | 16 | 7.3 | Podłączenie przetwornika pomiarowego: Proline 500 | 51 |
| | | | 7.3.1 | Podłączenie przewodu wersji rozdzielnej | 51 |
| 4 | Odbiór dostawy i identyfikacja produktu | 17 | 7.3.2 | Podłączenie przewodu sygnałowego i przewodu zasilającego | 54 |
| 4.1 | Odbiór dostawy | 17 | 7.4 | Wyrównanie potencjałów | 56 |
| 4.2 | Identyfikacja produktu | 18 | 7.4.1 | Wymagania | 56 |
| 4.2.1 | Tabliczka znamionowa przetwornika | 18 | 7.5 | Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia | 56 |
| 4.2.2 | Tabliczka znamionowa czujnika | 20 | 7.5.1 | Przykłady podłączeń | 56 |
| 4.2.3 | Symbole na urządzeniu | 21 | 7.6 | Zapewnienie stopnia ochrony | 60 |
| 5 | Transport i składowanie | 22 | | | |
| 5.1 | Warunki składowania | 22 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--|------------|
| 7.7 | Kontrola po wykonaniu połączeń elektrycznych | 61 | 9.3 | Pozostałe ustawienia | 94 |
| 8 | Warianty obsługi | 62 | 10 | Uruchomienie | 98 |
| 8.1 | Przegląd wariantów obsługi | 62 | 10.1 | Kontrola funkcjonalna | 98 |
| 8.2 | Struktura i funkcje menu obsługi | 63 | 10.2 | Załączenie przyrządu | 98 |
| 8.2.1 | Struktura menu obsługi | 63 | 10.3 | Wybór języka obsługi | 98 |
| 8.2.2 | Koncepcja obsługi | 64 | 10.4 | Konfiguracja przyrządu | 98 |
| 8.3 | Dostęp do menu obsługi za pomocą wskaźnika lokalnego | 65 | 10.4.1 | Definiowanie etykiety | 100 |
| 8.3.1 | Wskaźnik | 65 | 10.4.2 | Ustawianie jednostek systemowych | 100 |
| 8.3.2 | Okno nawigacji | 67 | 10.4.3 | Wybór typu medium | 103 |
| 8.3.3 | Widok edycji | 69 | 10.4.4 | Wyświetlenie konfiguracji modułów wejść/wyjść | 104 |
| 8.3.4 | Przyciski obsługi | 71 | 10.4.5 | Konfigurowanie wejścia prądowego | 105 |
| 8.3.5 | Otwieranie menu kontekstowego | 71 | 10.4.6 | Konfigurowanie wejścia statusu | 106 |
| 8.3.6 | Nawigacja po menu i wybór pozycji z listy | 73 | 10.4.7 | Konfigurowanie wyjścia prądowego | 107 |
| 8.3.7 | Bezpośredni dostęp do parametrów | 73 | 10.4.8 | Konfigurowanie wyjścia binarnego (PFS) | 113 |
| 8.3.8 | Otwieranie tekstu pomocy | 74 | 10.4.9 | Konfigurowanie wyjścia przekaźnikowego | 124 |
| 8.3.9 | Zmiana wartości parametrów | 74 | 10.4.10 | Konfigurowanie podwójnego wyjścia impulsowego | 127 |
| 8.3.10 | Rodzaje użytkowników i związane z nimi uprawnienia dostępu | 75 | 10.4.11 | Konfigurowanie wskaźnika | 129 |
| 8.3.11 | Wyłączenie blokady zapisu za pomocą kodu dostępu | 75 | 10.4.12 | Konfigurowanie funkcji odcięcia niskich przepływów | 135 |
| 8.3.12 | Włączanie i wyłączanie blokady przycisków | 76 | 10.4.13 | Konfigurowanie funkcji detekcji częściowego wypełnienia rury | 136 |
| 8.4 | Dostęp do menu obsługi za pomocą przeglądarki internetowej | 76 | 10.5 | Ustawienia zaawansowane | 137 |
| 8.4.1 | Zakres funkcji | 76 | 10.5.1 | Parametr umożliwiający wprowadzenie kodu dostępu | 138 |
| 8.4.2 | Wymagania | 77 | 10.5.2 | Wartości obliczane | 138 |
| 8.4.3 | Ustanowienie połączenia | 78 | 10.5.3 | Ustawianie czujnika | 139 |
| 8.4.4 | Logowanie | 80 | 10.5.4 | Konfigurowanie licznika | 140 |
| 8.4.5 | Interfejs użytkownika | 81 | 10.5.5 | Konfiguracja zaawansowanych ustawień wskaźnika | 144 |
| 8.4.6 | Wyłączenie funkcji serwera WWW | 82 | 10.5.6 | Konfiguracja WLAN | 150 |
| 8.4.7 | Wylogowanie | 82 | 10.5.7 | Zarządzanie konfiguracją | 151 |
| 8.5 | Dostęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania obsługowego | 83 | 10.5.8 | Parametry służące do administracji | 153 |
| 8.5.1 | Podłączenie oprogramowania obsługowego | 83 | 10.6 | Symulacja | 154 |
| 8.5.2 | Komunikator Field Xpert SFX350, SFX370 | 87 | 10.7 | Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem | 158 |
| 8.5.3 | FieldCare | 88 | 10.7.1 | Blokada za pomocą kodu dostępu | 159 |
| 8.5.4 | DeviceCare | 89 | 10.7.2 | Blokada zapisu za pomocą przełącznika blokady zapisu | 160 |
| 8.5.5 | Oprogramowanie AMS Device Manager | 90 | 11 | Obsługa | 163 |
| 8.5.6 | SIMATIC PDM | 90 | 11.1 | Odczyt stanu blokady urządzenia | 163 |
| 8.5.7 | Komunikator Field Communicator 475 | 90 | 11.2 | Wybór języka obsługi | 163 |
| 9 | Integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową .. | 91 | 11.3 | Konfigurowanie wskaźnika | 163 |
| 9.1 | Informacje podane w plikach opisu urządzenia (DD) | 91 | 11.4 | Odczyt wartości mierzonych | 163 |
| 9.1.1 | Dane aktualnej wersji przyrządu | 91 | 11.4.1 | „Zmienne mierzone” submenu | 164 |
| 9.1.2 | Oprogramowanie obsługowe | 91 | 11.4.2 | „Licznik” submenu | 166 |
| 9.2 | Zmienne mierzone przesyłane z wykorzystaniem protokołu HART | 92 | 11.4.3 | „Wartości wejściowe” submenu | 166 |
| | | | 11.4.4 | Wartości wyjściowe | 168 |
| | | | 11.5 | Dostosowanie przyrządu do warunków procesu | 170 |
| | | | 11.6 | Zerowanie licznika | 170 |
| | | | 11.6.1 | Zakres funkcji „Obsługa licznika” parameter | 171 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|-----------------------------|--|------------|
| 11.6.2 | Zakres funkcji „Kasuj wszystkie liczniki” parameter | 171 | 14.5 | Utylizacja przyrządu | 205 |
| 11.7 | Wyświetlanie historii pomiarów | 172 | 14.5.1 | Demontaż przyrządu | 205 |
| | | | 14.5.2 | Utylizacja przyrządu | 205 |
| 12 | Diagnostyka i usuwanie usterek . . . | 177 | 15 | Akcesoria | 206 |
| 12.1 | Ogólne wskazówki diagnostyczne | 177 | 15.1 | Akcesoria stosowane w zależności od wersji przepływomierza | 206 |
| 12.2 | Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED | 179 | 15.1.1 | Przetwornik pomiarowy | 206 |
| 12.2.1 | Przetwornik | 179 | 15.1.2 | Czujnik przepływu | 207 |
| 12.2.2 | Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika | 181 | 15.2 | Akcesoria do komunikacji | 207 |
| 12.3 | Informacje diagnostyczne na wskaźniku lokalnym | 183 | 15.3 | Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki | 208 |
| 12.3.1 | Komunikaty diagnostyczne | 183 | 15.4 | Komponenty systemowe AKP | 209 |
| 12.3.2 | Informacje o możliwych działaniach | 185 | 16 | Dane techniczne | 210 |
| 12.4 | Informacje diagnostyczne dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej | 185 | 16.1 | Zastosowanie | 210 |
| 12.4.1 | Funkcje diagnostyczne | 185 | 16.2 | Budowa układu pomiarowego | 210 |
| 12.4.2 | Informacje o środkach zaradczych | 186 | 16.3 | Wielkości wejściowe | 211 |
| 12.5 | Informacje diagnostyczne dostępne za pośrednictwem oprogramowania DeviceCare lub FieldCare | 187 | 16.4 | Wielkości wyjściowe | 214 |
| 12.5.1 | Funkcje diagnostyczne | 187 | 16.5 | Zasilanie | 219 |
| 12.5.2 | Informacje o możliwych działaniach | 188 | 16.6 | Cechy metrologiczne | 220 |
| 12.6 | Dostosowanie komunikatów diagnostycznych | 188 | 16.7 | Warunki pracy: montaż | 224 |
| 12.6.1 | Zmiana klasy diagnostycznej | 188 | 16.8 | Warunki pracy: środowisko | 224 |
| 12.6.2 | Zmiana sygnału statusu | 188 | 16.9 | Warunki pracy: proces | 225 |
| 12.7 | Przegląd komunikatów diagnostycznych | 189 | 16.10 | Budowa mechaniczna | 227 |
| 12.8 | Bieżące zdarzenia diagnostyczne | 194 | 16.11 | Obsługa | 231 |
| 12.9 | Podmenu Lista Diagnost | 195 | 16.12 | Certyfikaty i dopuszczenia | 235 |
| 12.10 | Rejestr zdarzeń | 195 | 16.13 | Pakiety aplikacji | 237 |
| 12.10.1 | Odczyt rejestru zdarzeń | 195 | 16.14 | Akcesoria | 238 |
| 12.10.2 | Filtrowanie rejestru zdarzeń | 196 | 16.15 | Dokumentacja uzupełniająca | 238 |
| 12.10.3 | Przegląd zdarzeń informacyjnych | 196 | Spis haseł | 241 | |
| 12.11 | Przywracanie ustawień fabrycznych | 198 | | | |
| 12.11.1 | Zakres funkcji „Reset ustawień” parameter | 198 | | | |
| 12.12 | Informacje o urządzeniu | 198 | | | |
| 12.13 | Weryfikacja oprogramowania | 201 | | | |
| 13 | Konserwacja | 203 | | | |
| 13.1 | Czynności konserwacyjne | 203 | | | |
| 13.1.1 | Czyszczenie zewnętrzne | 203 | | | |
| 13.1.2 | Czyszczenie wewnętrzne | 203 | | | |
| 13.2 | Wyposażenie do pomiarów i prób | 203 | | | |
| 13.3 | Serwis Endress+Hauser | 203 | | | |
| 14 | Naprawa | 204 | | | |
| 14.1 | Informacje ogólne | 204 | | | |
| 14.1.1 | Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu | 204 | | | |
| 14.1.2 | Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji | 204 | | | |
| 14.2 | Części zamienne | 204 | | | |
| 14.3 | Serwis Endress+Hauser | 204 | | | |
| 14.4 | Zwrot przyrządu | 204 | | | |





1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1 Przeznaczenie dokumentu






Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne na różnych etapach cyklu życia przyrządu: od identyfikacji produktu, odbiorze dostawy i składowaniu, przez montaż, podłączenie, obsługę i uruchomienie aż po wyszukiwanie usterek, konserwację i utylizację.

1.2 Stosowane symbole



1.2.1 Symbole bezpieczeństwa



| Symbol | Funkcja |
|--|---|
|  NEBEZPIECZEŃSTWO! | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. |
|  OSTRZEŻENIE! | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. |
|  PRZESTROGA! | Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować średnie lub drobne uszkodzenia ciała. |
|  NOTYFIKACJA! | Ten symbol zawiera informacje o procedurach oraz innych czynnościach, które nie powodują uszkodzenia ciała. |

1.2.2 Symbole elektryczne




| Ikona | Znaczenie |
|---|--|
|  | Prąd stały |
|  | Prąd zmienny |
|  | Prąd stały lub zmienny |
|  | Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki) Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia. |
|  | Przewód ochronny (PE) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiegokolwiek inne podłączenia przyrządu. Zaciski uziemienia znajdują się wewnątrz i na zewnątrz obudowy przyrządu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wewnętrzny zacisk uziemienia: łączy przewód ochronny z siecią zasilającą. ▪ Zewnętrzny zacisk uziemienia: łączy przyrząd z systemem uziemienia instalacji. |

1.2.3 Symbole typu komunikacji













| Symbol | Znaczenie |
|---|--|
|  | Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) Komunikacja za pomocą bezprzewodowej sieci lokalnej. |
|  | Dioda LED Dioda LED nie świeci się. |

| Symbol | Znaczenie |
|---|---|
|  | Dioda LED Dioda LED świeci się. |
|  | Dioda LED Dioda LED pulsuje. |



1.2.4 Symbole narzędzi

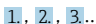

| Symbol | Znaczenie |
|---|--------------------|
|  | Śrubokręt Torx |
|  | Śrubokręt krzyżowy |
|  | Klucz płaski |

1.2.5 Symbole oznaczające rodzaj informacji




| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | Dopuszczalne Dopuszczalne procedury, procesy lub czynności. |
|  | Zalecane Zalecane procedury, procesy lub czynności. |
|  | Zabronione Zabronione procedury, procesy lub czynności. |
|  | Wskazówka Oznacza dodatkowe informacje. |
|  | Odsyłacz do dokumentacji. |
|  | Odsyłacz do strony. |
|  | Odsyłacz do rysunku. |
|  | Uwaga lub krok procedury. |
|  | Kolejne kroki procedury. |
|  | Wynik kroku procedury. |
|  | Pomoc w razie problemu. |
|  | Kontrola wzrokowa. |

1.2.6 Symbole na rysunkach

| Symbol | Znaczenie |
|---|---------------------------|
| 1, 2, 3, ... | Numery pozycji |
|  | Kolejne kroki procedury |
| A, B, C, ... | Widoki |
| A-A, B-B, C-C, ... | Przekroje |
|  | Strefa zagrożona wybuchem |

| Symbol | Znaczenie |
|---|---|
|  | Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem) |
|  | Kierunek przepływu |

1.3 Dokumentacja uzupełniająca

-  Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:
- *W@M Device Viewer*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
 - Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.
-  Szczegółowy wykaz dokumentów wraz z oznaczeniami →  238

1.3.1 Dokumentacja standardowa

| Typ dokumentu | Cel i zawartość dokumentu |
|--|--|
| Karta katalogowa | Pomoc w doborze przyrządu Dokument ten zawiera wszystkie dane techniczne przyrządu oraz przegląd akcesoriów i innych wyrobów, które można zamówić dla przyrządu. |
| Skrócona instrukcja obsługi czujnika przepływu | Umożliwia szybki dostęp do głównej wartości mierzonej - Część 1 Skrócona instrukcja obsługi czujnika przepływu jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za montaż przetwornika. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odbiór dostawy i identyfikacja produktu ▪ Transport i składowanie ▪ Warunki pracy: montaż |
| Skrócona instrukcja obsługi przetwornika | Umożliwia szybki dostęp do głównej wartości mierzonej - Część 2 Skrócona instrukcja obsługi przetwornika jest przeznaczona dla specjalistów odpowiedzialnych za uruchomienie, konfigurację i parametryzację przetwornika pomiarowego jako całości (do momentu uzyskania pierwszej wartości zmierzonej). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opis produktu ▪ Warunki pracy: montaż ▪ Podłączenie elektryczne ▪ Warianty obsługi ▪ Integracja z systemami automatyki ▪ Uruchomienie ▪ Komunikaty diagnostyczne |
| Opis parametrów | Opis parametrów urządzenia Dokument zawiera szczegółowy opis każdego parametru w menu Ekspert. Opis jest przeznaczony dla osób wykonujących prace przy przyrządzie przez cały cykl życia przyrządu oraz jego konfigurację. |

1.3.2 Dokumentacja uzupełniająca

W zależności od zamówionej wersji dostarczana jest dodatkowa dokumentacja: należy zawsze ściśle przestrzegać wskazówek podanych w dokumentacji uzupełniającej. Dokumentacja uzupełniająca stanowi integralną część dokumentacji przyrządu.

1.4 Zastrzeżone znaki towarowe

HART®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym FieldComm Group, Austin, Teksas, USA

TRI-CLAMP®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

SWAGELOK®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym Swagelok & Co., Solon, USA

2 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel przeprowadzający montaż, uruchomienie, diagnostykę i konserwację powinien spełniać następujące wymagania:

- ▶ Przeszkoleni, wykwalifikowani operatorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji.
- ▶ Posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu.
- ▶ Posiadać znajomość obowiązujących przepisów.
- ▶ Przed rozpoczęciem prac przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania).
- ▶ Przestrzegać wskazówek i podstawowych warunków bezpieczeństwa.

Personel obsługi powinien spełniać następujące wymagania:

- ▶ Być przeszkolony i posiadać zgody odpowiednie dla wymagań związanych z określonym zadaniem od właściciela/operatora obiektu.
- ▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszym podręczniku.

2.2 Zastosowanie przyrządu

Zastosowanie i media mierzone

Przepływomierz opisany w niniejszej skróconej instrukcji obsługi jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru przepływu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Przepływomierze przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, w aplikacjach higienicznych lub w aplikacjach, w których występuje zwiększone ryzyko spowodowane ciśnieniem medium, są odpowiednio oznakowane na tabliczce znamionowej.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji należy:

- ▶ Przestrzegać podanego zakresu ciśnień i temperatur medium.
- ▶ Używać go, zachowując parametry podane na tabliczce znamionowej oraz ogólne warunki podane w instrukcji obsługi oraz dokumentacji uzupełniającej.
- ▶ Sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówiony przyrząd jest dopuszczony do zamierzonego zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem.
- ▶ Używać go do pomiaru mediów, dla których materiały urządzenia mające kontakt z medium są wystarczająco odporne.
- ▶ Jeśli przepływomierz jest eksploatowany w temperaturze innej niż temperatura otoczenia, należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych wskazówek podanych w dokumentacji dostarczonej wraz z przyrządem: patrz rozdział "Dokumentacja uzupełniająca" → 8.
- ▶ Należy zapewnić stałą ochronę przyrządu przed korozją i wpływem warunków otoczenia.

Niewłaściwe zastosowanie przyrządu

Niewłaściwe zastosowanie lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może zagrażać bezpieczeństwu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE**Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez media korozyjne lub zawierające cząstki ściernie!**

- ▶ Sprawdzić zgodność medium procesowego z materiałem czujnika.
- ▶ Za dobór odpowiednich materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym a w szczególności za ich odporność odpowiada użytkownik.
- ▶ Przestrzegać podanego zakresu ciśnień i temperatur medium.

NOTYFIKACJA**Objaśnienie dla przypadków granicznych:**

- ▶ W przypadku cieczy specjalnych, w tym cieczy stosowanych do czyszczenia, Endress +Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczących odporności na korozję materiałów pozostających w kontakcie z medium, nie udziela jednak żadnej gwarancji, ponieważ niewielkie zmiany temperatury, stężenia lub zawartości zanieczyszczeń mogą spowodować zmianę odporności korozyjnej materiałów wchodzących w kontakt z medium procesowym.

Ryzyka szczątkowe**⚠ OSTRZEŻENIE****Ze względu na pobór mocy przez podzespoły elektroniczne i podczas przepływu gorącego medium przez przyrząd, temperatura powierzchni zewnętrznej obudowy przyrządu może wzrosnąć. Stwarza to ryzyko oparzenia!**

- ▶ W przypadku cieczy o podwyższonej temperaturze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem.

2.3 Przepisy BHP

Przed przystąpieniem do pracy przy przyrządzie:

- ▶ Zawsze należy mieć nałożony niezbędny sprzęt ochrony osobistej, określony w przepisach krajowych.

W przypadku wykonywania robót spawalniczych na rurociągach:

- ▶ Niedopuszczalne jest uziemianie urządzenia spawalniczego z wykorzystaniem przyrządu.

W przypadku dotykania przyrządu mokrymi rękami:

- ▶ Ze względu na zwiększone ryzyko porażenia elektrycznego należy zakładać rękawice ochronne.

2.4 Bezpieczeństwo użytkowania

Ryzyko uszkodzenia ciała.

- ▶ Przyrząd można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od usterek i wad.
- ▶ Za niezawodną pracę przyrządu odpowiedzialność ponosi operator.

Przeróbki przyrządu

Niedopuszczalne są nieautoryzowane przeróbki przyrządu, które mogą spowodować niebezpieczeństwo trudne do przewidzenia.

- ▶ Jeśli mimo to przeróbki są niezbędne, należy skontaktować się z E+H.

Naprawa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,

- ▶ Naprawy przyrządu wykonywać jedynie wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych dotyczących naprawy urządzeń elektrycznych.

- ▶ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Endress+Hauser.

2.5 Bezpieczeństwo produktu

Urządzenie zostało skonstruowane oraz przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściło zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie.

Spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa i wymogi prawne. Ponadto jest zgodne z dyrektywami unijnymi wymienionymi w Deklaracji Zgodności WE dla konkretnego przyrządu. Endress+Hauser potwierdza to poprzez umieszczenie na przyrządzie znaku CE.






2.6 Bezpieczeństwo systemów IT

Gwarancja producenta jest udzielana wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie posiada mechanizmy zabezpieczające przed przypadkową zmianą ustawień.

Użytkownik powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa systemów IT, zgodne z obowiązującymi u niego standardami bezpieczeństwa, zapewniające dodatkową ochronę rejestratora i przesyłu danych do/z rejestratora.

2.7 Środki bezpieczeństwa IT w przyrządzie


Przyrząd oferuje szereg funkcji umożliwiających operatorowi zapewnienie bezpieczeństwa obsługi i konfiguracji. Funkcje te mogą być konfigurowane przez użytkownika i zapewniają większe bezpieczeństwo eksploatacji przyrządu. W następnym rozdziale podano przegląd najważniejszych funkcji bezpieczeństwa.

| Funkcja/ interfejs | Ustawienie fabryczne | Zalecenia |
|--|------------------------------------|--|
| Blokada przełącznikiem blokady zapisu →  12 | Wyłączona. | Stosownie do aplikacji, po dokonaniu oceny ryzyka. |
| Kod dostępu (dotyczy również logowania do serwera WWW lub połączenia z FieldCare) →  13 | Wyłączona (0000). | Zdefiniować indywidualny kod dostępu podczas uruchomienia. |
| WLAN (przyrząd w wersji z wyświetlaczem) | Włączona. | Stosownie do aplikacji, po dokonaniu oceny ryzyka. |
| Zabezpieczenie dostępu do WLAN | Włączone (szyfrowanie WPA2-PSK) | Nie zmieniać. |
| Klucz sieciowy WLAN (hasło) →  13 | Numer seryjny | Zdefiniować indywidualny kod dostępu podczas uruchomienia. |
| Tryb WLAN | Punkt dostępowy WLAN | Stosownie do aplikacji, po dokonaniu oceny ryzyka. |
| Serwer WWW →  14 | Włączona. | Stosownie do aplikacji, po dokonaniu oceny ryzyka. |
| Interfejs serwisowy CDI-RJ45 →  14 | – | Stosownie do aplikacji, po dokonaniu oceny ryzyka. |

2.7.1 Zabezpieczenie dostępu za pomocą sprzętowej blokady zapisu

Dostęp do zapisu parametrów przyrządu poprzez wskaźnik lokalny, przeglądarkę internetową lub oprogramowanie obsługowe (np. FieldCare, DeviceCare) można

zablokować za pomocą przełącznika blokady zapisu (mikroprzełącznik na płycie głównej). Przy włączonej blokadzie zapisu możliwy jest jedynie odczyt parametrów przyrządu.


Fabrycznie sprzętowa blokada zapisu jest wyłączona →  160.

2.7.2 Blokada dostępu za pomocą hasła

Do ochrony parametrów przyrządu przed zapisem lub dostępem do przyrządu poprzez interfejs WLAN służą różne hasła dostępu.


- **Indywidualny kod dostępu**
Chroni przed dostępem do parametrów przyrządu poprzez wskaźnik lokalny, przeglądarkę internetową lub oprogramowanie obsługowe (np. FieldCare, DeviceCare). Uprawnienia dostępu są jednoznacznie określone za pomocą indywidualnego kodu dostępu.
- **Hasło WLAN**
Klucz sieciowy chroni przed dostępem do przyrządu za pośrednictwem stacji operatorskiej (np. notebooka lub tabletu) poprzez interfejs WLAN, który może być zamówiony jako opcja.


Indywidualny kod dostępu

Dostęp do zapisu parametrów przyrządu poprzez wskaźnik lokalny, przeglądarkę internetową lub oprogramowanie obsługowe (np. FieldCare, DeviceCare) może być chroniony za pomocą indywidualnego kodu dostępu, który może być zmieniany przez użytkownika (→  159).


Fabrycznie przyrząd nie ma ustawionego kodu dostępu, co odpowiada wartości 0000 (pełny dostęp).

Hasło WLAN

Dostęp do przyrządu za pośrednictwem stacji operatorskiej (np. notebooka lub tabletu) poprzez interfejs WLAN (→  85), który może być zamówiony jako opcja, jest zabezpieczony za pomocą klucza sieciowego. Klucz sieciowy służący do uwierzytelniania w sieci WLAN jest zgodny ze standardem IEEE 802.11.

Fabrycznie predefiniowany klucz sieciowy zależy od przyrządu. Można go zmienić w ustawieniach **Ustawienia WLAN** submenu w **Hasło WLAN** parameter (→  151).

Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z hasła

- Kod dostępu i hasło sieciowe ustawione fabrycznie należy zmienić podczas uruchomienia.
- Podczas definiowania i zarządzania kodem dostępu lub hasłem sieciowym, należy przestrzegać zasad tworzenia bezpiecznego hasła.
- Za zarządzanie i zachowanie środków ostrożności związanych z kodem dostępu i hasłem sieciowym odpowiada użytkownik.
- Informacje dotyczące ustawiania kodu dostępu oraz działań na wypadek utraty hasła, patrz rozdział "Blokada za pomocą kodu dostępu" →  159


2.7.3 Dostęp poprzez sieć obiektową

Podczas komunikacji za pośrednictwem sieci obiektowej dostęp do parametrów przyrządu może być ograniczony do *tylko do odczytu*. Stosowną opcję można zmienić w **Dostęp zapisu do magistrali** parameter.

Nie ma to wpływu na cykliczną transmisję wartości zmierzonych do systemu nadrzędnego, która jest zawsze zapewniona.

 Dodatkowe informacje: patrz dokument pt. "Opis parametrów urządzenia" dla danego przyrządu →  239


2.7.4 Dostęp poprzez serwer WWW

Dzięki wbudowanej funkcji serwera WWW, przyrząd może być obsługiwany i konfigurowany za pośrednictwem przeglądarki sieciowej (→  76). Do połączenia służy interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN.

Fabrycznie funkcja serwera WWW jest włączona. W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć (np. po uruchomieniu punktu pomiarowego) w **WWW zał./wył.** parameter.

Na stronie logowania informacje o statusie przyrządu może być ukryta. Uniemożliwia to dostęp do informacji osobom nieuprawnionym.



Dodatkowe informacje: patrz dokument pt. "Opis parametrów urządzenia" dla danego przyrządu →  239

2.7.5 Dostęp poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45

Przyrząd można podłączyć do sieci poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45. Bezpieczeństwo jego pracy w sieci zapewniają specjalne funkcje urządzenia.

Zalecane jest uwzględnienie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, np. zaleceń Urzędu Federalnego ds. Bezpieczeństwa Informacji. Obejmują one organizacyjne środki bezpieczeństwa, np. przydzielanie uprawnień dostępu, jak również środki techniczne, np. segmentację sieci.

3 Opis produktu

Układ pomiarowy składa się z przetwornika pomiarowego i czujnika przepływu. Przetwornik jest montowany w innym miejscu niż czujnik przepływu. Jest on połączony w czujnikiem jednym przewodem.

3.1 Konstrukcja wyrobu

Dostępne są dwie wersje przetwornika.

3.1.1 Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową


Transmisja danych: cyfrowa

Pozycja kodu zam. "Wbudowany moduł elektroniki ISEM", opcja A: "Czujnik"

Zastosowanie w aplikacjach niewymagających spełnienia specjalnych wymogów związanych z warunkami otoczenia lub pracy.

Dzięki umieszczeniu modułu elektroniki w przetworniku, zalecany zwłaszcza w przypadku: konieczności szybkiej wymiany przetwornika.

- Może być użyty standardowy przewód podłączeniowy.
- Niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.

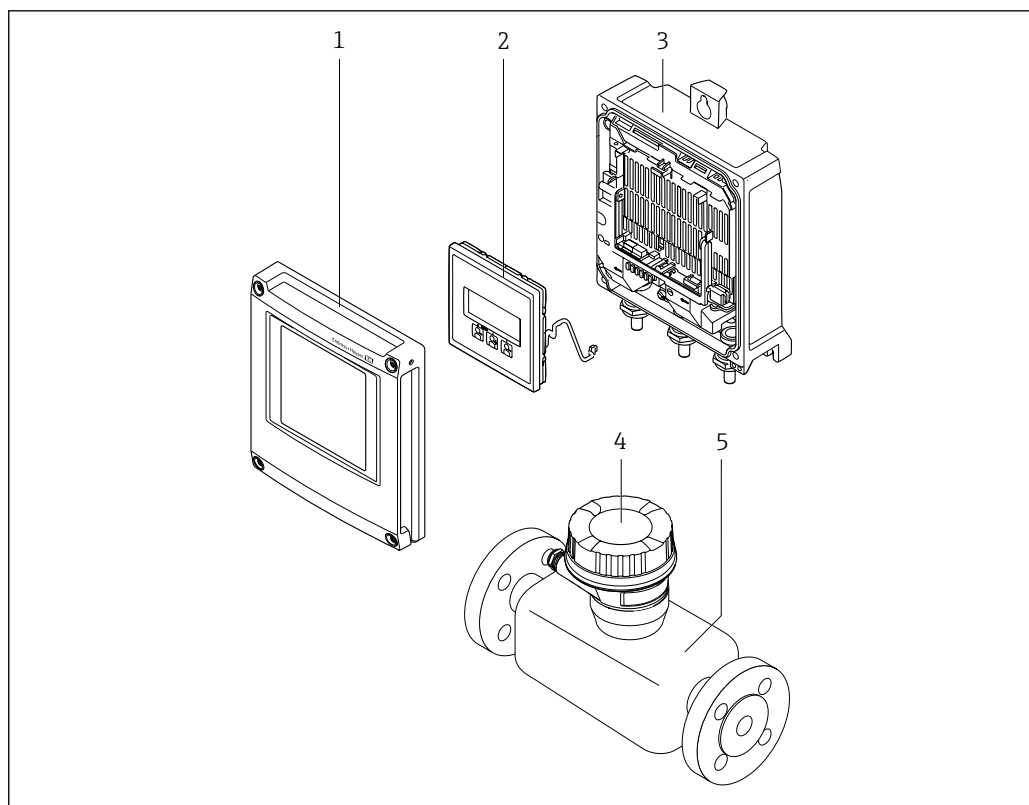

1 Najważniejsze podzespoły przyrządu

1 Pokrywa przedziału elektroniki

2 Wskaźnik

3 Obudowa przetwornika

4 Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika z wbudowanym modułem ISEM: do podłączenia przewodów podłączeniowych

5 Czujnik przepływu

A0029593

3.1.2 Proline 500


Transmisja danych: analogowa

Pozycja kodu zam. "Wbudowany moduł elektroniki ISEM", opcja **B**: "Przetwornik"

Zastosowanie w aplikacjach wymagających spełnienia specjalnych wymogów związanych z warunkami otoczenia lub pracy.

Dzięki umieszczeniu modułu elektroniki w przetworniku, zalecany zwłaszcza w przypadku:

- Silnych drgań czujnika.
- Czujników umieszczonych w instalacjach podziemnych.
- Stałej pracy czujnika przepływu pod wodą.

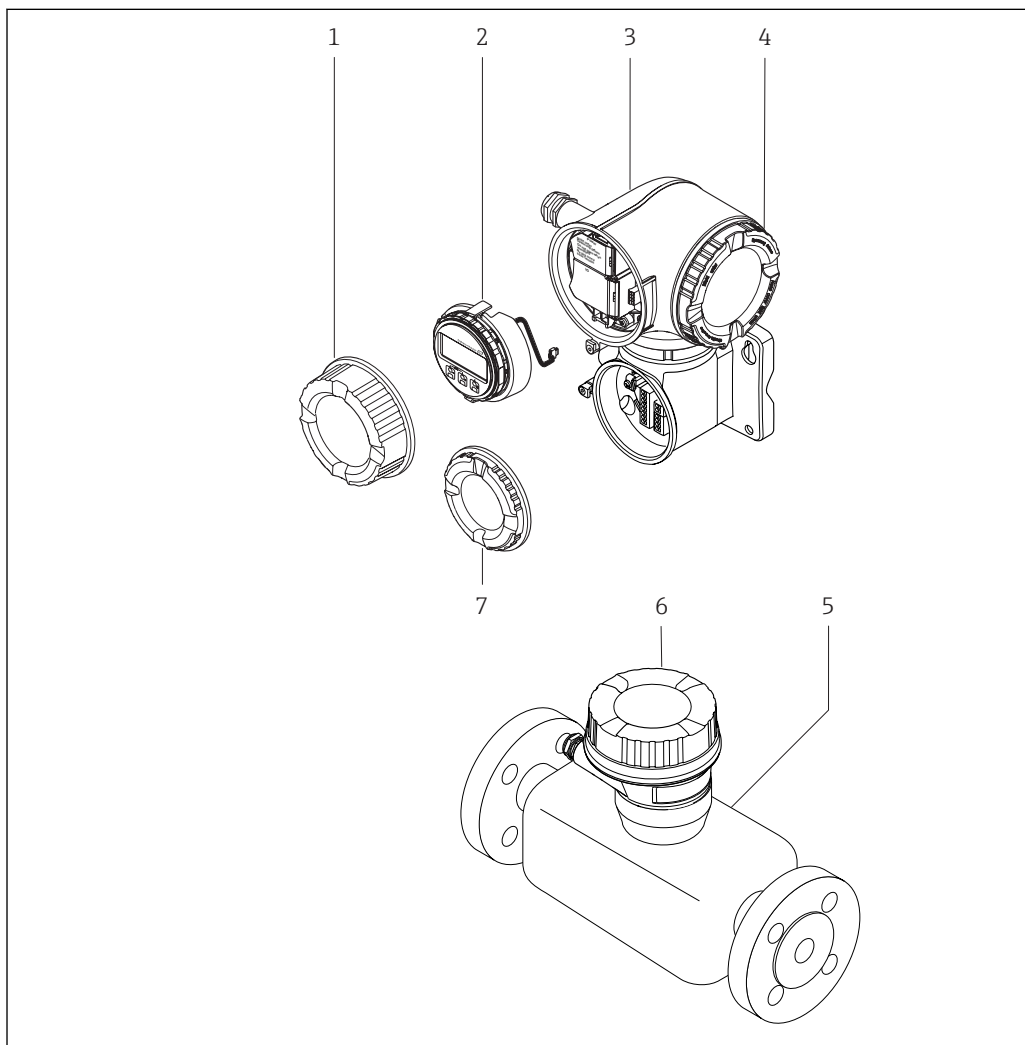

A0029589

2 Najważniejsze podzespoły przyrządu



- 1 Pokrywa przedziātu podłączeniowego
- 2 Wskaźnik
- 3 Obudowa przetwornika z wbudowanym modułem ISEM
- 4 Pokrywa przedziātu elektroniki
- 5 Czujnik przepływu
- 6 Obudowa przedziātu podłączeniowego czujnika: do podłączenia przewodów potłączeniowych
- 7 Pokrywa przedziātu podłączeniowego: do podłączenia przewodów potłączeniowych

4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu


4.1 Odbiór dostawy





A0028673



Czy kod zamówieniowy w dokumentach przewozowych (1) jest identyczny jak na naklejce przyrządu (2)?

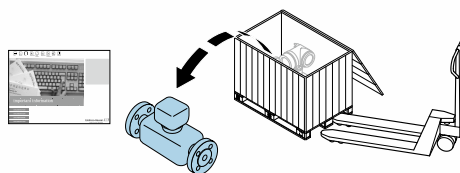


A0028673

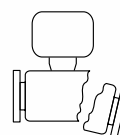

Czy wyrób nie jest uszkodzony?



A0028673

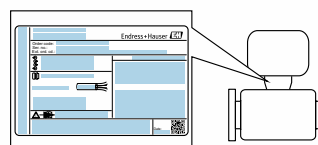

Czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi w zamówieniu i w dokumentach przewozowych?



A0028673



Czy dołączona została płyta CD-ROM z dokumentacją techniczną (zależnie od wersji przyrządu) wyrobu?



- Jeśli jeden z warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.
- W zależności od wersji przyrządu, płyta CD-ROM może nie wchodzić w zakres dostawy! Wtedy dokumentację techniczną można pobrać ze strony internetowej lub za pomocą aplikacji *Endress+Hauser Operations*, patrz rozdział "Identyfikacja produktu" → 18.

4.2 Identyfikacja produktu

Możliwe opcje identyfikacji są następujące:


- Dane na tabliczce znamionowej
- Pozycje kodu zamówieniowego podane w dokumentach przewozowych
- Korzystając z narzędzia *W@M Device Viewer* (www.pl.endress.com/deviceviewer) i wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej: wyświetlane są szczegółowe informacje na temat przyrządu.
- Wprowadzając numer seryjny podany na tabliczce znamionowej do aplikacji *Endress+Hauser Operations* lub skanując kod QR z tabliczki znamionowej za pomocą aplikacji *Endress+Hauser Operations*: wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące danego przyrządu.

Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:

- Rozdział "Dokumentacja standardowa" → 8 i "Dokumentacja uzupełniająca" → 8
- *W@M Device Viewer*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
- Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

4.2.1 Tabliczka znamionowa przetwornika

Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

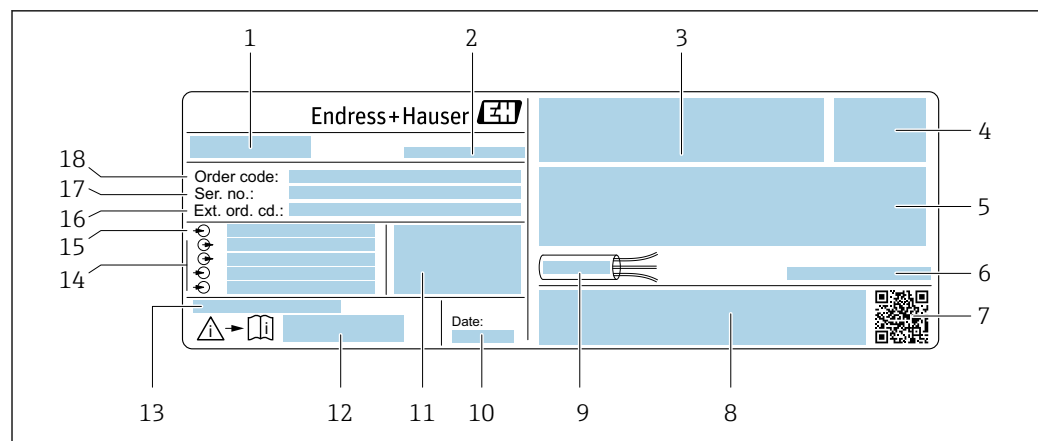


A0029194

3 Przykładowa tabliczka znamionowa przetwornika

- 1 Nazwa przetwornika
- 2 Zakład produkcyjny
- 3 Miejsce zarezerwowane na informacje o dopuszczeniach: dopuszczenie Ex
- 4 Stopień ochrony
- 5 Dane podłączenia elektrycznego, np. dostępne wejścia i wyjścia
- 6 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 7 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
- 8 Miejsce na informacje o dopuszczeniach i certyfikatach, np. znak CE, znak C-Tick
- 9 Dopuszczalny zakres temperatur dla przewodu
- 10 Data produkcji: rok-miesiąc
- 11 Wersja oprogramowania (FW) i wersja przyrządu (Dev.Rev.)
- 12 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 13 Miejsce na dodatkowe informacje (w przypadku specjalnych wersji przyrządu)
- 14 Dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 15 Dane podłączenia elektrycznego: napięcie zasilania
- 16 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 17 Numer seryjny (Ser. no.)
- 18 Kod zamówieniowy

Proline 500

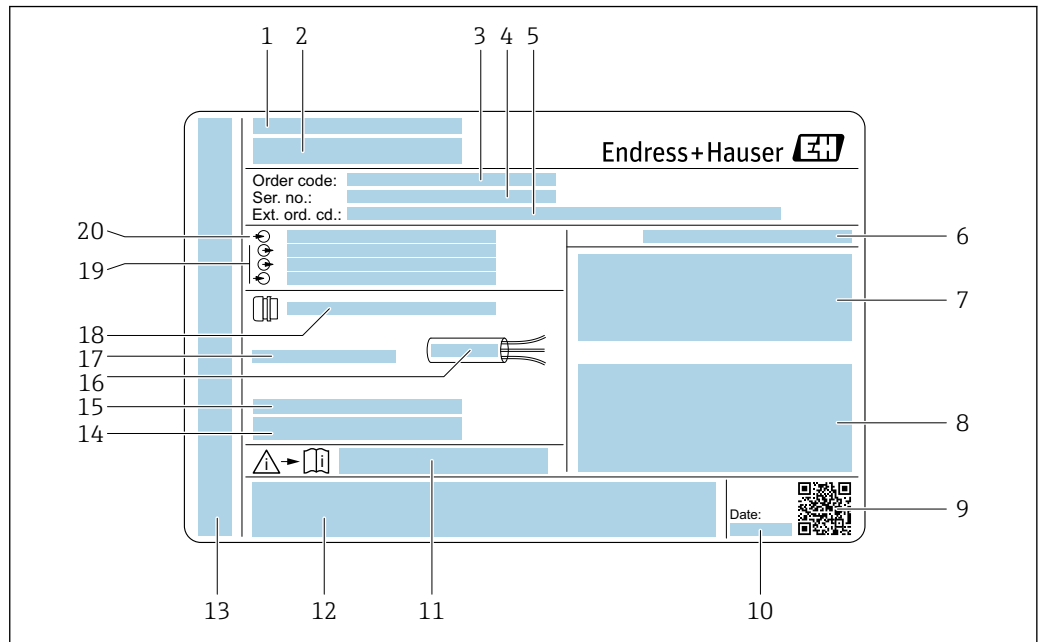


A0029192

4 Przykładowa tabliczka znamionowa przetwornika

- 1 Zakład produkcyjny
- 2 Nazwa przetwornika
- 3 Kod zamówieniowy
- 4 Numer seryjny (Ser. no.)
- 5 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 6 Stopień ochrony
- 7 Miejsce zarezerwowane na informacje o dopuszczeniach: dopuszczenie Ex
- 8 Dane podłączenia elektrycznego, np. dostępne wejścia i wyjścia
- 9 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
- 10 Data produkcji: rok-miesiąc
- 11 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 12 Miejsce na informacje o dopuszczeniach i certyfikatach, np. znak CE, znak C-Tick
- 13 Miejsce na informacje o stopniu ochrony przedziału podłączeniowego i przedziału elektroniki w przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- 14 Wersja oprogramowania (FW) i wersja przyrządu (Dev.Rev.)
- 15 Miejsce na dodatkowe informacje (w przypadku specjalnych wersji przyrządu)
- 16 Dopuszczalny zakres temperatur dla przewodu
- 17 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)
- 18 Dane dławika kablowego
- 19 Dostępne wejścia i wyjścia, napięcie zasilania
- 20 Dane podłączenia elektrycznego: napięcie zasilania

4.2.2 Tabliczka znamionowa czujnika

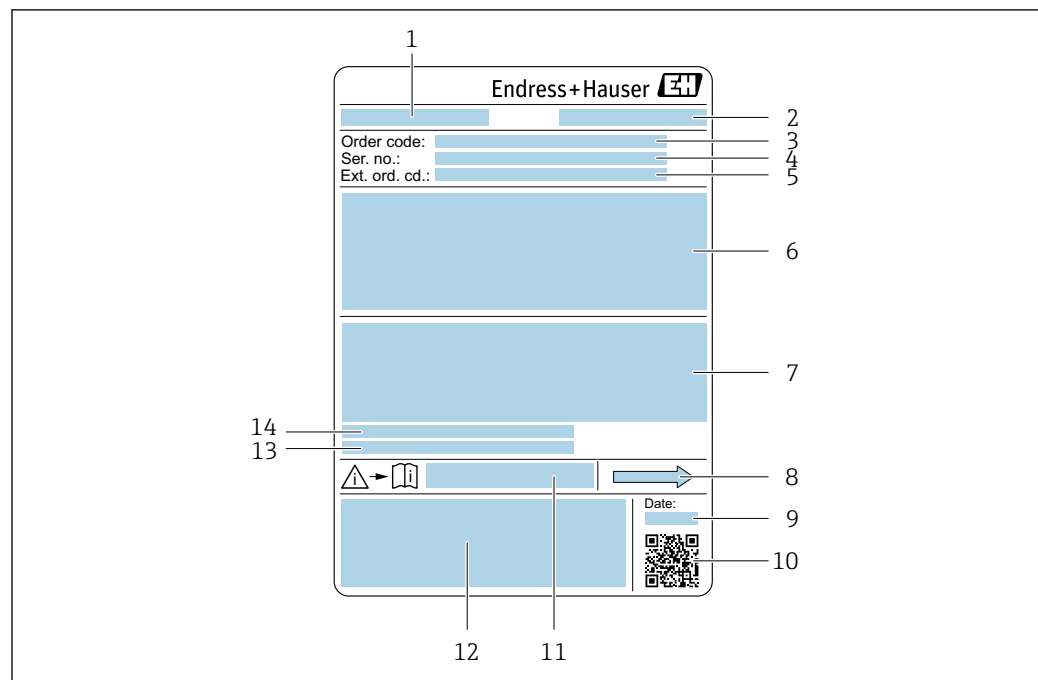

A0029199

5 Przykładowa tabliczka znamionowa czujnika przepływu

- 1 Nazwa czujnika
- 2 Zakład produkcyjny
- 3 Kod zamówieniowy
- 4 Numer seryjny (Ser. no.)
- 5 Rozszerzony kod zamówieniowy (Ext. ord. cd.)
- 6 Średnica nominalna czujnika; średnica nominalna/ciśnienie nominalne przyłączy kołnierzowych; ciśnienie próbne czujnika; zakres temperatur medium; materiał rur pomiarowych i rozdzielacza; informacje dotyczące czujnika przepływu: np. wytrzymałość ciśnieniowa osłony wtórnej, specjalna kalibracja gęstości
- 7 Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, zgodność z Dyrektywą Ciśnieniową oraz stopień ochrony
- 8 Kierunek przepływu
- 9 Data produkcji: rok-miesiąc
- 10 Dwuwymiarowy matrycowy kod kreskowy
- 11 Numer dokumentacji zawierającej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- 12 Znak CE, C-Tick
- 13 Chropowatość powierzchni
- 14 Dopuszczalna temperatura otoczenia (T_a)




i Kod zamówieniowy

Ponowne zamówienie przepływomierza wymaga podania kodu zamówieniowego.

Rozszerzony kod zamówieniowy

- Typ przyrządu i podstawowe dane techniczne (obowiązkowe pozycje) są zawsze podawane.
- Spośród danych (pozycji) opcjonalnych podane są tylko dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa i stref zagrożonych wybuchem (np. LA) Jeśli zamówienie obejmuje także parametry opcjonalne, oznacza się je używając wieloznacznika "#" (np. #LA#).
- Jeśli parametry opcjonalne w zamówieniu nie obejmują żadnych parametrów związanych z bezpieczeństwem, czy certyfikatami, są one oznaczone wieloznacznikiem "+" (np. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Symbole na urządzeniu

| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Niemożność uniknięcia tej sytuacji może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. |
|  | Odsyłacz do dokumentacji Odsyła do odpowiedniej dokumentacji przyrządu. |
|  | Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakiegokolwiek inne podłączenia przyrządu. |

5 Transport i składowanie

5.1 Warunki składowania


Przestrzegać następujących zaleceń dotyczących składowania:

- ▶ Przechowywać przyrząd w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uderzeniami.
- ▶ Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe, aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.
- ▶ Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby uniknąć nagrzewania się powierzchni przyrządu.
- ▶ Miejsce składowania powinno być suche, pozbawione pyłu.
- ▶ Nie składować na wolnym powietrzu.

Temperatura składowania → 📄 224

5.2 Transportowanie produktu

Przyrząd należy transportować do miejsca instalacji w punkcie pomiarowym w oryginalnym opakowaniu.

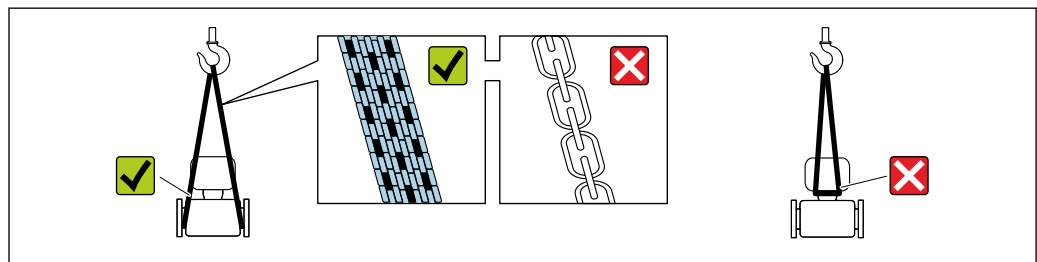

A0029252

- i** Nie usuwać elementów zabezpieczających przyłącza procesowe, aż do momentu bezpośrednio poprzedzającego montaż. Zapobiegają one mechanicznemu uszkodzeniu powierzchni uszczelniających i zanieczyszczeniu rury pomiarowej.


5.2.1 Przyrządy bez uchwytów do podnoszenia

OSTRZEŻENIE

Środek ciężkości zamontowanego przepływomierza znajduje się powyżej punktów podwieszenia.

Ryzyko uszkodzeń ciała w razie ześlizgnięcia się przepływomierza.

- ▶ Zabezpieczyć przyrząd przed obrotem lub zsunięciem.
- ▶ Sprawdzić masę podaną na opakowaniu (naklejka).

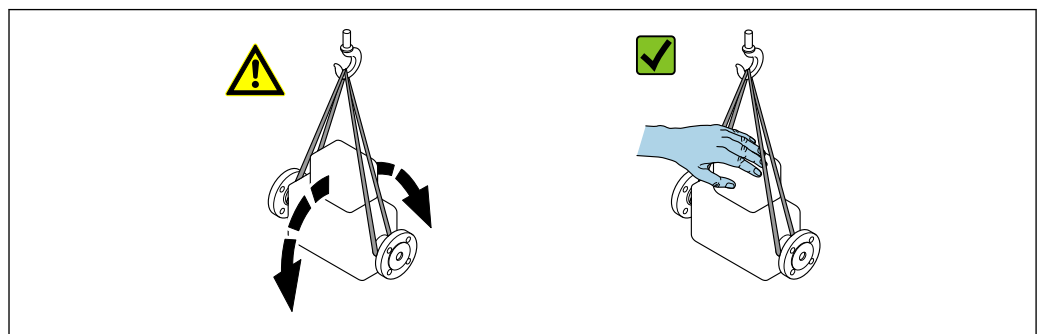

A0029214

5.2.2 Przyrządy z uchwytami do podnoszenia

⚠ PRZESTROGA

Specjalne wskazówki transportowe dla przyrządów z uchwytami do podnoszenia

- ▶ Przyrząd należy transportować tylko za uchwyty do podnoszenia lub za kołnierze.
- ▶ Przyrząd należy chwycić co najmniej za oba uchwyty transportowe.

5.2.3 Przenoszenie za pomocą podnośnika widłowego

W przypadku skrzyń drewnianych konstrukcja podłogi umożliwia ich podnoszenie wózkami widłowymi z obu stron.

5.3 Utylizacja opakowania

Wszystkie materiały użyte na opakowania są nieszkodliwe dla środowiska i w można je w całości wykorzystać jako surowiec wtórny:

- Opakowanie zewnętrzne: opakowanie rozciągliwe z polimeru spełnia wymagania dyrektywy 2002/95/WE (RoHS).
- Opakowanie:
 - Skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach.
 - lub
 - Karton zgodnie z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; możliwość użycia jako surowca wtórnego jest potwierdzona symbolem RESY naniesionym na opakowaniu.
- Opakowanie do transportu morskiego (opcja): skrzynie drewniane poddane obróbce zgodnie ze standardem ISPM nr 15, co jest potwierdzone znakiem IPPC naniesionym na skrzyniach.
- Oprzyrządowanie do przenoszenia i montażu:
 - Paleta z tworzywa sztucznego do jednorazowego użytku
 - Pasy z tworzywa sztucznego
 - Taśmy samoprzylepne z tworzywa sztucznego
- Wypełnienie: ścinki papieru


6 Warunki pracy: montaż

6.1 Zalecenia montażowe

Przyrząd nie wymaga żadnych konstrukcji wsporczych. Siły zewnętrzne są całkowicie pochłaniane przez elementy konstrukcyjne przepływomierza.

6.1.1 Pozycja montażowa

Miejsce montażu

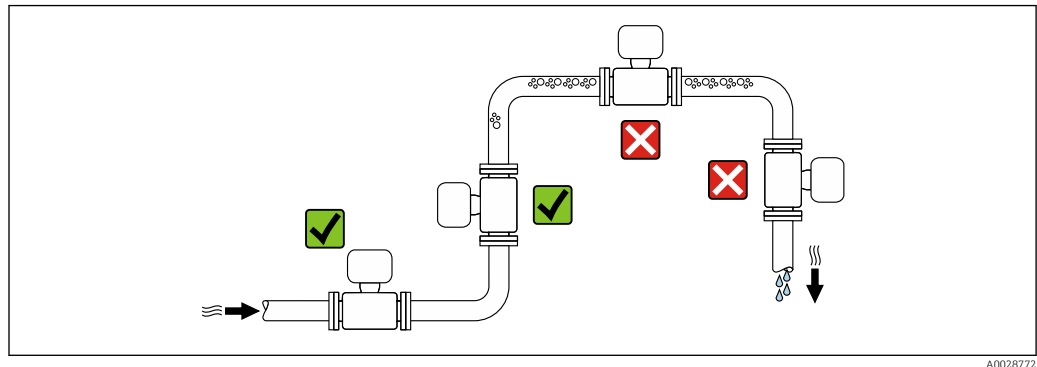


Aby zapobiec błędom pomiarowym wskutek gromadzenia się pęcherzyków powietrza w rurze pomiarowej, należy unikać montażu przepływomierza w następujących miejscach:

- W najwyższym punkcie rurociągu
- Bezpośrednio przed wylotem z rury w przypadku rurociągu ze swobodnym wypływem.

Montaż na pionowo opadających odcinkach rurociągów

Proponowany układ pokazany niżej pozwala na montaż przepływomierza na pionowo opadającym odcinku rurociągu z wypływem swobodnym. Za przepływomierzem należy zamontować zawór lub kryzę o przekroju mniejszym niż średnica rurociągu, co zapobiegnie wnikaniu powietrza do wnętrza rury pomiarowej.

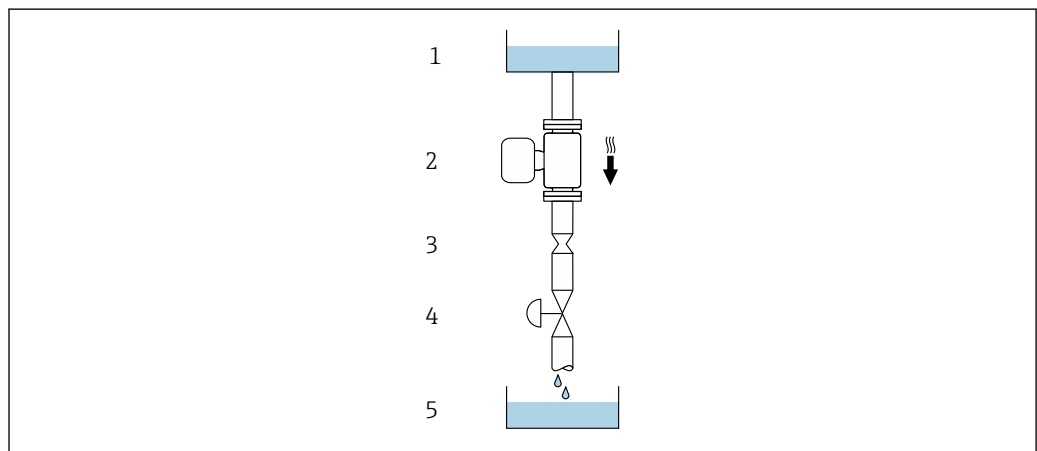





6 Montaż na pionowo opadającym odcinku rurociągu (np. w układzie dozowania)

- 1 Zbiornik magazynowy
- 2 Czujnik przepływu
- 3 Kryza, przewężenie rury
- 4 Zawór
- 5 Zbiornik dozujący

| DN | | Ø kryzy, przewężenia rury | |
|------|--------|---------------------------|--------|
| [mm] | [cale] | [mm] | [cale] |
| 1 | 1/24 | 0,8 | 0,03 |
| 2 | 1/12 | 1,5 | 0,06 |
| 4 | 1/8 | 3,0 | 0,12 |

Pozycja pracy


Kierunek strzałki na tabliczce znamionowej przetwornika powinien być zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu.
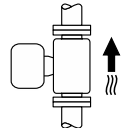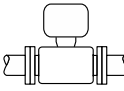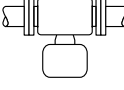
| Pozycja pracy | | Zalecana pozycja pracy | |
|---------------|--|---|------------------|
| A | Pozycja pionowa |  A0015591 | ✓✓ |
| B | Pozycja pozioma, przetwornik nad rurociągiem |  A0015589 | ✓✓ ¹⁾ |
| C | Pozycja pozioma, przetwornik pod rurociągiem |  A0015590 | ✓✓ ²⁾ |
| D | Pozycja pozioma, przetwornik z boku |  A0015592 | ✗ |


- 1) W przypadku aplikacji niskotemperaturowych temperatura otoczenia może się dodatkowo obniżyć. Ta pozycja jest zalecana aby utrzymać minimalną temperaturę otoczenia przetwornika.
- 2) W przypadku aplikacji wysokotemperaturowych może wzrosnąć temperatura otoczenia. Ta pozycja jest zalecana aby nie dopuścić do przekroczenia maks. temperatury otoczenia przetwornika.

Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe

Nie istnieje konieczność stosowania jakichkolwiek odcinków prostych przed przepływomierzem nawet wtedy, gdy występują elementy powodujące turbulencje medium (zawory, kolana, trójniki). Warunkiem jest jednak, aby wyżej wymienione elementy nie powodowały kawitacji → 26.

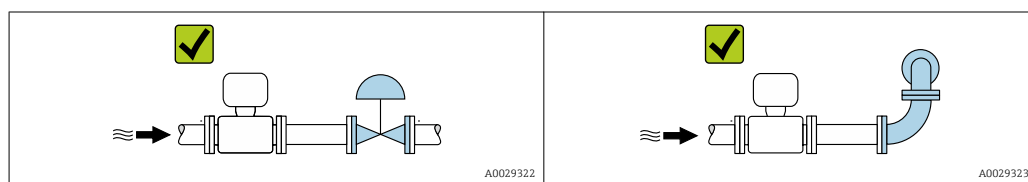

Wymiary zabudowy

 Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej.



6.1.2 Warunki pracy: środowisko i proces

Temperatura otoczenia

| | |
|---------------------------------|--|
| Przetwornik | <ul style="list-style-type: none"> ■ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ■ Pozycja kodu zam. "Testy, certyfikaty", opcja JP: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) |
| Czytelność wskazań na wskaźniku | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) W temperaturach przekraczających dopuszczalne wartości czytelność wskazań na wskaźniku przyrządu może być obniżona. |

 Zależność między temperaturą otoczenia a temperaturą medium →  225

- ▶ W przypadku montażu na otwartej przestrzeni:
Przetwornik nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (szczególnie w ciepłych strefach klimatycznych, gdyż może to doprowadzić do przegrzania układów elektroniki).

 Oslonę pogodowa można zamówić w Endress+Hauser : →  206

Ciśnienie w instalacji


Istotne jest, aby nie występowała kawitacja, ani aby gazy występujące naturalnie w wielu cieczach nie zaczęły się wydzielać.

Kawitacja jest spowodowana spadkiem ciśnienia poniżej ciśnienia cząsteczkowego pary:

- w przypadku cieczy o niskiej temperaturze wrzenia (węglowodory, rozpuszczalniki, gazy skroplone
- w przewodach ssawnych
- ▶ Należy zapewnić, aby ciśnienie w instalacji było wystarczająco wysokie, aby zapobiec kawitacji i wydzielaniu się gazów.

Dlatego też najlepiej jest montować przepływomierze w następujących miejscach:

- w najniższym punkcie pionowego rurociągu
- po stronie tłocznej pompy (nie występuje podciśnienie),

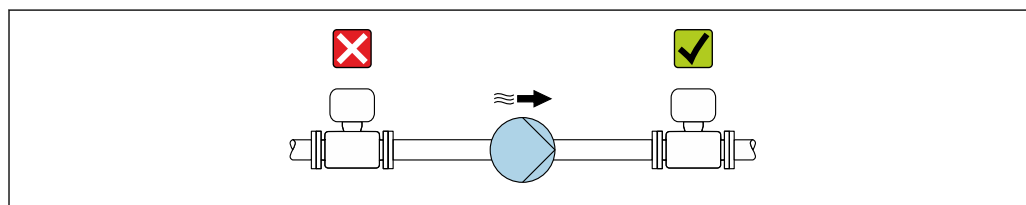


A0028777

Izolacja termiczna

W przypadku niektórych mediów należy ograniczać do minimum wymianę ciepła między czujnikiem a przetwornikiem pomiarowym. Jako izolację można stosować różnorodne materiały.

NOTYFIKACJA**Przegrzanie modułu elektroniki wskutek zastosowania izolacji termicznej!**

- ▶ Zalecana pozycja montażowa: pozioma, obudowa przedziału podłączeniowego czujnika skierowana do dołu (pod rurociągami).
- ▶ Nie izolować obudowy przedziału podłączeniowego czujnika.
- ▶ Maksymalna dopuszczalna temperatura w dolnej części obudowy przetwornika obudowy przedziału podłączeniowego czujnika: 80 °C (176 °F)
- ▶ Izolacja termiczna dla wersji z wydłużoną szyjką: szyjka powinna pozostać nieizolowana. Zalecamy pozostawienie wydłużonej szyjki nieizolowanej, aby zapewnić optymalne rozpraszanie ciepła.

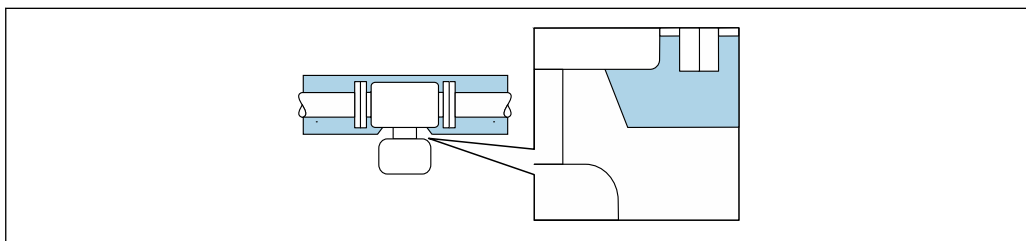

A0034391

7 Izolacja termiczna wersji z wydłużoną szyjką: szyjka nieosłonięta

Nagrzewanie**NOTYFIKACJA****Podwyższona temperatura otoczenia może spowodować nagrzewanie się modułu elektroniki!**

- ▶ Przestrzegać maks. dopuszczalnej temperatury otoczenia przetwornika .
- ▶ W zależności od temperatury medium, należy stosować się do odpowiednich zaleceń dotyczących pozycji montażowej .

NOTYFIKACJA**Niebezpieczeństwo przegrzania podczas podgrzewania**

- ▶ Temperatura u spodu obudowy przetwornika nie powinna przekroczyć 80 °C (176 °F).
- ▶ Należy zapewnić, aby przy szyjce przetwornika konwekcja ciepła była możliwie największa.
- ▶ Wspornik obudowy powinien pozostać nieizolowany. Odkryta część służy do rozpraszania ciepła i chroni moduł elektroniki przed przegrzaniem lub przechłodzeniem.

Możliwe sposoby podgrzewania

W przypadku niektórych płynów należy podjąć następujące środki, by zapobiec stratom ciepła w obrębie czujnika:

- Grzanie elektryczne, np. za pomocą taśm grzewczych
- Za pomocą rurek miedzianych z przepływającą nimi gorącą wodą lub parą
- Za pomocą płaszczy grzewczych

Stosowanie elektrycznych przewodów grzejnych

Jeśli podczas podgrzewania moc grzewcza jest sterowana poprzez regulację kąta fazowego lub generator impulsów, występujące pola magnetyczne mogą mieć wpływ na wartość mierzoną (jeżeli natężenie pola magnetycznego przekracza dopuszczalną wartość określoną przez normę EN (30 A/m)).

W takich przypadkach, konieczne jest ekranowanie czujnika od pola magnetycznego, np. poprzez zastosowanie ekranu osłony wtórnej wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej lub z cienkiej blachy elektrotechnicznej anizotropowej (np. V330-35A).

Blacha powinna posiadać następujące własności:

- Przenikalność magnetyczna względna $\mu \geq 300$
- Grubość blachy $d \geq 0,35 \text{ mm}$ ($d \geq 0,014 \text{ in}$)

Drgania instalacji

Wysoka częstotliwość drgań rur pomiarowych zapewnia dużą odporność przepływomierza na typowe drgania instalacji, pochodzące na przykład od elementów napędowych.

6.1.3 Specjalne zalecenia montażowe

Przepona bezpieczeństwa

Informacje dotyczące medium procesowego, patrz: → 227.

OSTRZEŻENIE


Ograniczona niezawodność funkcjonalna membrany bezpieczeństwa.

Wyciek medium roboczego stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi!

- ▶ Nie demontować membrany bezpieczeństwa.
- ▶ W obudowach wyposażonych w membranę bezpieczeństwa nie można stosować płaszcza grzewczego.
- ▶ Należy zapewnić, aby działanie ani obsługa membrany bezpieczeństwa po montażu nie było utrudnione.
- ▶ Należy podjąć odpowiednie kroki, aby w razie rozerwania membrany bezpieczeństwa nie pojawiło się ryzyko wystąpienia szkód ani zagrożenia dla ludzi.
- ▶ Przestrzegać parametrów podanych na etykiecie membrany bezpieczeństwa.


Położenie przepony bezpieczeństwa jest wskazywane przez etykietę naklejoną obok niej.

Zdemontować zabezpieczenie transportowe.

 Wymiary podano w rozdziale "Budowa mechaniczna"

Istniejące króćce nie są przeznaczone do przedmuchiwania obudowy ani do monitorowania ciśnienia. Przeznaczone są do montowania przepon bezpieczeństwa.

W wewnętrzny gwint znajdujący się przy przeponie bezpieczeństwa można wkręcić zawór zrzutowy, przez który w przypadku uszkodzenia przepony możliwe będzie odprowadzenie wyciekającego medium.

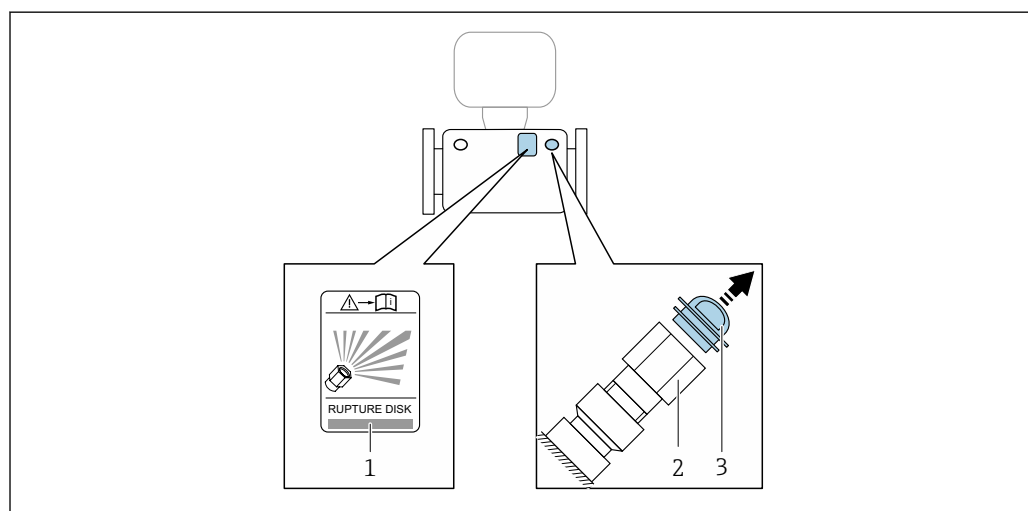

A0030346

- 1 Etykieta przepony bezpieczeństwa
- 2 Przepona bezpieczeństwa z gwintem wewnętrznym 1/2" NPT, rozmiar klucza: 1"
- 3 Zabezpieczenie transportowe

Montaż do ściany**▲ OSTRZEŻENIE****Nieprawidłowy montaż czujnika przepływu**


Grozi uszkodzeniem ciała w razie uszkodzenia rury pomiarowej

- ▶ Czujnika przepływu nigdy nie należy montować na rurociągu bez podparcia
- ▶ Montować czujnik na podłodze, ścianie lub w pozycji sufitowej po przymocowaniu go wcześniej do wspornika.
- ▶ Podeprzeć czujnik na pewnie zamocowanym podparciu (np. wsporniku kątowym).

Poniżej pokazano zalecane sposoby montażu.

Pozycja pionowa


- Montaż bezpośredni na płycie bazowej zamocowanej do ściany lub
- Podparcie na wsporniku kątowym przymocowanym do ściany

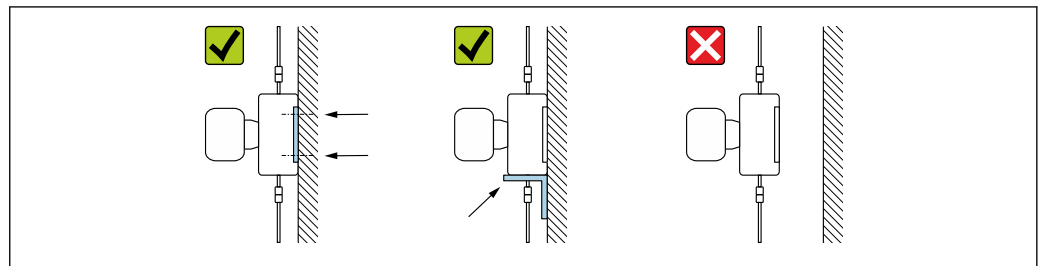

A0030286

Pozycja pozioma


Ustawienie przyrządu na trwałej podstawie

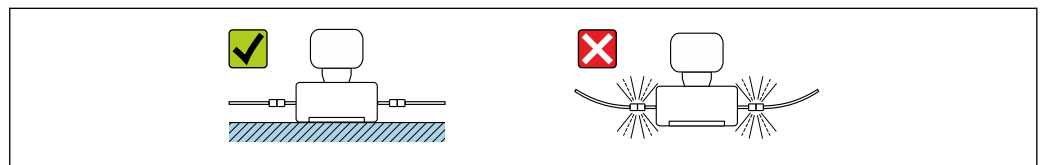

A0030287

Zestaw do montażu na stojaku

Zestaw do montażu na stojaku służy do zamocowania przyrządu na rurze lub na stojaku (pozycja kodu zam. "Akcesoria", opcja PR).

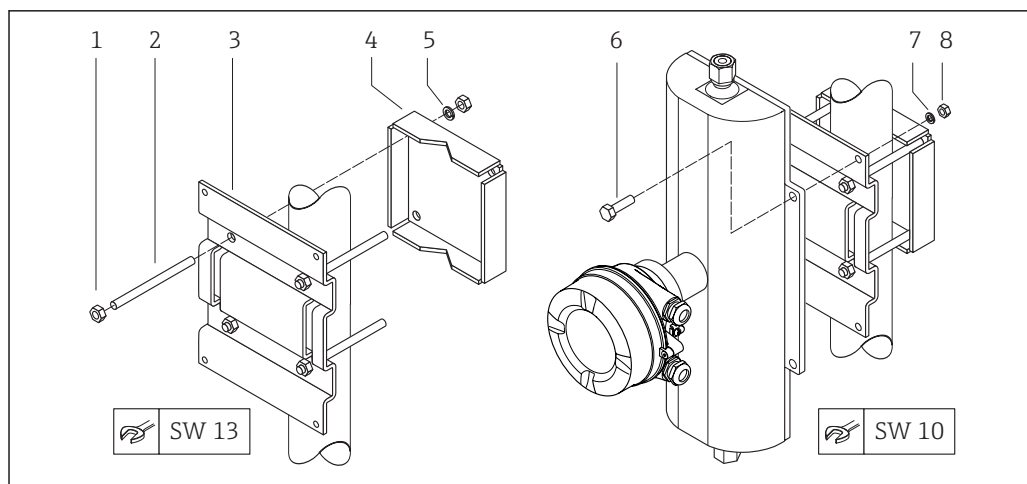

A0019746

8 Zestaw do montażu na rurze lub stojaku

- 1 8 x nakrętka sześciokątna M8 × 0.8
- 2 4 x śruba z gwintem M8 × 150
- 3 1 x płyta do montażu na stojaku
- 4 1 x płytka mocująca
- 5 4 x podkładka sprężysta M8
- 6 4 x śruba M6 × 20
- 7 4 x podkładka sprężysta M6
- 8 4 x nakrętka sześciokątna M6 × 0.8


Kalibracja punktu zerowego

Wszystkie przepływomierze są kalibrowane metodami opartymi na najnowszej technologii. Kalibracja jest wykonywana w warunkach odniesienia → 220. Z tego powodu, przepływomierz z reguły nie wymaga kalibracji punktu zerowego na obiekcie.

Kalibracja punktu zerowego zalecana jest jedynie w szczególnych przypadkach:


- Dla uzyskania najwyższej dokładności, nawet przy bardzo małych wartościach przepływu.
- W ekstremalnych warunkach procesu (np. bardzo wysokie temperatury lub medium o wysokiej lepkości).

Pokrywa ochronna

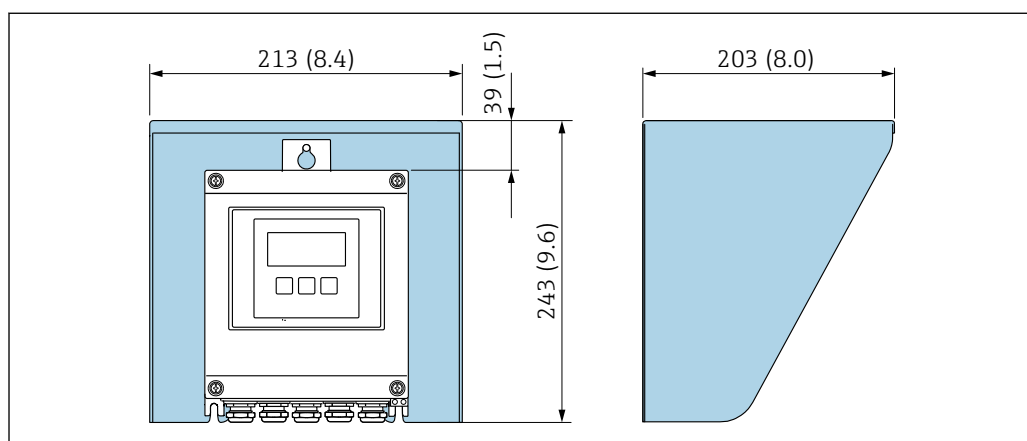

A0029552

9 Osłona pogodowa do przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

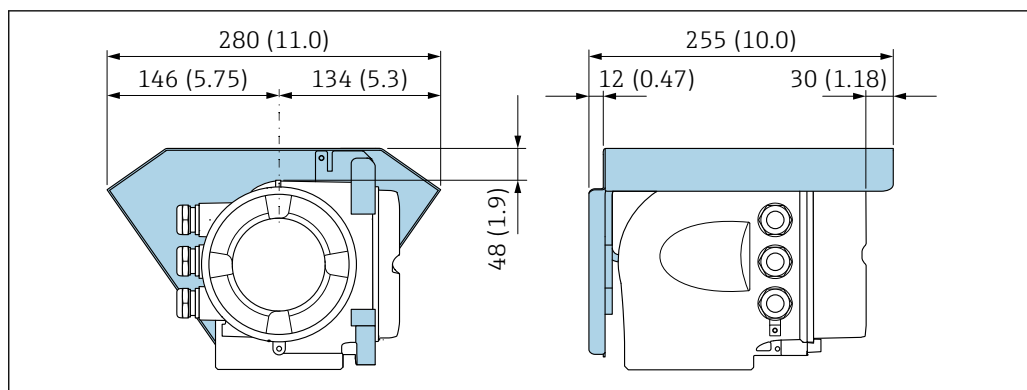

A0029553

10 Osłona pogodowa do przetwornika Proline 500

6.2 Montaż przyrządu

6.2.1 Niezbędne narzędzia

Przetwornik

Do montażu na słupku:

- Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
 - Klucz płaski 10
 - Wkrętak Torx TX 25
- Przetwornik Proline 500
 - Klucz płaski 13

Do montażu naściennego:

Wiertło z końcówką $\varnothing 6,0$ mm

Czujnik przepływu

Do kołnierzy lub innych przyłączy technologicznych: odpowiednie narzędzia montażowe

6.2.2 Przygotowanie przetwornika pomiarowego

1. Usunąć wszelkie pozostałości opakowania stosowanego podczas transportu.
2. Usunąć wszelkie elementy zabezpieczające przyłącza technologiczne czujnika.
3. Usunąć naklejkę na pokrywie na pokrywie przedziału elektroniki.

6.2.3 Montaż przyrządu


OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wskutek niewłaściwych uszczelnień przyłączy technologicznych!

- ▶ Należy dopilnować, aby średnice wewnętrzne uszczelnień były większe lub równe średnicy rury pomiarowej i rurociągu.
- ▶ Uszczelki powinny być czyste i nieuszkodzone.
- ▶ Zapewnić właściwy montaż uszczelnień.

1. Sprawdzić, czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium.

2. Przyrząd montować w taki sposób lub obrócić obudowę przetwornika tak, aby wprowadzenia przewodów nie były skierowane w górę.

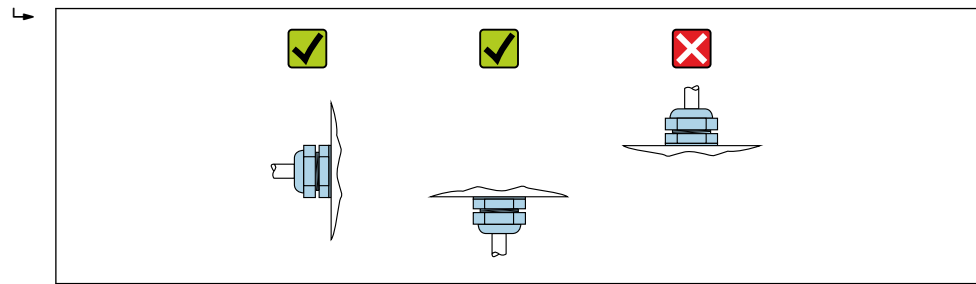

A0029263

6.2.4 Montaż obudowy przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

⚠ PRZESTROGA

Wysoka temperatura otoczenia!

Niebezpieczeństwo przegrzania modułu elektroniki i odkształcenia obudowy.

- ▶ Nie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej temperatury otoczenia wynoszącej .
- ▶ W przypadku montażu na otwartej przestrzeni unikać narażenia na bezpośrednie warunki atmosferyczne, szczególnie w ciepłych strefach klimatycznych.

⚠ PRZESTROGA

Wywieranie nadmiernych obciążeń może spowodować uszkodzenie obudowy!

- ▶ Unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych.

Przetwornik może być montowany w następujący sposób:

- na rurze lub stojaku
- na ścianie


Montaż na rurze lub stojaku

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować nadmiernego momentu dokręcenia śrub mocujących!


Ryzyko zniszczenia plastikowej obudowy przetwornika.

- ▶ Śruby mocujące należy dokręcać zachowując odpowiedni moment dokręcenia: 2 Nm (1,5 lbf ft)

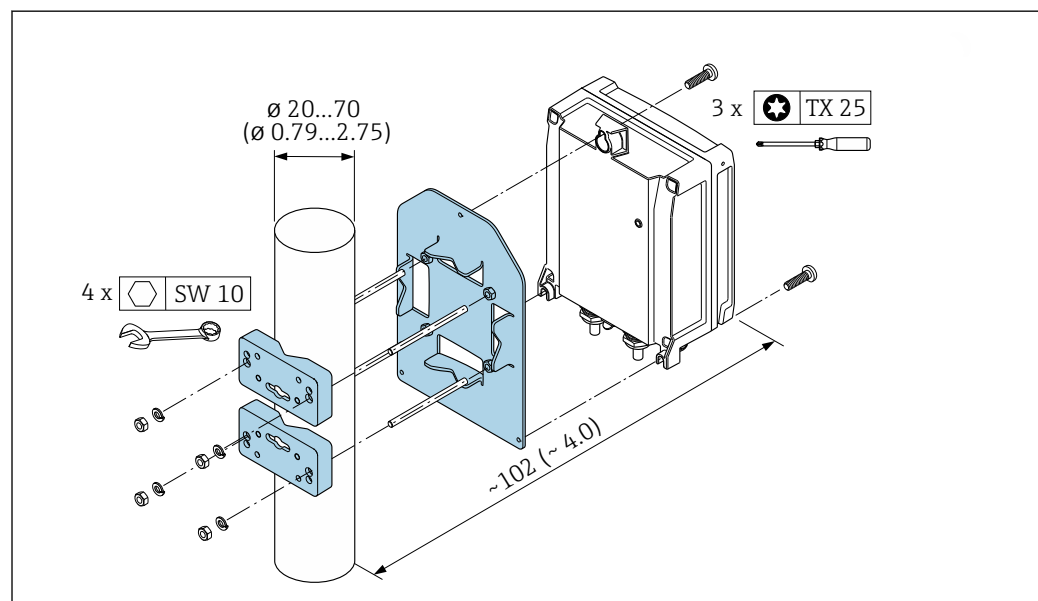

A0029051

11 Jednostka: mm (cale)

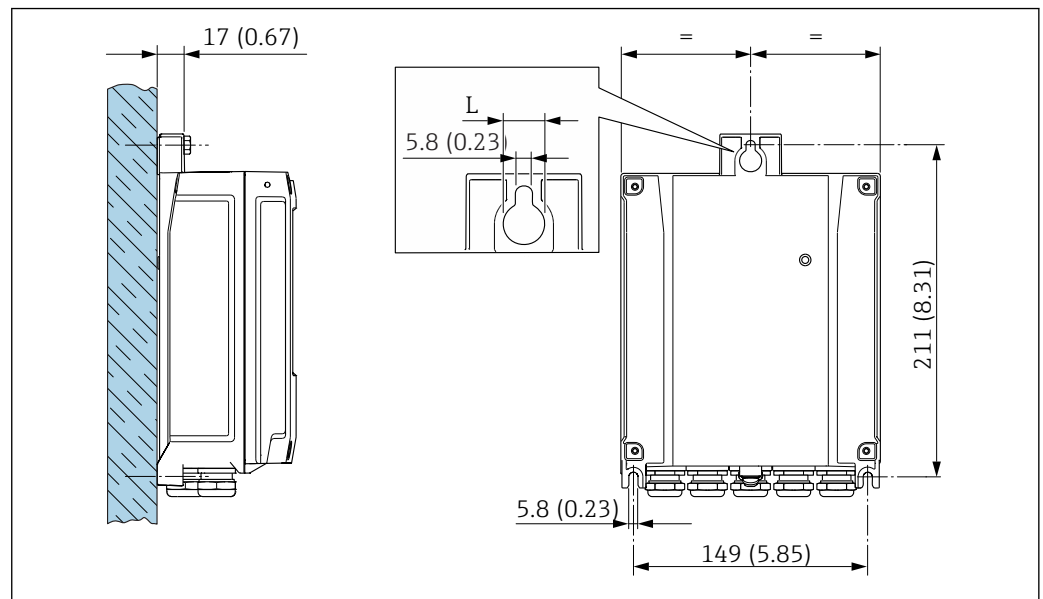Montaż do ściany

12 Jednostka: mm (cale)

L Zależy od opcji wybranej z pozycji kodu zam. "Obudowa przetwornika"

Pozycja kodu zam. "Obudowa przetwornika"

- Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo": L = 14 mm (0,55 in)
- Opcja **D** "Poliwęglan": L = 13 mm (0,51 in)

1. Wywiercić otwory.
2. Wsadzić kołki rozporowe do wywierconych otworów.
3. Wkręcić lekko śruby mocujące.
4. Zamontować obudowę przetwornika na śrubach mocujących.
5. Dokręcić śruby mocujące.

6.2.5 Montaż obudowy przetwornika: Proline 500**▲ PRZESTROGA****Wysoka temperatura otoczenia!**

Niebezpieczeństwo przegrzania modułu elektroniki i odkształcenia obudowy.


- ▶ Nie przekraczać dopuszczalnej maksymalnej temperatury otoczenia wynoszącej .
- ▶ W przypadku montażu na otwartej przestrzeni unikać narażenia na bezpośrednie warunki atmosferyczne, szczególnie w ciepłych strefach klimatycznych.

▲ PRZESTROGA**Wywieranie nadmiernych obciążeń może spowodować uszkodzenie obudowy!**

- ▶ Unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych.

Przetwornik może być montowany w następujący sposób:


- na rurze lub stojaku
- na ścianie

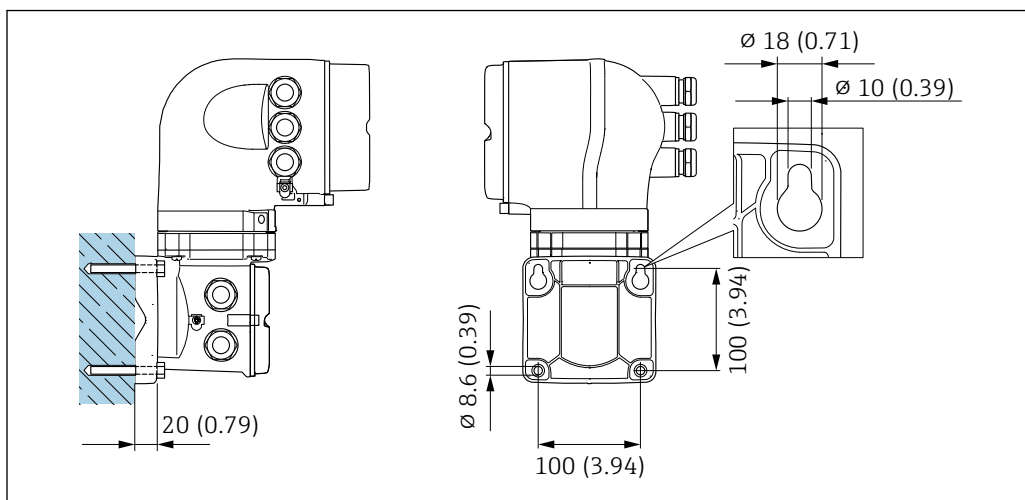Montaż do ściany

13 Jednostka: mm (in)

1. Wywiercić otwory.
2. Wsadzić kołki rozporowe do wywierconych otworów.
3. Wkręcić lekko śruby mocujące.
4. Zamontować obudowę przetwornika na śrubach mocujących.
5. Dokręcić śruby mocujące.

Montaż na rurze lub stojaku

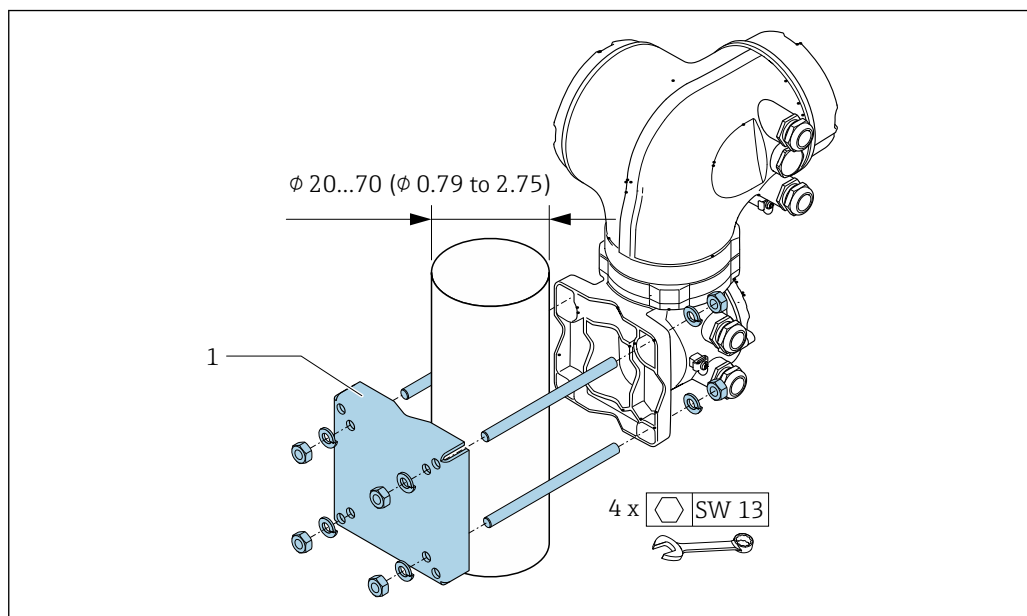


14 Jednostka: mm (cale)

A0029057

6.2.6 Obracanie obudowy przetwornika: Proline 500

Aby ułatwić dostęp do przedziału podłączeniowego lub wskaźnika, istnieje możliwość obrócenia obudowy przetwornika.

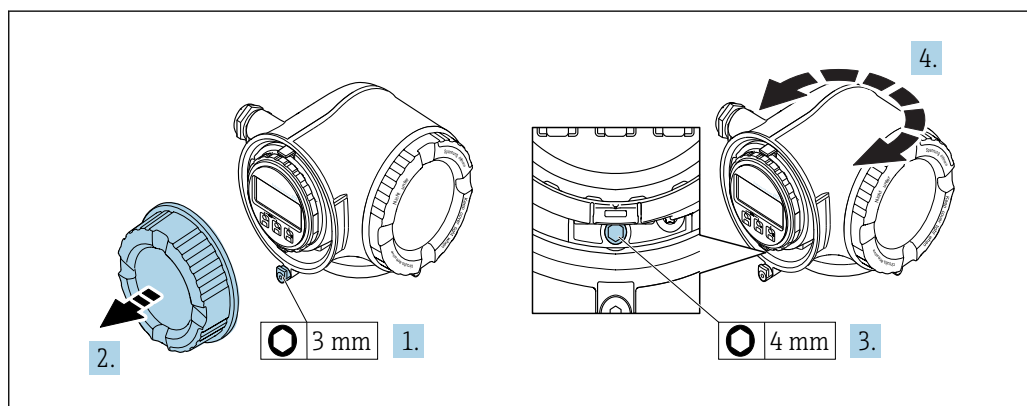


A0029993

1. W zależności od wersji przyrządu: odkręcić śrubę zabezpieczenia przedziału podłączeniowego.
2. Odkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego.
3. Odkręcić śrubę mocującą.
4. Obrócić obudowę dożądanego położenia.
5. Dokręcić śrubę mocującą.
6. Wkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego
7. W zależności od wersji przyrządu: wkręcić śrubę zabezpieczenia przedziału podłączeniowego.

6.2.7 Obracanie wskaźnika: Proline 500

Aby zwiększyć czytelność wskazań, wyświetlacz można obracać.

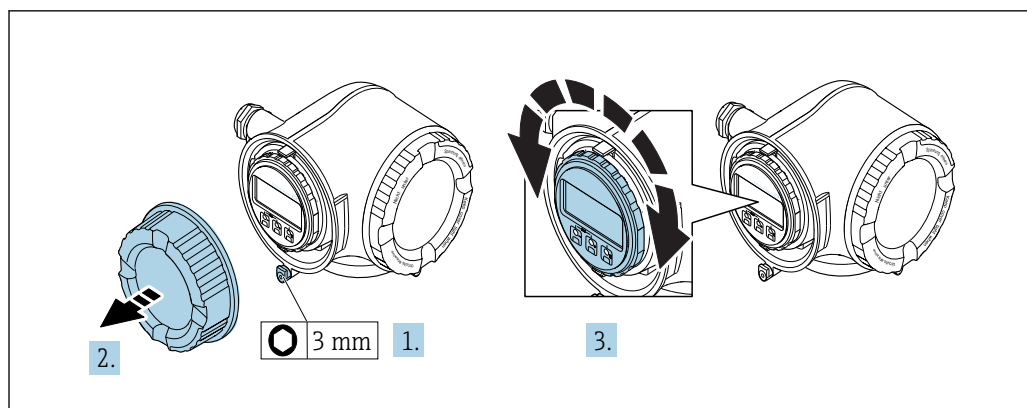

A0030035

1. W zależności od wersji przyrządu: odkręcić śrubę zabezpieczenia przedziału połączeniowego.
2. Odkręcić pokrywę przedziału połączeniowego.
3. Obrócić obudowę dożądanego położenia: maks. $8 \times 45^\circ$ w każdym kierunku.
4. Wkręcić pokrywę przedziału połączeniowego.
5. W zależności od wersji przyrządu: wkręcić śrubę zabezpieczenia przedziału połączeniowego.

6.3 Kontrola po wykonaniu montażu

| | |
|---|--------------------------|
| Czy przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa) | <input type="checkbox"/> |
| Czy przepływomierz odpowiada parametrom w punkcie pomiarowym Przykładowo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura pracy → 225 ▪ Ciśnienie pracy (patrz rozdział "Zależność ciśnienie-temperatura" w odpowiedniej karcie katalogowej) ▪ Temperatura otoczenia ▪ Zakres pomiarowy | <input type="checkbox"/> |
| Czy pozycja pracy czujnika pomiarowego jest właściwa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dla czujnika danego typu ▪ Dla danej temperatury medium ▪ Dla danych własności medium (ciecz odgazowująca, zawierająca cząstki stałe) | <input type="checkbox"/> |
| Czy kierunek wskazywany przez strzałkę na tabliczce znamionowej czujnika jest zgodny z kierunkiem przepływu medium przez rurę pomiarową → 25 | <input type="checkbox"/> |
| Czy oznaczenie punktu pomiarowego jest prawidłowe (kontrola wzrokowa) | <input type="checkbox"/> |
| Czy przyrząd jest odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego | <input type="checkbox"/> |
| Czy śruba i zabezpieczenie są dokładnie dokręcone | <input type="checkbox"/> |

7 Podłączenie elektryczne

NOTYFIKACJA

Przyrząd nie posiada wewnętrznego wyłącznika zasilania.

- ▶ W związku z tym należy zainstalować przełącznik lub odłącznik zasilania umożliwiający odłączenie przyrządu od sieci zasilającej.
- ▶ Mimo, że przepływomierz jest wyposażony w bezpiecznik, instalacja elektryczna powinna posiadać dodatkowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy (maks. prąd znamionowy 10 A).

7.1 Warunki podłączenia

7.1.1 Niezbędne narzędzia

- Do dławików kablowych: użyć odpowiednich narzędzi
- Do odkręcenia śruby zabezpieczającej: klucz imbusowy 3 mm
- Przyrząd do zdejmowania izolacji
- W przypadku przewodów linkowych: praska do tulejek kablowych
- Do demontażu przewodów z zacisków: wkrętak płaski ≤ 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Specyfikacja przewodów podłączeniowych

Kable podłączeniowe dostarczone przez użytkownika powinny być zgodne z następującą specyfikacją.

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Przewód uziemienia ochronnego

Przekrój żyły: 2,1 mm² (14 AWG)

Impedancja uziemienia powinna być niższa od 1 Ω .

Dopuszczalny zakres temperatur

- Przestrzegać przepisów lokalnych dotyczących instalacji przewodów.
- Przewody muszą być odpowiednie do spodziewanych temperatur minimalnych i maksymalnych.

Przewód zasilający

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Przewód sygnałowy

Wyjście prądowe 4...20 mA HART

Zalecane są przewody ekranowane. Przestrzegać zaleceń dotyczących lokalnego systemu uziemienia.

Wyjście prądowe 0/4...20 mA

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Wyjście binarne

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Podwójne wyjście impulsowe

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Wyjście przekaźnikowe

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Wejście prądowe 0/4 to 20 mA

Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Wejście statusu


Standardowy kabel instalacyjny jest wystarczający.

Średnica przewodu

- Dławiki kablowe:
M20 × 1.5, możliwe średnice zewnętrzne przewodu: \varnothing 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Zaciski sprężynowe: przeznaczone do żył linkowych niezarobionych i zarobionych tulejkami kablowymi.
Przekroje żył 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Dobór przewodu podłączeniowego między przetwornikiem a czujnikiem przepływu

Zależy od typu przetwornika i strefy, w której jest on zamontowany

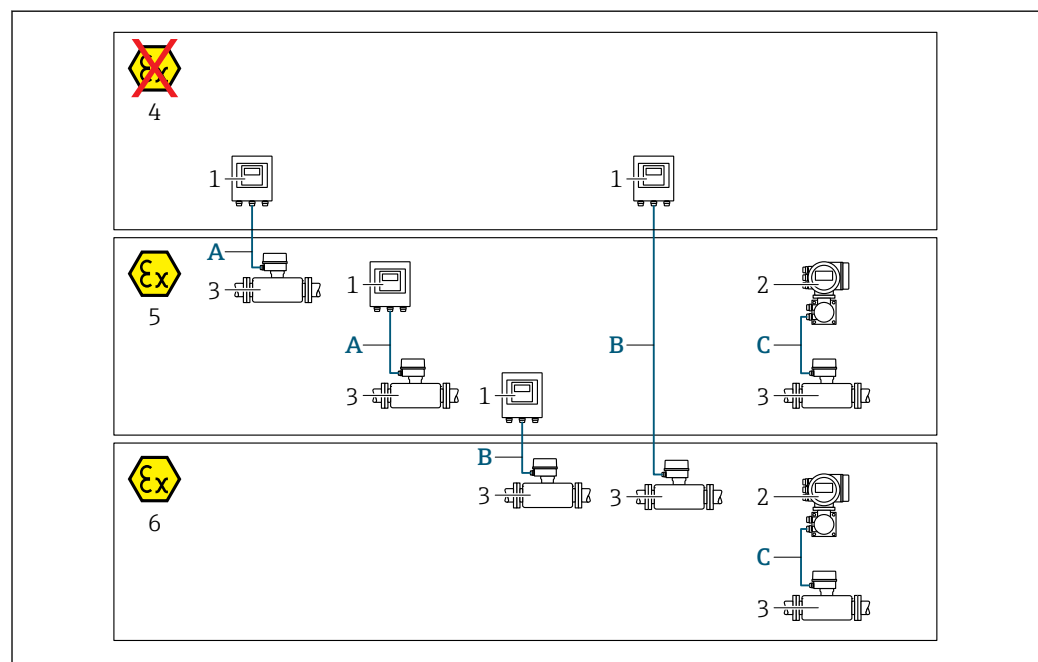

- 1 Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
- 2 Przetwornik Proline 500
- 3 Czujnik przepływu Promass
- 4 Wersja dla stref niezagrożonych wybuchem
- 5 Wersja dla stref zagrożonych wybuchem: Strefa 2, Class I, Division 2
- 6 Wersja dla stref zagrożonych wybuchem: Strefa 1; Class I, Division 1
- A Przewód standardowy do przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową → 39
Przetwornik zainstalowany w strefie niezagrożonej wybuchem lub zagrożonej wybuchem: Strefa 2; Class I, Division 2 / czujnik przepływu zainstalowany w strefie zagrożonej wybuchem: Strefa 2; Class I, Division 2
- B Przewód standardowy do przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową → 39
Przetwornik zainstalowany w strefie zagrożonej wybuchem: Strefa 2; Class I, Division 2 / czujnik przepływu zainstalowany w strefie zagrożonej wybuchem: Strefa 1; Class I, Division 1
- C Przewód sygnałowy do przetwornika Proline 500 → 41
Przetwornik i czujnik przepływu zainstalowany w strefie zagrożonej wybuchem: Strefa 2; Class I, Division 2 lub Strefa 1; Class I, Division 1

A: Przewód połączeniowy czujnik przepływu - przetwornik: Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Przewód standardowy

Jako przewód podłączeniowy może być użyty przewód standardowy o niżej podanych parametrach.

| | |
|--------------------------|--|
| Konstrukcja | 4-żyłowy (skrętka 2-parowa); niez izolowane miedziane przewody linkowe; każda para ze wspólnym ekranem |
| Ekran | Oplot miedziany ocynowany, optyczne pokrycie oplotem $\geq 85\%$ |
| Rezystancja pętli | Linia zasilająca (+, -): maks. $10\ \Omega$ |
| Długość przewodu | Maks. 300 m (1 000 ft), patrz tabela poniżej. |

| Przekrój przewodu | Długość przewodu [maks.] |
|-------------------------------|--------------------------|
| 0,34 mm ² (AWG 22) | 80 m (270 ft) |
| 0,50 mm ² (AWG 20) | 120 m (400 ft) |
| 0,75 mm ² (AWG 18) | 180 m (600 ft) |
| 1,00 mm ² (AWG 17) | 240 m (800 ft) |
| 1,50 mm ² (AWG 15) | 300 m (1 000 ft) |

Opcjonalny przewód połączeniowy

| | |
|--|--|
| Konstrukcja | $2 \times 2 \times 0,34\ \text{mm}^2$ (AWG 22) izolowany PVC ¹⁾ ze wspólnym ekranem (nieizolowane miedziane przewody linkowe; skrętka 2-parowa) |
| Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia | Wg PN-EN 60332-1-2 |
| Olejoodporność | Wg PN-EN 60811-2-1 |
| Ekran | Oplot miedziany ocynowany, optyczne pokrycie oplotem $\geq 85\%$ |
| Temperatura pracy | Połączenia nieruchome: $-50 \dots +105\ \text{°C}$ ($-58 \dots +221\ \text{°F}$); połączenia swobodne: $-25 \dots +105\ \text{°C}$ ($-13 \dots +221\ \text{°F}$) |
| Dostępne długości przewodu | Połączenia nieruchome: 20 m (65 ft); połączenia swobodne: maks. 50 m (165 ft) |

- 1) Promieniowanie UV niszczy zewnętrzny płaszcz przewodu. W miarę możliwości należy chronić przewód przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.




B: Przewód połączeniowy czujnik przepływu - przetwornik: Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Przewód standardowy

Jako przewód podłączeniowy może być użyty przewód standardowy o niżej podanych parametrach.

| | |
|-----------------------|--|
| Konstrukcja | 4, 6, 8-żyłowy (skrętka 2, 3, 4-parowa); niez izolowane miedziane przewody linkowe; każda para ze wspólnym ekranem |
| Ekran | Oplot miedziany ocynowany, optyczne pokrycie oplotem $\geq 85\%$ |
| Pojemność C | Maks. 760 nF dla grupy wybuchowości IIC, maks. 4,2 μF dla grupy wybuchowości IIB |
| Indukcyjność L | Maks. 26 μH dla grupy wybuchowości IIC, maks. 104 μH dla grupy wybuchowości IIB |

| | |
|---|--|
| Stosunek indukcyjności do rezystancji przewodu (L/R) | Maks. 8,9 $\mu\text{H}/\Omega$ dla grupy wybuchowości IIC, maks. 35,6 $\mu\text{H}/\Omega$ dla grupy wybuchowości IIB (zgodnie z normą PN-EN 60079-25) |
| Rezystancja pętli | Linia zasilająca (+, -): maks. 5 Ω |
| Długość przewodu | Maks. 150 m (500 ft), patrz tabela poniżej. |
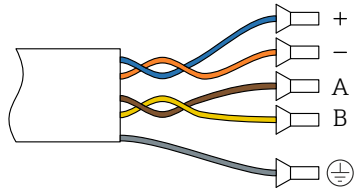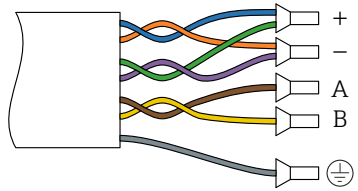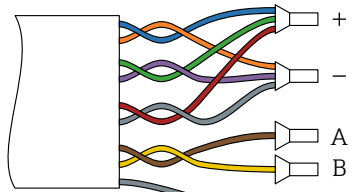
| Przekrój przewodu | Długość przewodu [maks.] | Sposób zarobienia końcówek |
|--|--------------------------|--|
| 2 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22) | 50 m (165 ft) | 2 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22)  ■ +, - = 0,5 mm ² ■ A, B = 0,5 mm ² |
| 3 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22) | 100 m (330 ft) | 3 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22)  ■ +, - = 1,0 mm ² ■ A, B = 0,5 mm ² |
| 4 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22) | 150 m (500 ft) | 4 x 2 x 0,50 mm ² (AWG 22)  ■ +, - = 1,5 mm ² ■ A, B = 0,5 mm ² |

Opcjonalny przewód połączeniowy

| | |
|--|---|
| Przewód połączeniowy do stosowania w | Strefie 1; Class I, Division 1 |
| Przewód standardowy | 2 x 2 x 0,5 mm ² (AWG 20) izolowany PVC ¹⁾ ze wspólnym ekranem (skrętka 2-parowa) |
| Odporność na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia | Wg PN-EN 60332-1-2 |
| Olejoodporność | Wg PN-EN 60811-2-1 |
| Ekran | Oplot miedziany ocynowany, optyczne pokrycie oplotem $\geq 85\%$ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Temperatura pracy | Połączenia nieruchome: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); połączenia swobodne: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F) |
| Dostępne długości przewodu | Połączenia nieruchome: 20 m (65 ft); połączenia swobodne: maks. 50 m (165 ft) |

- 1) Promieniowanie UV niszczy zewnętrzny płaszcz przewodu. W miarę możliwości należy chronić przewód przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

C: Przewód połączeniowy czujnik przepływu - przetwornik: Proline 500

| | |
|--|---|
| Przewód standardowy | 6 × 0,38 mm ² izolowany PVC ¹⁾ ze wspólnym ekranem i oddzielnie ekranowanymi żyłami |
| Rezystancja żył | ≤ 50 Ω/km (0,015 Ω/ft) |
| Pojemność żyła/ekran | ≤ 420 pF/m (128 pF/ft) |
| Długość przewodu (maks.) | 20 m (65 ft) |
| Możliwe do zamówienia długości przewodu | 5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) |
| Temperatura pracy | Maks. 105 °C (221 °F) |

- 1) Promieniowanie UV niszczy zewnętrzny płaszcz przewodu. W miarę możliwości należy chronić przewód przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

7.1.3 Rozmieszczenie zacisków

Przetwornik: obwód zasilania, wejścia/ wyjścia

Rozmieszczenie zacisków wejściowych i wyjściowych zależy od zamówionej wersji przyrządu. Rozmieszczenie zacisków dla konkretnej wersji przepływomierza jest podane na etykiecie w pokrywie przedziału podłączeniowego.

| Zasilanie | | Wejście/ wyjście 1 | | Wejście/ wyjście 2 | | Wejście/ wyjście 3 | | Wejście/ wyjście 4 | |
|---|-------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 1 (+) | 2 (-) | 26 (+) | 27 (-) | 24 (+) | 25 (-) | 22 (+) | 23 (-) | 20 (+) | 21 (-) |
| Rozmieszczenie zacisków dla konkretnej wersji przepływomierza jest podane na etykiecie w pokrywie przedziału podłączeniowego. | | | | | | | | | |

Przewód połączeniowy między obudową przedziału podłączeniowego czujnika a przetwornikiem

W wersji rozdzielnej czujnik przepływu jest połączony z przetwornikiem przewodem połączeniowym. Przewód łączy obudowę przedziału podłączeniowego czujnika z obudową przetwornika.

Rozmieszczenie zacisków i podłączenie przewodu:

- Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową → 43
- Proline 500 → 51

7.1.4 Przygotowanie przyrządu


Kolejność czynności:

1. Zainstalować czujnik i przetwornik.
2. Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika: podłączyć przewód połączeniowy.
3. Przetwornik: podłączyć przewód połączeniowy.
4. Przetwornik: podłączyć przewód sygnałowy oraz przewód zasilający.

NOTYFIKACJA**Niewystarczający stopień ochrony obudowy!**

Możliwość obniżonej niezawodności pracy przyrządu.

► Należy użyć dławików, zapewniających odpowiedni stopień ochrony.

1. Usunąć zaślepki (jeśli występują).
2. Jeśli przyrząd jest dostarczony bez dławików kablowych:
użytkownik powinien dostarczyć dławiki przewodów podłączeniowych zapewniające wymagany stopień ochrony IP.
3. Jeśli przyrząd jest dostarczony z dławikami kablowymi:
Przestrzegać wymagań dotyczących przewodów podłączeniowych →  37.

7.2 Podłączenie przetwornika pomiarowego Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

NOTYFIKACJA

Niewłaściwe podłączenie może zmniejszyć bezpieczeństwo elektryczne!

- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do wykonywania prac przez użytkownika obiektu.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- ▶ Przestrzegać lokalnych przepisów BHP.
- ▶ Przewód uziemienia ochronnego ⊕ należy zawsze podłączać przed podłączeniem pozostałych żył.
- ▶ W przypadku użycia w atmosferach wybuchowych należy przestrzegać zaleceń podanych w "Instrukcjach dot. bezpieczeństwa Ex" dla konkretnego przyrządu.


7.2.1 Podłączenie przewodu wersji rozdzielnej

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko zniszczenia podzespołów elektronicznych!

- ▶ Podłączyć czujnik przepływu i przetwornik do tej samej linii wyrównania potencjałów.
- ▶ Łączyć ze sobą należy tylko czujnik i przetwornik mające ten sam numer seryjny.
- ▶ Podłączyć uziemienie do śruby na obudowie przedziału podłączeniowego czujnika.

Przyporządkowanie zacisków przewodu

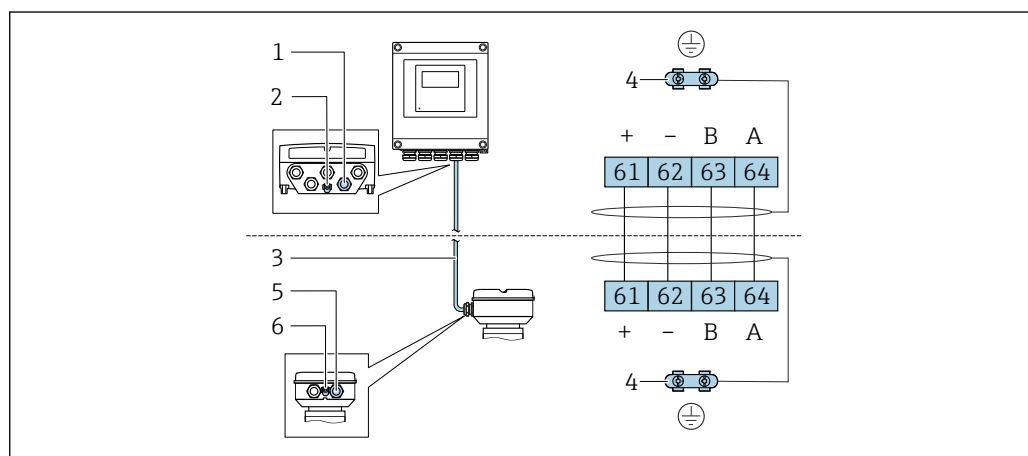

- 1 Wprowadzenie przewodu w obudowie przetwornika
- 2 Przewód ochronny (PE)
- 3 Przewód podłączeniowy modułu ISEM
- 4 Uziemienie poprzez zacisk uziemienia; w wersji ze złączem wtykowym zacisk uziemienia znajduje się w samym złączu
- 5 Dławik kablowy lub gniazdo wtykowe na obudowie przedziału podłączeniowego czujnika
- 6 Przewód ochronny (PE)

Podłączenie przewodów w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika

- Podłączenie za pomocą zacisków, pozycja kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek.czujnika":
 - Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo" → 45
 - Opcja **B** "Stal k.o." → 46
- Podłączenie za pomocą złączy wtykowych, pozycja kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek.czujnika":
 - Opcja **C** "Higieniczna ultra-kompakt, stal k.o." → 47


Podłączenie przewodu połączeniowego do przetwornika

Przewód połączeniowy jest łączony poprzez listwę zaciskową →  48.

Podłączanie przewodów do listwy zaciskowej w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika

Dla wersji przyrządu określonych w pozycji kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek. czujnika":

Opcja A "Aluminium malowane proszkowo"

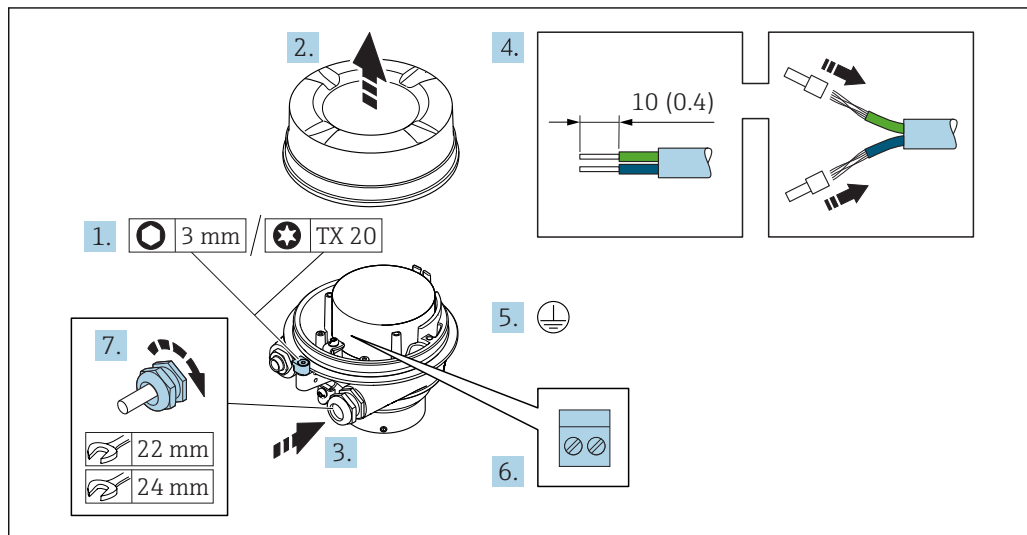

A0029616

1. Odkręcić zabezpieczenie pokrywy obudowy.
2. Odkręcić pokrywę obudowy.
3. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
4. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
5. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
6. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym.
7. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu połączeniowego jest zakończona.

⚠ OSTRZEŻENIE


Niewłaściwe uszczelnienie obudowy spowoduje obniżenie jej stopnia ochrony.

- ▶ Nie nanosić żadnych smarów na gwint pokrywy. Gwint pokrywy jest pokryty smarem suchym.
8. Wkręcić pokrywę obudowy.
 9. Wkręcić zabezpieczenie pokrywy obudowy.

Podłączanie przewodów do listwy zaciskowej w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika

Dla wersji przyrządu określonych w pozycji kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek. czujnika":

Opcja B: Stal k.o.

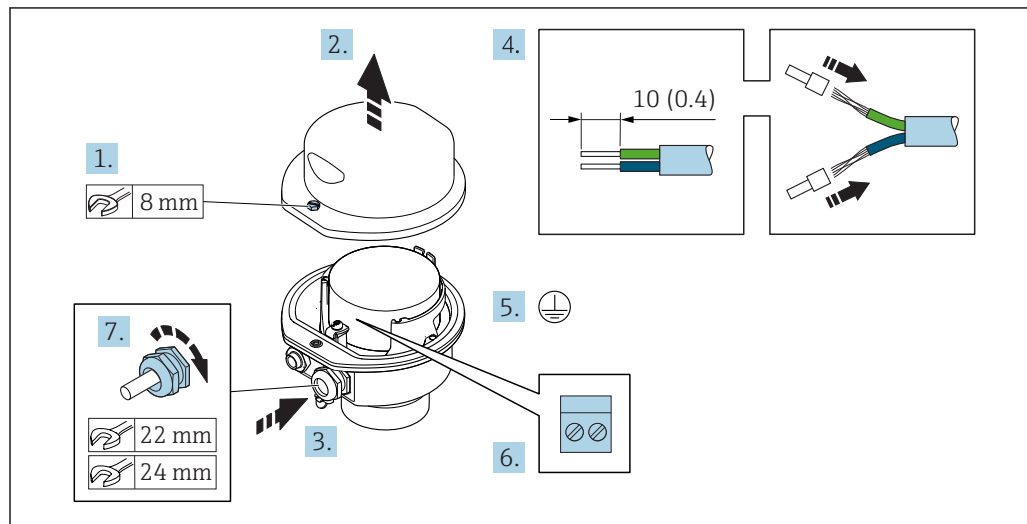


A0029613

1. Odkręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.
2. Otworzyć pokrywę obudowy.
3. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
4. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
5. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
6. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym.
7. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączenia przewodu połączeniowego jest zakończona.
8. Zamknąć pokrywę obudowy.
9. Dokręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.

Podłączanie przewodów do gniazda wtykowego w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika

Dla wersji przyrządu określonych w pozycji kodu zam. "Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika":


Opcja C "Ultrakompakt higieniczna, stal k.o."

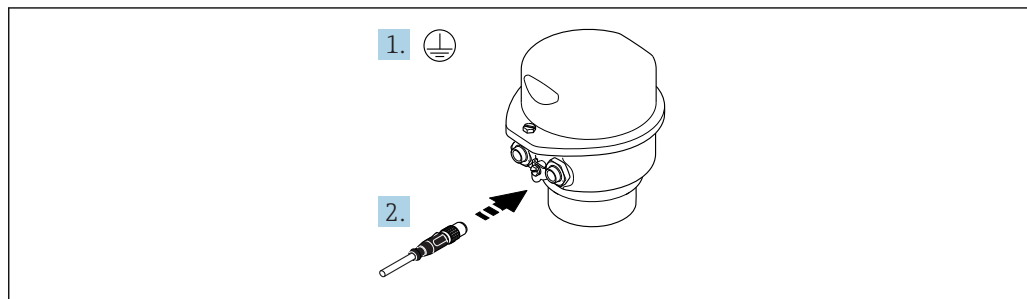

A0029615

1. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
2. Podłączyć wtyk do gniazda wtykowego.


Podłączenie przewodu połączeniowego do przetwornika

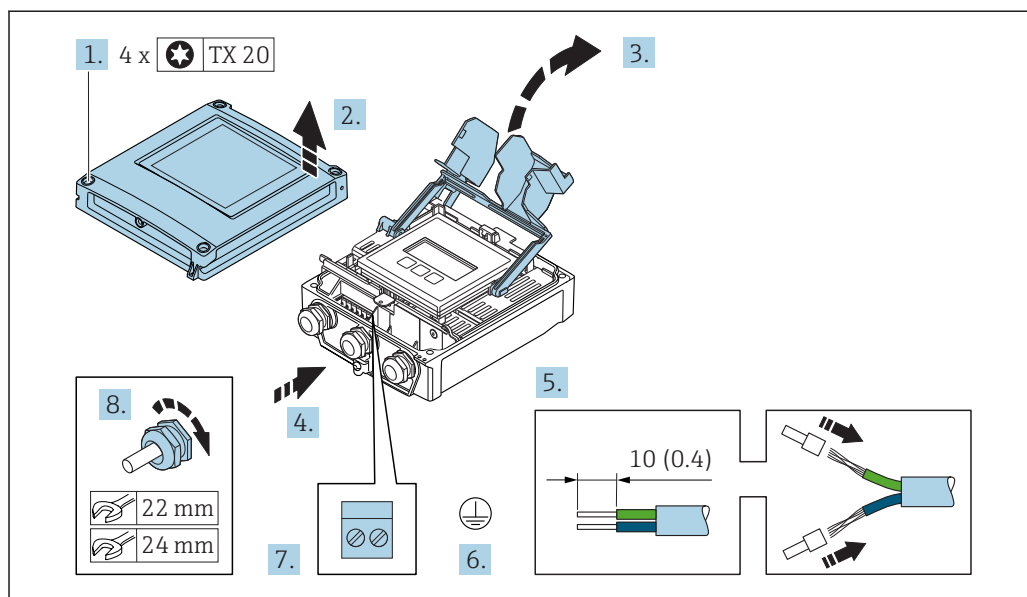

A0029597


1. Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę obudowy.
2. Otworzyć pokrywę obudowy.
3. Unieść pokrywę listwy zaciskowej.
4. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
5. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
6. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
7. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym → 43.
8. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu połączeniowego jest zakończona.
9. Zamknąć pokrywę obudowy.
10. Dokręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.
11. Po podłączeniu przewodu:
 - Podłączyć przewód sygnałowy oraz przewód zasilający → 49.

7.2.2 Podłączenie przewodu sygnałowego i przewodu zasilającego

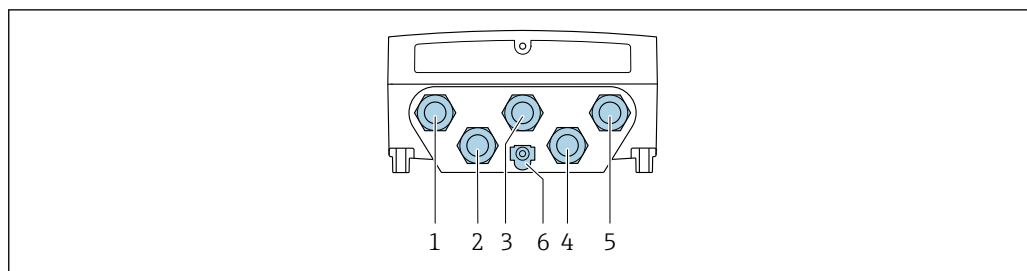

A0028200

- 1 Wprowadzenie przewodu zasilającego
- 2 Wprowadzenie przewodów sygnałowych (wejściowych/wyjściowych)
- 3 Wprowadzenie przewodów sygnałowych (wejściowych/wyjściowych)
- 4 Wprowadzenie przewodu łączącego czujnik z przetwornikiem
- 5 Wprowadzenie przewodów sygnałowych (wejściowych/wyjściowych); opcjonalnie: podłączenie zewnętrznej anteny WLAN
- 6 Przewód ochronny (PE)

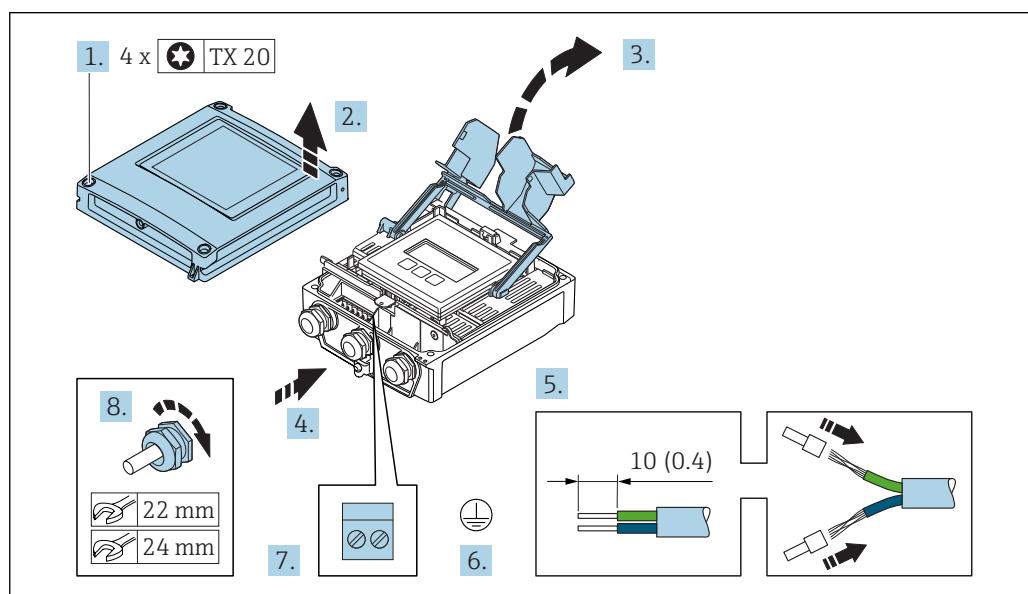

A0029597

1. Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę obudowy.
2. Otworzyć pokrywę obudowy.
3. Unieść pokrywę listwy zaciskowej.
4. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
5. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
6. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
7. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym .
 - ↳ **Rozmieszczenie zacisków przewodu sygnałowego:** Rozmieszczenie zacisków dla konkretnej wersji przepływomierza jest podane na etykietce w pokrywie przedziału podłączeniowego.
 - Rozmieszczenie zacisków przewodu zasilającego:** Etykieta w pokrywie przedziału podłączeniowego lub → 41.
8. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu jest zakończona.
9. Zamknąć pokrywę listwy zaciskowej.

10. Zamknąć pokrywę obudowy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe uszczelnienie obudowy spowoduje obniżenie jej stopnia ochrony.

- ▶ Nie nanosić żadnych smarów na gwint.


⚠ OSTRZEŻENIE

Nie stosować nadmiernego momentu dokręcenia śrub mocujących!

Ryzyko zniszczenia plastikowej obudowy przetwornika.

- ▶ Śruby mocujące należy dokręcać zachowując odpowiedni moment dokręcenia:
2 Nm (1,5 lbf ft)

11. Dokręcić 4 śruby mocujące pokrywę obudowy.

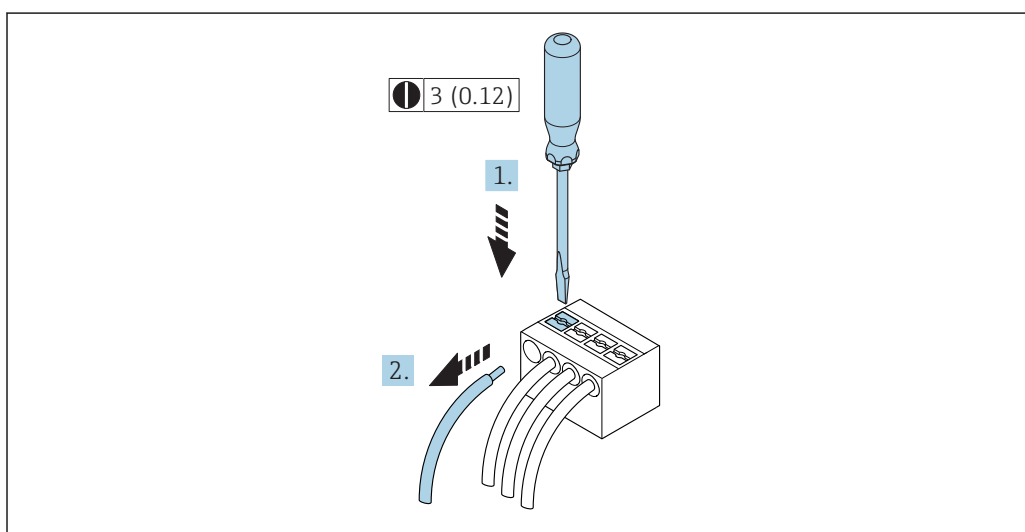Demontaż przewodu

15 Jednostka: mm (in)

1. Do demontażu przewodu z zacisku kablowego użyć wkrętaka płaskiego. Wsunąć ostrze wkrętaka w szczelinę między zaciskami,
2. jednocześnie wyciągając koniec przewodu z zacisku.

7.3 Podłączenie przetwornika pomiarowego: Proline 500

NOTYFIKACJA

Niewłaściwe podłączenie może zmniejszyć bezpieczeństwo elektryczne!

- ▶ Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do wykonywania prac przez użytkownika obiektu.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- ▶ Przestrzegać lokalnych przepisów BHP.
- ▶ Przewód uziemienia ochronnego ⊕ należy zawsze podłączać przed podłączeniem pozostałych żył.
- ▶ W przypadku użycia w atmosferach wybuchowych należy przestrzegać zaleceń podanych w "Instrukcjach dot. bezpieczeństwa Ex" dla konkretnego przyrządu.


7.3.1 Podłączenie przewodu wersji rozdzielnej

⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko zniszczenia podzespołów elektronicznych!

- ▶ Podłączyć czujnik przepływu i przetwornik do tej samej linii wyrównania potencjałów.
- ▶ Łączyć ze sobą należy tylko czujnik i przetwornik mające ten sam numer seryjny.
- ▶ Podłączyć uziemienie do śruby na obudowie przedziału podłączeniowego czujnika.

Przyporządkowanie zacisków przewodu

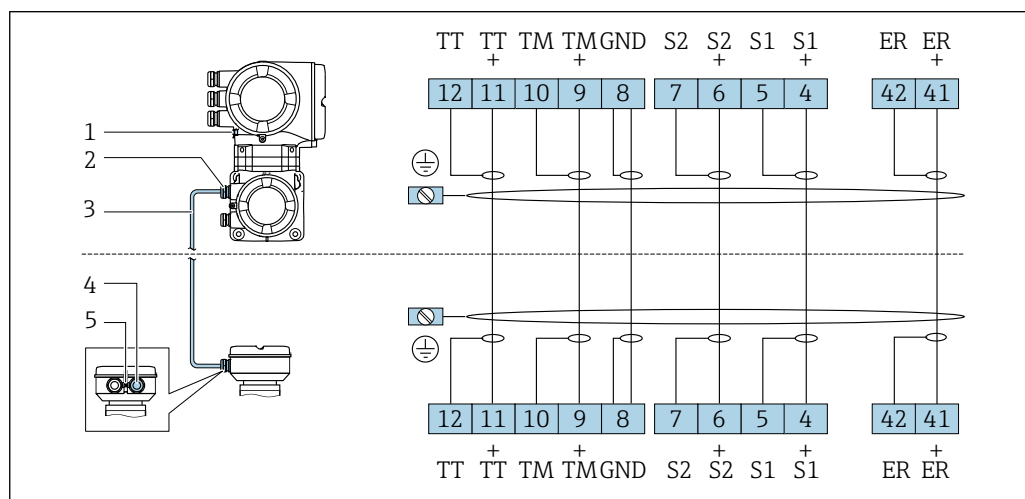

- 1 Przewód ochronny (PE)
- 2 Wprowadzenie przewodu w obudowie przedziału podłączeniowego przetwornika
- 3 Przewód podłączeniowy
- 4 Wprowadzenie przewodu w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika
- 5 Przewód ochronny (PE)

Podłączenie przewodów w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika

Podłączenie za pomocą zacisków, pozycja kodu zam. "Obudowa":


Opcja **B** "Stal k.o." → 52

Podłączenie przewodu połączeniowego do przetwornika

Przewód połączeniowy jest łączony poprzez listwę zaciskową → 53.

Podłączanie przewodów do listwy zaciskowej w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika


Dla wersji przyrządu określonych w pozycji kodu zam. "Obudowa":
Opcja B "Stal k.o."

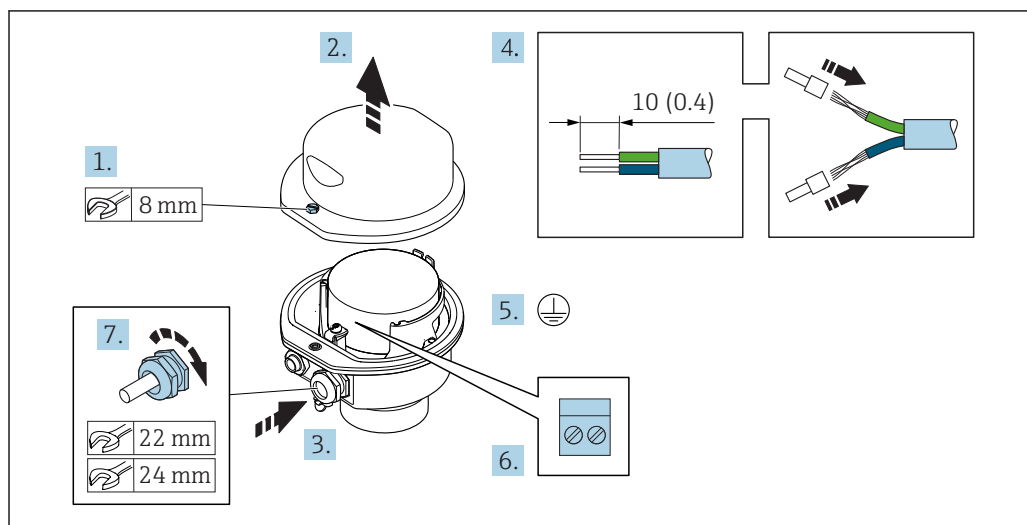

A0029613

1. Odkręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.
2. Otworzyć pokrywę obudowy.
3. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
4. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
5. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
6. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym.
7. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu połączeniowego jest zakończona.
8. Zamknąć pokrywę obudowy.
9. Dokręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.


Podłączenie przewodu połączeniowego do przetwornika

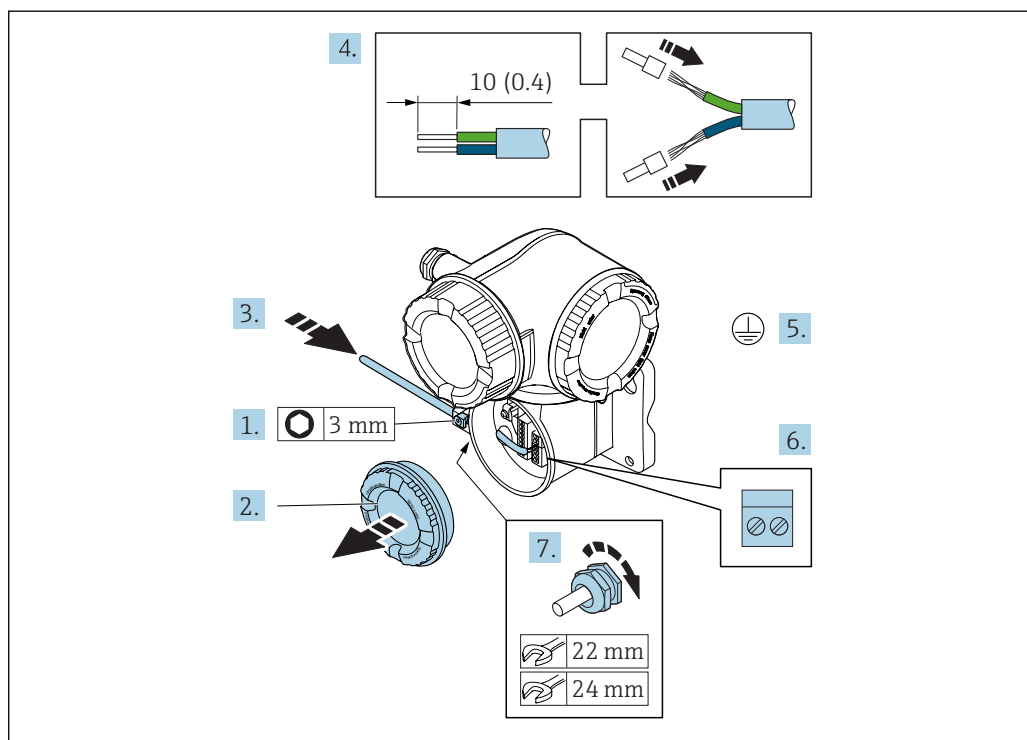

A0029592


1. Odkręcić śrubę zacisku przedziału połączeniowego.
2. Odkręcić pokrywę przedziału połączeniowego.
3. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
4. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
5. Podłączyć przewód uziemienia ochronnego.
6. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym → 51.
7. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu połączeniowego jest zakończona.
8. Wkręcić pokrywę przedziału połączeniowego.
9. Dokręcić śrubę zacisku przedziału połączeniowego.
10. Po podłączeniu przewodu połączeniowego: Po podłączeniu przewodów połączeniowych:
 - Podłączyć przewód sygnałowy oraz przewód zasilający → 54.

7.3.2 Podłączenie przewodu sygnałowego i przewodu zasilającego

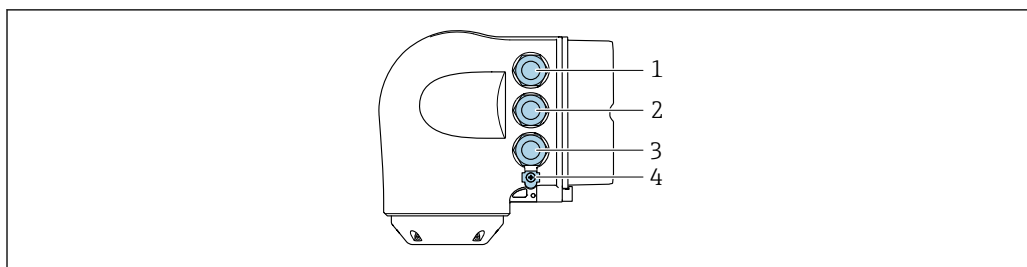


A0026781

- 1 Wprowadzenie przewodu zasilającego
- 2 Wprowadzenie przewodów sygnałowych (wejściowych/wyjściowych)
- 3 Wprowadzenie przewodów sygnałowych (wejściowych/wyjściowych) lub przewodu podłączenia do sieci obiektowej poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)
- 4 Przewód ochronny (PE)

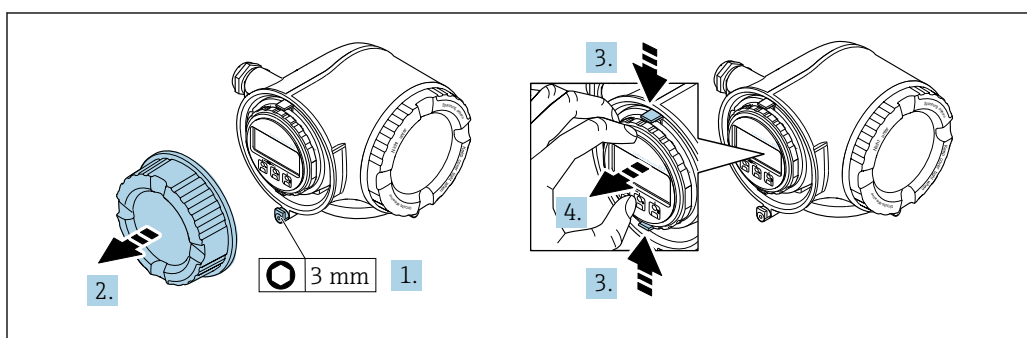


A0029813

1. Odkręcić śrubę zacisku przedziału podłączeniowego.
2. Odkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego.
3. Ścisnąć zaczepy uchwytu modułu wskaźnika.
4. Wyjąć uchwyt modułu wskaźnika.

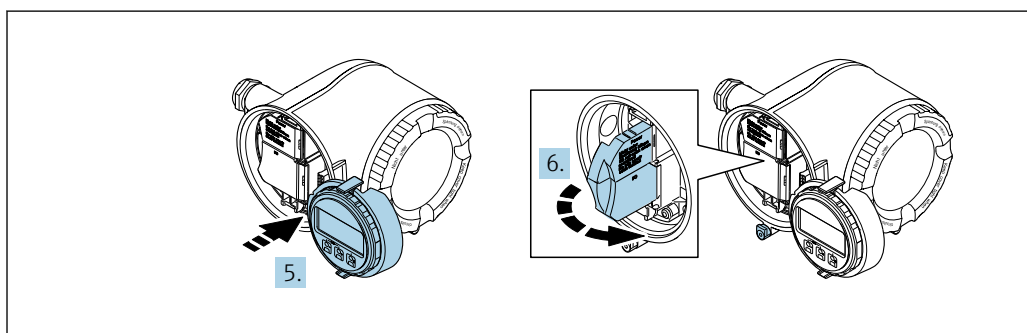


A0029814

5. Zaczepić uchwyt na brzegu przedziału elektroniki.
6. Zamknąć pokrywę listwy zaciskowej.

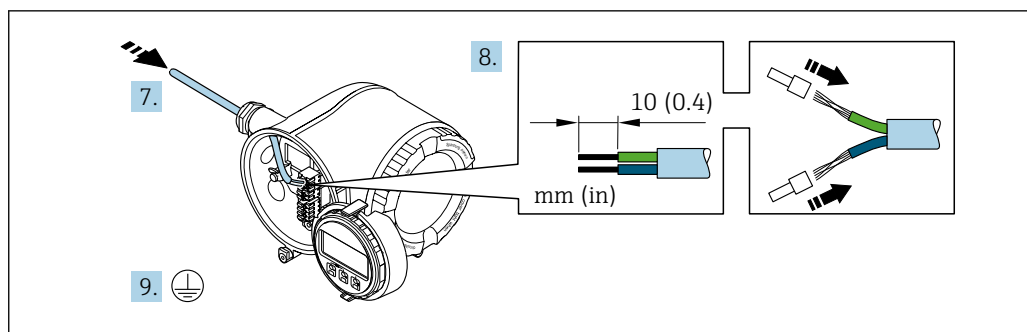

A0029815


7. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. Dla zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
8. Zdjąć izolację z przewodu oraz poszczególnych żył. W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
9. Podłączyć uziemienie ochronne.

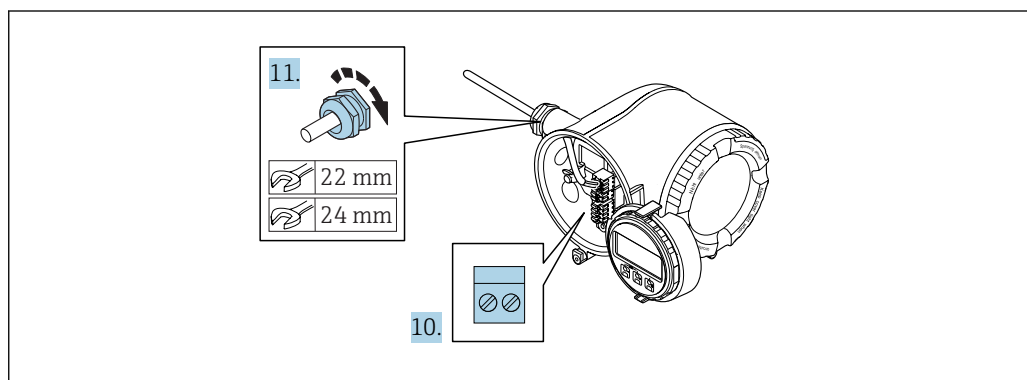

A0029816

10. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym .
 - ↳ **Roźmieszczenie zacisków przewodu sygnałowego:** Roźmieszczenie zacisków dla konkretnej wersji przepływomierza jest podane na etykietce w pokrywie przedziału podłączeniowego.
 - Roźmieszczenie zacisków przewodu zasilającego:** Etykieta w pokrywie przedziału podłączeniowego lub . → 41
11. Dokręcić dławiki kablowe.
 - ↳ Procedura podłączania przewodu jest zakończona.
12. Zamknąć pokrywę listwy zaciskowej.
13. Zamontować uchwyt modułu wskaźnika w przedziale elektroniki.
14. Wkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego.
15. Dokręcić śrubę zacisku przedziału podłączeniowego.

Demontaż przewodu

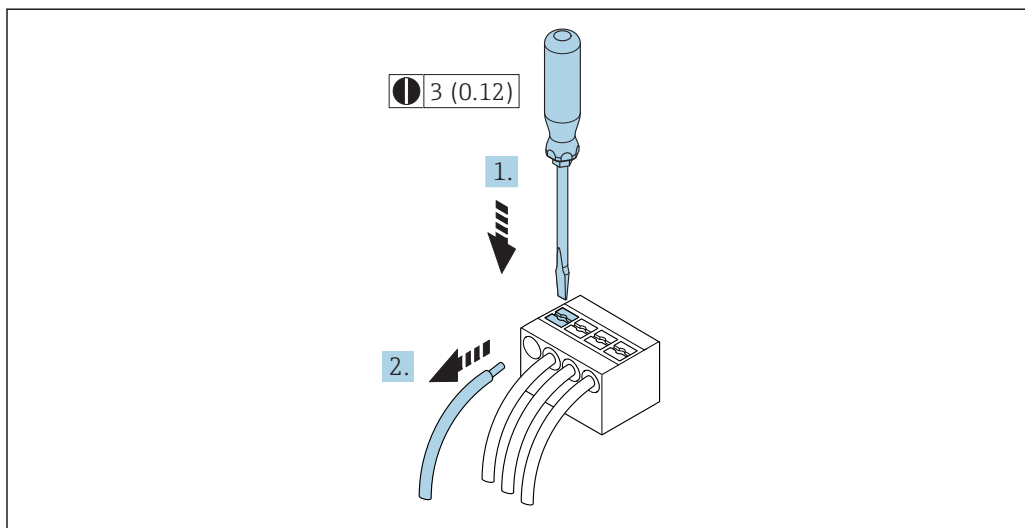

A0029598

☞ 16 Jednostka: mm (in)

1. Do demontażu przewodu z zacisku kablowego użyć wkrętaka płaskiego. Wsunąć ostrze wkrętaka w szczelinę między zaciskami,
2. jednocześnie wyciągając koniec przewodu z zacisku.

7.4 Wyrównanie potencjałów


7.4.1 Wymagania

Poza podłączeniem przewodów uziemiających, żadne dodatkowe czynności nie są wymagane.

7.5 Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia

7.5.1 Przykłady połączeń


Wyjście prądowe 4...20 mA HART

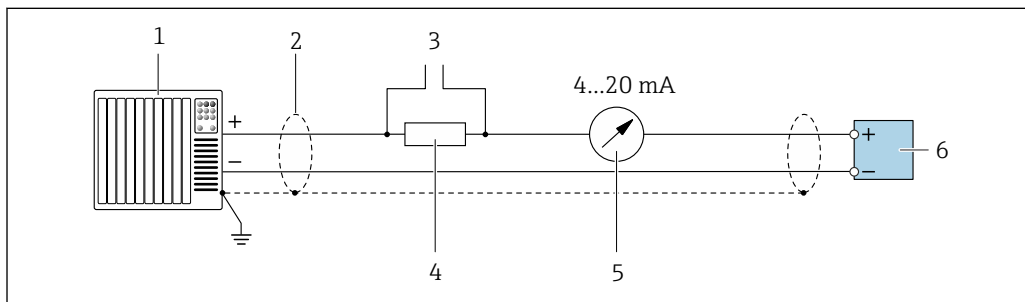

A0029055

☞ 17 Przykład podłączenia dla wersji z aktywnym wyjściem prądowym 4...20 mA HART

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Ekran przewodu: dla spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, ekran przewodu należy podłączyć do uziemienia na obu końcach. Użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 3 Podłączenie przyrządów HART → ☞ 83
- 4 Rezystor komunikacyjny HART ($\geq 250 \Omega$): zachować maks. obciążenie → ☞ 214
- 5 Wskaźnik analogowy: zachować maks. obciążenie → ☞ 214
- 6 Przetwornik

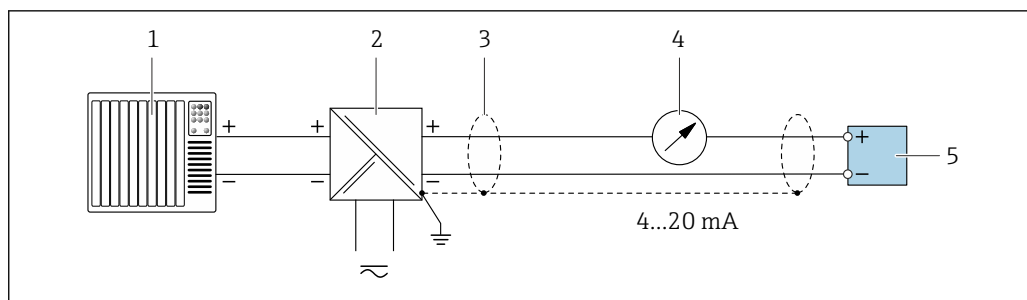


A0028762

18 Przykład podłączenia dla wersji z pasywnym wyjściem prądowym 4...20 mA HART

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Ekran przewodu: dla spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, ekran przewodu należy podłączyć do uziemienia na obu końcach. Użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 4 Wskaźnik analogowy: zachować maks. obciążenie → 214
- 5 Przetwornik

Wejście HART

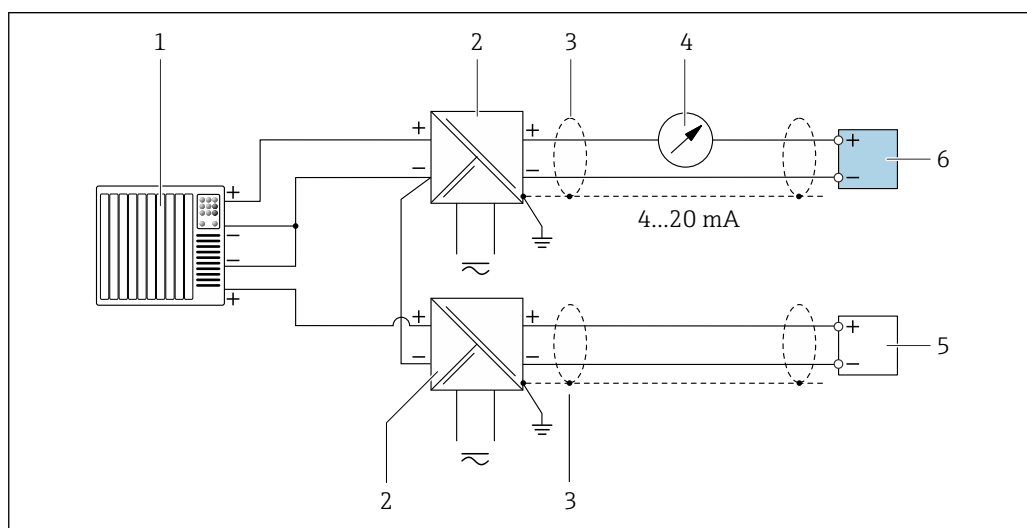


A0028763

19 Przykład podłączenia dla układu z wejściem HART ze wspólnym "-" (pasywnym)

- 1 System sterowania z wyjściem HART (np. sterownik programowalny)
- 2 Aktywna bariera z zasilaczem pętli prądowej (np. RN22 1N)
- 3 Ekran przewodu: dla spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej, ekran przewodu należy podłączyć do uziemienia na obu końcach. Użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 4 Wskaźnik analogowy: zachować maks. obciążenie
- 5 Przetwornik ciśnienia (np. Cerabar M, Cerabar S): patrz wymagania
- 6 Przetwornik


Wyjście prądowe 4-20 mA

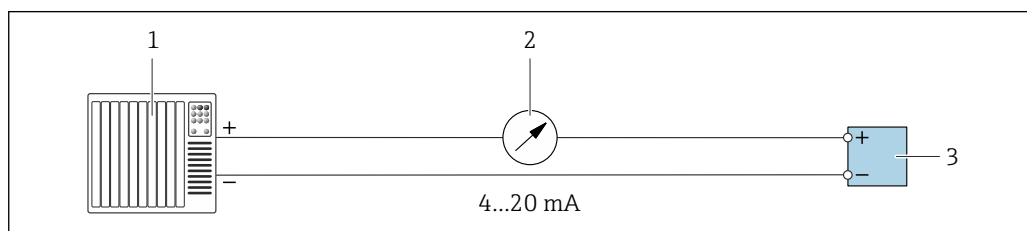

A0028758

20 Przykład podłączenia wyjścia prądowego 4-20 mA (aktywnego)

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Wskaźnik analogowy: zachować maks. obciążenie
- 3 Przetwornik

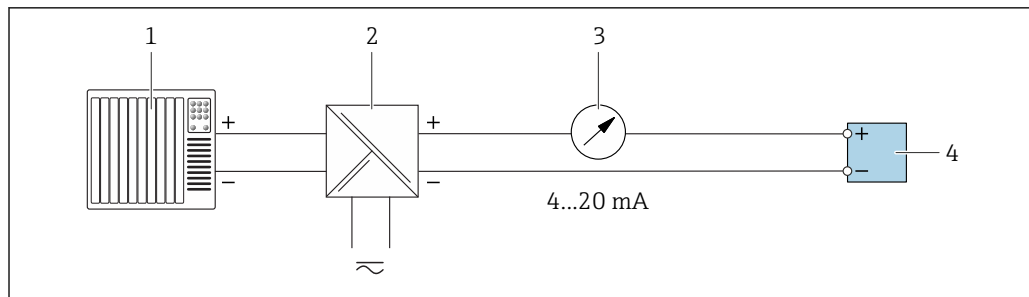


A0028759

21 Przykład podłączenia wyjścia prądowego 4-20 mA (pasywnego)

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Aktywna bariera z zasilaczem pętli prądowej (np. RN221N)
- 3 Wskaźnik analogowy: zachować maks. obciążenie
- 4 Przetwornik

Wyjście impulsowe / częstotliwościowe

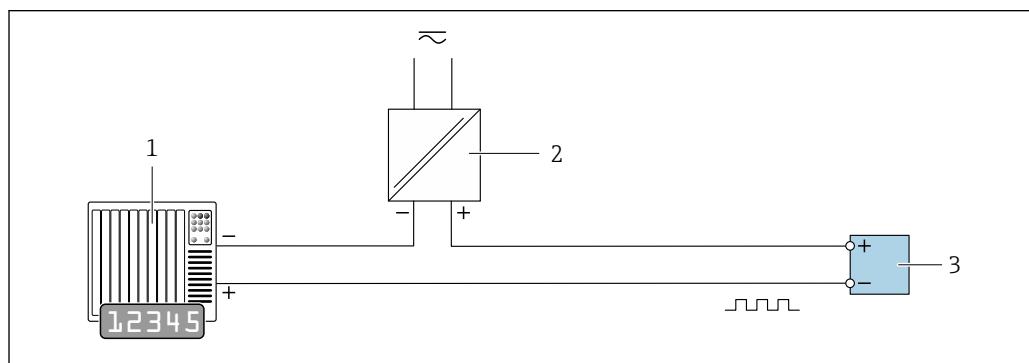


A0028761

22 Przykład podłączenia wyjścia impulsowego/ częstotliwościowego (pasywnego)

- 1 System sterowania procesem z wejściem impulsowym/ częstotliwościowym (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe → 215

Wyjście dwustanowe

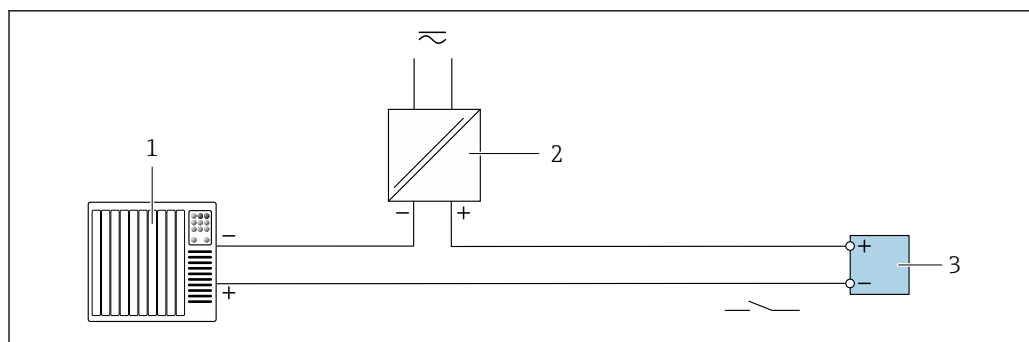


A0028760

23 Przykład podłączenia wyjścia dwustanowego (pasywnego)

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe → 215


Podwójne wyjście impulsowe

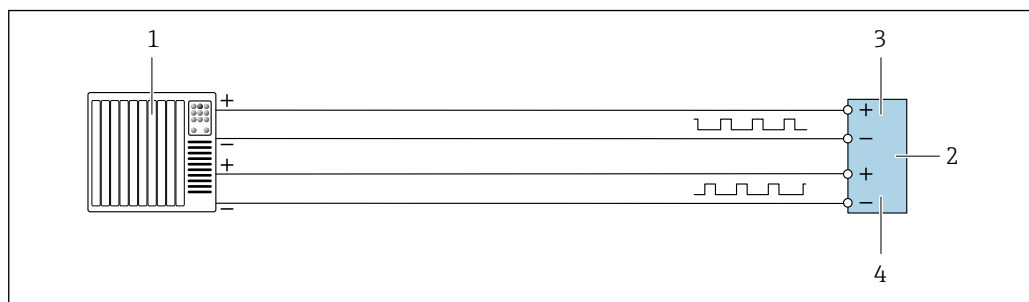

A0029280

24 Przykład podłączenia podwójnego wyjścia impulsowego (aktywnego)

- 1 System sterowania procesem z podwójnym wejściem impulsowym (np. sterownik programowalny)
- 2 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe → 216
- 3 Podwójne wyjście impulsowe
- 4 Podwójne wyjście impulsowe (slave), z przesunięciem fazowym

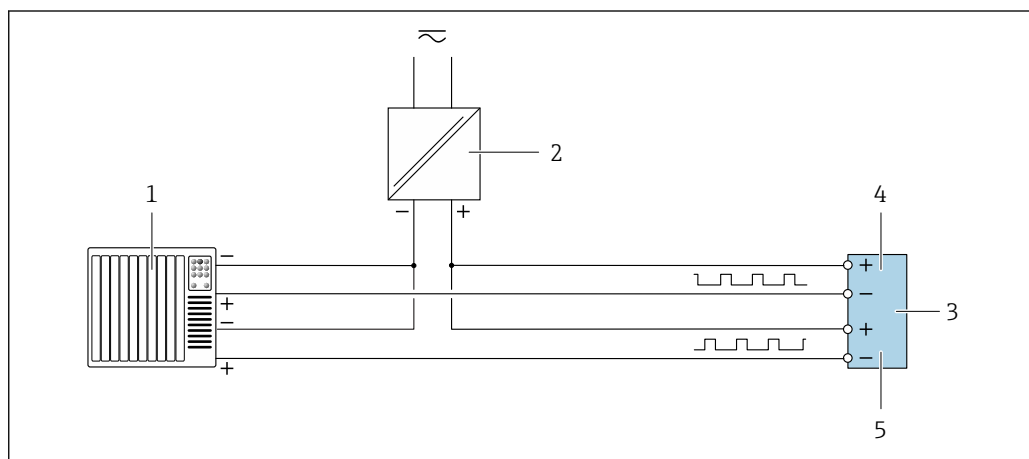


A0029279

25 Przykład podłączenia wersji z podwójnym wyjściem impulsowym (pasywnym)

- 1 System sterowania procesem z podwójnym wejściem impulsowym (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe → 216
- 4 Podwójne wyjście impulsowe
- 5 Podwójne wyjście impulsowe (slave), z przesunięciem fazowym

Wyjście przekaźnikowe

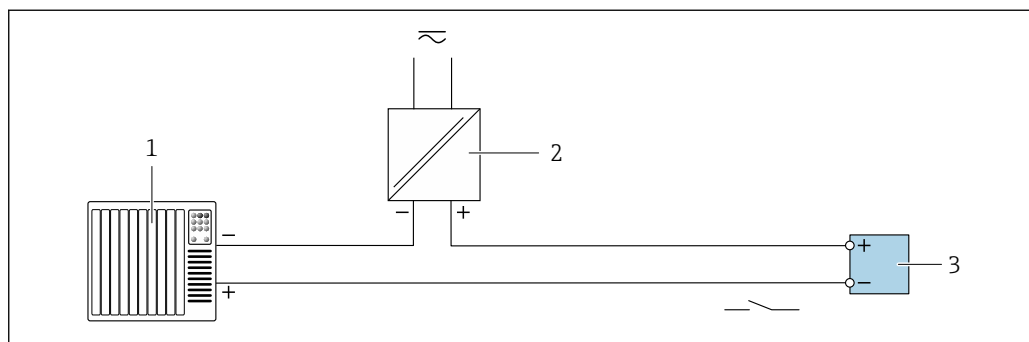


A0028760

26 Przykład podłączenia wyjścia przekaźnikowego (pasywnego)

- 1 System sterowania z wejściem przekaźnikowym (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe → 216

Wejście prądowe

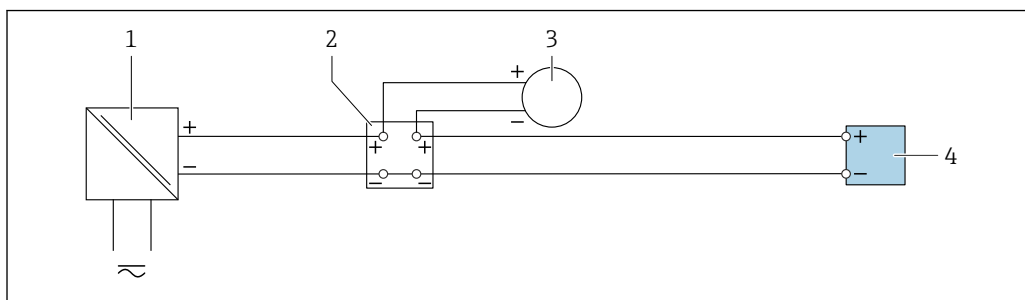


A0028915

27 Przykład podłączenia wejścia prądowego 4...20 mA

- 1 Zasilacz
- 2 Zewnętrzny przyrząd pomiarowy (do odczytu np. wartości ciśnienia, temperatury)
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe

Wejście statusu

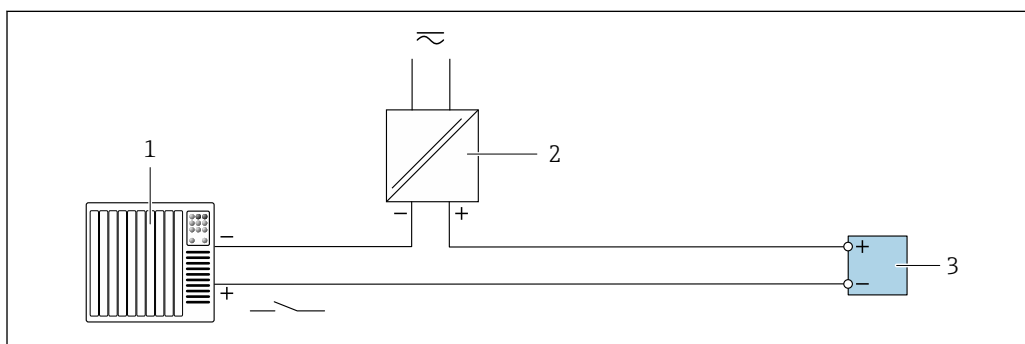

A0028764

28 Przykład podłączenia wejścia statusu


- 1 System sterowania z wyjściem statusu (np. sterownik programowalny)
- 2 Zasilanie
- 3 Przetwornik: zachować maks. wartości wejściowe

7.6 Zapewnienie stopnia ochrony

Przyrząd spełnia wymagania dla stopnia ochrony IP66/67, obudowa: NEMA 4X.

Dla zagwarantowania stopnia ochrony IP66/67 (dla obudowy: NEMA 4X), po wykonaniu połączeń należy:

1. Sprawdzić, czy uszczelki obudowy są czyste i poprawnie zamontowane.
2. W razie potrzeby osuszyć, oczyścić lub wymienić uszczelki na nowe.
3. Dokręcić wszystkie śruby obudowy i pokryw obudowy.
4. Dokręcić dławiki kablowe.
5. Dla zapewnienia, aby wilgoć nie przedostała się przez dławiki kablowe: poprowadzić przewód ze zwisem.

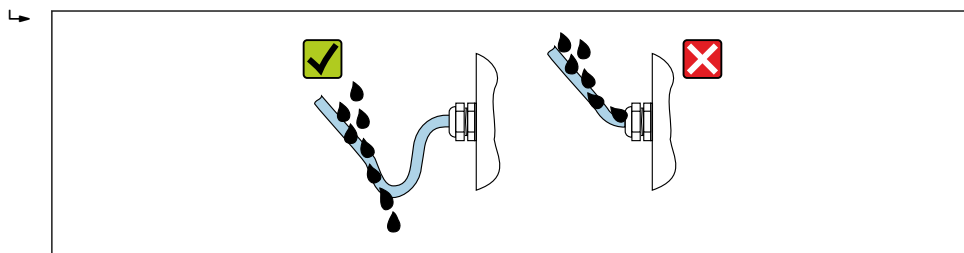

A0029278


6. Zaślepić wszystkie niewykorzystane wprowadzenia przewodów.

7.7 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

| | |
|--|--------------------------|
| Czy przewody lub przyrząd nie jest uszkodzony (kontrola wzrokowa) | <input type="checkbox"/> |
| Czy przewody są zgodne ze specyfikacją | <input type="checkbox"/> |
| Czy zamontowane przewody są odpowiednio odciążone | <input type="checkbox"/> |
| Czy wszystkie dławiki kablowe są zamontowane, odpowiednio dokręcone i szczelne Czy przewody są wyprowadzone do dołu, uniemożliwiając penetrację wilgoci do dławików → 60 | <input type="checkbox"/> |

8 Warianty obsługi

8.1 Przegląd wariantów obsługi

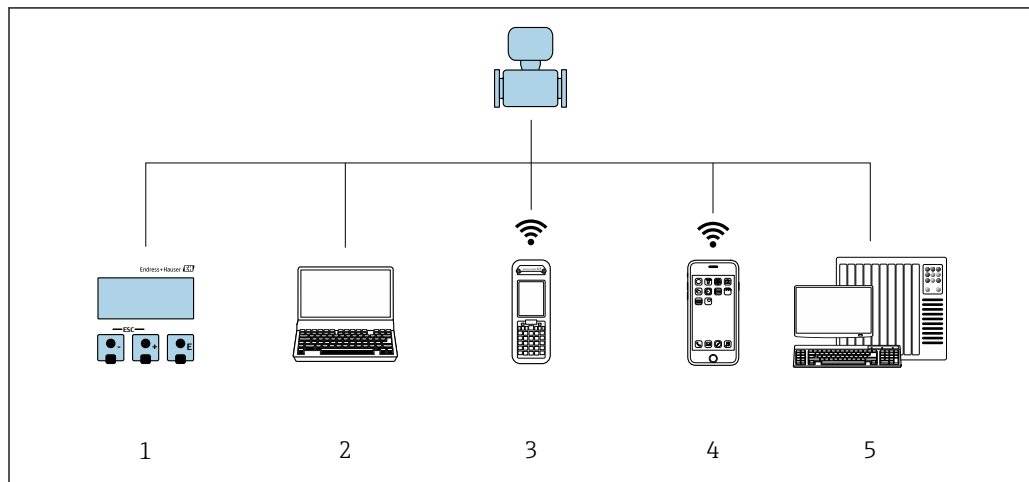




A0034513


- 1 Obsługa za pomocą wskaźnika lokalnego
- 2 Komputer z przeglądarką internetową (np. Internet Explorer) lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym (np. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Komunikator Field Xpert SFX350 lub SFX370
- 5 Terminal ręczny
- 6 System sterowania (np. sterownik programowalny)

8.2 Struktura i funkcje menu obsługi

8.2.1 Struktura menu obsługi

 Przegląd menu obsługi dla ekspertów: dokument "Opis parametrów urządzenia" dostarczany wraz z przyrządem →  239

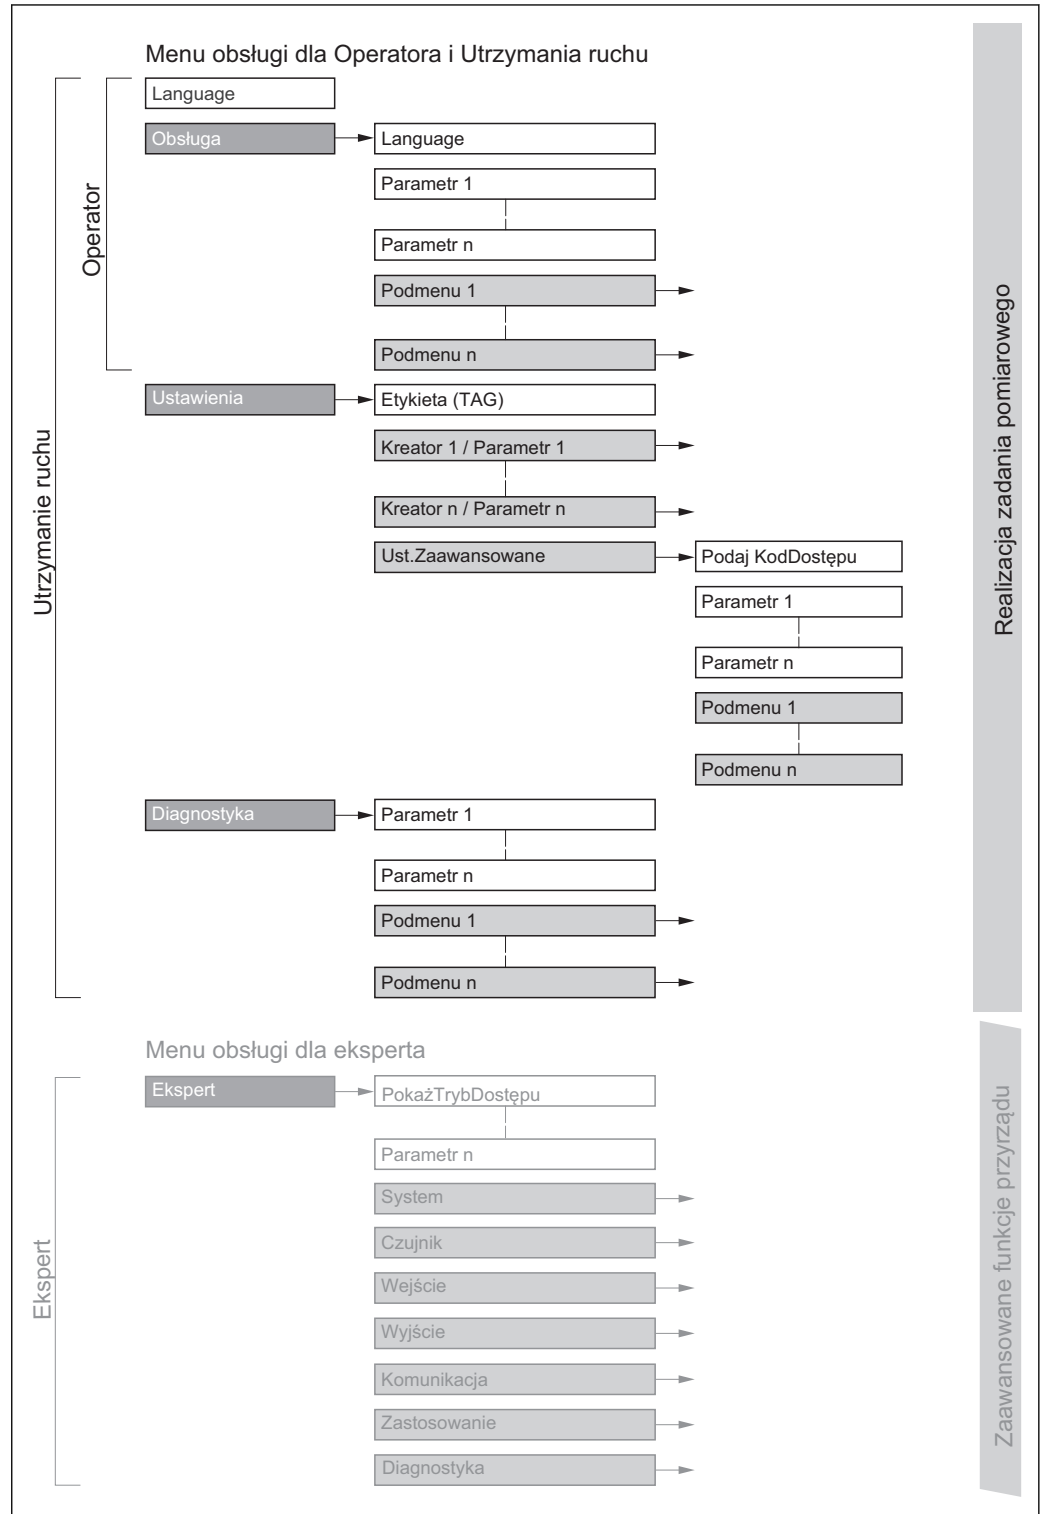

 29 Struktura menu obsługi

A0018237-PL

8.2.2 Koncepcja obsługi


Poszczególne elementy menu obsługi są dostępne dla różnych rodzajów użytkowników (Operator, Utrzymanie ruchu itd.). W trakcie eksploatacji przyrządu każdy rodzaj użytkownika wykonuje typowe dla siebie zadania.

| Menu/parametr | | Rodzaj użytkownika i zadania | Treść/Znaczenie |
|---------------|--------------------------------|--|--|
| Language | Realizacja zadania pomiarowego | Rodzaj użytkownika: "Operator", "Utrzymanie ruchu" Wykonywane zadania: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfigurowanie wskaźnika ▪ Odczyt wartości mierzonych | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wybór języka obsługi ▪ Wybór języka obsługi dla serwera WWW ▪ Zerowanie i kontrolowanie wskazań liczników |
| Obsługa | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfigurowanie wyświetlacza (np. format wskazań, kontrast wyświetlacza) ▪ Zerowanie i kontrolowanie wskazań liczników |
| Ustawienia | | Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Uruchomienie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konfiguracja pomiaru ▪ Konfiguracja wejść i wyjść ▪ Konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego | Kreatory szybkiej konfiguracji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustawianie jednostek systemowych ▪ Konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego ▪ Wybór rodzaju medium ▪ Wyświetlenie konfiguracji wejść/wyjść ▪ Konfigurowanie wejść ▪ Konfigurowanie wyjść ▪ Konfigurowanie wskaźnika ▪ Konfiguracja funkcji kondycjonowania wyjścia ▪ Konfiguracja funkcji odciążenia niskich przepływów ▪ Konfiguracja funkcji częściowego wypełnienia rury pomiarowej i pustej rury Ustawienia zaawansowane <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaawansowana konfiguracja przyrządu (dostosowanie do specjalnych warunków pomiaru) ▪ Konfiguracja liczników ▪ Konfiguracja ustawień WLAN ▪ Administracja (definiowanie kodu dostępu, resetowanie konfiguracji urządzenia) |
| Diagnostyka | | Rodzaj użytkownika: "Utrzymanie ruchu" Usuwanie błędów: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnostyka i usuwanie błędów procesowych i przyrządu ▪ Symulacja wartości mierzonych | Zawiera wszystkie parametry związane z wykrywaniem błędów i analizą błędów procesu i przyrządu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista diagnostyczna Zawiera maks. 5 aktywnych komunikatów diagnostycznych. ▪ Rejestr zdarzeń Zawiera komunikaty o zdarzeniach, które wystąpiły. ▪ Informacje o urządzeniu Zawiera dane identyfikacyjne przyrządu. ▪ Wartości mierzone Zawiera wszystkie aktualne wartości mierzone. ▪ Rejestracja danych submenu dla opcji zamówieniowej "rozszerzony HistoROM" Zapis i wizualizacja wartości zmierzonych ▪ Heartbeat Funkcjonalność urządzenia jest sprawdzana zgodnie z ustawieniami a wyniki weryfikacji są dokumentowane. ▪ Symulacja Służy do symulacji wartości mierzonych lub wartości wyjściowych. |

| Menu/parametr | | Rodzaj użytkownika i zadania | Treść/Znaczenie |
|---------------|--------------------------------|--|---|
| Ekspert | Zaawansowane funkcje przyrządu | Zadania wymagające dokładnej znajomości funkcji przyrządu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uruchomienie pomiarów w trudnych warunkach ▪ Optymalizacja pomiarów w trudnych warunkach ▪ Dokładna konfiguracja parametrów interfejsu komunikacyjnego ▪ Diagnostyka błędów w trudnych przypadkach | Zawiera wszystkie parametry przyrządu i umożliwia bezpośredni dostęp do nich po podaniu kodu dostępu. Struktura tego menu odpowiada strukturze bloków funkcyjnych przyrządu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ System Zawiera wszystkie parametry systemu, nie związane z pomiarem ani transmisją wartości mierzonych. ▪ Czujnik Konfiguracja pomiaru. ▪ Wejście Konfiguracja wejścia statusu. ▪ Wyjście Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania wyjść prądowych oraz wyjścia impulsowego/częstotliwościowego i statusu. ▪ Komunikacja Dokładna konfiguracja parametrów cyfrowego interfejsu komunikacyjnego i serwera WWW. ▪ Zastosowanie Zawiera wszystkie parametry służące do konfigurowania funkcji innych niż sam pomiar (np. liczników). ▪ Diagnostyka Zawiera parametry służące do wykrywania i analizy błędów procesu i przyrządu, symulacji oraz parametry technologii Heartbeat. |

8.3 Dostęp do menu obsługi za pomocą wskaźnika lokalnego

8.3.1 Wskaźnik

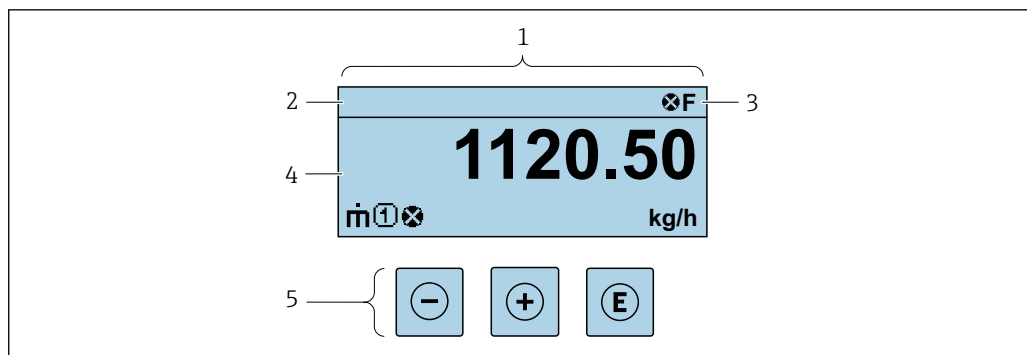







- 1 Wskaźnik
- 2 Etykieta (TAG)
- 3 Wskazanie statusu
- 4 Obszar wskazań wartości mierzonych (4 wiersze)
- 5 Przyciski obsługi → 71

A0029348




Wskazanie statusu

We wskazaniu statusu w prawym górnym rogu wskaźnika wyświetlane są następujące ikony:










- Sygnały statusu →  183
 - **F**: Błąd
 - **C**: Sprawdzenie
 - **S**: Poza specyfikacją
 - **M**: Konserwacja
- Klasa diagnostyczna →  184
 - : Alarm
 - : Ostrzeżenie
- : Blokada (włączona sprzętowa blokada przyrządu)
- : Komunikacja (aktywna komunikacja z urządzeniem zdalnym)

Pole wskazań



W polu wskazań przed każdą wartością mierzoną są wyświetlane ikony dodatkowych informacji:

| | Zmienna mierzona | Numer kanału pomiarowego | Klasa diagnostyczna |
|----------|---|--|---|
| | ↓ | ↓ | ↓ |
| Przykład |  |  |  |
| | | | Ikona wyświetlana tylko wtedy, gdy dla danej wartości mierzonej pojawi się komunikat diagnostyczny. |

Wartości mierzone

| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | Przepływ masowy |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ objętościowy ▪ Skorygowany przepływ objętościowy |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia |
|  | Temperatura |
|  | Licznik  Numer kanału pomiarowego oznacza jeden z trzech liczników, dla którego wyświetlane jest wskazanie. |
|  | Wyjście  Numer kanału pomiarowego oznacza numer wyjścia, dla którego wyświetlane jest wskazanie. |
|  | Wejście statusu |

Numery kanałów pomiarowych


| Ikona | Znaczenie |
|---|-----------------------|
|  ...  | Kanał pomiarowy 1...4 |
| Numer kanału pomiarowego jest wyświetlany tylko wtedy, gdy ta sama zmienna mierzona jest przypisana do kilku kanałów pomiarowych (np. Licznik 1 do 3). | |

Klasa diagnostyczna

Ikona klasy diagnostycznej odnosi się do zdarzenia diagnostycznego dla wyświetlanej wartości mierzonej. Informacje dotyczące ikon → 184


i Do ustawiania liczby i sposobu wyświetlania wartości mierzonych na wskaźniku lokalnym służy **Format wyświetlania** parameter (→ 130).

8.3.2 Okno nawigacji

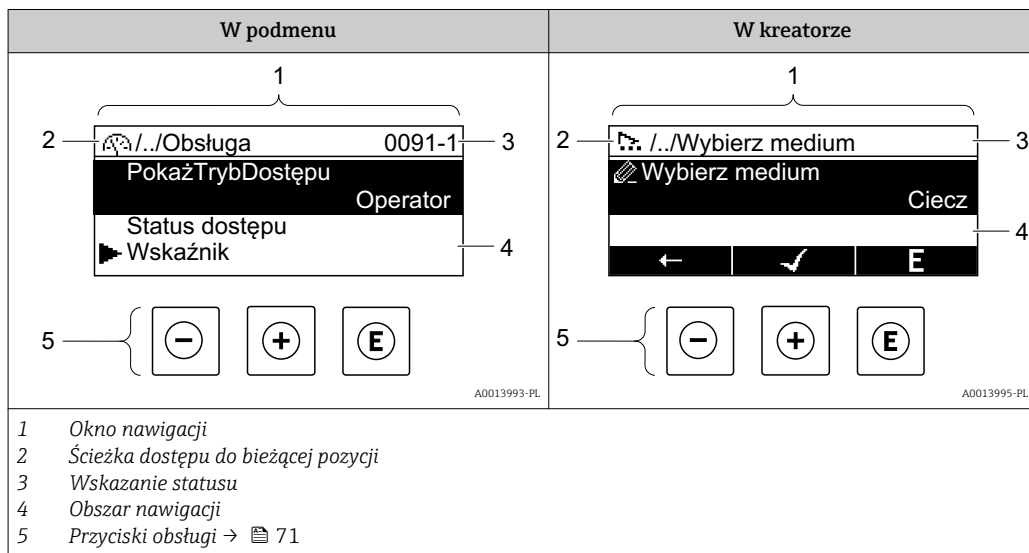

Ścieżka menu



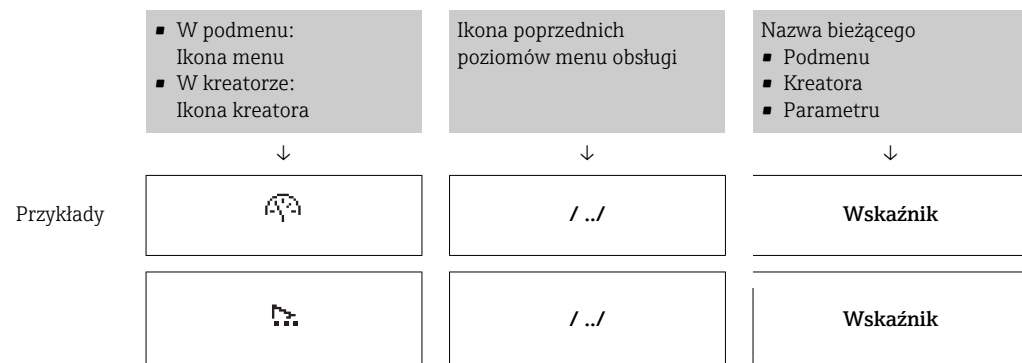

Ścieżka menu jest wyświetlana w lewym górnym rogu okna nawigacji, obejmuje następujące elementy:



i Informacje dotyczące ikon menu, patrz punkt "Pole wskazań" → 68





Wskazanie statusu

We wskazaniu statusu znajdującym się w prawym górnym rogu w widoku ścieżki dostępu wyświetlane są następujące informacje:





- W podmenu
 - Kod bezpośredniego dostępu do danego parametru (e.g. 0022-1)
 - W przypadku aktywnego zdarzenia diagnostycznego: symbol klasy diagnostycznej i sygnał statusu
 - W kreatorze
 - W przypadku aktywnego zdarzenia diagnostycznego: symbol klasy diagnostycznej i sygnał statusu
-  ■ Informacje dotyczące diagnostyk i sygnalizacji statusu przyrządu →  183
-  ■ Informacje dotyczące funkcji i wprowadzania kodu bezpośredniego dostępu →  73

Pole wskazań


Pozycje menu

| Ikona | Znaczenie |
|---|--|
|  | Obsługa Ta ikona pojawia się: <ul style="list-style-type: none"> ■ W menu obok opcji "Obsługa" ■ Z lewej strony ścieżki menu "Obsługa" |
|  | Ustawienia Ta ikona pojawia się: <ul style="list-style-type: none"> ■ W menu obok opcji "Ustawienia" ■ Z lewej strony ścieżki menu "Ustawienia" |
|  | Diagnostyka Ta ikona pojawia się: <ul style="list-style-type: none"> ■ W menu obok opcji "Diagnostyka" ■ Z lewej strony ścieżki menu "Diagnostyka" |
|  | Ekspert Ta ikona pojawia się: <ul style="list-style-type: none"> ■ W menu obok opcji "Ekspert" ■ Z lewej strony ścieżki menu "Ekspert" |


Podmenu, kreatory, parametry



| Ikona | Znaczenie |
|---|--|
|  | Podmenu |
|  | Kreator |
|  | Parametry w kreatorze  Obok parametrów w podmenu nie jest wyświetlana żadna ikona. |

Blokada

| Ikona | Znaczenie |
|---|---|
|  | Parametr zablokowany Ikona ta wyświetlana przed nazwą parametru oznacza, że ten parametr jest zablokowany. <ul style="list-style-type: none"> ■ Za pomocą kodu użytkownika ■ Za pomocą blokady sprzętowej |


Korzystanie z kreatorów

| Ikona | Znaczenie |
|---|---------------------------------------|
|  | Przejdźcie do poprzedniego parametru. |

| | |
|---|---|
|  | Zatwierdzenie wartości parametru i przejście do następnego. |
|  | Otwarcie okna edycji parametru. |

8.3.3 Widok edycji

Edytor liczb

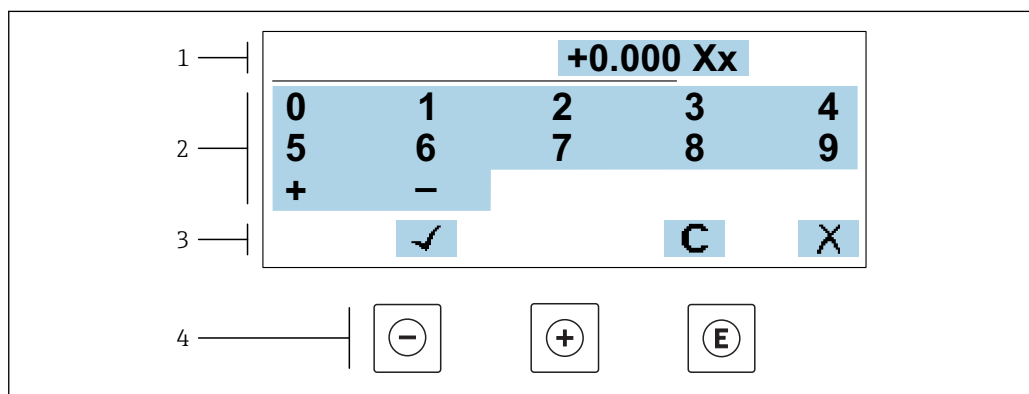


A0034250

30 Do wprowadzania wartości parametrów (np. wartości granicznych)

- 1 Pole wskazań wprowadzanych wartości
- 2 Pole wyboru wartości
- 3 Przyciski potwierdzenia, kasowania lub odrzucenia wprowadzonych danych
- 4 Przyciski obsługi

Edytor tekstu

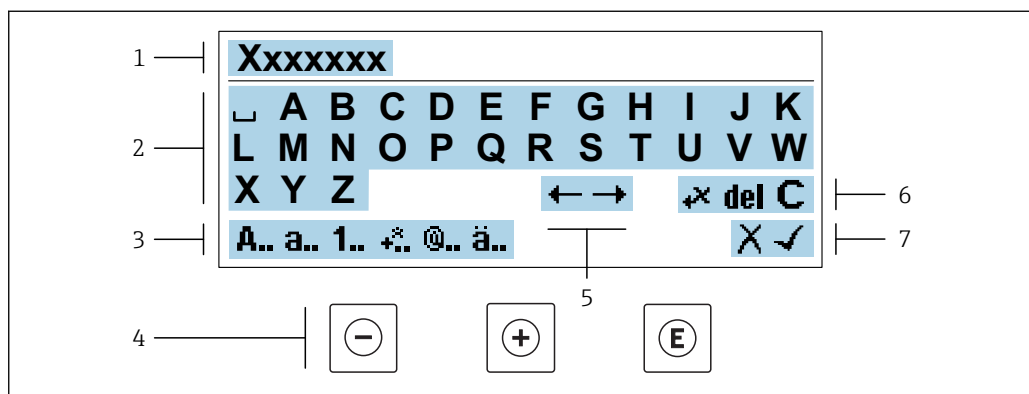





A0034114


31 Do wprowadzania tekstu w parametrach (np. oznaczenia punktu pomiarowego)

- 1 Pole wskazań wprowadzanych wartości
- 2 Aktualne pole wyboru znaków
- 3 Następne pole wyboru znaków
- 4 Przyciski obsługi
- 5 Przesunięcie kursora
- 6 Kasowanie wprowadzonego tekstu
- 7 Odrzucenie lub zatwierdzenie wprowadzanego tekstu





Funkcje przycisków obsługi w widoku edycji

| Przycisk(i) | Znaczenie |
|---|---|
|  | Przycisk "minus" Przejdźcie o jedną pozycję w lewo. |
|  | Przycisk "plus" Przejdźcie o jedną pozycję w prawo. |
|  | Przycisk Enter <ul style="list-style-type: none"> ▪ Naciśnięcie przycisku na krótko: zatwierdzenie wyboru. ▪ Naciśnięcie przycisku na 2 s: potwierdzenia wprowadzonych znaków. |
|  | Przycisk ESC (jednoczesne naciśnięcie obu przycisków) Zamyka widok edycji bez zatwierdzenia zmian. |






Pola wyboru wartości

| Ikona | Znaczenie |
|--|---|
| A.. | Wielkie litery |
| a.. | Małe litery |
| 1.. | Liczby |
|  | Znaki interpunkcyjne i znaki specjalne: = + - * / ² ³ ¼ ½ ¾ () [] < > { } |
| @.. | Znaki interpunkcyjne i znaki specjalne: " ' ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ ~ & _ |
| ä.. | Znaki umlaut i znaki akcentowane |

Kontrola wprowadzania danych

| Ikona | Znaczenie |
|---|--|
|  | Przesunięcie kursora |
|  | Odrzucenie wprowadzonego znaku / wybranej opcji |
|  | Zatwierdzenie wprowadzonego znaku / wybranej opcji |
|  | Kasowanie znaku bezpośrednio na lewo od kursora |
| del | Kasowanie znaku bezpośrednio na prawo od kursora |
| C | Kasowanie wszystkich wprowadzonych znaków |

8.3.4 Przyciski obsługi

| Przycisk(i) | Znaczenie |
|---|--|
|  | <p>Przycisk "minus"</p> <p><i>W menu, podmenu</i> Powoduje przesunięcie paska zaznaczenia w górę, w obrębie listy wyboru.</p> <p><i>W asystencie</i> Zatwierdzenie wartości parametru i przejście do poprzedniego.</p> <p><i>W edytorze tekstu i liczb</i> Przejdź o jedną pozycję w lewo.</p> |
|  | <p>Przycisk "plus"</p> <p><i>W menu, podmenu</i> Powoduje przesunięcie paska zaznaczenia w górę, w obrębie listy wyboru.</p> <p><i>W asystencie</i> Zatwierdzenie wartości parametru i przejście do następnego.</p> <p><i>W edytorze tekstu i liczb</i> Przejdź o jedną pozycję w prawo.</p> |
|  | <p>Przycisk Enter</p> <p><i>Na wskazaniu wartości mierzonych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Po naciśnięciu przycisku na krótko następuje otwarcie menu obsługi. Po naciśnięciu przycisku przez 2 s następuje otwarcie menu kontekstowego zawierającego opcję włączenia blokady przycisków. <p><i>W menu, podmenu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie przycisku na krótko: <ul style="list-style-type: none"> Otwiera wybrane menu, podmenu lub parametr. Uruchamia asystenta. Jeśli otwarty jest tekst pomocy, powoduje zamknięcie tekstu pomocy dla danego parametru. Po naciśnięciu przycisku przez 2 s dla parametru: <ul style="list-style-type: none"> Powoduje otwarcie tekstu pomocy (jeśli istnieje) dla funkcji lub parametru. <p><i>W asystencie</i> Otwarcie okna edycji parametru.</p> <p><i>W edytorze tekstu i liczb</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie przycisku na krótko: zatwierdzenie wyboru. Naciśnięcie przycisku na 2 s: potwierdzenia wprowadzonych znaków. |
|  | <p>Przycisk ESC (jednoczesne naciśnięcie obu przycisków)</p> <p><i>W menu, podmenu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie przycisku na krótko: <ul style="list-style-type: none"> Powoduje wyjście z danego poziomu menu i przejście do następnego wyższego poziomu. Jeśli otwarty jest tekst pomocy, powoduje zamknięcie tekstu pomocy dla danego parametru. Naciśnięcie przycisku przez 2 s powoduje powrót do wskazania wartości mierzonej ("pozycja Home"). <p><i>W asystencie</i> Powoduje zamknięcie asystenta i przejście do następnego wyższego poziomu.</p> <p><i>W edytorze tekstu i liczb</i> Zamyka widok edycji bez zatwierdzenia zmian.</p> |
|  | <p>Kombinacja przycisku Minus/Enter (jednoczesne naciśnięcie obu przycisków)</p> <p>Naciśnięcie przycisku przez 3 s: wyłączenie blokady przycisków.</p> |

8.3.5 Otwieranie menu kontekstowego


Menu kontekstowe umożliwia szybki dostęp do następujących pozycji menu, bezpośrednio z poziomu wskazywania wartości mierzonych:

- Ustawienia
- Kopia ustawień
- Symulacja

Otwieranie i zamykanie menu kontekstowego

Z poziomu wskazań wartości mierzonych.

1. Nacisnąć przycisk \square przez 2 s.
↳ Otwiera się menu kontekstowe.

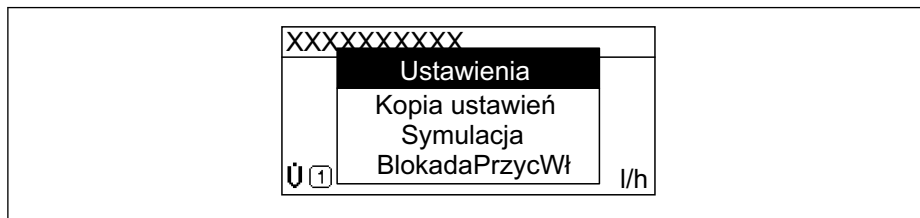

A0034608-PL

2. Nacisnąć jednocześnie przycisk \square i \oplus .
↳ Menu kontekstowe zostanie zamknięte i ponownie pojawi się wskazanie wartości mierzonej.

Wybór pozycji menu kontekstowego


1. Otworzyć menu kontekstowe.
2. Przyciskiem \oplus przejść do żądanej pozycji menu.
3. Nacisnąć przycisk \square celem zatwierdzenia wyboru.
↳ Wybrana pozycja menu otwiera się.

8.3.6 Nawigacja po menu i wybór pozycji z listy

Do nawigacji po menu obsługi służą różne elementy. Ścieżka dostępu jest wyświetlana z lewej strony nagłówka. Ikony są wyświetlane przed poszczególnymi pozycjami menu. Ikony te są również wyświetlane w nagłówku w trakcie nawigacji.

i Informacje na temat ikon w oknie nawigacji oraz przycisków obsługi → 67

Przykład: wybór opcji formatu wyświetlania wartości mierzonych: "2 wartości"

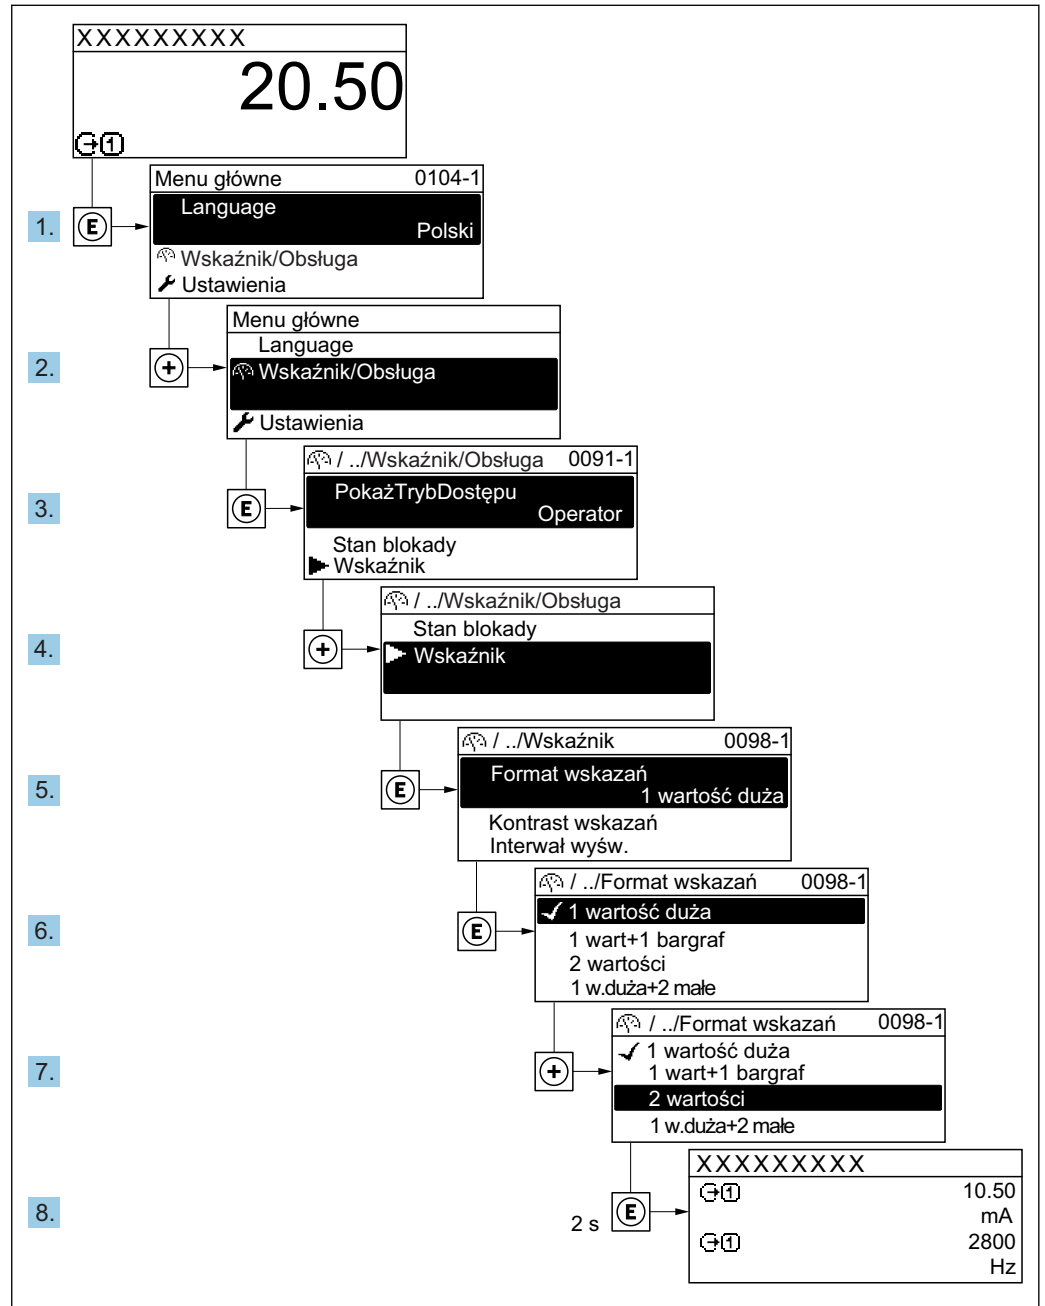

A0029562-PL


8.3.7 Bezpośredni dostęp do parametrów

Do każdego parametru jest przypisany numer, który umożliwia bezpośredni dostęp do niego na wskaźniku lokalnym. Wprowadzenie tego kodu w **Dostęp bezpośredni** parameter powoduje bezpośrednio otwarcie tego parametru.

Ścieżka menu

Ekspert → Dostęp bezpośredni

Kod bezpośredniego dostępu składa się z liczby 5-cyfrowej (maksymalnie) i numeru kanału, który oznacza kanał zmiennej procesowej, np. 00914-2. W oknie nawigacji kod ten jest widoczny z prawej strony nagłówka wybranego parametru.

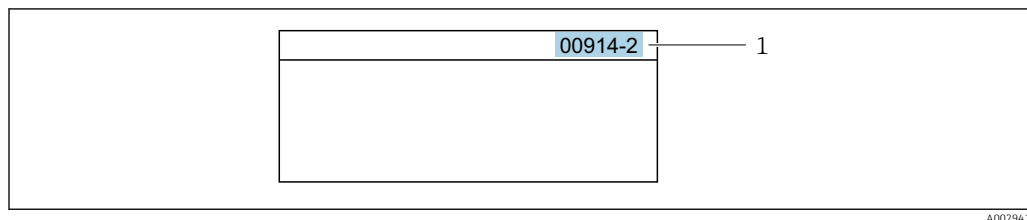

1 Kod bezpośredniego dostępu

Uwagi ogólne dotyczące wprowadzania kodu bezpośredniego dostępu:

- Nie trzeba wprowadzać początkowych zer kodu bezpośredniego dostępu.
Przykład: należy wprowadzić "914" zamiast "00914"
- Jeśli nie zostanie wprowadzony numeru kanału, automatycznie wybierany jest kanał 1.
Przykład: należy wprowadzić 00914 → **Przypisz zmienną procesową** parameter
- Jeśli ma być wybrany inny kanał pomiarowy, należy wprowadzić kod bezpośredniego dostępu wraz z numerem odpowiedniego kanału.
Przykład: należy wprowadzić 00914-2 → **Przypisz zmienną procesową** parameter




Bezpośredni dostęp do poszczególnych parametrów, patrz dokumentacja "Parametry urządzenia (GP)" dla danego przyrządu


8.3.8 Otwieranie tekstu pomocy

Dla niektórych parametrów dostępny jest tekst pomocy, który można otwierać w oknie nawigacji. Tekst pomocy zawiera krótkie objaśnienie funkcji danego parametru i pomaga w szybkim i łatwym uruchomieniu punktu pomiarowego.



Otwieranie i zamykanie tekstu pomocy

Otwarte jest okno nawigacji a pasek zaznaczenia jest ustawiony na danym parametrze.

1. Nacisnąć przycisk  przez 2 s.
↳ Otwiera się tekst pomocy dla wybranego parametru.

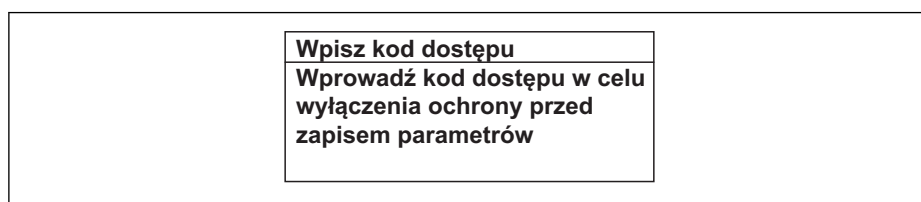

32 Przykład: tekst pomocy dla parametru "Podaj KodDostępu"

2. Nacisnąć jednocześnie przycisk  i .
- ↳ Tekst pomocy zamyka się.

8.3.9 Zmiana wartości parametrów




Do zmiany parametrów służy edytor liczb lu edytor tekstu.

- Edytor liczb: służy do zmiany wartości parametru, np. wartości granicznych.
- Edytor tekstu: służy do wprowadzenia tekstu dla danego parametru, np. etykiety punktu pomiarowego.


Jeśli wprowadzana wartość nie mieści się w dopuszczalnym zakresie, wyświetlany jest komunikat.

| |
|--|
| WpiszKodDostępu Wartość błędna lub poza zakresem Min:0 Max:9999 |
|--|

A0014049-PL

 Opis widoku edycji dla edytora tekstu i edytora liczb oraz opis symboli →  69, opis przycisków obsługi →  71

8.3.10 Rodzaje użytkowników i związane z nimi uprawnienia dostępu

Jeśli zdefiniowane zostaną inne kody dostępu dla użytkownika "Operator" i "Utrzymanie ruchu", każdy z nich będzie miał inne uprawnienia dostępu do parametrów. Zabezpiecza to przed zmianą konfiguracji przyrządu przez osobę nieuprawnioną. →  159

Definiowanie kodów dostępu dla różnych rodzajów użytkowników

Fabrycznie żadne kody dostępu nie są zdefiniowane. Uprawnienia dostępu (do odczytu i zapisu) są nieograniczone i odpowiadają dostępowi użytkownika "Utrzymanie ruchu".

- ▶ Definiowanie kodu dostępu.
 - ↳ Oprócz użytkownika "Utrzymanie ruchu" istnieje możliwość zdefiniowania użytkownika "Operator". Każdy z nich będzie miał wtedy inne uprawnienia dostępu.

Uprawnienia dostępu do parametrów: rodzaj użytkownika "Utrzymanie ruchu"


| Status kodu dostępu | Dostęp do odczytu | Dostęp do zapisu |
|---|-------------------|------------------|
| Kod dostępu nie został zdefiniowany (ustawienie fabryczne). | ✓ | ✓ |
| Kod dostępu został zdefiniowany. | ✓ | ✓ ¹⁾ |

- 1) Użytkownik ma dostęp do zapisu tylko po wprowadzeniu kodu dostępu.



Uprawnienia dostępu do parametrów: rodzaj użytkownika "Operator"


| Status kodu dostępu | Dostęp do odczytu | Dostęp do zapisu |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Kod dostępu został zdefiniowany. | ✓ | -- ¹⁾ |


- 1) Pomimo zdefiniowania kodu dostępu, niektóre parametry mogą być zawsze zmieniane a więc nie są zabezpieczone przed zapisem, ponieważ nie mają wpływu na pomiar. Patrz rozdział "Zabezpieczenie przed zapisem za pomocą kodu dostępu"


 Typ aktualnie zalogowanego użytkownika jest wskazywany w parametrze **Status dostępu** parameter. Ścieżka menu: Obsługa → Status dostępu

8.3.11 Wyłączenie blokady zapisu za pomocą kodu dostępu

Jeśli na wskaźniku wyświetlana jest ikona  przed danym parametrem, parametr ten jest zabezpieczony przed zapisem za pomocą kodu użytkownika i jego wartości nie można zmienić za pomocą przycisków obsługi na wskaźniku →  159.

Blokadę zapisu za pomocą przycisków obsługi można wyłączyć po wprowadzeniu kodu użytkownika w **Podaj kod dostępu** parameter (→  138), korzystając z odpowiedniej opcji dostępu.

1. Po naciśnięciu przycisku  pojawi się monit o wprowadzenie kodu dostępu.


2. Wprowadzić kod dostępu.
 - ↳ Ikona  przed nazwą parametru znika; wszystkie parametry zabezpieczone przed zapisem są teraz odblokowane.

8.3.12 Włączanie i wyłączenie blokady przycisków


Funkcja blokady przycisków umożliwia wyłączenie dostępu do całego menu obsługi za pomocą przycisków. Uniemożliwia to nawigację po menu obsługi oraz zmianę wartości poszczególnych parametrów. Można jedynie odczytywać wskazania wartości mierzonych na wskaźniku.

Włączanie i wyłączenie blokady wykonuje się za pomocą menu kontekstowego.

Włączanie blokady przycisków


-  Blokada przycisków jest włączana automatycznie:
 - Gdy żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ponad 1 minutę.
 - Każdorazowo po ponownym uruchomieniu przyrządu.

Ręczne włączenie blokady przycisków:

1. Z poziomu wskazań wartości mierzonych.
Nacisnąć przycisk  przez co najmniej 2 s.
 - ↳ Pojawia się menu kontekstowe.
2. Z menu kontekstowego wybrać opcję **Zablokowanie**.
 - ↳ Blokada przycisków jest włączona.

-  Próba dostępu do menu obsługi przy włączonej blokadzie przycisków powoduje wyświetlenie komunikatu **Zablokowanie**.

Wyłączanie blokady przycisków

1. Blokada przycisków jest włączona.
Nacisnąć przycisk  przez co najmniej 2 s.
 - ↳ Pojawia się menu kontekstowe.
2. Z menu kontekstowego wybrać opcję **Odblokowanie**.
 - ↳ Blokada przycisków jest wyłączona.

8.4 Dostęp do menu obsługi za pomocą przeglądarki internetowej

8.4.1 Zakres funkcji

Zintegrowany serwer WWW umożliwia obsługę i konfigurację przyrządu poprzez przeglądarkę internetową i interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN. Struktura menu obsługi jest identyczna, jak w przypadku obsługi za pomocą przycisków. Oprócz wartości mierzonych wyświetlane są również informacje o statusie przyrządu, umożliwiające użytkownikowi sprawdzenie statusu przepływomierza. Możliwe jest również zarządzanie danymi przyrządu oraz konfiguracja parametrów sieci.

W celu obsługi poprzez interfejs WLAN niezbędne jest urządzenie posiadające interfejs WLAN (zamawiane opcjonalnie): pozycja kodu zam. "Wyświetlacz; obsługa", opcja **G** "4-liniowy, podświetlany wyświetlacz graficzny; przyciski "touch control" + WLAN". Urządzenie to pełni funkcję punktu dostępowego i umożliwia komunikację za pomocą komputera lub komunikatora ręcznego.


-  Dodatkowe informacje dotyczące serwera WWW, patrz Dokumentacja specjalna (SD) dla danego przyrządu →  239

8.4.2 Wymagania



Sprzęt komputerowy



| Sprzęt | Interfejs | |
|------------|--|--|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Interfejs | Komputer musi posiadać interfejs RJ45. | Stacja operatorska musi posiadać interfejs WLAN. |
| Połączenie | Standardowy przewód Ethernet ze złączem RJ45. | Połączenie poprzez bezprzewodową sieć LAN. |
| Ekran | Zalecana przekątna ekranu : $\geq 12''$ (zależy od rozdzielczości) | |

Oprogramowanie



| Oprogramowanie | Interfejs | |
|-----------------------------------|--|------|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Zalecane systemy operacyjne | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Windows 7 lub wyższy. ▪ Mobilne systemy operacyjne: <ul style="list-style-type: none"> - iOS - Android <p> System operacyjny Microsoft Windows XP jest obsługiwany.</p> | |
| Obsługiwane przeglądarki sieciowe | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższa ▪ Microsoft Edge ▪ Mozilla Firefox ▪ Google Chrome ▪ Safari | |

Ustawienia komputera



| Ustawienia | Interfejs | |
|---|---|---|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Uprawnienia użytkowników | Użytkownik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia (np. administratora) do konfiguracji protokołu TCP/IP i stawień serwera proxy (adresu IP, maski podsieci itd.). | |
| Ustawienia serwera proxy w przeglądarce | W przeglądarce pole wyboru opcji <i>Użyj serwera proxy dla sieci LAN</i> powinno być odznaczone . | |
| Obsługa JavaScript | <p>Obsługa JavaScript musi być włączona.</p> <p> Jeśli nie można włączyć obsługi JavaScript: w wierszu adresu przeglądarki należy wprowadzić <code>http://192.168.1.212/basic.html</code>. W przeglądarce zostanie uruchomione w pełni funkcjonalne, ale uproszczone menu obsługi.</p> <p> Podczas instalowania nowej wersji oprogramowania: aby umożliwić poprawne wyświetlanie danych, należy wyczyścić pamięć podręczną (cache) przeglądarki, korzystając z menu Opcje internetowe.</p> | |
| Połączenia sieciowe | Należy korzystać wyłącznie z aktywnych połączeń sieciowych z przyrządem. | |
| | Wyłączyć wszystkie pozostałe połączenia sieciowe, np. WLAN. | Wyłączyć wszystkie pozostałe połączenia sieciowe. |

 W przypadku problemów z połączeniem: →  178

Przetwornik pomiarowy: Poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

| Przetwornik pomiarowy | Interfejs serwisowy CDI-RJ45 |
|-----------------------|--|
| Przetwornik pomiarowy | Przetwornik pomiarowy powinien posiadać interfejs RJ45. |
| Serwer WWW | Funkcja serwera WWW musi być włączona; ustawienie fabryczne: ON  Informacje o włączaniu funkcji serwera WWW →  82 |

Przetwornik pomiarowy: Poprzez interfejs WLAN

| Przetwornik pomiarowy | Interfejs WLAN |
|-----------------------|--|
| Przetwornik pomiarowy | Przetwornik pomiarowy powinien posiadać antenę WLAN: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przetwornik z wbudowaną anteną WLAN ▪ Przetwornik z zewnętrzną anteną WLAN |
| Serwer WWW | Funkcja serwera WWW oraz WLAN musi być włączona; ustawienie fabryczne: ON  Informacje o włączaniu funkcji serwera WWW →  82 |

8.4.3 Ustanowienie połączenia**Poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)***Przygotowanie przyrządu**Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową*

1. Odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę obudowy.
2. Otworzyć pokrywę obudowy.
3. Lokalizacja gniazda podłączeniowego zależy od przyrządu i protokołu komunikacyjnego:
Podłączyć komputer do złącza RJ45 za pomocą standardowego przewodu Ethernet .


Proline 500

1. Zależnie od wersji obudowy:
Zwolnić zacisk lub odkręcić śrubę zabezpieczenia pokrywy obudowy.
2. Zależnie od wersji obudowy:
Odkręcić lub otworzyć pokrywę obudowy.
3. Lokalizacja gniazda podłączeniowego zależy od przyrządu i protokołu komunikacyjnego:
Podłączyć komputer do złącza RJ45 za pomocą standardowego przewodu Ethernet .

Konfiguracja protokołu internetowego w komputerze

Poniżej podano domyślne ustawienia protokołu Ethernet w przetworniku.

Adres IP: 192.168.1.212 (ustawienie fabryczne)

1. Włączyć przyrząd.
2. Połączyć przyrząd z komputerem za pomocą przewodu →  84.
3. W przypadku pojedynczej karty sieciowej: zamknąć wszystkie aplikacje w notebooku.
 - ↳ Aplikacje wymagające dostępu do Internetu lub sieci takie, jak poczta e-mail, aplikacje SAP, Internet Explorer lub Eksplorator Windows.
4. Zamknąć wszystkie przeglądarki internetowe.
5. Skonfigurować parametry protokołu sieciowego (TCP/IP) w sposób podany w poniższej tabeli:

| | |
|-----------------------|---|
| Adres IP | 192.168.1.XXX; XXX: wszystkie wartości liczbowe z wyjątkiem: 0, 212 i 255 → np. 192.168.1.213 |
| Maska podsieci | 255.255.255.0 |
| Domyślna brama | 192.168.1.212 lub pozostawić pole puste |

Interfejs WLAN

Konfiguracja protokołu sieciowego w terminalu ręcznym

NOTYFIKACJA

Jeśli podczas konfiguracji połączenie WLAN zostanie przerwane, zachodzi ryzyko utraty ustawień.

- ▶ Należy dopilnować, aby w trakcie konfiguracji przyrządu połączenie WLAN nie zostało przerwane.

NOTYFIKACJA

Zasadniczo należy unikać jednoczesnego dostępu do przyrządu poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45) oraz interfejs WLAN z tego samego komunikatora ręcznego. Może to spowodować konflikt sieciowy.


- ▶ Włączony powinien być jeden interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN.
- ▶ Jeśli jednoczesna komunikacja jest niezbędna, należy ustawić różne zakresy adresów, np. 192.168.0.1 (interfejs WLAN) oraz 192.168.1.212 (interfejs serwisowy CDI-RJ45).


Przygotowanie komunikatora ręcznego

- ▶ Włączyć komunikację WLAN w komunikatorze.

Ustanowienie połączenia komunikatora ręcznego z przetwornikiem

1. W ustawieniach WLAN komunikatora:
Wybrać przyrząd korzystając z identyfikatora sieci SSID (np. EH_Promass_500_A802000).
2. W razie potrzeby wybrać metodę szyfrowania WPA2.
3. Wprowadzić hasło: fabrycznie ustawiony numer seryjny przyrządu (np. L100A802000).
↳ Kontrolka LED na wskaźniku pulsuje: teraz można rozpocząć obsługę przyrządu poprzez przeglądarkę internetową, oprogramowanie FieldCare lub DeviceCare.

 Numer seryjny jest podany na tabliczce znamionowej.

 Dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego przypisania sieci WLAN do punktu pomiarowego, zaleca się zmienić identyfikator sieci SSID. Nowy identyfikator SSID powinien być jednoznacznie przypisany do punktu pomiarowego (np. etykieta urządzenia), ponieważ jest on wyświetlany jako nazwa sieci WLAN.


Rozłączanie

- ▶ Po skonfigurowaniu przyrządu:
Zakończyć połączenie WLAN pomiędzy stacją operatorską a przyrządem.

Uruchomienie przeglądarki

1. Uruchomić przeglądarkę sieciową w komputerze.

2. W wierszu adresu przeglądarki wprowadzić adres IP serwera WWW: 192.168.1.212
↳ Wyświetlona zostanie strona logowania.

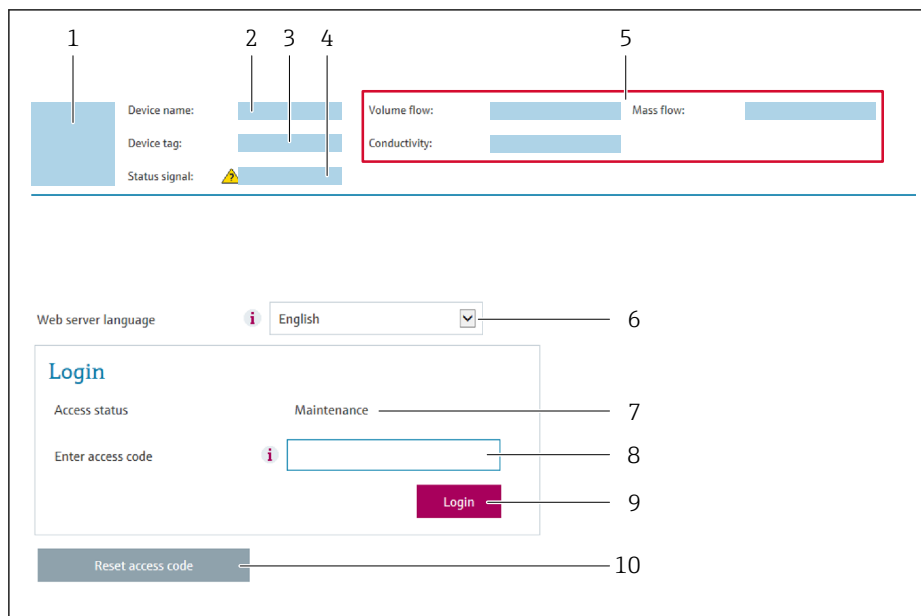

A0029417

- 1 Rysunek przepływomierza
- 2 Nazwa przepływomierza
- 3 Etykieta urządzenia (→ 📄 100)
- 4 Sygnał statusu
- 5 Aktualne wartości zmierzone
- 6 Język obsługi
- 7 Rodzaj użytkownika
- 8 Kod dostępu
- 9 Przycisk "Login"
- 10 Kasowanie kodu dostępu (→ 📄 154)

i Jeśli strona logowania nie pojawia się lub jest niekompletna → 📄 178


8.4.4 Logowanie

1. Wybrać wersję językową przeglądarki sieciowej.
2. Wprowadzić kod dostępu dla danego rodzaju użytkownika.
3. Nacisnąć **OK** celem potwierdzenia kodu.

| | |
|--------------------|---|
| Kod dostępu | 0000 (ustawiony fabrycznie); może być zmieniony przez użytkownika |
|--------------------|---|

i Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonane żadne działanie, następuje powrót do strony logowania przeglądarki.

8.4.5 Interfejs użytkownika

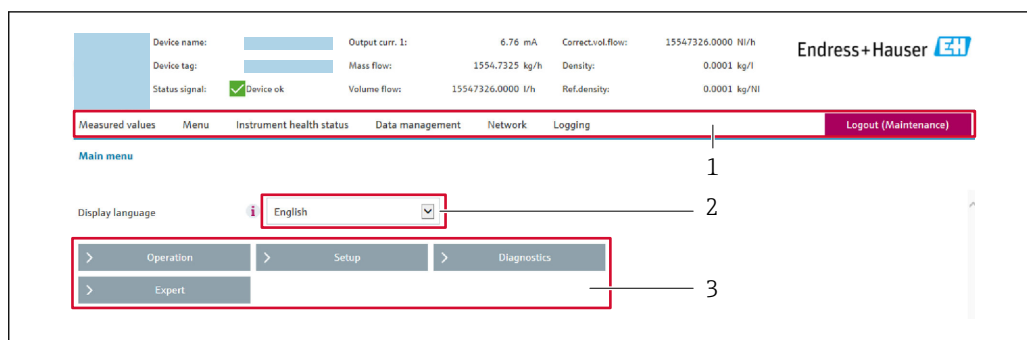

A0029418

- 1 Wiersz funkcji
- 2 Język interfejsu
- 3 Obszar nawigacji

Nagłówek

Nagłówek zawiera następujące informacje:

- Etykieta (TAG)
- Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu → 📄 186
- Aktualne wartości zmierzone

Wiersz funkcji

| Funkcje | Funkcja |
|---------------------|--|
| Wartości mierzone | Wyświetlane są wskazania wartości zmierzonych przez przyrząd |
| Menu | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dostęp do menu obsługi przyrządu ■ Struktura menu obsługi jest identyczna, jak w przypadku obsługi za pomocą wskaźnika 📄 Szczegółowe informacje na temat struktury menu obsługi, patrz instrukcja obsługi dla danego przyrządu |
| Kondycja urządzenia | Wyświetla aktualne diagnostyki przyrządu uszeregowane według priorytetu |
| Zarządzanie danymi | <p>Wymiana danych pomiędzy komputerem PC a przyrządem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Konfiguracja przyrządu: <ul style="list-style-type: none"> - Pobierz ustawienia z urządzenia (w formacie XML, tworzenie kopii zapasowej ustawień konfiguracyjnych) - Prześlij ustawienia do urządzenia (w formacie XML, przywrócenie ustawień konfiguracyjnych) ■ Rejestr zdarzeń - Eksport listy zdarzeń (plik .csv) ■ Dokumenty - Eksport kopii zapasowej: <ul style="list-style-type: none"> - Eksport parametrów (plik .csv, tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego) - Raport z weryfikacji (plik PDF, opcja dostępna tylko w wersji z pakietem aplikacji "Heartbeat weryfikacja + monitoring") ■ Aktualizacja oprogramowania - zapis firmware w pamięci typu "Flash" |
| Sieć | <p>Konfiguracja i sprawdzenie wszystkich parametrów niezbędnych do ustanowienia połączenia z przyrządem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ustawień sieciowych (np. adresu IP, adresu MAC) ■ Informacji o przyrządzie (np. numeru seryjnego, wersji oprogramowania) |
| Wyloguj się | Zakończenie pracy i przejście do strony logowania |

Obszar nawigacji

Po wybraniu funkcji z paska funkcji, w obszarze nawigacji wyświetlane są podmenu danej funkcji. Użytkownik może poruszać się po całej strukturze menu.

Obszar roboczy

W zależności od wybranej funkcji i odpowiednich podmenu, w tym obszarze mogą być wykonywane różne działania:

- Konfigurowanie parametrów
- Odczyt wartości mierzonych
- Otwieranie tekstu pomocy
- Rozpoczęcie odczytu/zapisu

8.4.6 Wyłączenie funkcji serwera WWW

Web-serwer przyrządu może być włączony lub wyłączony w razie potrzeby za pomocą **WWW zał./wył.** parameter.

Nawigacja

„Ekspert” menu → Komunikacja → Serwer WWW

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|---------------|---|--|----------------------|
| WWW zał./wył. | Włącza lub wyłącza funkcję serwera WWW. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Załącz |

Zakres funkcji „WWW zał./wył.” parameter


| Opcja | Opis |
|--------|---|
| Wyłącz | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Serwer WWW jest wyłączony. ▪ Port 80 jest zablokowany. |
| Załącz | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wszystkie funkcje serwera WWW są dostępne. ▪ Włączona obsługa JavaScript. ▪ Hasło jest przesyłane w postaci zaszyfrowanej. ▪ Każda zmiana hasła jest także przesyłana w postaci zaszyfrowanej. |


Włączenie funkcji Web Serwera

Jeśli funkcja serwera WWW jest wyłączona, może zostać włączona jedynie poprzez parametr **WWW zał./wył.** parameter:

- Za pomocą wskaźnika
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare"
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare"

8.4.7 Wylogowanie

 W razie potrzeby przed wylogowaniem należy wykonać kopię zapasową danych, korzystając z funkcji **Zarządz. danymi** (odczyt konfiguracji z przyrządu).

1. Wybrać pozycję **Wylogowanie** w wierszu funkcji.
 - ↳ Pojawia się strona główna z oknem logowania.
2. Zamknąć przeglądarkę.
3. Gdy serwer nie jest już potrzebny:
 - Zresetować parametry protokołu sieciowego (TCP/IP) →  78.


8.5 Dostęp do menu obsługi za pomocą oprogramowania obsługowego

Struktura menu obsługi w oprogramowaniu obsługowym jest identyczna, jak w przypadku obsługi za pomocą przycisków.

8.5.1 Podłączenie oprogramowania obsługowego


Interfejs HART

Ten interfejs komunikacyjny jest dostępny w wersji przyrządu z wyjściem HART.

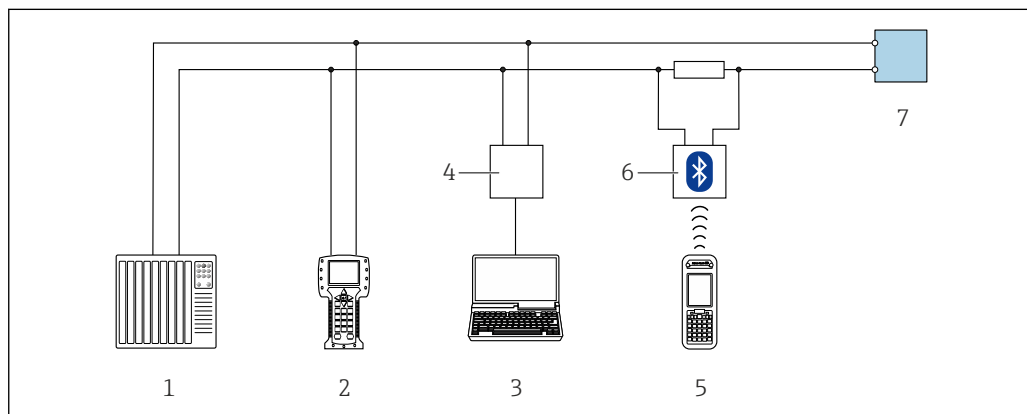

33 Opcje obsługi zdalnej z wykorzystaniem systemu sterowania z wyjściem HART (aktywnym)

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Komunikator Field Communicator 475
- 3 Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer) umożliwiającą dostęp do wbudowanego serwera WWW lub komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym (np. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokołu TCP/IP realizowanego przez złącze CDI
- 4 Modem Commubox FXA195 (USB)
- 5 Komunikator Field Xpert SFX350 lub SFX370
- 6 Modem VIATOR Bluetooth z przewodem podłączeniowym
- 7 Przetwornik

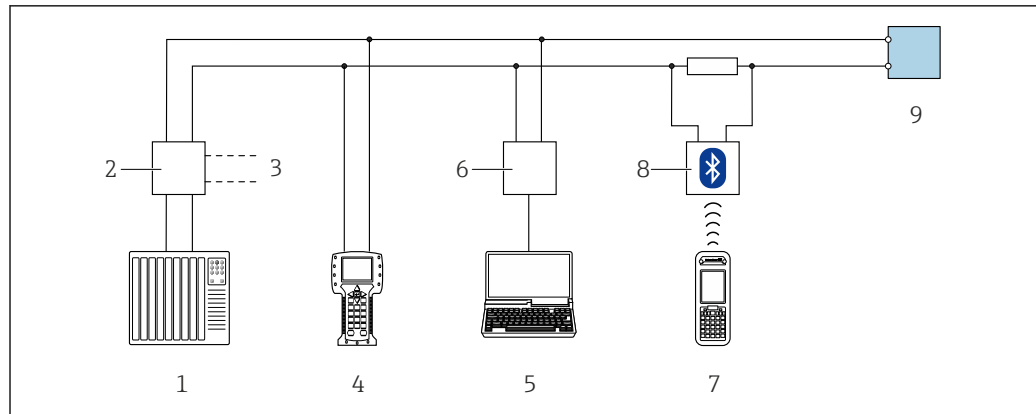

A0028746

34 Opcje obsługi zdalnej z wykorzystaniem systemu sterowania z wyjściem HART (pasywnym)

- 1 System sterowania (np. sterownik programowalny)
- 2 Moduł zasilania przetwornika, np. RN22 1N (z rezystorem komunikacyjnym)
- 3 Gniazdo do podłączenia modemu Commubox FXA195 i komunikatora obiektowego, 475
- 4 Komunikator Field Communicator 475
- 5 Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer) umożliwiającą dostęp do wbudowanego serwera WWW lub komputer z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym (np. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokołu TCP/IP realizowanego przez złącze CDI
- 6 Modem Commubox FXA195 (USB)
- 7 Komunikator Field Xpert SFX350 lub SFX370
- 8 Modem VIATOR Bluetooth z przewodem podłączeniowym
- 9 Przetwornik

Interfejs serwisowy


Interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

Ustanowienie połączenia punkt-punkt umożliwia skonfigurowanie przyrządu w punkcie pomiarowym. Po otwarciu obudowy przetwornika, połączenie można ustanowić bezpośrednio poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45) urządzenia.

- i** Adapter RJ45 do złącza M12 jest dostępny opcjonalnie:
Pozycja kodu zam. "Akcesoria zamontowane", opcja **NB**: "Adapter RJ45 M12 (interfejs serwisowy)"

Adapter służy do podłączenia interfejsu serwisowego (CDI-RJ45) do złącza M12 zamontowanego w miejscu wprowadzenia przewodu. Dzięki temu podłączenie do interfejsu serwisowego można zrealizować poprzez gniazdo M12 bez otwierania obudowy przetwornika.

Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

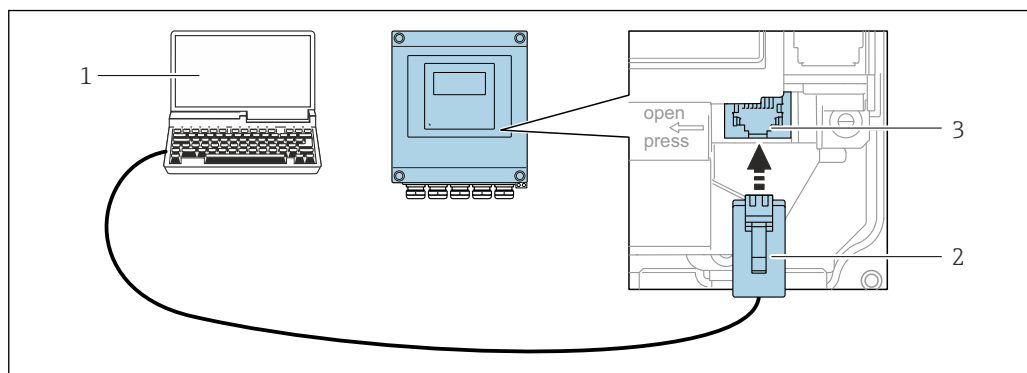


A0029163

35 Podłączenie poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

- 1 Komputer z przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Microsoft Edge) umożliwiającą dostęp do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare", "DeviceCare" i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokołu TCP/IP realizowanego przez złącze CD
- 2 Standardowy kabel Ethernet ze złączem RJ45
- 3 Interfejs serwisowy (CDI -RJ45) przyrządu z dostępem do zintegrowanego serwera WWW

Przetwornik Proline 500

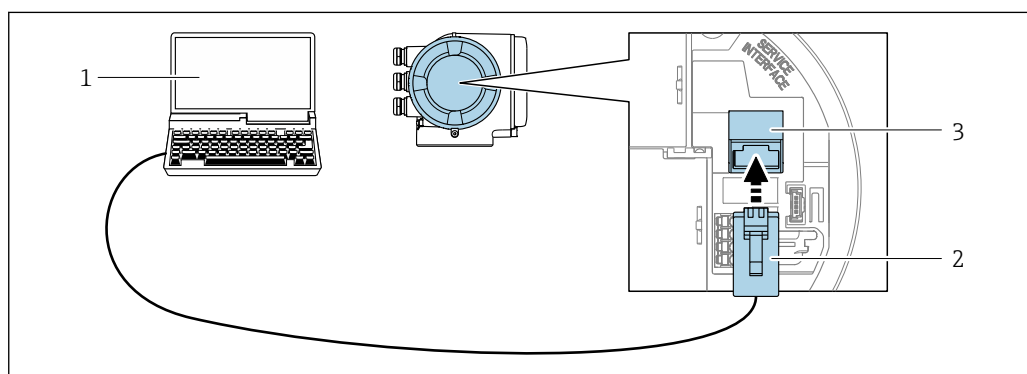


A0027563

36 Podłączenie poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45)

- 1 Komputer z przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Microsoft Edge) umożliwiającą dostęp do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym "FieldCare", "DeviceCare" i sterownikiem komunikacyjnym DTM dla protokołu TCP/IP realizowanego przez złącze CD
- 2 Standardowy kabel Ethernet ze złączem RJ45
- 3 Interfejs serwisowy (CDI -RJ45) przyrządu z dostępem do zintegrowanego serwera WWW


Poprzez interfejs WLAN

Interfejs WLAN (opcja) jest dostępny dla następującej wersji przyrządu:
Pozycja kodu zam. "Wyświetlacz; obsługa", opcja G: 4-liniowy, podświetlany, Touch control + WLAN"

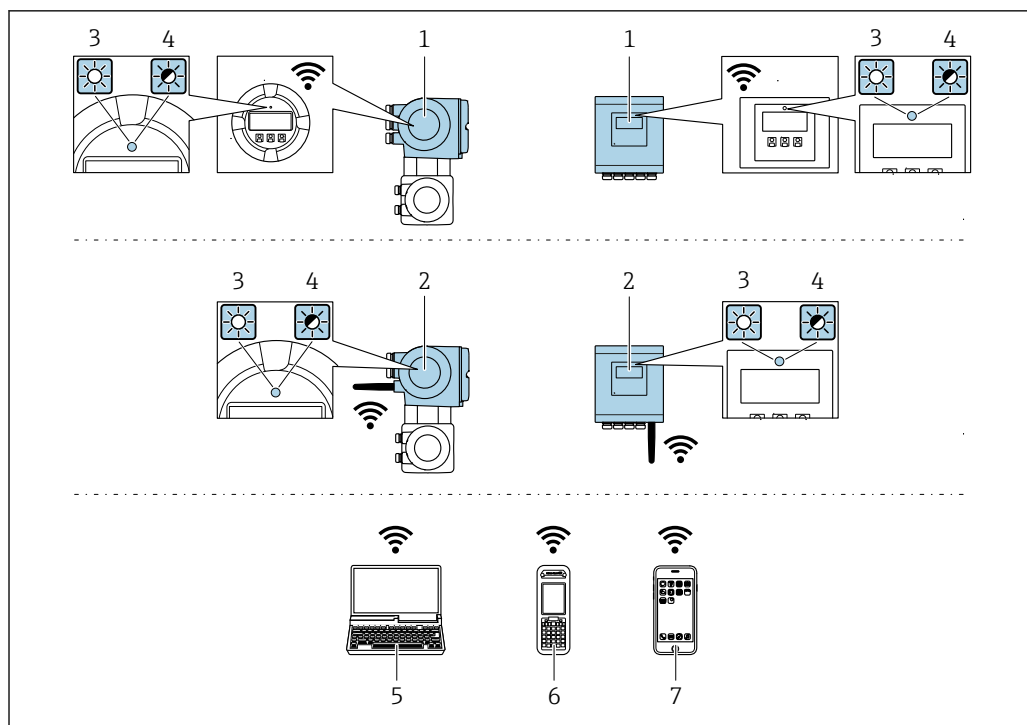

A0034569

- 1 Przetwornik z wbudowaną anteną WLAN
- 2 Przetwornik z zewnętrzną anteną WLAN
- 3 Kontrolka LED świeci się ciągle: aktywna komunikacja WLAN
- 4 Kontrolka LED pulsuje: ustanowiono połączenie WLAN pomiędzy stacją operatorską a przyrządem
- 5 Komputer z interfejsem WLAN i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) umożliwiającą dostęp do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym (np. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Komunikator ręczny z interfejsem WLAN i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) umożliwiającą dostęp do zintegrowanego serwera WWW lub z zainstalowanym oprogramowaniem obsługowym (np. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartfon lub tablet

| | |
|--------------------------------------|---|
| Funkcje | WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz) |
| Szyfrowanie | WPA2-PSK/AES 128 bit |
| Konfigurowalne kanały WLAN | 1...11 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dostępne anteny | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antena wewnętrzna ■ Antena zewnętrzna (opcja) <p>Jeśli warunki transmisji/ odbioru w miejscu montażu przetwornika są słabe.</p> <p> Aktywna jest zawsze tylko jedna antena!</p> |
| Zasięg maks. | 50 m (164 ft) |
| Materiały: Zewnętrzna antena WLAN | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antena: tworzywo ASA (akrylonitryl-styren-ester akrylowy) i mosiądz niklowany ■ Adapter: stal k.o. i mosiądz niklowany ■ Przewód: polietylen ■ Złącze anteny: mosiądz niklowany ■ Wspornik kątowy: stal k.o. |

Konfiguracja protokołu sieciowego w terminalu ręcznym

NOTYFIKACJA

Jeśli podczas konfiguracji połączenie WLAN zostanie przerwane, zachodzi ryzyko utraty ustawień.

- ▶ Należy dopilnować, aby w trakcie konfiguracji przyrządu połączenie WLAN nie zostało przerwane.

NOTYFIKACJA

Zasadniczo należy unikać jednoczesnego dostępu do przyrządu poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45) oraz interfejs WLAN z tego samego komunikatora ręcznego. Może to spowodować konflikt sieciowy.

- ▶ Włączony powinien być jeden interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN.
- ▶ Jeśli jednoczesna komunikacja jest niezbędna, należy ustawić różne zakresy adresów, np. 192.168.0.1 (interfejs WLAN) oraz 192.168.1.212 (interfejs serwisowy CDI-RJ45).


Przygotowanie komunikatora ręcznego

- ▶ Włączyć komunikację WLAN w komunikatorze.

Ustanowienie połączenia komunikatora ręcznego z przetwornikiem

1. W ustawieniach WLAN komunikatora:
Wybrać przyrząd korzystając z identyfikatora sieci SSID (np. EH_Promass_500_A802000).
2. W razie potrzeby wybrać metodę szyfrowania WPA2.
3. Wprowadzić hasło: fabrycznie ustawiony numer seryjny przyrządu (np. L100A802000).
↳ Kontrolka LED na wskaźniku pulsuje: teraz można rozpocząć obsługę przyrządu poprzez przeglądarkę internetową, oprogramowanie FieldCare lub DeviceCare.

 Numer seryjny jest podany na tabliczce znamionowej.

 Dla zapewnienia bezpiecznego i szybkiego przypisania sieci WLAN do punktu pomiarowego, zaleca się zmienić identyfikator sieci SSID. Nowy identyfikator SSID powinien być jednoznacznie przypisany do punktu pomiarowego (np. etykieta urządzenia), ponieważ jest on wyświetlany jako nazwa sieci WLAN.

Rozłączanie

- ▶ Po skonfigurowaniu przyrządu:
Zakończyć połączenie WLAN pomiędzy stacją operatorską a przyrządem.

8.5.2 Komunikator Field Xpert SFX350, SFX370

Zakres funkcji

Field Xpert SFX350 i SFX370 to przenośne komputery PDA do uruchomienia i diagnostyki urządzeń obiektowych. Pozwalają one na efektywną parametryzację i diagnostykę urządzeń obiektowych HART i FOUNDATION Fieldbus w **strefach niezagrażonych wybuchem** (SFX350, SFX370) oraz **zagrożonych wybuchem** (SFX370).

 Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA01202S

Źródło plików opisu urządzenia



Patrz informacje →  91

8.5.3 FieldCare

Zakres funkcji

FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT. Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.

Dostęp poprzez:

- Protokół HART
- Interfejs serwisowy CDI-RJ45 →  84
- Interfejs WLAN →  85

Typowe funkcje:

- Programowanie parametrów przetwornika pomiarowego
- Zapis i odczyt danych urządzenia (upload/download)
- Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- Wizualizacja danych zapisanych w pamięci wartości mierzonych (rejestratora) oraz rejestru zdarzeń



Szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania FieldCare, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Źródło plików opisu urządzenia

Patrz informacje →  91


Nawiązanie połączenia

1. Uruchomić FieldCare i utworzyć projekt.
2. W widoku sieci: wybrać "Add a device".
 - ↳ Otwiera się okno **Add device**.
3. Z listy wybrać opcję **CDI Communication TCP/IP** i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
4. Prawym przyciskiem kliknąć na **CDI Communication TCP/IP** i z widocznego menu kontekstowego wybrać opcję **Add device**.
5. Wybrać żądane urządzenie z listy i nacisnąć przycisk **OK** celem potwierdzenia.
 - ↳ Otwiera się okno **CDI Communication TCP/IP (Configuration)**.
6. W polu **IP address** wprowadzić adres przyrządu: 192.168.1.212 i nacisnąć przycisk **Enter** celem zatwierdzenia.
7. Ustanowić połączenie z przyrządem w trybie online.



Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S

Wskazanie

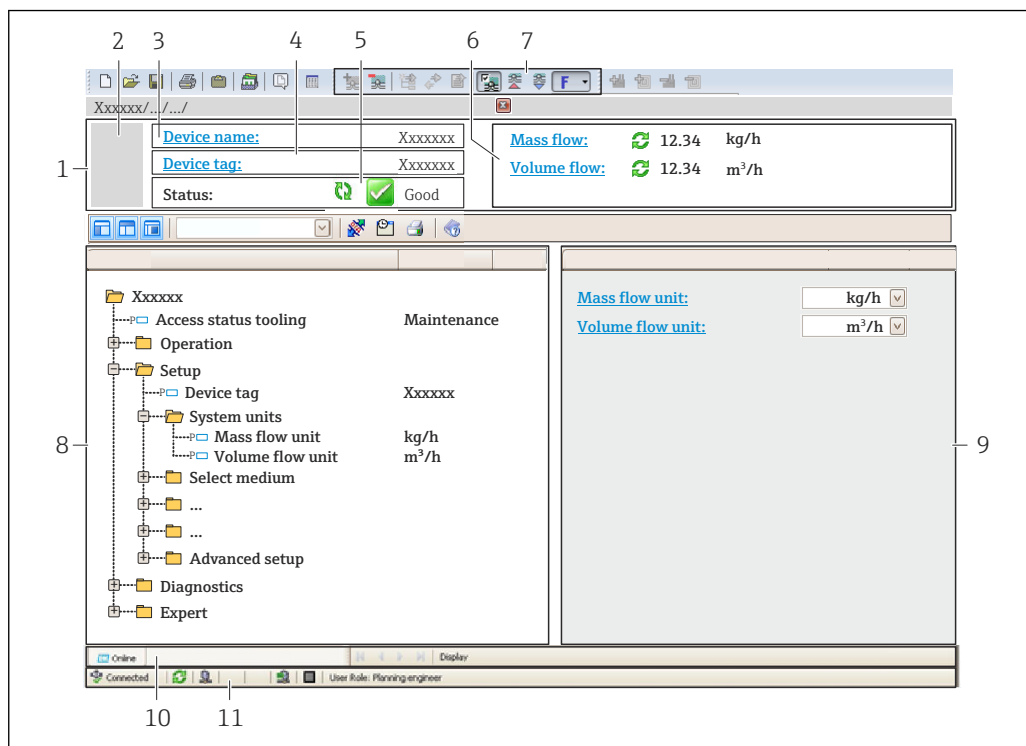

A0021051-PL

- 1 Nagłówek
- 2 Rysunek przepływomierza
- 3 Nazwa urządzenia
- 4 Oznaczenie punktu pomiarowego (TAG)
- 5 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu → 186
- 6 Pole wskazań wartości mierzonych
- 7 Pasek narzędzi do edycji z dodatkowymi funkcjami, m.in. zapis/ przywracanie, lista zdarzeń i tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego
- 8 Obszar nawigacji wraz ze strukturą menu obsługi
- 9 Obszar roboczy
- 10 Pole zakładek
- 11 Wskazanie statusu

8.5.4 DeviceCare

Zakres funkcji

Oprogramowanie narzędziowe do podłączenia i konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser.

Najszybszym sposobem konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser jest użycie dedykowanego narzędzia "DeviceCare". Po zainstalowaniu sterowników urządzeń (DTM), jest to wygodne, kompleksowe narzędzie konfiguracyjne.



Dodatkowe informacje, patrz: Broszura - Innowacje IN01047S

Źródło plików opisu urządzenia


Patrz informacje → 91

8.5.5 Oprogramowanie AMS Device Manager

Zakres funkcji

Oprogramowanie firmy Emerson Process Management służące do obsługi i konfiguracji przyrządów pomiarowych za pośrednictwem protokołu HART.

Źródło plików opisu urządzenia


Patrz →  91

8.5.6 SIMATIC PDM

Zakres funkcji

SIMATIC PDM jest uniwersalnym oprogramowaniem narzędziowym firmy Siemens do obsługi, konfiguracji i diagnostyki inteligentnych urządzeń obiektowych wyposażonych w protokół komunikacyjny HART, niezależnie od producenta.

Źródło plików opisu urządzenia


Patrz →  91

8.5.7 Komunikator Field Communicator 475

Zakres funkcji

Przemysłowy komunikator ręczny firmy Emerson Process Management do zdalnej konfiguracji i wyświetlania wartości mierzonych za pośrednictwem protokołu HART.

Źródło plików opisu urządzenia



Patrz →  91

9 Integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

9.1 Informacje podane w plikach opisu urządzenia (DD)

9.1.1 Dane aktualnej wersji przyrządu

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| Wersja oprogramowania | 01.01.zz | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na stronie tytułowej instrukcji obsługi ▪ Na tabliczce znamionowej przetwornika ▪ Wersja oprogramowania Diagnostyka → Informacje o urządzeniu → Wersja oprogramowania |
| Data wersji oprogramowania | 10.2017 | --- |
| ID producenta | 0x11 | Identyfikator producenta (ID) Diagnostyka → Informacje o urządzeniu → Identyfikator producenta (ID) |
| Typ urządzenia | 0x3B | Typ urządzenia Diagnostyka → Informacje o urządzeniu → Typ urządzenia |
| Wersja protokołu HART | 7 | --- |
| Rewizja modelu | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na tabliczce znamionowej przetwornika ▪ Rewizja modelu urządzenia Diagnostyka → Informacje o urządzeniu → Rewizja modelu urządzenia |

 Przegląd poszczególnych wersji oprogramowania przyrządu →  201

9.1.2 Oprogramowanie obsługowe

W poniższej tabeli podano, skąd można uzyskać pliki opisu urządzenia wymagane dla poszczególnych programów obsługowych.

| Oprogramowanie wykorzystujące protokół HART | Źródło plików opisu urządzenia |
|--|---|
| FieldCare | <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.pl.endress.com → Do pobrania ▪ płyta CD-ROM (skontaktować się z Endress+Hauser) ▪ płyta DVD (skontaktować się z Endress+Hauser) |
| DeviceCare | <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.pl.endress.com → Do pobrania ▪ płyta CD-ROM (skontaktować się z Endress+Hauser) ▪ płyta DVD (skontaktować się z Endress+Hauser) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikator Field Xpert SFX350 ▪ Komunikator Field Xpert SFX370 | Poprzez funkcję aktualizacji oprogramowania komunikatora |
| AMS Device Manager (Emerson Process Management) | www.pl.endress.com → Do pobrania |
| SIMATIC PDM (Siemens) | www.pl.endress.com → Do pobrania |
| Komunikator Field Communicator 475 (Emerson Process Management) | Poprzez funkcję aktualizacji oprogramowania komunikatora |

9.2 Zmienne mierzone przesyłane z wykorzystaniem protokołu HART

Fabrycznie do zmiennych dynamicznych przypisane są następujące zmienne mierzone (zmienne HART):

| Zmienne dynamiczne | Zmienne mierzone (zmienne HART) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Główna zmienna dynamiczna (PV) | Przepływ masowy |
| Druga zmienna dynamiczna (SV) | Licznik 1 |
| Trzecia zmienna dynamiczna (TV) | Gęstość |
| Czwarta zmienna dynamiczna (QV) | Temperatura |

Przypisanie zmiennych mierzonych do zmiennych dynamicznych można zmieniać za pomocą przycisków obsługi oraz oprogramowania narzędziowego za pomocą następujących parametrów:

- Ekspert → Komunikacja → Wyjście HART → Wyjście → Przypisz wartość PV
- Ekspert → Komunikacja → Wyjście HART → Wyjście → Przypisz wartość SV
- Ekspert → Komunikacja → Wyjście HART → Wyjście → Przypisz wartość TV
- Ekspert → Komunikacja → Wyjście HART → Wyjście → Przypisz wartość QV

Do zmiennych dynamicznych mogą być przypisane następujące zmienne mierzone:

Zmienne mierzone dla PV (głównej zmiennej dynamicznej)

- Wyłącz
- Przepływ masowy
- Przepływ objętościowy
- Przepływ objętościowy normalizowany
- Przepływ masy fazy mierzonej ¹⁾
- Przepływ masy fazy nośnej ¹⁾
- Przepływ objętościowy fazy mierzonej ¹⁾
- Przepływ objętościowy fazy nośnej ¹⁾
- Target standard volume flow ¹⁾
- Carrier standard volume flow ¹⁾
- Gęstość
- Gęstość odniesienia
- Standard density alternate ¹⁾
- Gross standard volume flow ¹⁾
- Gross standard volume flow alternate ¹⁾
- Net standard volume flow ¹⁾
- Net standard volume flow alternate ¹⁾
- Sediment and water volume ¹⁾
- Water cut ¹⁾
- Density oil ¹⁾
- Density water ¹⁾
- Mass flow oil ¹⁾
- Mass flow water ¹⁾
- Volume flow oil ¹⁾
- Volume flow water ¹⁾
- Standard volume flow oil ¹⁾
- Standard volume flow water ¹⁾
- Stężenie ¹⁾
- Lepkość dynamiczna ¹⁾
- Lepkość kinematyczna ¹⁾
- Lepkość dynamiczna skomp. temperaturowo ¹⁾

1) Opcja wyświetlana zależnie od opcji wybranej w kodzie zamówieniowym lub konfiguracji przyrządu

- Lepkość kinematyczna skompensowana temp. ¹⁾
- Temperatura
- Temperatura elektroniki
- Częstotliwość drgań 0
- Częstotliwość drgań 1 ¹⁾
- Amplituda drgań 0
- Amplituda drgań 1 ¹⁾
- Wahania częstotliwości 0
- Wahania częstotliwości 1 ¹⁾
- Tłumienie drgań 0
- Tłumienie drgań 1 ¹⁾
- Wahania tłumienia drgań 0
- Wahania tłumienia drgań 1 ¹⁾
- Asymetria sygnału
- Prąd wzbudzenia 0
- Prąd wzbudzenia 1 ¹⁾
- HBSI ¹⁾
- Ciśnienie ¹⁾

Zmienne mierzone dla SV, TV, QV (drugiej, trzeciej i czwartej zmiennej dynamicznej)

- Przepływ masowy
- Przepływ objętościowy
- Przepływ objętościowy normalizowany
- Przepływ masy fazy mierzonej ²⁾
- Przepływ masy fazy nośnej ²⁾
- Gęstość
- Gęstość odniesienia
- Stężenie ²⁾
- Lepkość dynamiczna ²⁾
- Lepkość kinematyczna ²⁾
- Lepkość dynamiczna skomp. temperaturowo ²⁾
- Lepkość kinematyczna skompensowana temp. ²⁾
- Temperatura
- Temperatura elektroniki
- Licznik 1...3
- HBSI ²⁾
- Przepływ objętościowy fazy mierzonej ²⁾
- Przepływ objętościowy fazy nośnej ²⁾
- Target standard volume flow ²⁾
- Carrier standard volume flow ²⁾
- Standard density alternate ²⁾
- Gross standard volume flow ²⁾
- Gross standard volume flow alternate ²⁾
- Net standard volume flow ²⁾
- Net standard volume flow alternate ²⁾
- Sediment and water volume ²⁾
- Water cut ²⁾
- Density oil ²⁾
- Density water ²⁾
- Mass flow oil ²⁾
- Mass flow water ²⁾
- Volume flow oil ²⁾
- Volume flow water ²⁾
- Standard volume flow oil ²⁾

2) Opcja wyświetlana zależnie od opcji wybranej w kodzie zamówieniowym lub konfiguracji przyrządu

- Standard volume flow water²⁾
- Density weighted average²⁾
- Temperature weighted average²⁾

i W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa.

Pakiet aplikacji Heartbeat Technology

W wersji z pakietem aplikacji Heartbeat Technology dostępne są dodatkowe zmienne mierzone:

Temperatura osłony wtórnej

Zmienne urządzenia

Zmienne urządzenia są przypisane na stałe. Maksymalnie może być przesyłanych 8 zmiennych urządzenia:

- 0 = przepływ masowy
- 1 = przepływ objętościowy
- 2 = skorygowany przepływ objętościowy
- 3 = gęstość
- 4 = gęstość odniesienia
- 5 = temperatura
- 6 = licznik 1
- 7 = licznik 2
- 8 = licznik 3
- 13 = przepływ masowy fazy mierzonej
- 14 = przepływ masowy fazy nośnej
- 15 = stężenie

9.3 Pozostałe ustawienia

Tryb Burst zgodny ze Specyfikacją HART 7:







Nawigacja

„Ekspert” menu → Komunikacja → Wyjście HART → Konfiguracja burst → Konfiguracja burst 1 ... n

▶ Konfiguracja burst

▶ Konfiguracja burst 1 ... n

| | |
|----------------------------------|-------|
| Tryb Burst 1 ... n | → 95 |
| Polecenie rozgłoszeniowe 1 ... n | → 95 |
| Burst zmienna 0 | → 96 |
| Burst zmienna 1 | → 96 |
| Burst zmienna 2 | → 96 |
| Burst zmienna 3 | → 96 |
| Burst zmienna 4 | → 96 |
| Burst zmienna 5 | → 96 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Burst zmienna 6 | →  96 |
| Burst zmienna 7 | →  96 |
| Burst tryb wyzwiania | →  97 |
| Burst poziom wyzwiania | →  97 |
| Minimalny czas odświeżania | →  97 |
| Maksymalny czas odświeżania | →  97 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------------|---|--|----------------------|
| Tryb Burst 1 ... n | Służy do włączenia trybu burst HART dla wiadomości X. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Załącz | Wyłącz |
| Polecenie rozgłoszeniowe 1 ... n | Służy do wyboru polecenia HART wysyłanego do jednostki HART master. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Polecenie 1 ■ Polecenie 2 ■ Polecenie 3 ■ Polecenie 9 ■ Polecenie 33 ■ Polecenie 48 | Polecenie 2 |

| Parametr | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------|--|---|-----------------------|
| Burst zmienna 0 | Dla poleceń 9 i 33 HART: możliwość przypisania zmiennej HART urządzenia lub zmiennej procesowej. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Stężenie* ■ Temperatura ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Wejście HART ■ Percent of range ■ Prąd mierzony ■ Wartość pierwsza (PV) ■ Wartość druga (SV) ■ Wartość trzecia (TV) ■ Wartość czwarta (QV) ■ Nieużywany ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody | Przepływ objętościowy |
| Burst zmienna 1 | Polecenie 9 i 33 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 2 | Polecenie 9 i 33 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 3 | Polecenie 9 i 33 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 4 | Dla polecenia 9 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 5 | Dla polecenia 9 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 6 | Dla polecenia 9 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |
| Burst zmienna 7 | Dla polecenia 9 HART: wybrać zmienną HART urządzenia lub zmienną procesową. | Patrz Burst zmienna 0 parameter. | Nieużywany |

| Parametr | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------------|--|---|----------------------|
| Burst tryb wyzwalań | Wybór zdarzenia wyzwalającego przesyłanie wiadomości X w trybie burst. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ciągłe ■ Zakres ■ Narastająco ■ Opadająco ■ Trwa zmiana | Ciągłe |
| Burst poziom wyzwalań | Służy do wprowadzenia poziomu wyzwalań. Wraz z opcją wybraną w Burst tryb wyzwalań parameter, poziom wyzwalań określa moment wyzwalań wiadomości X w trybie burst. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | – |
| Minimalny czas odświeżania | Funkcja ta służy do wprowadzenia minimalnego czasu odświeżania polecenia X w trybie burst. | Dodatnia liczba całkowita | 1 000 ms |
| Maksymalny czas odświeżania | Funkcja ta służy do wprowadzenia maksymalnego czasu odświeżania polecenia X w trybie burst. | Dodatnia liczba całkowita | 2 000 ms |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10 Uruchomienie

10.1 Kontrola funkcjonalna

Przed uruchomieniem przyrządu:

- ▶ Przed uruchomieniem przyrządu należy upewnić się, że wykonane zostały czynności kontrolne po wykonaniu montażu oraz po wykonaniu połączeń elektrycznych.
 - "Kontrola po wykonaniu montażu" (lista kontrolna) → 36
 - "Kontrola po wykonaniu połączeń elektrycznych" (lista kontrolna) → 61


10.2 Załączenie przyrządu

- ▶ Przyrząd należy załączyć po pomyślnym wykonaniu kontroli funkcjonalnej.
 - ↳ Po pomyślnym uruchomieniu, na wskaźniku lokalnym po ekranach startowych automatycznie wyświetlany jest ekran wskazywania wartości mierzonych.

Jeśli wskaźnik jest pusty lub wyświetlany jest komunikat diagnostyczny, patrz rozdział "Diagnostyka i wykrywanie usterek" → 177.

10.3 Wybór języka obsługi


Ustawienie fabryczne: English lub język określony w zamówieniu

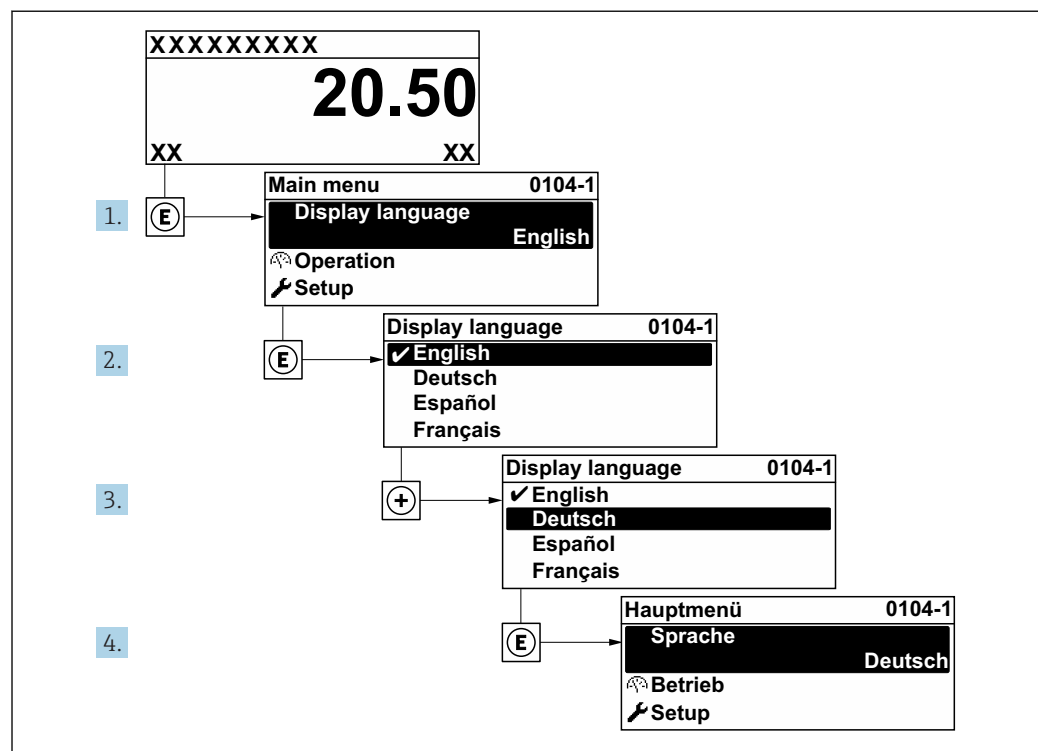

37 *pozycje menu wyświetlane na wyświetlaczu wskaźnika lokalnego*

10.4 Konfiguracja przyrządu

- Interaktywne asystenty w **Ustawienia** menu umożliwiają ustawienie wszystkich parametrów niezbędnych do standardowej konfiguracji przyrządu.
- Ścieżka dostępu do **Ustawienia** menu

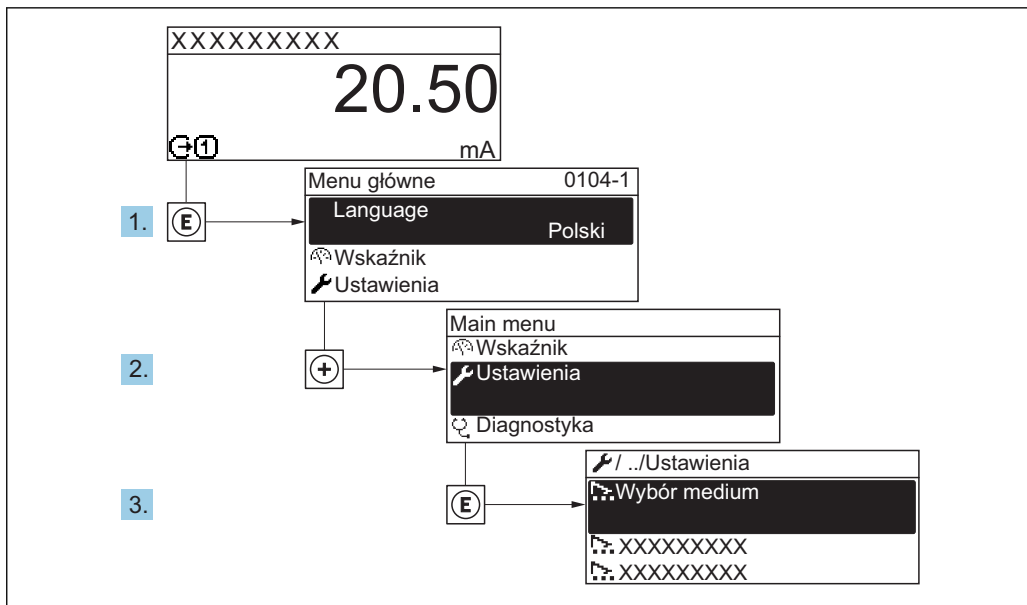

A0032222-PL

38 Pozycje menu wyświetlane na wyświetlaczu wskaźnika lokalnego


i W zależności od wersji urządzenia, nie wszystkie podmenu i parametry są dostępne. Możliwości wyboru zależą od opcji określonych w kodzie zamówieniowym.

| 🔧 Ustawienia | |
|---------------------------------|---------|
| Etykieta urządzenia | → 📄 100 |
| ▶ Jednostki systemowe | → 📄 100 |
| ▶ Wybór medium | → 📄 103 |
| ▶ Konfiguracja I/O | → 📄 104 |
| ▶ Wejście prądowe 1 ... n | → 📄 105 |
| ▶ Wejście statusu 1 ... n | → 📄 106 |
| ▶ Prąd wyjściowy 1 ... n | → 📄 107 |
| ▶ Wyj. binarne 1 ... n | → 📄 113 |
| ▶ Wyjście przekaźnikowe 1 ... n | → 📄 124 |
| ▶ Podwójne wyj. prądowe | → 📄 127 |
| ▶ Wskaźnik | → 📄 129 |
| ▶ Odcięcie niskich przepływów | → 📄 135 |

| | |
|---|-------|
| ▶ Detekcja częściowego wypełnienia rury | → 136 |
| ▶ Ustawienia zaawansowane | → 137 |

10.4.1 Definiowanie etykiety

Aby umożliwić szybką identyfikację punktu pomiarowego w systemie, można zmienić fabrycznie ustawione oznaczenie punktu pomiarowego za pomocą **Etykieta urządzenia** parameter.

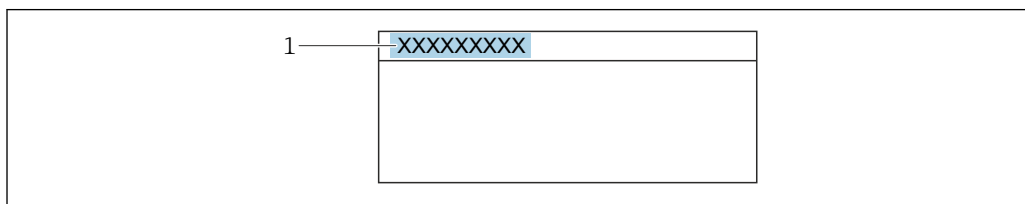

A0029422

39 Nagłówek wskazania wartości mierzonej z oznaczeniem punktu pomiarowego

1 Oznaczenie punktu pomiarowego (TAG)

i Oznaczenie punktu pomiarowego (TAG) można wprowadzić za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 89

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Etykieta urządzenia

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Etykieta urządzenia | Wprowadź etykietę punktu pomiarowego. | Maks. 32 znaki w tym litery, cyfry i znaki specjalne (np. @, %, /). | Promass |

10.4.2 Ustawianie jednostek systemowych








Jednostki systemowe submenu umożliwia ustawienie jednostek dla wszystkich wartości mierzonych.

i W zależności od wersji urządzenia, nie wszystkie podmenu i parametry są dostępne. Możliwości wyboru zależą od opcji określonych w kodzie zamówieniowym.


Nawigacja



„Ustawienia” menu → Jednostki systemowe

| | |
|------------------------------------|-------|
| ▶ Jednostki systemowe | |
| Jednostka przepływu masowego | → 101 |
| Jednostka masy | → 101 |
| Jednostka przepływu objętościowego | → 101 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Jednostka objętości | →  101 |
| Jedn.przepływ.objęt. normalizowany | →  101 |
| Jednostka objętości normalizowanej | →  101 |
| Jednostka gęstości | →  101 |
| Jednostka gęstości odniesienia | →  102 |
| Jednostka temperatury | →  102 |
| Jednostka ciśnienia | →  102 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------------|---|------------------------|---|
| Jednostka przepływu masowego | Wybierz jednostkę przepływu masowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyjścia ▪ Odcięcia niskich przepływów ▪ Symulowanej zmiennej procesowej | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/h (DN > 150 (6"): t/h) ▪ lb/min |
| Jednostka masy | Wybierz jednostkę masy. | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg (DN > 150 (6"): t) ▪ lb |
| Jednostka przepływu objętościowego | Wybierz jednostkę przepływu objętościowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyjścia ▪ Odcięcia niskich przepływów ▪ Symulowanej zmiennej procesowej | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l/h (DN > 150 (6"): m³/h) ▪ gal/min (us) |
| Jednostka objętości | Wybierz jednostkę objętości. | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l (DN > 150 (6"): m³) ▪ gal (us) |
| Jedn.przepływ.objęt. normalizowany | Wybierz jednostkę skorygowanego przepływu objętościowego. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: Przepływ objętościowy normalizowany parameter (→  165) | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI/h (DN > 150 (6"): Nm³/h) ▪ Sft³/min |
| Jednostka objętości normalizowanej | Wybierz jednostkę skorygowanego przepływu objętościowego. | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NI (DN > 150 (6"): Nm³) ▪ Sft³ |
| Jednostka gęstości | Wybierz jednostkę gęstości. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wielkości wyjściowych ▪ Symulowanej zmiennej procesowej ▪ Parametru Kalibr. gęstości (w Ekspert menu) | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/l ▪ lb/ft³ |

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------------|---|------------------------|---|
| Jednostka gęstości odniesienia | Wybierz jednostkę gęstości referencyjnej. | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych <ul style="list-style-type: none"> ▪ kg/Nl ▪ lb/Sft³ |
| Jednostka temperatury | Wybierz jednostkę temperatury. <i>Wynik</i> Wybrana jednostka ma zastosowanie do: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperatura elektroniki parameter (6053) ▪ Wartość maksymalna parameter (6051) ▪ Wartość minimalna parameter (6052) ▪ Temperatura zewnętrzna parameter (6080) ▪ Wartość maksymalna parameter (6108) ▪ Wartość minimalna parameter (6109) ▪ Temperatura osłony wtórnej parameter (6027) ▪ Wartość maksymalna parameter (6029) ▪ Wartość minimalna parameter (6030) ▪ Temperatura odniesienia parameter (1816) ▪ Temperatura parameter | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ °C ▪ °F |
| Jednostka ciśnienia | Wybierz jednostkę dla ciśnienia procesowego. <i>Wynik</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciśnienie parameter (→  104) ▪ Ciśnienie zewnętrzne parameter (→  104) ▪ Ciśnienie | Lista wyboru jednostek | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bar a ▪ psi a |

10.4.3 Wybór typu medium

Podmenu **Wybierz medium** wizard zawiera parametry, które powinny być ustawione w celu wyboru rodzaju medium.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wybierz medium

| ► Wybór medium | |
|--|-------|
| Wybierz medium | → 104 |
| Wybierz typ gazu | → 104 |
| Referencyjna prędkość dźwięku | → 104 |
| Współczyn. temper. dla prędkości dźwięku | → 104 |
| Kompensacja ciśnienia | → 104 |
| Ciśnienie | → 104 |
| Ciśnienie zewnętrzne | → 104 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--|--|---|--|-----------------------|
| Wybierz medium | – | Wybierz typ medium. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ciecz ■ Gaz | Ciecz |
| Wybierz typ gazu | W Wybierz medium parameterpowinna być wybrana Gaz option. | Wybierz typ mierzonego gazu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Powietrze ■ Amoniak NH₃ ■ Argon Ar ■ Sześciofluorek siarki SF₆ ■ Tlen O₂ ■ Ozon O₃ ■ Tlenki azotu NO_x ■ Azot N₂ ■ Podtlenek azotu N₂O ■ Metan CH₄ ■ Wodór H₂ ■ Hel He ■ Chlorowodór HCl ■ Siarkowodór H₂S ■ Etylen C₂H₄ ■ Dwutlenek węgla CO₂ ■ Tlenek węgla CO ■ Chlor Cl₂ ■ Butan C₄H₁₀ ■ Propan C₃H₈ ■ Propylen C₃H₆ ■ Etan C₂H₆ ■ Inne | Metan CH ₄ |
| Referencyjna prędkość dźwięku | W Wybierz typ gazu parameterpowinna być wybrana Inne option. | Podaj prędkość dźwięku w gazie przy temp. 0 °C (32 °F). | 1 ... 99999,9999 m/s | 415,0 m/s |
| Współczyn. temper. dla prędkości dźwięku | W Wybierz typ gazu parametermusi być wybrana Inne option. | Podaj współczynnik temperaturowy dla prędkości dźwięku w gazie. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | 0 (m/s)/K |
| Kompensacja ciśnienia | – | Wybierz sposób kompensacji zmian ciśnienia. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Wartość stała ■ Wartość zewnętrzna ■ Wejście prądowe 1[*] ■ Wejście prądowe 2[*] ■ Wejście prądowe 3[*] | Wyłącz |
| Ciśnienie | W Kompensacja ciśnienia parametermusi być wybrana Wartość stała option. | Wprowadź wartość ciśnienia stosowanego do jego kompensacji. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | 0 bar |
| Ciśnienie zewnętrzne | W Kompensacja ciśnienia parametermusi być wybrana Wartość zewnętrzna option. | Wskazuje wartość ciśnienia procesowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | 0 bar |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.4 Wyświetlenie konfiguracji modułów wejść/wyjść

Konfiguracja I/O submenu prowadzi użytkownika kolejno przez wszystkie parametry służące do wyświetlenia konfiguracji modułów wejść/wyjść.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Konfiguracja I/O

| ► Konfiguracja I/O | |
|---------------------------------|-------|
| Moduł I/O 1 ... n numer zacisku | → 105 |
| Moduł I/O 1 ... n informacja | → 105 |
| Moduł I/O 1 ... n typ | → 105 |
| Zastosuj konfigurację I/O | → 105 |
| Kod konwersji | → 105 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| Moduł I/O 1 ... n numer zacisku | Pokazuje numer zacisków modułu I/O. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nieużywany ■ 26-27 (I/O 1) ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) * | – |
| Moduł I/O 1 ... n informacja | Pokazuje informacje nt. zabudowanych modułów I/O. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nie podłączono ■ Niewłaściwy ■ Niekonfigurowalne ■ Konfigurowalne ■ HART | – |
| Moduł I/O 1 ... n typ | Pokazuje typ modułu I/O. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Prąd wyjściowy * ■ Wejście prądowe * ■ Wejście statusu * ■ Wyj. binarne * | Wyłącz |
| Zastosuj konfigurację I/O | Zastosuj konfigurację elastycznych modułów WEJ/WYJ (I/O). | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nie ■ Tak | Nie |
| Kod konwersji | Wprowadź kod aby zmienić konfigurację WEJ/WYJ. | Dodatnia liczba całkowita | 0 |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia







10.4.5 Konfigurowanie wejścia prądowego

„Wejście prądowe” wizar prowadzi użytkownika kolejno przez wszystkie parametry służące do konfiguracji wejścia prądowego.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wejście prądowe

| ► Wejście prądowe 1 ... n | |
|---------------------------|-------|
| Zacisk nr | → 106 |

| | |
|--------------------|---|
| Tryb sygnału | →  106 |
| Wartość dla 0/4 mA | →  106 |
| Wartość dla 20 mA | →  106 |
| Aktualny zakres | →  106 |
| Tryb awaryjny | →  106 |
| Wartość błędu | →  106 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------|--|--|---|--|
| Zacisk nr | – | Pokazuje numer zacisku wejścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4) * | – |
| Tryb sygnału | Przyrząd nie posiada dopuszczenia do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem, w której wymagane jest wykonanie iskrobezpieczne (Ex-i). | Wybierz tryb pracy dla wejścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasywny ▪ Aktywny | Aktywny |
| Wartość dla 0/4 mA | – | Wprowadź wartość dla 4 mA. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0 |
| Wartość dla 20 mA | – | Wprowadź wartość dla 20 mA. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Aktualny zakres | – | Wybierz zakres pomiarowy i wartości graniczne do sygnalizacji alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA ▪ 4...20 mA NAMUR ▪ 4...20 mA US ▪ 0...20 mA | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NAMUR ▪ 4...20 mA US |
| Tryb awaryjny | – | Określ reakcję wejścia w stanie alarmowym. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alarm ▪ Ostatnia poprawna wartość zmierzona ▪ Wartość zdefiniowana | Alarm |
| Wartość błędu | W Tryb awaryjny parametremusi być wybrana Wartość zdefiniowana option. | Wprowadź wartość, która będzie używana przez przepływomierz, jeśli wartość sygnału z urządzenia zewnętrznego jest niedostępna. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0 |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.6 Konfigurowanie wejścia statusu

Wejście statusu submenu prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę ustawiania wszystkich parametrów konfiguracyjnych wejścia statusu.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wejście statusu

| ► Wejście statusu 1 ... n | |
|---------------------------------|-------|
| Przypisz wejście statusu | → 107 |
| Zacisk nr | → 107 |
| Poziom aktywny | → 107 |
| Zacisk nr | → 107 |
| Czas odpowiedzi wejścia statusu | → 107 |
| Zacisk nr | → 107 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------------------|---|--|----------------------|
| Zacisk nr | Pokazuje numer zacisku wejścia statusu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nieużywany ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4)* | – |
| Przypisz wejście statusu | Wybierz funkcję dla wejścia statusu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Kasowanie licznika 1 ■ Kasowanie licznika 2 ■ Kasowanie licznika 3 ■ Kasuj wszystkie liczniki ■ Wymuszenie przepływu | Wyłącz |
| Poziom aktywny | Określ poziom sygnału wejściowego wyzwalający funkcję. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Duża ■ Mała | Duża |
| Czas odpowiedzi wejścia statusu | Określ minimalny czas trwania sygnału wejściowego, aby uaktywnić wybraną funkcję. | 5 ... 200 ms | 50 ms |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia









10.4.7 Konfigurowanie wyjścia prądowego

Prąd wyjściowy wizarz prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę konfiguracji wszystkich parametrów wyjścia prądowego.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Prąd wyjściowy




| ► Prąd wyjściowy 1 ... n | |
|--------------------------|-------|
| Zacisk nr | → 108 |
| Tryb sygnału | → 108 |


| | |
|----------------------------------|---|
| Przypisz wyjście prądowe 1 ... n | →  109 |
| Aktualny zakres | →  110 |
| Wartość dla 0/4 mA | →  110 |
| Wartość dla 20 mA | →  110 |
| Ustalony prąd wyjściowy | →  110 |
| Tłumienie 1 ... n | →  111 |
| Tryb awaryjny | →  112 |
| Wartość prądu, gdy wystąpił błąd | →  112 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------|-----------------|---|--|----------------------|
| Zacisk nr | - | Pokazuje numer zacisku wyjścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 26-27 (I/O 1) ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4) * | - |
| Tryb sygnału | - | Wybierz tryb pracy dla wyjścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasywny ▪ Aktywny | Aktywny |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------------|-----------------|--|--|----------------------|
| Przypisz wyjście prądowe 1 ... n | - | Przyporządkuj wartość mierzoną do wyjścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0 * ■ Wahania częstotliwości 0 | Przepływ masowy |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------------|--|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ Ciśnienie | |
| Aktualny zakres | - | Wybierz zakres pomiarowy i wartości graniczne do sygnalizacji alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA ■ Ustalony prąd wyjściowy | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US |
| Wartość dla 0/4 mA | W Aktualny zakres parameter (→  110) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Wprowadź wartość dla 4 mA. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Wartość dla 20 mA | W Aktualny zakres parameter (→  110) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Wprowadź wartość dla 20 mA. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Ustalony prąd wyjściowy | W Aktualny zakres parameter (→  110) powinna być wybrana Ustalony prąd wyjściowy option. | Określa stały prąd wyjściowy. | 0 ... 22,5 mA | 22,5 mA |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------|---|---|---|----------------------|
| Tłumienie 1 ... n | <p>W Przypisz wyjście prądowe parameter (→ ⓘ 109) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Stężenie * ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej * ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Amplituda drgań 0 * ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Wahania tłumienia rur 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 <p> Szczegółowy opis opcji Częstotliwość drgań, Amplituda drgań, Tłumienie drgań i Asymetria sygnału: Wartość wyświetlana 1 parameter</p> <p>W Aktualny zakres parameter (→ ⓘ 110) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA NAMUR ▪ 4...20 mA US ▪ 4...20 mA ▪ 0...20 mA | Wprowadź czas reakcji wyjścia prądowego na zmiany wartości mierzonej. | 0,0 ... 999,9 s | 1,0 s |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Tryb awaryjny | <p>W Przypisz wyjście prądowe parameter (→ ⓘ 109) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0 * ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 <p>W Aktualny zakres parameter (→ ⓘ 110) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wartość minimalna ■ Wartość maksymalna ■ Ostatnia poprawna wartość zmierzona ■ Bieżąca wartość ■ Wartość zdefiniowana | Wartość maksymalna |
| Wartość prądu, gdy wystąpił błąd | W Tryb awaryjny parameter powinna być wybrana Wartość zdefiniowana option. | Ustaw wartość prądu wyjściowego dla alarmu. | 0 ... 22,5 mA | 22,5 mA |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.8 Konfigurowanie wyjścia binarnego (PFS)

Wyj. binarne wizard prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę ustawiania wszystkich parametrów konfiguracyjnych wybranego typu wyjścia.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Wyj. binarne

▶ Wyj. binarne 1 ... n

Tryb pracy

→ 113

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|------------|--|---|----------------------|
| Tryb pracy | Zdefiniuj wyjście jako impulsowe, częstotliwościowe. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impuls ■ Częstotliwość ■ Przełącz | Impuls |

Konfigurowanie wyjścia impulsowego

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wyj. binarne

▶ Wyj. binarne 1 ... n

Tryb pracy

→ 114

Zacisk nr

→ 114

Tryb sygnału

→ 114

Przypisz wyjście impulsowe

→ 114

Waga impulsu

→ 115

Szerokość impulsu

→ 115

Tryb awaryjny

→ 115

Odwróć sygnał wyjściowy

→ 115

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------|
| Tryb pracy | – | Zdefiniuj wyjście jako impulsowe, częstotliwościowe. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impuls ▪ Częstotliwość ▪ Przełącz | Impuls |
| Zacisk nr | – | Pokazuje numer zacisków wyjścia binarnego (PFS). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4) * | – |
| Tryb sygnału | – | Wybierz tryb pracy wyjścia binarnego PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasywny ▪ Aktywny | Pasywny |
| Przypisz wyjście impulsowe 1 ... n | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option. | Wybierz zmienną procesowy dla wyjścia impulsowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ▪ Przepływ objętościowy fazy nośnej ▪ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ▪ Przep. obj. norm. fazy nośnej ▪ Przepływ GSV ▪ Alternatywny przepływ GSV ▪ Przepływ NSV ▪ Alternatywny NSV ▪ Przepływ objętościowy osadu i wody ▪ Przepływ masowy ropy ▪ Przepływ masowy wody ▪ Przepływ objętościowy ropy ▪ Przepływ objętościowy wody ▪ Przepływ objęt. normalizowany ropy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany wody | Wyłącz |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------------|--|--|--|---|
| Waga impulsu | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option a w Przypisz wyjście impulsowe parameter (→ ☰ 114) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Przepływ masowy Przepływ objętościowy Przepływ objętościowy normalizowany Przepływ masy fazy mierzonej* Przepływ masy fazy nośnej* | Wprowadź wartość pomiarową, przy której na wyjściu generowany jest impuls. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Szerokość impulsu | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option a w Przypisz wyjście impulsowe parameter (→ ☰ 114) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Przepływ masowy Przepływ objętościowy Przepływ objętościowy normalizowany Przepływ masy fazy mierzonej* Przepływ masy fazy nośnej* | Zdefiniuj czas trwania impulsu wyjściowego. | 0,05 ... 2 000 ms | 100 ms |
| Tryb awaryjny | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option a w Przypisz wyjście impulsowe parameter (→ ☰ 114) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Przepływ masowy Przepływ objętościowy Przepływ objętościowy normalizowany Przepływ masy fazy mierzonej* Przepływ masy fazy nośnej* | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> Bieżąca wartość Brak impulsów | Brak impulsów |
| Odwróć sygnał wyjściowy | – | Odwrócenie sygnału wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> Nie Tak | Nie |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia









Konfigurowanie wyjścia częstotliwościowego

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wyj. binarne

► Wyj. binarne 1 ... n



| | |
|--------------|---------|
| Tryb pracy | → ☰ 116 |
| Zacisk nr | → ☰ 116 |
| Tryb sygnału | → ☰ 116 |



| | |
|---|---|
| Przypisz wyjście częstotliwościowe | →  117 |
| Częstotliwość minimalna | →  118 |
| Częstotliwość maksymalna | →  118 |
| Wartość mierz dla częstotl. min. | →  119 |
| Wartość mierz. dla częstotliwości maks. | →  119 |
| Tryb awaryjny | →  120 |
| Wartość częstotliwości błędu | →  120 |
| Odwróć sygnał wyjściowy | →  120 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------|-----------------|--|---|----------------------|
| Tryb pracy | – | Zdefiniuj wyjście jako impulsowe, częstotliwościowe. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Impuls ▪ Częstotliwość ▪ Przełącz | Impuls |
| Zacisk nr | – | Pokazuje numer zacisków wyjścia binarnego (PFS). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) ▪ 20-21 (I/O 4) * | – |
| Tryb sygnału | – | Wybierz tryb pracy wyjścia binarnego PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasywny ▪ Aktywny | Pasywny |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Przypisz wyjście częstotliwościowe | W Tryb pracy parameter (-> 113) musi być wybrana Częstotliwość option. | Wybierz parametr procesowy dla wyjścia częstotliwościowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0 * ■ Wahania częstotliwości 0 | Wyłącz |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ HBSI ■ Ciśnienie | |
| Częstotliwość minimalna | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (→  117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Amplituda drgań 0 * ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 | Wprowadź częstotliwość minimalną. | 0,0 ... 10 000,0 Hz | 0,0 Hz |
| Częstotliwość maksymalna | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (→  117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Amplituda drgań 0 * ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 | Wprowadź maksymalną częstotliwość. | 0,0 ... 10 000,0 Hz | 10 000,0 Hz |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---|--|--|---|---|
| Wartość mierz dla częstotl. min. | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (→  117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Stężenie * ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej * ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Amplituda drgań 0 * ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 | Wprowadź wartość pomiarową dla częstotliwości minimalnej. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Wartość mierz. dla częstotliwości maks. | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (→  117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Stężenie * ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej * ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Amplituda drgań 0 * ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 | Wprowadź wartość pomiarową dla częstotliwości maksymalnej. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------|---|---|---|----------------------|
| Tryb awaryjny | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (-> 117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej* ▪ Przepływ masy fazy nośnej* ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Stężenie* ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej* ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Amplituda drgań 0* ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bieżąca wartość ▪ Wartość zdefiniowana ▪ 0 Hz | 0 Hz |
| Wartość częstotliwości błędu | <p>W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option a w Przypisz wyjście częstotliwościowe parameter (-> 117) musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej* ▪ Przepływ masy fazy nośnej* ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Stężenie* ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej* ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Amplituda drgań 0* ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 | Wprowadź wartość częstotliwości na wyjściu w stanie alarmu. | 0,0 ... 12 500,0 Hz | 0,0 Hz |
| Odwróć sygnał wyjściowy | - | Odwroć sygnału wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie ▪ Tak | Nie |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

Konfigurowanie wyjścia dwustanowego

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wyj. binarne

| ► Wyj. binarne 1 ... n | |
|------------------------------|-------|
| Tryb pracy | → 121 |
| Zacisk nr | → 121 |
| Tryb sygnału | → 121 |
| Funkcja wyjścia binarnego | → 122 |
| Przypisz klasę diagnostyczną | → 122 |
| Określ próg | → 123 |
| Przypisz kierunek przepływu | → 124 |
| Przypisz status | → 124 |
| Wartość załączająca | → 124 |
| Wartość wyłączająca | → 124 |
| Opóźnienie załączenia | → 124 |
| Opóźnienie wyłączenia | → 124 |
| Tryb awaryjny | → 124 |
| Odwróć sygnał wyjściowy | → 124 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------|-----------------|--|---|----------------------|
| Tryb pracy | – | Zdefiniuj wyjście jako impulsowe, częstotliwościowe. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impuls ■ Częstotliwość ■ Przełącz | Impuls |
| Zacisk nr | – | Pokazuje numer zacisków wyjścia binarnego (PFS). | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nieużywany ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) * | – |
| Tryb sygnału | – | Wybierz tryb pracy wyjścia binarnego PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasywny ■ Aktywny | Pasywny |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------|--|--|---|----------------------|
| Funkcja wyjścia binarnego | W Tryb pracy parameter powinna być wybrana Przełącz option. | Wybierz funkcję dla wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz ▪ Klasa diagnostyczna ▪ Ograniczenie ▪ Kierunek przepływu ▪ Status | Wyłącz |
| Przypisz klasę diagnostyczną | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Klasa diagnostyczna option. | Wybierz funkcję dla wyjścia binarnego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alarm ▪ Alarm lub ostrzeżenie ▪ Ostrzeżenie | Alarm |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------|---|---|--|----------------------|
| Określ próg | <ul style="list-style-type: none"> ■ W Tryb pracy parameter musi być wybrana Przełącz option. ■ W Funkcja wyjścia binarnego parameter musi być wybrana Ograniczenie option. | Wybierz zmienną procesową dla funkcji limitu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Tłumienie drgań ■ Ciśnienie | Przepływ masowy |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| Przypisz kierunek przepływu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Kierunek przepływu option. | Wybierz zmienną procesową do monitorowania kierunku przepływu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany | Przepływ masowy |
| Przypisz status | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Status option. | Wybierz status urządzenia dla wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detekcja częściowego wypełnienia rury ▪ Odcięcie niskich przepływów | Detekcja częściowego wypełnienia rury |
| Wartość załączająca | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Wprowadź wartość mierzoną dla punktu włączenia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 kg/h ▪ 0 lb/min |
| Wartość wyłączająca | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Wprowadź wartość mierzoną dla punktu wyłączenia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 kg/h ▪ 0 lb/min |
| Opóźnienie załączenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Określ opóźnienie włączenia wyjścia statusu. | 0,0 ... 100,0 s | 0,0 s |
| Opóźnienie wyłączenia | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. ▪ W Funkcja wyjścia binarnego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Określ opóźnienie wyłączenia wyjścia statusu. | 0,0 ... 100,0 s | 0,0 s |
| Tryb awaryjny | – | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status bieżący ▪ Otwarty ▪ Zamknięty | Otwarty |
| Odwróć sygnał wyjściowy | – | Odwroć sygnału wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie ▪ Tak | Nie |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.9 Konfigurowanie wyjścia przekaźnikowego

Wyjście przekaźnikowe wizarł prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę ustawiania wszystkich parametrów konfiguracyjnych wyjścia przekaźnikowego.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wyjście przekaźnikowe 1 ... n

| ► RelaisOutput 1 ... n | |
|------------------------------|-------|
| Funkcja wyjścia binarnego | → 125 |
| Przypisz kierunek przepływu | → 125 |
| Określ próg | → 126 |
| Przypisz klasę diagnostyczną | → 126 |
| Przypisz status | → 127 |
| Wartość wyłączająca | → 127 |
| Wartość załączająca | → 127 |
| Tryb awaryjny | → 127 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| Funkcja wyjścia przekaźnikowego | – | Wybierz funkcję wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zamknięty ■ Otwarty ■ Klasa diagnostyczna ■ Ograniczenie ■ Kierunek przepływu ■ Wyjście binarne | Zamknięty |
| Zacisk nr | – | Pokazuje numer zacisku wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nieużywany ■ 24-25 (I/O 2) ■ 22-23 (I/O 3) ■ 20-21 (I/O 4) | – |
| Przypisz kierunek przepływu | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Kierunek przepływu option. | Wybierz zmienną procesową do monitorowania kierunku przepływu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany | Przepływ masowy |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------|--|---|--|----------------------|
| Określ próg | W Funkcja wyjścia przebieżnikowego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Wybierz zmienną procesową dla funkcji limitu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ▪ Przepływ objętościowy fazy nośnej ▪ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ▪ Przep. obj. norm. fazy nośnej ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Alternatywna gęstość odniesienia ▪ Przepływ GSV ▪ Alternatywny przepływ GSV ▪ Przepływ NSV ▪ Alternatywny NSV ▪ Przepływ objętościowy osadu i wody ▪ Water cut ▪ Gęstość ropy ▪ Gęstość wody ▪ Przepływ masowy ropy ▪ Przepływ masowy wody ▪ Przepływ objętościowy ropy ▪ Przepływ objętościowy wody ▪ Przepływ objęt. normalizowany ropy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany wody ▪ Stężenie * ▪ Temperatura ▪ Licznik 1 ▪ Licznik 2 ▪ Licznik 3 ▪ Tłumienie drgań ▪ Ciśnienie | Przepływ masowy |
| Przypisz klasę diagnostyczną | W Funkcja wyjścia przebieżnikowego parametremusi być wybrana Klasa diagnostyczna option. | Wybierz funkcję dla wyjścia binarnego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alarm ▪ Alarm lub ostrzeżenie ▪ Ostrzeżenie | Alarm |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------|---|--|--|---|
| Przypisz status | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Wyjście binarne option. | Wybierz status urządzenia dla wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Detekcja częściowego wypełnienia rury ■ Odcięcie niskich przepływów | Detekcja częściowego wypełnienia rury |
| Wartość wyłączająca | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Wprowadź wartość mierzoną dla punktu wyłączenia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Opóźnienie wyłączenia | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Określ opóźnienie wyłączenia wyjścia statusu. | 0,0 ... 100,0 s | 0,0 s |
| Wartość załączająca | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Wprowadź wartość mierzoną dla punktu włączenia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Opóźnienie załączenia | W Funkcja wyjścia przekaźnikowego parametremusi być wybrana Ograniczenie option. | Określ opóźnienie włączenia wyjścia statusu. | 0,0 ... 100,0 s | 0,0 s |
| Tryb awaryjny | – | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Status bieżący ■ Otwarty ■ Zamknięty | Otwarty |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.10 Konfigurowanie podwójnego wyjścia impulsowego



The **Podwójne wyj. prądowe** submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji podwójnego wyjścia impulsowego.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Podwójne wyj. prądowe

► Podwójne wyj. prądowe

| | |
|------------------------------|---------|
| Numer zacisku Master | → ⓘ 128 |
| Numer zacisku Slave | → ⓘ 128 |
| Tryb sygnału | → ⓘ 128 |
| Przypisz wyjście impulsowe 1 | → ⓘ 128 |
| Tryb pomiarowy | → ⓘ 128 |
| Waga impulsu | → ⓘ 128 |
| Szerokość impulsu | → ⓘ 128 |

| | |
|-------------------------|---|
| Tryb awaryjny | →  128 |
| Odwróć sygnał wyjściowy | →  128 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------|--|---|---|
| Tryb sygnału | Wybierz tryb sygnału dla wyjścia podwójnych impulsów. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasywny ▪ Aktywny ▪ Pasywny NAMUR | Pasywny |
| Numer zacisku Master | Pokazuje numery zacisków podwójnego wyjścia impulsowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) | – |
| Numer zacisku Slave | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieużywany ▪ 24-25 (I/O 2) ▪ 22-23 (I/O 3) | – |
| Przypisz wyjście impulsowe 1 | Wybierz zmienną procesowy dla wyjścia impulsowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej* ▪ Przepływ masy fazy nośnej* ▪ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ▪ Przepływ objętościowy fazy nośnej ▪ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ▪ Przep. obj. norm. fazy nośnej ▪ Przepływ GSV ▪ Alternatywny przepływ GSV ▪ Przepływ NSV ▪ Alternatywny NSV ▪ Przepływ objętościowy osadu i wody ▪ Przepływ masowy ropy ▪ Przepływ masowy wody ▪ Przepływ objętościowy ropy ▪ Przepływ objętościowy wody ▪ Przepływ objęt. normalizowany ropy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany wody | Wyłącz |
| Tryb pomiarowy | Wybierz tryb pracy wyjścia impulsowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ w przód ▪ Przepły dwukierunkowy ▪ Przepływ do tyłu ▪ Kompensacja cofania | Przepływ w przód |
| Waga impulsu | Wprowadź wartość pomiarową, przy której na wyjściu generowany jest impuls. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Szerokość impulsu | Zdefiniuj czas trwania impulsu wyjściowego. | 0,5 ... 2 000 ms | 0,5 ms |
| Tryb awaryjny | Zdefiniuj zachowanie wyjścia w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bieżąca wartość ▪ Brak impulsów | Brak impulsów |
| Odwróć sygnał wyjściowy | Odwrocenie sygnału wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie ▪ Tak | Nie |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.11 Konfigurowanie wskaźnika

Wskaźnik wizarł prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę konfiguracji wszystkich parametrów wskaźnika.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Wskaźnik

| ► Wskaźnik | |
|--------------------------------------|-------|
| Format wyświetlania | → 130 |
| Wartość wyświetlana 1 | → 131 |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 1 | → 132 |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 1 | → 132 |
| Wartość wyświetlana 2 | → 133 |
| Wartość wyświetlana 3 | → 134 |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 3 | → 134 |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 3 | → 134 |
| Wartość wyświetlana 4 | → 134 |



Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| Format wyświetlania | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz sposób wyświetlania wartości mierzonych na lokalnym wskaźniku. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 wartość, maks. rozmiar ▪ 1 wartość + 1 bargraf ▪ 2 wartości ▪ 1 duża wartość + 2 wartości ▪ 4 wartości | 1 wartość, maks. rozmiar |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|
| Wartość wyświetlana 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Średnia ważona gęstość ■ Średnia ważona temperatura ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0 * | Przepływ masowy |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Prąd wyjściowy 1 ■ Prąd wyjściowy 2 * ■ Prąd wyjściowy 3 * ■ Prąd wyjściowy 4 * ■ Ciśnienie | |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wprowadź wartość 0% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wprowadź wartość 100% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|
| Wartość wyświetlana 2 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brak ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Średnia ważona gęstość ■ Średnia ważona temperatura ■ Stężenie * ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej * ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0 * | Brak |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Prąd wyjściowy 1 ■ Prąd wyjściowy 2 * ■ Prąd wyjściowy 3 * ■ Prąd wyjściowy 4 * ■ Ciśnienie | |
| Wartość wyświetlana 3 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | Lista wyboru, patrz Wartość wyświetlana 2 parameter (→  133) | Brak |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 3 | Musi być wybrana jedna z opcji w Wartość wyświetlana 3 parameter. | Wprowadź wartość 0% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 3 | Musi być wybrana jedna z opcji w Wartość wyświetlana 3 parameter. | Wprowadź wartość 100% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0 |
| Wartość wyświetlana 4 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | Lista wyboru, patrz Wartość wyświetlana 2 parameter (→  133) | Brak |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.4.12 Konfigurowanie funkcji odcięcia niskich przepływów

Odcięcie niskich przepływów wizard prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę konfiguracji wszystkich parametrów funkcji odcięcia niskich przepływów.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Odcięcie niskich przepływów

| ► Odcięcie niskich przepływów | |
|--|-------|
| Przypisz zmienną procesową | → 135 |
| Wartość zał. odcięcia niskich przepływów | → 135 |
| Wartość wył. odcięcia niskich przepływów | → 135 |
| Tłumienie uderzeń ciśnienia | → 135 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--|---|--|---|---|
| Przypisz zmienną procesową | – | Wybierz zmienną procesową dla odcięcia niskich przepływów. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany | Przepływ masowy |
| Wartość zał. odcięcia niskich przepływów | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 135) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany | Wprowadź wartość włączającą odcięcie niskich przepływów. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Wartość wył. odcięcia niskich przepływów | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 135) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany | Wprowadź wartość wyłączającą odcięcie niskich przepływów. | 0 ... 100,0 % | 50 % |
| Tłumienie uderzeń ciśnienia | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 135) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany | Wprowadź zakres czasowy dla tłumienia sygnału (= aktywne tłumienie szoku ciśnieniowego). | 0 ... 100 s | 0 s |

10.4.13 Konfigurowanie funkcji detekcji częściowego wypełnienia rury

Kreator **DetCzęśćWypRury** prowadzi użytkownika kolejno przez procedurę konfiguracji wszystkich parametrów funkcji detekcji częściowego wypełnienia rurociągu.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Detekcja częściowego wypełnienia rury

| | |
|---|--------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #f0f0f0;"> ► Detekcja częściowego wypełnienia rury </div> | |
| Przypisz zmienną procesową | → 136 |
| Dolna wart. dla detekcji cz. wyp. rury | → 136 |
| Górna wart. dla detekcji cz. wyp. rury | → 136 |
| Czas odp. detekcji część. wypełn. rur | → 136 |


Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--|---|---|--|----------------------|
| Przypisz zmienną procesową | – | Wybierz zmienną procesową dla detekcji częściowego napełnienia rur pomiarowych. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia | Wyłącz |
| Dolna wart. dla detekcji cz. wyp. rury | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 136) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia | Wprowadź dolną wartość graniczną dla wyłączenia wykrycia częściowego napełnienia rury. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 200 |
| Górna wart. dla detekcji cz. wyp. rury | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 136) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia | Wprowadź górną wartość graniczną dla wyłączenia wykrycia częściowego wypełnienia rury. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 6 000 |
| Czas odp. detekcji część. wypełn. rur | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 136) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia | Wprowadź czas przed wyświetleniem komunikatu diagnostycznego o wykryciu częściowego wypełnienia rury. | 0 ... 100 s | 1 s |

10.5 Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane submenu wraz z podmenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji specyficznych parametrów przyrządu.

Ścieżka dostępu do „Ustawienia zaawansowane” submenu

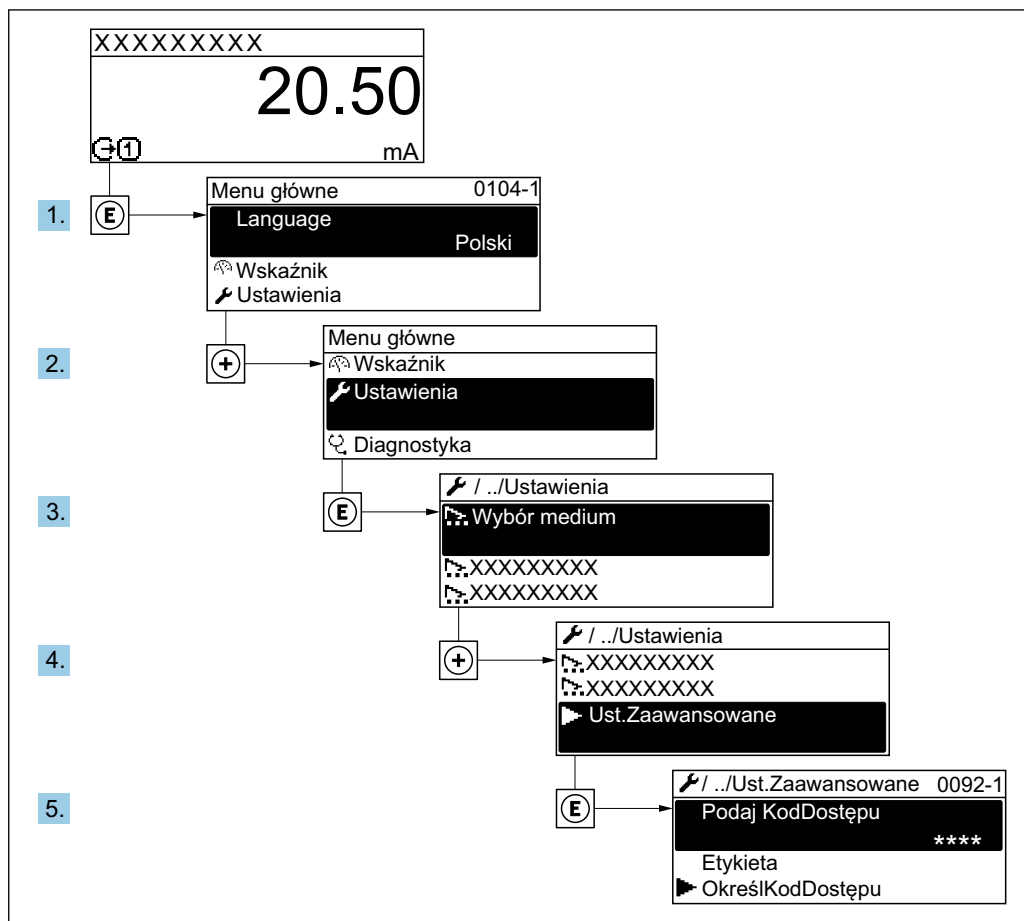


A0032223-PL

i Ilość podmenu zależy od wersji przyrządu. Niektóre pozycje podmenu nie są omówione w niniejszej instrukcji obsługi. Pozycje te, wraz z odpowiednimi parametrami omówiono w dokumentacji specjalnej dla danego przyrządu.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane

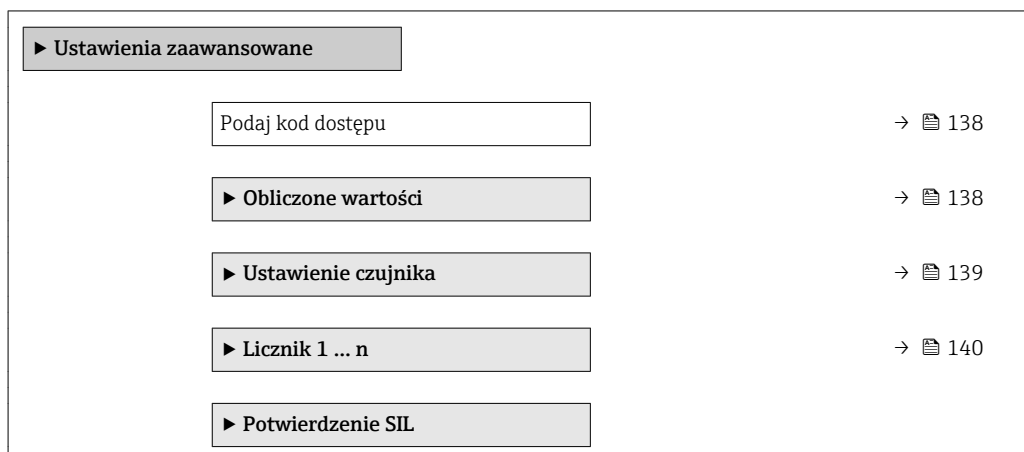

| | |
|------------------------|-------|
| ▶ Wyłącz SIL | |
| ▶ Wskaźnik | → 144 |
| ▶ Ustawienia WLAN | → 150 |
| ▶ Stężenie | |
| ▶ Ustawienia Heartbeat | |
| ▶ Konfiguracja kopii | → 151 |
| ▶ Administracja | → 153 |

10.5.1 Parametr umożliwiający wprowadzenie kodu dostępu

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wejście użytkownika |
|-------------------|--|---------------------|
| Podaj kod dostępu | Wprowadź kod dostępu w celu wyłączenia ochrony przed zapisem parametrów. | 0 ... 9999 |

10.5.2 Wartości obliczane

Podmenu **Obliczone wart.** zawiera parametry służące do obliczania normalizowanego przepływu objętościowego.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Obliczone wartości

| | |
|--|-------|
| ▶ Obliczone wartości | |
| ▶ Obl. normalnego przepływu objętościowego | |
| Obl. normalnego przepływu objętościowego | → 139 |
| Zewnętrzna gęstość odniesienia | → 139 |
| Stała gęstość odniesienia | → 139 |
| Temperatura odniesienia | → 139 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Współ. rozszerzalności liniowy | → 139 |
| Wsp. rozszerzalności kwadratowy | → 139 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--|--|---|--|---|
| Obl. normalnego przepływu objętościowego | – | Wybierz gęstość odniesienia dla wyliczenia skorygowanego przepływu objętościowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stała gęstość odniesienia ■ Obliczona gęstość odniesienia ■ Wejście prądowe 1* ■ Wejście prądowe 2* ■ Wejście prądowe 3* | Obliczona gęstość odniesienia |
| Zewnętrzna gęstość odniesienia | W Obl. normalnego przepływu objętościowego parameter musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ■ Wejście prądowe 1* ■ Wejście prądowe 2* ■ Wejście prądowe 3* | Pokazuje zewnętrzną gęstość odniesienia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | – |
| Stała gęstość odniesienia | W Obl. normalnego przepływu objętościowego parameter musi być wybrana Stała gęstość odniesienia option. | Podaj stałą wartość gęstości odniesienia. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | 1 kg/Nl |
| Temperatura odniesienia | W Obl. normalnego przepływu objętościowego parameter musi być wybrana Obliczona gęstość odniesienia option. | Wprowadź temperaturę referencyjną dla wyliczenia gęstości referencyjnej. | –273,15 ... 99999 °C | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ +20 °C ■ +68 °F |
| Współ. rozszerzalności liniowy | W Obl. normalnego przepływu objętościowego parameter musi być wybrana Obliczona gęstość odniesienia option. | Podaj zależny od medium liniowy współczynnik rozszerzalności do wyliczenia gęstości odniesienia. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0,0 1/K |
| Wsp. rozszerzalności kwadratowy | W Obl. normalnego przepływu objętościowego parameter musi być wybrana Obliczona gęstość odniesienia option. | Wprowadź kwadratowy współczynnik rozszerzalności medium o nieliniowej charakterystyce do obliczenia gęstości referencyjnej. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0,0 1/K ² |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.5.3 Ustawianie czujnika

Podmenu **Ustaw. czujnika** zawiera parametry odnoszące się do funkcjonalności czujnika.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Ustawienie czujnika

| | |
|------------------------------|-------|
| ▶ Ustawienie czujnika | |
| Kierunek montażu | → 140 |
| ▶ Ustawienie punktu zerowego | |
| | → 140 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|------------------|---|--|-----------------------------|
| Kierunek montażu | Wprowadź wskaźnik kierunku przepływu odpowiedni do kierunku strzałki na czujniku. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ zgodny ze strzałką ■ Przepływ przeciwny strzałce | Przepływ zgodny ze strzałką |

Ustawienie punktu zerowego

Wszystkie przepływomierze są kalibrowane metodami opartymi na najnowszej technologii. Kalibracja jest wykonywana w warunkach odniesienia → 220. Z tego powodu, przepływomierz z reguły nie wymaga kalibracji punktu zerowego na obiekcie.

Kalibracja punktu zerowego zalecana jest jedynie w szczególnych przypadkach:

- Dla uzyskania najwyższej dokładności, nawet przy bardzo małych wartościach przepływu.
- W ekstremalnych warunkach procesu (np. bardzo wysokie temperatury lub medium o wysokiej lepkości).

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Ustawienie czujnika → Ustawienie punktu zerowego

| | |
|------------------------------|-------|
| ▶ Ustawienie punktu zerowego | |
| Ustaw punkt zerowy | → 140 |
| Czynność w toku | → 140 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| Ustaw punkt zerowy | Rozpocznij regulację punktu zerowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anuluj ■ Zajęty ■ Błąd ustawiania punktu zerowego ■ Start | Anuluj |
| Czynność w toku | Pokazuje postęp procesu. | 0 ... 100 % | – |

10.5.4 Konfigurowanie licznika

„Licznik 1 ... n” submenu umożliwia konfigurację poszczególnych liczników.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Licznik 1 ... n

| | |
|----------------------------|-------|
| ► Licznik 1 ... n | |
| Przypisz zmienną procesową | → 142 |
| Jednostka licznika 1 ... n | → 142 |
| Tryb licznika | → 143 |
| Tryb awaryjny | → 143 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------|--|--|---|--|
| Przypisz zmienną procesową | – | Wybierz zmienną procesową dla sumatora. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody | Przepływ masowy |
| Jednostka licznika 1 ... n | <p>W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 142) w Licznik 1 ... n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* | Wybierz jednostkę zmiennej procesu dla licznika. | Lista wyboru jednostek | <p>Zależnie od ustawień regionalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kg ■ lb |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|---------------|--|---|--|----------------------|
| Tryb licznika | <p>W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 142) w Licznik 1 ... n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* | Wybierz tryb obliczeń dla licznika. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bilans ■ Suma w przód ■ Suma wstecz | Bilans |
| Tryb awaryjny | <p>W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 142) w Licznik 1 ... n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* | Określ zachowanie licznika w stanie alarmu. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stop ■ Bieżąca wartość ■ Ostatnia poprawna wartość zmierzona | Stop |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.5.5 Konfiguracja zaawansowanych ustawień wskaźnika

Wskaźnik submenu umożliwia ustawienie wszystkich parametrów konfiguracyjnych wskaźnika.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Wskaźnik

| ► Wskaźnik | |
|--------------------------------------|-------|
| Format wyświetlania | → 145 |
| Wartość wyświetlana 1 | → 146 |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 1 | → 147 |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 1 | → 147 |
| Miejsce dziesiętne 1 | → 147 |
| Wartość wyświetlana 2 | → 148 |
| Miejsce dziesiętne 2 | → 149 |
| Wartość wyświetlana 3 | → 149 |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 3 | → 149 |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 3 | → 149 |
| Miejsce dziesiętne 3 | → 149 |
| Wartość wyświetlana 4 | → 149 |
| Miejsce dziesiętne 4 | → 149 |
| Display language | → 150 |
| Interwał wyświetlania | → 150 |
| Opóźnienie wyświetlania | → 150 |
| Nagłówek | → 150 |
| Tekst nagłówka | → 150 |
| Znak dziesiętny | → 150 |
| Podświetlenie | → 150 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|
| Format wyświetlania | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz sposób wyświetlania wartości mierzonych na lokalnym wskaźniku. | <ul style="list-style-type: none">■ 1 wartość, maks. rozmiar■ 1 wartość + 1 bargraf■ 2 wartości■ 1 duża wartość + 2 wartości■ 4 wartości | 1 wartość, maks. rozmiar |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|
| Wartość wyświetlana 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ masy fazy mierzonej* ■ Przepływ masy fazy nośnej* ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Średnia ważona gęstość ■ Średnia ważona temperatura ■ Stężenie* ■ Temperatura ■ Temperatura osłony wtórnej* ■ Temperatura elektroniki ■ Częstotliwość drgań 0 ■ Amplituda drgań 0* | Przepływ masowy |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Prąd wyjściowy 1 ■ Prąd wyjściowy 2 * ■ Prąd wyjściowy 3 * ■ Prąd wyjściowy 4 * ■ Ciśnienie | |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wprowadź wartość 0% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 1 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wprowadź wartość 100% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależy od ustawień regionalnych i średnicy nominalnej |
| Miejsce dziesiętne 1 | Należy wybrać wartość mierzoną w Wartość wyświetlana 1 parameter. | Wybierz liczbę miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | x.xx |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------|
| Wartość wyświetlana 2 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ▪ Przepływ objętościowy fazy nośnej ▪ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ▪ Przep. obj. norm. fazy nośnej ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Alternatywna gęstość odniesienia ▪ Przepływ GSV ▪ Alternatywny przepływ GSV ▪ Przepływ NSV ▪ Alternatywny NSV ▪ Przepływ objętościowy osadu i wody ▪ Water cut ▪ Gęstość ropy ▪ Gęstość wody ▪ Przepływ masowy ropy ▪ Przepływ masowy wody ▪ Przepływ objętościowy ropy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany wody ▪ Przepływ objęt. normalizowany ropy ▪ Przepływ objętościowy wody ▪ Średnia ważona gęstość ▪ Średnia ważona temperatura ▪ Stężenie * ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej * ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Amplituda drgań 0 * | Brak |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahania częstotliwości 0 ■ Tłumienie drgań 0 ■ Wahania tłumienia drgań 0 ■ Asymetria sygnału ■ Prąd wzbudzenia 0 ■ Licznik 1 ■ Licznik 2 ■ Licznik 3 ■ Prąd wyjściowy 1 ■ Prąd wyjściowy 2 * ■ Prąd wyjściowy 3 * ■ Prąd wyjściowy 4 * ■ Ciśnienie | |
| Miejsce dziesiętne 2 | Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Wartość wyświetlana 2 parameter. | Wybierz liczbę miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | x.xx |
| Wartość wyświetlana 3 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | Lista wyboru, patrz Wartość wyświetlana 2 parameter (→ 133) | Brak |
| Wartość 0% na wykresie słupkowym 3 | Musi być wybrana jedna z opcji w Wartość wyświetlana 3 parameter. | Wprowadź wartość 0% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Wartość 100% na wykresie słupkowym 3 | Musi być wybrana jedna z opcji w Wartość wyświetlana 3 parameter. | Wprowadź wartość 100% dla wyświetlania wykresu słupkowego. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | 0 |
| Miejsce dziesiętne 3 | Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Wartość wyświetlana 3 parameter. | Wybierz liczbę miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | x.xx |
| Wartość wyświetlana 4 | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz wartość mierzoną do wyświetlenia na wskaźniku lokalnym. | Lista wyboru, patrz Wartość wyświetlana 2 parameter (→ 133) | Brak |
| Miejsce dziesiętne 4 | Należy wybrać wartość mierzoną w parametrze Wartość wyświetlana 4 parameter. | Wybierz liczbę miejsc dziesiętnych dla wyświetlanych wartości. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | x.xx |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------------|---|--|--|---|
| Display language | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz język obsługi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ English * ▪ Deutsch * ▪ Français * ▪ Español * ▪ Italiano * ▪ Nederlands * ▪ Portuguesa * ▪ Polski * ▪ русский язык (Russian) * ▪ Svenska * ▪ Türkçe * ▪ 中文 (Chinese) * ▪ 日本語 (Japanese) * ▪ 한국어 (Korean) * ▪ Bahasa Indonesia * ▪ tiếng Việt (Vietnamese) * ▪ čeština (Czech) * | English (Alternatywnie zamówiony język obsługi może być ustawiony fabrycznie) |
| Interwał wyświetlania | Wskaźnik musi być zamontowany. | Ustaw czas wyświetlania cyklicznego wybranych wartości. | 1 ... 10 s | 5 s |
| Opóźnienie wyświetlania | Wskaźnik musi być zamontowany. | Ustaw czas reakcji wskaźnika na zmianę wartości mierzonej. | 0,0 ... 999,9 s | 0,0 s |
| Nagłówek | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz treść nagłówka na wskaźniku lokalnym. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etykieta urządzenia ▪ Dowlolny tekst | Etykieta urządzenia |
| Tekst nagłówka | W Nagłówek parametremusi być wybrana Dowlolny tekst option. | Wprowadź treść nagłówka. | Maks. 12 znaków w tym litery, cyfry i znaki specjalne (np. @, %, /) | ----- |
| Znak dziesiętny | Wskaźnik musi być zamontowany. | Wybierz separator dziesiętny używany w trakcie wyświetlania wartości liczbowych. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ . (kropka) ▪ , (przecinek) | . (kropka) |
| Podświetlenie | Spełniony musi być jeden z następujących warunków: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozycja kodu zam. " Wyświetlacz; obsługa"; opcja F "4-liniowy, podświetlany; touch control" ▪ Pozycja kodu zam. " Wyświetlacz; obsługa"; opcja G "4-liniowy, podświetlany; touch control +WLAN" | Włącz i wyłącz podświetlenie wskaźnika lokalnego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Załącz |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.5.6 Konfiguracja WLAN

WLAN Settings submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do konfiguracji WLAN.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → WLAN Settings



▶ Ustawienia WLAN

Adres IP WLAN

→ 📄 151

| | |
|---------------------|-------|
| Typ zabezpieczeń | → 151 |
| Hasło WLAN | → 151 |
| Przypisz nazwę SSID | → 151 |
| Nazwa SSID | → 151 |
| Wprowadź zmiany | → 151 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wejście użytkownika / Wybór | Ustawienia fabryczne |
|----------------------|--|---|---|--|
| Adres IP WLAN | – | Wprowadź adres IP interfejsu WLAN przyrządu. | 4. oktet: 0...255 (w danym oktecie) | 192.168.1.212 |
| Zabezpieczenia sieci | – | Wybierz typ zabezpieczenia interfejsu WLAN. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niezabezpieczona ▪ WPA2-PSK ▪ EAP-PEAP with MSCHAPv2 ▪ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. ▪ EAP-TLS | WPA2-PSK |
| Hasło WLAN | W Typ zabezpieczeń parameter powinna być wybrana WPA2-PSK option. | Wprowadź hasło sieciowe (8-32 znaków).  Ze względów bezpieczeństwa, klucz sieciowy dostarczony wraz z urządzeniem należy zmienić podczas uruchomienia. | Ciąg złożony z 8 do 32 znaków zawierających cyfry, litery i znaki specjalne | Numer seryjny przyrządu (np. L100A802000) |
| Przypisz nazwę SSID | – | Wybierz nazwę SSID: TAG lub zdefiniowaną przez użytkownika. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etykieta urządzenia ▪ Zdefiniowane przez użytkownika | Zdefiniowane przez użytkownika |
| Nazwa SSID | <ul style="list-style-type: none"> ▪ W Przypisz nazwę SSID parameter musi być wybrana Zdefiniowane przez użytkownika option. ▪ W Tryb WLAN parameter musi być wybrana Punkt dostępu WLAN option. | Wprowadź nazwę SSID.  Identyfikator SSID zdefiniowany przez użytkownika musi być unikatowy. Jeśli dla różnych urządzeń jest zdefiniowany jednakowy identyfikator SSID, wystąpi kolizja. | Maks. 32-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter, cyfr i znaków specjalnych | EH_nazwa urządzenia_ostatnie 7 cyfr numeru seryjnego (np. EH_Promass_500_A 802000) |
| Wprowadź zmiany | – | Wprowadź zmiany ustawień WLAN. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anuluj ▪ Ok | Anuluj |

10.5.7 Zarządzanie konfiguracją

Po uruchomieniu przyrządu istnieje możliwość zapisania aktualnej konfiguracji przyrządu, lub przywrócenia jego ostatnich, poprawnych ustawień.

Do tego służy **Zarządzanie konfiguracją przyrządu** parameter oraz opcje wybierane w **Konfiguracja kopii** submenu.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Konfiguracja kopii

| ► Konfiguracja kopii | |
|------------------------------------|-------|
| Czas pracy urządzenia | → 152 |
| Ostatnia kopia zapasowa | → 152 |
| Zarządzanie konfiguracją przyrządu | → 152 |
| Stan kopii zapasowej | → 152 |
| Wynik porównania | → 152 |


Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem


| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika / Wybór | Ustawienia fabryczne |
|------------------------------------|---|--|----------------------|
| Czas pracy urządzenia | Wskazuje czas pracy urządzenia. | Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s) | – |
| Ostatnia kopia zapasowa | Pokazuje kiedy dokonano ostatniej kopii zapasowej w HistoROM. | Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s) | – |
| Zarządzanie konfiguracją przyrządu | Wybierz operację na danych zapisanych w HistoROM. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anuluj ■ Wykonaj kopię zapasową ■ Przywróć ■ Porównaj ■ Usuń kopię zapasową | Anuluj |
| Stan kopii zapasowej | Wskazuje status zapisu lub odtwarzania danych. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brak ■ Trwa zapisywanie ■ Trwa przywracanie ■ Trwa usuwanie ■ Trwa porównywanie ■ Błąd przywracania ■ Kopia nieudana | Brak |
| Wynik porównania | Porównanie aktualnych parametrów przyrządu z zapisanymi w HistoRom. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ustawienia jednakowe ■ Ustawienia różne ■ Brak kopii zapasowej ■ Kopia zapasowa jest uszkodzona ■ Nie sprawdzono ■ Wersja niezgodna | Nie sprawdzono |

Zakres funkcji „Zarządzanie konfiguracją przyrządu” parameter

| Opcje | Opis |
|------------------------|---|
| Anuluj | Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana. |
| Wykonaj kopię zapasową | Kopia zapasowa aktualnej konfiguracji przyrządu zapisanej w module HistoROM jest zapisywana w pamięci przyrządu. Kopia zapasowa zawiera dane przetwornika. |
| Przywróć | Do modułu HistoROM przyrządu przywracana jest ostatnia kopia zapasowa konfiguracji przyrządu, zapisana w w pamięci przyrządu. Kopia zapasowa zawiera dane przetwornika. |

| Opcje | Opis |
|---------------------|---|
| Porównaj | Konfiguracja przyrządu zapisana w pamięci przyrządu jest porównywana z aktualną konfiguracją zapisaną w pamięci HistoROM. |
| Usuń kopię zapasową | Kopia zapasowa konfiguracji przyrządu jest kasowana z pamięci przyrządu. |

 *Zapis kopii zapasowej w pamięci HistoROM*
HistoROM to nieulotna pamięć przyrządu typu EEPROM.

 Podczas wykonywania tej operacji konfiguracja nie może być edytowana za pomocą wskaźnika a na wskaźniku wyświetlany jest komunikat o postępie.

10.5.8 Parametry służące do administracji

Administracja submenu zawiera wszystkie parametry, które mogą być wykorzystane do celów administracji urządzeniem.

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Administracja

| | |
|--------------------------|-------|
| ► Administracja | |
| ► Określ kod dostępu | → 153 |
| ► Kasowanie kodu dostępu | → 154 |
| Reset ustawień | → 154 |

Parametr umożliwiający definiowanie kodu dostępu

Nawigacja

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Administracja → Określ kod dostępu

| | |
|-----------------------|-------|
| ► Określ kod dostępu | |
| Określ kod dostępu | → 153 |
| Potwierdź kod dostępu | → 153 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem


| Parametr | Opis | Wejście użytkownika |
|-----------------------|---|---|
| Określ kod dostępu | Ogranicz możliwość zapisu parametrów aby zabezpieczyć urządzenie przed wprowadzeniem przypadkowych zmian. | Maks. 16-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter, cyfr i znaków specjalnych |
| Potwierdź kod dostępu | Potwierdź wprowadzony kod dostępu. | Maks. 16-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter, cyfr i znaków specjalnych |

Parametr umożliwiający kasowanie kodu dostępu**Nawigacja**

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Administracja → Kasowanie kodu dostępu

| | |
|---------------------------------|-------|
| ▶ Kasowanie kodu dostępu | |
| Czas pracy urządzenia | → 154 |
| Kasowanie kodu dostępu | → 154 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------------|---|--|----------------------|
| Czas pracy urządzenia | Wskazuje czas pracy urządzenia. | Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s) | – |
| Kasowanie kodu dostępu | <p>Przywróć kod dostępu do ustawień fabrycznych.</p> <p> Aby uzyskać kod resetu, należy skontaktować się z serwisem Endress+Hauser.</p> <p>Kod resetu można wprowadzić jedynie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeglądarkę internetową ▪ Oprogramowanie DeviceCare, FieldCare (poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45) ▪ Sieć obiektową | Ciąg znaków złożony z liter, cyfr i znaków specjalnych | 0x00 |

Parametr umożliwiający reset konfiguracji przyrządu**Nawigacja**

„Ustawienia” menu → Ustawienia zaawansowane → Administracja

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Wybór | Ustawienia fabryczne |
|----------------|--|--|----------------------|
| Reset ustawień | Resetowanie konfiguracji przyrządu - całkowite lub częściowe do określonego stanu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anuluj ▪ Do ustawień z fazy dostawy urządzenia ▪ Uruchom ponownie urządzenie ▪ Przywróć kopię S-DAT | Anuluj |

10.6 Symulacja

Symulacja submenu umożliwia symulację, w warunkach braku przepływu, wartości różnych zmiennych procesowych i trybu alarmu oraz ciągu sygnałów wyjściowych (testowanie załączania zaworów lub pętli sterowania).


Nawigacja


„Diagnostyka” menu → Symulacja

| ► Symulacja | |
|---|-------|
| Przypisz symulowaną zmienną procesową | → 156 |
| Wartość symulowana | → 157 |
| Symulacja wejścia statusu | → 157 |
| Poziom symulowany | → 157 |
| Symulacja prądu wejściowego 1 ... n | → 157 |
| Wartość prądu wejścia 1 ... n | → 157 |
| Symulacja wyjścia prądowego 1 ... n | → 157 |
| Wartość prądu wyjściowego 1 ... n | → 157 |
| Symulacja wyjścia częstotliwościowego 1 ... n | → 157 |
| Wartość częstotliwości 1 ... n | → 157 |
| Symulacja wyjścia impulsowego 1 ... n | → 157 |
| Wartość impulsu 1 ... n | → 157 |
| Symulacja wyjścia binarnego 1 ... n | → 157 |
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | → 158 |
| Symulacja wyjścia przekąźnikowego 1 ... n | → 158 |
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | → 158 |
| Symulacja wyjścia impulsowego | → 158 |
| Wartość impulsu | → 158 |
| Symulacja alarmu urządzenia | → 158 |
| Kategoria zdarzenia diagnostycznego | → 158 |
| Symulacja zdarzenia diagnostycznego | → 158 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---------------------------------------|-----------------|---|---|----------------------|
| Przypisz symulowaną zmienną procesową | - | Wybierz zmienną procesową dla aktywnej symulacji. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Przepływ objętościowy normalizowany ■ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ■ Przepływ objętościowy fazy nośnej ■ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ■ Przep. obj. norm. fazy nośnej ■ Gęstość ■ Gęstość odniesienia ■ Alternatywna gęstość odniesienia ■ Przepływ GSV ■ Alternatywny przepływ GSV ■ Przepływ NSV ■ Alternatywny NSV ■ Przepływ objętościowy osadu i wody ■ Water cut ■ Gęstość ropy ■ Gęstość wody ■ Przepływ masowy ropy ■ Przepływ masowy wody ■ Przepływ objętościowy ropy ■ Przepływ objętościowy wody ■ Przepływ objęt. normalizowany ropy ■ Przepływ objętościowy normalizowany wody ■ Średnia ważona gęstość ■ Średnia ważona temperatura ■ Temperatura ■ Stężenie * ■ Przepływ masy fazy mierzonej * ■ Przepływ masy fazy nośnej * | Wyłącz |




| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---|---|---|---|----------------------|
| Wartość symulowana | W Przypisz symulowaną zmienną procesową parameter (→ 156) musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Temperatura ▪ Stężenie* ▪ Przepływ masy fazy mierzonej* ▪ Przepływ masy fazy nośnej* | Podaj wartość dla symulowanej zmiennej. | Zależy od wybranej zmiennej procesowej | 0 |
| Symulacja wejścia statusu | – | Zał./Wył. symulację wejścia statusu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Poziom symulowany | W Symulacja wejścia statusu parameter musi być wybrana Załącz option. | Wybierz poziom sygnału dla symulacji wejścia statusu. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duża ▪ Mała | Duża |
| Symulacja prądu wejściowego 1 ... n | – | Służy do włączenia/wyłączenia funkcji symulacji prądu wejściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Wartość prądu wejścia 1 ... n | W Symulacja prądu wejściowego 1 ... n parameter musi być wybrana Załącz option. | Służy do wprowadzenia wartości symulowanej. | 0 ... 22,5 mA | 0 mA |
| Symulacja wyjścia prądowego 1 ... n | – | Zał./Wył. symulację wyjścia prądowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Wartość prądu wyjściowego 1 ... n | W Symulacja wyjścia prądowego 1 ... n parameter musi być wybrana opcja Załącz option. | Podaj symulowaną wartość prądu. | 3,59 ... 22,5 mA | 3,59 mA |
| Symulacja wyjścia częstotliwościowego 1 ... n | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Częstotliwość option. | Załącz/wyłącz symulację wyjścia częstotliwościowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Wartość częstotliwości 1 ... n | W Symulacja wyjścia częstotliwościowego 1 ... n parameter musi być wybrana Załącz option. | Wprowadź częstotliwość symulowaną. | 0,0 ... 12 500,0 Hz | 0,0 Hz |
| Symulacja wyjścia impulsowego 1 ... n | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option. | Załączenie/Wyłączenie symulacji wyjścia impulsowego.  Po wybraniu Wartość stała option: Szerokość impulsu parameter (→ 115) służy do zdefiniowania czasu trwania impulsu wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Wartość stała ▪ Odliczanie | Wyłącz |
| Wartość impulsu 1 ... n | W Symulacja wyjścia impulsowego 1 ... n parameter musi być wybrana Odliczanie option. | Wprowadź ilość symulowanych impulsów. | 0 ... 65 535 | 0 |
| Symulacja wyjścia binarnego 1 ... n | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Przełącz option. | Zał./Wył. symulacji wyjścia binarnego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|---|---|---|---|----------------------|
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | – | Wybierz status wyjścia binarnego do symulacji. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otwarty ▪ Zamknięty | Otwarty |
| Symulacja wyjścia przekaźnikowego 1 ... n | – | Zał./Wyl. symulację wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | W Symulacja wyjścia binarnego 1 ... n parameter musi być wybrana Załącz option. | Wybierz status wyjścia przekaźnikowego do symulacji. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otwarty ▪ Zamknięty | Otwarty |
| Symulacja wyjścia impulsowego | – | Załączenie/Wyłączenie symulacji wyjścia impulsowego.  Po wybraniu Wartość stała option: Szerokość impulsu parameter służy do zdefiniowania czasu trwania impulsu wyjściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Wartość stała ▪ Odliczanie | Wyłącz |
| Wartość impulsu | W Symulacja wyjścia impulsowego parameter musi być wybrana Odliczanie option. | Załączenie/Wyłączenie symulacji wyjścia impulsowego. | 0 ... 65 535 | 0 |
| Symulacja alarmu urządzenia | – | Zał./Wyl. alarm. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Załącz | Wyłącz |
| Kategoria zdarzenia diagnostycznego | – | Służy do wyboru kategorii zdarzenia diagnostycznego. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Czujnik ▪ Elektronika ▪ Konfiguracja ▪ Proces | Proces |
| Symulacja zdarzenia diagnostycznego | – | Wybierz zdarzenie diagnostyczne do symulacji. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Lista wyboru zdarzeń diagnostycznych (zależy od wybranej kategorii) | Wyłącz |
| Interwał zapisu danych | – | Określenie interwału rejestracji tlog. Wartość określa odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi danymi w pamięci. | 1,0 ... 3 600,0 s | – |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

10.7 Zabezpieczenie ustawień przed nieuprawnionym dostępem

Istnieją następujące możliwości zabezpieczenia konfiguracji przyrządu przed przypadkową zmianą:




- Zabezpieczenie dostępu do parametrów za pomocą kodu dostępu →  159
- Zabezpieczenie dostępu do menu obsługi lokalnej za pomocą blokady przycisków →  76
- Zabezpieczenie dostępu do przyrządu za pomocą przełącznika blokady zapisu →  160

10.7.1 Blokada za pomocą kodu dostępu




Skutki zabezpieczenia dostępu za pomocą kodu użytkownika:

- Parametry konfiguracyjne przepływomierza są zablokowane, dzięki czemu nie można ich już zmienić za pomocą przycisków obsługi.
- Niemożliwy jest dostęp do przyrządu ani do jego parametrów konfiguracyjnych poprzez przeglądarkę internetową.
- Niemożliwy jest dostęp do przyrządu ani do jego parametrów konfiguracyjnych za pomocą oprogramowania FieldCare ani DeviceCare (poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45).

Definiowanie kodu dostępu za pomocą wskaźnika lokalnego

1. Wybrać **Określ kod dostępu** parameter (→  153).
2. Wybrać maks. 16-cyfrowy ciąg znaków złożony z liter, cyfr i znaków specjalnych jako kod dostępu.
3. W**Potwierdź kod dostępu** parameter (→  153) wprowadzić ponownie kod dostępu, celem potwierdzenia.
 - ↳ Wszystkie parametry zabezpieczone przed zapisem są poprzedzone ikoną .

Jeśli w oknie nawigacji i edycji przez 10 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, blokada parametrów zostanie włączona automatycznie. Jeśli użytkownik powróci z okna nawigacji i edycji do trybu wyświetlania wartości mierzonej, po 60 s następuje automatyczne włączenie blokady parametrów.


-  Jeśli blokada zapisu jest aktywowana za pomocą kodu dostępu, może ona być wyłączona tylko po podaniu tego kodu . →  75
- Typ aktualnie zalogowanego użytkownika jest wyświetlany na wskaźniku w parametrze →  75**Status dostępu** parameter. Ścieżka menu: Obsługa → Status dostępu





Parametry, które zawsze mogą być zmieniane za pomocą wskaźnika lokalnego

Funkcja zabezpieczenia przed zapisem za pomocą wskaźnika lokalnego nie obejmuje niektórych parametrów niemających wpływu na pomiar. Pomimo ustawienia kodu dostępu, parametry te można zawsze zmienić nawet wtedy, gdy inne parametry są zablokowane.

| | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Parametry konfiguracyjne wskaźnika | Parametry konfiguracyjne licznika |
| | ↓ | ↓ |
| Language | Format wyświetlania | Obsługa licznika |
| | Kontrast wskazań | Nastawa wstępna |
| | Interwał wyświetlania | Kasuj wszystkie liczniki |

Definiowanie kodu dostępu za pomocą przeglądarki internetowej

1. Wybrać **Określ kod dostępu** parameter (→  153).
2. Wybrać maks. 16-cyfrową liczbę jako kod dostępu.



3. W **Potwierdź kod dostępu** parameter (→  153) wprowadzić ponownie kod dostępu, celem potwierdzenia.
 - ↳ W przeglądarce otwiera się strona logowania.
-  Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonane żadne działanie, następuje powrót do strony logowania przeglądarki.
- 
 - Jeśli blokada zapisu jest aktywowana za pomocą kodu dostępu, może ona być wyłączona tylko po podaniu tego kodu . →  75
 - Typ aktualnie zalogowanego użytkownika jest wskazywany w parametrze **Status dostępu** parameter. Ścieżka menu: Obsługa → Status dostępu

Resetowanie kodu dostępu

W razie zagubienia kodu dostępu, można go zresetować i przywrócić kod ustawiony fabrycznie. W tym celu należy wprowadzić kod resetu. Kod dostępu można potem zdefiniować ponownie.

Za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowania FieldCare, DeviceCare (poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45), sieci obiektowej

 Aby uzyskać kod resetu, należy skontaktować się z serwisem Endress+Hauser.

1. Wybrać **Kasowanie kodu dostępu** parameter (→  154).
2. Wprowadzić kod resetu.
 - ↳ Przywrócony został fabryczny kod dostępu **0000**. Można go teraz ponownie zdefiniować . →  159

10.7.2 Blokada zapisu za pomocą przełącznika blokady zapisu

W przeciwieństwie do blokady zapisu za pomocą kodu użytkownika, pozwala on na zablokowanie możliwości zmiany wszystkich parametrów w menu obsługi, za wyjątkiem „**Kontrast wskazań**” parameter.

Parametry są wtedy dostępne w trybie tylko do odczytu i nie można ich edytować (z wyjątkiem „**Kontrast wskazań**” parameter):

- Za pomocą wskaźnika
- Poprzez interfejs HART


Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

OSTRZEŻENIE


Nie stosować nadmiernego momentu dokręcenia śrub mocujących!


Ryzyko zniszczenia plastikowej obudowy przetwornika.

- ▶ Śruby mocujące należy dokręcać zachowując odpowiedni moment dokręcenia:
2 Nm (1,5 lbf ft)

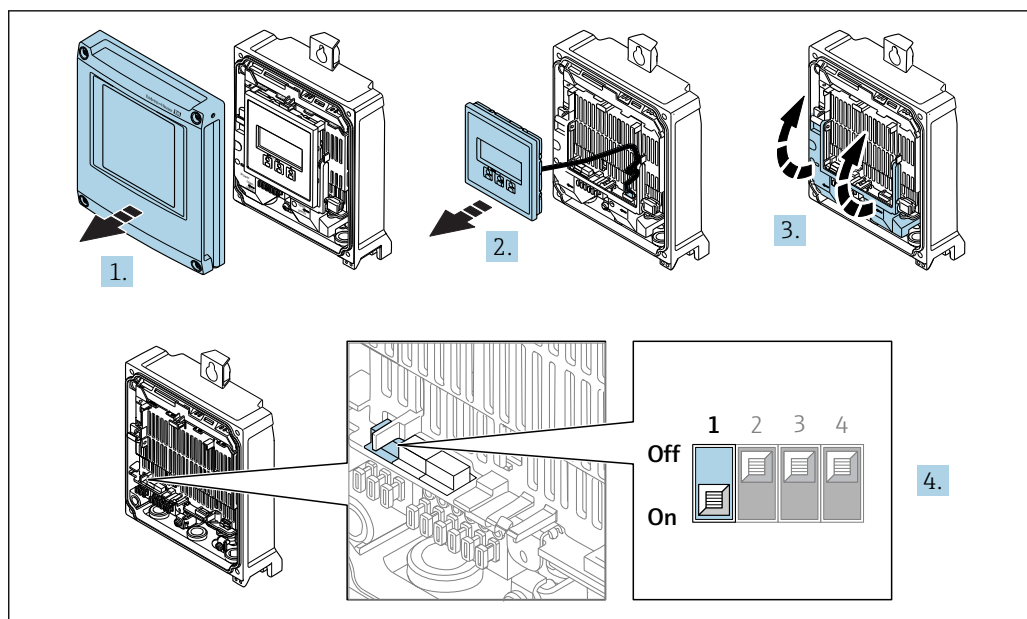


A0029673


1. Otworzyć pokrywę obudowy.
2. Wymontować wskaźnik.
3. Unieść pokrywę listwy zaciskowej.
4. Ustawienie przełącznika blokady zapisu (WP) w głównym module elektroniki w pozycji **ON** powoduje włączenie sprzętowej blokady zapisu.
 - ↳ W **Stan blokady** parameter wyświetlana jest **Blokada sprzętu** option → 163. Dodatkowo, w oknie wskazywania wartości mierzonej w nagłówku oraz w widoku nawigacji po menu, przed parametrami wyświetlana jest ikona .

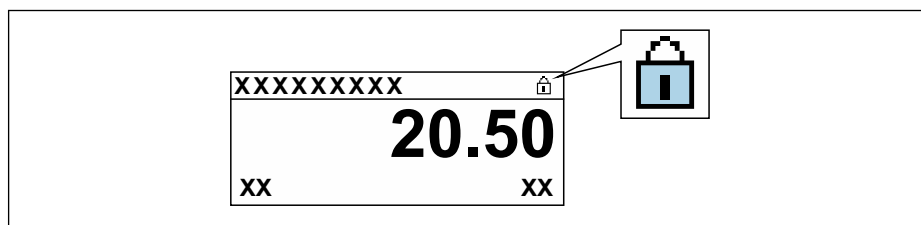


A0029425


5. Ustawienie przełącznika blokady zapisu (WP) w głównym module elektroniki w pozycji **OFF** (ustawienie fabryczne) powoduje wyłączenie sprzętowej blokady zapisu.
 - ↳ W **Stan blokady** parameter nie jest wyświetlana żadna opcja → 163. W oknie wskazywania wartości mierzonej w nagłówku oraz w widoku nawigacji po menu, znika ikona  przed parametrami.


Proline 500

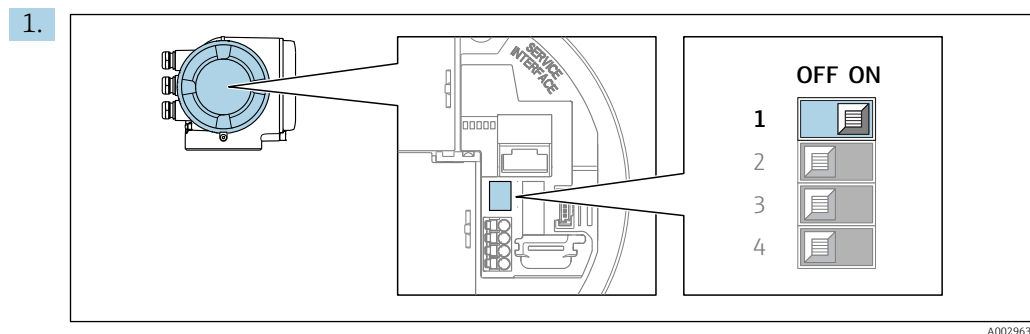

Ustawienie przełącznika blokady zapisu (WP) w głównym module elektroniki w pozycji **ON** powoduje włączenie sprzętowej blokady zapisu.

- ↳ W **Stan blokady** parameter wyświetlana jest **Blokada sprzętu** option → 163. Dodatkowo, w oknie wskazywania wartości mierzonej w nagłówku oraz w widoku nawigacji po menu, przed parametrami wyświetlana jest ikona .

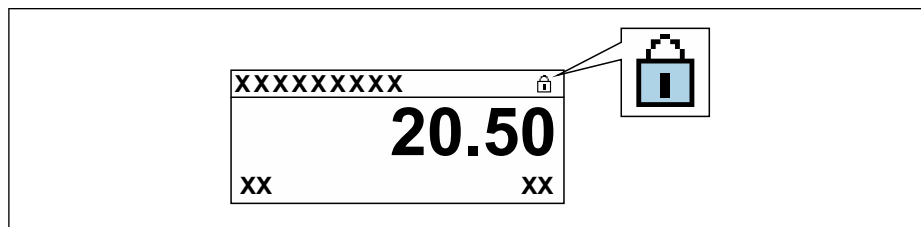

2. Ustawienie przełącznika blokady zapisu (WP) w głównym module elektroniki w pozycji **OFF** (ustawienie fabryczne) powoduje wyłączenie sprzętowej blokady zapisu.
- ↳ W **Stan blokady** parameter nie jest wyświetlana żadna opcja → 163. W oknie wskazywania wartości mierzonej w nagłówku oraz w widoku nawigacji po menu, znika ikona  przed parametrami.


11 Obsługa

11.1 Odczyt stanu blokady urządzenia


Sygnalizacja aktywnej blokady zapisu: **Stan blokady** parameter



Obsługa → Stan blokady

Zakres funkcji „Stan blokady” parameter

| Opcje | Opis |
|-----------------------|---|
| Brak | Stan blokady jest wyświetlany w Status dostępu parameter →  75. Wskazanie wyświetlane jest tylko na wskaźniku lokalnym. |
| Blokada sprzętu | Włączona jest sprzętowa blokada zapisu mikroprzełącznikiem na płycie głównej. Służy on do włączenia blokady zapisu parametrów (np. za pomocą przycisków lub oprogramowania narzędziowego) . |
| Blokada zgodnie z SIL | Włączony tryb SIL. W tym trybie zapis parametrów (np. za pomocą przycisków lub oprogramowania narzędziowego) jest niemożliwy. |
| Blokada okresowa | Dostęp do zapisu parametrów jest chwilowo zablokowany z powodu będących w toku procesów wewnętrznych (np. wysyłania/pobierania danych, resetu itd.). Parametry będzie można zmieniać po zakończeniu procesu. |



11.2 Wybór języka obsługi

 Szczegółowe informacje:

- Dotyczące konfiguracji języka obsługi →  98
- Informacje dotyczące języków obsługi dostępnych dla danego przyrządu →  231

11.3 Konfigurowanie wskaźnika

Szczegółowe informacje:





- Ustawienia podstawowe wskaźnika →  129
- Ustawienia zaawansowane wskaźnika →  144

11.4 Odczyt wartości mierzonych

Wartości mierzone submenu umożliwia odczyt wszystkich wartości zmierzonych.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone

| | |
|----------------------------|---|
| ▶ Wartości mierzone | |
| ▶ Zmienne mierzone | →  164 |
| ▶ Wartości wejściowe | →  166 |
| ▶ Wartości wyjściowe | →  168 |
| ▶ Licznik | →  166 |

11.4.1 „Zmienne mierzone” submenu

Zmienne mierzone submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości mierzonych dla każdej zmiennej procesowej.


Nawigacja





„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Zmienne mierzone

| ► Zmienne mierzone | |
|-------------------------------------|-------|
| Przepływ masowy | → 164 |
| Przepływ objętościowy | → 164 |
| Przepływ objętościowy normalizowany | → 165 |
| Gęstość | → 165 |
| Gęstość odniesienia | → 165 |
| Temperatura | → 165 |
| Ciśnienie | → 165 |
| Stężenie | → 165 |
| Przepływ masy fazy mierzonej | → 166 |
| Przepływ masy fazy nośnej | → 166 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Przepływ masowy | – | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość mierzona przepływu masowego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka przepływu masowego parameter (→ 101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Przepływ objętościowy | – | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość obliczona przepływu objętościowego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka przepływu objętościowego parameter (→ 101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Przepływ objętościowy normalizowany | – | Na wskaźniku wyświetlana jest bieżąca wartość obliczonego przepływu objętościowego normalizowanego. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jedn.przepływ.objęć. normalizowany parameter (→ ⓘ 101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Gęstość | – | Pokazuje aktualnie mierzoną gęstość. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka gęstości parameter (→ ⓘ 101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Gęstość odniesienia | – | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość obliczona gęstości odniesienia. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka gęstości odniesienia parameter (→ ⓘ 102). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Temperatura | – | Pokazuje aktualnie mierzoną temperaturę medium. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka temperatury parameter (→ ⓘ 102). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Ciśnienie | – | Na wskaźniku wyświetlana jest stała wartość ciśnienia lub wartość ciśnienia mierzonego przez czujnik zewnętrzny. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka ciśnienia parameter (→ ⓘ 102). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Stężenie | Dla pozycji kodu zam.: "Pakiet aplikacji", opcja ED "Pomiar stężenia"  Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter. | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość obliczona stężenia. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka stężenia parameter. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |



| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Przepływ masy fazy mierzonej | Spełnione muszą być następujące warunki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozycja kodu zam. "Pakiet aplikacji", opcja ED "Pomiar stężenia" ▪ W Jednostka stężenia parameter musi być wybrana WT-% option lub User conc. option.  Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter. | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualnie zmierzona wartość przepływu masowego fazy mierzonej. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka przepływu masowego parameter (→  101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Przepływ masy fazy nośnej | Spełnione muszą być następujące warunki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozycja kodu zam. "Pakiet aplikacji", opcja ED "Pomiar stężenia" ▪ W Jednostka stężenia parameter musi być wybrana WT-% option lub User conc. option.  Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter. | Na wskaźniku wyświetlana jest aktualna wartość zmierzona przepływu masowego fazy nośnej. <i>Zależność</i> Jednostka jest ustawiana zgodnie z jednostką wybraną w Jednostka przepływu masowego parameter (→  101). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |

11.4.2 „Licznik” submenu



Licznik submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych przez każdy licznik.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Licznik

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| ► Licznik | | |
| Stan licznika 1 ... n | | →  166 |
| Przepełnienie licznika 1 ... n | | →  166 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem


| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Stan licznika 1 ... n | W parametrze Przypisz zmienną procesową parameter (→  142) w Licznik 1 ... n submenumusi być wybrana jedna ze zmiennych procesowych. | Wyświetlany jest bieżący stan licznika. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Przepełnienie licznika 1 ... n | W parametrze Przypisz zmienną procesową parameter (→  142) w Licznik 1 ... n submenumusi być wybrana jedna ze zmiennych procesowych. | Wyświetla aktualne ustawienie przepełnienia danego licznika. | Liczba całkowita ze znakiem |

11.4.3 „Wartości wejściowe” submenu

Wartości wejściowe submenu służy do wskazywania poszczególnych wartości wejściowych.

Nawigacja


„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wejściowe

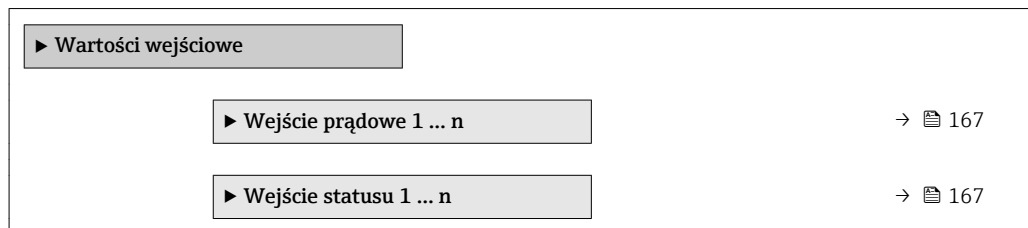**Wartości wejściowe na wejściu prądowym**

Wejście prądowe 1 ... n submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych dla każdego wejścia prądowego.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wejściowe → Wejście prądowe 1 ... n

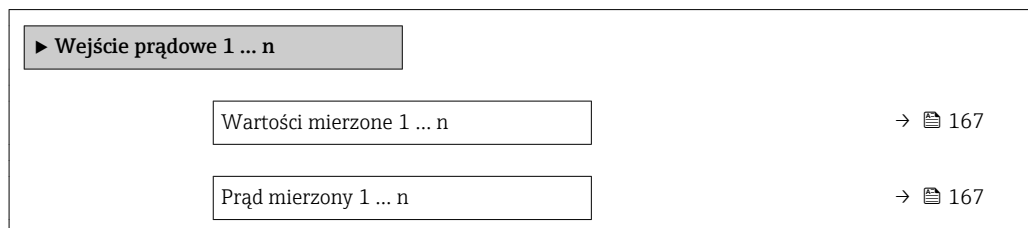**Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem**


| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Wartości mierzone 1 ... n | Wskazanie bieżącej wartości mierzonej na wejściu. | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem |
| Prąd mierzony 1 ... n | Służy do wskazywania wartości zmierzonej na wejściu prądowym. | 0 ... 22,5 mA |

Wartości wejściowe na wejściu statusu

Wejście statusu 1 ... n submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych dla każdego wejścia statusu.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wejściowe → Wejście statusu 1 ... n

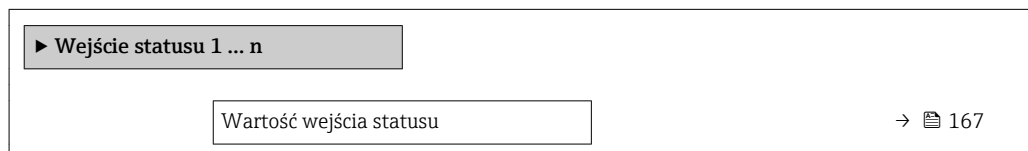**Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem**

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika |
|-------------------------|---|--|
| Wartość wejścia statusu | Pokazuje aktualny poziom sygnału wejściowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Duża ■ Mała |

11.4.4 Wartości wyjściowe

Wartości wyjściowe submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmiennych mierzonych przez każdy licznik.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wyjściowe

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| ▶ Wartości wyjściowe | | |
| ▶ Prąd wyjściowy 1 ... n | | → 168 |
| ▶ Wyj. binarne 1 ... n | | → 168 |
| ▶ Wyjście przekaźnikowe 1 ... n | | → 169 |
| ▶ Podwójne wyj. prądowe | | → 170 |

Wartości wyjściowe na wyjściu prądowym

Wartość prądu wyjściowego submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości mierzonych dla każdego wyjścia prądowego.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wyjściowe → Wartość prądu wyjściowego 1 ... n

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| ▶ Prąd wyjściowy 1 ... n | | |
| Prąd wyjściowy 1 ... n | | → 168 |
| Prąd mierzony 1 ... n | | → 168 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika |
|------------------|--|-----------------------|
| Prąd wyjściowy 1 | Na wskaźniku wyświetlana aktualna obliczona wartość prądu na wyjściu prądowym. | 3,59 ... 22,5 mA |
| Prąd mierzony | Służy do wskazywania aktualnej wartości prądu na wyjściu. | 0 ... 30 mA |

Wartości wyjściowe dla wyjścia binarnego PFS

Wyj. binarne 1 ... n submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmierzonych dla każdego wyjścia binarnego PFS.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wyjściowe → Wyj. binarne 1 ... n

| | | |
|----------------------------------|--|-------|
| ▶ Wyj. binarne 1 ... n | | |
| Częstotliwość wyjściowa 1 ... n | | → 169 |
| Wyjście impulsowe 1 ... n | | → 169 |
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | | → 169 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|----------------------------------|--|--|--|
| Częstotliwość wyjściowa 1 ... n | W Tryb pracy parametremusi być wybrana Częstotliwość option. | Na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna wartość zmierzona dla wyjścia częstotliwościowego. | 0,0 ... 12 500,0 Hz |
| Wyjście impulsowe 1 ... n | W Tryb pracy parameter musi być wybrana Impuls option. | Wskazanie aktualnej częstotliwości impulsów na wyjściu impulsowym. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia |
| Status wyjścia binarnego 1 ... n | W Tryb pracy parametremusi być wybrana Przełącz option. | Służy do wskazywania aktualnego stanu wyjścia binarnego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Otwarty ■ Zamknięty |

Wartości wyjściowe dla wyjścia przekaźnikowego

Wyjście przekaźnikowe 1 ... n submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmierzonych na wyjściu przekaźnikowym.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wyjściowe → Wyjście przekaźnikowe 1 ... n

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| ▶ Wyjście przekaźnikowe 1 ... n | | |
| Status wyjścia binarnego | | → 169 |
| Cykle przełączania | | → 169 |
| Maks. ilość cykli przełączania | | → 169 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem


| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika |
|--------------------------------|--|--|
| Status wyjścia binarnego | Wskazuje aktualny stan wyjścia przekaźnikowego. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Otwarty ■ Zamknięty |
| Cykle przełączania | Pokazuje ilość całkowitą cykli przełączania. | Dodatnia liczba całkowita |
| Maks. ilość cykli przełączania | Pokazuje maksymalną ilość gwarantowanych cykli przełączania. | Dodatnia liczba całkowita |

Wartości wyjściowe dla podwójnego wyjścia impulsowego

Podwójne wyj. prądowe submenu zawiera wszystkie parametry niezbędne do wskazywania bieżących wartości zmierzonych dla każdego podwójnego wyjścia impulsowego.

Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Wartości mierzone → Wartości wyjściowe → Podwójne wyj. prądowe

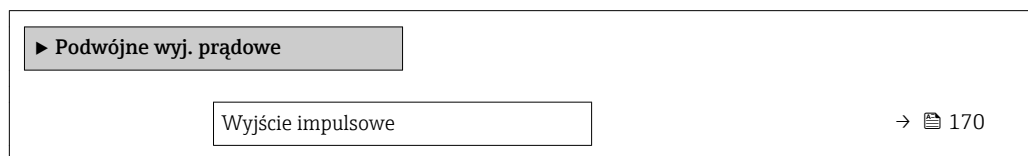

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Wyjście impulsowe | Aktualna wartość częstotliwości impulsów. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia |

11.5 Dostosowanie przyrządu do warunków procesu

Dostępne są następujące parametry:

- Ustawienia podstawowe w **Ustawienia** menu (→ 📄 98)
- Ustawienia zaawansowane w **Ustawienia zaawansowane** submenu (→ 📄 137)


11.6 Zerowanie licznika

Do zerowania liczników służy **Obsługa** submenu:


- Obsługa licznika
- Kasuj wszystkie liczniki

Nawigacja

„Obsługa” menu → Konfiguracja licznika

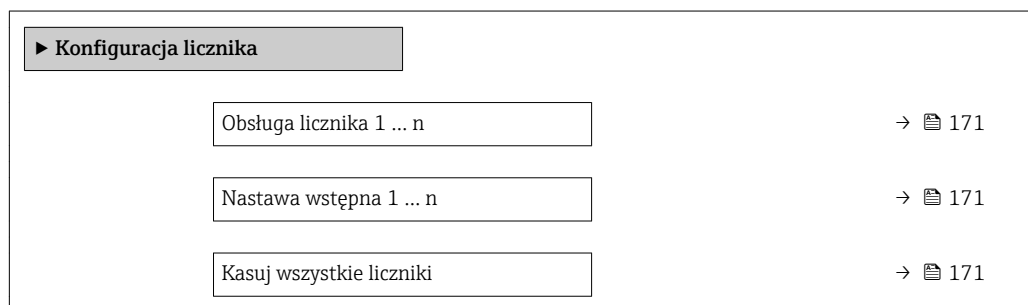

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Obsługa licznika 1 ... n | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 142) w Licznik 1 ... n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Przepływ objętościowy Przepływ masowy Przepływ objętościowy normalizowany Przepływ masy fazy mierzonej* Przepływ masy fazy nośnej* | Kontrola wartości licznika. | <ul style="list-style-type: none"> Sumuj Kasuj + Wstrzymaj Nastawa wstępna + Stop Kasuj + Start Nastawa wstępna + start Wstrzymać | Sumuj |
| Nastawa wstępna 1 ... n | W Przypisz zmienną procesową parameter (→ 142) w Licznik 1 ... n submenu musi być wybrana jedna z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Przepływ objętościowy Przepływ masowy Przepływ objętościowy normalizowany Przepływ masy fazy mierzonej* Przepływ masy fazy nośnej* | Określ wartość początkową licznika. <i>Zależność</i>  Do ustawienia jednostki licznika dla wybranej zmiennej procesowej służy Jednostka licznika parameter (→ 142). | Liczba zmiennoprzecinkowa ze znakiem | Zależnie od ustawień regionalnych: <ul style="list-style-type: none"> 0 kg 0 lb |
| Kasuj wszystkie liczniki | – | Wyzeruj wszystkie liczniki i uruchom. | <ul style="list-style-type: none"> Anuluj Kasuj + Start | Anuluj |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

11.6.1 Zakres funkcji „Obsługa licznika” parameter



| Opcje | Opis |
|-------------------------|---|
| Sumuj | Uruchomienie lub kontynuacja pracy licznika. |
| Kasuj + Wstrzymaj | Sumowanie jest zatrzymywane i licznik zostaje wyzerowany. |
| Nastawa wstępna + Stop | Sumowanie jest zatrzymywane a licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną w Nastawa wstępna parameter. |
| Kasuj + Start | Licznik jest zerowany i proces sumowania jest ponownie uruchamiany. |
| Nastawa wstępna + start | Licznik jest ustawiany na wartość zdefiniowaną w Nastawa wstępna parameter i proces sumowania jest ponownie uruchamiany. |
| Wstrzymać | Sumowanie jest zatrzymywane. |

11.6.2 Zakres funkcji „Kasuj wszystkie liczniki” parameter

| Opcje | Opis |
|---------------|---|
| Anuluj | Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana. |
| Kasuj + Start | Wszystkie liczniki są zerowane i proces sumowania jest ponownie uruchamiany. Powoduje to skasowanie wszystkich zsumowanych do tej pory wartości przepływów. |


11.7 Wyświetlanie historii pomiarów

Aby podmenu **Rejestracja danych** submenu było wyświetlane, musi być zainstalowany pakiet **rozszerzony HistoROM** (opcja zamówieniowa). Zawiera ono wszystkie parametry służące do rejestracji historii pomiarów.

-  Dostęp do historii pomiarów jest również możliwy poprzez:
 - Oprogramowanie FieldCare do zarządzania aparaturą obiektową →  88.
 - Przeglądarkę internetową

Zakres funkcji


- Przyrząd umożliwia zapis 1000 wartości mierzonych
- 4 kanały zapisu danych
- Programowany interwał zapisu danych
- Wyświetlanie trendu wartości mierzonych dla każdego kanału w postaci wykresu

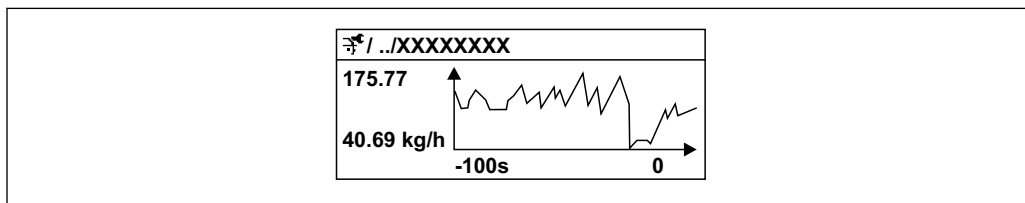

A0016357










 40 Wykres trendu wartości mierzonej

- Oś X: w zależności od wybranej liczby kanałów, wyświetla od 250 do 1000 wartości mierzonych zmiennej procesowej.
- Oś Y: wyświetla przybliżony zakres wartości mierzonych i na bieżąco dostosowuje go do bieżącego pomiaru.

-  W przypadku zmiany interwału zapisu lub sposobu przyporządkowania zmiennych procesowych do poszczególnych kanałów, dane zostaną skasowane.


Nawigacja







„Diagnostyka” menu → Rejestracja danych

| ► Rejestracja danych | |
|-----------------------------|---|
| Przypisz kanał 1 | →  174 |
| Przypisz kanał 2 | →  175 |
| Przypisz kanał 3 | →  175 |
| Przypisz kanał 4 | →  175 |
| Interwał zapisu danych | →  176 |
| Wyczyść zarchiwizowane dane | →  176 |
| Rejestracja danych | →  176 |
| Opóźnienie rejestracji | →  176 |
| Ustawienia rejestracji | →  176 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Status rejestracji danych | → 📄 176 |
| Czas rejestracji | → 📄 176 |
| ▶ Wyświetlanie kanału 1 | |
| ▶ Wyświetlanie kanału 2 | |
| ▶ Wyświetlanie kanału 3 | |
| ▶ Wyświetlanie kanału 4 | |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------|---|--|---|----------------------|
| Przypisz kanał 1 | <p>Musi być zainstalowany pakiet Rozszerzony HistoROM.</p> <p> Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter.</p> | Przypisanie zmiennej procesowej do kanału rejestracji. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Przepływ masy fazy mierzonej * ▪ Przepływ masy fazy nośnej * ▪ Przepływ objętościowy fazy mierzonej ▪ Przepływ objętościowy fazy nośnej ▪ Przepływ obj. norm. fazy mierzonej ▪ Przep. obj. norm. fazy nośnej ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Alternatywna gęstość odniesienia ▪ Przepływ GSV ▪ Alternatywny przepływ GSV ▪ Przepływ NSV ▪ Alternatywny NSV ▪ Przepływ objętościowy osadu i wody ▪ Water cut ▪ Gęstość ropy ▪ Gęstość wody ▪ Przepływ masowy ropy ▪ Przepływ masowy wody ▪ Przepływ objętościowy ropy ▪ Przepływ objętościowy wody ▪ Przepływ objęt. normalizowany ropy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany wody ▪ Stężenie * ▪ Lepkość dynamiczna ▪ Lepkość kinematyczna ▪ Lepkość dynamiczna skomp. temperaturowo | Wyłącz |

| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|------------------|---|---|--|----------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lepkość kinematyczna skompensowana temp. ▪ Temperatura ▪ Temperatura osłony wtórnej * ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Częstotliwość drgań 1 ▪ Amplituda drgań * ▪ Amplituda drgań 1 ▪ Wahania częstotliwości 0 ▪ Wahania częstotliwości 1 ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Tłumienie drgań 1 ▪ Wahania tłumienia drgań 0 ▪ Wahania tłumienia drgań 1 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 ▪ Prąd wzbudzenia 1 ▪ HBSI ▪ Prąd wyjściowy 1 ▪ Prąd wyjściowy 2 * ▪ Prąd wyjściowy 3 * ▪ Prąd wyjściowy 4 * ▪ Ciśnienie | |
| Przypisz kanał 2 | <p>Musi być zainstalowany pakiet Rozszerzony HistoROM.</p> <p> Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter.</p> | Służy do przypisania zmiennej procesowej do kanału pomiarowego. | Lista wyboru, patrz opis dla Przypisz kanał 1 parameter (→  174)) | Wyłącz |
| Przypisz kanał 3 | <p>Musi być zainstalowany pakiet Rozszerzony HistoROM.</p> <p> Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter.</p> | Służy do przypisania zmiennej procesowej do kanału pomiarowego. | Lista wyboru, patrz opis dla Przypisz kanał 1 parameter (→  174)) | Wyłącz |
| Przypisz kanał 4 | <p>Musi być zainstalowany pakiet Rozszerzony HistoROM.</p> <p> Do wyświetlenia aktualnie aktywnych opcji oprogramowania służy Przegląd aktywnych opcji oprogramowania parameter.</p> | Służy do przypisania zmiennej procesowej do kanału pomiarowego. | Lista wyboru, patrz opis dla Przypisz kanał 1 parameter (→  174)) | Wyłącz |




| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Wybór / Wejście użytkownika / Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------------|--|--|---|----------------------|
| Interwał zapisu danych | Musi być zainstalowany pakiet rozszerzony HistoROM . | Służy do określenia interwału zapisu danych. Wartość ta określa odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi punktami danych w pamięci. | 0,1 ... 3 600,0 s | 1,0 s |
| Wyczyść zarchiwizowane dane | Musi być zainstalowany pakiet rozszerzony HistoROM . | Kasowanie wszystkich zarejestrowanych danych. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anuluj ▪ Wyczyść dane | Anuluj |
| Rejestracja danych | – | Służy do wyboru metody zapisu danych. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nadpisywanie ▪ Nie nadpisywać | Nadpisywanie |
| Opóźnienie rejestracji | W Rejestracja danych parameterpowinna być wybrana Nie nadpisywać option. | Służy do wprowadzenia opóźnienia czasowego rejestracji wartości zmierzonych. | 0 ... 999 h | 0 h |
| Ustawienia rejestracji | W Rejestracja danych parameterpowinna być wybrana Nie nadpisywać option. | Rozpoczęcie i zatrzymanie zapisu wartości mierzonych. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Brak ▪ Usuń+start ▪ Stop | Brak |
| Status rejestracji danych | W Rejestracja danych parameterpowinna być wybrana Nie nadpisywać option. | Na wyświetlaczu wskazywany jest status rejestracji danych. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wykonane ▪ Opóźnienie aktywne ▪ Aktywny ▪ Zatrzymany | Wykonane |
| Czas rejestracji | W Rejestracja danych parameterpowinna być wybrana Nie nadpisywać option. | Na wyświetlaczu wyświetlany jest całkowity czas rejestracji. | Liczba zmiennoprzecinkowa dodatnia | 0 s |

* Widoczność zależy od opcji w kodzie zamówieniowym lub od ustawień urządzenia

12 Diagnostyka i usuwanie usterek

12.1 Ogólne wskazówki diagnostyczne


Wskaźnik lokalny

| Błąd | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|--|---|---|
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Napięcie zasilające jest niezgodne ze specyfikacją na tabliczce znamionowej. | Zapewnić odpowiednie napięcie zasilania . |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Nie zachowano biegunowości. | Zmienić biegunowość. |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Brak styku kabli z zaciskami. | Sprawdzić podłączenia kabli i w razie potrzeby poprawić styk. |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Błędne podłączenie zacisków do modułu wejść/wyjść. Błędne podłączenie zacisków do głównego modułu elektroniki. | Sprawdzić podłączenie zacisków. |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Uszkodzony moduł wejść/wyjść. Uszkodzony główny moduł elektroniki. | Zamówić część zamienną → 204. |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Błędne podłączenie wtyku modułu wskaźnika do głównego modułu elektroniki. | Sprawdzić podłączenie i w razie potrzeby poprawić. |
| Wyświetlacz ciemny, brak sygnałów wyjściowych | Błędne podłączenie przewodu podłączeniowego. | 1. Sprawdzić podłączenie przewodu elektrody i w razie potrzeby poprawić styk. 2. Sprawdzić podłączenie przewodu zasilającego cewki i w razie potrzeby poprawić styk. |
| Wyświetlacz jest ciemny, ale sygnał wyjściowy mieści się w wybranym zakresie | Zbyt duża lub zbyt mała jasność wyświetlacza. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwiększyć jasność wyświetlacza poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków  + . ▪ Zmniejszyć jasność wyświetlacza poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków  + . |
| Wyświetlacz jest ciemny, ale sygnał wyjściowy mieści się w wybranym zakresie | Niewłaściwe podłączenie kabla modułu wskaźnika. | Podłączyć odpowiednio wtyczkę do modułu elektroniki i modułu wskaźnika. |
| Wyświetlacz jest ciemny, ale sygnał wyjściowy mieści się w wybranym zakresie | Uszkodzony moduł wskaźnika. | Zamówić część zamienną → 204. |
| Czerwony kolor podświetlenia wskaźnika | Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Alarm. | Podjąć działania zaradcze |
| Wyświetlany tekst na wyświetlaczu jest w niewłaściwym języku. | Ustawiono niewłaściwy język obsługi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nacisnąć przyciski  +  przez 2 s (pozycja "home"). 2. Nacisnąć przycisk . 3. W Display language parameter (→ 150) wybrać właściwy język obsługi. |
| Komunikat na wskaźniku lokalnym: "Błąd komunikacji" "Sprawdź elektronikę" | Przerwanie połączenia wskaźnika z modułem elektroniki. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić kabel i wtyk pomiędzy modułem elektroniki a wskaźnikiem. ▪ Zamówić część zamienną → 204. |

Sygnały wyjściowe

| Błąd | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| Sygnał wyjściowy nie mieści się w ustawionym zakresie | Uszkodzony główny moduł elektroniki. | Zamówić część zamienną → 204 |
| Sygnał wyjściowy nie mieści się w ustawionym zakresie (< 3,6 mA lub > 22 mA) | Uszkodzony główny moduł elektroniki. Uszkodzony moduł wejść/wyjść. | Zamówić część zamienną → 204 |
| Poprawne wskazania wartości na wyświetlaczu, ale błędne sygnały wyjściowe, chociaż mieszczą się w ustawionym zakresie. | Błąd konfiguracji | Sprawdzić i zmienić ustawienia parametrów. |
| Błędne wyniki pomiarów. | Błąd konfiguracji lub przyrząd zastosowany poza zakresem możliwych ustawień. | 1. Sprawdzić i zmienić ustawienia parametrów. 2. Zachować wartości graniczne podane w rozdziale "Dane techniczne". |

Dostęp

| Błąd | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|-------------------------------------|---|---|
| Brak uprawnień do zapisu parametrów | Włączona sprzętowa blokada zapisu | Ustawić przełącznik blokady zapisu w głównym module elektroniki w pozycji OFF → 160. |
| Brak uprawnień do zapisu parametrów | Aktualnie wybrany typ użytkownika ma ograniczone uprawnienia dostępu | 1. Sprawdzić typ użytkownika → 75. 2. Wprowadzić odpowiedni kod użytkownika → 75. |
| Brak połączenia poprzez sieć HART | Brak rezystora komunikacyjnego lub rezystor niewłaściwie zainstalowany. | Zainstalować odpowiednio rezystor komunikacyjny (250 Ω) . Zachować maks. obciążenie → 214. |
| Brak połączenia poprzez sieć HART | Commubox <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niewłaściwie podłączony ▪ Niewłaściwie skonfigurowany ▪ Błędnie zainstalowane sterowniki ▪ Niewłaściwie skonfigurowane złącze USB komputera | Sprawdzić w dokumentacji modemu Commubox.  FXA195 HART: karta katalogowa TI00404F |
| Brak połączenia z serwerem WWW | Serwer WWW wyłączony | Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" lub "DeviceCare" sprawdzić, czy funkcja serwera WWW jest włączona a w razie potrzeby włączyć ją → 82. |
| | Błąd konfiguracji interfejsu Ethernet komputera | 1. Sprawdzić właściwości protokołu TCP/IP → 78. 2. Sprawdzić ustawienia sieciowe u administratora sieci. |
| Brak połączenia z serwerem WWW | Błędny adres IP | Sprawdzić adres IP: 192.168.1.212 → 78 |
| Brak połączenia z serwerem WWW | Błędne dane dostępowe do sieci WLAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić status sieci WLAN. ▪ Ponownie zalogować się do urządzenia, korzystając z danych dostępowych sieci WLAN. ▪ Sprawdzić, czy w przyrządzie i stacji operatorskiej włączono obsługę sieci WLAN . |
| | Wyłączona komunikacja WLAN | – |


| Błąd | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| Brak połączenia z serwerem WWW, oprogramowaniem FieldCare lub DeviceCare | Brak dostępnej sieci WLAN | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić, czy sieć WLAN jest dostępna: kontrolka LED we wskaźniku świeci się na niebiesko ▪ Sprawdzić, czy połączenie WLAN jest uruchomione: kontrolka LED we wskaźniku pulsuje na niebiesko ▪ Włączyć tę funkcję w przyrządzie. |
| Brak lub niestabilne połączenie sieciowe | Słaby zasięg sieci WLAN. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stacja operatorska poza zasięgiem: sprawdzić status sieci na stacji operatorskiej. ▪ Aby zwiększyć zasięg sieci, użyć zewnętrznej anteny WLAN. |
| | Równoległa komunikacja przez interfejsy WLAN oraz Ethernet | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdzić ustawienia sieci. ▪ Tymczasowo włączyć tylko komunikację przez sieć WLAN. |
| Przeglądarka zablokowana, niemożliwe korzystanie z niej | Aktywny transfer danych | Odczekać aż transfer danych lub bieżąca czynność zostanie zakończona. |
| | Przerwanie połączenia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić podłączenie przewodu sieciowego i zasilanie. 2. Odświeżyć okno przeglądarki a w razie potrzeby ponownie uruchomić przeglądarkę. |
| Zawartość okna przeglądarki niekompletna lub trudna do odczytu | Nie zainstalowano optymalnej wersji serwera WWW. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Użyć właściwej wersji przeglądarki . 2. Oczyszczyć pamięć podręczną przeglądarki i uruchomić ponownie przeglądarkę. |
| | Błędne ustawienia widoku. | Zmienić wielkość czcionki/ powiększenie widoku przeglądarki. |
| Brak lub niepełne wyświetlanie treści w przeglądarce sieciowej | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłączona obsługa JavaScript ▪ Nie można włączyć obsługi JavaScript | <ol style="list-style-type: none"> 1. Włączyć obsługę JavaScript. 2. Wprowadzić http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html jako adres IP. |
| Obsługa za pomocą FieldCare lub DeviceCare poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45 (port 8000) | Oprogramowanie firewall na komputerze blokuje komunikację | W zależności od ustawień oprogramowania firewall używanego na komputerze lub w sieci, należy je skonfigurować lub wyłączyć, aby umożliwić dostęp poprzez FieldCare/DeviceCare. |
| Aktualizacja firmware za pomocą FieldCare lub DeviceCare poprzez interfejs serwisowy CDI-RJ45 (poprzez port 8000 lub porty TFTP) | Oprogramowanie firewall na komputerze blokuje komunikację | W zależności od ustawień oprogramowania firewall używanego na komputerze lub w sieci, należy je skonfigurować lub wyłączyć, aby umożliwić dostęp poprzez FieldCare/DeviceCare. |

12.2 Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED

12.2.1 Przetwornik

Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Do wskazywania statusu przyrządu służy szereg kontrolki LED w przetworniku.

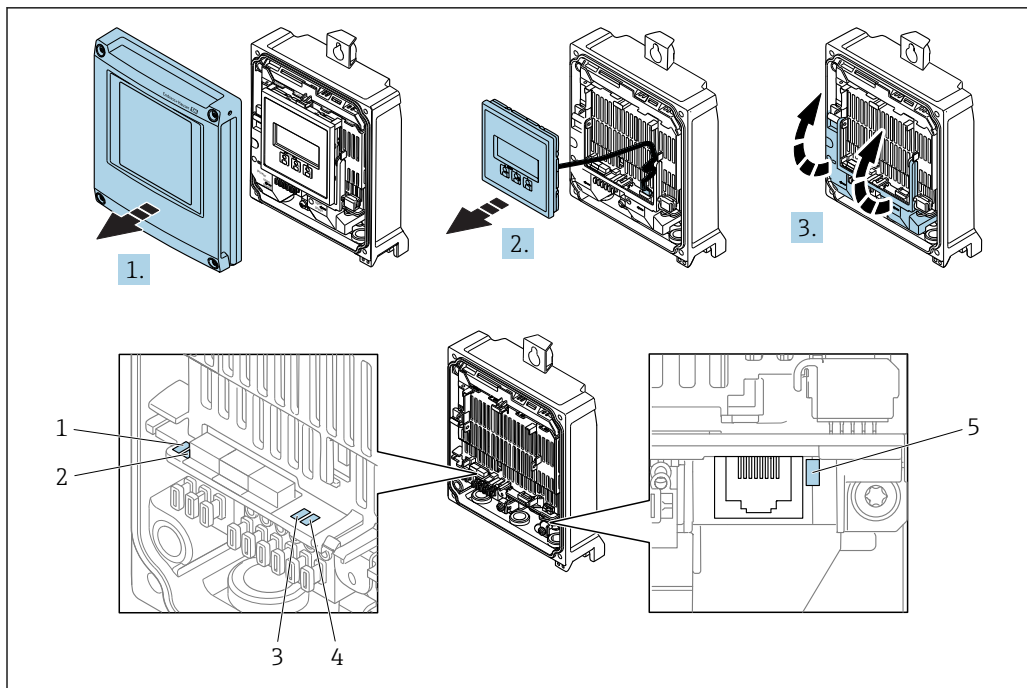

A0029689


- 1 Zasilanie
- 2 Status przyrządu
- 3 Nieużywana
- 4 Komunikacja
- 5 Interfejs serwisowy (CDI) aktywny

1. Otworzyć pokrywę obudowy.
2. Wymontować wskaźnik.
3. Unieść pokrywę listwy zaciskowej.

| Kontrolka LED | Kolor | Funkcja |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1 Zasilanie | Nie świeci się | Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania. |
| | Zielony | Napięcie zasilania jest odpowiednie. |
| 2 Status przyrządu | Nie świeci się | Błąd oprogramowania |
| | Zielony | Normalna praca przyrządu. |
| | Zielony pulsujący | Przyrząd nieskonfigurowany. |
| | Czerwony pulsujący | Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Ostrzeżenie. |
| | Czerwony | Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Alarm. |
| | Pulsujący czerwono/zielony | Następuje ponowne uruchomienie przyrządu. |
| 3 Nieużywana | - | - |
| 4 Komunikacja | Nie świeci się | Brak komunikacji. |
| | Biały | Aktywna komunikacja. |
| 5 Interfejs serwisowy (CDI) | Nie świeci się | Nie podłączony lub nie ustanowiono połączenia. |
| | Żółty | Podłączony, połączenie ustanowione. |
| | Żółty pulsujący | Aktywny interfejs serwisowy. |

Proline 500

Do wskazywania statusu przyrządu służy szereg kontrolki LED w przetworniku.

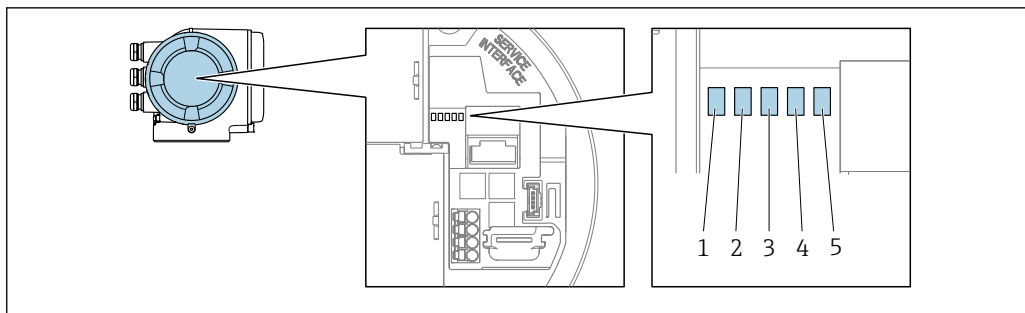

A0029629


- 1 Zasilanie
- 2 Status przyrządu
- 3 Nieużywana
- 4 Komunikacja
- 5 Interfejs serwisowy (CDI) aktywny

| Kontrolka LED | Kolor | Funkcja |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1 Zasilanie | Nie świeci się | Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania. |
| | Zielony | Napięcie zasilania jest odpowiednie. |
| 2 Status przyrządu | Wyłącz | Błąd oprogramowania |
| | Zielony | Normalna praca przyrządu. |
| | Zielony pulsujący | Przyrząd nieskonfigurowany. |
| | Czerwony pulsujący | Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Ostrzeżenie. |
| | Czerwony | Wystąpił błąd przyrządu, klasa diagnostyczna: Alarm. |
| | Pulsujący czerwono/zielony | Następuje ponowne uruchomienie przyrządu. |
| 3 Nieużywana | – | – |
| 4 Komunikacja | Biały | Aktywna komunikacja. |
| | Nie świeci się | Brak komunikacji. |
| 5 Interfejs serwisowy (CDI) | Nie świeci się | Nie podłączony lub nie ustanowiono połączenia. |
| | Żółty | Podłączony, połączenie ustanowione. |
| | Żółty pulsujący | Aktywny interfejs serwisowy. |

12.2.2 Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika

Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Do wskazywania statusu przyrządu służy szereg kontrolki w module elektroniki ISEM (inteligentny moduł elektroniki czujnika) w obudowie przedziału podłączeniowego czujnika.

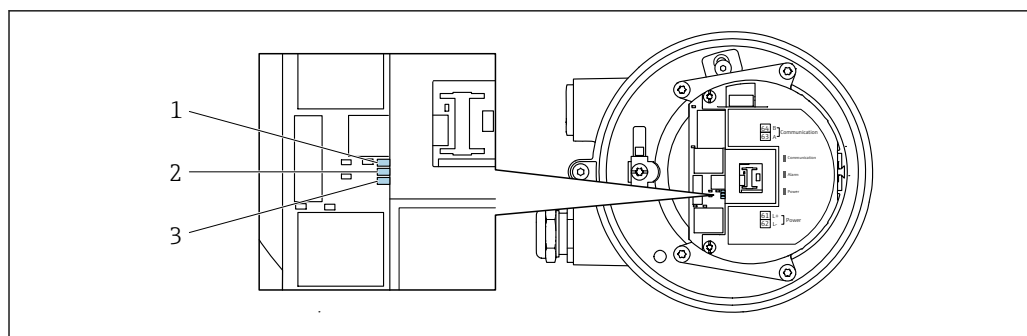

A0029699


- 1 Komunikacja
2 Status przyrządu
3 Zasilanie

| Wskaźnik LED | Kolor | Funkcja |
|--------------------|--------------------|--|
| 1 Komunikacja | Biały | Aktywna komunikacja |
| 2 Status przyrządu | Czerwony | Błąd |
| | Czerwony pulsujący | Ostrzeżenie |
| 3 Zasilanie | Zielony | Napięcie zasilania jest odpowiednie |
| | Nie świeci się | Zasilanie wyłączone lub za niskie napięcie zasilania |

12.3 Informacje diagnostyczne na wskaźniku lokalnym

12.3.1 Komunikaty diagnostyczne

Na wskaźniku przyrządu wyświetlane są wskazania błędów wykrytych dzięki funkcji autodiagnostyki przyrządu na przemian ze wskazaniem wartości mierzonych.

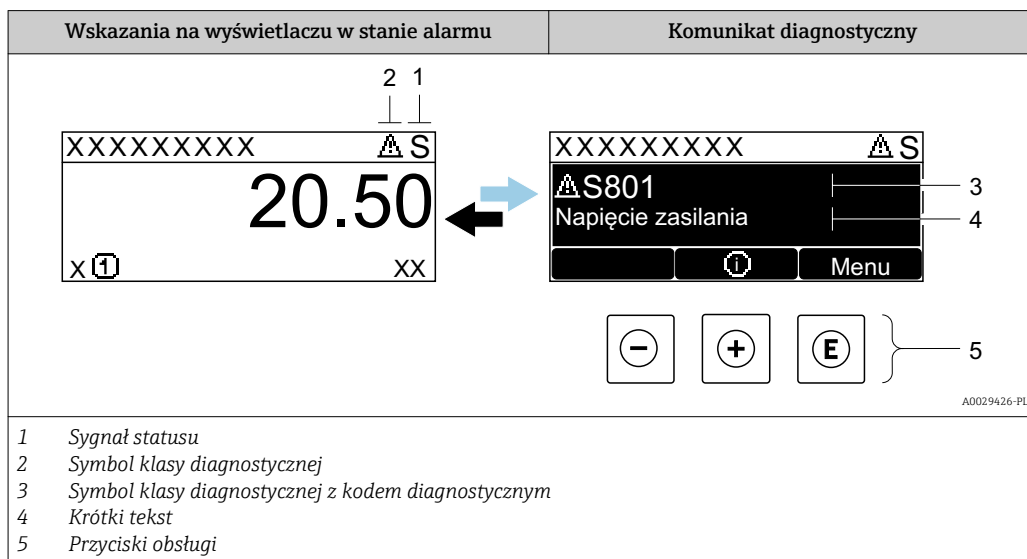

Jeżeli jednocześnie pojawi się kilka komunikatów diagnostycznych, wyświetlany jest tylko komunikat o najwyższym priorytecie.

- i** Pozostałe bieżące zdarzenia diagnostyczne, które wystąpiły, mogą być wyświetlane w **Diagnostyka** menu:
- W parametrze
 - W podmenu → 195



Sygnaly statusu

Sygnaly statusu informują w sposób ciągły o stanie przyrządu i dokładności wyników pomiaru; są podzielone na kategorie, zależnie od typu wiadomości diagnostycznej (zdarzenia diagnostycznego).

- i** Zgodnie z normą VDI/VDE 2650 i zaleceniami NAMUR NE 107, sygnaly statusu są podzielone na następujące typy: F = Błąd, C = Sprawdzanie funkcji, S = Poza specyfikacją, M = Wymaga konserwacji


| Ikona | Znaczenie |
|----------|---|
| F | Błąd (F) Wystąpił błąd przyrządu. Wartość zmierzona jest błędna. |
| C | Sprawdzanie funkcji Przyrząd pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji). |
| S | Poza specyfikacją Przyrząd pracuje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poza wartościami przewidzianymi w specyfikacji technicznej (np. poza dopuszczalnym zakresem temperatur) ▪ Poza wartościami skonfigurowanymi przez użytkownika (np. maks. wartością przepływu ustawioną w parametrze Wartość dla 20mA) |
| M | Wymaga konserwacji Konieczna jest konserwacja przyrządu. Wartość mierzona jest wciąż poprawna. |

Klasa diagnostyczna



| Ikona | Znaczenie |
|---|--|
|  | Alarm <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomiar jest przerywany. ▪ Wyjścia sygnałowe i liczniki przyjmują zdefiniowane wartości alarmowe. ▪ Generowany jest komunikat diagnostyczny. |
|  | Ostrzeżenie Pomiar jest kontynuowany. Ostrzeżenie nie ma wpływu na sygnały wyjściowe ani na liczniki. Generowany jest komunikat diagnostyczny. |

Komunikaty diagnostyczne

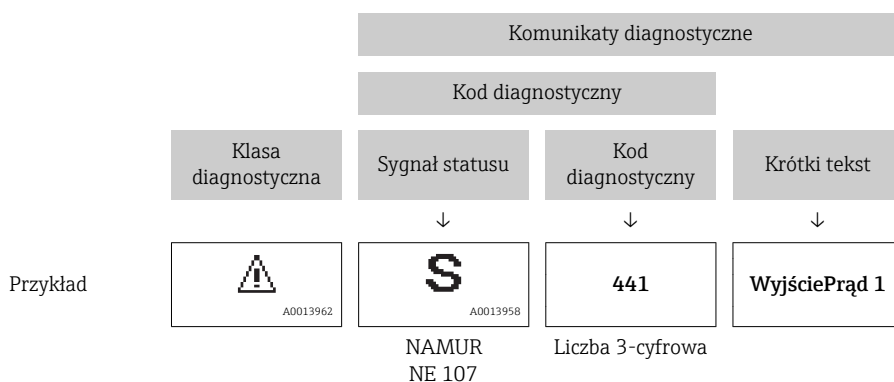
Błędy mogą być identyfikowane za pomocą informacji diagnostycznych. Skrócony tekst komunikatu podaje bliższe informacje dotyczące błędu. Dodatkowo, na wskaźniku, przed komunikatem diagnostycznym wyświetlana jest ikona klasy diagnostycznej.



Przyciski obsługi

| Przycisk | Funkcja |
|---|--|
|  | Przycisk plus <i>W menu, podmenu</i> Otwiera okno komunikatu o możliwych działaniach. |
|  | Przycisk Enter <i>W menu, podmenu</i> Otwiera menu obsługi. |

12.3.2 Informacje o możliwych działaniach

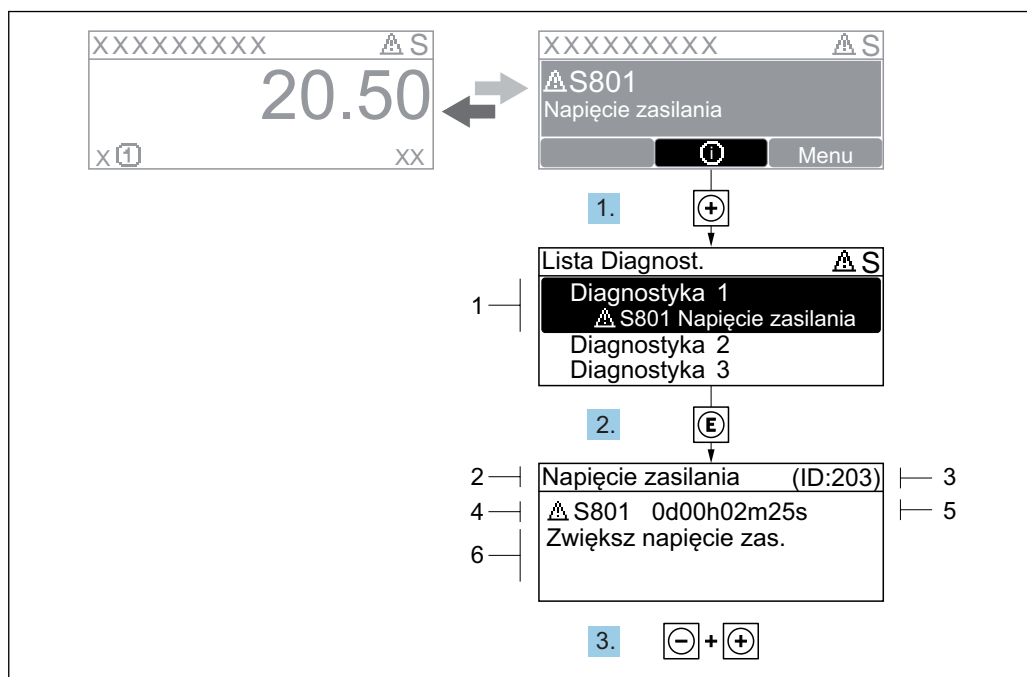

41 Komunikat o możliwych działaniach

- 1 Informacje diagnostyczne
- 2 Krótki tekst
- 3 Identyfikator
- 4 Ikona diagnostyki z kodem diagnostycznym
- 5 Długość czasu pracy w chwili wystąpienia zdarzenia
- 6 Działania

1. Wyświetlany jest komunikat diagnostyczny.
Nacisnąć przycisk (ikona).
- ↳ Otwiera się **Lista diagnostyczna** submenu.
2. Przyciskiem lub wybrać zdarzenie diagnostyczne i nacisnąć przycisk .
- ↳ Otwiera się okno komunikatu o możliwych działaniach.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk i .
- ↳ Okno komunikatu jest zamykane.


Otwarte jest **Diagnostyka** menu przy pozycji dotyczącej zdarzenia diagnostycznego, np. przy **Lista diagnostyczna** submenu lub **Poprzednia diagnostyka** parameter.

1. Nacisnąć przycisk .
- ↳ Wyświetlany jest komunikat dotyczący działań dla wybranego zdarzenia diagnostycznego.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk i .
- ↳ Okno komunikatu jest zamykane.

12.4 Informacje diagnostyczne dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej

12.4.1 Funkcje diagnostyczne

Wszelkie wykryte błędy przyrządu są wyświetlane na stronie głównej przeglądarki po zalogowaniu się użytkownika.

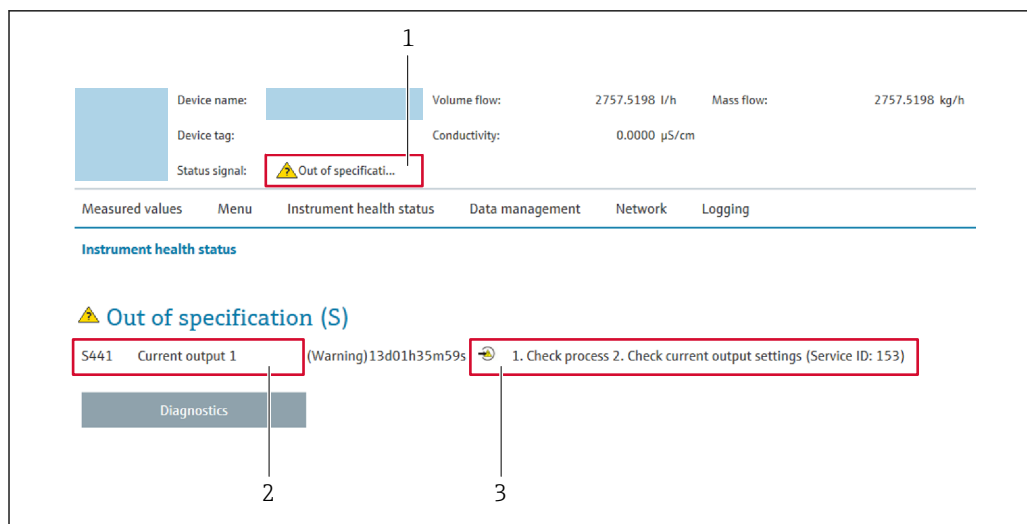

A0031056

- 1 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu
- 2 Komunikaty diagnostyczne → 184
- 3 Działania i identyfikator zdarzenia

- i** Oprócz tego, zdarzenia diagnostyczne, które wystąpiły, można wyświetlić w **Diagnostyka** menu:
- W parametrze
 - W podmenu → 195

Sygnaly statusu

Sygnaly statusu informują w sposób ciągły o stanie przyrządu i dokładności wyników pomiaru; są podzielone na kategorie, zależnie od typu wiadomości diagnostycznej (zdarzenia diagnostycznego).

| Ikona | Znaczenie |
|-------|---|
| | Błąd (F) Wystąpił błąd przyrządu. Wartość zmierzona jest błędna. |
| | Kontrola funkcjonalna Przyrząd pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji). |
| | Poza specyfikacją Przyrząd pracuje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poza wartościami przewidzianymi w specyfikacji technicznej (np. poza dopuszczalnym zakresem temperatur) ▪ Poza wartościami skonfigurowanymi przez użytkownika (np. maks. wartością przepływu ustawioną w parametrze Wartość dla 20mA) |
| | Wymaga konserwacji Konieczna jest konserwacja przyrządu. Wartość mierzona jest wciąż poprawna. |

- i** Sygnaly statusu są podzielone na kategorie zgodnie z wymaganiami VDI/VDE 2650 i zaleceniami NAMUR NE 107.


12.4.2 Informacje o środkach zaradczych

Celem umożliwienia szybkiego usunięcia problemu, dla każdego zdarzenia diagnostycznego dostępne są informacje o działaniach, które należy podjąć. W tym przypadku kolor tła wyświetlacza zmienia się na czerwony.

12.5 Informacje diagnostyczne dostępne za pośrednictwem oprogramowania DeviceCare lub FieldCare

12.5.1 Funkcje diagnostyczne

Wszelkie wykryte błędy przyrządu są wyświetlane na stronie głównej programu obsługowego po ustanowieniu połączenia z przyrządem.

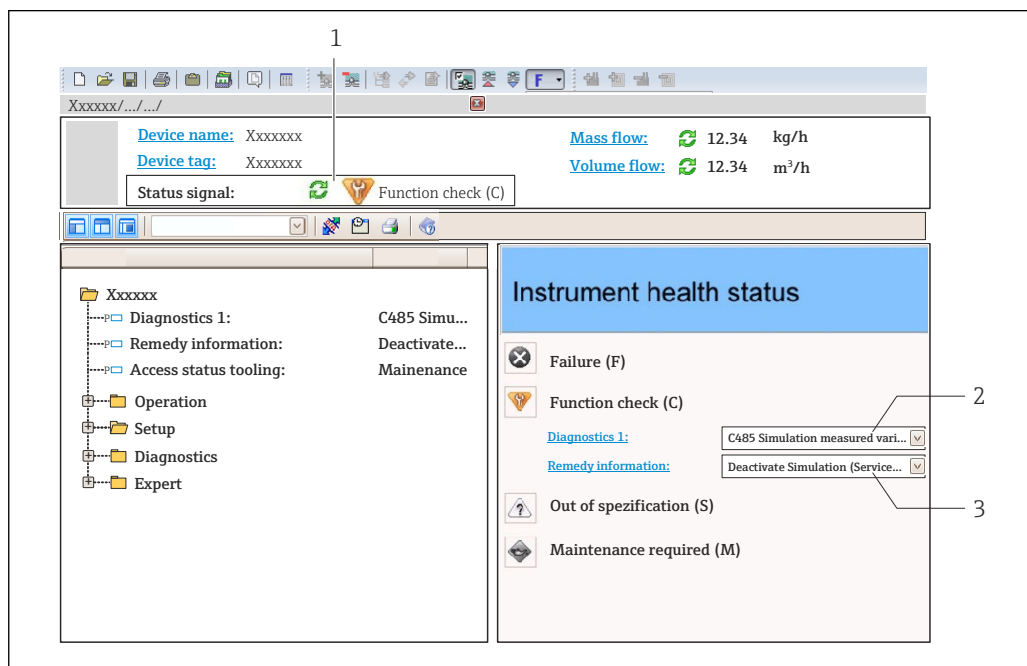


A0021799-PL

- 1 Pole statusu ze wskazaniem rodzaju błędu → 183
- 2 Informacje diagnostyczne → 184
- 3 Działanie i identyfikator zdarzenia

- i** Oprócz tego, zdarzenia diagnostyczne, które wystąpiły, można wyświetlić w **Diagnostyka** menu:
- W parametrze
 - W podmenu → 195

Komunikaty diagnostyczne

Błędy mogą być identyfikowane za pomocą informacji diagnostycznych. Skrócony tekst komunikatu podaje bliższe informacje dotyczące błędu. Dodatkowo, na wskaźniku, przed komunikatem diagnostycznym wyświetlana jest ikona klasy diagnostycznej.

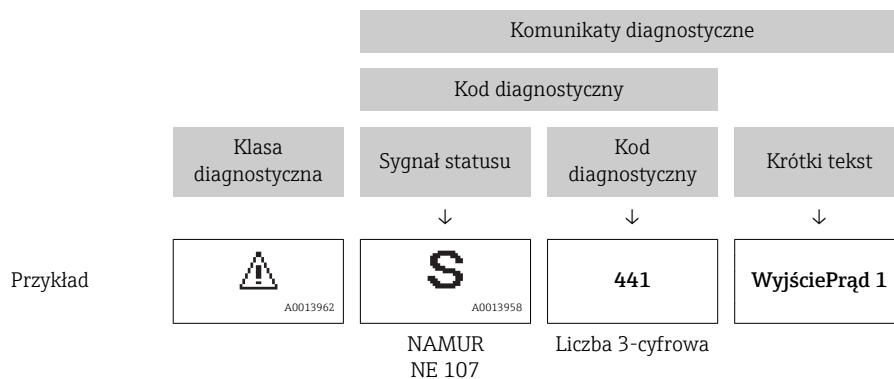

12.5.2 Informacje o możliwych działaniach

Celem umożliwienia szybkiego usunięcia problemu, dla każdego zdarzenia diagnostycznego dostępne są informacje o działaniach, które należy podjąć:

- Na stronie głównej
Informacje o działaniach są wyświetlane w oddzielnym polu pod komunikatem diagnostycznym.
- W **Diagnostyka** menu
Informacje o działaniach mogą być wywołane w obszarze roboczym interfejsu użytkownika.

Otwarte jest **Diagnostyka** menu.


1. Wybrać żądany parametr.
2. Z prawej strony okna umieścić kursor myszy nad danym parametrem.
 - ↳ Pojawia się wskazówka dotycząca działań dla danego zdarzenia diagnostycznego.

12.6 Dostosowanie komunikatów diagnostycznych

12.6.1 Zmiana klasy diagnostycznej

Fabrycznie, do każdego komunikatu diagnostycznego jest przypisana klasa diagnostyczna. Dla niektórych komunikatów diagnostycznych użytkownik może zmienić klasę diagnostyczną w **Zdarzenia** submenu.

Ekspert → System → Ustawienia diagnostyki → Zdarzenia

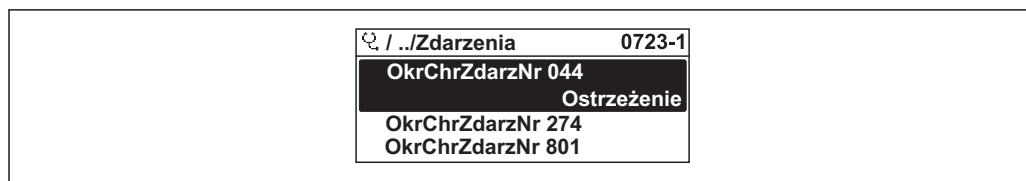

A0014048-PL

42 Pozycje menu wyświetlane na wyświetlaczu wskaźnika lokalnego

Możliwe klasy diagnostyczne są następujące:

| Opcje | Opis |
|------------------------|--|
| Alarm | Przyrząd zatrzymuje pomiar. Sygnały wyjściowe i liczniki przyjmują zdefiniowane wartości alarmowe. Generowany jest komunikat diagnostyczny. Kolor tła zmienia się na czerwony. |
| Ostrzeżenie | Przyrząd kontynuuje pomiary. Ostrzeżenie nie ma wpływu na sygnały wyjściowe ani na liczniki. Generowany jest komunikat diagnostyczny. |
| Tylko wpis w rejestrze | Przyrząd kontynuuje pomiary. Komunikat diagnostyczny jest tylko wyświetlany w Rejestr zdarzeń submenu (Lista zdarzeń submenu), ale nie jest wyświetlany na przemian ze wskazaniem wartości zmierzonych. |
| Wyłącz | Zdarzenie diagnostyczne jest ignorowane, żaden komunikat nie jest generowany ani nie jest wprowadzany do rejestru zdarzeń. |

12.6.2 Zmiana sygnału statusu

Fabrycznie, do każdego komunikatu diagnostycznego jest przypisany sygnał statusu. Dla niektórych komunikatów diagnostycznych użytkownik może zmienić sygnał statusu w **Kategoria zdarzenia diagnostycznego** submenu.


Ekspert → Komunikacja → Kategoria zdarzenia diagnostycznego



Możliwe sygnały statusu

Konfiguracja zgodnie z protokołem HART według specyfikacji 7 i z zaleceniami NAMUR NE107 (zbiorczy komunikat stanu).

| Ikona | Znaczenie |
|----------------------|---|
| F A0013956 | Błąd (F) Sygnalizuje usterkę przyrządu. Wartość zmierzona jest błędna. |
| C A0013959 | Kontrola funkcjonalna Przyrząd pracuje w trybie serwisowym (np. podczas symulacji). |
| S A0013958 | Poza specyfikacją Przyrząd pracuje: <ul style="list-style-type: none"> Poza wartościami przewidzianymi w specyfikacji technicznej (np. poza dopuszczalnym zakresem temperatur) Poza wartościami skonfigurowanymi przez użytkownika (np. maks. wartością przepływu ustawioną w parametrze Wartość dla 20mA) |
| M A0013957 | Wymaga konserwacji Konieczna jest konserwacja przyrządu. Wartość mierzona jest wciąż poprawna. |
| N A0023076 | Nie wpływa na zbiorczy komunikat stanu. |

12.7 Przegląd komunikatów diagnostycznych

 W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji, ilość informacji diagnostycznych oraz liczba zmiennych mierzonych jest większa.

 Dla niektórych diagnostyk można zmienić sygnał statusu oraz reakcję na zdarzenie. Dostosowanie komunikatów diagnostycznych →  188

| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnał statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Czujnik diagnostyczny | | | | |
| 022 | Uszkodzenie czujnika temperatury | 1. Sprawdź lub wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) 2. Sprawdź kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem (wersja rozdzielna) 3. Wymień czujnik | F | Alarm |
| 046 | Limit czujnika przekroczony | 1. Obejrzyj czujnik 2. Sprawdź warunki procesowe | S | Warning ¹⁾ |
| 062 | Usterka podł. czujnika | 1. Sprawdź lub wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) 2. Sprawdź kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem (wersja rozdzielna) 3. Wymień czujnik | F | Alarm |
| 063 | Błędny prąd wzbudzenia | 1. Sprawdź lub wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) 2. Sprawdź kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem (wersja rozdzielna) 3. Wymień czujnik | S | Alarm |
| 082 | Przechowywanie danych | 1. Sprawdź połączenia modułu 2. Skontaktuj się z serwisem | F | Alarm |

| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnal statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 083 | Zawartość pamięci | 1. Uruchom ponownie 2. Przywróć kopię danych z HistoROM S-DAT 3. Wymień HistoROM S-DAT | F | Alarm |
| 140 | Sygnal czujnika asymetryczny | 1. Sprawdź lub wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) 2. Sprawdź kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem (wersja rozdzielna) 3. Wymień czujnik | S | Alarm ¹⁾ |
| 144 | Za duży błąd pomiaru | 1. Sprawdź lub wymień czujnik 2. Sprawdź warunki procesowe | F | Alarm ¹⁾ |
| Diagnostyka elektroniki | | | | |
| 201 | Usterka przyrządu | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Skontaktuj się z serwisem technicznym | F | Alarm |
| 242 | Oprog. niezgodne | 1. Sprawdź oprogramowanie 2. Wymień główny moduł elektroniki lub uaktualnij jego oprogramowanie | F | Alarm |
| 252 | Moduły niekompatybilne | 1. Sprawdź moduły elektroniki 2. Sprawdź dostępność modułów elektroniki (np. NEx, Ex) 3. Wymień moduły elektroniki | F | Alarm |
| 252 | Moduły niekompatybilne | 1. Sprawdź czy włożono właściwy moduł elektroniki 2. Wymień moduł elektroniki | F | Alarm |
| 262 | Błąd podłączenia elektroniki czujnika | 1. Sprawdź lub wymień kabel pomiędzy elektroniką czujnika (ISEM) a płytą główną 2. Sprawdź lub wymień ISEM lub płytę główną | F | Alarm |
| 270 | Błąd płyty głównej | Wymień główny moduł elektroniki | F | Alarm |
| 271 | Błąd płyty głównej | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Wymień główny moduł elektroniki | F | Alarm |
| 272 | Błąd płyty głównej | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Skontaktuj się z serwisem technicznym | F | Alarm |
| 273 | Błąd płyty głównej | Wymień elektronikę | F | Alarm |
| 275 | Błąd modułu I/O 1 ... n | Wymień moduł wejścia/wyjścia | F | Alarm |
| 276 | Moduł I/O 1 ... n uszkodzony | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Wymień moduł wejść/wyjść | F | Alarm |
| 283 | Zawartość pamięci | 1. Zresetuj przyrząd 2. Skontaktuj się z serwisem | F | Alarm |
| 302 | Aktywna weryfikacja przyrządu | Trwa weryfikacja urządzenia. Proszę czekać. | C | Warning |
| 311 | Błąd elektroniki | 1. Nie resetuj przyrządu 2. Skontaktuj się z serwisem | M | Warning |
| 332 | Błąd zapisu w HistoROM | Wymień płytke interfejsu użytkownika (HMI) | F | Alarm |

| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnal statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 361 | Moduł I/O 1 ... n uszkodzony | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Sprawdź moduł wejść/wyjść i główny moduł elektroniki 3. Wymień uszkodzony moduł | F | Alarm |
| 372 | Uszkodzenie elektroniki czujnika (ISEM) | 1. Uruchom ponownie 2. Sprawdź czy błąd występuje 3. Wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) | F | Alarm |
| 373 | Uszkodzenie elektroniki czujnika (ISEM) | 1. Przekaż dane lub uruchom ponownie urządzenie 2. Skontaktuj się z serwisem technicznym | F | Alarm |
| 374 | Uszkodzenie elektroniki czujnika (ISEM) | 1. Uruchom ponownie 2. Sprawdź czy błąd występuje 3. Wymień moduł elektroniki czujnika (ISEM) | S | Warning ¹⁾ |
| 375 | Błąd komunikacji z płytą I/O 1 ... n | 1. Uruchom ponownie 2. Sprawdź czy błąd występuje 3. Wymień moduły elektroniki | F | Alarm |
| 382 | Przechowywanie danych | 1. Włóż T-DAT 2. Wymień T-DAT | F | Alarm |
| 383 | Zawartość pamięci | 1. Uruchom ponownie 2. Skasuj T-DAT poprzez 'Reset ustawień' 3. Wymień T-DAT | F | Alarm |
| 387 | Usterka HistoROM | Proszę o kontakt z serwisem | F | Alarm |
| Diagnostyka konfiguracji | | | | |
| 303 | I/O 1 ... n zmiana konfiguracji | 1. Zastosuj konfigurację I/O (parametr Zastosuj konfigurację I/O) 2. Załaduj ponownie opis przyrządu i sprawdź okablowanie | M | Warning |
| 330 | Plik flash uszkodzony | 1. Zaktualizuj oprogramowanie 2. Uruchom ponownie | M | Warning |
| 331 | Błąd aktualizacji oprogramowania | 1. Zaktualizuj oprogramowanie 2. Uruchom ponownie | F | Warning |
| 410 | Przesyłanie danych | 1. Sprawdź podłączenie 2. Ponów transfer danych | F | Alarm |
| 412 | Trwa pobieranie | Pobieranie aktywne, proszę czekać | C | Warning |
| 431 | Korekcja 1 ... n | Wykonaj kondycjonowanie sygnału wyjściowego | C | Warning |
| 437 | Konfiguracja niekompatybilna | 1. Uruchom ponownie urządzenie 2. Skontaktuj się z serwisem technicznym | F | Alarm |
| 438 | Zbiór danych | 1. Sprawdź plik zbioru danych 2. Sprawdź konfigurację urządzenia 3. Wyślij/pobierz nową konfigurację | M | Warning |
| 441 | Prąd wyjściowy 1 ... n | 1. Sprawdź proces 2. Sprawdź ustawienia wyjścia prądowego | S | Warning ¹⁾ |

| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnal statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 442 | Wyjście częstotliwościowe 1 ... n | 1. Sprawdź proces 2. Sprawdź ustawienia wyjścia częstotliwościowego | S | Warning ¹⁾ |
| 443 | Wyjście impulsowe 1 ... n | 1. Sprawdź proces 2. Sprawdź ustawienia wyjścia impulsowego | S | Warning ¹⁾ |
| 444 | Wejście prądowe 1 ... n | 1. Sprawdź proces 2. Sprawdź ustawienia wejścia prądowego | S | Warning ¹⁾ |
| 453 | Wymuszenie przepływu | Wyłącz wymuszenie przepływu | C | Warning |
| 484 | Tryb symulacji błędu | Wyłącz symulację | C | Alarm |
| 485 | Symulacja wartości mierzonej | Wyłącz symulację | C | Warning |
| 486 | Symulacja prądu wejściowego 1 ... n | Wyłącz symulację | C | Warning |
| 491 | Symulacja wyjścia prądowego 1 ... n | Wyłącz symulację | C | Warning |
| 492 | Symulacja wyjścia częstotliwościowego 1 ... n | Wyłącz symulację wyjścia częstotliwościowego | C | Warning |
| 493 | Symulacja wyjścia impulsowego 1 ... n | Wyłącz symulację wyjścia impulsowego | C | Warning |
| 494 | Symulacja wyjścia binarnego 1 ... n | Wyłącz symulację wyjścia binarnego | C | Warning |
| 495 | Symulacja zdarzenia diagnostycznego | Wyłącz symulację | C | Warning |
| 496 | Symulacja wejścia statusu | Wyłącz symulację wejścia statusu | C | Warning |
| 502 | Błąd aktyw/deaktyw. trybu rozliczeń | Wykonaj załączenie/wyłączenie trybu rozliczeń. Zalóż się a następnie przełącz przełącznik trybu rozliczeń na elektronice | C | Warning |
| 520 | Konfiguracja sprzętowa I/O 1 ... n wadliwa | 1. Sprawdź konfigurację sprzętową I/O 2. Wymień wadliwy moduł I/O 3. Umieść moduł podwójnych impulsów we właściwym gnieździe | F | Alarm |
| 528 | Ustawienia stężenia błędne | 1. Sprawdź ustawienia stężenia 2. Sprawdź wartości wejściowe np. ciśnienie, temperaturę | S | Alarm |
| 529 | Ustawienia stężenia błędne | 1. Sprawdź ustawienia stężenia 2. Sprawdź wartości wejściowe np. ciśnienie, temperaturę | S | Warning |
| 537 | Konfiguracja | 1. Sprawdź adres IP w sieci 2. Zmień adres IP | F | Warning |
| 540 | Tryb Rozliczeń Błąd | 1. Sprawdź elektronikę 2. Sprawdź ustawienia 3. Wyłącz tryb rozliczeniowy 4. Włącz tryb rozliczeniowy | F | Alarm |
| 543 | Podwójne wyj. prądowe | 1. Sprawdź proces 2. Sprawdź ustawienia wyjścia impulsowego | S | Warning ¹⁾ |

| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnal statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 593 | Symulacja wyj. podwójnych impulsów | Wyłącz symulację wyjścia impulsowego | C | Warning |
| 594 | Symulacja wyjścia przekaźnikowego | Wyłącz symulację wyjścia binarnego | C | Warning |
| 599 | Rejestr trybu rozliczeniowego pełny | 1. Wyłącz tryb rozliczeń 2. Kasuj rejestr TR (wszystkie wartości) 3. Załącz tryb rozliczeń | F | Warning |
| Diagnostyka procesu | | | | |
| 803 | Pętla prądowa | 1. Sprawdź przewody 2. Wymień moduł wejść/wyjść | F | Alarm |
| 830 | Temperatura czujnika za wysoka | Zmniejsz temperaturę otoczenia wokół obudowy czujnika | S | Warning ¹⁾ |
| 831 | Temperatura czujnika za niska | Zwiększ temperaturę otoczenia wokół obudowy czujnika | S | Warning ¹⁾ |
| 832 | Za wysoka temperatura elektroniki | Zmniejsz temperaturę otoczenia | S | Warning ¹⁾ |
| 833 | Za niska temperatura elektroniki | Zwiększ temperaturę otoczenia | S | Warning ¹⁾ |
| 834 | Temperatura procesowa za wysoka | Zmniejsz temperaturę procesu | S | Warning ¹⁾ |
| 835 | Temperatura procesowa za niska | Zwiększ temperaturę procesową | S | Warning ¹⁾ |
| 842 | Limit procesu | Odcięcie niskich przepływów jest aktywne! 1. Sprawdź ustawienia odcięcia niskich przepływów | S | Warning |
| 862 | Częściowe wypełnienie rury pomiarowej | 1. Sprawdź czy w cieczy nie pojawił się gaz 2. Określ wartości graniczne dla detekcji | S | Warning ¹⁾ |
| 882 | Sygnal wejściowy | 1. Sprawdź konfigurację wejścia 2. Sprawdź czujnik ciśnienia lub warunki procesowe | F | Alarm |
| 910 | Brak drgań rur pomiarowych | 1. Sprawdź elektronikę 2. Sprawdź czujnik | F | Alarm |
| 912 | Medium niejednorodne | 1. Sprawdź warunki procesowe 2. Zwiększ ciśnienie w instalacji | S | Warning ¹⁾ |
| 913 | Nieodpowiednie medium | 1. Sprawdź warunki procesowe 2. Sprawdź elektronikę lub czujnik | S | Warning ¹⁾ |
| 941 | Temperatura API poza specyfikacją | 1. Porównaj temperaturę procesową z wybraną grupą produktową API 2. Sprawdź parametry związane z API | S | Alarm |
| 942 | Gęstość API poza specyfikacją | 1. Porównaj gęstość procesową z wybraną grupą produktową API 2. Sprawdź parametry związane z API | S | Alarm |
| 943 | Ciśnienie API poza specyfikacją | 1. Porównaj ciśnienie procesowe z wybraną grupą produktową API 2. Sprawdź parametry związane z API | S | Alarm |





| Numer diagnostyczny | Krótki tekst | Działanie naprawcze | Sygnal statusu [z fabryki] | Reakcje diagnostyczne [z fabryki] |
|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 944 | Niepowodzenie weryfikacji | Sprawdź warunki procesowe dla monitorowania Heartbeat | S | Warning ¹⁾ |
| 948 | Tłumienie drgań za wysokie | Sprawdź parametry procesowe | S | Warning ¹⁾ |


1) Diagnostyka zachowania może zostać zmieniona.

12.8 Bieżące zdarzenia diagnostyczne

Diagnostyka menu umożliwia użytkownikowi przeglądanie bieżących i poprzednich zdarzeń diagnostycznych.





i Możliwe działania dla danej diagnostyki:

- Za pomocą wskaźnika →  185
- Za pomocą przeglądarki internetowej →  186
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" →  188
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare" →  188

i Pozostałe bieżące zdarzenia diagnostyczne mogą być wyświetlane w **Lista diagnostyczna** submenu →  195

Nawigacja

„Diagnostyka” menu

| Diagnostyka | |
|------------------------|---|
| Bieżąca diagnostyka | →  194 |
| Poprzednia diagnostyka | →  194 |
| Czas pracy od restartu | →  194 |
| Czas pracy urządzenia | →  194 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem


| Parametr | Warunek wstępny | Opis | Interfejs użytkownika |
|------------------------|--|--|--|
| Bieżąca diagnostyka | Musi wystąpić zdarzenie diagnostyczne. | Pokazuje aktualne zdarzenie diagnostyczne w formie tekstowej. i Jeżeli pojawi się dwa lub więcej komunikatów, wyświetlany jest komunikat o najwyższym prioritycie. | Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat. |
| Poprzednia diagnostyka | Musiły wystąpić dwa zdarzenia diagnostyczne. | Pokazuje poprzednie zdarzenie diagnostyczne w formie tekstowej. | Symbol klasy diagnostycznej, kod diagnostyczny i krótki komunikat. |
| Czas pracy od restartu | - | Pokazuje czas pracy od ostatniego restartu. | Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s) |
| Czas pracy urządzenia | - | Wskazuje czas pracy urządzenia. | Dni (d), godziny (h), minuty (m) i sekundy (s) |

12.9 Podmenu Lista Diagnost

W podmenu **Lista diagnostyczna** submenu może być wyświetlanych maks. 5 aktywnych diagnostyk wraz z odpowiednimi informacjami diagnostycznymi. Jeśli aktywnych jest więcej niż 5 diagnostyk, na wyświetlaczu wyświetlane są diagnostyki o najwyższym priorytecie.

Ścieżka menu

Diagnostyka → Lista diagnostyczna

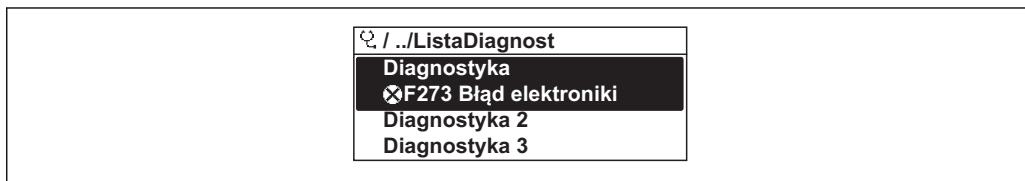

A0014006-PL

43 Pozycje menu wyświetlane na wyświetlaczu wskaźnika lokalnego



Możliwe działania dla danej diagnostyki:

- Za pomocą wskaźnika → 185
- Za pomocą przeglądarki internetowej → 186
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 188
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare" → 188


12.10 Rejestr zdarzeń

12.10.1 Odczyt rejestru zdarzeń

Podmenu **Rejestr zdarzeń** zawiera chronologiczny wykaz komunikatów o zdarzeniach.

Ścieżka menu

Diagnostyka menu → Rejestr zdarzeń submenu → Lista zdarzeń

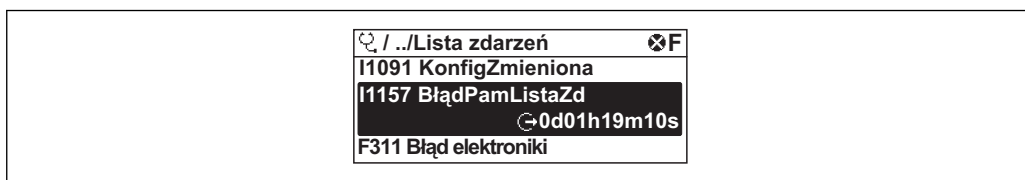

A0014008-PL

44 Pozycje menu wyświetlane na wyświetlaczu wskaźnika lokalnego

- Wyświetlanych może być maks. 20 komunikatów o zdarzeniach w kolejności chronologicznej.
- Dla wersji z zainstalowanym pakietem **rozszerzony HistoROM**, (opcja zamówieniowa), lista zdarzeń może zawierać maks. 100 pozycji.

Historia zdarzeń zawiera wpisy dotyczące:

- Zdarzeń diagnostycznych → 189
- Zdarzeń informacyjnych → 196

Oprócz czasu wystąpienia, do każdego zdarzenia jest również przypisany symbol wskazujący, czy dane zdarzenie wystąpiło lub czy zakończyło się:

- Zdarzenie diagnostyczne
 - ☹: Zdarzenie wystąpiło
 - ☺: Zdarzenie zakończyło się
- Zdarzenie informacyjne
 - ☹: Zdarzenie wystąpiło



Możliwe działania dla danej diagnostyki:

- Za pomocą wskaźnika → 185
- Za pomocą przeglądarki internetowej → 186
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "FieldCare" → 188
- Za pomocą oprogramowania obsługowego "DeviceCare" → 188



Filtrowanie wyświetlanych komunikatów o zdarzeniach → 196

12.10.2 Filtrowanie rejestru zdarzeń

Opcje filtrowania parameter, umożliwia zdefiniowanie kategorii komunikatów o zdarzeniach, które mają być wyświetlane w podmenu **Lista zdarzeń**.

Ścieżka menu

Diagnostyka → Rejestr zdarzeń → Opcje filtrowania

Rodzaje filtrów

- Wszystkie
- Błąd (F)
- Sprawdzanie funkcji (C)
- Poza specyfikacją (S)
- Wymaga przeglądu (M)
- Informacja (I)

12.10.3 Przegląd zdarzeń informacyjnych


W przeciwieństwie do zdarzeń diagnostycznych, zdarzenia informacyjne są wyświetlane tylko w rejestrze zdarzeń a nie na liście diagnostycznej.

| Numer informacji | Nazwa informacji |
|------------------|--------------------------------------|
| I1000 | ----- (Przyrząd OK) |
| I1079 | Zmieniono czujnik |
| I1089 | Załączenie zasilania |
| I1090 | Reset konfiguracji |
| I1091 | Konfiguracja zmieniona |
| I1092 | Zawartość HistoROM skasowana |
| I1111 | Błąd kalibracji gęstości |
| I1137 | Wymieniono główny moduł elektroniki |
| I1151 | Kasowanie historii |
| I1155 | Reset temperatury modułu elektroniki |
| I1156 | Błąd pamięci - trendy pomiarów |
| I1157 | Błąd pamięci - lista zdarzeń |
| I1184 | Wskaźnik podłączony |
| I1209 | Kalibracja gęstości prawidłowa |
| I1221 | Błąd ustawiania punktu zerowego |
| I1222 | Ustaw. zera OK |

| Numer informacji | Nazwa informacji |
|------------------|--|
| I1256 | Wskaźnik: zmienił się status dostępu |
| I1264 | Przerwana sekwencja bezpieczeństwa! |
| I1278 | Wykryto reset modułu I/O |
| I1335 | Oprogramowanie zmienione |
| I1361 | Logowanie nieudane |
| I1397 | Zmiana statusu dostępu do magistrali |
| I1398 | CDI: zmienił się status dostępu |
| I1444 | Weryfikacja udana |
| I1445 | Weryfikacja zakończona niepowodzeniem |
| I1447 | Rejestracja danych odniesienia |
| I1448 | Zapis danych referencyjnych aplikacji |
| I1449 | Błąd zapisu danych referencyjnych apl. |
| I1450 | Wyłączenie monitoringu |
| I1451 | Włączenie monitoringu |
| I1457 | Błąd weryfikacji dokładności pomiaru |
| I1459 | Błąd weryfikacji modułu I/O |
| I1460 | Weryfikacja HBSI błędna |
| I1461 | Niepowodzenie weryfikacji czujnika |
| I1462 | Niepowodzenie weryfikacji elektroniki |
| I1512 | Pobieranie rozpoczęte |
| I1513 | Pobieranie ukończone |
| I1514 | Wysyłanie rozpoczęte |
| I1515 | Wysyłanie zakończone |
| I1517 | Tryb rozliczeń aktywny |
| I1518 | Tryb rozliczeń nieaktywny |
| I1554 | Start sekwencji bezpieczeństwa |
| I1555 | Potwierdzenie sekwencji bezpieczeństwa |
| I1556 | Tryb bezpieczny wyłączony |
| I1618 | Moduł I/O 2 zmieniony |
| I1619 | Moduł I/O 3 zmieniony |
| I1621 | Moduł I/O 4 zmieniony |
| I1622 | Kalibracja zmieniona |
| I1624 | Kasuj wszystkie liczniki |
| I1625 | Ochrona przed zapisem aktywna |
| I1626 | Ochrona zapisu nieaktywna |
| I1627 | Zalogowano pomyślnie |
| I1628 | Logowanie udane |
| I1629 | Logowanie CDI OK |
| I1631 | Poziom dostępu WWW zmieniony |
| I1632 | Logowanie nieudane |
| I1633 | Błąd logowania CDI |
| I1634 | Powrót do ustawień fabrycznych |
| I1635 | Kasuj pobrane parametry |

| Numer informacji | Nazwa informacji |
|------------------|--|
| I1639 | Osiągnięto maks. ilość cykli przełącz. |
| I1643 | Rejestr TR skasowany |
| I1649 | Blokada zapisu załączona |
| I1650 | Blokada zapisu wyłączona |
| I1651 | Parametr trybu rozliczeń zmieniony |
| I1712 | Pobrano nowy plik flash |
| I1725 | Wymieniono elektronikę czujnika (ISEM) |
| I1726 | Błąd tworzenia kopii |

12.11 Przywracanie ustawień fabrycznych

Reset ustawień parameter (→  154) umożliwia zresetowanie całej konfiguracji przyrządu lub jej część do określonego stanu.

12.11.1 Zakres funkcji „Reset ustawień” parameter







| Opcje | Opis |
|---------------------------------------|---|
| Anuluj | Wyjście z parametru, żadna operacja nie jest wykonywana. |
| Do ustawień z fazy dostawy urządzenia | Przywracane są ustawienia wszystkich parametrów zgodnie ze specyfikacją użytkownika podaną w zamówieniu. Dla wszystkich pozostałych parametrów przywracane są ustawienia fabryczne. |
| Uruchom ponownie urządzenie | Ponowne uruchomienie powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów (np. danych pomiarowych), których dane są zapisane w pamięci ulotnej (RAM). Konfiguracja przyrządu pozostaje bez zmian. |
| Przywróć kopię S-DAT | Przywrócenie ustawień z kopii zapisanej w pamięci S-DAT. Dane są przywracane z modułu elektroniki do modułu S-DAT. |

12.12 Informacje o urządzeniu

Informacje o urządzeniu submenu zawiera wszystkie parametry służące do wyświetlania różnych danych identyfikacyjnych przyrządu.






Nawigacja

„Diagnostyka” menu → Informacje o urządzeniu

| ► Informacje o urządzeniu | |
|--------------------------------|---|
| Etykieta urządzenia | →  199 |
| Numer seryjny | →  199 |
| Wersja oprogramowania | →  199 |
| Nazwa urządzenia | →  199 |
| Kod zamówieniowy | →  199 |
| Rozszerzony kod zamówieniowy 1 | →  199 |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Rozszerzony kod zamówieniowy 2 | → ⓘ 199 |
| Rozszerzony kod zamówieniowy 3 | → ⓘ 199 |
| Wersja tabliczki elektronicznej ENP | → ⓘ 199 |
| Rewizja modelu urządzenia | → ⓘ 199 |
| Identyfikator urządzenia | → ⓘ 199 |
| Typ urządzenia | → ⓘ 200 |
| Identyfikator producenta (ID) | → ⓘ 200 |

Przegląd parametrów wraz z krótkim opisem

| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| Etykieta urządzenia | Powoduje wyświetlenie nazwy punktu pomiarowego. | Maks. 32 znaki w tym litery, cyfry i znaki specjalne (np. @, %, /). | Promass |
| Numer seryjny | Pokazuje numer seryjny przyrządu pomiarowego. | Maks. 11-znakowy ciąg złożony z liter i cyfr. | - |
| Wersja oprogramowania | Pokazuje wersję oprogramowania urządzenia. | Ciąg znaków w formacie xx.yy.zz | - |
| Nazwa urządzenia | Pokazuje nazwę przetwornika.  Jest ona także podana na tabliczce znamionowej. | Promass300/500 | - |
| Kod zamówieniowy | Pokazuje kod zamówieniowy przyrządu.  Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Order code". | Ciąg znaków złożony z liter, liczb i niektórych znaków interpunkcyjnych (np. /). | - |
| Rozszerzony kod zamówieniowy 1 | Pokazuje pierwszą część rozszerzonego kodu zamówieniowego.  Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Ext. ord. cd". | Ciąg znaków | - |
| Rozszerzony kod zamówieniowy 2 | Pokazuje drugą część rozszerzonego kodu zamówieniowego.  Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Ext. ord. cd". | Ciąg znaków | - |
| Rozszerzony kod zamówieniowy 3 | Pokazuje trzecią część rozszerzonego kodu zamówieniowego.  Jest on podany na tabliczce znamionowej czujnika i przetwornika w polu "Ext. ord. cd". | Ciąg znaków | - |
| Wersja tabliczki elektronicznej ENP | Pokazuje wersję tabliczki elektronicznej przyrządu (ENP). | Ciąg znaków | 2.02.00 |
| Rewizja modelu urządzenia | Pokazuje numer rewizji z którą urządzenie jest zarejestrowane w HART Communication Foundation. | 2-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym | 2 |
| Identyfikator urządzenia | Wskazuje ID urządzenia do jego identyfikacji w sieci HART. | 6-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym | - |



| Parametr | Opis | Interfejs użytkownika | Ustawienia fabryczne |
|-------------------------------|--|---|----------------------------|
| Typ urządzenia | Pokazuje typ urządzenia które jest zarejestrowane w HART Communication Foundation. | 2-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym | 0x3B (dla Promass 300/500) |
| Identyfikator producenta (ID) | Pokazuje numer ID producenta zarejestrowany w HART Communication Foundation. | 2-cyfrowa liczba w kodzie szesnastkowym | 0x11 (dla Endress+Hauser) |

12.13 Weryfikacja oprogramowania

| Data wersji | Wersja oprogramowania | Pozycja kodu zam. "Wersja oprogramowania" | Zmiany oprogramowania | Typ dokumentacji | Oznaczenie dokumentacji |
|-------------|-----------------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| 08.2016 | 01.00.zz | Opcja 78 | Pierwsza wersja oprogramowania | Instrukcja obsługi | BA01526D/31/PL/01.16 |
| 10.2017 | 01.01.zz | Opcja 71 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nowy pakiet aplikacji "Ropa naftowa" ▪ Aktualizacja pakietu "Pomiar stężenia" ▪ Aktualizacja pakietu "Lepkość" ▪ Nowy pakiet aplikacji "Serwer OPC-UA" ▪ Wskaźnik lokalny - zwiększona czytelność i wprowadzanie danych za pomocą edytora tekstu ▪ Optymalizacja blokady przycisków wyświetlacza ▪ Udoskonalenia i rozszerzone funkcje pomiaru rozliczeniowego ▪ Aktualizacja funkcji serwera WWW <ul style="list-style-type: none"> - Obsługa funkcji trendu danych - Rozszerzona diagnostyka Heartbeat, zawierająca szczegółowe wyniki (strona 3/4 raportu z weryfikacji) - Raport konfiguracji przyrządu w formacie PDF (rejestr parametrów podobny do wydruku FDT) ▪ Obsługa interfejsu Ethernet (serwisowego) ▪ Duża aktualizacja diagnostyki Heartbeat ▪ Wskaźnik lokalny - obsługa trybu infrastruktury WLAN ▪ Kod resetu | Instrukcja obsługi | BA01526D/31/PL/02.17 |



Uaktualnienie oprogramowania do wersji bieżącej lub poprzedniej jest możliwe poprzez interfejs serwisowy.

-  Informacje dotyczące kompatybilności wersji oprogramowania z wersją poprzednią, zainstalowanymi plikami opisu urządzenia i oprogramowaniem obsługowym podano w dokumencie "Informacje producenta".
-  Informacje producenta są dostępne:
- Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com → Do pobrania
 - Należy podać następujące dane:
 - Kod przyrządu: np. 8A 5B
Kod przyrządu stanowi pierwszą część kodu zamówieniowego: patrz tabliczka znamionowa przyrządu.
 - W polu "Wyszukiwanie tekstowe" wpisać: Informacje producenta
 - Typ publikacji: Dokumentacje – Karty katalogowe i instrukcje obsługi

13 Konserwacja

13.1 Czynności konserwacyjne


Przyrząd nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych.

13.1.1 Czyszczenie zewnętrzne

Podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni przetwornika, zawsze należy stosować środki czyszczące, które nie niszczą powierzchni obudowy oraz uszczelek.


13.1.2 Czyszczenie wewnętrzne


Podczas czyszczenia metodą CIP lub SIP należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Używać jedynie środków czyszczących, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.
- Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury medium →  225.

13.2 Wyposażenie do pomiarów i prób


Endress+Hauser oferuje różnorodne wyposażenie do pomiarów i prób, np. W@M lub testy przyrządów.

 W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.

Wykaz niektórego wyposażenia do pomiarów i prób: →  206

13.3 Serwis Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment usług, np. ponownej kalibracji, konserwacji lub prób przyrządów.

 W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.

14 Naprawa

14.1 Informacje ogólne

14.1.1 Koncepcja naprawy i modyfikacji przyrządu

Koncepcja naprawy i modyfikacji Endress+Hauser:

- Przyrząd ma modułową konstrukcję.
- Części zamienne są dostarczane w odpowiednich zestawach, wraz z odpowiednimi instrukcjami ich montażu.
- Naprawy są wykonywane przez serwis E+H lub odpowiednio przeszkolony serwis klienta.
- Urządzenie o danej klasie wykonania przeciwybuchowego może być przekształcone w wersję o innej klasie tylko przez serwis Endress+Hauser.

14.1.2 Wskazówki dotyczące naprawy i modyfikacji



Prosimy przestrzegać następujących wskazówek:

- ▶ Dozwolone jest stosowanie tylko oryginalnych części zamiennych Endress+Hauser.
- ▶ Naprawy wykonywać zgodnie ze wskazówkami montażowymi.
- ▶ Przestrzegać obowiązujących norm, przepisów, zaleceń podanych w dokumentacji Ex (XA) i certyfikatów.
- ▶ Dokumentować wszelkie naprawy i modyfikacje oraz wprowadzać je do bazy danych *W@M*.

14.2 Części zamienne


W@M Device Viewer (www.pl.endress.com/deviceviewer):

Zawiera ona wykaz wszystkich części zamiennych dostępnych dla przyrządu wraz z kodami zamówieniowymi. Jest także możliwość pobrania odpowiednich wskazówek montażowych, o ile istnieją.

-  Numer seryjny przyrządu:
 - Znajduje się na tabliczce znamionowej przyrządu.
 - Można go odczytać w **Numer seryjny** parameter (→  199), w **Informacje o urządzeniu** submenu.

14.3 Serwis Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment usług.

-  W sprawie informacji dotyczących usług należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.

14.4 Zwrot przyrządu

Zwrotu przyrządu pomiarowego należy dokonać jeżeli konieczne jest dokonanie jego naprawy lub kalibracji fabrycznej, lub też w przypadku zamówienia albo otrzymania dostawy niewłaściwego typu przyrządu pomiarowego. Firma Endress+Hauser posiadająca certyfikat ISO jest obowiązana przestrzegać określonych procedur w przypadku obchodzenia się z wyrobami będącymi w kontakcie z medium procesowym.

Dla zagwarantowania przyrządu w sposób bezpieczny i szybki, prosimy o przestrzeganie procedury oraz warunków zwrotu urządzeń, podanych na stronie Endress+Hauser pod adresem <http://www.endress.com/support/return-material>

14.5 Utylizacja przyrządu

14.5.1 Demontaż przyrządu

1. Wyłączyć przyrząd.

⚠ OSTRZEŻENIE

Warunki procesu mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla ludzi.

- ▶ Uważać na niebezpieczne warunki procesu, takie jak ciśnienie wewnątrz przyrządu, wysoka temperatura lub ciecze agresywne.
2. Zdemontować przyrząd w kolejności odwrotnej, jak podczas montażu i podłączenia elektrycznego, podanej w rozdziałach "Montaż przyrządu" i "Podłączenie elektryczne". Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcjach bezpieczeństwa.

14.5.2 Utylizacja przyrządu

⚠ OSTRZEŻENIE

Media zagrażające zdrowiu stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.

- ▶ Sprawdzić, czy usunięte zostały wszelkie pozostałości niebezpiecznych substancji, np. resztki zalegające w szczelinach lub takie, które przeniknęły do elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Utylizując przyrząd przestrzegać następujących wskazówek:














- ▶ Przestrzegać obowiązujących przepisów.
- ▶ Pamiętać o segregacji odpadów i recyklingu podzespołów przyrządu.



15 Akcesoria

Dostępne są różnorodne akcesoria dla czujnika pomiarowego i przetwornika. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.


15.1 Akcesoria stosowane w zależności od wersji przepływomierza

15.1.1 Przetwornik pomiarowy





| Nazwa | Opis |
|--|---|
| Przetwornik <ul style="list-style-type: none"> Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Proline 500 | <p>Przetwornik pomiarowy na wymianę. Kod zamówieniowy służy do określenia następujących parametrów technicznych przyrządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dopuszczenia Wyjście Wejście Wskaźnik; Obsługa Obudowa Wersja oprogramowania <p> Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową: Kod zamówieniowy: 8X5BXX-XXXXXXXXXA</p> <p> Przetwornik Proline 500: Kod zamówieniowy: 8X5BXX-XXXXXXXXXB</p> <p> Przetwornik Proline 500 na wymianę: W zamówieniu należy zawsze podawać numer seryjny posiadanego przetwornika. W oparciu o numer seryjny można ustawić parametry nowego przetwornika tak, jak w wymienianym.</p> <p> Dodatkowe informacje, patrz</p> <ul style="list-style-type: none"> Przetwornik Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową: Zalecenia montażowe EA01151 Przetwornik Proline 500: Zalecenia montażowe EA01152 |
| Zewnętrzna antena WLAN | <p>Zewnętrzna antena WLAN z przewodem o długości 2 m (6,6 ft) oraz dwoma wspornikami kątowymi. Pozycja kodu zam. "Akcesoria załączone", opcja P8 "Antena Wireless do przesyłu danych na znaczne odległości".</p> <p> Informacje dotyczące interfejsu WLAN .->  85</p> |
| Zestaw do montażu do rury | <p>Zestaw do montażu przetwornika do rury.</p> <p> Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Kod zamówieniowy: 71346427</p> <p> Przetwornik Proline 500 Kod zamówieniowy: 71346428</p> |
| Osłona pogodowa Przetwornik <ul style="list-style-type: none"> Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Proline 500 | <p>Służy do zabezpieczenia przyrządu pomiarowego od wpływu warunków pogodowych takich, jak deszcz, przegrzanie wskutek bezpośredniego nasłonecznienia.</p> <p> Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Kod zamówieniowy: 71343504</p> <p> Przetwornik Proline 500 Kod zamówieniowy: 71343505</p> <p> Dodatkowe informacje, patrz: Zalecenia montażowe EA01160</p> |
| Osłona wskaźnika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | <p>Służy do zabezpieczenia przyrządu pomiarowego od wpływu warunków pogodowych takich, jak deszcz, przegrzanie wskutek bezpośredniego nasłonecznienia.</p> <p> Kod zamówieniowy: 71228792</p> <p> Dodatkowe informacje, patrz: Zalecenia montażowe EA01161</p> |



| | |
|---|--|
| Przewód podłączeniowy Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową Czujnik - Przetwornik | Przewód podłączeniowy można zamawiać bezpośrednio wraz z przyrządem (pozycja kodu zam. "Przewód, przyłącze czujnika") lub jako akcesoria (kod zam.: DK8012). Dostępne są następujące długości przewodu podłączeniowego: pozycja kodu zam. "Przewód, przyłącze czujnika" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opcja B: 20 m (65 ft) cyfrowy ▪ Opcja E: Określa zamawiający, maks. 50 m ▪ Opcja F: Określa zamawiający, maks. 165 ft  Maks. długość przewodu podłączeniowego dla przetwornika Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową: 300 m (1 000 ft) |
| Przewód podłączeniowy Proline 500 Czujnik - Przetwornik | Przewód podłączeniowy można zamawiać bezpośrednio wraz z przyrządem (pozycja kodu zam. "Przewód, przyłącze czujnika") lub jako akcesoria (kod zam.: DK8012). Dostępne są następujące długości przewodu podłączeniowego: pozycja kodu zam. "Przewód, przyłącze czujnika" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opcja 1: 5 m (16 ft) ▪ Opcja 2: 10 m (32 ft) ▪ Opcja 3: 20 m (65 ft)  Możliwa długość przewodu podłączeniowego dla przetwornika Proline 500: maks. 20 m (65 ft) |

15.1.2 Czujnik przepływu



| Akcesoria | Opis |
|------------------|--|
| Płaszcz grzewczy | Służy do stabilizacji temperatury medium w czujniku. Dopuszczalne media mierzone: woda, para wodna oraz inne ciecze niemające własności korozyjnych. Możliwość użycia oleju jako medium grzewczego, należy skonsultować z Endress+Hauser. Płaszcz grzewczy nie może być użyty w przypadku czujników wyposażonych w membranę bezpieczeństwa.  Szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA00099D |

15.2 Akcesoria do komunikacji





| Nazwa | Opis |
|--|---|
| Modem Commubox FXA195 HART | Umożliwia iskrobezpieczną komunikację HART poprzez interfejs USB w celu zdalnej obsługi za pomocą oprogramowania FieldCare.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00404F |
| Konwerter HART HMX50 | Służy do odczytu i konwersji dynamicznych zmiennych procesowych HART na analogowe sygnały prądowe lub sygnały wartości granicznych.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00429F i instrukcja obsługi BA00371F |
| Obiektowy serwer sieciowy FXA320 Fieldgate | Obiektowy serwer sieciowy umożliwiający zdalne monitorowanie przyrządów obiektowych (4...20 mA) przez standardową przeglądarkę internetową.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00025S i instrukcja obsługi BA00053S |
| Obiektowy serwer sieciowy FXA520 Fieldgate | Obiektowy serwer sieciowy umożliwiający zdalną diagnostykę i konfigurację podłączonych urządzeń HART przez standardową przeglądarkę internetową.  Dodatkowe informacje, patrz karta katalogowa TI00025S i instrukcja obsługi BA00051S |

| | |
|--------------------------------|--|
| Komunikator Field Xpert SFX350 | Field Xpert SFX350 to mobilny komputer PDA do uruchomienia i diagnostyki urządzeń obiektowych. Pozwala on na efektywną parametryzację i diagnostykę urządzeń obiektowych HART w strefach niezagrażonych wybuchem.  Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA01202S |
| Komunikator Field Xpert SFX370 | Field Xpert SFX370 to mobilny komputer PDA do uruchomienia i diagnostyki urządzeń obiektowych. Pozwala on na efektywną parametryzację i diagnostykę urządzeń obiektowych HART w strefach niezagrażonych wybuchem oraz zagrożonych wybuchem.  Dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi BA01202S |

15.3 Akcesoria do zdalnej konfiguracji, obsługi i diagnostyki

| Nazwa | Opis |
|------------|--|
| Applicator | <p>Oprogramowanie wspomagające dobór i konfigurację przyrządów pomiarowych przepływu Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dobór przetworników pomiarowych do aplikacji przemysłowych ▪ Obliczanie wszystkich niezbędnych parametrów umożliwiających optymalny dobór przepływomierza: m.in. średnicy nominalnej, spadku ciśnienia, prędkości przepływu i dokładności. ▪ Graficzna prezentacja wyników obliczeń ▪ Określanie kodu zamówieniowego, zarządzanie, dokumentowanie i dostęp do wszystkich danych projektowych i parametrów przez cały czas realizacji projektu. <p>Applicator jest dostępny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Do pobrania ze strony: https://wapps.endress.com/applicator ▪ Na płycie DVD do lokalnej instalacji na komputerze PC. |
| W@M | <p>W@M Life Cycle Management</p> <p>Większa produktywność dzięki informacjom na wyciągnięcie ręki. Dane dotyczące instalacji i jej komponentów są generowane od pierwszego etapu planowania i przez cały cykl życia instalacji aparatury obiektowej.</p> <p>W@M Life Cycle Management to otwarta i elastyczna platforma informacyjna, która oferuje przydatne narzędzia dostępne w trybie online i offline.</p> <p>Natychmiastowy dostęp do aktualnych i szczegółowych danych pozwala Ci oszczędzać czas, przyspiesza proces zakupowy i wydłuża czas ciągłej pracy instalacji.</p> <p>W połączeniu z odpowiednimi usługami platforma W@M Life Cycle Management zwiększa wydajność na każdym etapie cyklu życia. Dodatkowe informacje, patrz strona www.endress.com/lifecyclemanagement</p> |
| FieldCare | <p>FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset Management Tool), opartym na standardzie FDT.</p> <p>Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich inteligentnych urządzeń obiektowych w danej instalacji oraz wspiera zarządzanie nimi. Dzięki komunikatom statusu zapewnia również efektywną kontrolę ich stanu funkcjonalnego.</p> <p> Szczegółowe informacje, patrz instrukcje obsługi BA00027S i BA00059S</p> |
| DeviceCare | <p>Oprogramowanie narzędziowe do podłączenia i konfiguracji urządzeń obiektowych Endress+Hauser.</p> <p> Dodatkowe informacje, patrz: Broszura - Innowacje IN01047S</p> |

15.4 Komponenty systemowe AKP

| Nazwa | Opis |
|--|--|
| Stacja graficznej rejestracji danych Memograph M | <p>Stacja graficznej rejestracji danych Memograph M prezentuje i przetwarza informacje o wszystkich istotnych parametrach procesowych. Przyrząd rejestruje wartości pomiarowe, monitoruje wartości graniczne i analizuje przebiegi. Dane są składowane w pamięci wewnętrznej o pojemności 256 MB, na karcie SD lub w pamięci USB.</p> <p> Szczegółowe informacje, patrz karta katalogowa TI00133R i instrukcja obsługi BA00247R</p> |
| Cerabar M | <p>Przetwornik pomiarowy do pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy. Umożliwia odczyt wartości ciśnienia roboczego.</p> <p> Szczegółowe informacje, patrz karty katalogowe TI00426P, TI00436P i instrukcje obsługi BA00200P, BA00382P</p> |
| Cerabar S | <p>Przetwornik pomiarowy do pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego gazów, pary i cieczy. Umożliwia odczyt wartości ciśnienia roboczego.</p> <p> Szczegółowe informacje, patrz karta katalogowa TI00383P i instrukcja obsługi BA00271P</p> |
| iTEMP | <p>Przetworniki temperatury mogą być wykorzystywane we wszystkich aplikacjach pomiarowych gazów, pary i cieczy. Umożliwiają odczyt temperatury medium.</p> <p> Dodatkowe informacje, patrz broszura FA00006T</p> |

16 Dane techniczne

16.1 Zastosowanie

Przepływomierz jest przeznaczony tylko do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

W zależności od zamówionej wersji, może on również służyć do pomiaru przepływu cieczy wybuchowych, łatwopalnych, trujących i utleniających.

Dla zapewnienia, aby przyrząd był w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres eksploatacji, powinien on być używany do pomiaru mediów, na które materiały wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.

16.2 Budowa układu pomiarowego

Zasada pomiaru

Pomiar przepływu masowego opiera się na kontrolowanym generowaniu siły Coriolisa

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy składa się z przetwornika pomiarowego i czujnika przepływu. Przetwornik jest montowany w innym miejscu niż czujnik przepływu. Jest on połączony w czujnikiem jednym przewodem.

Informacje na temat konstrukcji przyrządu →  15

16.3 Wielkości wejściowe

Zmienna mierzona

Zmienne mierzone bezpośrednio

- Przepływ masowy
- Gęstość
- Temperatura

Zmienne obliczane

- Przepływ objętościowy
- Przepływ objętościowy normalizowany
- Gęstość odniesienia

Zakres pomiarowy

Zakresy pomiarowe dla cieczy

| DN | | Zakres pomiarowy $\dot{m}_{\min(F)}$ do $\dot{m}_{\max(F)}$ | |
|------|--------|---|-------------|
| [mm] | [cale] | [kg/h] | [lb/min] |
| 1 | 1/24 | 0 ... 20 | 0 ... 0,735 |
| 2 | 1/12 | 0 ... 100 | 0 ... 3,675 |
| 4 | 1/8 | 0 ... 450 | 0 ... 16,54 |

Zakresy pomiarowe dla gazów

Maksymalny zakres pomiarowy zależy od gęstości gazu i można go wyznaczyć z poniższego wzoru:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$$

| | |
|---|--|
| $\dot{m}_{\max(G)}$ | Maksymalny zakres pomiarowy dla gazów [kg/h] |
| $\dot{m}_{\max(F)}$ | Maksymalny zakres pomiarowy dla cieczy [kg/h] |
| $\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$ | Wartość $\dot{m}_{\max(G)}$ nigdy nie może być większa od wartości $\dot{m}_{\max(F)}$ |
| ρ_G | Gęstość gazu w [kg/m ³] w warunkach roboczych |
| x | Stała zależna od średnicy nominalnej |

| DN | | x |
|------|--------|----------------------|
| [mm] | [cale] | [kg/m ³] |
| 1 | 1/24 | 32 |
| 2 | 1/12 | 32 |
| 4 | 1/8 | 32 |


Przykład obliczeń dla gazu

- Czujnik przepływu: Promass A, DN 2
- Rodzaj gazu: powietrze o gęstości 11,9 kg/m³ (w temp. 20 °C i ciśn. 10 bar)
- Zakres pomiarowy (ciecze): 100 kg/h
- x = 32 kg/m³ (dla Promass A, DN 2)

Obliczony maksymalny zakres pomiarowy:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 100 \text{ kg/h} \cdot 11,9 \text{ kg/m}^3 : 32 \text{ kg/m}^3 = 37,2 \text{ kg/h}$$

Zalecany zakres pomiarowy

Patrz rozdział "Wartości przepływów" →  227

Dynamika pomiaru

Ponad 1000 : 1



Przepływy o wartości powyżej maksymalnego ustawionego zakresu nie powodują przeciążenia elektroniki, tj. wskazania liczników są poprawne.

Sygnał wejściowy

Zewnętrzne wartości mierzone

Celem zwiększenia dokładności niektórych wartości mierzonych lub obliczeń skorygowanego przepływu objętościowego gazów, system automatyki może w sposób ciągły zapisywać różne wartości pomiarowe w przyrządzie:

- Ciśnienie pracy, celem zwiększenia dokładności (Endress+Hauser zaleca stosowanie przetworników ciśnienia absolutnego, np. Cerabar M lub Cerabar S)
- Temperaturę medium, celem zwiększenia dokładności (np. za pomocą przetwornika iTEMP)
- Gęstość odniesienia dla wyliczenia skorygowanego przepływu objętościowego gazów

 W ofercie Endress+Hauser dostępne są różne przetworniki ciśnienia i temperatury: patrz rozdział "Akcesoria" →  209

Zalecane jest wczytywanie wartości mierzonych z czujników zewnętrznych, celem obliczenia następujących zmiennych dla gazów:


Skorygowany przepływ objętościowy

Protokół HART

Wartości pomiarowe są zapisywane w przyrządzie przez system sterowania poprzez protokół HART. Przetwornik ciśnienia musi obsługiwać następujące funkcje:

- Protokół HART
- Tryb pakietowy (Burst mode)

Wejście prądowe

Wartości pomiarowe są zapisywane w przyrządzie przez system sterowania poprzez wejście prądowe →  212.

Wejście prądowe 0/4...20 mA

| | |
|-----------------------------|--|
| Wejście prądowe | 0/4...20 mA (aktywne/pasywne) |
| Wyjście prądowe | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA (aktywne) ■ 0/4...20 mA (pasywne) |
| Rozdzielczość | 1 μ A |
| Spadek napięcia | Typowo: 0,6 ... 2 V dla 3,6 ... 22 mA (pasywne) |
| Maks. napięcie wejściowe | \leq 30 V (pasywne) |
| Napięcie jałowe | \leq 28,8 V (aktywne) |
| Możliwe wielkości wejściowe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ciśnienie ■ Temperatura ■ Gęstość |

Wejście statusu



| | |
|-------------------------------|--|
| Maksymalne wartości wejściowe | <ul style="list-style-type: none"> ■ DC -3 ... 30 V ■ Gdy wejście statusu jest aktywne (ON): $R_i > 3 \text{ k}\Omega$ |
| Czas odpowiedzi | Ustawiany w zakresie: 5 ... 200 ms |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poziom sygnału wejściowego | <ul style="list-style-type: none">■ Poziom niski: DC -3 ... +5 V■ Poziom wysoki: DC 12 ... 30 V |
| Możliwe funkcje | <ul style="list-style-type: none">■ Wyłącz■ Indywidualne kasowanie poszczególnych liczników■ Kasowanie wszystkich liczników■ Wymuszenie przepływu (zera sygnału) |



16.4 Wielkości wyjściowe

Sygnaly wyjściowe



Wyjście prądowe HART


| | |
|--------------------------|---|
| Typ wyjścia | 4...20 mA HART |
| Zakres prądowy | Może być ustawiony na 4...20 mA (aktywne/pasywne)  Ex i, pasywne |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Maks. napięcie wejściowe | DC 30 V (pasywne) |
| Obciążenie | 250 ... 700 Ω |
| Rozdzielczość | 0,38 μA |
| Tłumienie | Ustawiane w zakresie: 0,07 ... 999 s |
| Możliwe zmienne mierzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Skorygowany przepływ objętościowy ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Temperatura ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0  W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa. |

Wyjście prądowe 0/4...20 mA


| | |
|-------------------------------|---|
| Typ wyjścia | 0/4 ... 20 mA |
| Maksymalne wartości wyjściowe | 22,5 mA |
| Zakres prądowy | Może być skonfigurowany jako: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4...20 mA (aktywne) ▪ 0/4...20 mA (pasywne)  Ex i, pasywne |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Maks. napięcie wejściowe | DC 30 V (pasywne) |
| Obciążenie | 0 ... 700 Ω |
| Rozdzielczość | 0,38 μA |
| Tłumienie | Ustawiane w zakresie: 0,07 ... 999 s |
| Możliwe zmienne mierzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Skorygowany przepływ objętościowy ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Temperatura ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0  W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa. |

Wyjście binarne (PFS)

| | |
|--|--|
| Funkcja | Może być skonfigurowane jako impulsowe, częstotliwościowe lub dwustanowe |
| Wersja | <p>Typu "otwarty kolektor"</p> <p>Może być skonfigurowane jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktywne ▪ Pasywne <p> Ex i, pasywne</p> |
| Maksymalne wartości wejściowe | DC 30 V, 250 mA (pasywne) |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Spadek napięcia | Dla 22,5 mA: \leq DC 2 V |
| Wyjście impulsowe | |
| Maksymalne wartości wejściowe | DC 30 V, 250 mA (pasywne) |
| Maks. prąd wyjściowy | 22,5 mA (aktywne) |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Szerokość impulsu | Ustawiana w zakresie: 0,05 ... 2 000 ms |
| Maksymalna częstotliwość impulsów | 10 000 Impulse/s |
| Waga impulsu | Programowana |
| Możliwe zmienne mierzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Skorygowany przepływ objętościowy |
| Wyjście częstotliwościowe | |
| Maksymalne wartości wejściowe | DC 30 V, 250 mA (pasywne) |
| Maks. prąd wyjściowy | 22,5 mA (aktywne) |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Częstotliwość wyjściowa | Ustawiana: częstotliwość maksymalna 2 ... 10 000 Hz ($f_{\max} = 12\,500$ Hz) |
| Tłumienie | Ustawiane w zakresie: 0 ... 999 s |
| Stosunek przerwa/wypełnienie | 1:1 |
| Możliwe zmienne mierzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Skorygowany przepływ objętościowy ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Temperatura ▪ Temperatura elektroniki ▪ Częstotliwość drgań 0 ▪ Tłumienie drgań 0 ▪ Asymetria sygnału ▪ Prąd wzbudzenia 0 <p> W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa.</p> |
| Wyjście dwustanowe | |
| Maksymalne wartości wejściowe | DC 30 V, 250 mA (pasywne) |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Mechanizm przełączania | Dwustanowy (stan przewodzenia i nieprzewodzenia) |
| Opóźnienie przełączania | Ustawiane w zakresie: 0 ... 100 s |


| | |
|-----------------|---|
| Ilość załączeń | Nieograniczona |
| Możliwe funkcje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Włącz ▪ Klasa diagnostyczna ▪ Limit <ul style="list-style-type: none"> - Przepływ masowy - Przepływ objętościowy - Skorygowany przepływ objętościowy - Gęstość - Gęstość odniesienia - Temperatura - Licznik 1-3 ▪ Kontrola kierunku przepływu ▪ Status <ul style="list-style-type: none"> - Detekcja częściowego napełnienia rur pomiarowych - Odcięcie niskich przepływów <p> W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa.</p> |

Podwójne wyjście impulsowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Funkcja | Dwa niezależne sygnały impulsowe przesunięte fazowo względem siebie |
| Wersja | Typu "open kolektor" Może być skonfigurowane jako: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktywne ▪ Pasywne |
| Maksymalne wartości wejściowe | DC 30 V, 250 mA (pasywny) |
| Napięcie jałowe | DC 28,8 V (aktywne) |
| Spadek napięcia | Dla 22,5 mA: ≤ DC 2 V |
| Częstotliwość wyjściowa | Ustawiana w zakresie: 0 ... 1 000 Hz |
| Tłumienie | Ustawiane w zakresie: 0 ... 999 s |
| Stosunek przerwa/wypełnienie | 1:1 |
| Możliwe zmienne mierzone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przepływ masowy ▪ Przepływ objętościowy ▪ Przepływ objętościowy normalizowany ▪ Gęstość ▪ Gęstość odniesienia ▪ Temperatura <p> W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa.</p> |

Wyjście przekaźnikowe

| | |
|------------------------|--|
| Funkcja | Wyjście przełączające |
| Wersja | Wyjście przekaźnikowe separowane galwanicznie |
| Mechanizm przełączania | Może być skonfigurowane jako: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NO (normalnie otwarte), ustawienie fabryczne ▪ NC (normalnie zamknięte) |

| | |
|---|---|
| Maks. obciążalność styków (obciążenie pasywne) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DC 30 V, 0,1 A ▪ AC 30 V, 0,5 A |
| Możliwe funkcje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyłącz ▪ Włącz ▪ Klasa diagnostyczna ▪ Limit <ul style="list-style-type: none"> - Przepływ masowy - Przepływ objętościowy - Przepływ objętościowy normalizowany - Gęstość - Gęstość odniesienia - Temperatura - Licznik 1-3 ▪ Kontrola kierunku przepływu ▪ Status <ul style="list-style-type: none"> - Detekcja częściowego napełnienia rur pomiarowych - Odcięcie niskich przepływów <p> W przypadku przyrządu z jednym lub kilkoma pakietami aplikacji liczba możliwych opcji jest większa.</p> |

Konfigurowalny moduł wejścia/wyjścia

Podczas uruchomienia, do **jednego** gniazda może być podłączony konfigurowalny moduł wejść/wyjść.

Moduł ten może być skonfigurowany w następujący sposób:

- Wyjście prądowe: 4...20 mA (aktywne), 0/4...20 mA (pasywne)
- Wyjście binarne
- Wejście prądowe: 4...20 mA (aktywne), 0/4...20 mA (pasywne)
- Wejście statusu

Parametry techniczne wejść i wyjść opisano w niniejszym rozdziale.

Sygnalizacja usterki

W zależności od typu interfejsu, informacja o usterce jest prezentowana w następujący sposób:

Wyjście prądowe 0/4...20 mA

4...20 mA

| | |
|---------------------------|---|
| Tryb obsługi błędu | <p>Możliwość wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 ... 20 mA zgodnie z zaleceniami NAMUR NE 43 ▪ 4 ... 20 mA zgodnie z US ▪ Wartość min.: 3,59 mA ▪ Wartość maks.: 22,5 mA ▪ Wartość definiowana w zakresie: 3,59 ... 22,5 mA ▪ Bieżąca wartość ▪ Ostatnia poprawna wartość |
|---------------------------|---|

0...20 mA

| | |
|---------------------------|--|
| Tryb obsługi błędu | <p>Możliwość wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poziom maksymalny: 22 mA ▪ Wartość definiowana w zakresie: 0 ... 20,5 mA |
|---------------------------|--|

Wyjście binarne (PFS)


| Wyjście impulsowe | |
|---------------------------|--|
| Tryb obsługi błędu | Możliwość wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bieżąca wartość ▪ Brak impulsów |
| Wyjście częstotliwościowe | |
| Tryb obsługi błędu | Możliwość wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bieżąca wartość ▪ 0 Hz ▪ Wartość zdefiniowana ($f_{\max} 2 \dots 12\,500$ Hz) |
| Wyjście przełączające | |
| Tryb obsługi błędu | Możliwość wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stan bieżący ▪ Otwarte ▪ Zamknięte |

Wyjście przekaźnikowe

| | |
|--------------------|--|
| Tryb obsługi błędu | Możliwość wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stan bieżący ▪ Otwarte ▪ Zamknięte |
|--------------------|--|

Wyświetlacz

| | |
|--------------------|--|
| Komunikat tekstowy | Z informacją o przyczynie i działaniach |
| Podświetlenie | Czerwone podświetlenie sygnalizuje błąd przyrządu. |

 Sygnalizacja statusu zgodnie z NAMUR NE 107

Interfejs/protokół


- Za pomocą komunikacji cyfrowej:
 - Protokół HART
- Poprzez interfejs serwisowy
 - Interfejs serwisowy CDI-RJ45
 - Interfejs WLAN

| | |
|--------------------|---|
| Komunikat tekstowy | Z informacją o przyczynie i działaniach |
|--------------------|---|

Serwer WWW

| | |
|--------------------|---|
| Komunikat tekstowy | Z informacją o przyczynie i działaniach |
|--------------------|---|


Diody sygnalizacyjne LED

| | |
|--------------------------------------|--|
| Informacja o stanie przyrządu | <p>Stan przyrządu jest sygnalizowany za pomocą różnokolorowych diod LED</p> <p>W zależności od wersji przyrządu wyświetlane są następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zasilanie włączone ▪ Aktywna transmisja danych ▪ Wystąpił alarm/błąd przyrządu. <p> Informacje diagnostyczne sygnalizowane za pomocą diod sygnalizacyjnych LED</p> |
|--------------------------------------|--|


Wartość odcięcia niskich przepływów Punkt odcięcia (zerowania) pomiaru przy niskich przepływach (przepływy pełzające) jest ustawiany płynnie.

Separacja galwaniczna Obwody wejściowe są galwanicznie izolowane od siebie i od uziemienia (PE).

Parametry komunikacji cyfrowej

| | |
|--|---|
| ID producenta | 0x11 |
| Typ urządzenia | 0x3B |
| Wersja protokołu HART | 7 |
| Pliki opisu urządzenia (DTM, DD) | Informacje i pliki do pobrania ze strony: www.pl.endress.com |
| Obciążenie HART | Min. 250 Ω |
| Integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową | Informacje dotyczące integracji z systemami automatyki →  92. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zmienne mierzone przesyłane z wykorzystaniem protokołu HART ▪ Tryb Burst |

16.5 Zasilanie

Rozmieszczenie zacisków →  41

Zasilanie

| Pozycja kodu zam. "Zasilanie" | Napięcie na zaciskach | | Zakres częstotliwości |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Opcja D | DC 24 V | ±20% | – |
| Opcja E | AC100 ... 240 V | -15...+10% | 50/60 Hz |
| Opcja I | DC 24 V | ±20% | – |
| | AC100 ... 240 V | -15...+10% | 50/60 Hz |

Pobór mocy

Przetwornik

Maks. 10 W (moc czynna)

Pobór prądu


Przetwornik

- Maks. 400 mA (24 V)
- Maks. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Zanik napięcia zasilającego

- Licznik zapamiętuje ostatnią wartość mierzoną.
- Parametry konfiguracyjne są zapisywane w module pamięci HistoROM DAT (moduł wtykowy).
- Wiadomości o błędach (łącznie z wartością licznika godzin pracy) zostają zachowane.

Podłączenie elektryczne →  51

Wyrównanie potencjałów →  56

Zaciski
Zaciski sprężynowe: przeznaczone do żył linkowych niezarobionych i zarobionych tulejkami kablowymi.
Przekroje żył 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Wprowadzenia przewodów

- Dławik kablowy: M20 × 1.5 Ø przewodu: 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Gwinty wewnętrzne dla dławików:
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20
- Wtyk przewodu podłączeniowego: M12
Wtyk przewodu występuje zawsze w wersji przyrządu określoną w pozycji kodu zam. "Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika", opcja **C** "Ultrakompakt higieniczna, stal k.o.".

Parametry przewodów →  37

16.6 Cechy metrologiczne

Warunki odniesienia

- Granice błędów wg PN-ISO 11631
- Woda: +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) , przy 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Parametry zgodnie z protokołem kalibracji
- Dokładność określona w stanowisku wzorcowania akredytowanym zgodnie z PN-ISO 17025.

 Do obliczenia błędów pomiarowych należy użyć oprogramowania *Applicator* →  208

Maksymalny błąd pomiaru w.w. = wartość wskazywana; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = temperatura medium

Dokładność bazowa

 Wskazówki dotyczące projektowania →  223

Przepływ masowy i przepływ objętościowy (ciecze)

±0,10 % w.w.

Przepływ masowy (gazy)

±0,50 % w.w.

Pomiar gęstości (ciecze)

| W warunkach odniesienia [g/cm ³] | Standardowa kalibracja gęstości ¹⁾ [g/cm ³] | Specjalna Kalibracja gęstości ^{2), 3)} [g/cm ³] |
|---|---|---|
| ±0,0005 | ±0,02 | ±0,002 |

1) W całym zakresie temperatury i gęstości

2) Zakres dla specjalnej kalibracji gęstości: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)

3) Pozycja kodu zam. "Pakiet aplikacji", opcja EF "Gęstość Specjalna"

Temperatura

$$\pm 0,5 \text{ } ^\circ\text{C} \pm 0,005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0,9 \text{ } ^\circ\text{F} \pm 0,003 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

Stabilność zera

| DN | | Stabilność zera | |
|------|----------------|-----------------|----------|
| [mm] | [cale] | [kg/h] | [lb/min] |
| 1 | $\frac{1}{24}$ | 0,0010 | 0,000036 |
| 2 | $\frac{1}{12}$ | 0,0050 | 0,00018 |
| 4 | $\frac{1}{6}$ | 0,0225 | 0,0008 |

Wartości przepływów

Wartości przepływów z uwzględnieniem zawężenia zakresu w zależności od średnicy nominalnej.

Jednostki metryczne

| DN | 1:1 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:500 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| [mm] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 1 | 20 | 2 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,04 |
| 2 | 100 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,2 |
| 4 | 450 | 45 | 22,5 | 9 | 4,5 | 0,9 |

Amerykański układ jednostek

| DN | 1:1 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:500 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [cale] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| $\frac{1}{24}$ | 0,735 | 0,074 | 0,037 | 0,015 | 0,007 | 0,001 |
| $\frac{1}{12}$ | 3,675 | 0,368 | 0,184 | 0,074 | 0,037 | 0,007 |
| $\frac{1}{6}$ | 16,54 | 1,654 | 0,827 | 0,331 | 0,165 | 0,033 |

Dokładność wyjść

Dokładność bazową wyjść analogowych podano niżej.

Wyjście prądowe

| | |
|-------------------|---------------------|
| Dokładność | $\pm 5 \mu\text{A}$ |
|-------------------|---------------------|

Wyjście impulsowe/ częstotliwościowe



w.w. = wartość wskazywana

| | |
|-------------------|---|
| Dokładność | Maks. ± 50 ppm w.w. (w całym zakresie temperatur otoczenia) |
|-------------------|---|

Powtarzalność

w.w. = wartość wskazywana; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temperatura medium

Powtarzalność bazowa

 Wskazówki dotyczące projektowania →  223

Przepływ masowy i przepływ objętościowy (ciecze)

±0,05 % w.w.

Przepływ masowy (gazy)

±0,25 % w.w.

Pomiar gęstości (ciecze)

±0,00025 g/cm³

Temperatura

±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T-32) °F)

Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi zależy od konfiguracji (tłumienie).

Wpływ temperatury otoczenia

Wyjście prądowe

| | |
|----------------------------|---------------|
| Współczynnik temperaturowy | Maks. 1 µA/°C |
|----------------------------|---------------|

Wyjście impulsowe / częstotliwościowe

| | |
|----------------------------|--|
| Współczynnik temperaturowy | Brak dodatkowego wpływu. Uwzględniony w podanej dokładności. |
|----------------------------|--|

Wpływ temperatury medium

Przepływ masowy i przepływ objętościowy

w.m. = wartości maksymalnej zakresu


Jeżeli temperatura medium jest inna niż ta, w której dokonywano ustawienia punktu zerowego, dodatkowy błąd czujnika wynosi typowo ±0,0002 % w.m./°C (±0,0001 % w.m./°F).


Wpływ ten jest mniejszy, jeśli kalibracja punktu zerowego jest wykonywana w temperaturze procesu.

Gęstość

Jeżeli temperatura medium jest inna niż ta, w której dokonywano kalibracji gęstości, dodatkowy błąd czujnika wynosi typowo ±0,00005 g/cm³ /°C (±0,000025 g/cm³ /°F).
Możliwa jest kalibracja gęstości na obiekcie.

Specjalna kalibracja gęstości

Jeśli temperatura medium jest poza kalibrowanym zakresem, błąd pomiaru wynosi (→  220) ±0,00005 g/cm³ /°C (±0,000025 g/cm³ /°F)

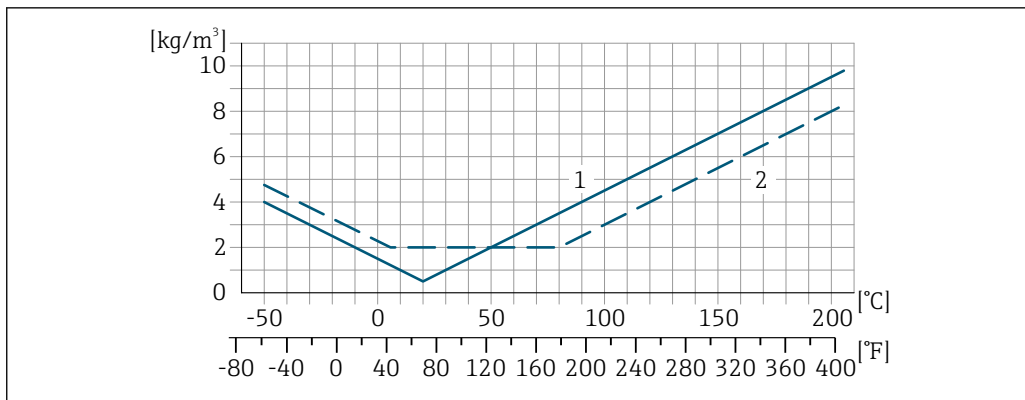

A0016616

- 1 Kalibracja gęstości w warunkach procesowych, np. w temperaturze +20 °C (+68 °F)
- 2 Specjalna kalibracja gęstości

Temperatura

$$\pm 0,005 \cdot T \text{ } ^\circ\text{C} (\pm 0,005 \cdot (T - 32) \text{ } ^\circ\text{F})$$

Wpływ ciśnienia medium

Różnica pomiędzy ciśnieniem, w którym przeprowadzono kalibrację a ciśnieniem roboczym nie ma wpływu na dokładność pomiaru.



Wpływ ten można skompensować poprzez:

- Wczytanie aktualnej wartości mierzonej ciśnienia poprzez wejście prądowe.
- Zdefiniowanie stałej wartości ciśnienia w parametrach przepływomierza.



Instrukcja obsługi .

Wzory obliczeniowe

w.w. = wartość wskazywana; w.m. = wartość maksymalna zakresu

BaseAccu = dokładność bazowa w % w.w., BaseRepeat = powtarzalność bazowa w % w.w.


MeasValue = wartość mierzona; ZeroPoint = stabilność zera

Obliczenie maksymalnego błędu pomiaru jako funkcji natężenia przepływu

| Natężenie przepływu | Maksymalny błąd pomiaru w % w.w. |
|--|--|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small> | $\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small> |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small> | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small> |

Obliczenie maksymalnej powtarzalności jako funkcji natężenia przepływu

| Natężenie przepływu | Maksymalna powtarzalność w % w.w. |
|--|--|
| $\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small> | $\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small> |
| $< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small> | $\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small> |

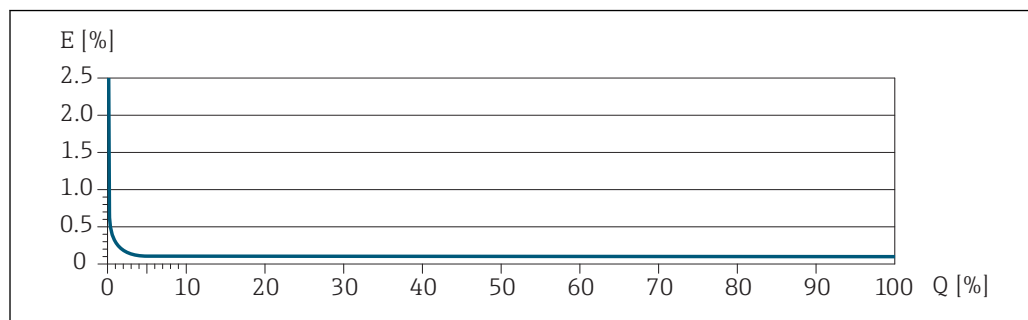Przykład obliczenia maks. błędu pomiaru

A0030378

E Maksymalny błąd pomiaru w % w.w. (przykład)

Q Natężenie przepływu w % wartości maksymalnej zakresu

16.7 Warunki pracy: montaż

"Wymagania montażowe"

16.8 Warunki pracy: środowisko

Temperatura otoczenia → 26

Tabele temperatur

i Podczas eksploatacji przyrządu w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać zależności między dopuszczalną temperaturą otoczenia a temperaturą medium.

📖 Szczegółowe informacje dotyczące tabel temperatur, patrz oddzielny dokument Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) dla danego przyrządu.

Temperatura składowania -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Klasa klimatyczna DIN EN 60068-2-38 (próba Z/AD)

Stopień ochrony

Przetwornik

- Standardowo: obudowa - IP66/67, typ 4X
- Przy otwartej obudowie: IP20, typ 1
- Wskaźnik: obudowa - IP20, typ 1

Czujnik przepływu


- Standardowo: obudowa - IP66/67, typ 4X
- Dla pozycji kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CM**: wersja ze stopniem ochrony IP69

Zewnętrzna antena WLAN

IP67

Odporność na wibracje


- Wibracje sinusoidalne wg PN-EN 60068-2-6
Częstotliwość 2 ... 8,4 Hz, amplituda skoku 3,5 mm
- Wibracje losowe (test Fh), wg PN-EN 60068-2-64
 - 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
 - 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz
 - Maks. poziom drgań: 1,54 g (wartość skuteczna)


| | |
|---|--|
| Odporność na udary | Udary półsinusoidalne wg PN-EN 60068-2-27 6 ms 50 g |
| Odporność na udary | Udary spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się z wyrobami, wg PN-EN 60068-2-31 |
| Obciążenia mechaniczne | Zabronione jest stawanie na obudowie przetwornika. |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | zgodnie z PN-EN 61326 i zaleceniami NAMUR NE 21  Szczegółowe dane podano w Deklaracji Zgodności. |

16.9 Warunki pracy: proces

Temperatura medium -50 ... +205 °C (-58 ... +401 °F)

Zależność między temperaturą otoczenia a temperaturą medium

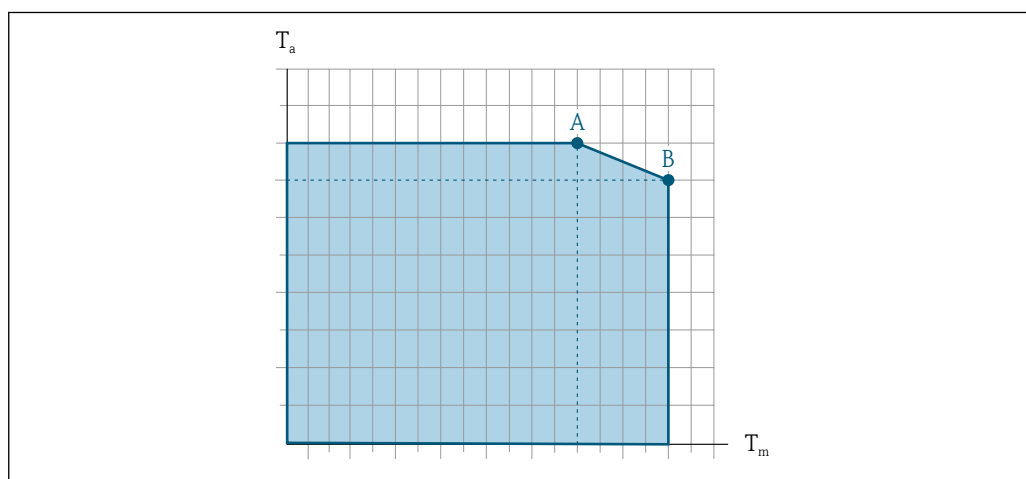



 45 Rysunek poglądowy, wartości podano w tabeli poniżej.

T_a Temperatura otoczenia

T_m Temperatura medium

A Maks. dopuszczalna temperatura medium T_m przy $T_{a\max} = 60\text{ °C}$ (140 °F); wyższe temperatury medium T_m wymagają niższej temperatury otoczenia T_a

B Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia T_a przy podanej maks. temperaturze medium dla T_m czujnika przepływu

 Wartości dla przyrządów stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem:
Odrębna dokumentacja Ex (XA) dla przepływomierza →  239.

| Wersja | Nieizolowany | | | | Izolowany | | | |
|--|----------------|-----------------|-------|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | A | | B | | A | | B | |
| | T_a | T_m | T_a | T_m | T_a | T_m | T_a | T_m |
| Promass A 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 60 °C (140 °F) | 205 °C (401 °F) | - | - | 60 °C (140 °F) | 90 °C (194 °F) | 25 °C (77 °F) | 205 °C (401 °F) |
| Promass A 500 | 60 °C (140 °F) | 205 °C (401 °F) | - | - | 60 °C (140 °F) | 160 °C (320 °F) | 55 °C (131 °F) | 205 °C (401 °F) |

Uszczelki

Dla zestawów montażowych ze złączami gwintowymi:

- Viton: -15 ... +200 °C (-5 ... +392 °F)
- EPDM: -40 ... +160 °C (-40 ... +320 °F)
- Silikon: -60 ... +200 °C (-76 ... +392 °F)
- Kalrez: -20 ... +275 °C (-4 ... +527 °F)

Gęstość 0 ... 5 000 kg/m³ (0 ... 312 lb/cf)

Zależność ciśnienie-temperatura



Przegląd zależności ciśnienie-temperatura dla przyłączy technologicznych, patrz karta katalogowa

Ośłona wtórna

Obudowa czujnika przepływu jest wypełniona suchym azotem i zabezpiecza wewnętrzny moduł elektroniki oraz elementy mechaniczne.

Podane niżej ciśnienia nominalne/rozrywające osłony wtórnej mają zastosowanie wyłącznie do przepływomierzy w wersji standardowej i/lub wyposażonych w zamknięte przyłącza do przedmuchu (nigdy nie otwierane po dostawie).

Jeśli przepływomierz posiadający przyłącza do przedmuchu (pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CH** "Przyłącza do przedmuchu") zostanie podłączony do systemu przedmuchiowego, maksymalne dopuszczalne ciśnienie zależy od parametrów tego systemu lub przepływomierza, zależnie od tego, który z nich ma niższe ciśnienie nominalne.

Jeśli przepływomierz posiada przeponę bezpieczeństwa (pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CA** "Przepona bezpieczeństwa"), ciśnienie nominalne zależy od ciśnienia rozrywającego przepony bezpieczeństwa → 227.

Ciśnienie rozrywające osłony wtórnej oznacza typowe ciśnienie wewnętrzne, osiągnięte przed mechanicznym uszkodzeniem osłony wtórnej, określone podczas badania typu. Przepływomierz może być dostarczony wraz z odpowiednią deklaracją badania typu (pozycja kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia", opcja **LN** "Ciśn. rozryw. obud. czujnik., test ciśn.").

| DN | | Ciśnienie nominalne osłony wtórnej (z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa ≥ 4) | | Ciśnienie rozrywające osłony wtórnej | |
|------|--------|---|-------|--------------------------------------|-------|
| [mm] | [cale] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] |
| 1 | 1/24 | 25 | 362 | 175 | 2 538 |
| 2 | 1/12 | 25 | 362 | 155 | 2 248 |
| 4 | 1/8 | 25 | 362 | 130 | 1 885 |



W przypadku uszkodzenia rury pomiarowej (np. wskutek oddziaływania mediów korozyjnych lub zawierających cząstki ścierne), medium wypełni osłonę wtórną.

Jeśli istnieje konieczność odprowadzenia wyciekającego medium poprzez zawór zrzutowy, czujnik przepływu powinien być wyposażony w przeponę bezpieczeństwa. Zawór zrzutowy należy wkręcić w dodatkowe przyłącze gwintowe.

Przyłącze to może służyć także do przedmuchu gazem lub detekcji gazu wewnątrz osłony.



Nie otwierać przyłączy spustowych, chyba że osłona może zostać natychmiast wypełniona suchym gazem obojętnym. Do przedmuchu nadciśnienie w osłonie wtórnej powinno być niskie. Ciśnienie maksymalne: 5 bar (72,5 psi).

W przypadku uszkodzenia rur pomiarowych, ciśnienie wewnątrz osłony wtórnej wzrośnie do ciśnienia roboczego medium procesowego. Jeśli użytkownik stwierdzi, że wytrzymałość ciśnieniowa/ ciśnienie rozrywające osłony wtórnej nie zapewnia odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa, przyrząd powinien być wyposażony w przeponę bezpieczeństwa. Zapobiega ona nadmiernemu wzrostowi ciśnienia wewnątrz osłony wtórnej. W związku z tym, użycie przepony bezpieczeństwa jest zalecane w aplikacjach wysokociśnieniowych gazów, zwłaszcza wtedy, gdy ciśnienie medium jest o 2/3 wyższe od ciśnienia rozrywającego osłony ciśnieniowej.



Wymiary podano w rozdziale "Budowa mechaniczna" w karcie katalogowej

Przepona bezpieczeństwa

Dla większego bezpieczeństwa można zastosować wersję z membraną bezpieczeństwa o ciśnieniu rozrywającym 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) (pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CA** "przepona bezpieczeństwa").

W obudowach wyposażonych w przeponę bezpieczeństwa nie można stosować płaszcza grzewczego.

Specjalne zalecenia montażowe: → 28



Wymiary podano w rozdziale "Budowa mechaniczna"

Wartości przepływów

Optymalną średnicę przepływomierza należy określić biorąc pod uwagę zakres pomiarowy czujnika i dopuszczalny spadek ciśnienia.



W rozdziale "Zakres pomiarowy" podano maksymalne zakresy pomiarowe czujników → 211

- Minimalny, zalecany zakres pomiarowy wynosi 1/20 zakresu pomiarowego czujnika
- W większości przypadków optymalny jest zakres pomiarowy wynoszący 20 ... 50 % zakresu maksymalnego czujnika
- Jeżeli ciecze posiadają właściwości ściernie, zalecane są mniejsze wartości przepływu: prędkość cieczy < 1 m/s (< 3 ft/s).
- W przypadku gazów należy zastosować następujące zasady:
 - Prędkość przepływu w rurach pomiarowych nie może być większa niż połowa prędkości dźwięku w danym gazie (0,5 Mach).
 - Maksymalne masowe natężenie przepływu zależy od gęstości gazu: równanie na stronie → 211



Do obliczenia wartości przepływu należy użyć oprogramowania narzędziowego (*Applicator*) → 208

Strata ciśnienia



Do obliczenia zakresu pomiarowego należy użyć oprogramowania narzędziowego (*Applicator*) → 208

Ciśnienie w instalacji

→ 26

16.10 Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary



Informacje dotyczące wymiarów i długości zabudowy przyrządu, patrz rozdział "Budowa mechaniczna" w odpowiedniej karcie katalogowej.

Masa

Podane masy (bez masy opakowania) odnoszą się do wersji z przyłączami VCO.

Inne wartości dla różnych wersji przetwornika:

Przetwornik

- Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową, obudowa z poliwęglanu: 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową, obudowa aluminiowa: 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500, obudowa aluminiowa: 6,5 kg (14,3 lbs)

Czujnik

Czujnik, wersja z aluminiową obudową przedziału podłączeniowego: patrz informacje w tabeli poniżej

Masa (jednostki metryczne)

| DN [mm] | Masa [kg] |
|---------|-----------|
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 4 | 13 |

Masa (amerykański układ jednostek)

| DN [cale] | Masa [lbs] |
|-----------|------------|
| 1/24 | 18 |
| 1/12 | 20 |
| 1/8 | 29 |

Materiały**Obudowa przetwornika**

Obudowa Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Pozycja kodu zam. "Obudowa przetwornika":

- Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo": odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo
- Opcja **D** "Poliwęglan": poliwęglan

Obudowa Proline 500

Pozycja kodu zam. "Obudowa przetwornika":

Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo": odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo

Materiał wziernika

Pozycja kodu zam. "Obudowa przetwornika":


- Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo": szkło
- Opcja **D** "Poliwęglan": tworzywo sztuczne

Obudowa przedziału połączeniowego czujnika

Pozycja kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek. czujnika":

- Opcja **A** "Aluminium malowane proszkowo": odlew aluminiowy (AlSi10Mg) lakierowany proszkowo
- Opcja **B**: Stal k.o.:
 - Stal k.o. 1.4301 (304)
 - Opcja: pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CC** "Wersja higieniczna, maksymalna odporność na korozję": stal k.o. 1.4404 (316L)
- Opcja **C**: Ultra-kompakt, stal k.o.:
 - Stal k.o. 1.4301 (304)
 - Opcja: pozycja kodu zam. "Opcje czujnika", opcja **CC** "Wersja higieniczna, maksymalna odporność na korozję": stal k.o. 1.4404 (316L)


Wprowadzenia przewodów/ dławiki kablowe

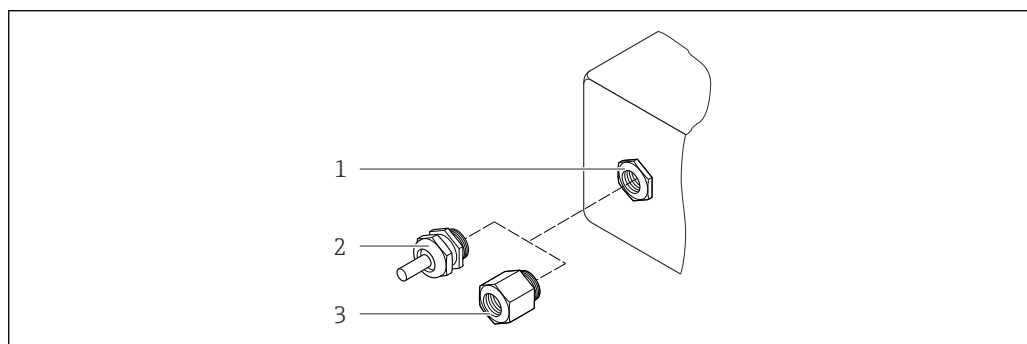

A0020640

46 Możliwe wprowadzenia przewodów/ dławiki kablowe

- 1 Gwint wewnętrzny M20 × 1.5
- 2 Dławik kablowy M20 × 1.5
- 3 Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G ½" lub NPT ½"

| Wprowadzenia przewodów i adaptery | Materiał |
|--|-------------------|
| Dławik kablowy M20 × 1.5 | Tworzywo sztuczne |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym G ½" ■ Adapter do wprowadzenia przewodu z gwintem wewnętrznym NPT ½" <p> Dostępny tylko w niektórych wersjach przyrządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pozycja kodu zam. "Obudowa przetwornika": <ul style="list-style-type: none"> – Opcja A "Aluminium malowane proszkowo" – Opcja D "Poliwęglan" ■ Pozycja kodu zam. "Obudowa złącza modułu elek. czujnika": <ul style="list-style-type: none"> – Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową: <ul style="list-style-type: none"> Opcja A "Aluminium malowane proszkowo" Opcja B "Stal k.o." – Proline 500: <ul style="list-style-type: none"> Opcja B "Stal k.o." | Mosiądz niklowany |


Przewód połączeniowy

Przewód połączeniowy czujnik przepływu - przetwornik: Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową

Przewód z miedzianym ekranem, izolowany PCV

Przewód połączeniowy czujnik przepływu - przetwornik: Proline 500

- Przewód standardowy: przewód z miedzianym ekranem, izolowany PCV
- Przewód wzmocniony: przewód z miedzianym ekranem, izolowany PCV i osłoną z opłotem wzmacniającym z drutu stalowego

 Promieniowanie UV może niszczyć zewnętrzny płaszcz przewodu. Należy w możliwie największym stopniu chronić przewód przed wpływem słońca.

Obudowa czujnika przepływu

- Powierzchnia zewnętrzna odporna na kwasy i ługi
- Stal k.o. 1.4301 (304)

Rury pomiarowe

Stal k.o. 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Przyłącza procesowe

Przyłącza VCO

Stal k.o. 1.4404 (316/316L)

Przyłącza Tri-Clamp

Stal k.o. 1.4539 (904L)

Adapter, kołnierze wg PN-EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220

Stal k.o. 1.4539 (904L)

Adapter, kołnierze luźne typu "lap-joint" wg PN-EN 1092-1 (DIN 2501) / ASME B16.5 / JIS B2220


Stal k.o. 1.4404 (F316L)

Adapter SWAGELOK

Stal k.o. 1.4401 (316)

Adapter, NPT

Stal k.o. 1.4539 (904L)

 Lista wszystkich dostępnych przyłączy technologicznych →  231

Uszczelki

Spawane przyłącza technologiczne bez uszczelki wewnętrznych

Uszczelki do adapterów

- Viton
- EPDM
- Silikon
- Kalrez

Akcesoria

Pokrywa ochronna



Stal k.o. 1.4404 (316L)

Zewnętrzna antena WLAN

- Antena: tworzywo ASA (akrylonitryl-styren-ester akrylowy) i mosiądz niklowany
- Adapter: stal k.o. i mosiądz niklowany
- Przewód: polietylen
- Wtyk: mosiądz niklowany
- Wspornik kątowy: stal k.o.

Przyłącza procesowe

- Stałe złącza kołnierzowe:
 - Kołnierze EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Kołnierze EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Kołnierze ASME B16.5
 - Kołnierze JIS B2220
- Przyłącza zaciskowe
Tri-Clamp (dostosowane do średnicy rury), DIN 11866 szereg C
- Przyłącza VCO
4-VCO-4
- Adapter do przyłączy VCO
 - Kołnierz wg PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Kołnierz ASME B16.5
 - Kołnierz JIS B2220
 - SWAGELOK
 - Gwint NPT

 Informacje dotyczące materiałów przyłączy procesowych →  230

Chropowatość powierzchni

Wszystkie dane dotyczą części będących w kontakcie z medium. Istnieje możliwość zamówienia wersji o następującej gładkości powierzchni:

- Niepolerowana
- $Ra_{max} = 0,8 \mu m$ (32 μin)
- $Ra_{max} = 0,4 \mu m$ (16 μin)

16.11 Obsługa

Języki obsługi

Języki obsługi:



- Obsługa lokalna
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, polski, rosyjski, turecki, chiński, japoński, koreański, Bahasa (indonezyjski), wietnamski, czeski, szwedzki
- Przeglądarka internetowa
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, polski, rosyjski, turecki, chiński, japoński, koreański, Bahasa (indonezyjski), wietnamski, czeski, szwedzki
- Oprogramowanie obsługowe FieldCare, DeviceCare: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, japoński


Obsługa lokalna

Za pomocą wskaźnika

Dostępne są dwa typy wskaźników:

- Pozycja kodu zam. "Wyświetlacz; obsługa"; opcja **F** "4-liniowy podświetlany; Touch Control"
- Pozycja kodu zam. "Wyświetlacz; obsługa"; opcja **G**: 4-liniowy, podświetlany, Touch Control + WLAN"

 Informacje dotyczące interfejsu WLAN →  85

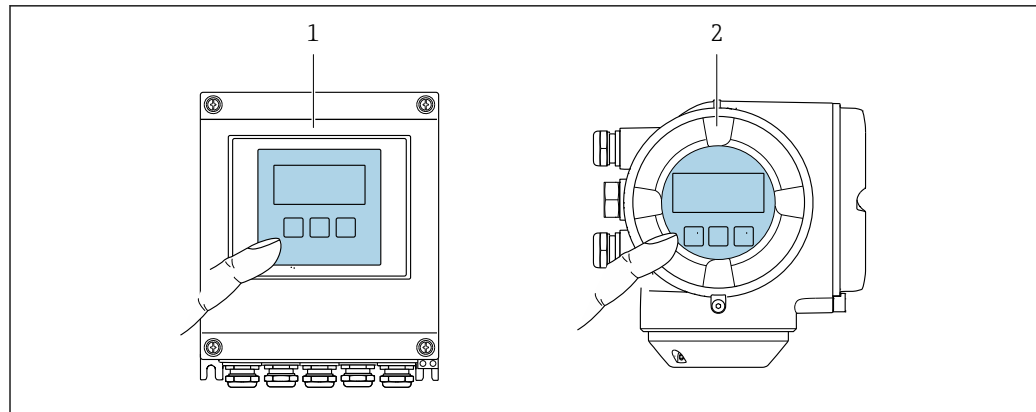

A002B232

47 Obsługa za pomocą przycisków optycznych "Touch control"

- 1 Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową
2 Proline 500

Wyświetlacz i elementy obsługi

- 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz graficzny
- Białe podświetlenie tła; zmienia się na czerwone w przypadku błędu
- Możliwość indywidualnej konfiguracji formatu wyświetlania wartości mierzonych i statusu przyrządu
- Dopuszczalna temperatura otoczenia dla wskaźnika: $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$)
W temperaturach przekraczających dopuszczalne wartości czytelność wskazań na wskaźniku przyrządu może być obniżona.

Przyciski obsługi

- Obsługa zewnętrzna bez konieczności otwierania obudowy za pomocą przycisków "touch control" (3 przyciski optyczne): \oplus , \square , \boxminus
- Możliwość obsługi lokalnej również w strefach zagrożonych wybuchem

Obsługa zdalna → 83


Interfejs serwisowy → 84

Obsługiwane oprogramowanie narzędziowe

Lokalny lub zdalny dostęp do przyrządu jest możliwy za pomocą różnych programów obsługowych. W zależności od użytego oprogramowania obsługowego, możliwy jest dostęp z różnych stacji operatorskich, za pośrednictwem różnych interfejsów komunikacyjnych.

| Obsługiwane oprogramowanie narzędziowe | Stacja operatorska | Interfejs | Informacje dodatkowe |
|--|---|---|--|
| Przeglądarka internetowa | Notebook, komputer PC lub tablet z zainstalowaną przeglądarką internetową | <ul style="list-style-type: none"> ■ Interfejs serwisowy CDI-RJ45 ■ Interfejs WLAN | Dokumentacja specjalna dla przyrządu → 239 |
| DeviceCare SFE100 | Notebook, komputer PC lub tablet z systemem operacyjnym Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> ■ Interfejs serwisowy CDI-RJ45 ■ Interfejs WLAN ■ Protokół fieldbus | → 208 |

| Obsługiwane oprogramowanie narzędziowe | Stacja operatorska | Interfejs | Informacje dodatkowe |
|--|---|---|--|
| FieldCare SFE500 | Notebook, komputer PC lub tablet z systemem operacyjnym Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> ■ Interfejs serwisowy CDI-RJ45 ■ Interfejs WLAN ■ Protokół fieldbus | → 📄 208 |
| Device Xpert | Komunikator Field Xpert SFX 100/350/370 | Protokół HART i FOUNDATION Fieldbus | Instrukcja obsługi BA01202S Pliki opisu urządzenia (DD): Użyć funkcji aktualizacji oprogramowania komunikatora |

 Do obsługi przepływomierza może być użyte inne oprogramowanie obsługowe oparte na standardzie FDT, z zainstalowanym sterownikiem DTM/iDTM lub plikiem opisu urządzenia DD/EDD. Oprogramowanie to jest oferowane przez kilku producentów. Przyrząd może być obsługiwany za pomocą następującego oprogramowania obsługowego:

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) produkcji Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) produkcji Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) produkcji Emerson → www.emersonprocess.com
- Komunikator FieldCommunicator 375/475 produkcji Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) produkcji Honeywell → www.honeywellprocess.com
- FieldMate produkcji Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Odpowiednie pliki opisu urządzenia są dostępne na stronie pod adresem: www.endress.com → Do pobrania

Serwer WWW


Zintegrowany serwer WWW umożliwia obsługę i konfigurację przyrządu poprzez przeglądarkę internetową i interfejs serwisowy (CDI-RJ45) lub interfejs WLAN. Struktura menu obsługi jest identyczna, jak w przypadku obsługi za pomocą przycisków. Oprócz wartości mierzonych wyświetlane są również informacje o statusie przyrządu, umożliwiające użytkownikowi sprawdzenie statusu przepływomierza. Możliwe jest również zarządzanie danymi przyrządu oraz konfiguracja parametrów sieci.

W celu obsługi poprzez interfejs WLAN niezbędne jest urządzenie posiadające interfejs WLAN (zamawiane opcjonalnie): pozycja kodu zam. "Wyświetlacz; obsługa", opcja G "4-liniowy, podświetlany wyświetlacz graficzny; przyciski "touch control" + WLAN". Urządzenie to pełni funkcję punktu dostępowego i umożliwia komunikację za pomocą komputera lub komunikatora ręcznego.

Obsługiwane funkcje

Wymiana danych pomiędzy stacją operatorską (np. notebookiem) a przyrządem:


- Odczyt danych konfiguracyjnych z przyrządu (w formacie XML, tworzenie kopii zapasowej ustawień konfiguracyjnych)
- Zapis danych konfiguracyjnych w przyrządzie (w formacie XML, przywrócenie ustawień konfiguracyjnych)
- Eksport rejestru zdarzeń (plik .csv)
- Eksport ustawień parametrów (plik .csv lub PDF, dokumentacja konfiguracji punktu pomiarowego)
- Eksport rejestru weryfikacji Heartbeat (plik PDF, opcja dostępna tylko w wersji z pakietem aplikacji "Heartbeat weryfikacja + monitoring")

- Zapis firmware w pamięci typu Flash, np. celem późniejszej aktualizacji
- Pobieranie sterownika w celu integracji z systemem automatyki
- Wizualizacja maks. 1000 zapisanych wartości mierzonych (dostępne wyłącznie z zainstalowanym pakietem aplikacji **Rozszerzony HistoROM** →  237)

 Dokumentacja specjalna dotycząca serwera WWW →  239

Zarządzanie danymi w pamięci HistoROM

Przyrząd posiada pamięć HistoROM służącą do zarządzania danymi. Zarządzanie danymi w pamięci HistoROM obejmuje zapis oraz import/ eksport głównych parametrów przyrządu oraz procesu, co pozwala na zwiększenie niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności obsługi i serwisu przyrządu.

 W stanie dostawy kopia zapasowa ustawień fabrycznych parametrów konfiguracyjnych jest zapisana w pamięci przyrządu. Można ją zastąpić zaktualizowanym rekordem danych, np. po uruchomieniu punktu pomiarowego.

Dodatkowe informacje dotyczące koncepcji zapisu danych

Istnieje kilka rodzajów pamięci danych, w których zapisywane są wykorzystywane potem parametry przyrządu:

| | Pamięć wewnętrzna urządzenia | Moduł T-DAT | Moduł S-DAT |
|----------------------------|---|--|---|
| Dostępne dane | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rejestr zdarzeń, np. zdarzeń diagnostycznych ▪ Kopia zapasowa parametrów przyrządu ▪ Firmware przyrządu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rejestracja wartości zmierzonych (Opcja zamówieniowa "Rozszerzony HistoROM") ▪ Bieżące parametry przyrządu (wykorzystywane przez firmware podczas pomiarów) ▪ Wartości graniczne (min./maks.) ▪ Wskazania liczników | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dane czujnika: średnica itd. ▪ Numer seryjny ▪ Parametry kalibracyjne ▪ Parametry konfiguracyjne (np. opcje oprogramowania, stałe oraz konfigurowalne wejścia/wyjścia) |
| Lokalizacja pamięci | Mocowana na stałe na płycie elektroniki w przedziale podłączeniowym | Podłączana do gniazda wtykowego na płycie elektroniki w przedziale podłączeniowym | Zamontowana w gnieździe wtykowym czujnika, w szyjce przetwornika |

Wykonywanie kopii ustawień

Automatyczne

- Najważniejsze parametry przyrządu (czujnika i przetwornika) są automatycznie zapisywane w modułach DAT
- Po wymianie przetwornika lub czujnika pomiarowego: zamontowanie modułu T-DAT zawierającego poprzednie parametry przyrządu powoduje, że nowy przyrząd jest natychmiast gotów do pracy
- Po wymianie czujnika: poprzednie parametry przyrządu są przenoszone z modułu S-DAT do przetwornika i przyrząd jest natychmiast gotów do pracy
- Po wymianie modułu elektroniki (np. modułu wejść/wyjść): oprogramowanie modułu jest porównywane z aktualnym oprogramowaniem zainstalowanym w przyrządzie. W razie potrzeby instalowana jest nowsza (upgrade) lub starsza (downgrade) wersja oprogramowania modułu. Moduł elektroniki jest natychmiast gotowy do użycia i nie ma żadnych problemów z kompatybilnością.

Ręczne

Parametry dodatkowe (kompletne ustawienia parametrów) w pamięci wewnętrznej HistoROM dla:

- Funkcji archiwizacji danych
Kopia zapasowa i odtworzenie konfiguracji przyrządu w pamięci wewnętrznej HistoROM
- Funkcji porównywania danych
Porównanie bieżącej konfiguracji przyrządu z konfiguracją zapisaną w pamięci wewnętrznej HistoROM

Transfer danych

Ręcznie

Transfer konfiguracji przyrządu do innego przyrządu z wykorzystaniem funkcji eksportu danego oprogramowania obsługowego (np. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW: celem wykonania duplikatu konfiguracji lub zapisu w archiwum (np. jako kopii zapasowej)

Lista zdarzeń

Automatycznie

- Wyświetlanie listy maks. 20 komunikatów o zdarzeniach w porządku chronologicznym
- Po zainstalowaniu pakietu aplikacji **rozszerzony HistoROM** (opcja), istnieje możliwość wyświetlenia listy maks. 100 komunikatów o zdarzeniach wraz ze znacznikiem czasu, komunikatem tekstowym i możliwymi działaniami diagnostycznymi
- Listę zdarzeń można eksportować i wyświetlać z wykorzystaniem różnych interfejsów i oprogramowania obsługowego, np. DeviceCare, FieldCare lub serwera WWW

Archiwizacja danych





Ręcznie

Jeśli pakiet aplikacji **Rozszerzony HistoROM** (opcja) jest zainstalowany:

- Można rejestrować maks. 1 000 wartości zmierzonych z 1 do 4 kanałów pomiarowych
- Użytkownik może konfigurować interwał zapisu danych
- Można rejestrować maks. 250 wartości zmierzonych dla każdego spośród 4 kanałów pomiarowych
- Eksport zarejestrowanych wartości mierzonych z wykorzystaniem różnych interfejsów i oprogramowania obsługowego. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW

16.12 Certyfikaty i dopuszczenia

| | |
|--------------------|---|
| Znak CE | <p>Przyrząd spełnia wszystkie obowiązujące wymagania przepisów Unii Europejskiej. Są one wyszczególnione w Deklaracji zgodności WE wraz ze stosowanymi normami.</p> <p>Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.</p> |
| Znak C-tick | <p>Przepływomierz spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej określone przez "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".</p> |
| Dopuszczenie Ex | <p>Przyrząd posiada dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem a odpowiednie wskazówki podano w oddzielnej "Instrukcji dot. bezpieczeństwa Ex" (XA). Oznaczenie tej dokumentacji jest podane na tabliczce znamionowej przyrządu.</p> |
| Atesty higieniczne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dopuszczenie 3-A Dopuszczenie 3-A mają tylko przyrządy, dla których w pozycji kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia", wybrano opcję LP "3-A". ■ Dopuszczenie EHEDG Dopuszczenie EHEDG posiadają tylko przepływomierze, pozycja kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia", opcja LT "EHEDG", które były testowane i spełniają wymagania EHEDG. Dla spełnienia wymagań umożliwiających uzyskanie certyfikatu EHEDG, przyrząd musi posiadać przyłącza procesowe zgodne ze standardem EHEDG zatytułowanym "Łatwe w czyszczeniu złącza rurowe i przyłącza procesowe" (www.ehedg.org). ■ FDA ■ Rozporządzenie (WE) w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 1935/2004 |



| | |
|-----------------------------|---|
| Atesty farmaceutyczne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dopuszczenie FDA ■ Dopuszczenie USP Class VI ■ Certyfikat TSE |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | <p>Przyrząd może być stosowany w systemach monitorowania przepływu (min., maks., zakres) zapewniających poziom nienaruszalności bezpieczeństwa funkcjonalnego do SIL 2 (wersja jednokanałowa); pozycja kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia", opcja LA i SIL 3 (wersja wielokanałowa dla pracy w redundancji homogenicznej), posiada certyfikat TÜV zgodnie z normą PN-EN 61508.</p> <p>Możliwość monitoringu następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Przepływ masowy ■ Przepływ objętościowy ■ Gęstość <p> Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego wraz z informacją dotyczącą poziomu SIL dla przyrządu →  239</p> |
| Certyfikat HART | <p>Interfejs HART</p> <p>Przepływomierz został zarejestrowany i uzyskał świadectwo organizacji FieldComm Group. Układ pomiarowy spełnia wszystkie wymagania następujących specyfikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Specyfikacja HART 7 ■ Przyrząd może współpracować z certyfikowanymi wyrobami innych producentów (kompatybilność) |
| Dopuszczenia radiowe | <p>Przepływomierz posiada dopuszczenie radiowe.</p> <p> Dodatkowe informacje dotyczące dopuszczenia radiowego, patrz Dokumentacja specjalna →  239</p> |
| Dodatkowe certyfikaty | <p>Atest CRN</p> <p>Niektóre wersje przyrządów posiadają atest CRN. Dla przyrządów z atestem CRN należy zamówić przyłączy technologiczne z atestem CRN, posiadające dopuszczenie CSA.</p> <p>Testy i certyfikaty</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Test ciśnieniowy, wewnętrzna procedura, certyfikat sprawdzenia ■ Świadectwo odbioru 3.1 (części zwilżane i osłona wtórna) wg PN-EN 10204 ■ Świadectwo badań PMI (metodą XRF), procedura wewnętrzna, dla metalowych części zwilżanych ■ Zaświadczenie o jakości 2.1 wg PN-EN 10204 (deklaracja zgodności z zamówieniem) i atest 2.2 wg PN-EN 10204 |
| Inne normy i zalecenia | <ul style="list-style-type: none"> ■ PN-EN 60529 Stopnie ochrony obudów (kody IP) ■ PN-EN 60068-2-6 Badania środowiskowe - Próby - Próba Fc: Wibracje (sinusoidalne). ■ PN-EN 60068-2-31 Badania środowiskowe - Próby - Próba Ec: Udary spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się z wyrobami, głównie typu urządzenie. ■ PN-EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - wymagania ogólne ■ PN-EN 61326 "Emisja zakłóceń zgodna z wymogami dla Klasy A". Kompatybilność elektromagnetyczna (wymagania EMC). |

- NAMUR NE 21
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) przemysłowych urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych
- NAMUR NE 32
Przechowywanie danych na wypadek zaniku zasilania w urządzenia obiektowych, kontrolno-pomiarowych i mikroprocesorach
- NAMUR NE 43
Standaryzacja poziomu wyjściowych sygnałów analogowych przetworników cyfrowych w przypadku usterki.
- NAMUR NE 53
Standaryzacja oprogramowania urządzeń obiektowych i cyfrowych przetworników sygnałów pomiarowych
- NAMUR NE 105
Specyfikacje dla integracji urządzeń obiektowych z oprogramowaniem obsługowym dla urządzeń obiektowych
- NAMUR NE 107
Autodiagnostyka urządzeń obiektowych
- NAMUR NE 131
Wymagania dla urządzeń obiektowych w standardowych aplikacjach
- NAMUR NE 132
Przeływomierze masowe Coriolisa

16.13 Pakiety aplikacji

Dostępnych jest szereg pakietów aplikacji rozszerzających funkcjonalność przyrządu. Pakiety te mogą być niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego lub wymagań specyficznych dla danej aplikacji.

Można je zamówić bezpośrednio w Endress+Hauser. Szczegółowe informacje oraz kody zamówieniowe można uzyskać w Biurze Handlowym Endress+Hauser lub w na stronie produktowej serwisu Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com.

 Szczegółowe informacje dotyczące pakietów aplikacji:
Dokumentacja specjalna przyrządu →  239

Funkcje diagnostyczne

| Nazwa pakietu | Opis |
|----------------------|--|
| Rozszerzony HistoROM | <p>Zawiera rozszerzone funkcje rejestracji zdarzeń i aktywacji pamięci wartości mierzonych.</p> <p>Rejestr zdarzeń: Pojemność pamięci zwiększono z 20 pozycji (wersja podstawowa) do 100 pozycji.</p> <p>Zapis danych pomiarowych (rejestrator):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Możliwość zapisu maks. 1000 wartości mierzonych. ▪ Możliwość transmisji 250 wartości mierzonych dla każdego spośród 4 kanałów. Możliwość ustawiania częstotliwości rejestracji wartości mierzonych przez użytkownika. ▪ Dostęp zarejestrowanych wartości zmierzonych za pomocą wskaźnika lub oprogramowania obsługowego, np. FieldCare, DeviceCare lub serwera WWW. |


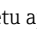
Technologia Heartbeat

| Nazwa pakietu | Opis |
|------------------------------------|---|
| Heartbeat weryfikacja + monitoring | <p>Heartbeat weryfikacja Spełnia wymagania dla weryfikacji mającej powiązanie ze wzorcami jednostek miary wg PN-EN ISO 9001:2008 rozdział 7.6 a) "Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów".</p> <ul style="list-style-type: none"> Testy funkcjonalne po zainstalowaniu bez przerywania procesu. Wyniki weryfikacji powiązane ze wzorcami jednostek miary, generowanie raportów. Uprozczone testy za pomocą przycisków lub innych elementów obsługi. Jednoznaczna ocena medium w punkcie pomiarowym (dobry/zły) przy zapewnieniu wysokiego pokrycia diagnostycznego określonego w specyfikacji producenta. Zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości kalibracji zgodnie z oceną ryzyka przez operatora. <p>Heartbeat weryfikacja + monitoring Dane diagnostyczne, odpowiednie dla zasady pomiaru, są przesyłane w sposób ciągły do zewnętrznego systemu monitorowania stanu przepływomierza dla celów obsługi profilaktycznej lub analizy procesu. Dane te umożliwiają operatorowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyciąganie wniosków, w oparciu o te dane oraz inne informacje, o wpływie warunków procesowych (np. korozji, zużycia ściernego, tworzenia osadu itp.) na dokładność pomiarową przepływomierza w miarę upływu czasu. Planowanie na czas czynności obsługowych. Monitorowanie jakości procesu lub produktu, np. pęcherzy gazu. |

Koncentracja

| Nazwa pakietu | Opis |
|----------------------------------|--|
| Gęstość specjalna + koncentracja | <p>Obliczanie i przesyłanie wartości koncentracji cieczy W wielu aplikacjach gęstość medium jest wykorzystywana jako główna wartość mierzona do monitorowania jakości lub kontrolowania procesu. Przyrząd dokonuje pomiaru gęstości medium i przesyła wartość mierzona do systemu sterowania. Pakiet aplikacji "Gęstość specjalna" umożliwia dokonywanie wysokodokładnych pomiarów gęstości w szerokim zakresie gęstości i temperatury, szczególnie w aplikacjach charakteryzujących się dużą zmiennością warunków procesu.</p> <p>Zmierzona wartość gęstości jest przeliczana na stężenie substancji w mieszaninie dwuskładnikowej z wykorzystaniem pakietu aplikacji "Pomiar stężenia":</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybór wstępnie zdefiniowanych cieczy (np. roztwory cukru o różnym stężeniu, kwasów, ługów, soli, etanolu itd.) Jednostki powszechnie stosowane lub zdefiniowane przez użytkownika ("Brix", "Plato, % masy, % obj., mol/l itd.) dla typowych aplikacji. Obliczanie stężenia w oparciu o tabele zdefiniowane przez użytkownika. |


Serwer OPC-UA

| Nazwa pakietu | Opis |
|---------------|---|
| Serwer OPC-UA | <p>Ten pakiet umożliwia użytkownikowi zainstalowanie aplikacji serwera OPC-UA, która udostępni kompleksowe usługi związane z pracą urządzenia aplikacjom IoT i SCADA.</p> <p> Dokumentacja specjalna dla pakietu aplikacji serwera OPC-UA →  239.</p> |

16.14 Akcesoria

 Przegląd akcesoriów możliwych do zamówienia →  206

16.15 Dokumentacja uzupełniająca

-  Wykaz dostępnej dokumentacji technicznej, patrz:
- W@M Device Viewer*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej (www.pl.endress.com/deviceviewer)
 - Aplikacja *Endress+Hauser Operations*: wprowadzić numer seryjny podany na tabliczce znamionowej lub zeskanować kod QR z tabliczki znamionowej.

Dokumentacja standardowa **Skrócone instrukcje obsługi***Skrócone instrukcje obsługi czujnika przepływu*

| Nazwa przyrządu | Oznaczenie dokumentu |
|-------------------|----------------------|
| Proline Promass A | KA01282D |

Skrócone instrukcje obsługi przetwornika

| Nazwa przyrządu | Oznaczenie dokumentu |
|--|----------------------|
| Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | KA01315D |
| Proline 500 | KA01314D |

Karty katalogowe

| Nazwa przyrządu | Oznaczenie dokumentu |
|-----------------|----------------------|
| Promass A 500 | TI01280D |

Parametry urządzenia (GP)

| Nazwa przyrządu | Oznaczenie dokumentu |
|-----------------|----------------------|
| Promass 500 | GP01060D |

Dokumentacja
uzupełniająca**Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA)**

Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem.

| Dopuszczenie | Oznaczenie dokumentu Nazwa przyrządu |
|------------------|---|
| ATEX/IECEX Ex i | XA01473D |
| ATEX/IECEX Ex ec | XA01474D |
| cCSAus IS | XA01475D |
| cCSAus Ex i | XA01509D |
| cCSAus Ex nA | XA01510D |
| INMETRO Ex i | XA01476D |
| INMETRO Ex ec | XA01477D |
| NEPSI Ex i | XA01478D |
| NEPSI Ex nA | XA01479D |

Dokumentacja specjalna

| Treść | Oznaczenie dokumentu |
|---|----------------------|
| Informacje o Dyrektywie Ciśnieniowej | SD01614D |
| Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego | SD01729D |
| Dopuszczenia radiowe dla modułów wskaźnika A309/A310 z interfejsem WLAN | SD01793D |
| Serwer WWW | SD01666D |
| Pakiet IIoT/OPC-UA | SD02040D |

| Treść | Oznaczenie dokumentu |
|---------------------------------|----------------------|
| Technologia Heartbeat | SD01643D |
| Pakiet aplikacji "Stężenie" | SD01645D |
| Pakiet aplikacji "Ropa naftowa" | SD02013D |

Zalecenia montażowe (EA)

| Treść | Uwagi |
|---|---|
| Wskazówki montażowe dla zestawów części zamiennych i akcesoriów | <ul style="list-style-type: none">▪ Przegląd wszystkich dostępnych zestawów części zamiennych, patrz narzędzie <i>W@M Device Viewer</i> → 📄 204▪ Akcesoria możliwe do zamówienia wraz ze wskazówkami montażowymi → 📄 206 |

Spis haseł

A

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Aktualna wersja przyrządu | 91 |
| Applicator | 211 |
| Atesty farmaceutyczne | 236 |
| Atesty higieniczne | 235 |

B

| | |
|---|-----|
| Bezpieczeństwo | 10 |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL) | 236 |
| Bezpieczeństwo produktu | 12 |
| Bezpieczeństwo użytkownika | 11 |
| Blokada urządzenia, stan | 163 |
| Blokada zapisu | |
| Kodem dostępu | 159 |
| Za pomocą przełącznika blokady zapisu | 160 |
| Budowa układu pomiarowego | |
| patrz Budowa przetwornika pomiarowego | |
| Układ pomiarowy | 210 |

C

| | |
|------------------------------------|-----|
| Cechy metrologiczne | 220 |
| Certyfikat EHDEG | 235 |
| Certyfikat HART | 236 |
| Certyfikat TSE | 236 |
| Certyfikaty | 235 |
| Chropowatość powierzchni | 231 |
| Ciśnienie medium | |
| Wpływ | 223 |
| Ciśnienie w instalacji | 26 |
| Czas odpowiedzi | 222 |
| Części zamienne | 204 |
| Czujnik przepływu | |
| Montaż | 31 |
| Czynności konserwacyjne | 203 |
| Czyszczenie | |
| Czyszczenie (CIP) | 203 |
| Czyszczenie wewnętrzne | 203 |
| Czyszczenie zewnętrzne | 203 |
| Sterylizacja (SIP) | 203 |
| Czyszczenie wewnętrzne | 203 |
| Czyszczenie zewnętrzne | 203 |

D

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Dane techniczne, przegląd | 210 |
| Data produkcji | 18, 20 |
| Definiowanie kodu dostępu | 159 |
| Deklaracja zgodności | 12 |
| DeviceCare | 89 |
| Plik opisu urządzenia | 91 |
| Diagnostyka | |
| Ikony | 183 |
| Dodatkowe certyfikaty | 236 |
| Dokładność | 220 |
| Dokument | |
| funkcjonowania | 6 |
| Stosowane symbole | 6 |

Dokumentacja

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Dokumentacja uzupełniająca | 8 |
| Dopuszczenia | 235 |
| Dopuszczenia radiowe | 236 |
| Dopuszczenie 3-A | 235 |
| Dopuszczenie Ex | 235 |
| Dopuszczenie USP Class VI | 236 |
| Dostęp do odczytu | 75 |
| Dostęp do zapisu | 75 |
| Drgania instalacji | 28 |
| Dynamika pomiaru | 212 |
| Działania | |
| Informacje | 185 |
| Zamykanie | 185 |

E

| | |
|--|----|
| Edytor liczb | 69 |
| Edytor tekstu | 69 |
| Elementy składowe układu pomiarowego | 15 |

F

| | |
|--|----------|
| FDA | 235, 236 |
| Field Xpert | |
| Funkcje | 87 |
| Field Xpert SFX350 | 87 |
| FieldCare | 88 |
| Funkcja | 88 |
| Nawiązanie połączenia | 88 |
| Plik opisu urządzenia | 91 |
| Wskazanie | 89 |
| Filtrowanie rejestru zdarzeń | 196 |
| Firmware | |
| Data wersji | 91 |
| Wersja | 91 |
| Funkcje | |
| patrz Parametry | |

G

| | |
|------------------------------------|-----|
| Gęstość | 226 |
| Główny moduł elektroniki | 15 |

H

| | |
|--------------------|-----|
| HistoROM | 151 |
|--------------------|-----|

I

| | |
|--|----|
| ID producenta | 91 |
| Identyfikacja przyrządu | 18 |
| Ikony | |
| Aktywnej komunikacji | 66 |
| Blokady | 66 |
| Diagnostyki | 66 |
| Dla kreatora | 68 |
| Dla menu | 68 |
| Dla parametrów | 68 |
| Dla podmenu | 68 |
| Kontrola wprowadzania danych | 70 |
| Numeru kanału pomiarowego | 66 |

| | |
|--|-----|
| Pole wyboru wartości | 70 |
| Sygnalizacji statusu | 66 |
| Wartości mierzonej | 66 |
| We wskazaniu statusu na wskaźniku | 66 |
| Informacje diagnostyczne | |
| Diody sygnalizacyjne LED | 179 |
| Działania | 189 |
| Informacje ogólne | 189 |
| Przeglądarka internetowa | 185 |
| Wskaźnik lokalny | 183 |
| Informacje o dokumencie | 6 |
| Inne normy i zalecenia | 236 |
| Integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową | 91 |
| Izolacja termiczna | 26 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| J | |
| Języki, warianty obsługi | 231 |

| | |
|---|----------|
| K | |
| Kierunek przepływu | 25, 31 |
| Klasa diagnostyczna | |
| Ikony | 184 |
| Objaśnienie | 184 |
| Klasa klimatyczna | 224 |
| Kod bezpośredniego dostępu | 68 |
| Kod dostępu | 75 |
| Błędne wprowadzenie | 75 |
| Kod zamówieniowy | 18, 20 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | 225 |
| Komunikator Field Communicator 475 | 90 |
| Komunikator ręczny | |
| Przeznaczenie | 90 |
| Komunikaty błędów | |
| patrz Komunikaty diagnostyczne | |
| Komunikaty diagnostyczne | 183 |
| Budowa, opis | 184, 187 |
| DeviceCare | 187 |
| FieldCare | 187 |
| Koncepcja obsługi | 64 |
| Konfiguracja WLAN | 150 |
| Kontrola | |
| Po odbiorze wyrobu | 17 |
| Warunki pracy: montaż | 36 |
| Złączka | 61 |
| Kontrola funkcjonalna | 98 |
| Kontrola po wykonaniu montażu | 98 |
| Kontrola po wykonaniu montażu (lista kontrolna) | 36 |
| Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych (lista kontrolna) | 61 |
| L | |
| Licznik | |
| Konfiguracja | 140 |
| Lista kontrolna | |
| Kontrola po wykonaniu montażu | 36 |
| Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych | 61 |
| Lista zdarzeń | 195 |

| | |
|--|--------|
| M | |
| Maksymalny błąd pomiaru | 220 |
| Masa | |
| Amerykański układ jednostek | 228 |
| Jednostki metryczne | 228 |
| Transport (wskazówki) | 22 |
| Materiały | 228 |
| Menu | |
| Diagnostyka | 194 |
| Ustawienia | 100 |
| Menu kontekstowe | |
| Objaśnienie | 71 |
| Otwieranie | 71 |
| Zamykanie | 71 |
| Menu obsługi | |
| Menu, podmenu | 63 |
| Podmenu i rodzaje użytkowników | 64 |
| Struktura | 63 |
| Miejsce montażu | 24 |
| Mikroprzełącznik | |
| patrz Przełącznik blokady zapisu | |
| Moduł elektroniki | 15 |
| N | |
| Nagrzewanie czujnika | 27 |
| Naprawa | 204 |
| Uwagi | 204 |
| Naprawa przyrządu | 204 |
| Narzędzia | |
| Do montażu | 31 |
| Podłączenie elektryczne | 37 |
| Transport | 22 |
| Narzędzia do podłączenia | 37 |
| Narzędzia montażowe | 31 |
| Nazwa części zamiennej | 204 |
| Nazwa przyrządu | |
| Konfiguracja | 98 |
| Nazwa urządzenia | |
| Czujnik przepływu | 20 |
| Przetwornik | 18 |
| Numer seryjny | 18, 20 |
| O | |
| Obciążenia mechaniczne | 225 |
| Obracanie obudowy modułu elektroniki | |
| patrz Obracanie obudowy przetwornika | |
| Obracanie obudowy przetwornika | 35 |
| Obracanie wskaźnika | 35 |
| Obsługa | 163 |
| Obsługa zdalna | 232 |
| Obszar zastosowań | |
| Ryzyka szcztkowe | 11 |
| Odbiór dostawy | 17 |
| Odczyt wartości mierzonych | 163 |
| Odporność na udary | 225 |
| Odporność na wibracje | 224 |
| Okno nawigacji | |
| W kreatorze | 67 |
| W podmenu | 67 |

| | | | |
|--|-----|--|---------|
| Oprogramowanie AMS Device Manager | 90 | Powtarzalność | 221 |
| Funkcja | 90 | Pozycja pracy (pionowa, pozioma) | 25 |
| Ośłona wtórna | 226 | Pozycje menu | |
| P | | Dla ustawień specyficznych | 137 |
| Pakiety aplikacji | 237 | Do konfiguracji przyrządu | 98 |
| Parametr | | Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | |
| Wprowadzanie wartości lub tekstu | 74 | Podłączenie przewodu sygnałowego/ przewodu | |
| Zmiana | 74 | zasilającego | 49 |
| Parametry komunikacji cyfrowej | 92 | Prostoliniowe odcinki dolotowe | 25 |
| Pionowo opadający odcinek rurociągu | 24 | Prostoliniowe odcinki wylotowe | 25 |
| Pliki opisu urządzenia (DD) | 91 | Protokół HART | |
| Pobór mocy | 219 | Zmienne mierzone | 92 |
| Pobór prądu | 219 | Zmienne urządzenia | 92 |
| Podłączenie | | Przełącznik blokady zapisu | 160 |
| patrz Podłączenie elektryczne | | Przepisy BHP | 11 |
| Podłączenie elektryczne | | Przepona bezpieczeństwa | |
| Interfejs WLAN | 85 | Ciśnienie rozrywające | 227 |
| Komputer z zainstalowaną przeglądarką | | Wskazówek bezpieczeństwa | 28 |
| internetową (np. Internet Explorer) | 83 | Przetwornik | |
| Komunikator Field Communicator 475 | 83 | Obracanie obudowy | 35 |
| Komunikator Field Xpert SFX350/SFX370 | 83 | Obracanie wskaźnika | 35 |
| Modem Commubox FXA195 (USB) | 83 | Przetwornik pomiarowy | |
| Modem VIATOR Bluetooth | 83 | Demontaż | 205 |
| Nazwa przyrządu | 37 | Modyfikacja | 204 |
| Oprogramowanie obsługowe | | Montaż czujnika przepływu | 31 |
| Interfejs HART | 83 | Naprawa | 204 |
| Poprzez interfejs serwisowy (CDI-RJ45) | 84 | Przygotowanie do montażu | 31 |
| Poprzez interfejs WLAN | 85 | Przygotowanie do podłączenia elektrycznego | 41 |
| Oprogramowanie obsługowe (np. FieldCare, AMS | | Struktura | 15 |
| Device Manager, SIMATIC PDM) | 83 | Utylizacja przyrządu | 205 |
| Serwer WWW | 84 | Załączenie | 98 |
| Stopień ochrony | 60 | Przetwornik Proline 500 | |
| Podłączenie przewodu sygnałowego/ przewodu | | Podłączenie przewodu sygnałowego/ przewodu | |
| zasilającego | | zasilającego | 54 |
| Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 49 | Przewód podłączeniowy | 37 |
| Przetwornik Proline 500 | 54 | Przeznaczenie dokumentu | 6 |
| Podłączenie przewodu wersji rozdzielnej | | Przyciski obsługi | 71, 184 |
| Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika, | | patrz Przyciski obsługi | |
| Proline 500 | 51 | Przygotowanie do montażu | 31 |
| Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika, | | Przygotowanie do podłączenia | 41 |
| Proline 500 - wersja z komunikacją cyfrową | 43 | Przyłącza procesowe | 231 |
| Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 48 | R | |
| Przetwornik Proline 500 | 53 | Rejestr zdarzeń | 195 |
| Rozmieszczenie zacisków Proline 500 - wersja z | | Rejestrator | 172 |
| komunikacją cyfrową | 43 | Rewizja modelu | 91 |
| Rozmieszczenie zacisków Promag 500 | 51 | Rodzaje użytkowników | 64 |
| Podłączenie przyrządu | | Rozmieszczenie styków przewodu podłączeniowego: | |
| Proline 500 | 51 | Proline 500 - wersja z komunikacją cyfrową | |
| Proline 500 – wersja z komunikacją cyfrową | 43 | Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika | 43 |
| Podmenu | | Rozmieszczenie zacisków | 41 |
| Informacje ogólne | 64 | Rozmieszczenie zacisków przewodu połączeniowego | |
| Lista zdarzeń | 195 | w Proline 500 | |
| Zmienne procesowe | 138 | Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika | 51 |
| Podmenu Lista Diagnost | 195 | Rozporządzenie (WE) w sprawie materiałów i | |
| Pole wskazań | | wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | 235 |
| Na wskaźniku | 66 | Rozszerzony kod zamówieniowy | |
| W widoku ścieżki dostępu | 68 | Czujnik przepływu | 20 |
| Ponowna kalibracja | 203 | Przetwornik | 18 |

S

| | |
|---|----------|
| Separacja galwaniczna | 219 |
| Serwis Endress+Hauser | |
| Konserwacja | 203 |
| Naprawa | 204 |
| SIL (Bezpieczeństwo funkcjonalne) | 236 |
| SIMATIC PDM | 90 |
| Przeznaczenie | 90 |
| Specjalne wskazówki dotyczące podłączenia | 56 |
| Sprzętowa blokada zapisu | 160 |
| Stopień ochrony | 60, 224 |
| Strata ciśnienia | 227 |
| Struktura | |
| Menu obsługi | 63 |
| Przetwornik pomiarowy | 15 |
| Submenu | |
| Administracja | 153, 154 |
| Informacje o urządzeniu | 198 |
| Jednostki systemowe | 100 |
| Kasowanie kodu dostępu | 154 |
| Konfiguracja burst 1 ... n | 94 |
| Konfiguracja I/O | 104 |
| Konfiguracja kopii | 151 |
| Konfiguracja licznika | 170 |
| Licznik | 166 |
| Licznik 1 ... n | 140 |
| Obliczone wartości | 138 |
| Podwójne wyj. prądowe | 127, 170 |
| Rejestracja danych | 172 |
| Serwer WWW | 82 |
| Symulacja | 154 |
| Ustawienia zaawansowane | 137, 138 |
| Ustawienie czujnika | 139 |
| Ustawienie punktu zerowego | 140 |
| Wartości mierzone | 163 |
| Wartości wejściowe | 166 |
| Wartości wyjściowe | 168 |
| Wartość prądu wyjściowego 1 ... n | 168 |
| Wejście prądowe 1 ... n | 167 |
| Wejście statusu | 106 |
| Wejście statusu 1 ... n | 167 |
| WLAN Settings | 150 |
| Wskaźnik | 144 |
| Wyj. binarne 1 ... n | 168 |
| Wyjście przekaźnikowe 1 ... n | 169 |
| Zmienne mierzone | 164 |
| Sygnalizacja usterki | 217 |
| Sygnaly statusu | 183, 186 |
| Sygnaly wyjściowe | 214 |
| Symbole | |
| Elementy obsługi | 70 |
| Szybki dostęp | 73 |
| Ś | |
| Ścieżka menu (okno nawigacji) | 67 |
| T | |
| Tabliczka znamionowa | |
| Czujnik przepływu | 20 |

| | |
|--|----------|
| Przetwornik | 18 |
| Tekst pomocy | |
| Informacje | 74 |
| Objaśnienie | 74 |
| Zamykanie | 74 |
| Temperatura medium | |
| Wpływ | 222 |
| Temperatura otoczenia | |
| Wpływ | 222 |
| Temperatura składowania | 22, 224 |
| Testy i certyfikaty | 236 |
| Transportowanie przyrządu | 22 |
| Tryb burst | 94 |
| Typ urządzenia | 91 |
| U | |
| Układ pomiarowy | 210 |
| Uprawnienia dostępu do parametrów | |
| Dostęp do odczytu | 75 |
| Dostęp do zapisu | 75 |
| Uruchomienie | 98 |
| Konfiguracja przyrządu | 98 |
| Ustawienia zaawansowane | 137 |
| Ustawienia | |
| Administracja | 153 |
| Detekcja częściowego napełnienia rury | 136 |
| Dostosowanie przyrządu do warunków procesu | 170 |
| Etykieta | 100 |
| Jednostki systemowe | 100 |
| Język obsługi | 98 |
| Konfiguracja wejść/wyjść | 104 |
| Licznik | 140 |
| Medium | 103 |
| Obsługa WLAN | 150 |
| Odcięcie niskich przepływów | 135 |
| Podwójne wyjście impulsowe | 127 |
| Reset ustawień | 198 |
| Symulacja | 154 |
| Ustawienie czujnika | 139 |
| Wejście prądowe | 105 |
| Wejście statusu | 106 |
| Wskaźnik lokalny | 129 |
| Wyjście binarne (PFS) | 113, 115 |
| Wyjście dwustanowe | 121 |
| Wyjście impulsowe | 113 |
| Wyjście prądowe | 107 |
| Wyjście przekaźnikowe | 124 |
| Zaawansowane ustawienia wskaźnika | 144 |
| Zarządzanie konfiguracją przyrządu | 151 |
| Zerowanie licznika | 170 |
| Ustawienia parametrów | |
| Administracja (Submenu) | 154 |
| Detekcja częściowego wypełnienia rury (Wizard) | 136 |
| Diagnostyka (Menu) | 194 |
| Informacje o urządzeniu (Submenu) | 198 |
| Jednostki systemowe (Submenu) | 100 |
| Kasowanie kodu dostępu (Submenu) | 154 |
| Konfiguracja burst 1 ... n (Submenu) | 94 |
| Konfiguracja I/O (Submenu) | 104 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Konfiguracja kopii (Submenu) | 151 | Odporność na wibracje | 224 |
| Konfiguracja licznika (Submenu) | 170 | Temperatura składowania | 224 |
| Konfiguracja wejść/wyjść | 104 | Warunki składowania | 22 |
| Licznik (Submenu) | 166 | Wersja oprogramowania | 91 |
| Licznik 1 ... n (Submenu) | 140 | Weryfikacja oprogramowania | 201 |
| Obliczone wartości (Submenu) | 138 | Widok edycji | 69 |
| Odcięcie niskich przepływów (Wizard) | 135 | Korzystanie z przycisków obsługi | 70 |
| Określ kod dostępu (Wizard) | 153 | Pole wyboru wartości | 70 |
| Podwójne wyj. prądowe (Submenu) | 127, 170 | Wielkości wejściowe | 211 |
| Podwójne wyjście impulsowe | 127 | Wielkości wyjściowe | 214 |
| Prąd wyjściowy (Wizard) | 107 | Wizard | |
| Rejestracja danych (Submenu) | 172 | Detekcja częściowego wypełnienia rury | 136 |
| Serwer WWW (Submenu) | 82 | Odcięcie niskich przepływów | 135 |
| Symulacja (Submenu) | 154 | Określ kod dostępu | 153 |
| Ustawienia (Menu) | 100 | Prąd wyjściowy | 107 |
| Ustawienia zaawansowane (Submenu) | 138 | Wejście prądowe | 105 |
| Ustawienie czujnika (Submenu) | 139 | Wskaźnik | 129 |
| Ustawienie punktu zerowego (Submenu) | 140 | Wybierz medium | 103 |
| Wartość prądu wyjściowego 1 ... n (Submenu) | 168 | Wyj. binarne | 113, 115, 121 |
| Wejście prądowe | 105 | Wyjście przekaźnikowe 1 ... n | 124 |
| Wejście prądowe (Wizard) | 105 | Włączanie/wyłączanie blokady przycisków | 76 |
| Wejście prądowe 1 ... n (Submenu) | 167 | Włączenie blokady zapisu | 158 |
| Wejście statusu | 106 | Wpływ | |
| Wejście statusu (Submenu) | 106 | Ciśnienie medium | 223 |
| Wejście statusu 1 ... n (Submenu) | 167 | Temperatura medium | 222 |
| WLAN Settings (Submenu) | 150 | Temperatura otoczenia | 222 |
| Wskaźnik (Submenu) | 144 | Wprowadzenia przewodów | |
| Wskaźnik (Wizard) | 129 | Dane techniczne | 220 |
| Wybierz medium (Wizard) | 103 | Wprowadzenie przewodów | |
| Wyj. binarne (Wizard) | 113, 115, 121 | Stopień ochrony | 60 |
| Wyj. binarne 1 ... n (Submenu) | 168 | Wskazania | |
| Wyjście binarne (PFS) | 113 | Stanu blokady | 163 |
| Wyjście prądowe | 107 | Wskazanie | |
| Wyjście przekaźnikowe | 124 | Bieżąca diagnostyka | 194 |
| Wyjście przekaźnikowe 1 ... n (Submenu) | 169 | Poprzednia diagnostyka | 194 |
| Wyjście przekaźnikowe 1 ... n (Wizard) | 124 | Wskazanie statusu | |
| Zmienne mierzone (Submenu) | 164 | Na wskaźniku | 66 |
| Uszczelki | | W widoku ścieżki dostępu | 68 |
| Temperatura medium | 226 | Wskazówka | |
| Utylizacja opakowania | 23 | patrz Tekst pomocy | |
| Utylizacja przyrządu | 205 | Wskaźnik | 65 |
| W | | patrz Wskaźnik lokalny | |
| W@M | 203, 204 | Wskaźnik lokalny | 231 |
| W@M Device Viewer | 18, 204 | Edytor liczb | 69 |
| Warianty obsługi | 62 | Edytor tekstu | 69 |
| Wartości mierzone | | Okno nawigacji | 67 |
| patrz Zmienne procesowe | | patrz Komunikaty diagnostyczne | |
| Wartości przepływów | 227 | patrz W stanie alarmu | |
| Wartość odcięcia niskich przepływów | 219 | patrz Wskaźnik | |
| Warunki montażowe | | Wybór języka obsługi | 98 |
| Drgania instalacji | 28 | Wyjście dwustanowe | 216 |
| Prostoliniowe odcinki dolotowe i wylotowe | 25 | Wykrywanie i usuwanie usterek | |
| Wymiary zabudowy | 25 | Wskazówki ogólne | 177 |
| Warunki odniesienia | 220 | Wyłączenie blokady zapisu | 158 |
| Warunki pracy: montaż | 23 | Wymagania dotyczące personelu | 10 |
| Warunki pracy: środowisko | | Wymiana | |
| Obciążenia mechaniczne | 225 | Elementy składowe układu pomiarowego | 204 |
| Odporność na udary | 225 | Wymiary montażowe | |
| | | patrz Wymiary zabudowy | |

| | |
|--|---------|
| Wymiary zabudowy | 25 |
| Wyposażenie do pomiarów i prób | 203 |
| Wyrównanie potencjałów | 56 |
| Wyświetlanie historii pomiarów | 172 |
| Wzory obliczeniowe | |
| Maksymalny błąd pomiaru | 223 |
| Powtarzalność | 223 |
| Z | |
| Zabezpieczenie ustawień parametrów | 158 |
| Zaciski | 220 |
| Zakres funkcji | |
| Field Xpert | 87 |
| Komunikator Field Communicator 475 | 90 |
| Komunikator ręczny | 90 |
| Oprogramowanie AMS Device Manager | 90 |
| SIMATIC PDM | 90 |
| Zakres pomiarowy | |
| Dla cieczy | 211 |
| Dla gazów | 211 |
| Przykład obliczeń dla gazu | 211 |
| Zakres pomiarowy, zalecany | 227 |
| Zakres temperatur | |
| Dopuszczalna temp. otoczenia dla wskaźnika | 231 |
| Temperatura medium | 225 |
| Temperatura składowania | 22 |
| Zalecenia montażowe | |
| Ciśnienie w instalacji | 26 |
| Izolacja termiczna | 26 |
| Miejsce montażu | 24 |
| Nagrzewanie czujnika | 27 |
| Pionowo opadający odcinek rurociągu | 24 |
| Pozycja pracy | 25 |
| Przepona bezpieczeństwa | 28 |
| Zależność ciśnienie-temperatura | 226 |
| Zanik napięcia zasilającego | 219 |
| Zarządzanie konfiguracją przyrządu | 151 |
| Zasada pomiaru | 210 |
| Zasilanie | 219 |
| Zastosowanie | 210 |
| Zastosowanie przyrządu | 10 |
| Niewłaściwe zastosowanie przyrządu | 10 |
| patrz Zastosowanie przyrządu | |
| Przypadki graniczne | 10 |
| Zastrzeżone znaki towarowe | 8 |
| Zmiana klasy diagnostycznej | 188 |
| Zmiana sygnału statusu | 188 |
| Zmienne procesowe | |
| Mierzone | 211 |
| Obliczane | 211 |
| Znak C-tick | 235 |
| Znak CE | 12, 235 |
| Zwrot przyrządu | 204 |

www.addresses.endress.com
