
# Instructions condensées Proline 500 PROFIBUS PA

Transmetteur avec capteur Coriolis

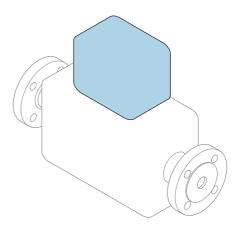


Ce manuel est un manuel d'Instructions condensées, il ne remplace **pas** le manuel de mise en service correspondant.

#### Instructions condensées du transmetteur

Contiennent des informations sur le transmetteur.

Instructions condensées du capteur → 🖺 3



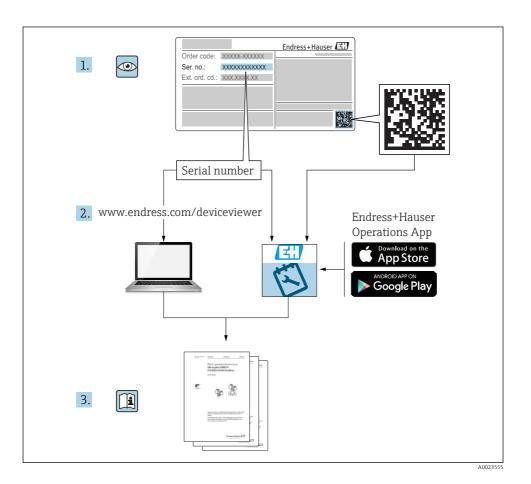

# Instructions condensées pour l'appareil

L'appareil se compose du transmetteur et du capteur.

La procédure de mise en service de ces deux composants est décrite dans deux manuels séparés:

- Instructions condensées du capteur
- Instructions condensées du transmetteur

Veuillez vous référer à ces deux manuels d'Instructions condensées lors de la mise en service de l'appareil, car ils sont complémentaires :

# Instructions condensées du capteur

Les Instructions condensées du capteur sont destinées aux spécialistes en charge de l'installation de l'appareil de mesure.

- Réception des marchandises et identification du produit
- Stockage et transport
- Montage

#### Instructions condensées du transmetteur

Les Instructions condensées du transmetteur sont destinées aux spécialistes en charge de la mise en service, de la configuration et du paramétrage de l'appareil de mesure (jusqu'à la première valeur mesurée).

- Description du produit
- Montage
- Raccordement électrique
- Options de configuration
- Intégration système
- Mise en service
- Informations de diagnostic

# Documentation complémentaire relative à l'appareil



Ces Instructions condensées sont les **Instructions condensées du transmetteur**.

Les "Instructions condensées du capteur" sont disponibles via :

- Internet : www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablette: Endress+Hauser Operations App

Vous trouverez des informations détaillées sur l'appareil dans son manuel de mise en service et les autres documentations :

- Internet : www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablette : Endress+Hauser Operations App

# **Sommaire**

1	Informations relatives au document	
1.1	Symboles utilisés	5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Consignes de sécurité fondamentales  Exigences imposées au personnel Utilisation conforme Sécurité du travail Sécurité de fonctionnement Sécurité du produit Sécurité informatique Sécurité informatique spécifique à l'appareil  Description du produit	. 7 7 8 8 . 9 . 9
4	Montage	10
4.1 4.2 4.3 4.4	Montage du boîtier du transmetteur Rotation du boîtier du transmetteur Rotation du module d'affichage Contrôle du montage du transmetteur	10 . 13 14
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Raccordement électrique Conditions de raccordement Raccordement de l'appareil Assurer la compensation de potentiel Réglages hardware Garantir l'indice de protection Contrôle du raccordement	16 20 25 26 27
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Options de configuration  Aperçu des options de configuration  Structure et principe du menu de configuration  Accès au menu de configuration via l'afficheur local  Accès au menu de configuration via l'outil de configuration  Accès au menu de configuration via le serveur web	29 30 31 34
7	Intégration système	34
8 8.1 8.2 8.3 8.4	Mise en service Contrôle du fonctionnement Réglage de la langue d'interface Configuration de l'appareil Protection des réglages contre un accès non autorisé  Information de diagnostic	35 . 35 . 36 36

# 1 Informations relatives au document

# 1.1 Symboles utilisés

# 1.1.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
<b>▲</b> DANGER	DANGER! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
▲ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT!  Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
<b>A</b> ATTENTION	ATTENTION!  Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.
AVIS	AVIS!  Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

# 1.1.2 Symboles pour les types d'informations

Symbole	Signification	Symbole	Signification
<b>✓</b>	Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés.	<b>✓</b> ✓	A privilégier Procédures, processus ou actions à privilégier.
×	Interdit Procédures, processus ou actions interdits.	i	Conseil Indique des informations complémentaires.
Ţ <u>i</u>	Renvoi à la documentation	A	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma		Série d'étapes
L	Résultat d'une étape		Contrôle visuel

# 1.1.3 Symboles électriques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Courant continu	~	Courant alternatif
≂	Courant continu et alternatif	<u></u>	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.

Symbole	Signification		
Terre de protection (PE) Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.			
	Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil :  Borne de terre interne : Raccorde la terre de protection au réseau électrique.  Borne de terre externe : Raccorde l'appareil au système de mise à la terre de l'installation.		

# 1.1.4 Symboles de communication

Symbole	Signification	Symbole	Signification
(í·	Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil.	•	<b>LED</b> La LED est off.
<del>\</del>	LED La LED est on.		<b>LED</b> La LED clignote.

# 1.1.5 Symboles d'outils

Symbole	Signification	Symbole	Signification
<b>O</b>	Tournevis Torx		Tournevis plat
96	Tournevis cruciforme	06	Clé à six pans creux
Ø.	Clé à fourche		

# 1.1.6 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole Signification		Signification Symbole	
1, 2, 3, Repères		1., 2., 3	Série d'étapes
A, B, C, Vues		A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible	×	Zone sûre (zone non explosible)
≋➡	Sens d'écoulement		

# 2 Consignes de sécurité fondamentales

# 2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel doit remplir les conditions suivantes dans le cadre de ses activités :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ► Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ► Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ► Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

#### 2.2 Utilisation conforme

#### Domaine d'application et produits mesurés

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, sont marqués sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans les instructions de mise en service et les documentations complémentaires.
- ► Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (par ex. protection contre les risques d'explosion, directive des équipements sous pression).
- ► Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Si la température ambiante de l'appareil de mesure est en dehors de la température atmosphérique, il est absolument essentiel de respecter les conditions de base applicables comme indiqué dans la documentation de l'appareil.
- ► Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

#### Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'utilisation prévue.

# **AVERTISSEMENT**

# Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ► Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

#### **AVIS**

#### Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress+Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

#### Risques résiduels

# **AVERTISSEMENT**

# L'électronique et le produit peuvent entraîner l'échauffement des surfaces. Ce qui présente un risque de brûlure !

► En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

# **AVERTISSEMENT**

# Danger dû à une fuite de produit!

Pour les versions d'appareil avec disque de rupture : une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

▶ Prendre des mesures préventives afin d'éviter les blessures et les dégâts matériels si le disque de rupture est actionné.

#### 2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

▶ Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

▶ Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

► En raison d'un risque élevé de choc électrique, le port de gants est obligatoire.

# 2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure.

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- $\blacktriangleright\,$  L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

#### 2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives UE répertoriées dans la Déclaration de Conformité UE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser confirme ces faits par l'apposition du marquage CE sur l'appareil.

#### Sécurité informatique 2.6

Notre garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger comtre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, qui assurent une protection supplémentaire de l'appareil et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les opérateurs eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

#### 2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement.



Pour plus d'informations sur la sécurité informatique spécifique à l'appareil, voir le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

#### 2.7.1 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.


Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives en viqueur, qui ont été définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela comprend des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.

Description du produit Proline 500 PROFIBUS PA

# 3 Description du produit

L'ensemble de mesure est constitué d'un transmetteur Proline 500 et d'un capteur Coriolis Proline Promass ou Cubemass.

Le transmetteur et le capteur sont montés dans des emplacements différents. Ils sont interconnectés via un câble(s) de raccordement.

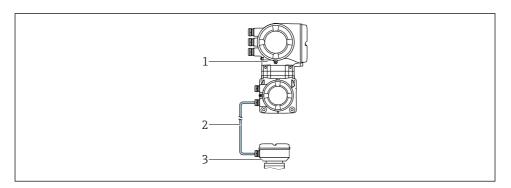

- 1 Transmetteur avec ISEM intégré (module électronique de capteur intelligent)
- 2 Câble de raccordement : câble, séparé
- 3 Boîtier de raccordement du capteur



Pour plus d'informations sur la description du produit, voir le manuel de mise en service de l'appareil

# 4 Montage



# 4.1 Montage du boîtier du transmetteur

# **A**ATTENTION

# Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- lacktriangle Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible .
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

# **A**ATTENTION

# Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!


 $\,\blacktriangleright\,$  Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Proline 500 PROFIBUS PA Montage

Le transmetteur peut être monté des façons suivantes :

- Montage sur colonne
- Montage mural


# 4.1.1 Montage mural

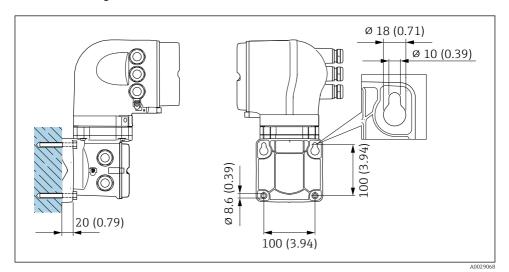

■ 1 Unité de mesure mm (in)

Montage Proline 500 PROFIBUS PA

# 4.1.2 Montage sur colonne

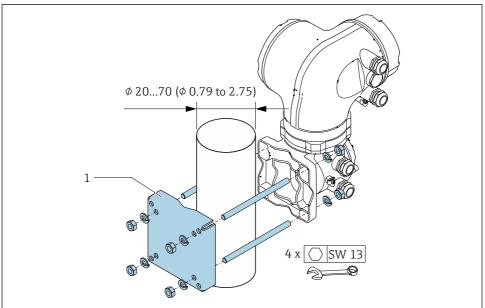


A0029057

■ 2 Unité de mesure mm (in)

Proline 500 PROFIBUS PA Montage

#### 4.2 Rotation du boîtier du transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :

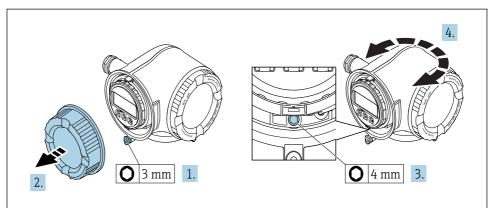


A0029993

- Selon la version d'appareil : Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Desserrer la vis de fixation.
- 4. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
- 5. Serrer fermement la vis de fixation.
- 6. Visser le couvercle du compartiment de raccordement
- 7. Selon la version d'appareil : Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement

Montage Proline 500 PROFIBUS PA

# 4.3 Rotation du module d'affichage

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.

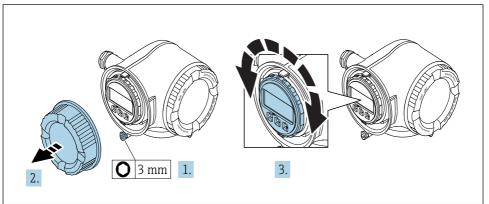

A0030035

- Selon la version d'appareil : Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. 8 × 45° dans toutes les directions.
- 4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 5. Selon la version d'appareil : Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

Proline 500 PROFIBUS PA Montage

# 4.4 Contrôle du montage du transmetteur

Il faut toujours effectuer un contrôle du montage après les tâches suivantes :

- Montage du boîtier du transmetteur :
  - Montage sur mât
  - Montage mural
- Rotation du boîtier du transmetteur
- Rotation de l'afficheur

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?		
Rotation du boîtier du transmetteur :		
■ La vis de fixation est-elle fermement serrée ?		
■ Le couvercle du compartiment de raccordement est-il fermement vissé ?		
• Le crampon de sécurité est-il fermement serré ?		
Rotation de l'afficheur :		
Le couvercle du compartiment de raccordement est-il fermement vissé ?		
• Le crampon de sécurité est-il fermement serré ?		
Montage mural et sur mât :		
Les vis d'arrêt sont-elles fermement serrées ?	J	

Raccordement électrique Proline 500 PROFIBUS PA

# 5 Raccordement électrique

# AVIS

#### L'appareil de mesure ne dispose pas de disjoncteur interne.

- ▶ Pour cette raison, il faut lui affecter un commutateur ou un disjoncteur permettant de déconnecter facilement le câble d'alimentation du réseau.
- ▶ Bien que l'appareil de mesure soit équipé d'un fusible, il faut intégrer une protection supplémentaire contre les surintensités (maximum 10 A) dans l'installation du système.

#### 5.1 Conditions de raccordement

#### 5.1.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans creux 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

#### 5.1.2 Exigences liées aux câbles de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

# Sécurité électrique

Conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

# Câble de terre de protection

Câble  $\geq$ 2,08 mm<sup>2</sup> (14 AWG)

L'impédance de mise à la terre doit être inférieure à  $1 \Omega$ .

# Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en viqueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

#### Câble d'alimentation

Câble d'installation normal suffisant

#### Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis :
   M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.
   Section de câble 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

# Câble de signal

#### PROFIBUS PA

Câble 2 fils torsadé blindé. Le type de câble A est recommandé.



Pour plus d'informations sur la planification et l'installation de réseaux PROFIBUS :

- Manuel de mise en service "PROFIBUS DP/PA" (BA00034S)
- Directive PNO 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline"
- CEI 61158-2 (MBP)

Sortie courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Câble d'installation standard suffisant

Sortie relais

Câble d'installation standard suffisant

Entrée courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Entrée d'état

Câble d'installation standard suffisant

#### 5.1.3 Câble de raccordement

Câble standard	<ul> <li>Promass A, E, F, H, I, O, P, S, X et Cubemass C:         6 × câble PVC 0,38 mm<sup>2</sup> 1) avec blindage commun et fils blindés individuellement</li> <li>Promass Q:         7 × câble PVC 0,38 mm<sup>2</sup> 1) avec blindage commun et fils blindés individuellement</li> </ul>
Résistance de ligne	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Capacité : fil/blindage	<420 pF/m (128 pF/ft)
Longueur de câble (max.)	20 m (65 ft)
Longueurs de câble (disponibles à la commande)	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft)
Température de service	Max. 105 °C (221 °F)

 Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Si possible, protéger le câble contre l'exposition au soleil.

Proline 500 PROFIBUS PA

#### 5.1.4 Affectation des bornes

#### Transmetteur: tension d'alimentation, E/S

L'occupation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cachebornes

Tension d'alimentation		Entrée/	sortie 1	Entrée/	sortie 2	Entrée/	sortie 3
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
		Occupation des bornes spécifique à l'appareil : autocollant dans le cache-bornes.					

#### Boîtier de raccordement du transmetteur et du capteur : câble de raccordement

Le capteur et le transmetteur, qui sont montés dans des emplacements différents, sont interconnectés par un câble de raccordement. Le câble est connecté via le boîtier de raccordement du capteur et le boîtier du transmetteur.

#### 5.1.5 Occupation des broches du connecteur d'appareil

Le connecteur d'appareil peut être commandé en option.

2—/		Broch e		Affectation	Codage	Connecteur mâle/femelle
(		1	+	PROFIBUS PA +	Α	Connecteur
1 1		4 2		Mise à la terre		mâle
- \		3	-	PROFIBUS PA -		
	7	4		libre		

# 5.1.6 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement, capteur : Connecter le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : Connecter le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : Connecter le câble de signal et le câble pour la tension d'alimentation.

# AVIS

#### Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
  - 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.

- 2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe : Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
- 3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 

  16.

#### 5.2 Raccordement de l'appareil

# **AVIS**

# Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect!

- ▶ Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- ▶ Respecter les prescriptions d'installation nationales en viqueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ▶ Lors de l'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.

#### 5.2.1 Raccordement du câble de raccordement


#### **AVERTISSEMENT**

#### Risque d'endommagement des composants électroniques!

- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.
- ▶ Mettre le boîtier de raccordement du capteur à la terre via la borne à visser externe.

#### Occupation des bornes du câble de raccordement


Occupation des bornes du Promass A, E, H, I, O, P, S et Cubemass C

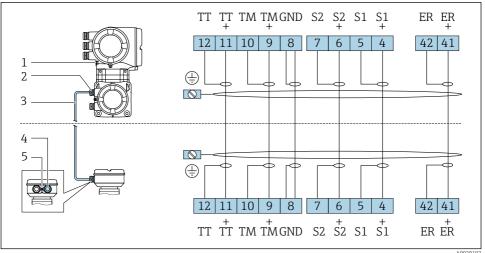

A0028197

- 1 *Terre de protection (PE)*
- Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du transmetteur 2
- 3 Câble de raccordement
- Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du capteur
- *Terre de protection (PE)*

#### Occupation des bornes du Promass F, Q, X

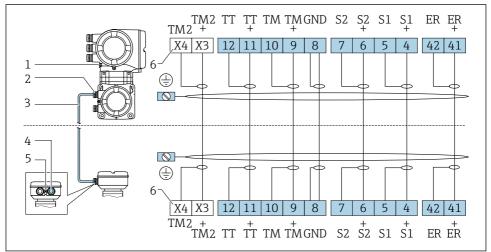

A0033694

- 1 Terre de protection (PE)
- 2 Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du transmetteur
- 3 Câble de raccordement
- 4 Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du capteur
- 5 Terre de protection (PE)
- 6 Bornes X3, X4 : sonde de température ; uniquement pour la version d'appareil avec variante de commande "Test, certificat", option JQ


#### Raccordement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur

Raccordement via les bornes avec variante de commande "Boîtier"		Disponible pour capteur	
Option <b>B</b> "Inox"		<ul><li>Promass A, E, F, H, I, O, P, Q, S</li><li>Cubemass C</li></ul>	
Option L "Inox moulé"		<ul><li>Promass F, H, I, O, Q, X</li><li>Cubemass C</li></ul>	

#### Raccordement du câble de raccordement au transmetteur

Raccordement électrique Proline 500 PROFIBUS PA


#### Raccordement du câble de raccordement au transmetteur

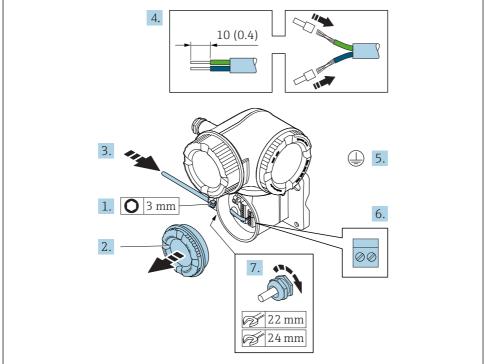

A0029592


- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
  - Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- **10**. Après le raccordement du câble de raccordement : Après le raccordement du câble de raccordement :

# 5.2.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation

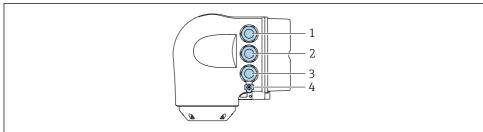

. . . . . . . .


- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ou borne de raccordement pour la connexion réseau via interface service (CDI-RJ45)
- 4 Terre de protection (PE)

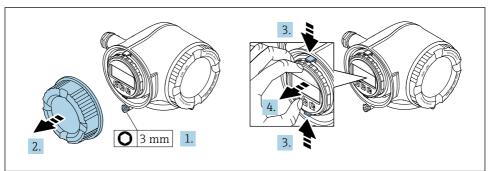

A0029813


- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Pincer les pattes du support du module d'affichage.
- 4. Retirer le support du module d'affichage.

Raccordement électrique Proline 500 PROFIBUS PA

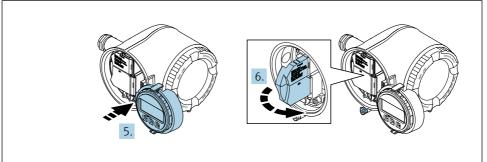


A0029814

- 5. Attacher le support au bord du compartiment de l'électronique.
- 6. Ouvrir le cache-bornes.

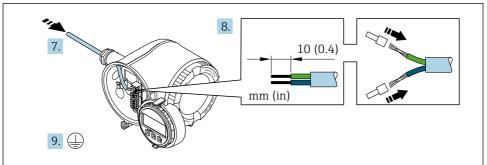

A0029815

- 7. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 8. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de fils toronnés : sertir en plus des embouts.
- 9. Connecter la terre de protection.

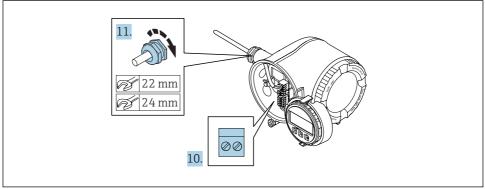


A0029816

- 10. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes.
  - Occupation des bornes du câble de signal : L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.
- 11. Serrer fermement les presse-étoupe.
  - → Ainsi se termine le raccordement du câble.
- 12. Fermer le cache-bornes.
- 13. Insérer le support du module d'affichage dans le compartiment de l'électronique.
- 14. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 15. Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

# 5.3 Assurer la compensation de potentiel

# 5.3.1 Exigences

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.

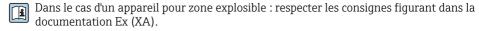

# 5.4 Réglages hardware

# 5.4.1 Réglage de l'adresse de l'appareil


Pour un appareil PROFIBUS DP/PA, l'adresse doit toujours être réglée. Les adresses d'appareil valables se situent dans la gamme 1...126. Dans un réseau PROFIBUS DP/PA, chaque adresse d'appareil ne peut être attribuée qu'une seule fois. Lorsque l'adresse de l'appareil n'est pas correctement réglée, ce dernier n'est pas reconnu par le maître. Tous les appareils sont livrés au départ usine avec l'adresse 126 et un adressage de software.

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ► Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.

#### Adressage hardware




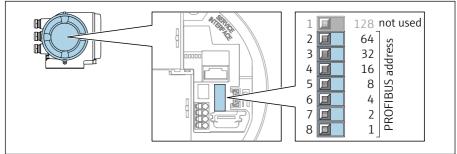

A0029637

Régler l'adresse d'appareil souhaitée à l'aide des commutateurs DIP dans le compartiment de raccordement.



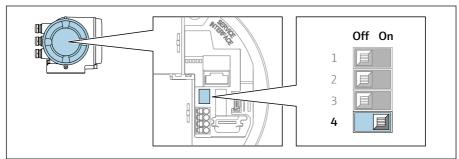

A0029633

Pour passer de l'adressage software à l'adressage hardware : régler le commutateur DIP sur  $\mathbf{On}$ .

└ Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.

#### Adressage software


- Pour passer de l'adressage hardware à l'adressage software : régler le commutateur DIP n° 4 sur Off.
  - Le changement d'adresse réalisé dans le paramètre **Adresse capteur** est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.

# 5.4.2 Activation de l'adresse IP par défaut

L'adresse IP par défaut 192.168.1.212 peut être activée par un commutateur DIP.

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- ▶ Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- ▶ Déconnecter l'appareil de l'alimentation.

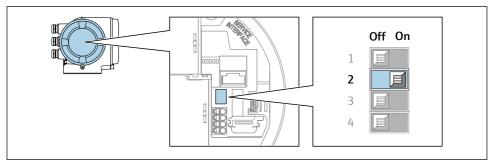

A0034499

▶ Passer le commutateur DIP n° 2 sur le module électronique E/S de  $\mathbf{OFF} \rightarrow \mathbf{ON}$ .

# 5.5 Garantir l'indice de protection


L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.

Raccordement électrique Proline 500 PROFIBUS PA

5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :
Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").

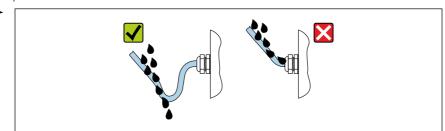

Δ002927


6. Utiliser des bouchons pour les entrées de câble inutilisées.

# 5.6 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils endommagés (contrôle visuel) ?	
Les câbles utilisés répondent-ils aux exigences?	
Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ?	
Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	

# 6 Options de configuration

# 6.1 Aperçu des options de configuration

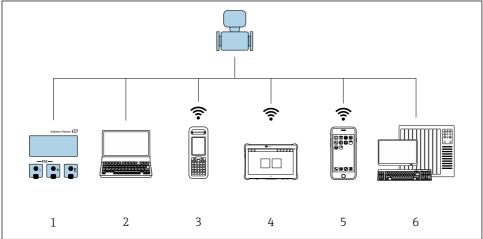


A0034513

- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) ou avec outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Terminal portable mobile
- 6 Système/automate (par ex. API)

Options de configuration Proline 500 PROFIBUS PA

# 6.2 Structure et principe du menu de configuration

#### 6.2.1 Structure du menu de configuration

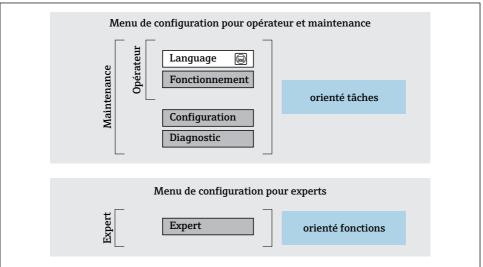

A0014058-FR


■ 3 Structure schématique du menu de configuration

# 6.2.2 Concept d'utilisation

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (utilisateur, chargé de maintenance etc). A chaque rôle utilisateur appartiennent des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Indications détaillées sur le concept de configuration : manuel de mise en service relatif à l'appareil.

# 6.3 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

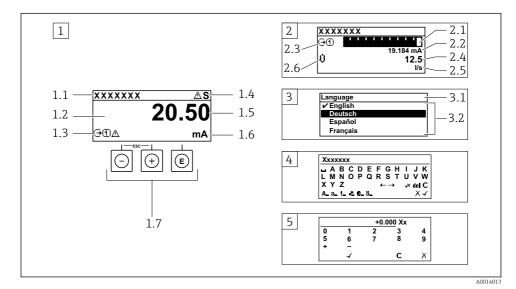

- 1 Affichage avec représentation "1 valeur, taille max." (exemple)
- 1.1 Désignation du point de mesure
- 1.2 Zone d'affichage des valeurs mesurées (à 4 lignes)
- 1.3 Symboles explicatifs pour la valeur mesurée : type de valeur mesurée, numéro de voie, symbole pour le niveau diagnostic
- 1.4 Zone d'état
- 1.5 Valeur mesurée
- 1.6 Unité de la valeur mesurée
- 1.7 Eléments de configuration
- 2 Affichage opérationnel avec représentation "1 valeur + bargr." (exemple)
- 2.1 Représentation par bargraph de la valeur mesurée 1
- 2.2 Valeur mesurée 1 avec unité
- 2.3 Symboles explicatifs pour la valeur mesurée 1 : type de valeur mesurée, numéro de voie
- 2.4 Valeur mesurée 2
- 2.5 Unité pour valeur mesurée 2
- 2.6 Symboles explicatifs pour la valeur mesurée 2 : type de valeur mesurée, numéro de voie
- 3 Vue navigation : liste de sélection d'un paramètre
- 3.1 Chemin de navigation et zone d'état
- 3.2 Zone d'affichage pour la navigation : ✔ désigne la valeur de paramètre actuelle
- 4 Vue d'édition : éditeur de texte avec masque de saisie
- 5 Vue d'édition : éditeur numérique avec masque de saisie

#### 6.3.1 Affichage opérationnel

Symboles explicatifs pour les valeurs mesurées	Zone d'état
<ul> <li>Dépend de la version d'appareil, par ex.:</li> <li>Û: Débit volumique</li> <li>ṁ: Débit massique</li> <li>P: Masse volumique</li> <li>G: Conductivité</li> <li>L: Température</li> <li>S: Compteur totalisateur</li> <li>E: Sortie</li> <li>D: Entrée</li> <li>M: Nombre de voies de mesure 1)</li> <li>Comportement de diagnostic 2)</li> <li>M: Alarme</li> <li>A: Avertissement</li> </ul>	Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :  ■ Signaux d'état  — F: Défaut  — C: Test fonctionnement  — S: Hors spécifications  — M: Maintenance nécessaire  ■ Comportement diagnostic  — ②: Alarme  — ⚠: Avertissement  ■ ①: Verrouillage (verrouillé via hardware))  ■ ⇔: La communication via la configuration à distance est active.

- S'il y a plus d'une voie pour le même type de grandeur mesurée (totalisateur, sortie, etc.). Pour un événement de diagnostic qui concerne la grandeur mesurée affichée. 1)
- 2)

#### 6.3.2 Vue navigation

Zone d'état	Zone d'affichage
Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :  Dans le sous-menu Le code d'accès direct au paramètre sélectionné (par ex. 0022-1) En présence d'un événement de diagnostic, niveau diagnostic et signal d'état Dans l'assistant En présence d'un événement de diagnostic, niveau diagnostic et signal d'état	■ Symboles d'affichage pour les menus  - ③: Fonctionnement  - ▶: Configuration  - ﴿: Diagnostic  - ﴿: Expert  • Sous-menus  • ∴ Assistants  ②: Paramètres au sein d'un assistant  ■ ﴿: Paramètre verrouillé

#### Vue d'édition 6.3.3

Editeur	de texte	Symboles de correction de texte sous ₩C+→	
<b>✓</b>	Confirme la sélection	C	Efface tous les caractères entrés
X	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications	→	Décale la position du curseur d'une position vers la droite
C	Efface tous les caractères entrés	€	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche
<b>€</b> ×C←→	Permet d'accéder à la sélection des outils de correction	×	Efface un caractère à gauche de la position du curseur
(Aa1@)	Commutation  Entre majuscules et minuscules  Pour l'entrée de nombres  Pour l'entrée de caractères spéciaux		

Editeur	numérique		
4	Confirme la sélection	+	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche
X	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications	·	Place le séparateur décimal à la position du curseur
_	Place le signe moins à la position du curseur	С	Efface tous les caractères entrés

#### 6.3.4 Eléments de configuration

#### Touches et signification

#### Touche Enter

Avec un affichage opérationnel

Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir le menu de configuration.

Pour le menu, sous-menu

- Appuyer brièvement sur la touche :
  - Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné.
  - Démarre l'assistant.
  - Si le texte d'aide est ouvert :

Ferme le texte d'aide du paramètre.

• Appuyer 2 s sur la touche dans le cas d'un paramètre :

Si présent, ouvre le texte d'aide relatif à la fonction du paramètre.

Pour les assistants : ouvre la vue d'édition du paramètre.

Avec l'éditeur alphanumérique

- Appuyer brièvement sur la touche : confirmer votre sélection.
- Appuyer 2 s sur la touche : confirmer l'entrée.

#### Touche Moins

- Pour les menus, sous-menus : déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection.
- *Pour les assistants* : confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre précédent.
- Pour l'éditeur alphanumérique : déplace la position du curseur vers la gauche.

#### Touche Plus

- Pour les menus, sous-menus : déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection.
- Pour les assistants : confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.
- Pour l'éditeur alphanumérique : déplace la position du curseur vers la droite.

#### ①+② Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches)

Pour le menu, sous-menu

- Appuyer brièvement sur la touche :
  - Quitte le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.
  - Lorsque le texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre.
- Appuyer 2 s sur la touche pour un paramètre : retour à l'affichage opérationnel ("position Home").

Pour les assistants : quitte l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.

Pour l'éditeur alphanumérique : quitte l'éditeur sans prendre en compte les modifications.

Intégration système Proline 500 PROFIBUS PA

#### Touches et signification

#### (a)+(c) Combinaison de touches Moins / Enter (appuyer simultanément sur les touches)

Avec un affichage opérationnel :

- Si le verrouillage des touches est activé :
  - Appuyer 3 s sur la touche : désactiver le verrouillage des touches.
- Si le verrouillage des touches n'est pas activé :

Appuyer 3 s sur la touche pour ouvrir le menu contextuel qui contient l'option permettant d'activer le verrouillage des touches.

#### 6.3.5 Informations complémentaires



Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir le manuel de mise en service de l'appareil

- Affichage des textes d'aide
- Rôles utilisateur et leurs droits d'accès
- Annuler la protection en écriture via le code d'accès
- Activer et désactiver le verrouillage des touches

#### 6.4 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration



Le menu de configuration est également accessible via les outils de configuration FieldCare et DeviceCare. Voir le manuel de mise en service de l'appareil.

#### 6.5 Accès au menu de configuration via le serveur web



Le menu de configuration est également accessible via le serveur web. Voir le manuel de mise en service de l'appareil.

# Intégration système



Pour plus d'informations sur l'intégration système, voir le manuel de mise en service de l'appareil.

- Aperçu des fichiers de description d'appareil :
  - Données relatives à la version actuelle de l'appareil
  - Outils de configuration
- Fichier de données mères (GSD)
  - GSD spécifique au fabricant
  - Profil GSD
- Compatibilité avec le modèle précédent
- Utilisation des modules GSD du modèle précédent
- Transmission cyclique des données
  - Modèle de bloc
  - Description des modules

Proline 500 PROFIBUS PA Mise en service

# 8 Mise en service

#### 8.1 Contrôle du fonctionnement


Avant de mettre l'appareil en service :

- ▶ Assurez-vous que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Checklist "Contrôle du montage" → 🗎 15
- Checklist "Contrôle du raccordement" → 

  28

# 8.2 Réglage de la langue d'interface

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

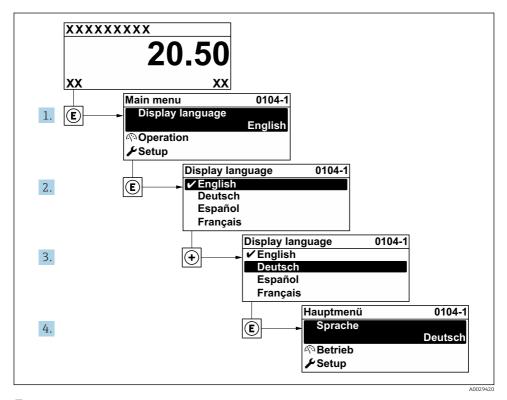

■ 4 Exemple d'afficheur local

Mise en service Proline 500 PROFIBUS PA

# 8.3 Configuration de l'appareil

Le menu **Configuration** avec ses sous-menus et ses assistants guidés est utilisé pour une mise en service rapide de l'appareil. Ils contiennent tous les paramètres nécessaires à la configuration, par ex. mesure ou communication.



Selon la version de l'appareil, tous les sous-menus et paramètres ne sont pas disponibles. La sélection peut varier en fonction de la variante de commande.

Exemple : Sous-menus, assistants disponibles	Signification
Unités système	Configuration des unités de toutes les valeurs mesurées
Sélection fluide	Détermination du produit mesuré
Entrées analogiques	Configuration des entrées analogiques
Entrée courant	Configuration du type d'entrée/sortie
Entrée d'état	
Sortie courant 1 à n	
Sortie impulsion/fréquence/tor 1 à n	
Sortie relais	
Interface utilisateur	Configuration du format d'affichage sur l'afficheur local
Suppression des débits de fuite	Réglage de la suppression des débits de fuite
Surveillance de tube partiellement rempli	Réglage de la détection de tube partiellement rempli/présence produit
Configuration avancée	Paramètres supplémentaires pour la configuration :  Variables de process calculées  Etalonnage du capteur  Compteur totalisateur  Interface utilisateur  Réglages WLAN  Sauvegarde données  Administration

# 8.4 Protection des réglages contre un accès non autorisé


Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :

- Protéger l'accès aux paramètres via un code d'accès
- $\,\blacksquare\,$  Protéger l'accès à la configuration sur site via le verrouillage des touches
- $\,\blacksquare\,$  Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture

Pour plus d'informations sur la protection des réglages contre un accès non autorisé, voir le manuel de mise en service de l'appareil.

# 9 Information de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel. Le message sur les mesures correctives peut être affiché à partir du message de diagnostic, et contient toutes les informations importantes sur le défaut.

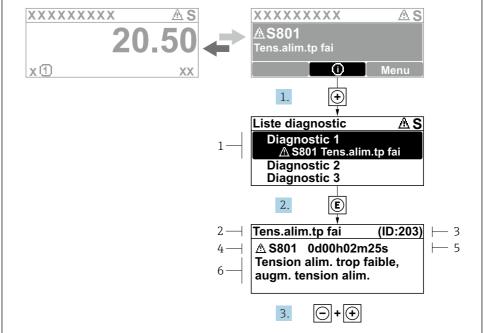

A0029431-FR

- $\blacksquare$  5 Message relatif aux mesures correctives
- 1 Information de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Niveau diagnostic avec code diagnostic
- 5 Durée d'apparition de l'événement
- 6 Mesures correctives
- 1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.
  - Appuyer sur  $\pm$  (symbole  $\odot$ ).
  - Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec  $\pm$  ou  $\Box$  et appuyer sur  $\blacksquare$ .
  - ► Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
  - ► Le message relatif aux mesures correctives se ferme.



www.addresses.endress.com

