

Kortfattad bruksanvisning

Prosonic S FMU90

PROFIBUS DP

Mätteknik med ultraljud
Nivåmätning
En eller två sensorer



Dessa instruktioner är en kortversion av användarinstruktionerna och ersätter inte de Användarinstruktioner som finns för enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i Användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen: Dokumentation för samtliga enhetsversioner hittar du på:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

1 Tillhörande dokumentation



A0023555

2 Om detta dokument

2.1 Symboler

2.1.1 Säkerhetssymboler



Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte förhindras leder det till allvarlig eller dödlig personskada.

⚠ VARNING

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig personskada.

⚠ OBSERVERA

Denna symbol gör dig uppmärksam på en farlig situation. Om den här situationen inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarlig personskada.

OBS

Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personskada.

2.1.2 Symboler för vissa typer av information och grafik

ℹ Tips

Anger tilläggsinformation



Referens till dokumentation



Bildreferens



Anmärkning eller enskilt arbetsmoment som ska iakttas

1, 2, 3

Arbetsmoment

1, 2, 3, ...

Objektnummer

A, B, C, ...

Vyer

3 Allmänna säkerhetsinstruktioner

3.1 Avsedd användning

Prosonic S FMU90 är en transmitter för ultraljudssensorerna FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93 och FDU95. För att stödja befintliga installationer kan följande sensorer också anslutas: FDU80, FDU80F, FDU81, FDU81F, FDU82, FDU83, FDU84, FDU85, FDU86, FDU96.

3.2 Installation, driftsättning och drift

Enheten är utformad för att uppfylla gällande säkerhetskrav och överensstämmer med tillämpliga standarder och EG-förordningar. Men om den används på ett felaktigt sätt eller för applikationer för vilka den inte är avsedd att användas, kan applikationsrelaterade risker uppstå, t.ex. produktöverfyllnad orsakat av felaktig installation eller konfigurering. Installation, elanslutning, driftsättning, drift och underhåll av mätsystemet får därför enbart utföras av utbildade specialister som är auktoriserade av systemdriftsansvarig att utföra sådant arbete. Teknisk personal måste ha läst och förstått denna bruksanvisning och måste

följa anvisningarna i den. Modifieringar och reparationer av enheten får endast utföras om de är uttryckligen tillåtna i användarinstruktionerna.

3.3 Driftsäkerhet och processäkerhet

När konfiguration, test och underhållsarbete utförs på enheten måste alternativa övervakningsåtgärder vidtas för att garantera driftsäkerheten och processäkerheten.

3.3.1 Explosionsfarligt område

När mätsystemet används i explosionsfarligt område måste tillämpbara nationella standarder följas. Enheten kommer med ett separat "Explosionsskyddsdocument" som är en viktig del av bruksanvisningen. De specifikationer för installation, anslutningsdata och säkerhetsinstruktioner som står i denna tilläggsdokumentation måste följas.

- Säkerställ att den tekniska personalen har lämplig utbildning.
- Följ de metrologiska och säkerhetsrelaterade kraven för mätpunkten.

Transmittern får endast monteras i lämpliga områden. Sensorer med godkännande för riskklassat område kan anslutas till transmittar som inte har ett godkännande för explosiva miljöer.

VARNING

Explosionsrisk

- ▶ Anslut inte sensorerna FDU83, FDU84, FDU85 och FDU86 med ett ATEX-, FM- eller CSA-certifikat till Prosonic S-transmittern.

4 Godkännande av leverans och produktidentifikation

4.1 Godkännande av leverans

Kontrollera följande vid godkännande av leverans:

- Är orderkoderna på följesedeln och produktetiketten identiska?
- Är godset intakt?
- Överensstämmer märkskylten med beställningsinformationen på följesedeln?
- Vid behov (se märkskylten): Finns säkerhetsinstruktionerna (XA) bifogade?



Kontakta din Endress+Hauser-försäljare om något av ovanstående inte stämmer.

4.2 Produktidentifiering

Mätenheten kan identifieras på följande sätt:

- Märkskyltsspecifikationer
- Orderkod med specifikation av enhetens funktioner på följersedeln
- Ange serienumret på märkskylten i *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): all information om enheten visas.
- Skriv in serienumret från märkskylten i *Endress+Hauser Operations*-appen eller skanna den tvådimensionella DataMatrix-koden (QR-koden) på märkskylten med *Endress+Hauser Operations*-appen: all information om mätenheten visas.

4.3 Förvaring och transport

- Packa enheten så att den skyddas mot stötar vid förvaring och transport. Originalförpackningen ger bäst skydd.
- Tillåten förvaringstemperatur: -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)

5 Montering


5.1 Montera fälthuset i polykarbonat

5.1.1 Monteringsplats

- Skuggad plats, skyddad från direkt solljus. Använd ett väderskydd vid behov.
- Vid montering utomhus: använd en överspänningsavledare.
- Höjd över havet: installera på en maximal höjd på 2 000 m (6 560 ft) över havsytan
- Minsta marginal till vänster: 55 mm (2,17 in); annars kan huslocket inte öppnas.

5.1.2 Vägghugning

- Huskonsolen som medföljer kan också användas som en bormall.
- Montera huskonsolen på en jämn yta så att den inte blir skev eller böjs.

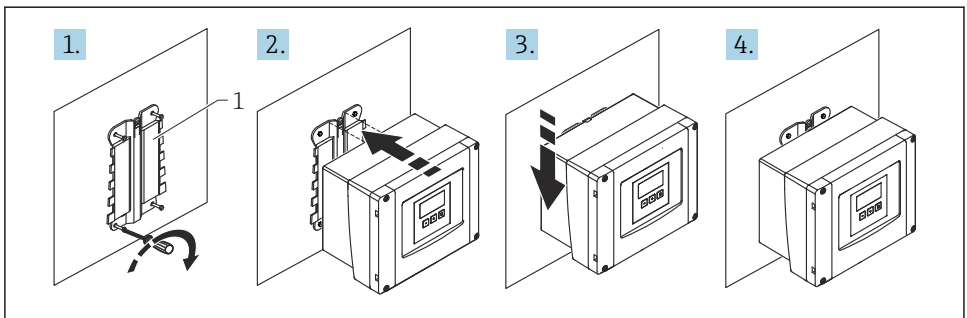


A0032558

1 Vägmonterat fälthus i polykarbonat

1 Huskonsol (medföljer)

5.1.3 Eftermontering

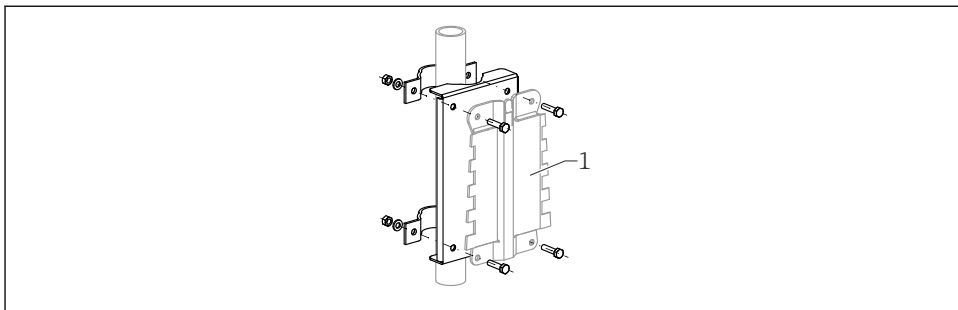

A0034923

2 Monteringsplatta för montering av fälthuset i polykarbonat på en stolpe


1 Huskonsol (medföljer)

5.2 Montera fälthuset i aluminium

5.2.1 Monteringsplats

- Skuggad plats, skyddad från direkt solljus
- Vid montering utomhus: använd en överspänningsavledare
- Höjd över havet: installera på en maximal höjd på 2 000 m (6 560 ft) över havsytan
- Minsta marginal till vänster: 55 mm (2,17 in); annars kan huslocket inte öppnas

5.2.2 Montera enheten

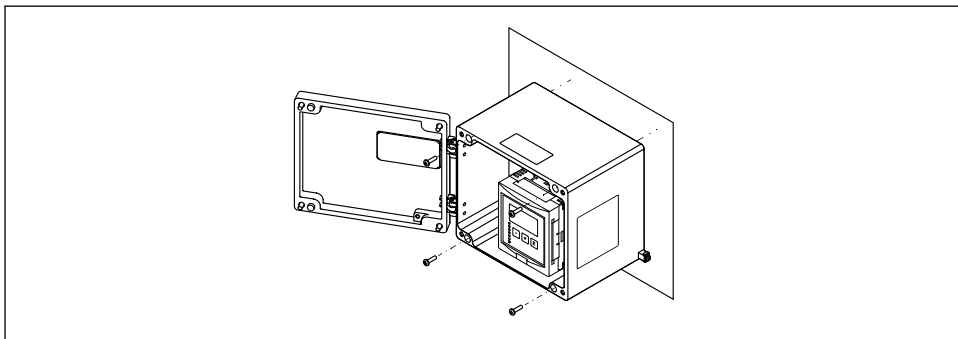

A0033331

3 Vägghonterat fälthus i aluminium

5.3 Montera hus med DIN-skena

5.3.1 Monteringsställe

- I skåp utanför explosionsfarligt område
- På tillräckligt långt avstånd från elkablar med hög spänning, motorkablar, kontaktorer eller frekvensomvandlare
- Höjd över havet: installera på en maximal höjd på 2 000 m (6 560 ft) över havsytan
- Minsta marginal till vänster: 10 mm (0,4 in); annars kan huslocket inte öppnas.


5.3.2 Montera enheten

⚠ VARNING

Hus med DIN-skena uppfyller kapslingsklass IP06.

Om huset är skadat finns det en risk för elstöt vid spänningsförande delar.

- ▶ Installera enheten i ett stabilt skåp.

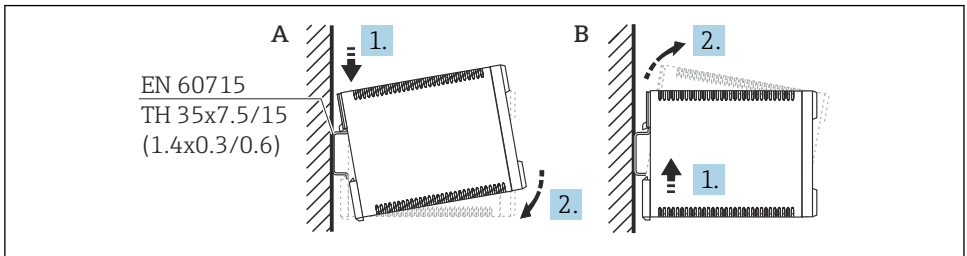


A0032559

4 Montera/montera ner hus med DIN-skena. Måttenhet mm (in)

A Montering

B Nedmontering

5.4 Montering av extern display- och manövermodul

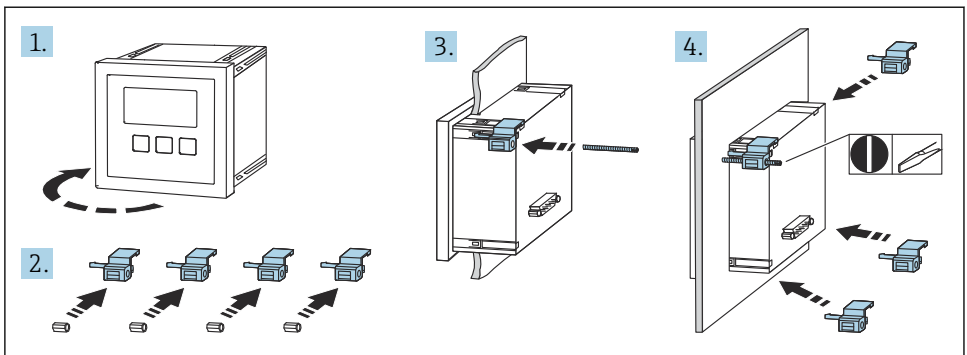

A0032561


6 Elanslutning

6.1 Anslutningskrav

6.1.1 Kabelspecifikationer

- Ledarens tvärsnitt: 0,2 ... 2,5 mm² (26 ... 14 AWG)
- Tvärsnitt av ledarens hylsa: 0,25 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Min. skalningslängd : 10 mm (0,39 in)

6.1.2 Plintenheter på fälthus i polykarbonat

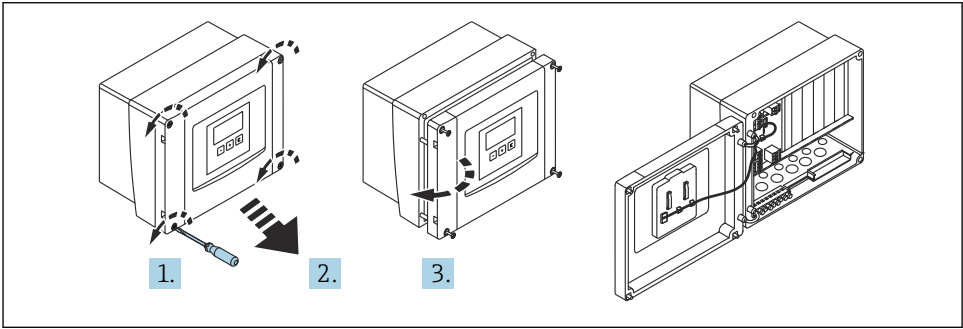

A0034695

5 Åtkomst till plintenheter på fälthus i polykarbonat

Kabelingångar

Utskurna öppningar på husets undersida för följande kabelingångar:


- M20x1,5 (10 öppningar)
- M16x1,5 (5 öppningar)
- M25x1,5 (1 öppning)

6.1.3 Plintenheter på fälthus i aluminium

⚠ VARNING

För att säkerställa explosionsskydd:

- ▶ Se till att alla plintar befinner sig i fälthuset. (Undantag: plint för skyddsjord på utsidan av fälthuset).
- ▶ Anslut huset till den lokala jordpotentialen (PML).
- ▶ För att leda kablarna, använd kabelförskruvningar som uppfyller explosionsskyddskraven på driftplatsen.

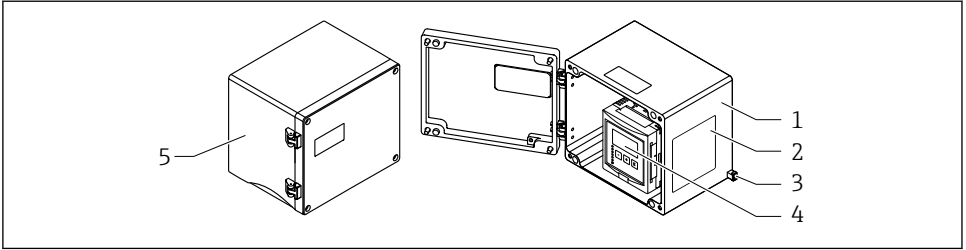

A0033256


6 Åtkomst till plintenhet på fälthus i aluminium

- 1 Fälthus i aluminium, öppet
- 2 Märkskylt
- 3 Plint för skyddsjord
- 4 Display- och användningsmodul
- 5 Fälthus i aluminium, stängt

Kabelingångar

- 12 M20x1,5-öppningar för kabelingångar finns på fälthusets undersida.
- För att upprätta elanslutningen: led kablarna genom kabelingångarna och in i huset. Elanslutningen upprättas sedan på samma sätt som i hus med DIN-skena.

6.1.4 Plintenhet för DIN-skenans hus

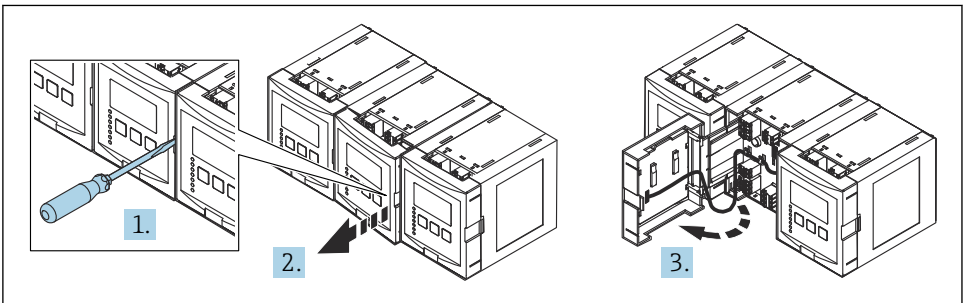


A0034898

6.2 Plintadressering

6.2.1 Plinttyp

Prosonic S har fjäderplintkontakter. Styva ledare eller böjliga ledare med kabelhylsor kan stoppas in direkt i plinten utan att använda spärren, och skapa kontakt automatiskt.

6.2.2 Plintområden

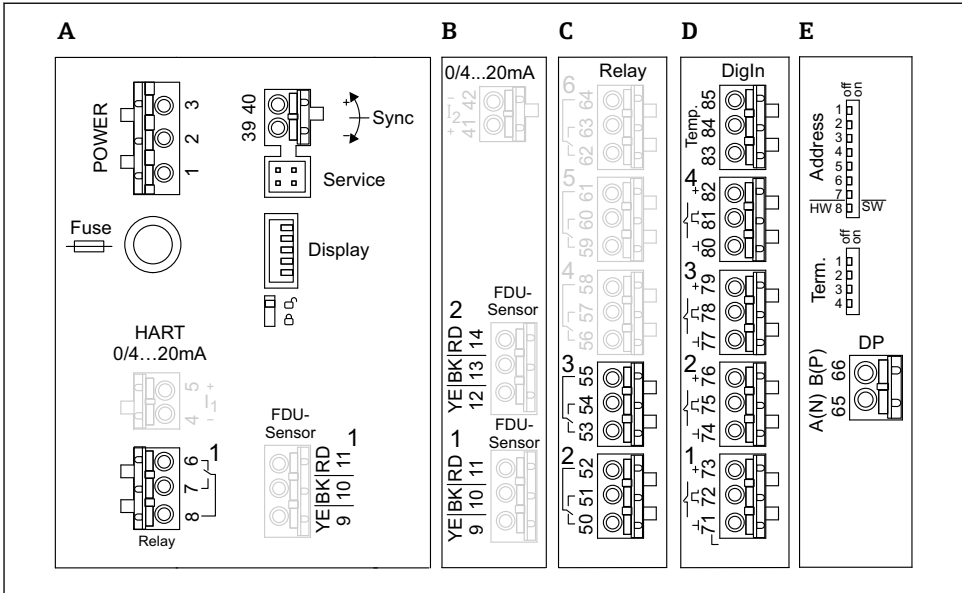

A0034899

7 Plintar på Prosonic S (plintarna som visas i grått är inte tillgängliga på alla enhetsversioner)

- A Grundläggande plintområde; finns på alla enhetsversioner
- B Tillvalsplintområde för två sensorer
- C Tillvalsplintområde för upp till fem relän
- D Tillvalsplintområde för upp till fyra externa omkopplare och en extern temperatursensor
- E Tillvalsplintområde för PROFIBUS DP

6.2.3 Plintar för strömförsörjning (växelströmsversion)

Plintområde A

- Plint 1: L (90 ... 253 V_{AC})
- Plint 2: N
- Plint 3: potentialutjämning
- Säkring : 400 mA T

6.2.4 Plintar för strömförsörjning (likströmsversion)

Plintområde A

- Plint 1: L+ (10,5 ... 32 V_{DC})
- Plint 2: L-
- Plint 3: potentialutjämning
- Säkring: 2AT

6.2.5 Plintar för relän

Plintområde A

Plintar 6, 7, 8: relä 1

Plintområde C

- Plintar 50, 51, 52: relä 2
- Plintar 53, 54, 55: relä 3
- Plintar 56, 57, 58: relä 4
- Plintar 59, 60, 61: relä 5
- Plintar 62, 63, 64: relä 6

6.2.6 Plintar för nivåångångar

Plintområde A

Sensor 1 (för enhetsversion med en sensoringång)

- Plint 9: gul sensorledning
- Plint 10: svart sensorledning (kabelskärmning)
- Plint 11: röd sensorledning

Plintområde B

- Sensor 1 (för enhetsversion med två sensoringångar)
 - Plint 9: gul sensorledning
 - Plint 10: svart sensorledning (kabelskärmning)
 - Plint 11: röd sensorledning
- Sensor 2 (för enhetsversion med två sensoringångar)
 - Plint 12: gul sensorledning
 - Plint 13: svart sensorledning (kabelskärmning)
 - Plint 14: röd sensorledning

6.2.7 Plintar för synkronisering

Plintområde A

Plintar 39, 40: synkronisering av flera Prosonic S-transmittrar

6.2.8 Plintar för PROFIBUS DP

Plintområde E

- Plint 65: PROFIBUS A (RxT/TxD - N)
- Plint 66: PROFIBUS B (RxT/TxD - P)

6.2.9 Plintar för omkopplaringångar

Plintområde D

- Plintar 71, 72, 73: extern omkopplare 1
- Plintar 74, 75, 76: extern omkopplare 2
- Plintar 77, 78, 79: extern omkopplare 3
- Plintar 80, 81, 82: extern omkopplare 4

6.2.10 Plintar för temperaturingång

Plintområde D

Plintar 83, 84, 85:

- Pt100
- Omnigrad S TR61 (Endress+ Hauser)

6.2.11 Andra element på plintområdena

Plintområde A

■ Display

Anslutning av display eller extern display- och manövermodul

■ Service

Servicegränssnitt; för anslutning av en PC/bärbar dator via Commubox FXA291

-  Skrivskyddsbrytare: låser enheten för att förhindra modifieringar på konfigurationen.

6.3 Särskilda anslutningsanvisningar


För speciella anslutningsinstruktioner för de individuella plintarna, se enhetens bruksanvisning.

7 Driftalternativ

7.1 Driftmenyns struktur och funktioner

7.1.1 Undermenyer och parameteruppsättningar

Parametrar som hör ihop är grupperade i en parameteruppsättning i driftmenyn. Varje parameteruppsättning identifieras av en femsiffrig kod.

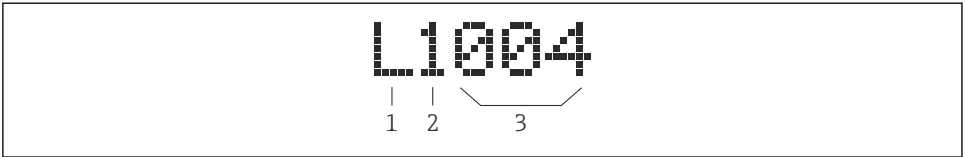


8 Identifiering av parameteruppsättningarna:


- 1 Undermeny
- 2 Numret på tillhörande ingång eller utgång (för enheter med flera kanaler)
- 3 Numret på parameteruppsättningen i undermenyn

7.1.2 Typer av parameter

Skrivskyddade parametrar

- Symbol: 
- Kan ej redigeras.


Redigerbara parametrar

- Symbol: 
- Kan öppnas för redigering genom att trycka på .

7.2 Åtkomst till driftmenyn via den lokala displayen

7.2.1 Display och funktionsknappar

Element på displayen och manövermodulen

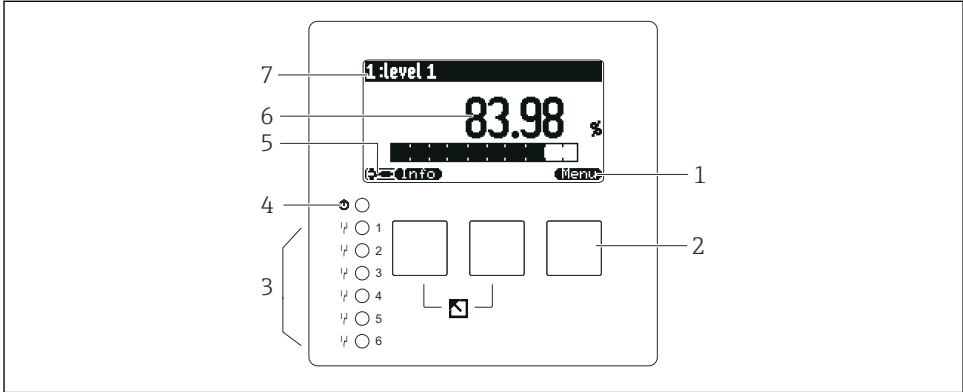






A0034921

- 1 Funktionsknappssymboler
- 2 Knappar
- 3 Lysdiod som indikerar reläets kopplingstillstånd
- 4 Lysdiod som indikerar drifttillstånd
- 5 Displaysymbol
- 6 Parametervärde med måttenhet (här: primärvärde)
- 7 Namn på parametern som visas


Knappar (funktionsknappsanvändning)

Den nuvarande knappfunktionen indikeras av funktionsknappssymboler ovanför knappen.

- Flyttar markören nedåt i en vallista.
- Flyttar markören uppåt i en vallista.
- - Öppnar den markerade undermenyn, parameteruppsättningen eller parametern.
 - Bekräftar det redigerade parametervärdet.
- Går till föregående parameteruppsättning inom undermenyn.
- Går till nästa parameteruppsättning inom undermenyn.
- Väljer det alternativ i en urvalslista som för närvarande är markerat med markören.
- Ökar den valda siffran i en alfanumerisk parameter.

-  Minskar den valda siffran i en alfanumerisk parameter.
- 
 - Öppnar en lista av de fel som detekterats för närvarande.
 - Om det finns en varning blinkar symbolen.
 - Om det finns ett larm visas symbolen konstant.
-  Visar nästa sida av mätvärden (endast tillgänglig om flera sidor med mätvärde har definierats; se menyn "Display").
-  Öppnar menyn "Shortcuts", som innehåller de viktigaste skrivskyddade parametrarna.
-  Öppnar huvudmenyn där du får åtkomst till **alla** enhetsparametrar.

7.3 Åtkomst till driftmenyn via PROFIBUS DP

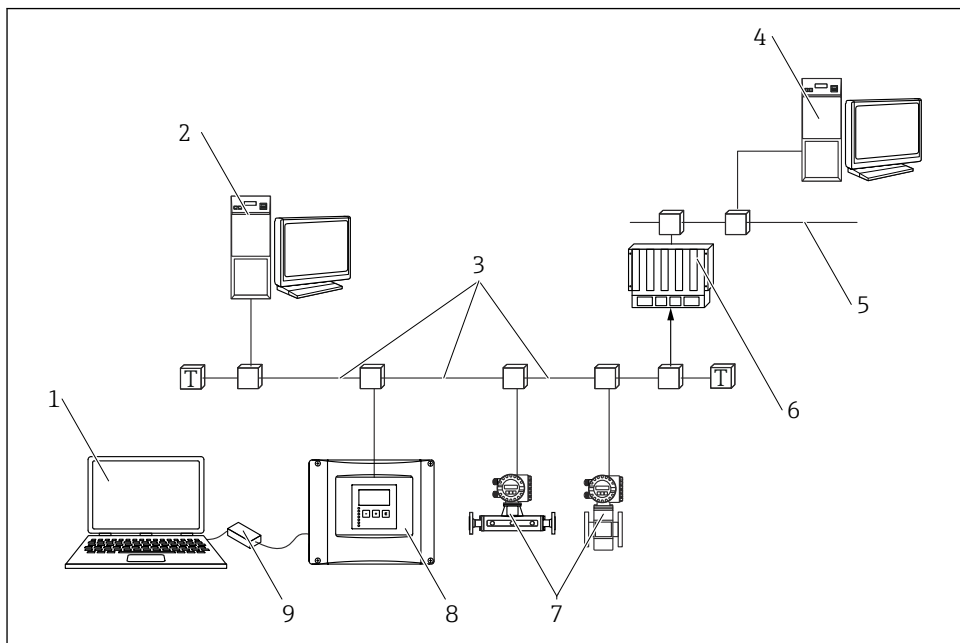

A0034692

9 Driftmetod, PROFIBUS DP

- 1 Dator med DeviceCare/FieldCare
- 2 Dator med DeviceCare/FieldCare
- 3 PROFIBUS DP
- 4 Dator med DeviceCare/FieldCare
- 5 Ethernet
- 6 PLC
- 7 Fältenheter
- 8 Prosonic S-transmitter
- 9 Commubox FXA291

8 Driftsättning

8.1 Sätt på enheten

Parametrar som behöver konfigureras när enheten startas för första gången

- **Language**
Välj displayspråk.
- **Distance unit**
Välj vilken måttenhet för längd som avstånd ska mätas i.
- **Temperature unit**
Välj måttenhet för sensortemperatur.
- **Operating mode**
De tillgängliga tillvalen beror på enhetsversionen och installationsmiljön.
- **Controls**
Välj om pumpstyrning eller lutningsstyrning ska konfigureras.

8.2 Enhetskonfigurering

8.2.1 Parameteruppsättning "LVL N sensor sel."

Navigering

Level → Level (LVL) N → Basic setup → LVL N sensor sel.

Parameter

- **Input**
Tilldela en sensor till kanalen.
- **Sensor selection**
Specificera sensortypen.
Välj alternativet **Automatic** för FDU9x-sensorer.
Välj alternativet **Manual** för FDU8x-sensorer.
- **Detected**
Visas endast om **Sensor selection = Automatic**
Visar den detekterade sensortypen automatiskt.


8.2.2 Parameteruppsättning "LVL N appl. para."

Tankutformning

Välj passande alternativ.

För mer information, se användarinstruktionerna.

8.2.3 Parameteruppsättning "LVL N empty cal."

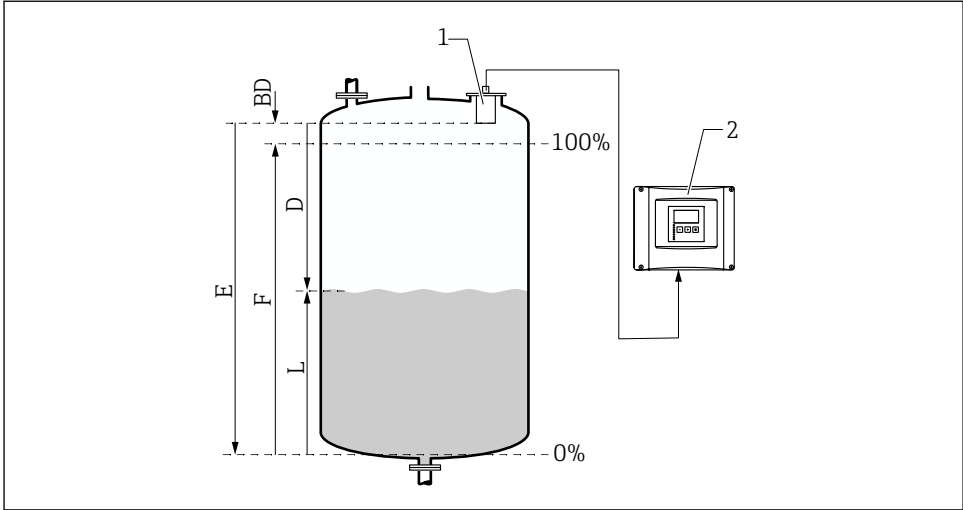

A0034882

10 Tom- och fullkalibrering för nivåmätning

- 1 Sensor FDU9x
- 2 Transmitter FMU90/FMU95
- BD Blockeringsdistans
- D Avstånd mellan sensormembran och produktyta
- E Tom E
- F Full F
- L Nivå

Navigering

Nivå → Nivå (LVL) N → grundinställning → LVL N empty cal.

Parameter "Tom E"

Specificera avståndet E från sensorns referenspunkt till miniminivå (nollpunkt). Nollpunkten ska inte vara lägre än punkten där ultraljudsvågen når tankens botten.

8.2.4 Parameteruppsättning "LVL N full cal."

Navigering

Level → Level (LVL) N → Basic setup → LVL N full cal.

Parameter

■ Full F

Specificera mätomfånget F (avståndet från miniminivån till maxnivån).
F kanske inte projekteras i sensorns blockeringsdistans BD.

■ Blocking distance

Indikerar sensorns blockeringsdistans, BD.

8.2.5 Parameteruppsättning "LVL N unit"

Navigering

Level → Level (LVL) N → Basic setup → LVL N unit

Parameter

■ Unit level

Välj måttenhet för nivå.


Nivån är utgången på denna enhet om inte linjäriseringen utförs.

■ Level N

Visar nivån F uppmätt i nuläget (från nollpunkten till produktens yta) i den valda måttenheten.

■ Distance

Visar avståndet D uppmätt i nuläget mellan sensormembranet (måttets referenspunkt) och produktens yta.

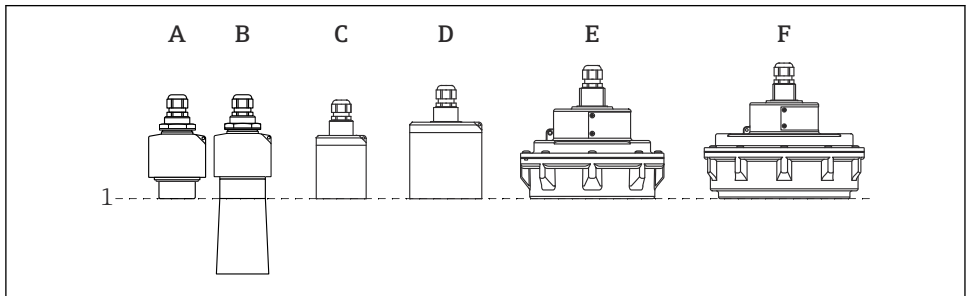

A0043335

1 Referenspunkt för mätning

A FDU90 utan skyddsror för nedsänkning

B FDU90 med skyddsror för nedsänkning


C FDU91/FDU91F

D FDU92

E FDU93

F FDU95

8.2.6 Parameteruppsättning "LVL N Linearisat."

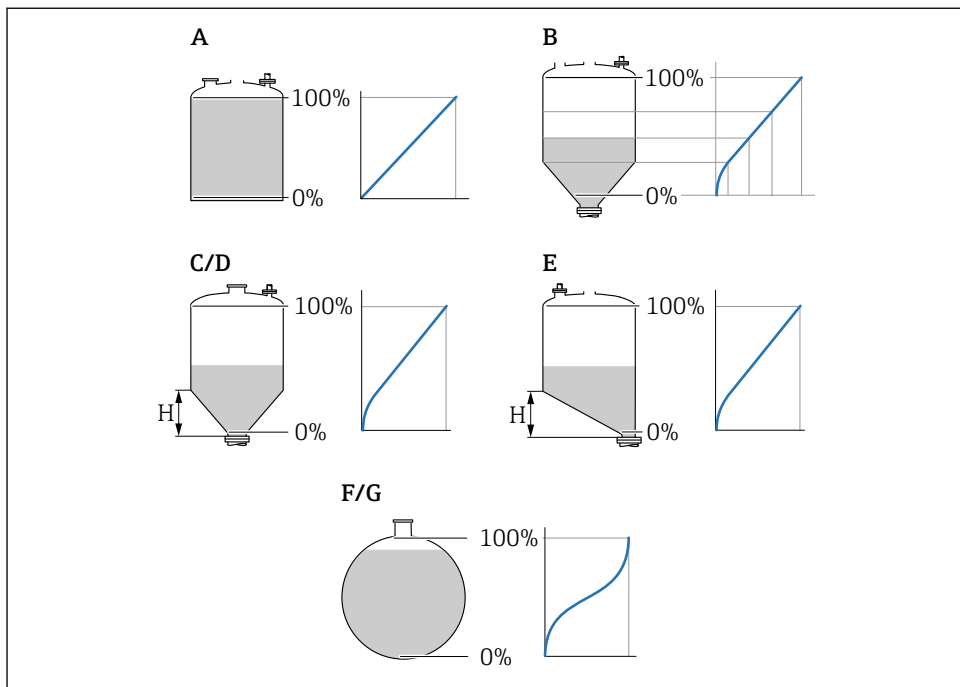

A0021476

11 Linjäriseringstyper

- A Ingen
- B Tabell
- C Pyramidbotten
- D Konisk botten
- E Vinklad botten
- F Sfärisk
- G Horisontell cylinder
- H Mellantiggande höjd

Navigering

Level → Level (LVL) N → Basic setup → LVL N Linearisat.


Parameter

- **Type**
Välj linjäriseringstyp (se ovan)
- **Customer unit**
Specificera måttenheten för det linjäriserade värdet.
- **Max. scale**
Specificera det maximala innehållet i kärlet (100 %) i den valda kundmåttenheten.
Visas inte om **Type = Table**.
Om **Type = Horizontal cyl.** eller **Sphere**, måste **Max. scale** alltid referera till en helt fylld tank.
- **Diameter**
Visas endast om **Type = Horizontal cyl.** eller **Sphere**.
Specificera tankens diameter D.
- **Intermediate height (H)**
Visas endast om **Type = Angled bottom, Pyramid bottom** eller **Conical bottom**
Specificera kärlets mellanliggande höjd H (se ovan).
- **Edit**
Visas endast om **Type = Table**.
Öppna parameteruppsättningen **Edit** för att ange linjäriseringstabellen.
- **Status table**
Aktiverar eller avaktiverar linjäriseringstabellen.
- **Mode**
Specificerar om linjäriseringen refererar till nivå eller skvalputrymme.

8.2.7 Parameteruppsättning "Kontrollera värde"



- Denna parameteruppsättning påbörjar hämning av ekostörning (mappning).
- För att registrera alla störningsekon, utför mappning på minsta möjliga nivå (helst i ett tomt kär).
 - Om det inte är möjligt att tömma kärlet under driftsättning, registrera preliminär mappning när kärlet är delvis fyllt. Upprepa mappning när nivån når cirka 0 % för första gången.

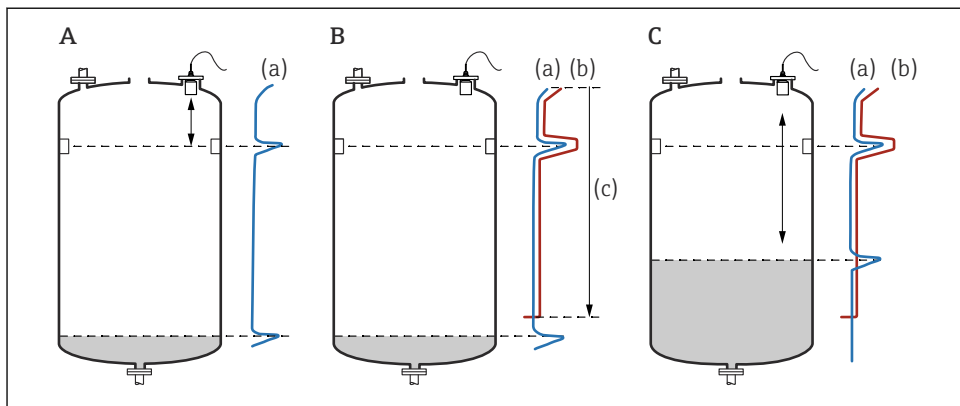

A0032724

12 Användningsprincip för hämningsfunktionen av ekostörning (mappning)

- A Ekokurvan (a) innehåller ett störningseko och nivåeket. Utan mappning skulle störningsekot också utvärderas. Detta är inte önskvärt.
- B Mappning genererar mappningskurvan (b). Detta hämmar alla ekon som befinner sig inom mätområdet för mappning (c).
- C Sedan utvärderas endast de ekon som är högre än mappningskurvan. Störningsekot är under mappningskurvan och ignoreras därmed (utvärderas inte).

Navigering

Nivå → Nivå (LVL) N → Grundinställning → LVL N check value

Parameter

■ Faktiskt avstånd

Visar avståndet D uppmätt i nuläget mellan sensormembranet och produktens yta.

■ Kontrollera avstånd

Jämför avståndet som visas med det faktiska värdet och ange resultatet av jämförelsen. Baserat på inmatningen bestämmer enheten automatiskt mätområdet för mappning.

■ Avstånd = ok

Avståndet som visas och det faktiska avståndet stämmer överens.

→ Fortsätt med parameteruppsättningen **LVL N dist. map.**

■ Avst. för kort

Avståndet som visas är kortare än det faktiska avståndet.

→ Fortsätt med parameteruppsättningen **LVL N dist. map.**

■ Avst. för stort

Avståndet som visas är större än det faktiska avståndet.

→ Mappning är inte möjlig.

→ Inställning för sensor N avslutas.

■ Avst. okänt

Det faktiska avståndet är okänt.

→ Mappning är inte möjlig.

→ Inställning för sensor N avslutas.

■ Manuell

Mätområdet för mappning ska definieras manuellt.

→ Fortsätt med parameteruppsättningen **LVL N dist. map.**

8.2.8 Parameteruppsättning "LVL N dist. map."

Navigering

Level → Level (LVL) N → Basic setup → LVL N dist. map.

Parameter

■ Actual distance

Visar avståndet D uppmätt i nuläget mellan sensormembranet och produktens yta.

■ Range of mapping

Specificerar mätområdet med start från sensormembranet, där mappningen utförs.

■ Om **Check distance = Distance = Ok** eller **Dist. too small**:

Bekräfta det aktuella värdet.

■ Om **Check distance = Manual**:

Ange det önskade mätområdet för mappning.

■ Start mapping

Välj **Yes** för att börja registrera mappningskurvan.

→ Parameteruppsättningen **LVL N status** visas.

→ Om avståndet som visas fortfarande är för kort: fortsätt registrera mappningskurvor tills avståndet som visas och det faktiska avståndet stämmer överens.

■ Status

Specificerar mappningsstatus:

■ **Enable map**

Mappningskurvan tas med i beräkningen under signalutvärderingen.

■ **Disable map**

Mappningskurvan tas inte med i beräkningen under signalutvärderingen, men finns fortsatt förvarad på enheten.

■ **Delete map**

Mappningskurvan raderas.



71580548

www.addresses.endress.com
