
Valable à partir de la version 01.05.zz (Firmware de l'appareil)

Manuel de mise en service **Proline Promass S 500**

Débitmètre Coriolis HART





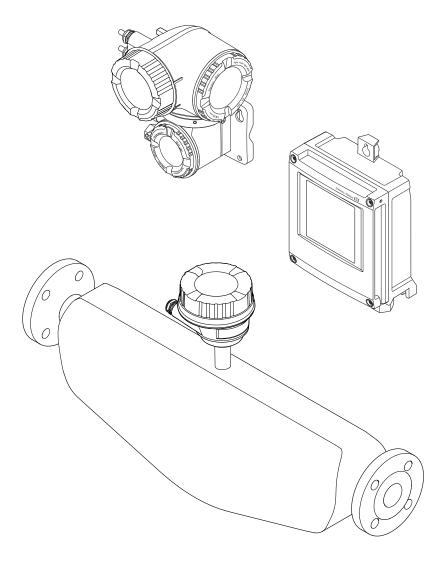

- Conserver le présent document de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors de travaux sur et avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation : bien lire le chapitre
 "Instructions fondamentales de sécurité" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité spécifiques à l'application dans le document.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur les dernières nouveautés et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

1	Informations relatives au	5.2	Transport de l'appareil	22
	document 6		5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension	22
1.1 1.2	Fonction du document		5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension	23
	1.2.2 Symboles électriques 6 1.2.3 Symboles de communication 6	5.3	Elimination des matériaux d'emballage	
	1.2.4 Symboles d'outils	6	Montage	23
	certains types d'informations	6.1	Conditions de montage	
1.3	Documentation		d'environnement et de process	
	1.3.1 Documentation standard 8 1.3.2 Documentation complémentaire dépendant de l'appareil 8	6.2	6.1.3 Instructions de montage spéciales Montage de l'appareil	29 29
1.4	Marques déposées 8		6.2.2 Préparer l'appareil de mesure6.2.3 Montage de l'appareil	30
2	Consignes de sécurité		6.2.4 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500 – numérique	
2.1 2.2	Exigences imposées au personnel		6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500	32
2.3 2.4	Sécurité du travail11Sécurité de fonctionnement11		6.2.6 Rotation du boîtier du transmetteur : Proline 500	22
2. 4 2.5	Sécurité du produit		6.2.7 Rotation du module d'affichage :	22
2.6 2.7	Sécurité informatique	6.3	Proline 500	
_,,	2.7.1 Protection de l'accès via protection en			
	écriture du hardware	7	Raccordement électrique	
	passe	7.1	Conditions de raccordement	
	2.7.3 Accès via serveur web		7.1.2 Exigences liées aux câbles de	
	2.7.5 Accès via l'interface service (CDI-		raccordement	
	RJ45)		7.1.4 Préparation de l'appareil de mesure	
3	Description du produit 15	7.2	Raccordement de l'appareil de mesure : Proline 500 - numérique	41
3.1	Construction du produit 15		7.2.1 Raccordement du câble de	1.1
	3.1.1 Proline 500 – numérique 15 3.1.2 Proline 500 16		raccordement	41
4	Réception des marchandises et	7.3	du câble d'alimentation	46
1	identification du produit 17		Proline 500	48
4.1	Réception des marchandises		7.3.1 Raccordement du câble de raccordement	48
4.2	Identification du produit	7.	7.3.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation	51
	4.2.2 Plaque signalétique du capteur 20 4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure 21	7.4	Garantir la compensation de potentiel	
5	Stockage et transport 22	7.5	Instructions de raccordement spéciales 7.5.1 Exemples de raccordement	53
5 .1	Conditions de stockage	7.6 7.7	Garantir l'indice de protection	
		1		

8	Options de configuration	59	10.4	Configuration de l'appareil de mesure 94 10.4.1 Définition de la désignation du point
8.1	Aperçu des options de configuration	. 59		de mesure (tag)
8.2	Structure et principe du menu de			10.4.2 Réglage des unités système 9
	configuration			10.4.3 Sélection et réglage du produit 9
	8.2.1 Structure du menu de configuration			10.4.4 Affichage de la configuration E/S 9
0.0	8.2.2 Concept de configuration	61		10.4.5 Configuration de l'entrée courant 100
8.3	Accès au menu de configuration via	6 D		10.4.6 Configuration de l'entrée d'état 10
	l'afficheur local	62		10.4.7 Configuration de la sortie courant 103
	8.3.1 Affichage opérationnel			10.4.8 Configuration de la sortie impulsion/
	8.3.2 Vue navigation			fréquence/tout ou rien 10
	8.3.4 Éléments de configuration			10.4.9 Configuration de la sortie relais 11
	8.3.5 Ouverture du menu contextuel			10.4.10 Configuration de la double sortie
	8.3.6 Navigation et sélection dans une	. 00		impulsion
	liste	70		10.4.11 Configuration de l'afficheur local 11
	8.3.7 Accès direct au paramètre			10.4.12 Réglage de la suppression des débits
	8.3.8 Affichage des textes d'aide			de fuite
	8.3.9 Modification des paramètres			10.4.13 Configuration de la surveillance du
	8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits		10.5	remplissage de la conduite
	d'accès	72	10.5	10.5.1 Utilisation du paramètre pour entrer
	8.3.11 Désactivation de la protection en			le code d'accès
	écriture via un code d'accès	72		10.5.2 Valeurs calculées
	8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage			10.5.3 Réalisation d'un ajustage du capteur 124
	des touches	73		10.5.4 Configuration du totalisateur 12
8.4	Accès au menu de configuration via le			10.5.5 Réalisation de configurations
	navigateur web			étendues de l'affichage 12°
	8.4.1 Étendue des fonctions			10.5.6 Configuration WLAN
	8.4.2 Conditions requises			10.5.7 Gestion de la configuration 132
	8.4.3 Établissement d'une connexion 8.4.4 Connexion	75 77		10.5.8 Utilisation des paramètres pour
	8.4.5 Interface utilisateur			l'administration de l'appareil 13
	8.4.6 Désactivation du serveur Web		10.6	Simulation
	8.4.7 Déconnexion		10.7	Protection des réglages contre un accès non
8.5	Accès au menu de configuration via l'outil de	, ,		autorisé
	configuration	. 80		10.7.1 Protection en écriture via code
	8.5.1 Raccordement de l'outil de			d'accès
	configuration	80		10.7.2 Protection en écriture via
	8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370	84		commutateur de verrouillage 13
	8.5.3 FieldCare	85		T
	8.5.4 DeviceCare	86	11	Fonctionnement 142
	8.5.5 AMS Device Manager		11.1	Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil . 14
	8.5.6 SIMATIC PDM		11.2	Définition de la langue de programmation 142
	8.5.7 Field Communicator 475	87	11.3	Configuration de l'afficheur
			11.4	Lecture des valeurs mesurées
9	Intégration système	88		11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées" 14
9.1	Aperçu des fichiers de description d'appareil	88		11.4.2 Sous-menu "Totalisateur" 14
,,_	9.1.1 Données relatives à la version			11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées" 14
	actuelle de l'appareil	88	115	11.4.4 Valeur de sortie
	9.1.2 Outils de configuration	88	11.5	Adaptation de l'appareil aux conditions de
9.2	Variables mesurées via protocole HART	89	11.6	process
	9.2.1 Variables d'appareil	91	11.0	11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre
9.3	Autres réglages	92		"Contrôle totalisateur" 14
				11.6.2 Etendue des fonctions du paramètre
10	Mise en service	94		"RAZ tous les totalisateurs" 14
10.1	Contrôle du fonctionnement		11.7	Affichage de l'historique des valeurs
10.1	Mise sous tension de l'appareil			mesurées
10.2	Réglage de la langue d'interface			

12	Diagnostic et suppression des	
	défauts	154
12.1	Suppression des défauts - Généralités	154
12.2	Informations de diagnostic par LED	156
	12.2.1 Transmetteur	156
12.3	12.2.2 Boîtier de raccordement du capteur . Informations de diagnostic sur l'afficheur	158
14.5	local	160
	12.3.1 Message de diagnostic	160
	12.3.2 Accès aux mesures correctives	162
12.4	Informations de diagnostic dans le navigateur	
	Web	162
	12.4.1 Options de diagnostic	162
	12.4.2 Appeler les mesures correctives	163
12.5	Informations de diagnostic dans FieldCare ou	
	DeviceCare	164
	12.5.1 Options de diagnostic	164
12 6	12.5.2 Accès aux mesures correctives	165
12.6	Adaptation des informations de diagnostic	165
	12.6.1 Adaptation du comportement de diagnostic	165
	12.6.2 Adaptation du signal d'état	165
12.7	Aperçu des informations de diagnostic	166
12.8	Messages de diagnostic en cours	171
12.9	Liste diagnostic	172
12.10	Journal des événements	172
	12.10.1 Consulter le journal des événements	172
	12.10.2 Filtrage du journal événements	173
	12.10.3 Aperçu des événements	
10 11	d'information	173
12.11	Réinitialisation de l'appareil	175
	"Reset appareil"	175
12 12	Informations sur l'appareil	175
	Historique du firmware	178
	Historique des appareils et compatibilité	180
13	Maintenance	181
13.1	Travaux de maintenance	181
	13.1.1 Nettoyage extérieur	181
100	13.1.2 Nettoyage intérieur	181
13.2 13.3	Outils de mesure et de test	181 181
15.5	Prestations Engress+Hauser	101
14	Réparation	182
14.1	Généralités	182
	14.1.1 Concept de réparation et de	
	transformation	182
	14.1.2 Remarques relatives à la réparation	100
1 / 2	et à la transformation	182
14.2 14.3	Pièces de rechange	182
14.3 14.4	Services Endress+Hauser	182 182
14.5 Mise au rebut		183
± 1.7	14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure.	183
	14.5.2 Mise au rebut de l'appareil	183

15	Accessoires	184		
15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil	184		
	15.1.1 Pour le transmetteur	184		
	15.1.2 Pour le capteur	185		
15.2	Accessoires spécifiques à la communication.	185		
15.3	Accessoires spécifiques au service	186		
15.4	Composants système	187		
16	Caractéristiques techniques	188		
16.1	Domaine d'application	188		
16.2	Principe de fonctionnement et construction			
	du système	188		
16.3	Entrée	189		
16.4	Sortie	191		
16.5	Alimentation électrique	197		
16.6	Performances	198		
16.7	Montage	202		
16.8	Environnement	203		
16.9	Process	204		
16.10	Construction mécanique	206		
	Interface utilisateur	209		
	Certificats et agréments	213		
	Packs application	216		
	Accessoires	217		
16.15	Documentation complémentaire	217		
Index				

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

▲ DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

↑ ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
~	Courant alternatif
\sim	Courant continu et alternatif
≐	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Terre de protection (PE) Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
	Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre interne : Raccorde la terre de protection au réseau électrique. Borne de terre externe : Raccorde l'appareil au système de mise à la terre de l'installation.

1.2.3 Symboles de communication

Symbole	Signification	
	Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil.	
•	LED La LED est off.	

Symbole	Signification
<u>-</u>	La LED est on.
	LED La LED clignote.

1.2.4 Symboles d'outils

Symbole	Signification
Tournevis Torx	
96	Tournevis cruciforme
Ó	Clé à fourche

1.2.5 Symboles pour certains types d'informations

Symbole	Signification
✓	Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés.
✓ ✓	A privilégier Procédures, processus ou actions à privilégier.
×	Interdit Procédures, processus ou actions interdits.
i	Conseil Indique la présence d'informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation.
A ³	Renvoi à la page.
	Renvoi à la figure.
>	Remarque ou étape individuelle à respecter.
1., 2., 3	Série d'étapes.
L	Résultat d'une étape.
?	Aide en cas de problème.
	Contrôle visuel.

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3.,	Série d'étapes
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible

Symbole	Signification	
Zone sûre (zone non explosible)		
≈ → Sens d'écoulement		

1.3 Documentation

- Yous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :
 - W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
 - Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (code QR) de la plaque signalétique

1.3.1 Documentation standard

Type de document	But et contenu du document
Information technique	Aide à la planification pour votre appareil Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées du capteur	Prise en main rapide - Partie 1 Les Instructions condensées du capteur sont destinées aux spécialistes en charge de l'installation de l'appareil de mesure.
	 Réception des marchandises et identification du produit Stockage et transport Montage
Instructions condensées du transmetteur	Prise en main rapide - Partie 2 Les Instructions condensées du transmetteur sont destinées aux spécialistes en charge de la mise en service, de la configuration et du paramétrage de l'appareil de mesure (jusqu'à la première valeur mesurée).
	 Description du produit Montage Raccordement électrique Options de configuration Intégration système Mise en service Informations de diagnostic
Description des paramètres de l'appareil	Ouvrage de référence pour vos paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre du menu de configuration Expert. La description s'adresse aux personnes qui travaillent tout au long du cycle de vie avec l'appareil et qui, au cours de ces travaux, effectuent des configurations spécifiques.

1.3.2 Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation relative à l'appareil.

1.4 Marques déposées

HART®

Marque déposée par le FieldComm Group, Austin, Texas, USA

TRI-CLAMP®

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, sont marqués sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans les instructions de mise en service et les documentations complémentaires.
- ► Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection contre les risques d'explosion, directive des équipements sous pression).
- ► Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Si la température ambiante de l'appareil de mesure est en dehors de la température atmosphérique, il est absolument essentiel de respecter les conditions de base applicables comme indiqué dans la documentation de l'appareil. → 🖺 8.
- ► Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

Risques résiduels

A AVERTISSEMENT

L'électronique et le produit peuvent entraîner l'échauffement des surfaces. Ce qui présente un risque de brûlure !

► En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

▶ Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

► En raison d'un risque élevé de choc électrique, le port de gants est obligatoire.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure.

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les transformations arbitraires effectuées sur l'appareil ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

► Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable Endress +Hauser.

Réparation

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement :

- ► N'effectuer la réparation de l'appareil que dans la mesure où elle est expressément autorisée.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ► Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires Endress +Hauser.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives UE répertoriées dans la Déclaration de Conformité UE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser ces faits par l'apposition du marquage CE sur l'appareil.

2.6 Sécurité informatique

Notre garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger comtre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, qui assurent une protection supplémentaire de l'appareil et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les opérateurs eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. Vous trouverez un aperçu des principales fonctions au chapitre suivant.

Fonction/interface	Réglage par défaut	Recommandation
Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware \rightarrow $\stackrel{ riangle}{ riangle}$ 12	Non activé.	Sur une base individuelle après évaluation des risques.
Code d'accès (s'applique également pour la connexion au serveur web ou pour la connexion à FieldCare) → 🖺 13	Non activé (0000).	Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service.
WLAN (option de commande dans le module d'affichage)	Activé.	Sur une base individuelle après évaluation des risques.
Mode de sécurité WLAN	Activé (WPA2- PSK)	Ne pas modifier.
Phrase de chiffrement WLAN (mot de passe) → 🖺 13	Numéro de série	Affecter une phrase de chiffrement WLAN individuelle lors de la mise en service.
Mode WLAN	Point d'accès	Sur une base individuelle après évaluation des risques.
Serveur Web→ 🗎 13	Activé.	Sur une base individuelle après évaluation des risques.
Interface service CDI-RJ45 → 🗎 14	-	Sur une base individuelle après évaluation des risques.

2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur la carte mère). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.

A la livraison de l'appareil, la protection en écriture du hardware est désactivée → 🖺 139.

2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Différents mots de passe sont disponibles pour protéger l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil ou accéder à l'appareil via l'interface WLAN.

- Code d'accès spécifique à l'utilisateur
 - Protection de l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare). Les droits d'accès sont clairement réglementés par l'utilisation d'un code d'accès propre à l'utilisateur.
- Passphrase WLAN
 - La clé de réseau protège une connexion entre une unité d'exploitation (par ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN qui peut être commandée en option.
- Mode infrastructure
 Lorsque l'appareil fonctionne en mode infrastructure, la phrase de chiffrement WLAN
 (WLAN passphrase) correspond à la phrase de chiffrement WLAN configurée du côté
 opérateur.

Code d'accès spécifique à l'utilisateur

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare) peut être protégé par le code d'accès modifiable, spécifique à l'utilisateur ($\rightarrow \blacksquare 138$).

A la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

Passphrase WLAN: Fonctionnement comme point d'accès WLAN

A la livraison, la clé de réseau est prédéfinie selon l'appareil. Elle peut être modifiée via le sous-menu **Paramètres WLAN** dans le paramètre **Passphrase WLAN** $(\rightarrow \ \ \)$ 131).

Mode infrastructure

Une connexion entre l'appareil et le point d'accès WLAN est protégée par un identifiant SSID et une phrase de chiffrement du côté système. Pour l'accès, contacter l'administrateur système correspondant.

Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil ne doivent pas être modifiés pendant la mise en service.
- Lorsque vous définissez et gérez le code d'accès ou la clé de réseau, suivez les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, voir le chapitre "Protection en écriture via un code d'accès"
 → 138

2.7.3 Accès via serveur web

L'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web avec le serveur web intégré (\rightarrow \cong 73). La connexion se fait via l'interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN.

À la livraison de l'appareil, le serveur web est activé. Le serveur web peut être désactivé si nécessaire (p. ex. après mise en service) via le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web**.

Les informations sur l'appareil et son état peuvent être masquées sur la page de connexion. Cela évite tout accès non autorisé à ces informations.



2.7.4 Accès via OPC-UA

L'appareil peut communiquer avec des clients OPC UA utilisant le pack application "OPC UA Server".

Le serveur OPC UA intégré dans l'appareil est accessible via le point d'accès WLAN à l'aide de l'interface WLAN - qui peut être commandée en option - ou l'interface service (CDI-RJ45) via le réseau Ethernet. Droits d'accès et autorisation selon configuration séparée.

Les modes de sécurité suivants sont pris en charge selon l'OPC UA Specification (IEC 62541) :

- Aucun
- Basic128Rsa15 signé
- Basic128Rsa15 signé et crypté

2.7.5 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.

Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives en vigueur, qui ont été définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela comprend des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.



Les transmetteurs avec agrément Ex de ne doivent pas être raccordés via l'interface service (CDI-RJ45)!

Caractéristique de commande "Agrément transmetteur + capteur", options (Ex de) : BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Description du produit 3

L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur et d'un capteur. Le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements différents. Ils sont interconnectés par des câbles de raccordement.

3.1 Construction du produit

Il existe deux versions du transmetteur.

3.1.1 Proline 500 - numérique


Transmission de signal: numérique

Caractéristique de commande "Électronique ISEM intégrée", option A "Capteur"

Pour une utilisation dans des applications qui n'ont pas besoin de satisfaire à des exigences particulières en raison des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Etant donné que l'électronique se trouve dans le capteur, l'appareil est idéal : Pour un remplacement simple du transmetteur.

- Un câble standard peut être utilisé comme câble de raccordement.
- Insensible aux interférences CEM externes.

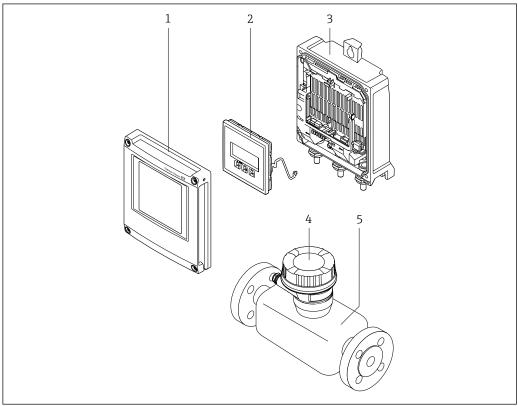

■ 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- Couvercle du compartiment de l'électronique
- Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur
- Boîtier de raccordement du capteur avec électronique ISEM intégrée : raccordement du câble de raccordement

3.1.2 Proline 500


Transmission de signal : analogique

Caractéristique de commande "Électronique ISEM intégrée", option **B** "Transmetteur"

Pour une utilisation dans des applications qui doivent satisfaire à des exigences particulières en raison des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

Etant donné que l'électronique se trouve dans le transmetteur, l'appareil est idéal en cas de :

- Fortes vibrations au niveau du capteur.
- Utilisation du capteur dans des installations souterraines.
- Utilisation permanente du capteur sous l'eau.

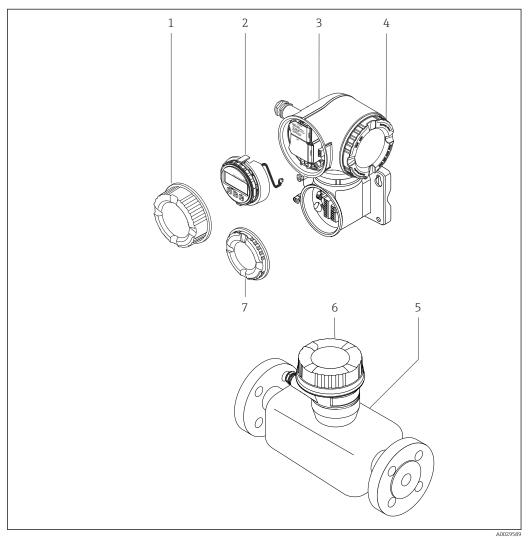


■ 2 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couvercle du compartiment de raccordement
- 2 Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur avec électronique ISEM intégrée
- 4 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 5 Capteur
- 6 Boîtier de raccordement du capteur : raccordement du câble de raccordement
- 7 Couvercle du compartiment de raccordement : raccordement du câble de raccordement

Réception des marchandises et identification 4 du produit

4.1 Réception des marchandises

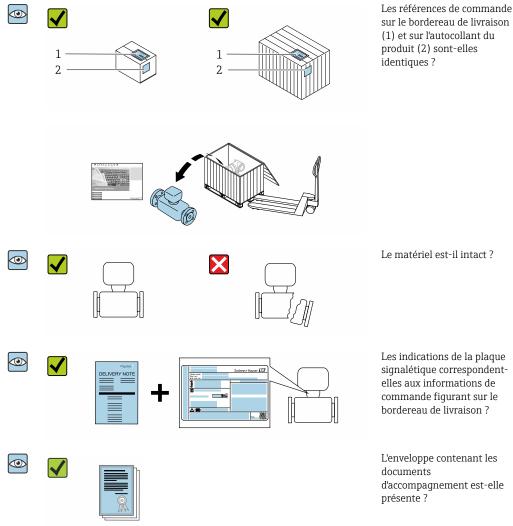

signalétique correspondent-

- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.
 - Selon la version d'appareil, le CD-ROM ne fait pas partie de la livraison! Dans ce cas, la documentation technique est disponible via Internet ou l'application Endress +Hauser Operations App, voir chapitre "Identification de l'appareil" → 🖺 18.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :


- Indications de la plaque signalétique
- Référence de commande (Order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : Toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code matriciel 2-D (QR code) sur la plaque signalétique avec l'*Endress+Hauser Operations App* : Toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Les chapitres "Autre documentation standard relative à l'appareil" \rightarrow 🖺 8 et "Documentation complémentaire spécifique à l'appareil" \rightarrow 🖺 8
- Le *W@M Device Viewer* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur


Proline 500 – numérique

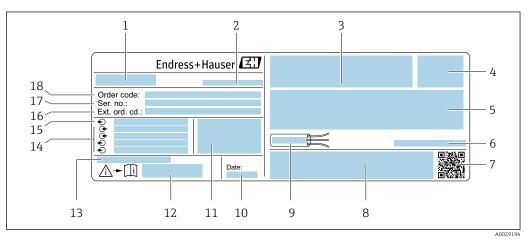

■ 3 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Nom du transmetteur
- 2 Lieu de fabrication
- 3 Espace réservé aux agréments : utilisation en zone explosible
- 4 Indice de protection
- 5 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 6 Température ambiante admissible (T_a)
- 7 Code matriciel 2-D
- 8 Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, C-Tick
- 9 Gamme de température admissible pour les câbles
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Version de firmware (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 12 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité technique
- 13 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 14 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 15 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation
- 16 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 17 Numéro de série (ser. no.)
- 18 Référence de commande

Proline 500

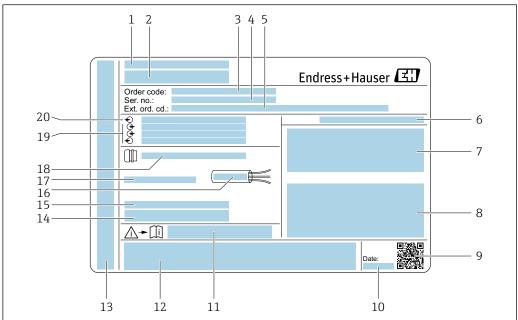


A0029192

■ 4 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Lieu de fabrication
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 6 Indice de protection
- 7 Espace réservé aux agréments : utilisation en zone explosible
- 8 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 9 Code matriciel 2-D
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité technique
- 12 Espace réservé aux agréments et certificats : p. ex. marquage CE, C-Tick
- 13 Espace réservé à l'indice de protection du compartiment de raccordement et de l'électronique lorsqu'il est utilisé en zone explosible
- 14 Version logiciel (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 15 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 16 Gamme de température admissible pour les câbles
- 17 Température ambiante admissible (T_a)
- 18 Informations sur le presse-étoupe
- 19 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 20 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation

4.2.2 Plaque signalétique du capteur

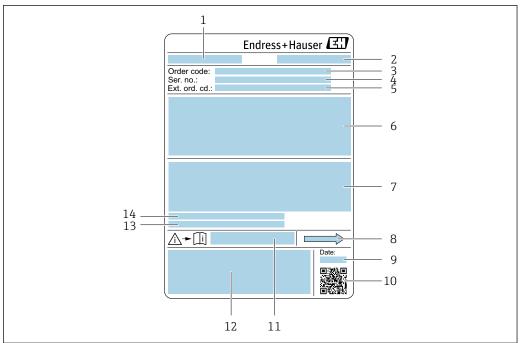

A002919

■ 5 Exemple d'une plaque signalétique de capteur

- 1 Nom du capteur
- 2 Lieu de fabrication
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- Diamètre nominal du capteur ; diamètre nominal/pression nominale de la bride ; pression d'essai du capteur ; gamme de température du produit ; matériau du tube de mesure et du répartiteur ; informations spécifiques au capteur : par ex. gamme de pression du boîtier du capteur, spécification masse volumique wide-range (étalonnage spécial de la masse volumique)
- 7 Informations complémentaires sur la protection contre les risques d'explosion, la Directive des équipements sous pression et l'indice de protection
- 8 Sens d'écoulement
- 9 Date de fabrication : année-mois
- 10 Code matriciel 2-D
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 12 Marquage CE, C-Tick
- 13 Rugosité de surface
- 14 Température ambiante admissible (T_a)

Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure

Symbole	Signification
\triangle	AVERTISSEMENT! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
<u> </u>	Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation relative à l'appareil.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage


Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ► Stocker l'appareil dans l'emballage d'origine pour le protéger contre les chocs.
- ▶ Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent un endommagement mécanique des surfaces d'étanchéité et un encrassement du tube de mesure.
- ► Protéger des rayons directs du soleil afin d'éviter des températures de surface d'un niveau inadmissible.
- ▶ Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage → 🖺 203

5.2 Transport de l'appareil

Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.

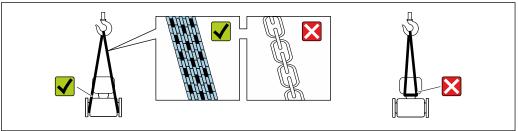

A0029252

Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

A AVERTISSEMENT

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessures en cas de glissement de l'appareil.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ► Tenir compte de l'indication de poids sur l'emballage (étiquette autocollante).

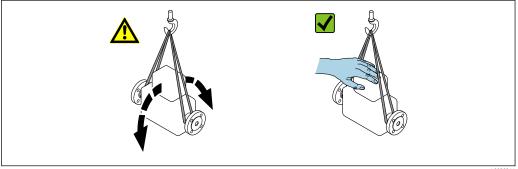

A0029214

Proline Promass S 500 HART Montage

5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

ATTENTION

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- ► Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

5.3 Elimination des matériaux d'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :


- Emballage extérieur de l'appareil
 Film polymère étirable conforme à la Directive UE 2002/95/EC (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traité selon la norme ISPM 15, confirmé par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de support et de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage Rembourrage papier

6 Montage

6.1 Conditions de montage

6.1.1 Position de montage

Emplacement de montage

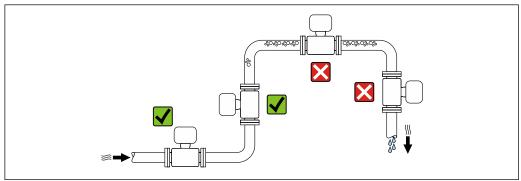

Endress+Hauser 23


A002877

Pour éviter les erreurs de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, il convient d'éviter les points de montage suivants :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

Dans le cas d'un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet toutefois le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.

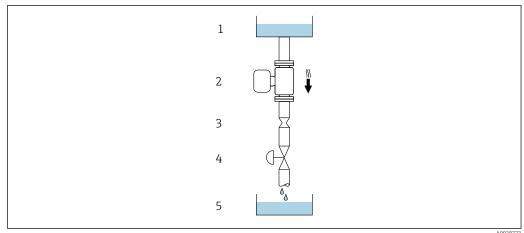

AUU287

- 6 Montage dans un écoulement gravitaire (p. ex. applications de dosage)
- 1 Réservoir
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Cuve de dosage

DN		Ø diaphragme, restriction		
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
8	3/8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
25	1	14	0,55	
40	1½	22	0,87	
50	2	28	1,10	

Position de montage


Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

	Recommandation		
A	Position de montage verticale	A0015591	√ √ 1)
В	Position de montage horizontale, transmetteur en haut	A0015589	

	Recommandation		
С	Position de montage horizontale, transmetteur en bas	A0015590	Exceptions: $\rightarrow \mathbb{Q}$ 7, $\stackrel{\triangle}{=}$ 25
D	Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté	A0015592	

- 1) Cette position est recommandée pour assurer l'auto-vidange.
- 2) Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur.
- 3) Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec un tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.

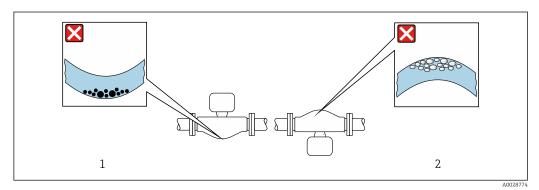

- 7 Position du capteur avec tube de mesure coudé
- À éviter avec les produits chargés en particules solides : risque de colmatage.
- 2 À éviter avec les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz.

Longueurs droites d'entrée et de sortie

Lors du montage, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'éléments générateurs de turbulences (vannes, coudes ou T), tant qu'il n'y a pas de cavitation $\Rightarrow \triangleq 26$.



Dimensions de montage

Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir le document "Information technique", section "Construction mécanique" .

6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

Gamme de température ambiante

Appareil de mesure	■ -40 +60 °C (-40 +140 °F) ■ Variante de commande "Test, certificat", option JP : -50 +60 °C (-58 +140 °F)
Lisibilité de l'afficheur	$-20 \dots +60$ °C ($-4 \dots +140$ °F)
local	La lisibilité de l'afficheur local peut être compromise en dehors de la gamme de température.

- Pipendance entre la température ambiante et la température du produit→ 🖺 204
- ► En cas d'utilisation en extérieur : Eviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.
- Yous pouvez commander un capot de protection climatique auprès d'Endress+Hauser.

 → 🖺 184.

Pression du système


Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides.

Une cavitation est engendrée par le dépassement par défaut de la pression de vapeur :

- dans le cas de liquides avec point d'ébullition bas (par ex. hydrocarbures, solvants, gaz liquides)
- dans le cas d'une aspiration
- ▶ Pour éviter la cavitation et le dégazage, assurer une pression du système suffisante.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement de pompes (pas de risque de dépression)

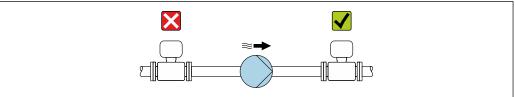

A0028777

Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Un grand choix de matériaux peut être utilisé pour l'isolation requise.

Les versions d'appareil suivantes sont recommandées pour les versions avec isolation thermique :

Version avec tube prolongateur pour l'isolation :


Caractéristique de commande "Option capteur", option CG avec un tube prolongateur de 105 mm (4,13 in).

Proline Promass S 500 HART Montage

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure par l'isolation thermique!

- ► Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier de raccordement du capteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier de raccordement du capteur.
- ► Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier de raccordement du capteur : 80 °C (176 °F)
- ► Isolation thermique avec tube prolongateur découvert : Nous recommandons de ne pas isoler le tube prolongateur afin de garantir une dissipation optimale de la chaleur.

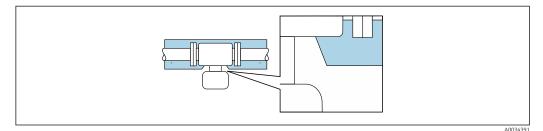

■ 8 Isolation thermique avec tube prolongateur découvert

Chauffage

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure en raison d'une température ambiante trop élevée !

- ▶ Respecter la température ambiante maximale admissible pour le transmetteur .
- Selon la température de process, respecter les exigences liées à l'emplacement de montage.

AVIS

Risque de surchauffe en cas de chauffage

- ▶ Veiller à ce que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- ▶ Veiller à ce que la convection soit suffisante au col du transmetteur.
- ▶ S'assurer qu'une surface suffisamment grande du col du transmetteur reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement.
- ► En cas d'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil. Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Options de chauffage

Si, pour un produit donné, il ne doit y avoir aucune dissipation de chaleur à proximité du capteur, il existe les options de chauffage suivantes :

- Chauffage électrique, par ex. avec colliers chauffants électriques
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

Vibrations

Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.

6.1.3 Instructions de montage spéciales

Autovidangeabilité

Les tubes de mesure peuvent être entièrement vidangés et protégés contre les dépôts solides en position de montage verticale.


Compatibilité alimentaire

En cas d'installation dans des applications hygiéniques, voir les informations dans les "Certificats et agréments / compatibilité hygiénique", section → 🖺 214

Fixation au moyen de colliers dans le cas de raccords hygiéniques

Pour que le capteur fonctionne correctement, il n'est pas nécessaire d'utiliser une fixation supplémentaire. Néanmoins, si un support supplémentaire est requis du fait de l'installation, il convient de tenir compte des dimensions suivantes.

Utiliser des colliers entre le clamp et l'appareil de mesure

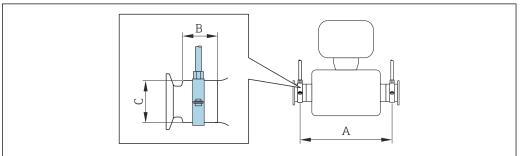

DN		A		В		С	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3/8	298	11,73	33	1,3	28	1,1
15	1/2	402	15,83	33	1,3	28	1,1
25	1	542	21,34	33	1,3	38	1,5
40	1 1/2	658	25,91	36,5	1,44	56	2,2
50	2	772	30,39	44,1	1,74	75	2,95

Etalonnage du zéro


Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence→ 🖺 198. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire!

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers:


- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

Proline Promass S 500 HART Montage

Capot de protection

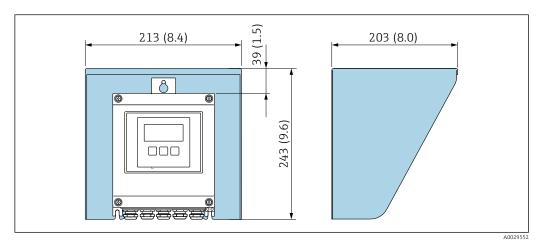

■ 9 Capot de protection pour Proline 500 – numérique ; unité de mesure mm (in)

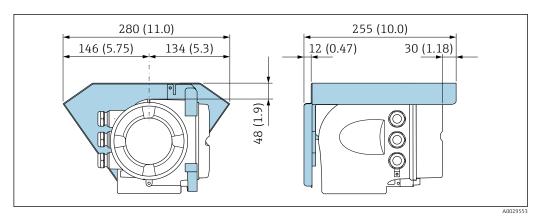

■ 10 Capot de protection pour Proline 500 ; unité de mesure mm (in)

6.2 Montage de l'appareil

6.2.1 Outils nécessaires

Pour le transmetteur

Pour montage sur une colonne :

- Proline 500 transmetteur numérique
 - Clé à fourche de 10
 - Tournevis Torx TX 25
- Transmetteur Proline 500 Clé à fourche de 13

Pour montage mural:

Percer avec un foret de Ø 6,0 mm

Pour le capteur

Pour les brides et autres raccords process : outils de montage correspondant

6.2.2 Préparer l'appareil de mesure

- 1. Enlever l'ensemble des résidus d'emballage de transport.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.


3. Enlever l'autocollant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.

6.2.3 Montage de l'appareil

AVERTISSEMENT

Danger dû à une étanchéité insuffisante du process!

- ▶ Veiller à ce que le diamètre intérieur des joints soit égal ou supérieur à celui du raccord process et de la conduite.
- Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- 1. S'assurer que le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond au sens d'écoulement du produit.
- 2. Monter l'appareil ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.

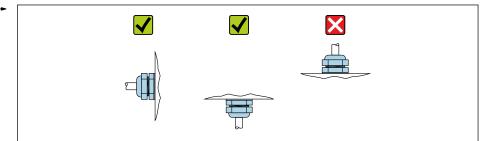

A002926

6.2.4 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500 – numérique

AATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible .
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

ATTENTION

Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Le transmetteur peut être monté des façons suivantes :

- Montage sur colonne
- Montage mural

Montage sur colonne


AVERTISSEMENT

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.


► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2 Nm (1,5 lbf ft)

Proline Promass S 500 HART

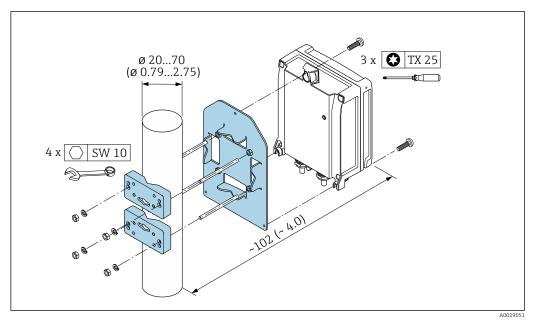

🗷 11 Unité de mesure mm (in)

Montage mural

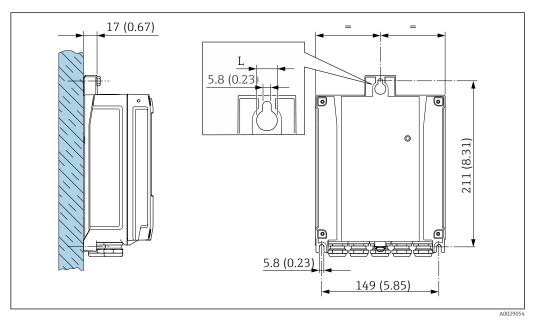

■ 12 Unité de mesure mm (in)

L Dépend de la variante de commande "Boîtier du transmetteur"

Variante de commande "Boîtier du transmetteur"

- Option **A**, aluminium revêtu : L =14 mm (0,55 in)
- Option **D**, polycarbonate : L = 13 mm (0.51 in)
- 1. Réaliser les perçages.
- 2. Placer les chevilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement la vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier du transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.
- 5. Serrer les vis de fixation.

6.2.5 Montage du boîtier du transmetteur : Proline 500

ATTENTION

Température ambiante trop élevée!

Risque de surchauffe de l'électronique et possibilité de déformation du boîtier.

- ▶ Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible .
- ► Lors de l'utilisation à l'extérieur : éviter le rayonnement solaire direct et les fortes intempéries, notamment dans les régions climatiques chaudes.

ATTENTION


Une contrainte trop importante peut endommager le boîtier!

► Eviter les contraintes mécaniques trop importantes.

Le transmetteur peut être monté des façons suivantes :

- Montage sur colonne
- Montage mural

Montage mural

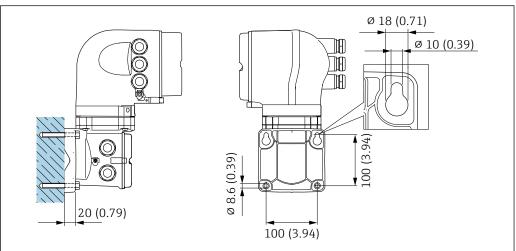

A002906


■ 13 Unité de mesure mm (in)

- 1. Réaliser les perçages.
- 2. Placer les douilles dans les perçages.
- 3. Visser légèrement la vis de fixation.
- 4. Placer le boîtier du transmetteur sur les vis de fixation et l'accrocher.
- 5. Serrer les vis de fixation.

32

Proline Promass S 500 HART Montage


Montage sur colonne

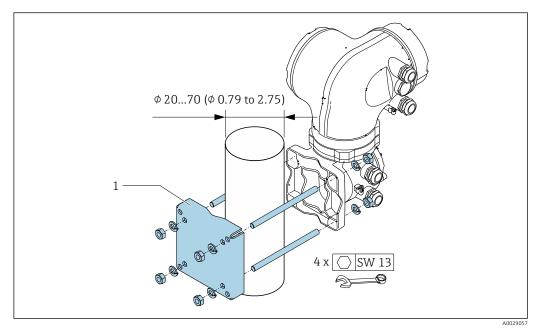

Unité de mesure mm (in)

6.2.6 Rotation du boîtier du transmetteur : Proline 500


Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :

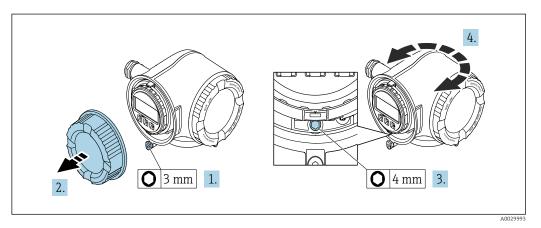

- 1. Selon la version d'appareil : desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Desserrer la vis de fixation.
- 4. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
- 5. Serrer fermement la vis de fixation.
- 6. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 7. Selon la version d'appareil : fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

6.2.7 Rotation du module d'affichage : Proline 500

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.

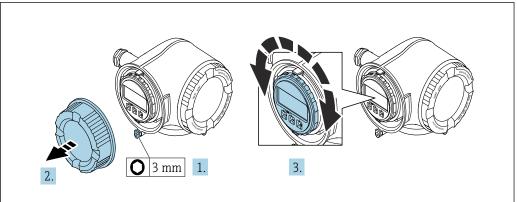

A0030035

- 1. Selon la version d'appareil : Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. $8 \times 45^{\circ}$ dans toutes les directions.
- 4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 5. Selon la version d'appareil : Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?		
L'appareil est-il conforme aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : Température de process → 🖺 204 Pression du process (voir document "Information technique", chapitre "Courbes Pression-Température") Température ambiante Gamme de mesure		
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur ? Selon le type de capteur Selon la température du produit mesuré Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)		
Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond-il au sens d'écoulement réel du produit dans la conduite $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Le numéro d'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?		
L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et un rayonnement solaire direct ?		
Les vis de fixation et crampons de sécurité sont-ils suffisamment serrés?		

7 Raccordement électrique

AVIS

L'appareil de mesure ne dispose pas de disjoncteur interne.

- ▶ Pour cette raison, il faut lui affecter un commutateur ou un disjoncteur permettant de déconnecter facilement le câble d'alimentation du réseau.
- ▶ Bien que l'appareil de mesure soit équipé d'un fusible, il faut intégrer une protection supplémentaire contre les surintensités (maximum 10 A) dans l'installation du système.

7.1 Conditions de raccordement

7.1.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans creux 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Exigences liées aux câbles de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Sécurité électrique

Conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

Câble de terre de protection

Câble ≥2,08 mm² (14 AWG)

L'impédance de mise à la terre doit être inférieure à 1 Ω .

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble d'alimentation

Câble d'installation normal suffisant

Câble de signal

Sortie courant 4 à 20 mA HART

Il est recommandé d'utiliser un câble blindé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Sortie courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Sortie torimpulsion/fréquence

Câble d'installation standard suffisant

Sortie impulsion double

Câble d'installation standard suffisant

Sortie relais

Câble d'installation standard suffisant

Entrée courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Entrée d'état


Câble d'installation standard suffisant

Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.
 Section de câble 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Choix du câble de raccordement entre le transmetteur et le capteur

Dépend du type de transmetteur et des zones d'installation

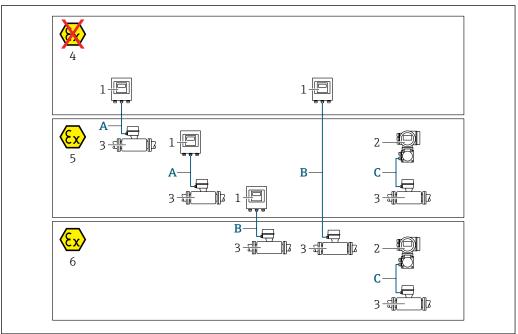

Δ00324

- 1 Transmetteur Proline 500 numérique
- 2 Transmetteur Proline 500
- 3 Capteur Promass
- 4 Zone non explosible
- 5 Zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2
- 6 Zone explosible : Zone 1 ; Class I, Division 1
- A Câble standard vers le transmetteur 500 numérique → 🖺 37

 Transmetteur installé en zone non explosible ou en zone explosible: Zone 2 ; Class I, Division 2 / capteur installé en zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2
- 3 Câble standard vers le transmetteur 500 numérique → 🖺 37 Transmetteur installé en zone explosible : Zone 2 ; Class I, Division 2 / capteur insatllé en zone explosible : Zone 1 ; Class I, Division 1

36

A : Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500 – numérique Câble standard

Un câble standard avec les spécifications suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement.

Construction	4 fils (2 paires) ; fils CU toronnés dénudés ; paire toronnée avec blindage commun	
Blindage	resse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %	
Résistance de boucle	Câble d'alimentation (+, $-$) : maximum 10 Ω	
Longueur de câble	Maximum 300 m (1000 ft), voir le tableau suivant.	

Section	Longueur de câble [max.]
0,34 mm ² (AWG 22)	80 m (270 ft)
0,50 mm ² (AWG 20)	120 m (400 ft)
0,75 mm ² (AWG 18)	180 m (600 ft)
1,00 mm ² (AWG 17)	240 m (800 ft)
1,50 mm ² (AWG 15)	300 m (1000 ft)

Câble de raccordement disponible en option


Construction	$2 \times 2 \times 0.34~\text{mm}^2$ (AWG 22) câble PVC $^{1)}$ avec blindage commun (2 paires, fils CU toronnnés dénudés ; paire toronnée)		
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2		
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1		
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique \geq 85 %		
Température de service permanente	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; Pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$		
Longueur de câble disponible	Fixe: 20 m (65 ft); variable: jusqu'à maximum 50 m (165 ft)		

 Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil si possible.

B : Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500 - numérique Câble standard

Un câble standard avec les spécifications suivantes peut être utilisé comme câble de raccordement.

Construction	4,6,8 fils (2, 3, 4 paires) ; fils CU toronnés dénudés ; paire toronnée avec blindage commun		
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %		
Capacitif C	Maximum 760 nF IIC, maximum 4,2 μF IIB		
Inductance L	Maximum 26 μH IIC, maximum 104 μH IIB		
Rapport inductance/ résistance (L/R)	Maximum 8,9 $\mu H/\Omega$ IIC, maximum 35,6 $\mu H/\Omega$ IIB (par ex. conformément à IEC 60079-25)		
Résistance de boucle	Câble d'alimentation (+, –) : maximum 5 Ω		
Longueur de câble	Maximum 150 m (500 ft), voir le tableau suivant.		

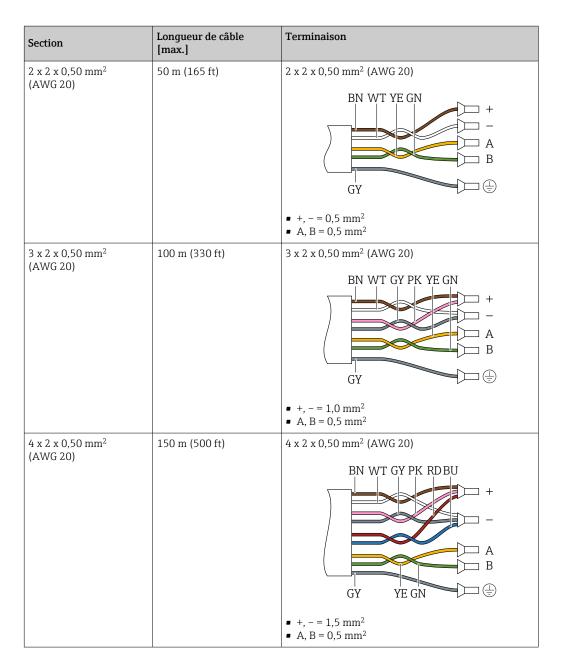

Câble de raccordement disponible en option

Câble de raccordement pour	Zone 1 ; Class I, Division 1
Câble standard $2 \times 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (AWG 20) câble PVC ¹⁾ avec blindage commun (2 pai toronnée)	
Résistance à la flamme	Selon DIN EN 60332-1-2
Résistance aux huiles	Selon DIN EN 60811-2-1
Blindage	Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 %
Température de service permanente	Pose fixe : $-50 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-58 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$; Pose mobile : $-25 \dots +105 ^{\circ}\text{C} (-13 \dots +221 ^{\circ}\text{F})$
Longueur de câble disponible	Fixe: 20 m (65 ft); variable: jusqu'à maximum 50 m (165 ft)

1) Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil si possible.

C : Câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur : Proline 500

Câble standard	$6\times$ câble PVC 0,38 mm 2 $^{1)}$ avec blindage commun et fils blindés individuellement
Résistance de ligne	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Capacité fil/blindage	≤420 pF/m (128 pF/ft)
Longueur de câble (max.)	20 m (65 ft)
Longueurs de câble (disponibles à la commande)	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft)
Température de service permanente	max. 105 °C (221 °F)

Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Si possible, protéger le câble contre l'exposition au soleil.

7.1.3 Occupation des bornes

Transmetteur: tension d'alimentation, E/S

L'occupation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

Ten d'alime		Entrée/sortie 1		Entrée/sortie 2		Entrée/sortie 3		Entrée/sortie 4	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
		Occupation des bornes spécifique à l'appareil : autocollant dans le cache-bornes.							

Boîtier de raccordement du transmetteur et du capteur : câble de raccordement

Le capteur et le transmetteur, qui sont montés dans des emplacements différents, sont interconnectés par un câble de raccordement. Le câble est connecté via le boîtier de raccordement du capteur et le boîtier du transmetteur.

Occupation des bornes et connexion du câble de raccordement :

- Proline 500 numérique → 🖺 41
- Proline 500 → 🖺 48

7.1.4 Préparation de l'appareil de mesure

Effectuer les étapes dans l'ordre suivant :

- 1. Monter le capteur et le transmetteur.
- 2. Boîtier de raccordement, capteur : Connecter le câble de raccordement.
- 3. Transmetteur : Connecter le câble de raccordement.
- 4. Transmetteur : Connecter le câble de signal et le câble pour la tension d'alimentation.

AVIS

Etanchéité insuffisante du boîtier!

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- 2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe :

 Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.

3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :
Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 🖺 35.

7.2 Raccordement de l'appareil de mesure : Proline 500 - numérique

AVIS

Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect!

- ► Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- ▶ Respecter les prescriptions d'installation nationales en viqueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en viqueur sur le lieu de travail.
- ▶ Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- Lors de l'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.


7.2.1 Raccordement du câble de raccordement

AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement des composants électroniques!

- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- ▶ Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.
- ▶ Mettre le boîtier de raccordement du capteur à la terre via la borne à visser externe.

Occupation des bornes du câble de raccordement

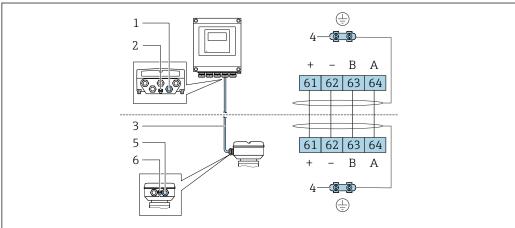

A002819

- 1 Entrée de câble pour le câble du boîtier du transmetteur
- 2 Terre de protection (PE)
- 3 Câble de raccordement communication ISEM
- 4 Mise à la terre via une prise de terre ; sur les versions avec connecteur d'appareil, la mise à la terre se fait par l'intermédiaire du connecteur
- 5 Entrée de câble pour le câble ou le raccordement du connecteur d'appareil sur le boîtier de raccordement du capteur
- 6 Terre de protection (PE)

Raccordement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur

- Raccordement via les bornes avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

 - Option **B** "Inox" \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 43
- Raccordement via les connecteurs avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

Option C: "Ultracompact, hygiénique, inox" → 🖺 44


Raccordement du câble de raccordement au transmetteur

Le câble est raccordé au transmetteur via les bornes $\rightarrow \triangleq 45$.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec caractéristique de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

Option A "Aluminium, revêtu"

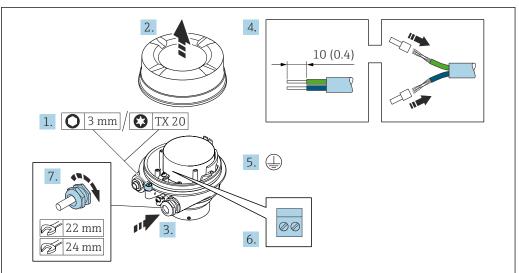

A0029616

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.
- 2. Dévisser le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.

A AVERTISSEMENT


Suppression du mode de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante du boîtier.

- ► Visser le raccord fileté du couvercle sans utiliser de lubrifiant. Le raccord fileté du couvercle est enduit d'un lubrifiant sec.
- 8. Visser le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du boîtier.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :

Option B "Inox"

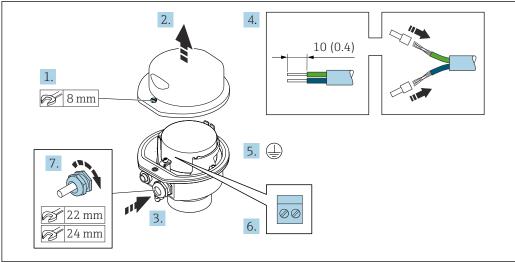


A0029613

- 1. Dévisser la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Fermer le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via le connecteur

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier de raccordement du capteur" :


Option **C**: "Ultracompact, hygiénique, inox"

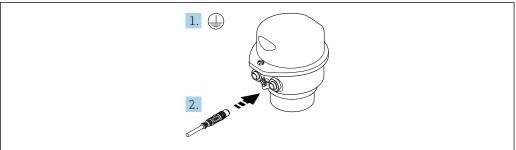

A002961

- 1. Connecter la terre de protection.
- 2. Raccorder le connecteur.


Raccordement du câble de raccordement au transmetteur

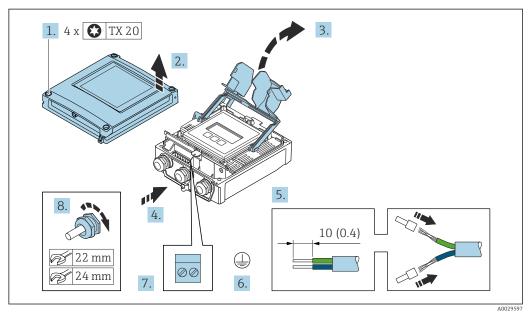

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 5. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 6. Connecter la terre de protection.
- 8. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 9. Fermer le couvercle du boîtier.
- 10. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.
- 11. Une fois le raccordement du câble de raccordement terminé :Raccorder le câble de signal et le câble d'alimentation →


 46.

7.2.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation

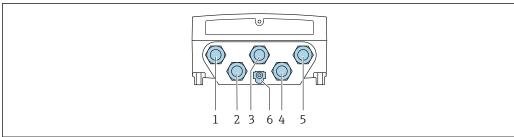

A0028200

- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie
- 4 Borne de raccordement pour le câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur
- 5 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ; en option : connexion pour antenne WLAN externe
- 6 Terre de protection (PE)

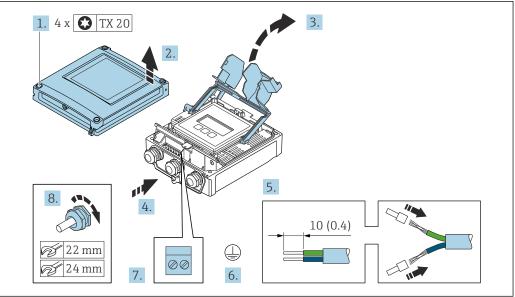

A002959

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 5. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 6. Connecter la terre de protection.
- 7. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes.
 - Occupation des bornes du câble de signal : L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.
- 8. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble.
- 9. Fermer le cache-bornes.

10. Fermer le couvercle du boîtier.

AVERTISSEMENT

Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier!

▶ Visser la vis sans l'avoir graissée.


AVERTISSEMENT

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!

Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

- ► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2 Nm (1,5 lbf ft)
- 11. Serrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.

Déconnexion du câble

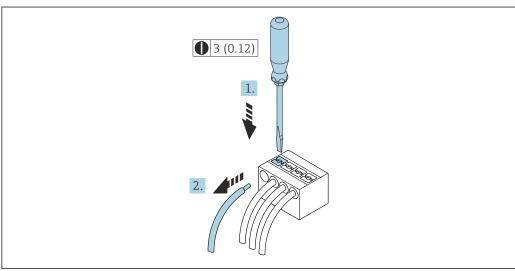

- **■** 15 Unité de mesure mm (in)
- 1. Pour retirer un câble de la borne, utiliser un tournevis plat pour pousser le slot entre les deux trous de borne
- 2. Tout en tirant simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

7.3 Raccordement de l'appareil de mesure : Proline 500

AVIS

Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect!

- ► Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- ▶ Respecter les prescriptions d'installation nationales en vigueur.
- ▶ Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- ► Lors de l'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.


7.3.1 Raccordement du câble de raccordement

AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement des composants électroniques!

- ▶ Raccorder le capteur et le transmetteur à la même compensation de potentiel.
- lacktriangle Ne relier ensemble que les capteurs et transmetteurs portant le même numéro de série.
- ▶ Mettre le boîtier de raccordement du capteur à la terre via la borne à visser externe.

Occupation des bornes du câble de raccordement

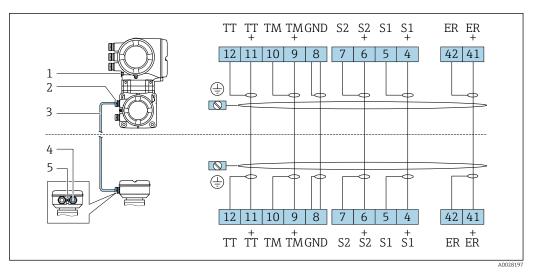

- 1 Terre de protection (PE)
- 2 Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du transmetteur
- 3 Câble de raccordement
- 4 Entrée de câble pour le câble de raccordement du boîtier de raccordement du capteur
- 5 Terre de protection (PE)


Raccordement du câble de raccordement au boîtier de raccordement du capteur

Raccordement du câble de raccordement au transmetteur

Le câble est raccordé au transmetteur via les bornes $\rightarrow \triangleq 50$.

Raccordement du boîtier de raccordement du capteur via les bornes

Pour la version d'appareil avec variante de commande "Boîtier" : Option ${\bf B}$ "Inox"

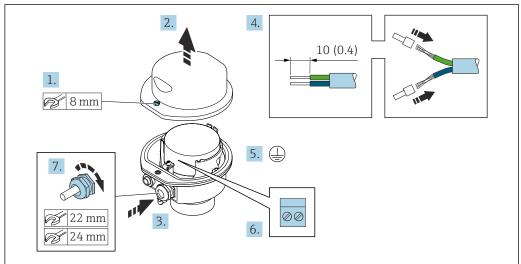

A0029613

- 1. Dévisser la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Fermer le couvercle du boîtier.
- 9. Serrer la vis d'arrêt du couvercle de boîtier.

3. 1. O 3 mm 6. 2. 7. 22 mm 24 mm

Raccordement du câble de raccordement au transmetteur


A0029592

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de câbles toronnés, sertir en plus des extrémités préconfectionnées.
- 5. Connecter la terre de protection.
- 6. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes du câble de raccordement
 →

 48.
- 7. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble de raccordement.
- 8. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 9. Serrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 10. Après le raccordement du câble de raccordement : Après le raccordement du câble de raccordement :


Raccorder le câble de signal et le câble d'alimentation $\rightarrow \implies 51$.

7.3.2 Raccordement du câble de signal et du câble d'alimentation

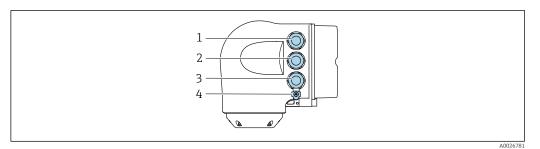


Borne de raccordement pour la tension d'alimentation


- Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie
- Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ou borne de raccordement pour la connexion réseau via interface service (CDI-RJ45)
- Terre de protection (PE)

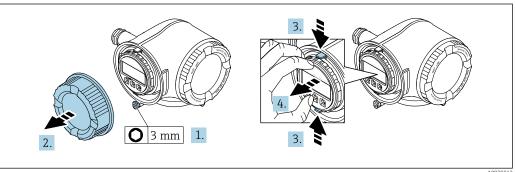

- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Pincer les pattes du support du module d'affichage.
- 4. Retirer le support du module d'affichage.

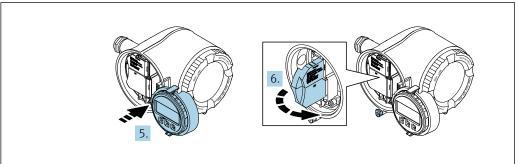


- 5. Attacher le support au bord du compartiment de l'électronique.
- 6. Ouvrir le cache-bornes.

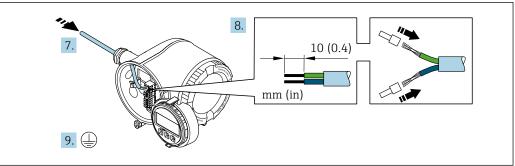

A002981

- 7. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 8. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de fils toronnés : sertir en plus des embouts.
- 9. Connecter la terre de protection.

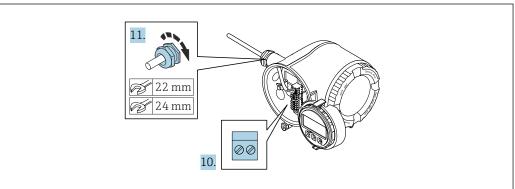


A00298

- 10. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes.
 - Occupation des bornes du câble de signal : L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

- 11. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ► Ainsi se termine le raccordement du câble.
- 12. Fermer le cache-bornes.
- 13. Insérer le support du module d'affichage dans le compartiment de l'électronique.
- 14. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 15. Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

Déconnexion du câble

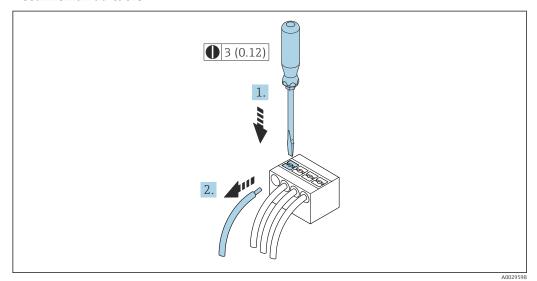

■ 16 Unité de mesure mm (in)

- 1. Pour retirer un câble de la borne, utiliser un tournevis plat pour pousser le slot entre les deux trous de borne
- 2. Tout en tirant simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

7.4 Garantir la compensation de potentiel


7.4.1 Exigences

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.

7.5 Instructions de raccordement spéciales

7.5.1 Exemples de raccordement


Sortie courant 4...20 mA HART

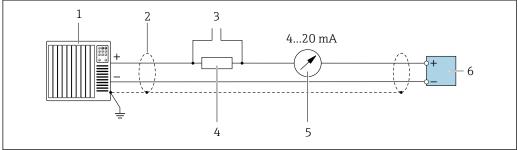

A0029055

■ 17 Exemple de raccordement de la sortie courant 4...20 mA HART (active)


- 1 Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Blindage de câble fourni à une extrémité. Le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 4 Résistance pour communication HART ($\geq 250 \Omega$): respecter la charge maximale $\rightarrow \blacksquare 191$
- 6 Transmetteur

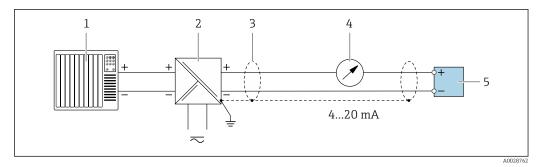

€ 18 Exemple de raccordement pour sortie courant 4...20 mA HART (passive)

- 1 Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- Alimentation électrique 2
- 3 Blindage de câble fourni à une extrémité. Le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- Transmetteur


Entrée HART

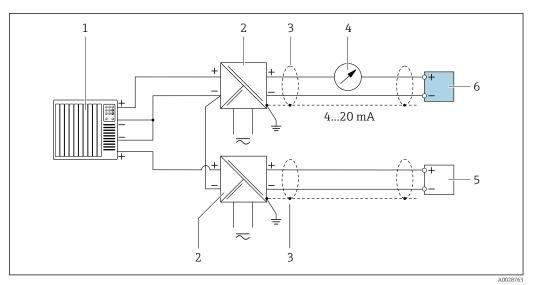

Exemple de raccordement pour entrée HART avec "moins" commun (passive)

- 1 Système/automate avec sortie HART (p. ex. API)
- 2 Barrière active pour l'alimentation (p. ex. RN221N)
- Blindage de câble fourni à une extrémité. Le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux 3 exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 4 Afficheur analogique : respecter la charge maximale → 🖺 191
- Transmetteur de pression (p. ex. Cerabar M, Cerabar S) : voir exigences
- Transmetteur


Sortie courant 4-20 mA

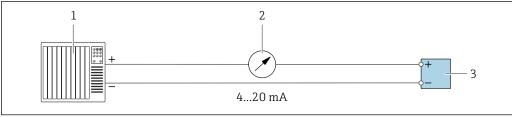

A0028758


€ 20 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (active)

- Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- Afficheur analogique : respecter la charge maximale → 🖺 191 2
- 3 Transmetteur

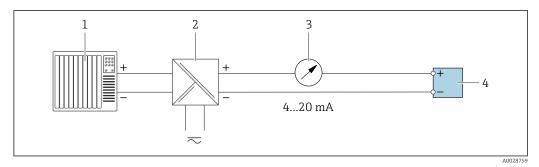

- 21 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (passive)
- Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- Barrière active pour l'alimentation (p. ex. RN221N)
- Afficheur analogique : respecter la charge maximale $\rightarrow \implies 191$
- Transmetteur


Sortieimpulsion/fréquence

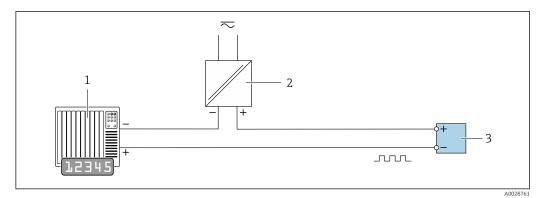

Exemple de raccordement pour sortie impulsion/fréquence (passive)

- Système/automate avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🖺 193


Sortie tout ou rien

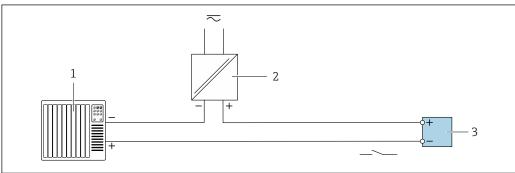

Exemple de raccordement pour la sortie tout ou rien (passive)


- Système d'automatisme avec entrée relais (par ex. API)
- Alimentation électrique

Sortie impulsion double

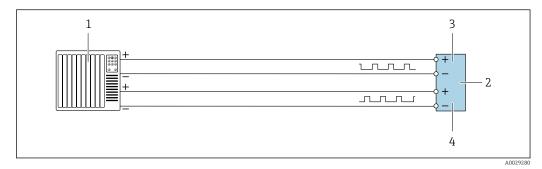

24 Exemple de raccordement pour la sortie impulsion double (active)


- 1 Système/automate avec entrée impulsion double (par ex. API)
- 2 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🖺 194
- *3 Sortie impulsion double*
- 4 Sortie impulsion double (esclave), déphasée

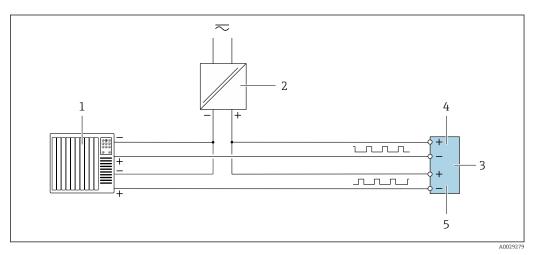

25 Exemple de raccordement pour la sortie impulsion double (passive)

- 1 Système/automate avec entrée impulsion double (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 🖺 194
- 4 Sortie impulsion double
- 5 Sortie impulsion double (esclave), déphasée


Sortie relais

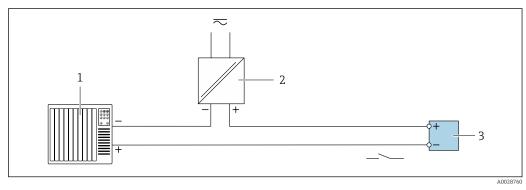

■ 26 Exemple de raccordement pour la sortie relais (passive)

- 1 Système/automate avec entrée relais (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique


Entrée courant

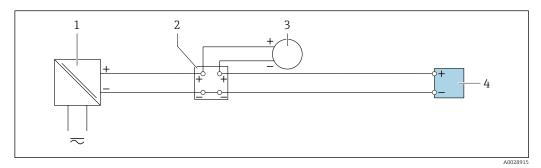

Exemple de raccordement pour entrée courant 4...20 mA

- 1 Alimentation électrique
- 2 Boîtier de raccordement
- Appareil de mesure externe (p. ex. mémorisation de la pression ou de la température)
- 4 Transmetteur

Entrée d'état

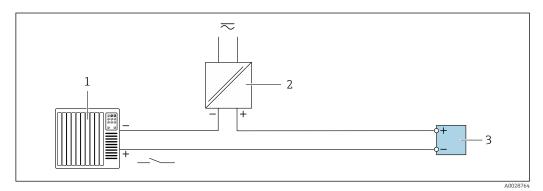

28 Exemple de raccordement pour l'entrée état

- 1 Système/automate avec sortie état (par ex. API)
- 2 Álimentation électrique
- 3 Transmetteur


7.6 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.

5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :
Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").

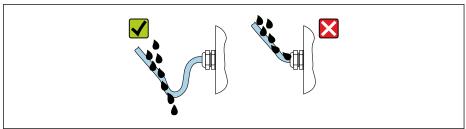

A002927


6. Utiliser des bouchons pour les entrées de câble inutilisées.

7.7 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils endommagés (contrôle visuel) ?	
Les câbles utilisés répondent-ils aux exigences?	
Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ?	
Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" → 🗎 57 ?	

8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration

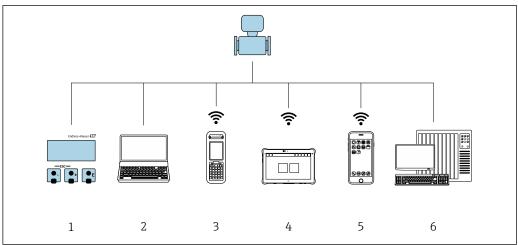


A0024E12

- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) ou avec outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Terminal portable mobile
- 6 Système/automate (par ex. API)

8.2 Structure et principe du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : manuel "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil → 🖺 218

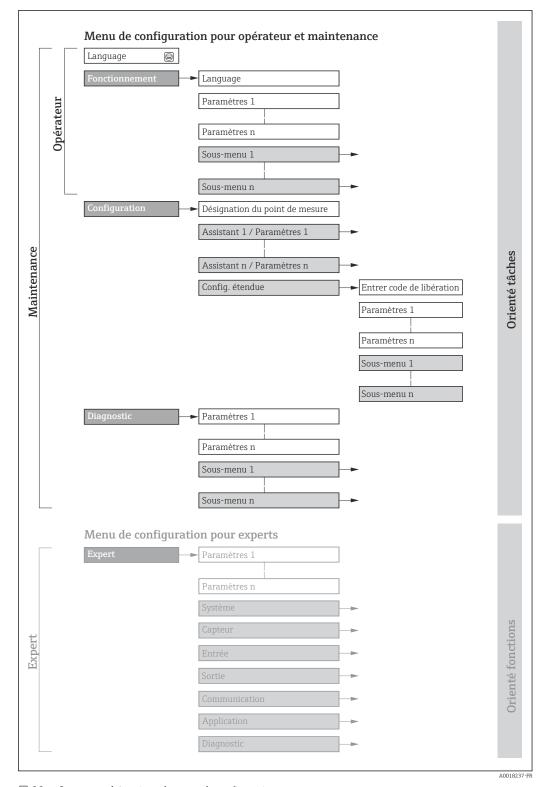

 \blacksquare 29 Structure schématique du menu de configuration

8.2.2 Concept de configuration


Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (utilisateur, chargé de maintenance etc). A chaque rôle utilisateur appartiennent des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Menu/p	aramètre	Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Language	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance" Tâches en cours de mesure :	 Définition de la langue d'interface Définition de la langue de service du serveur Web Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Fonctionnement		 Configuration de l'affichage opérationnel Lecture des valeurs mesurées 	 Configuration de l'affichage opérationnel (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage) Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Configuration		Rôle "Chargé de maintenance" Mise en service : Configuration de la mesure Configuration des entrées et sorties Configuration de l'interface de communication	Assistants pour une mise en service rapide : Réglage des unités système Configuration de l'interface de communication Détermination du produit mesuré Affichage de la configuration E/S Configuration des entrées Configuration des sorties Configuration de l'affichage de fonctionnement Configuration du débit de fuite Configuration de la détection de tube partiellement rempli Configuration étendue Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières) Configuration des totalisateurs Configuration des paramètres WLAN Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)
Diagnostic		Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts: Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil Simulation des valeurs mesurées	Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus. Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil. Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles. Sous-menu Enregistrement des valeurs mesurées avec option "HistoROM étendu" Stockage et visualisation des valeurs mesurées Heartbeat Vérification de la fonctionnalité d'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification. Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.

Menu/paramètre		Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification		
Expert	Orienté fonctions	Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil : • Mise en service de mesures dans des conditions difficiles • Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles • Configuration détaillée de l'interface de communication • Diagnostic des défauts dans des cas difficiles	Contient tous les paramètres de l'appareil et permet d'y accéder directement par le biais d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil : Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui ne concernent ni la mesure ni l'interface de communication. Capteur Configuration de la mesure. Entrée Configuration de l'entrée état. Sortie Configuration des sorties courant analogiques et de la sortie impulsion/fréquence/tor. Communication Configuration de l'interface de communication numérique et du serveur Web. Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur). Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.		

8.3 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

8.3.1 Affichage opérationnel

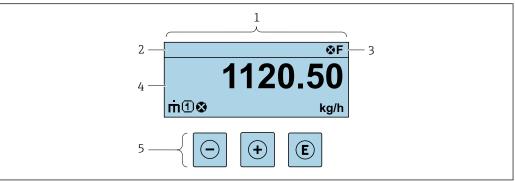

A002934

- 1 Affichage opérationnel
- 2 Désignation de l'appareil
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage des valeurs mesurées (à 4 lignes)
- 5 Éléments de commande → 🖺 68


Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 🖺 160
 - **F** : Défaut
 - **C** : Test fonctionnement
 - **S** : Hors spécifications
 - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic → 🖺 161
 - Alarme
 - $\bar{\underline{\Lambda}}$: Avertissement
- 🔓 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- 👄 : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :

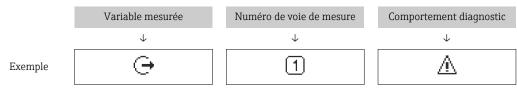

Apparaît uniquement en présence d'un événement de diagnostic pour cette variable mesurée.

Valeurs mesurées

Symbole	Signification
ṁ	Débit massique
Ü	Débit volumiqueDébit volumique corrigé
ρ	Masse volumiqueMasse volumique de référence
4	Température
Σ	Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché.
(-)	Sortie Le numéro de la voie de mesure indique laquelle des sorties courant est affichée.
€	Entrée d'état

Numéros de voies de mesure

Symbole	Signification
14	Voie 14


Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateur 1 à 3).

Comportement diagnostic

Le niveau diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui concerne la variable mesurée affichée. Pour les symboles $\Rightarrow riangleq 161$


Le nombre et le format d'affichage des valeurs mesurées peuvent être configurés via le paramètre Format d'affichage ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 118$).

8.3.2 Vue navigation

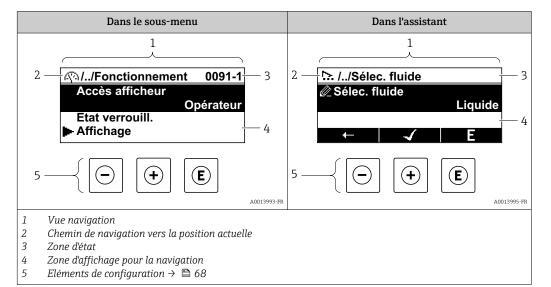

Chemin de navigation

Le chemin de navigation - affiché en haut à gauche dans la vue navigation - se compose des éléments suivants :

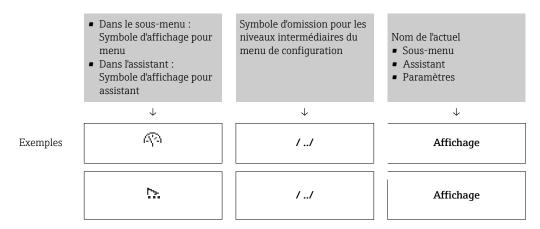

Pour plus d'informations sur les symboles dans le menu, voir le chapitre "Zone d'affichage" → 🖺 65

Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
 - Le code d'accès direct au paramètre sélectionné (par ex. 0022-1)
 - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant

En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état

Pour plus d'informations sur le niveau diagnostic et le signal d'état → 🖺 160

■ Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → 🗎 70

Zone d'affichage

Menus

Symbole	Signification
ক্ষ	Fonctionnement Apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Fonctionnement
۶	Configuration Apparaît: Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Configuration
ય	Diagnostic Apparaît : ■ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic" ■ A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Diagnostic
-}*c	Expert Apparaît : Dans le menu à côté de la sélection "Expert" A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Expert

Sous-menus, assistants, paramètres

Symbole	Signification
•	Sous-menu
55.	Assistant
	Paramètre au sein d'un assistant Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus.

Verrouillage


Symbole	Signification	
û	Paramètre verrouillé S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur Par le commutateur de protection en écriture hardware	

Configuration de l'assistant

Symbole	Signification
←	Retour au paramètre précédent.
4	Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.
E	Ouvre la vue d'édition du paramètre.

8.3.3 Vue édition


Editeur numérique

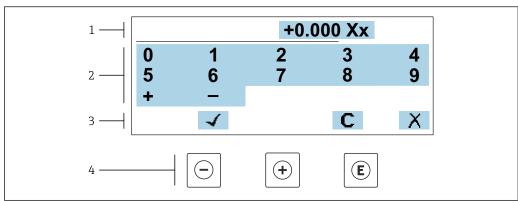

■ 30 Pour entrer des valeurs dans les paramètres (par ex. seuils)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie
- 3 Confirmer, effacer ou rejeter l'entrée
- Eléments de configuration

Editeur de texte

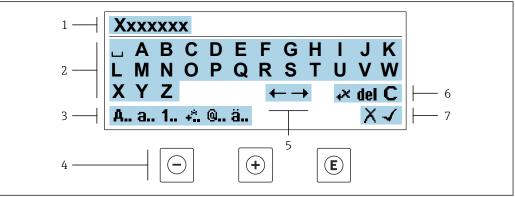

Pour entrer du texts dans les paramètres (par ex. désignation du repère)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie actuel
- 3 Changer le masque de saisie
- Eléments de configuration
- 5 Déplacer la position de saisie
- 6 Effacer l'entrée
- Rejeter ou confirmer l'entrée

A l'aide des élément de configuration dans la vue édtition

Touche(s)	Signification
	Touche Moins Déplacer la position de saisie vers la gauche.
+	Touche Plus Déplacer la position de saisie vers la droite.

Touche(s)	Signification
E	Touche Enter ■ Appuyer brièvement sur la touche : confirmer votre sélection. ■ Appuyer sur la touche pendant 2 s : confirmer l'entrée.
-+-	Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches) Fermer la vue édition sans accepter les modifications.

Masques de saisie

Symbole	Signification
А.,	Majuscule
а	Minuscule
1	Nombres
+*	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : = + - * / 2 3 1 / 4 1 / 2 3 / 4 () [] < > { }
@	Signes de ponctuation et caractères spéciaux : ' " `^. , ; : ? ! % μ ° \in \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Trémas et accents

Contrôle de l'entrée des données

Symbole	Signification	
←→	Déplacer la position de saisie	
X	Rejeter l'entrée	
4	Confirmer l'entrée	
**	Effacer immédiatement le caractère à gauche de la position de saisie	
del	Effacer immédiatement le caractère à droite de la position de saisie	
С	Effacer tous les caractères entrés	

8.3.4 Éléments de configuration

Touche(s)	Signification		
	Touche Moins		
\bigcirc	Dans un menu, sous-menu Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection.		
	Avec un assistant Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre précédent.		
	Avec l'éditeur alphanumérique Déplace la position de saisie vers la gauche.		
	Touche Plus		
	Dans un menu, sous-menu Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection.		
(+)	Avec un assistant Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.		
	Avec l'éditeur alphanumérique Déplace la position de saisie vers la droite.		
	Touche Enter		
	Pour l'affichage opérationnel Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir le menu de configuration.		
E	 Dans un menu, sous-menu Appuyer brièvement sur la touche : Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné. Démarre l'assistant. Lorsque le texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Appuyer pendant 2 s sur la touche pour le paramètre : Si présent, ouvre le texte d'aide relatif à la fonction du paramètre. 		
	Avec un assistant Ouvre la vue d'édition du paramètre.		
	 Avec l'éditeur alphanumérique Appuyer brièvement sur la touche : confirmer votre sélection. Appuyer sur la touche pendant 2 s : confirmer l'entrée. 		
	Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches)		
<u></u> ++	 Dans un menu, sous-menu Appuyer brièvement sur la touche : Quitte le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur. Lorsque le texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Appuyer pendant 2 s sur la touche retourne à l'affichage opérationnel ("position Home"). 		
	Avec un assistant Quitte l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.		
	Avec l'éditeur alphanumérique Ferme la vue édition sans accepter les modifications.		
	Combinaison de touches Moins / Enter (appuyer simultanément sur les touches)		
-+E	 Si le verrouillage des touches est activé: Appuyer sur la touche pendant 3 s: désactiver le verrouillage des touches. Si le verrouillage des touches n'est pas activé: Appuyer sur la touche pendant 3 s: le menu contextuel s'ouvre avec l'option permettant d'activer le verrouillage des touches. 		

8.3.5 Ouverture du menu contextuel


 \grave{A} l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- lacktriangle Configuration
- Sauvegarde des données
- Simulation

Ouverture et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- 1. Appuyer sur les touches □ et © pendant plus de 3 secondes.
 - Le menu contextuel s'ouvre.

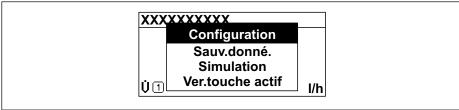

A0034608-I

- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

Ouverture du menu via le menu contextuel


- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Appuyer sur 🛨 pour naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur 🗉 pour confirmer la sélection.
 - Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

Pour une explication de la vue de navigation avec les symboles et les éléments de configuration $\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 64$

Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"

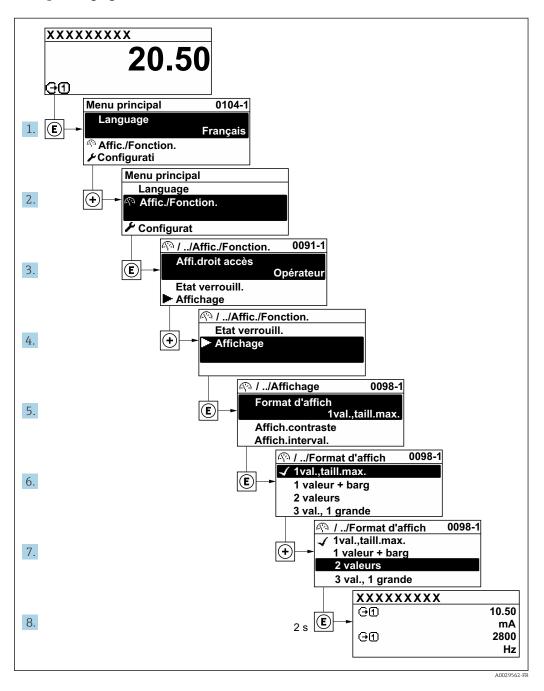


8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramère souhaité.

Chemin de navigation

Expert → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : par ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramère sélectionné.

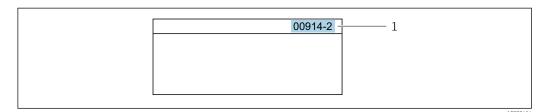

1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
 Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, on passe automatiquement à la voie 1.
 Exemple : Entrer 00914 → paramètre Affecter variable process
- Si l'on passe à une autre voie : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.

Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre Affecter variable process

Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


8.3.8 Affichage des textes d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

- 1. Appuyer sur E pendant 2 s.
 - Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.

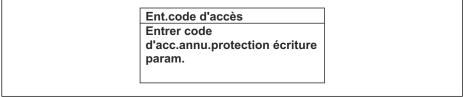

A0014002-F

- 32 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le texte d'aide est fermé.

8.3.9 Modification des paramètres

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur numérique ou de l'éditeur de texte.

- Editeur numérique : Modifier les valeurs dans un paramètre, par ex. spécifications pour les seuils.
- Editeur de texte : Entrer du texte dans un paramètre, par ex. désignation du repère.

Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

Ent.code d'accès
Valeur rentrée invalide ou
en dehors de la plage
Min:0
Max:9999

A0014049-FR

Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles → 🖺 66, pour une description des éléments de configuration → 🖺 68

8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

A la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- ▶ Définir le code d'accès.
 - Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut).	V	V
Une fois un code d'accès défini.	V	✓ ¹⁾

1) L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"

Statut du code d'accès	Accès en lecture	Accès en écriture
Une fois un code d'accès défini.	V	1)

- Certains paramètres peuvent toujours être modifiés malgré le code d'accès et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure. Voir chapitre "Protection en écriture via code d'accès"
- Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le Paramètre **Droits d'accès**.

 Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole a apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site $\rightarrow \textcircled{b}$ 138.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** ($\rightarrow \implies 123$) via l'option d'accès respective.

- 1. Après avoir appuyé sur 🗉, on est invité à entrer le code d'accès.
- 2. Entrer le code d'accès.
 - Le symbole de placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

- Le verrouillage des touches est activé automatiquement :
 - Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
 - Après chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur les touches □ et © pendant 3 secondes.
- 2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option Verrouillage touche actif.
 - Le verrouillage des touches est activé.
- Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- ► Le verrouillage des touches est activé. Appuyer sur les touches ☐ et ☐ pendant 3 secondes.
 - Le verrouillage des touches est désactivé.

8.4 Accès au menu de configuration via le navigateur web

8.4.1 Étendue des fonctions

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être utilisé et configuré via un navigateur web et une interface service (CDI-RJ45) ou via une interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, sont également représentées des informations d'état sur l'appareil, permettant un contrôle de son statut. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Un appareil possédant une interface WLAN (peut être commandée en option) est nécessaire pour la connexion WLAN : variante de commande "Affichage ; opération",

option G "4 lignes, éclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil joue le rôle de Point d'accès et permet la communication par ordinateur ou terminal portable.



Pour plus d'informations sur le serveur web, voir la Documentation Spéciale de l'appareil $\Rightarrow \ \cong \ 218$

8.4.2 **Conditions requises**

Hardware ordinateur

Hardware	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interface	L'ordinateur doit être équipé d'une interface RJ45.	L'unité d'exploitation doit être équipée d'une interface WLAN.	
Raccordement	Câble Ethernet standard avec connecteur RJ45	Connexion via un réseau sans fil.	
Écran	Taille recommandée : ≥12" (selon la résolution de l'écran)		

Software ordinateur

Logiciel	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Systèmes d'exploitation recommandés	 Microsoft Windows 7 ou plus récent. Systèmes d'exploitation mobiles : iOS Android Supporte Microsoft Windows XP. 		
Navigateurs Web pris en charge	 Microsoft Internet Explorer 8 ou plus récent Microsoft Edge Mozilla Firefox Google chrome Safari 		

Configuration ordinateur

Réglages	Interface		
	CDI-	RJ45	WLAN
Droits d'utilisateur	Les droits d'utilisateur correspondants (par ex. droits d'administrateur) pour les réglages TCP/IP et serveur proxy sont nécessaires (pour le reglage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, etc.).		
Réglages du serveur proxy du navigateur web	Le réglage du navigateur web <i>Utiliser le serveur proxy pour LAN</i> doit être décoché .		
JavaScript	JavaScript doit être activé		
	Si JavaScript ne peut pas être activé: entrer http://192.168.1.212/basic.html dans la barre d'adresse du navigateur Web. Une version simplifiée mais totalement fonctionnelle de la structure du menu de configuration démarre dans le navigateur Web.		
	Lors de l'installation d'une nouvelle version du firmware : Pour permett un affichage correct des données, vider la mémoire temporaire (cache) du navigateur Web sous Options Internet .		vider la mémoire temporaire (cache)

Réglages	Interface	
	CDI-RJ45	WLAN
Connexions réseau	Seules les connexions réseau actives avec l'appareil de mesure doivent être utilisées.	
	Désactiver toutes les autres connexions réseau telles que WLAN.	Désactiver toutes les autres connexions réseau.

En cas de problèmes de connexion : $\rightarrow \triangleq 155$

Appareil de mesure : Via interface service CDI-RJ45

Appareil	Interface service CDI-RJ45	
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une interface RJ45.	
Serveur Web	Le serveur Web doit être activé ; réglage usine : ON	
	Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → 🖺 79	

Appareil de mesure : via interface WLAN

Appareil	Interface WLAN	
Appareil de mesure	L'appareil de mesure dispose d'une antenne WLAN : Transmetteur avec antenne WLAN intégrée Transmetteur avec antenne WLAN externe	
Serveur Web	Le serveur web et le WLAN doivent être activés ; réglage par défaut : ON Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web → 🖺 79	

8.4.3 Établissement d'une connexion

Via interface service (CDI-RJ45)

Préparation de l'appareil de mesure

Proline 500 – numérique

- 1. Desserrer les 4 vis de fixation du couvercle du boîtier.
- 2. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. L'emplacement du connecteur dépend de l'appareil et de son protocole de

Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble de raccordement Ethernet standard.

Proline 500

- 1. Selon la version de boîtier : Dévisser le crampon de sécurité du couvercle de boîtier.
- 2. Selon la version de boîtier : Dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.
- 3. L'emplacement du connecteur dépend de l'appareil et de son protocole de communication:

Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble de raccordement Ethernet standard.

Configuration du protocole Internet de l'ordinateur

Les indications suivantes se rapportent aux réglages Ethernet par défaut de l'appareil.

Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.212 (réglage usine)

- 1. Mettre l'appareil sous tension.
- 2. Le raccorder à l'ordinateur à l'aide d'un câble $\rightarrow \blacksquare 81$.
- 3. Si une seconde carte réseau n'est pas utilisée, fermer toutes les applications du notebook.
 - Applications nécessitant Internet ou un réseau, par ex. e-mail, applications SAP, Internet ou Windows Explorer.
- 4. Fermer tous les navigateurs Internet ouverts.
- 5. Configurer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) selon tableau :

Adresse IP	192.168.1.XXX; pour XXX, toutes les séquences numériques sauf : 0, 212 et 255 → par ex. 192.168.1.213	
Subnet mask	255.255.255.0	
Default gateway	192.168.1.212 ou laisser les cases vides	

Via interface WLAN

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

En principe, éviter les accès simultanés à l'appareil de mesure via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN à partir du même terminal mobile. Cela pourrait causer un conflit dans le réseau.

- ▶ N'activer gu'une seule interface service (interface service CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, par ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer la réception WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion entre le terminal mobile et l'appareil de mesure


- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide de (p. ex. EH Promass 500 A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
- 3. Entrer le mot de passe : numéro de série de l'appareil départ usine (p. ex. L100A802000).
 - La LED sur le module d'affichage clignote : il est à présent possible d'utiliser l'appareil avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nouveau nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) car il est affiché en tant que réseau WLAN.

Déconnexion

► Après la configuration de l'appareil : Terminer la connexion WLAN entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure.

Démarrage du navigateur Web

- 1. Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- 2. Entrer l'adresse IP du serveur Web dans la ligne d'adresse du navigateur : 192.168.1.212

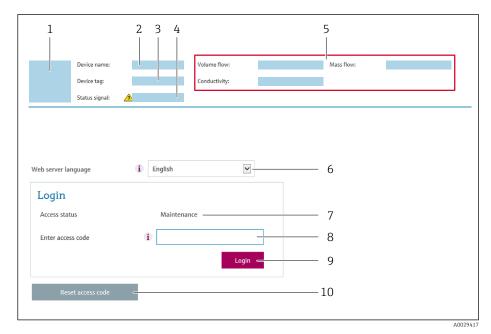

- 1 Image de l'appareil
- 2 Nom de l'appareil
- *3 Désignation du point de mesure (→ 🖺 96)*
- 4 Signal d'état
- 5 Valeurs mesurées actuelles
- 6 Langue d'interface
- 7 Rôle utilisateur
- 8 Code d'accès
- 9 Login
- 10 Réinitialiser code d'accès (→ 🖺 134)
- 🚹 Si la page de connexion n'apparaît pas ou si elle est incomplète → 🖺 155


8.4.4 Connexion

- 1. Sélectionner la langue de service souhaitée pour le navigateur.
- 2. Entrer le code d'accès spécifique à l'utilisateur.
- 3. Appuyer sur **OK** pour confirmer l'entrée.

Code d'accès 0000 (réglage usine) ; modifiable par le client

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

8.4.5 Interface utilisateur

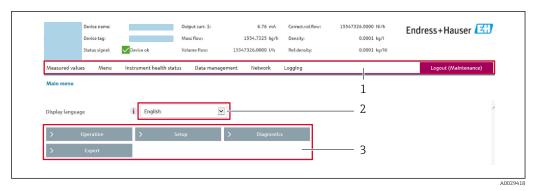

- 1 Ligne de fonctions
- 2 Langue de l'afficheur local
- 3 Zone de navigation

Ligne d'en-tête

Les informations suivantes apparaissent dans la ligne d'en-tête :

- Nom de l'appareil
- Repère de l'appareil
- Etat de l'appareil avec signal d'état → 🖺 163
- Valeurs mesurées actuelles

Ligne de fonctions

Fonctions	Signification		
Valeurs mesurées	Affiche les valeurs mesurées par l'appareil de mesure		
Menu	 Accès au menu de configuration de l'appareil de mesure La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local Pour plus d'informations sur la structure du menu de configuration, voir le manuel de mise en service de l'appareil de mesure 		
Etat de l'appareil	Affiche les messages de diagnostic actuels, listés en fonction de leur priorité		
Gestion des données	Echange de données entre PC et appareil de mesure : Configuration de l'appareil : Charger les réglages depuis l'appareil (format XML, sauvegarde de la configuration) Sauvegarder les réglages dans l'appareil (format XML, restauration de la configuration) Journal des événéments - Exporter le journal des événements (fichier .csv) Documents - Exporter les documents : Exporter le bloc de données de sauvegarde (fichier .csv, création de la documentation du point de mesure) Rapport de vérification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack d'applications "Heartbeat Verification") Mise à jour du firmware - Flashage d'une version de firmware		
Réglages réseau	Configuration et vérification de tous les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec l'appareil : • Réglages du réseau (par ex. adresse IP, adresse MAC) • Informations sur l'appareil (par ex. numéro de série, version logiciel)		
Logout	Termine l'opération et retourne à la page de connexion		

Zone de navigation

Si une fonction de la ligne de fonctions est sélectionnée, ses sous-menus sont ouverts dans la zone de navigation. L'utilisateur peut maintenant naviguer dans la structure.

Zone de travail

Selon la fonction sélectionnée et ses sous-menus, il est possible de procéder à différentes actions dans cette zone :

- Réglage des paramètres
- Lecture des valeurs mesurées
- Affichage des textes d'aide
- Démarrage d'un téléchargement

8.4.6 Désactivation du serveur Web

Le serveur Web de l'appareil de mesure peut être activé et désactivé si nécessaire à l'aide du paramètre **Fonctionnalitée du serveur web**.

Navigation

Menu "Expert" → Communication → Serveur Web

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Fonctionnalitée du serveur web	Activer et désactiver le serveur web.	ArrêtHTML OffMarche

Étendue des fonctions du paramètre "Fonctionnalitée du serveur web"

Option	Description
Arrêt	 Le serveur Web est complètement désactivé. Le port 80 est verrouillé.
Marche	 La fonctionnalité complète du serveur Web est disponible. JavaScript est utilisé. Le mot de passe est transféré en mode crypté. Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté.

Activation du serveur Web

Si le serveur Web est désactivé, il ne peut être réactivé qu'avec le paramètre **Fonctionnalitée du serveur web** via les options de configuration suivantes :

- Via afficheur local
- Via outil de configuration "FieldCare"
- Via outil de configuration "DeviceCare"

8.4.7 Déconnexion

- Avant la déconnexion, sauvegarder les données via la fonction **Gestion données** (charger la configuration de l'appareil) si nécessaire.
- 1. Sélectionner l'entrée **Loqout** dans la ligne de fonctions.
 - └ La page d'accueil avec la fenêtre de Login apparaît.
- 2. Fermer le navigateur web.
- 3. Si elles ne sont plus utilisées :

 Réinitialiser les propriétés modifiées du protocole Internet (TCP/IP) → □ 75.


8.5 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

8.5.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via protocole HART


Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec une sortie HART.

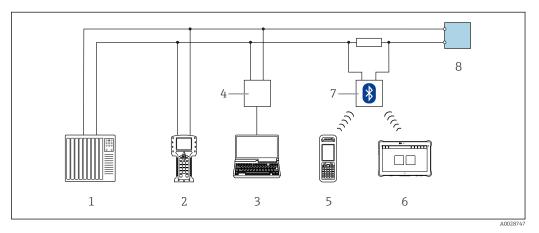

■ 33 Options de configuration à distance via protocole HART (active)

- 1 Système/automate (par ex. API)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour l'accès au serveur web intégré ou ordinateur avec outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 8 Transmetteur

80

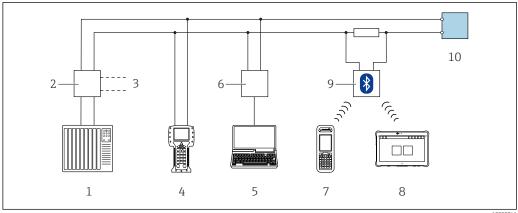

₹ 34 Options de configuration à distance via protocole HART (passive)

- Système/automate (par ex. API)
- Unité d'alimentation de transmetteur, par ex. RN221N (avec résistance de communication) 2
- 3 Raccordement pour Commubox FXA195 et Field Communicator 475
- Field Communicator 475
- Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) pour l'accès au serveur web intégré ou ordinateur avec outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Commubox FXA195 (USB)
- Field Xpert SFX350 ou SFX370
- Field Xpert SMT70
- Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- Transmetteur

Interface service

Via interface service (CDI-RJ45)


Une connexion point-à-point peut être établie pour configurer l'appareil sur site. Avec le boîtier ouvert, la connexion est établie directement via l'interface service (CDI-RJ45) de l'appareil.



Un adaptateur pour connecteur RJ45 et M12 est disponible en option : Caractéristique de commande "Accessoires", option NB: "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut donc être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.


Proline 500 – transmetteur numérique

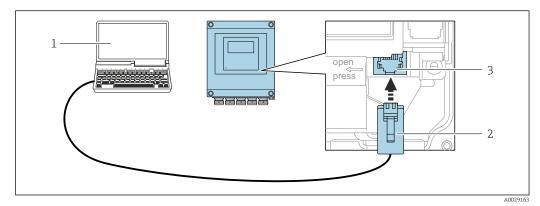

■ 35 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- Ordinateur avec navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré

Transmetteur Proline 500

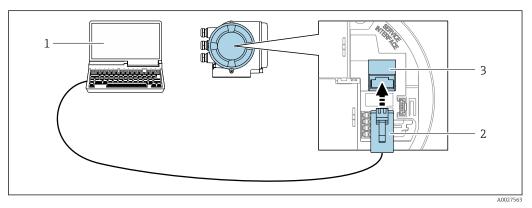


■ 36 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- Ordinateur avec navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré

Via interface WLAN

L'interface WLAN en option est disponible sur la version d'appareil suivante : Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"

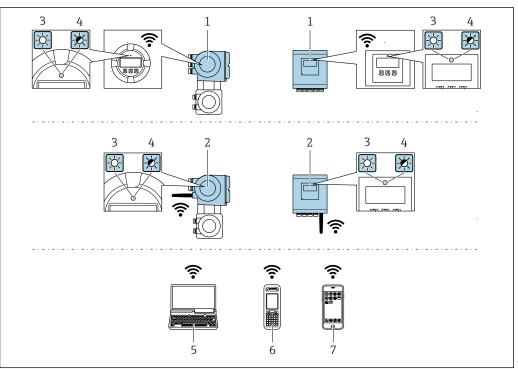

A0034569

- 1 Transmetteur avec antenne WLAN intégrée
- 2 Transmetteur avec antenne WLAN externe
- 3 LED allumée en permanence : la réception WLAN est activée sur l'appareil de mesure
- 4 LED clignotante : connexion WLAN établie entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure
- 5 Ordinateur avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portable mobile avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone ou tablette (p. ex. Field Xpert SMT70)

	,
Fonction	WLAN: IEEE 802,11 b/g (2,4 GHz)
Cryptage	WPA2-PSK AES-128 (selon IEEE 802.11i)
Voies WLAN configurables	1 à 11
Indice de protection	IP67
Antennes disponibles	 Antenne interne Antenne externe (en option) En cas de mauvaises conditions de transmission/réception à l'emplacement de montage. Une seule antenne active dans chaque cas!
Gamme	 Antenne interne: typiquement 10 m (32 ft) Antenne externe: typiquement 50 m (164 ft)
Matériaux (antenne externe)	 Antenne : Plastique ASA (ester-styrène-acrylonitrile acrylique) et laiton nickelé Adaptateur : Inox et laiton nickelé Câble : Polyéthylène Connecteur : Laiton nickelé Equerre de montage : Inox

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

► Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

En principe, éviter les accès simultanés à l'appareil de mesure via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN à partir du même terminal mobile. Cela pourrait causer un conflit dans le réseau.

- ▶ N'activer qu'une seule interface service (interface service CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, par ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

► Activer la réception WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

- 1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile : Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide de (p. ex. EH_Promass_500_A802000).
- 2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
- 3. Entrer le mot de passe : numéro de série de l'appareil départ usine (p. ex. L100A802000).
 - La LED sur le module d'affichage clignote : il est à présent possible d'utiliser l'appareil avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.
- 📔 Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.
- Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nouveau nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) car il est affiché en tant que réseau WLAN.

Déconnexion

► Après la configuration de l'appareil : Terminer la connexion WLAN entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure.

8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Etendue des fonctions

Field Xpert SFX350 et Field Xpert SFX370 sont des PC mobiles destinés à la mise en service et à la maintenance. Ils permettent une configuration et un diagnostic efficaces des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en **zone non explosible** (SFX350, SFX370) et en **zone explosible** (SFX370).

Pour plus de détails, voir le manuel de mise en service BA01202S

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations \rightarrow \blacksquare 88

8.5.3 FieldCare

Etendue des fonctions


Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les appareils de terrain intelligents d'une installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue également un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via:

- Protocole HART
- Interface service CDI-RJ45 → 🖺 81
- Interface WLAN → 🖺 82

Fonctions typiques:

- Paramétrage de transmetteurs
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal d'événements.

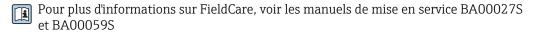


Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations \rightarrow \blacksquare 88

Établissement d'une connexion

- 1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
- 2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
 - La fenêtre **Ajouter nouvel appareil** s'ouvre.
- 3. Sélectionner l'option **CDI Communication TCP/IP** dans la liste et valider avec **OK**.
- 4. Clic droit de souris sur **CDI Communication TCP/IP** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
- 5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et valider avec **OK**.
 - La fenêtre CDI Communication TCP/IP (Configuration) s'ouvre.
- 6. Entrer l'adresse d'appareil dans la zone **Adresse IP** : 192.168.1.212 et valider avec **Enter**.
- 7. Établir une connexion en ligne avec l'appareil.
- Pour plus d'informations, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

Interface utilisateur

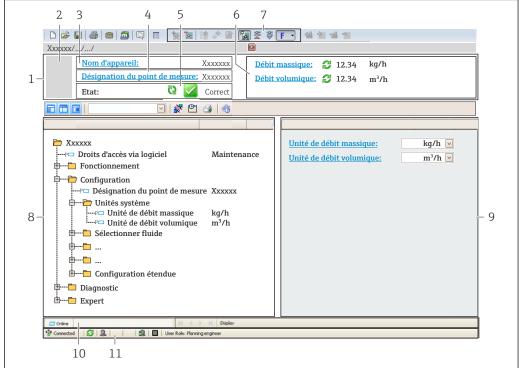

- Ligne d'en-tête
- Image de l'appareil 2
- Nom de l'appareil
- Désignation de l'appareil
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 163 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- Barre d'outils Édition avec fonctions supplémentaires telles que enregistrer/rétablir, liste des événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- Zone de travail
- 10 Zone d'action
- Zone d'état

8.5.4 DeviceCare

Etendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Pour plus de détails, voir Brochure Innovation IN01047S

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations $\rightarrow \blacksquare 88$

8.5.5 **AMS Device Manager**

Etendue des fonctions

Programme d'Emerson Process Management pour la configuration d'appareils de mesure via protocole HART.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications \rightarrow \blacksquare 88

8.5.6 SIMATIC PDM

Etendues des fonctions

Programme Siemens, unique et indépendant du fabricant, pour la configuration, le réglage, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via protocole HART.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications \rightarrow \blacksquare 88

8.5.7 Field Communicator 475

Etendue des fonctions

Terminal portable industriel d'Emerson Process Management pour le paramétrage à distance et l'interrogation de valeurs mesurées via protocole HART.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications \rightarrow \blacksquare 88

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données relatives à la version actuelle de l'appareil

Version du firmware	01.05.zz	 Sur la page titre du manuel de mise en service Sur la plaque signalétique du transmetteur Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel
Date de sortie de la version de firmware	08/2019	
ID fabricant	0x11	ID fabricant Diagnostic → Information appareil → ID fabricant
ID type d'appareil	0x3B	Type d'appareil Diagnostic → Information appareil → Type d'appareil
Révision protocole HART	7	
Révision appareil	1	 Sur la plaque signalétique du transmetteur Révision appareil Diagnostic → Information appareil → Révision appareil

Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil → 🗎 178

9.1.2 Outils de configuration

Le tableau ci-dessous répertorie les fichiers de description d'appareil avec indication de la source pour les différents outils de configuration.

Outil de configuration via protocole HART	Sources des descriptions d'appareil
FieldCare	 www.fr.endress.com → Téléchargements CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.fr.endress.com → Téléchargements CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.fr.endress.com → Téléchargements
SIMATIC PDM (Siemens)	www.fr.endress.com → Téléchargements
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable

9.2 Variables mesurées via protocole HART

Les grandeurs de mesure suivantes (variables d'appareil HART) sont affectées en usine aux variables dynamiques suivantes :

Variables dynamiques	Variables mesurées (variables d'appareil HART)
Première variable dynamique (PV)	Débit massique
Seconde variable dynamique (SV)	Totalisateur 1
Troisième variable dynamique (TV)	Densité
Quatrième variable dynamique (QV)	Température

L'affectation des variables mesurées aux variables dynamiques peut être modifiée et assignée librement via la configuration sur site et l'outil de configuration à l'aide des paramètres suivants :

- Expert \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Sortie \rightarrow Assigner valeur primaire
- Expert \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Sortie \rightarrow Assigner valeur secondaire
- Expert → Communication → Sortie HART → Sortie → Assigner valeur ternaire
- Expert → Communication → Sortie HART → Sortie → Assigner valeur quaternaire

Les variables mesurées suivantes peuvent être affectées aux variables dynamiques :

Variables mesurées pour PV (première variable dynamique)

- Variables mesurées généralement disponibles :
 - Débit massique
 - Débit volumique
 - Débit volumique corrigé
 - Densité
 - Densité de référence
 - Température
 - Température électronique
 - Fréquence d'oscillation 0
 - Fluctuations fréquence 0
 - Amortissement de l'oscillation 0
 - Fluctuation amortissement oscillation 0
 - Asymétrie signal
 - Courant d'excitation 0
 - Pression ¹⁾
- Variables mesurées supplémentaires avec le pack application Heartbeat Verification + Monitoring :
 - Température enceinte de confinement ¹⁾
 - Fréquence d'oscillation 1
 - Amplitude de l'oscillation
 - Amplitude de l'oscillation 1
 - Fluctuations fréquence 1
 - Amortissement de l'oscillation 1
 - Fluctuation amortissement oscillation 1
 - Courant d'excitation 1
 - HBSI
- Variables mesurées supplémentaires avec le pack application Concentration :
 - Concentration
 - Débit massique cible
 - Débit massique fluide porteur
 - Débit volumique cible
 - Débit volumique du fluide porteur
 - Débit volumique corrigé cible
 - Débit volumique corrigé fluide porteur

90

1)

Visible selon les options de commande ou les réglages de l'appareil

Variables mesurées pour SV, TV, QV (deuxième, troisième et quatrième variables dynamiques)

- Variables mesurées toujours disponibles :
 - Débit massique
 - Débit volumique
 - Débit volumique corrigé
 - Densité
 - Densité de référence
 - Température
 - Température électronique
 - Totalisateur 1
 - Totalisateur 2
 - Totalisateur 3
- Variables mesurées supplémentaires avec le pack application Heartbeat Verification + Monitoring :
 - Température enceinte de confinement
 - HBSI
- Variables mesurées supplémentaires avec le pack application Concentration :
 - Concentration
 - Débit massique cible
 - Débit massique fluide porteur
 - Débit volumique cible
 - Débit volumique du fluide porteur
 - Débit volumique corrigé cible
 - Débit volumique corrigé fluide porteur

9.2.1 Variables d'appareil

Les variables d'appareil sont affectées de manière fixe. Au maximum huit variables d'appareil peuvent être transmises.

Affectation	Variables d'appareil
0	Débit massique
1	Débit volumique
2	Débit volumique corrigé
3	Densité
4	Densité de référence
5	Température
6	Totalisateur 1
7	Totalisateur 2
8	Totalisateur 3
13	Débit massique cible ¹⁾
14	Débit massique fluide porteur ¹⁾
15	Concentration 1)


1) Visible selon les options de commande ou les réglages de l'appareil

9.3 Autres réglages

Fonctionnalité Mode Burst selon spécification HART 7 :

Navigation

Menu "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Burst configuration \rightarrow Burst configuration 1 ... n

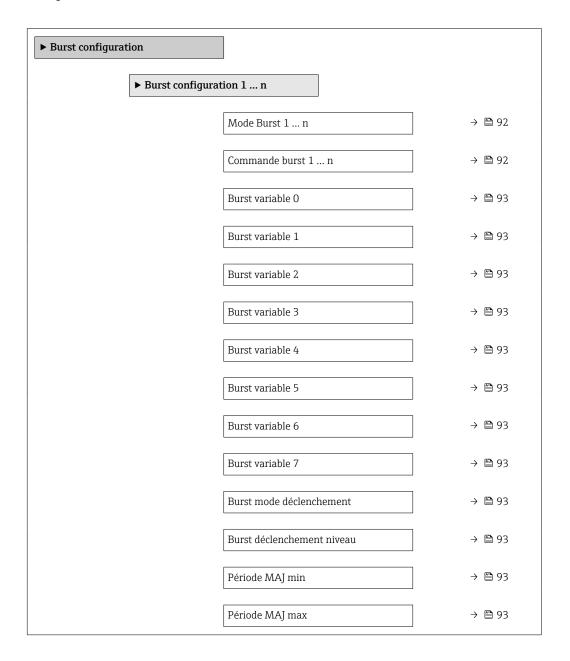

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée
Mode Burst 1 n	Activation du mode burst HART pour le message burst X.	ArrêtMarche
Commande burst 1 n	Sélectionner la commande HART envoyée au maître HART.	 Commande 1 Commande 2 Commande 3 Commande 9 Commande 33 Commande 48

Paramètre	Description	Sélection / Entrée
Burst variable 0	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Densité Densité de référence* Concentration* Température Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 HBSI* HART input Pourcentage de la plage Mesure courant Variable primaire (PV) Valeur secondaire (SV) Variable ternaire (TV) Valeur quaternaire (QV) Libre Débit volumique cible* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur
Burst variable 1	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 2	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 3	Pour la commande HART 9 et 33 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 4	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 5	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 6	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst variable 7	Pour la commande HART 9 : sélectionner la variable d'appareil HART ou la variable de process.	Voir le paramètre Burst variable 0 .
Burst mode déclenchement	Sélection de l'événement qui déclenche le message burst X.	 Continu Fenêtre* Hausse* En baisse* En changement
Burst déclenchement niveau	Entrer la valeur de déclenchement du burst.	Nombre à virgule flottante avec signe
	La valeur de réglage du burst détermine, avec l'option sélectionnée dans le paramètre Burst mode déclenchement , le moment de l'émission du message burst X.	
Période MAJ min	Entrer le laps de temps minimum entre deux commandes burst du message burst X.	Nombre entier positif
Période MAJ max	Entrer le laps de temps maximum entre deux commandes burst du message burst X.	Nombre entier positif

10 Mise en service

10.1 Contrôle du fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service :


- ► S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Checklist "Contrôle du montage" → 🖺 34
- Checklist "Contrôle du raccordement" → 🖺 58

10.2 Mise sous tension de l'appareil

- Une fois le contrôle de fonctionnement réalisé avec succès, mettre l'appareil de mesure sous tension.
 - Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.
- Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts" → 🗎 154.

10.3 Réglage de la langue d'interface


Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

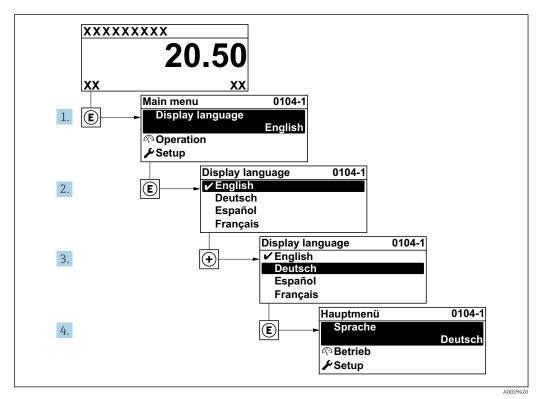

■ 37 Exemple d'afficheur local


10.4 Configuration de l'appareil de mesure


- Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.
- Navigation vers le menu Configuration

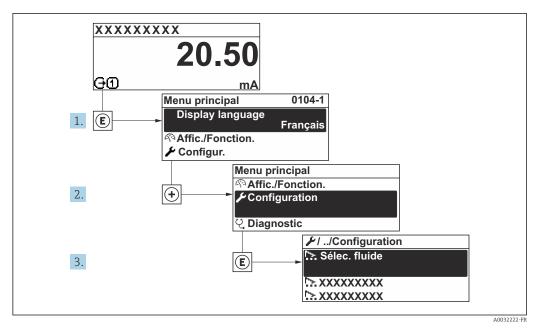

🖪 38 🛮 Exemple d'afficheur local


Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres dans ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil (→ section "Documentation supplémentaire").

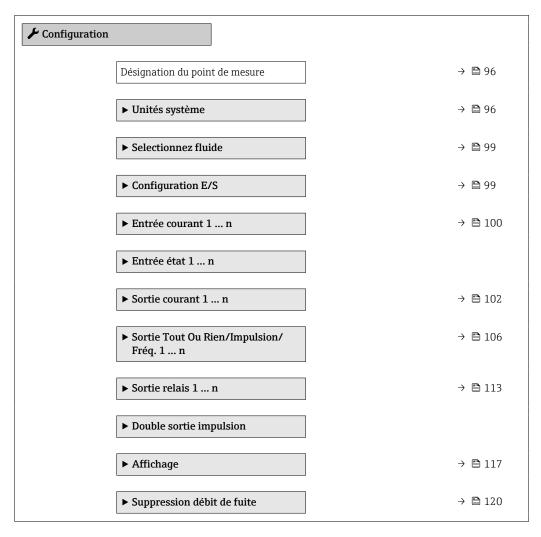

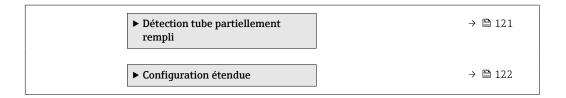

10.4.1 Définition de la désignation du point de mesure (tag)

Afin de pouvoir identifier rapidement le point de mesure au sein de l'installation, il est possible d'entrer à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure** une désignation unique et de modifier ainsi le réglage par défaut.

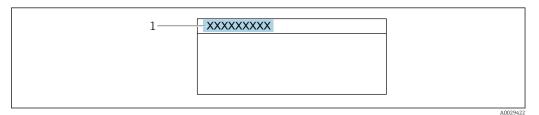

🗷 39 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure

1 Désignation du point de mesure

Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"

→ 🖺 86

Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Désignation du point de mesure		Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)


10.4.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.

Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres dans ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil (→ section "Documentation supplémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Unités système

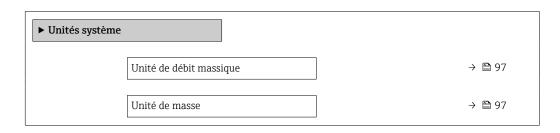

Unité de débit volumique	→ 🗎 97
Unité de volume	→ 🖺 97
Unité du débit volumique corrigé	→ 🗎 97
Unité de volume corrigé	→ 🖺 97
Unité de densité	→ 🖺 97
Unité de densité de référence	→ 🖺 98
Unité de température	→ 🖺 98
Unité de pression	→ 🖺 98

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. Résultat L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression des débits de fuite Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : kg lb
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. Résultat L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Suppression des débits de fuite Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : l/h gal/min (us)
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays: • 1 (DN > 150 (6") : option m³) • gal (us)
Unité du débit volumique corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. Résultat L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Débit volumique corrigé (→ 143)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : Nl/h Sft³/min
Unité de volume corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : NI Sft³
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. Résultat L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Valeur de simulation variable de process Étalonnage de la masse volumique (menu Expert)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : kg/l lb/ft ³


Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de densité de référence	Sélectionner l'unité de la densité de référence.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/Nl • lb/Sft ³
Unité de température	Sélectionner l'unité de température. Résultat L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Température électronique (6053) Paramètre Valeur maximale (6051) Paramètre Valeur minimale (6052) Paramètre Température externe (6080) Paramètre Valeur maximale (6108) Paramètre Valeur minimale (6109) Paramètre Température enceinte de confinement (6027) Paramètre Valeur maximale (6029) Paramètre Valeur minimale (6030) Paramètre Valeur minimale (6030) Paramètre Température de référence (1816) Paramètre Température	Liste de sélection des unités	En fonction du pays :
Unité de pression	Sélectionner l'unité de pression du process. Résultat L'unité sélectionnée est reprise de : ■ Paramètre Valeur de pression (→ 🖺 99) ■ Paramètre Pression externe (→ 🖺 99) ■ Valeur de pression	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • bar a • psi a

10.4.3 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

Navigation

Menu "Configuration" → Sélectionner fluide

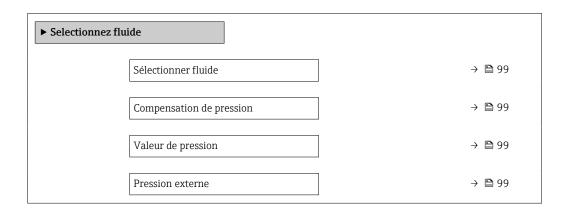

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Sélectionner fluide	_	Sélectionner le type de fluide.	Liquide
Compensation de pression	-	Sélectionner le type de compensation en pression.	 Arrêt Valeur fixe Valeur externe * Entrée courant 1 * Entrée courant 2 * Entrée courant 3 *
Valeur de pression	L'option Valeur fixe ou l'option Entrée courant 1n est sélectionnée dans le paramètre Compensation de pression.	Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression.	Nombre à virgule flottante positif
Pression externe	L'option Valeur fixe ou l'option Entrée courant 1n est sélectionnée dans le paramètre Compensation de pression .	Affiche la valeur de la pression de process externe.	Nombre à virgule flottante positif


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.4 Affichage de la configuration E/S

Le sous-menu **Configuration E/S** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres dans lesquels la configuration des modules E/S est affichée.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration E/S

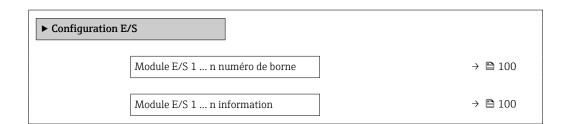

Module E/S 1 n type	→ 🖺 100
Appliquer la configuration des E/S	→ 🖺 100
Code de modification des E/S	→ 🖺 100

Paramètre	Description	Affichage / Sélection / Entrée
Module E/S 1 n numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module E/S.	 Non utilisé 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)*
Module E/S 1 n information	Affiche les informations du module E/S branché.	 Non branché Invalide Non configurable Configurable HART
Module E/S 1 n type	Affiche le type de module E/S.	 Arrêt Sortie courant * Entrée courant * Entrée état * Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. * Double sortie impulsion * Sortie relais *
Appliquer la configuration des E/S	Appliquer le paramétrage du module librement configurable E/S.	■ Non ■ Oui
Code de modification des E/S	Entrez le code pour changer la configuration E/S.	Nombre entier positif


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.5 Configuration de l'entrée courant

L'**assistant "Entrée courant"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Entrée courant

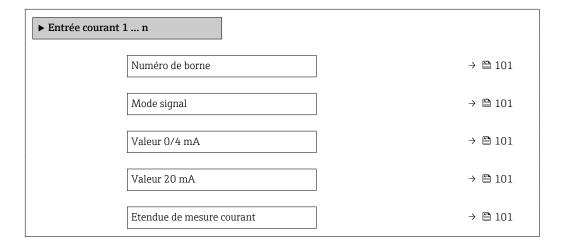

100

Mode défaut	→ 🖺 101
Valeur de replis	→ 🖺 101

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module entrée courant.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	L'appareil de mesure n'est pas agréé pour une utilisation en zone explosible avec mode de protection Ex-i.	Sélectionnez le mode de signal pour l'entrée courant.	Passif Active*	Active
Valeur 0/4 mA	-	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Valeur 20 mA	-	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	■ 420 mA (4 20.5 mA) ■ 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) ■ 420 mA US (3.920.8 mA) ■ 020 mA (0 20.5 mA)	En fonction du pays: 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA)
Mode défaut	-	Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme.	AlarmeDernière valeur valableValeur définie	-
Valeur de replis	Dans le paramètre Mode défaut , l'option Valeur définie est sélectionnée.	Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante.	Nombre à virgule flottante avec signe	-


 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.6 Configuration de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée d'état.

Navigation

Menu "Configuration" → Entrée état

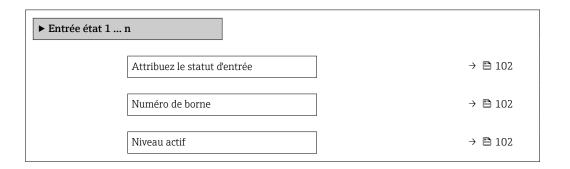

Numéro de borne	→ 🖺 102
Temps de réponse de l'entrée état	→ 🖺 102
Numéro de borne	→ 🖺 102

Paramètre	Description	Affichage / Sélection / Entrée
Numéro de borne	Indique les numéros de bornes utilisés par le module d'entrée état.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)*
Attribuez le statut d'entrée	Sélection de la fonction pour l'entrée état.	 Arrêt Réinitialisation du totalisateur 1 Réinitialisation du totalisateur 2 Réinitialisation du totalisateur 3 RAZ tous les totalisateurs Dépassement débit Ajustage du zéro
Niveau actif	Définir le niveau de signal d'entrée à laquelle la fonction attribuée est déclenché.	HauteBas
Temps de réponse de l'entrée état	Définir la durée minimum où le niveau du signal d'entrée doit être présent avant que la fonction sélectionnée soit déclenchée.	5 200 ms

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.7 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie courant

► Sortie courant 1 n	
Numéro de borne	→ 🖺 103
Mode signal	→ 🖺 103
Affectation sortie courant 1 n	→ 🖺 104
Etendue de mesure courant	→ 🖺 104
Valeur 0/4 mA	→ 🖺 105
Valeur 20 mA	→ 🖺 105
Valeur de courant fixe	→ 🖺 105
Amortissement sortie 1 n	→ 🖺 105

102

Mode défaut	→ 🖺 105
Courant de défaut	→ 🖺 105

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Numéro de borne	-	Indique les numéros de borne utilisés par le module sortie courant.	 Non utilisé 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionnez le mode de signal pour la sortie courant.	Active *Passif *	Active

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie courant 1 n		Sélectionner la variable process pour la sortie courant.	 Arrêt* Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur Dessité Densité Densité Densité de référence* Concentration* Température Température Température Trempérature Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0* Amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 0 Asymétrie signal Courant d'excitation 0 HBSI* Pression* Sortie spécifique à l'application 1* Indice de fluide inhomogène Indice bulles en suspension* 	
Etendue de mesure courant	_	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (4 20.5 mA) 020 mA (0 20.5 mA) Valeur de courant fixe 	En fonction du pays: 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA)

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur 0/4 mA	Dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 104), l'une des options suivantes est sélectionnée: 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (4 20.5 mA) 020 mA (0 20.5 mA)	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : 0 kg/h 0 lb/min
Valeur 20 mA	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 104): • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur de courant fixe	L'option Valeur de courant fixe est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 104).	Définissez le courant de sortie fixe.	0 22,5 mA	22,5 mA
Amortissement sortie 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 104) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 104): ■ 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) ■ 420 mA US (3.920.8 mA) ■ 420 mA (4 20.5 mA) ■ 020 mA (0 20.5 mA)	Régler le temps de réaction pour le signal de sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	-
Mode défaut	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 🖺 104) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 🖺 104): ■ 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) ■ 420 mA US (3.920.8 mA) ■ 420 mA (4 20.5 mA) ■ 020 mA (0 20.5 mA)	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	 Min. Max. Dernière valeur valable Valeur actuelle Valeur définie 	
Courant de défaut	L'option Valeur définie est sélectionnée dans le paramètre Mode défaut .	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	0 22,5 mA	22,5 mA

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.8 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.




Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat

Configuration de la sortie impulsion

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

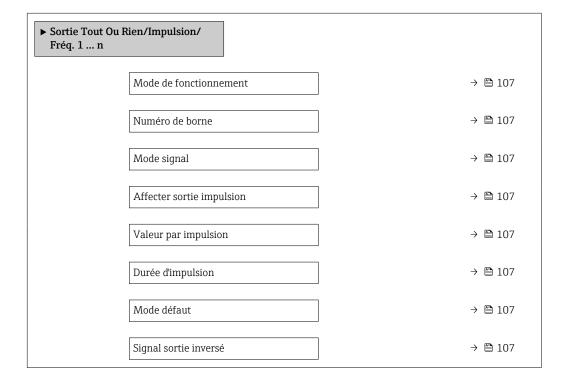

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActivePassif NAMUR	-
Affecter sortie impulsion 1 n	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique cible* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé cible fluide porteur 	
Mise à l'échelle des pulse	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 107).	Entrer la quantité pour la valeur de mesure à laquelle une impulsion est émise.	Nombre positif à virgule flottante	En fonction du pays et du diamètre nominal
Durée d'impulsion	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 107).	Définir la durée d'impulsion.	0,05 2 000 ms	-
Mode défaut	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🗎 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 🖺 107).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuellePas d'impulsions	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	-

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie fréquence

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

➤ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 n	
Mode de fonctionnement	→ 🗎 108
Numéro de borne	→ 🖺 108
Mode signal	→ 🗎 108
Affecter sortie fréquence	→ 🖺 109
Valeur de fréquence minimale	→ 🖺 109
Valeur de fréquence maximale	→ 🖺 109
Valeur mesurée à la fréquence minimale	→ 🖺 110
Valeur mesurée à la fréquence maximale	→ 🖺 110
Mode défaut	→ 🖺 110
Fréquence de défaut	→ 🖺 110
Signal sortie inversé	→ 🗎 110

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	-	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActivePassif NAMUR	-

108

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter sortie fréquence	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106).	Selectionner la variable process pour la sortie fréquence.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur Débit volumique du fluide porteur Débit volumique corrigé cible Débit volumique corrigé fluide porteur Débit volumique corrigé fluide porteur Dessité Densité Densité Densité Densité Densité Densité Densité Densité Pensité Pensité Pensité Pinsité Pinsité Pinsité Pinsité Pinsité Pinsité Presquence Concentration Température enceinte de confinement Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0 Amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 0 Asymétrie signal Courant d'excitation 0 HBSI Pression Sortie spécifique à l'application 1 Indice de fluide inhomogène Indice bulles en suspension 	
Valeur de fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 109).	Entrer la fréquence minimum.	0,0 10 000,0 Hz	-
Valeur de fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 109).	Entrer la fréquence maximum.	0,0 10 000,0 Hz	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Valeur mesurée à la fréquence minimale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 109).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur mesurée à la fréquence maximale	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 🖺 106) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 🖺 109).	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 106$) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence ($\rightarrow \stackrel{\text{le}}{=} 109$).	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuelleValeur définie0 Hz	-
Fréquence de défaut	L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 106$) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 109$).	Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme.	0,0 12 500,0 Hz	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	-

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie tout ou rien

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

➤ Sortie Tout Ou Ric Fréq. 1 n	en/Impulsion/	
	Mode de fonctionnement	→ 🖺 111
	Numéro de borne	→ 🖺 111
	Mode signal	→ 🗎 111
	Affectation sortie état	→ 🖺 112
	Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 112
	Affecter seuil	→ 🖺 112
	Affecter vérif. du sens d'écoulement	→ 🖺 112
	Affecter état	→ 🖺 113
	Seuil d'enclenchement	→ 🖺 113
	Seuil de déclenchement	→ 🖺 113
	Temporisation à l'enclenchement	→ 🖺 113
	Temporisation au déclenchement	→ 🖺 113
	Mode défaut	→ 🖺 113
	Signal sortie inversé	→ 🖺 113

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	-	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	ImpulsionFréquenceEtat	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4)* 	-
Mode signal	_	Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS.	PassifActivePassif NAMUR	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie état	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Choisissez une fonction pour la sortie relais.	 Arrêt Marche Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement État 	-
Affecter niveau diagnostic	 Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. 	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	-
Affecter seuil	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur Totalisateur 1 Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Amortissement de l'oscillation Pression Sortie spécifique à l'application 0* Sortie spécifique à l'application 1 Indice de fluide inhomogène Indice bulles en suspension * 	
Affecter vérif. du sens d'écoulement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.	 Arrêt Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé * 	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter état	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option État est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite 	-
Seuil d'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : 0 kg/h 0 lb/min
Seuil de déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : 0 kg/h 0 lb/min
Temporisation à l'enclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Temporisation au déclenchement	 L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. 	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	-
Signal sortie inversé	-	Inverser le signal de sortie.	■ Non ■ Oui	-

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.9 Configuration de la sortie relais

L'assistant **Sortie relais** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie relais.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Sortie relais 1 ... n



Affecter vérif. du sens d'écoulement	→ 🖺 114
Affecter seuil	→ 🖺 115
Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 115
Affecter état	→ 🗎 115
Seuil de déclenchement	→ 🖺 115
Seuil d'enclenchement	→ 🖺 115
Mode défaut	→ 🖺 115

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
fonction de sortie relais	-	Sélectionnez la fonction pour la sortie relais.	 Fermé Ouvert Comportement du diagnostique Seuil Vérification du sens d'écoulement Sortie Numérique 	-
Numéro de borne	-	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie relais.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 20-21 (I/O 4) 	-
Affecter vérif. du sens d'écoulement	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée.	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.	 Arrêt Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé* 	_


Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais.	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique cible du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible de référence de l'oscillation Température Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Amortissement de l'oscillation Pression Sortie spécifique à l'application 0* Sortie spécifique à l'application 1 Indice de fluide inhomogène Indice bulles en suspension* 	
Affecter niveau diagnostic	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée.	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	AlarmeAlarme ou avertissementAvertissement	-
Affecter état	Dans le paramètre fonction de sortie relais, l'option Sortie Numérique est sélectionnée.	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	 Détection tube partiellement rempli Suppression débit de fuite 	-
Seuil de déclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : O kg/h O lb/min
Temporisation au déclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Seuil d'enclenchement	L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais .	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Temporisation à l'enclenchement	Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée.	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0 100,0 s	-
Mode défaut	-	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Etat actuelOuvertFermé	-

10.4.10 Configuration de la double sortie impulsion

Le sous-menu **Double sortie impulsion** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la double sortie impulsion.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Double sortie impulsion

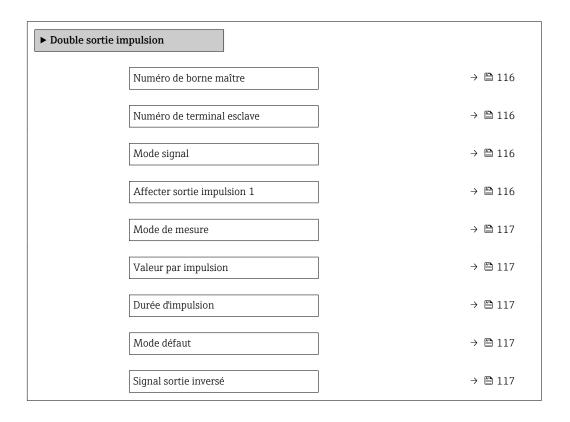

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode signal	Sélectionnez le mode de signal pour la double sortie impulsion.	PassifActivePassif NAMUR	-
Numéro de borne maître	Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie maître double impulsion.	 Non utilisé 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Numéro de terminal esclave	Affiche les numéros de bornes utilisés par l'esclave du module de la double sortie impulsion.	Non utilisé24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	-
Affecter sortie impulsion 1	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique cible * Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible * Débit volumique corrigé fluide porteur 	_

Paramètre	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Mode de mesure	Sélectionner le mode de mesure pour la sortie impulsions.	 Débit positif Débit bidirectionnel Débit négatif Compensation débit inverse 	-
Valeur par impulsion	Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Durée d'impulsion	Définir la durée d'impulsion.	0,5 2 000 ms	-
Mode défaut	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	Valeur actuellePas d'impulsions	_
Signal sortie inversé	Inverser le signal de sortie.	Non Oui	_


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.11 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

Navigation

 $Menu \ "Configuration" \rightarrow Affichage$

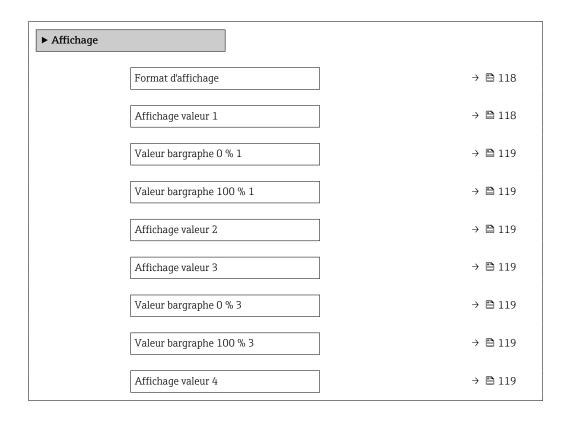

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est	Sélectionner la manière dont	■ 1 valeur, taille	_
	disponible.	les valeurs mesurées sont	max.	
		affichées.	• 1 valeur + bargr.	
			2 valeurs3 valeurs, 1 grande	
			• 4 valeurs	
Affichage valeur 1	Un afficheur local est	Sélectionner la valeur mesurée.	Débit massique	_
Thirtings value 1	disponible.	qui est affichée sur l'afficheur	 Débit volumique 	
		local.	 Débit volumique 	
			corrigé *	
			 Débit massique cible * 	
			 Débit massique 	
			fluide porteur *	
			 Débit volumique 	
			cible * Débit volumique	
			du fluide porteur *	
			 Débit volumique 	
			corrigé cible *	
			Débit volumique	
			corrigé fluide porteur *	
			■ Densité	
			■ Densité de	
			référence *	
			• Concentration *	
			TempératureTempérature	
			enceinte de	
			confinement *	
			 Température 	
			électronique Fréquence	
			d'oscillation 0	
			 Amplitude de 	
			l'oscillation 0 *	
			 Fluctuations fréquence 0 * 	
			Amortissement de	
			l'oscillation 0 *	
			 Fluctuation 	
			amortissement oscillation 0 *	
			Asymétrie signal *	
			■ Courant	
			d'excitation 0 *	
			■ Totalisateur 1	
			Totalisateur 2Totalisateur 3	
			• Sortie courant 1*	
			■ Sortie courant 2 *	
			• Sortie courant 3 *	
			Sortie courant 4 *Pression	
			 Pression Sortie spécifique à 	
			l'application 1*	
			 Indice de fluide 	
			inhomogène	
			 Sortie spécifique à l'application 0 * 	
			 Indice bulles en 	
			suspension *	
			1	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.12 Réglage de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite

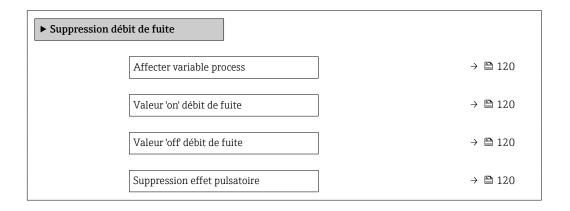

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* 	-
Valeur 'on' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 120).	Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.	Nombre à virgule flottante positif	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur 'off' débit de fuite	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 120).	Entrer la valeur 'off pour la suppression des débits de fuite.	0 100,0 %	-
Suppression effet pulsatoire	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 120).	Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier).	0 100 s	-


Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.4.13 Configuration de la surveillance du remplissage de la conduite

L'assistant **Détection tube partiellement rempli** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres à régler pour la configuration de la sortie courant correspondante.

Navigation

Menu "Configuration" → Détection tube partiellement rempli

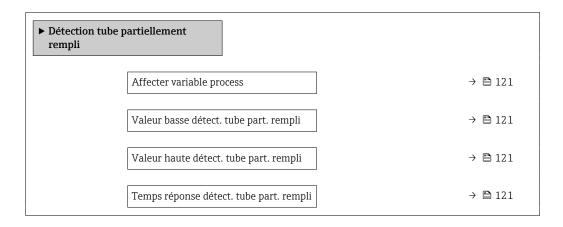


Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli.	 Arrêt Densité Densité de référence
Valeur basse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 121).	Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe
Valeur haute détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process ($\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe
Temps réponse détect. tube part. rempli	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 121).	Entrer le temps avant que le message de diagnostic ne soit affiché pour la détection tube partiellement rempli.	0 100 s

10.5 Configuration étendue

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.


Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"

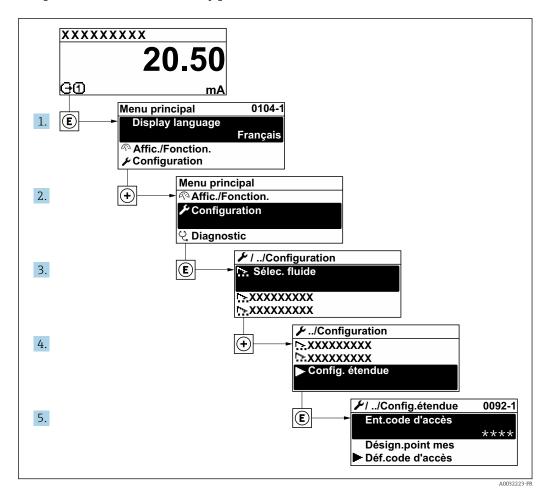


Le nombre de sous-menus et de paramètres peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus et paramètres dans ces sous-menus ne sont pas décrits dans le manuel de mise en service. Une description est toutefois fournie dans la documentation spéciale de l'appareil (→ section "Documentation supplémentaire").

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

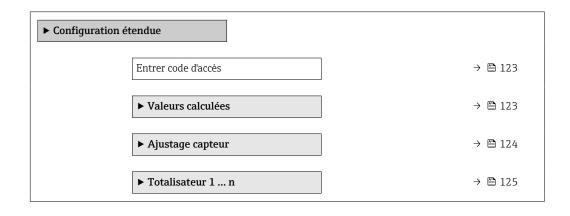

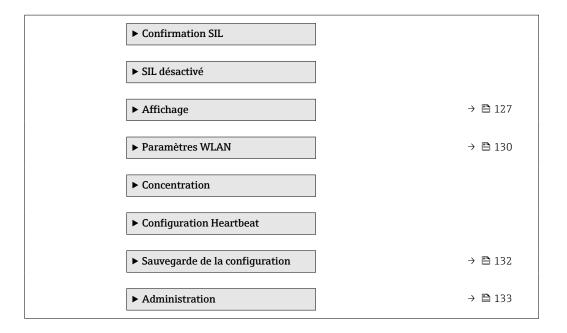

10.5.1 Utilisation du paramètre pour entrer le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Entrée
Entrer code d'accès	Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

10.5.2 Valeurs calculées

Le sous-menu **Valeurs calculées** contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées

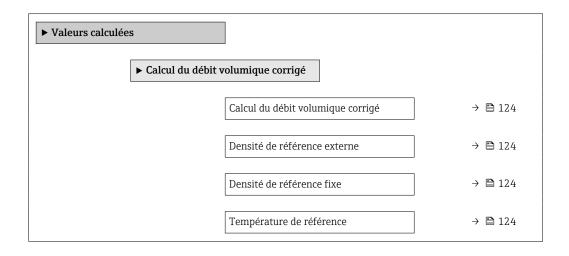

Coefficient de dilation linéaire	→ 🖺 124
Coefficient de dilatation au carré	→ 🖺 124

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Calcul du débit volumique corrigé	-	Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé.	 Densité de référence fixe Densité de référence calculée Entrée courant 1* Entrée courant 2* Entrée courant 3* 	-
Densité de référence externe	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Calcul du débit volumique corrigé : Entrée courant 1* Entrée courant 2* Entrée courant 3*	Indique la densité de référence externe.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence fixe	L'option Densité de référence fixe est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé .	Entrer la valeur fixe pour la densité de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-
Température de référence	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence.	−273,15 99 999 °C	En fonction du pays : +20 °C +68 °F
Coefficient de dilation linéaire	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Coefficient de dilatation au carré	L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé.	Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.5.3 Réalisation d'un ajustage du capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur

► Ajustage capteur	
Sens de montage	→ 🖺 125
► Ajustage du zéro	→ 🖺 125

Paramètre	Description	Sélection
Sens de montage	Régler le signe du sens d'écoulement afin de le faire concorder avec le sens de la flèche sur le capteur.	Débit dans sens de la flècheDébit sens contraire de la flèche

Etalonnage du zéro

Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence→


198. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire!

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Ajustage du zéro

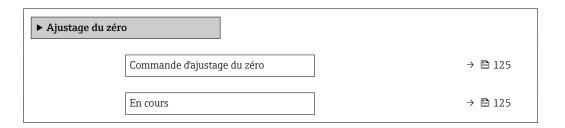

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Commande d'ajustage du zéro	Démarrer l'ajustage du zéro.	AnnulerDémarrer	-
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-

10.5.4 Configuration du totalisateur

Dans le sous-menu "Totalisateur $1 \dots n$ ", le totatisateur correspondant peut être configuré.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Totalisateur 1 ... n

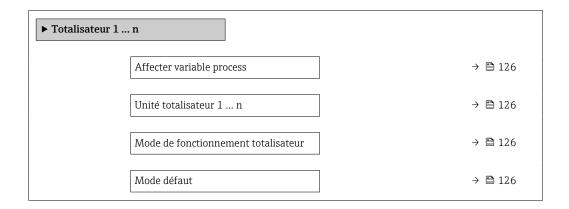

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Affecter variable process		Affecter la variable de process pour le totalisateur.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique cible* Débit volumique du fluide porteur Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé cible fluide porteur 	-
Unité totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Sélectionner l'unité de la variable process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Mode de fonctionnement totalisateur	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Sélectionner le mode de fonctionnement du totalisateur.	BilanPositifNégatif	-
Mode défaut	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Sélectionnez le comportement du totalisateur en cas présence d'un état alarme.	ArrêtValeur actuelleDernière valeur valable	-

126

10.5.5 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu ${\bf Affichage}$, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

Navigation

 $\ \, \text{Menu "Configuration"} \rightarrow \text{Configuration \'etendue} \rightarrow \text{Affichage} \\$

Format d'affichage Affichage valeur 1 Valeur bargraphe 0 % 1 Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1 Affichage valeur 2 Affichage valeur 3 Valeur bargraphe 0 % 3 Valeur bargraphe 0 % 3 Valeur bargraphe 0 % 3 Affichage valeur 4 Aff			
Affichage valeur 1 Valeur bargraphe 0 % 1 Valeur bargraphe 100 % 1 Nombre décimales 1 Affichage valeur 2 Nombre décimales 2 Affichage valeur 3 Valeur bargraphe 0 % 3 Valeur bargraphe 0 % 3 Valeur bargraphe 100 % 3 Nombre décimales 3 Affichage valeur 4 Nombre décimales 4 Display language → □ 129	► Affichage		
Valeur bargraphe 0 % 1 → □ 129 Valeur bargraphe 100 % 1 → □ 129 Nombre décimales 1 → □ 129 Affichage valeur 2 → □ 129 Nombre décimales 2 → □ 129 Affichage valeur 3 → □ 129 Valeur bargraphe 0 % 3 → □ 129 Valeur bargraphe 100 % 3 → □ 129 Nombre décimales 3 → □ 129 Affichage valeur 4 → □ 129 Nombre décimales 4 → □ 129 Display language → □ 130		Format d'affichage	→ 🖺 128
Valeur bargraphe 100 % 1 → 🖺 129 Nombre décimales 1 → 🖺 129 Affichage valeur 2 → 🖺 129 Nombre décimales 2 → 🖺 129 Valeur bargraphe 0 % 3 → 🖺 129 Valeur bargraphe 100 % 3 → 🖺 129 Nombre décimales 3 → 🖺 129 Affichage valeur 4 → 🖺 129 Nombre décimales 4 → 🖺 129 Display language → 🖺 130		Affichage valeur 1	→ 🖺 128
Nombre décimales 1 ⇒		Valeur bargraphe 0 % 1	→ 🖺 129
Affichage valeur 2 Nombre décimales 2 Affichage valeur 3 → □ 129 Valeur bargraphe 0 % 3 Valeur bargraphe 100 % 3 → □ 129 Nombre décimales 3 Affichage valeur 4 Nombre décimales 4 → □ 129 Nombre décimales 4 → □ 129		Valeur bargraphe 100 % 1	→ 🖺 129
Nombre décimales 2 \rightarrow ≅ 129 Affichage valeur 3 \rightarrow ≅ 129 Valeur bargraphe 0 % 3 \rightarrow ≅ 129 Valeur bargraphe 100 % 3 \rightarrow ≅ 129 Nombre décimales 3 \rightarrow ≅ 129 Affichage valeur 4 \rightarrow ≅ 129 Nombre décimales 4 \rightarrow ≅ 129 Display language \rightarrow ≅ 130		Nombre décimales 1	→ 🖺 129
Affichage valeur 3 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Valeur bargraphe 0 % 3 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Valeur bargraphe 100 % 3 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Nombre décimales 3 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Affichage valeur 4 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Nombre décimales 4 \Rightarrow \begin{align*} \text{129} Display language \Rightarrow \begin{align*} \text{130}		Affichage valeur 2	→ 🖺 129
Valeur bargraphe 0 % 3 ⇒		Nombre décimales 2	→ 🗎 129
Valeur bargraphe 100 % 3 → 🖹 129 Nombre décimales 3 → 🖺 129 Affichage valeur 4 → 🖺 129 Nombre décimales 4 → 🖺 129 Display language → 🖺 130		Affichage valeur 3	→ 🖺 129
Nombre décimales 3 → 🖺 129 Affichage valeur 4 → 🖺 129 Nombre décimales 4 → 🖺 129 Display language → 🖺 130		Valeur bargraphe 0 % 3	→ 🖺 129
Affichage valeur 4 \Rightarrow 129 Nombre décimales 4 \Rightarrow 129 Display language \Rightarrow 130		Valeur bargraphe 100 % 3	→ 🖺 129
Nombre décimales 4 → 🖺 129 Display language → 🖺 130		Nombre décimales 3	→ 🖺 129
Display language → 🖺 130		Affichage valeur 4	→ 🖺 129
		Nombre décimales 4	→ 🖺 129
Affichage intervalle → 🗎 130		Display language	→ 🗎 130
		Affichage intervalle	→ 🗎 130
Amortissement affichage → 🗎 130		Amortissement affichage	→ 🗎 130
Ligne d'en-tête → 🖺 130		Ligne d'en-tête	→ 🖺 130
Texte ligne d'en-tête → 🖺 130		Texte ligne d'en-tête	→ 🖺 130
Caractère de séparation → 🖺 130		Caractère de séparation	→ 🖺 130
Rétroéclairage → 🖺 130		Rétroéclairage	→ 🗎 130

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	 1 valeur, taille max. 1 valeur + bargr. 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs 	_
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	 Débit massique Débit volumique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Dessité Densité Densité Densité Densité Densité Densité Température Température Température Température Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation 0 Fluctuations fréquence 0* Amortissement de l'oscillation 0 Fluctuation amortissement oscillation 0 Fluctuation amortissement d'excitation 0 Totalisateur 1 Totalisateur 2 Totalisateur 3 Sortie courant 1* Sortie courant 2* Sortie courant 2 Sortie courant 4 Pression Sortie spécifique à l'application 1* Indice de fluide inhomogène Sortie spécifique à l'application 0* Indice bulles en suspension* 	

128

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg/h Olb/min
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Nombre décimales 1	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 1 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	-
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-
Nombre décimales 2	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 2 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	-
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-
Valeur bargraphe 0 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 kg/h • 0 lb/min
Valeur bargraphe 100 % 3	Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	_
Nombre décimales 3	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 3 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	-
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 2 (→ 🖺 119)	-
Nombre décimales 4	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 4 .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX	-

Endress+Hauser

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Display language	Un afficheur local est disponible.	Régler la langue d'affichage.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pусский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 並국어 (Korean) 起行此近近 (Arabic)* Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)
Affichage intervalle	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.	1 10 s	-
Amortissement affichage	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0 999,9 s	-
Ligne d'en-tête	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le contenu de l'en- tête sur l'afficheur local.	Désignation du point de mesureTexte libre	-
Texte ligne d'en-tête	Dans le paramètre Ligne d'en- tête , l'option Texte libre est sélectionnée.	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	Max. 12 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	-
Caractère de séparation	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	• . (point) • , (virgule)	. (point)
Rétroéclairage	Une des conditions suivantes est remplie : Variante de commande "Affichage ; configuration", option F "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques" Variante de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"	Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.	DésactiverActiver	_

10.5.6 Configuration WLAN

Le sous-menu **WLAN Settings** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration WLAN.

130

Proline Promass S 500 HART

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → WLAN Settings

► Paramètres WLAN	
Adresse IP WLAN	→ 🖺 131
Type de sécurité	→ 🖺 131
Passphrase WLAN	→ 🗎 131
Attribuer un nom SSID	→ 🖺 131
Nom SSID	→ 🖺 131
Appliquer les modifications	→ 🖺 131

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection	Réglage usine
Adresse IP WLAN	-	Entrez l'adresse IP de l'interface WLAN de l'appareil.	4 octets : 0255 (pour chaque octet)	-
Sécurité réseau	-	Sélectionner le type de sécurité du réseau WLAN.	 Non sécurisé WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	-
Passphrase WLAN	L'option WPA2-PSK est sélectionnée dans le paramètre Security type .	Entrez la clé de réseau (8 à 32 caractères). La clé de réseau fournie avec l'appareil doit être modifiée au cours de la mise en service pour des raisons de sécurité.	Chaîne de 8 à 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (sans espaces)	Numéro de série de l'appareil de mesure (p. ex. L100A802000)
Attribuer un nom SSID	-	Sélectionnez le nom qui sera utilisé pour SSID: tag de l'appareil ou le nom défini par l'utilisateur.	Désignation du point de mesureDéfini par l'utilisateur	-
Nom SSID	 L'option Défini par l'utilisateur est sélectionnée dans le paramètre Attribuer un nom SSID. L'option Point d'accès WLAN est sélectionnée dans le paramètre Mode WLAN. 	Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.). Le nom SSID défini par l'utilisateur ne peut être affecté qu'une seule fois. Si le nom SSID est affecté plusieurs fois, les appareils peuvent interférer les uns avec les autres.	Chaîne de max. 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	EH_device designation_7 derniers caractères du numéro de série (p. ex. EH_Promass_500_A 802000)
Appliquer les modifications	-	Utiliser les paramètres WLAN modifiés.	AnnulerOk	-

 $^{^{\}star}$ Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil


10.5.7 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareilou de restaurer la configuration précédente.

Ceci est réalisé avec le paramètre **Gestion données** et ses options, qui se trouve dans le Sous-menu **Sauvegarde de la configuration**.

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sauvegarde de la configuration

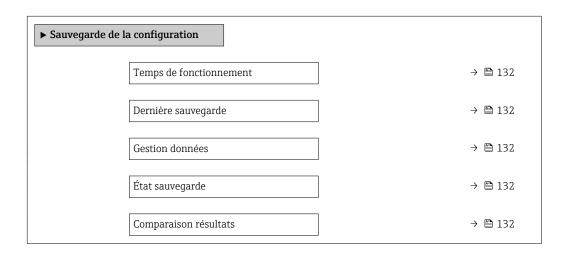

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Sélection
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Dernière sauvegarde	Indique quand la dernière sauvegarde des données a été enregistré dans HistoROM.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Gestion données	Sélectionner l'action pour la gestion des données de l'appareil dans la sauvegarde HistoROM.	 Annuler Sauvegarder Restaurer * Comparer * Effacer sauvegarde
État sauvegarde	Indique l'état actuel de la sauvegarde des données ou de la restauration.	 Aucune Enregistrement en cours Restauration en cours Suppression en cours Comparaison en cours Restauration échoué Échec de la sauvegarde
Comparaison résultats	Comparaison des données actuelles de l'appareil avec la sauvegarde HistoROM.	 Réglages identiques Réglages différents Aucun jeu de données disponible Jeu de données corrompu Non vérifié Set de données incompatible

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
Sauvegarder	Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir de la mémoire d'appareil dans l'HistoROM de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil.


- Mémoire HistoROM
 Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.
- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.5.8 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

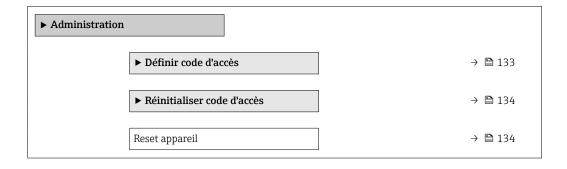

Utilisation du paramètre pour définir le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès




Paramètre	Description	Entrée
Définir code d'accès	Restreindre l'accès en écriture aux paramètres pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Confirmer le code d'accès	Confirmer le code d'accès entré.	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Utilisation du paramètre pour réinitialiser le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Réinitialiser code d'accès

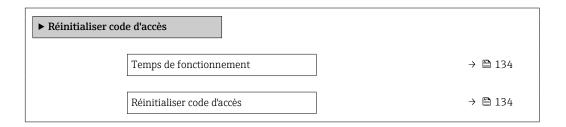

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage / Entrée
Temps de fonctionnement	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Réinitialiser code d'accès	Réinitialisation code d'accès aux réglages d'usine. Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
	Le code de réinitialisation ne peut être entré que via : Navigateur Web DeviceCare, FieldCare (via interface service CDI-RJ45) Bus de terrain	

Utilisation du paramètre pour réinitialiser l'appareil

Navigation

Menu "Configuration" \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Reset appareil	Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.	 Annuler État au moment de la livraison Rédémarrer l'appareil Restaurer la sauvegarde S-DAT *


^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6 Simulation

Le sous-menu **Simulation** permet, sans situation de débit réelle, de simuler différentes variables de process et le comportement en cas d'alarme, ainsi que de vérifier la chaîne de signal en aval (commutation de vannes ou circuits de régulation).

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Simulation

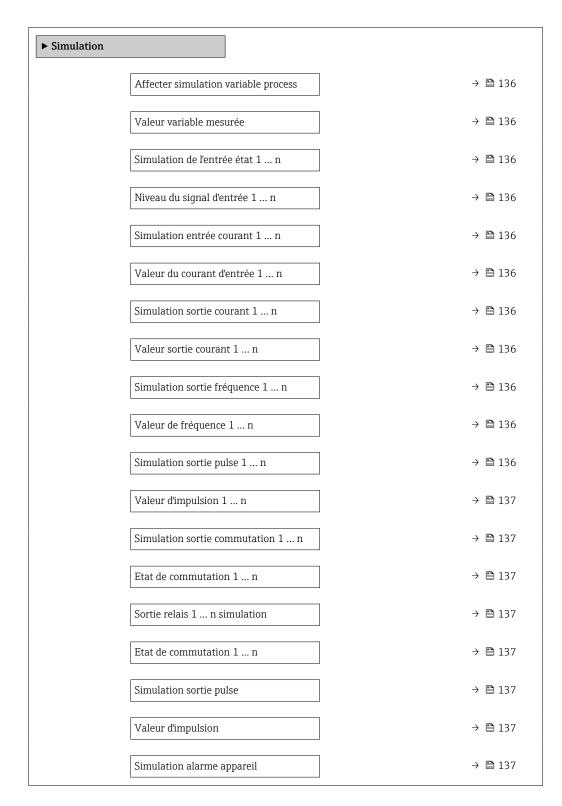

Catégorie d'événement diagnostic

→ 🖺 137

Simulation événement diagnostic

→ 🖺 137

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter simulation variable process		Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique cible* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur Densité Densité de référence* Température Concentration*
Valeur variable mesurée	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→ 🖺 136).	Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.	Dépend de la variable de process sélectionnée
Simulation de l'entrée état 1 n	-	Simulation de commutation de l'entrée état marche et arrêt.	ArrêtMarche
Niveau du signal d'entrée 1 n	Dans le paramètre Simulation de l'entrée état , l'option Marche est sélectionnée.	Sélectionner le niveau de signal pour la simulation de l'entrée d'état.	■ Haute ■ Bas
Simulation entrée courant 1 n	-	Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant.	ArrêtMarche
Valeur du courant d'entrée 1 n	Dans le Paramètre Simulation entrée courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer la valeur de courant pour la simulation.	0 22,5 mA
Simulation sortie courant 1 n	-	Commuter en On/Off la simulation de courant.	ArrêtMarche
Valeur sortie courant 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie courant 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrer valeur de courant pour simulation.	3,59 22,5 mA
Simulation sortie fréquence 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence.	ArrêtMarche
Valeur de fréquence 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie fréquence 1 n , l'option Marche est sélectionnée.	Entrez la valeur de fréquence pour la simulation.	0,0 12 500,0 Hz
Simulation sortie pulse 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Impulsion est sélectionnée.	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion (→ 🖺 107) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.	 Arrêt Valeur fixe Valeur du compte à rebours

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Valeur d'impulsion 1 n	Dans le Paramètre Simulation sortie pulse 1 n, l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée.	Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation.	0 65 535
Simulation sortie commutation 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Etat est sélectionnée.	Commuter en On/Off la simulation de contact.	ArrêtMarche
Etat de commutation 1 n	-	Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.	OuvertFermé
Sortie relais 1 n simulation	-	Simulation de commutation de la sortie relais marche et arrêt.	ArrêtMarche
Etat de commutation 1 n	L'option Marche est sélectionnée dans le paramètre paramètre Simulation sortie commutation 1 n.	Sélectionnez l'état de la sortie relais pour la simulation.	OuvertFermé
Simulation sortie pulse	_	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion.	 Arrêt Valeur fixe Valeur du compte à rebours
Valeur d'impulsion	Dans le paramètre Simulation sortie pulse , l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée.	Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.	0 65 535
Simulation alarme appareil	-	Commuter en On/Off l'alarme capteur.	ArrêtMarche
Catégorie d'événement diagnostic	-	Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic.	CapteurElectroniqueConfigurationProcess
Simulation événement diagnostic	-	Sélectionner un évènement diagnostic pour simuler cet évènement.	Arrêt Liste de sélection des événéments de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)
Intervalle de mémorisation	-	Définir l'intervalle de temps d'enregistrement. Cette valeur définie l'interval de temps entre les points dans la mémoire.	1,0 3 600,0 s

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7 Protection des réglages contre un accès non autorisé

Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :

- Protéger l'accès à la configuration sur site via le verrouillage des touches → 🗎 73
- Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture \rightarrow $\stackrel{ o}{=}$ 139

10.7.1 Protection en écriture via code d'accès

Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :

- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.
- L'accès à l'appareil est protégé via FieldCare ou DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.

Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Aller jusqu'au Paramètre **Définir code d'accès** (→ 🗎 134).
- 2. Définir une chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
- 3. Entrer le code d'accès une nouvelle fois dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 🖺 134) pour confirmer le code.
 - ightharpoonup Le symbole $lap{\ }$ apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.


L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition. L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.



- Si l'accès en écriture des paramètres est activé via un code d'accès, il ne peut être désactivé que par ce code d'accès → ≅ 72.

Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.

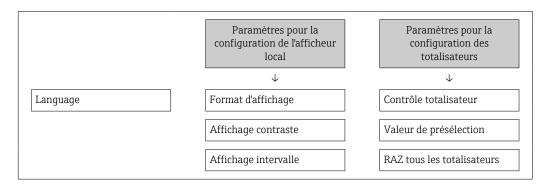

Définition du code d'accès via le navigateur web

- 1. Aller jusqu'au paramètre **Définir code d'accès** (→ 🖺 134).
- 2. Définir un code numérique de 16 chiffres max. comme code d'accès.

- 3. Entrer le code d'accès une nouvelle fois dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 🖺 134) pour confirmer le code.
 - └ Le navigateur passe à la page d'accès.
- Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.
- Si l'accès en écriture des paramètres est activé via un code d'accès, il ne peut être désactivé que par ce code d'accès → 🖺 72.
 - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté via le navigateur web est indiqué par le Paramètre Droits d'accès. Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

Réinitialisation du code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, il est possible de le réinitialiser aux réglages par défaut. Pour cela, il faut entrer un code de réinitialisation. Il est alors possible de redéfinir un code d'accès spécifique à l'utilisateur par la suite.

Via navigateur web, FieldCare, DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), bus de terrain

- Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.
- 1. Aller jusqu'au paramètre **Réinitialiser code d'accès** (→ 🗎 134).
- 2. Entrer le code de réinitialisation.
 - Le code d'accès a été réinitialisé au réglage par défaut 0000. Il peut être remodifié
 →

 138.

10.7.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration - à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole HART


Proline 500 - numérique

A AVERTISSEMENT

Couple de serrage trop important pour les vis de fixation!


Risque de dommages sur le transmetteur en plastique.

► Serrer les vis de fixation avec le couple de serrage indiqué : 2 Nm (1,5 lbf ft)

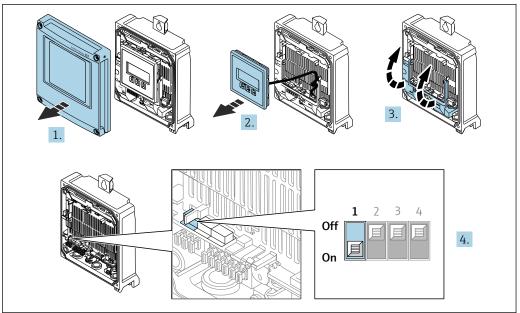

A002967


- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.
- 4. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware.
 - Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 🗎 142. De plus, sur l'afficheur local, le symbole 🗈 apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.

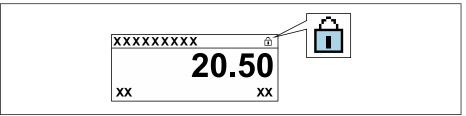

A00294


- 5. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
 - → Aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** → 🖺 142. Sur l'afficheur local, le symbole 🖻 disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.

Proline 500

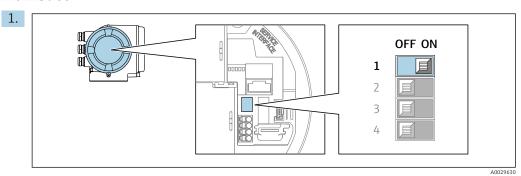

Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware.

Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 🖺 142. De plus, sur l'afficheur local, le symbole 🗈 apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.

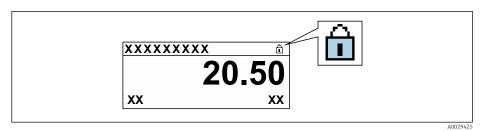

- 2. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
 - → Aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** → 🖺 142. Sur l'afficheur local, le symbole 🕅 disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.

11 Fonctionnement

11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil


Protection en écriture active de l'appareil : paramètre État verrouillage

Fonctionnement \rightarrow État verrouillage

Étendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"

Options	Description
Aucune	Les droits d'accès affichés dans le Paramètre Droits d'accès s'appliquent → 🗎 72. Apparaît uniquement sur l'affichage local.
Protection en écriture hardware	Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur la carte PCB. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
SIL verrouillé	Le mode SIL est activé. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration).
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

11.2 Définition de la langue de programmation

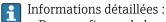

- Pour configurer la langue de service → 🖺 94
- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil \rightarrow $\stackrel{ riangle}{=}$ 209

11.3 Configuration de l'afficheur

Informations détaillées :


- Sur les réglages de base pour l'afficheur local → 🗎 117
- Sur les réglages avancés pour l'afficheur local \rightarrow 🖺 127

11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée

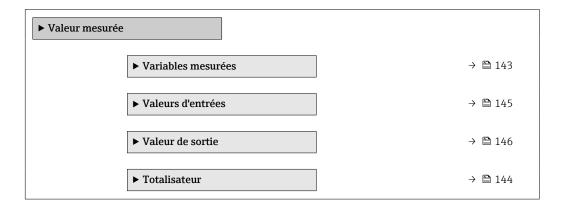


11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées"

Le Sous-menu **Variables mesurées** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Variables mesurées

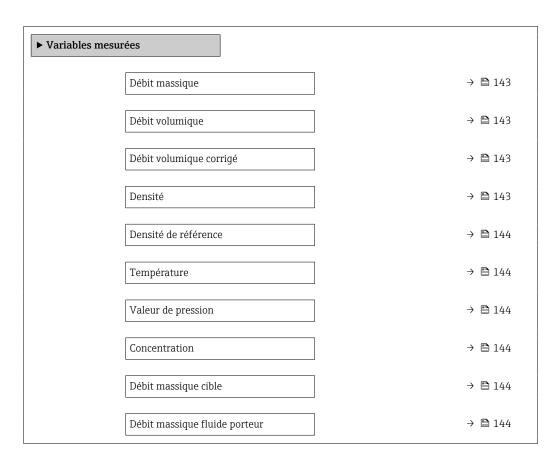

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit massique	-	Indique le débit massique actuellement mesuré.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 🖺 97).	
Débit volumique	_	Indique le débit volumique actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→ 🖺 97).	
Débit volumique corrigé	-	Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé (→ 🖺 97).	
Densité	-	Affiche la densité mesurée actuellement.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité (→ 🖺 97).	

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Densité de référence	-	Indique la masse volumique de référence actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de densité de référence (→ 월 98).	Nombre à virgule flottante avec signe
Température	-	Affiche la température mesurée actuellement. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de température (→ 98).	Nombre à virgule flottante avec signe
Valeur de pression	-	Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→ 98).	Nombre à virgule flottante avec signe
Concentration	Pour la caractéristique de commande suivante : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique la concentration actuellement calculée. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de concentration.	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique cible	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement mesuré pour le produit cible. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ ● 97).	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique fluide porteur	Avec les conditions suivantes : Caractéristique de commande "Pack application", option ED "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique actuellement mesuré pour le produit porteur. Dépendance L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 97).	Nombre à virgule flottante avec signe

11.4.2 Sous-menu "Totalisateur"

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur




Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Valeur totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n .	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe
Dépassement totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n.	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre entier avec signe

11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées"

Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées

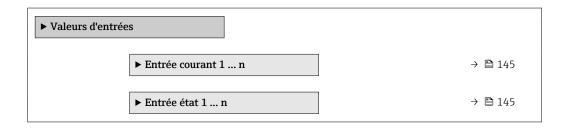


Valeurs d'entrée de l'entrée courant

Le sous-menu **Entrée courant 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée courant 1 ... n

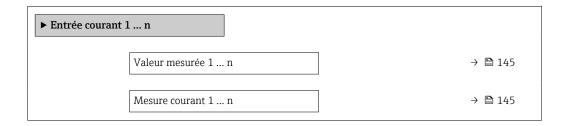

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Valeur mesurée 1 n	Indique la valeur d'entrée actuelle.	Nombre à virgule flottante avec signe
Mesure courant 1 n	Indique la valeur actuelle de l'entrée courant.	0 22,5 mA

Valeurs d'entrée de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée d'état.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeurs d'entrées \rightarrow Entrée état $1 \dots n$



Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Description	Affichage
Valeur de l'entrée état	Indique le niveau de signal entrée courant.	HauteBas

11.4.4 Valeur de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie

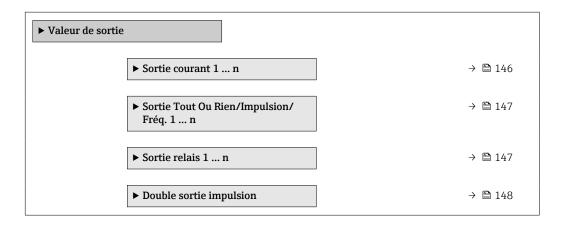


Valeurs de sortie de la sortie courant

Le sous-menu **Valeur sortie courant** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Valeur sortie courant 1 ... n

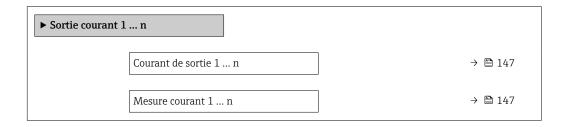


Paramètre	Description	Affichage
Courant de sortie 1	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,59 22,5 mA
Mesure courant	Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.	0 30 mA

Valeurs de sortie de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Le sous-menu **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

Navigation

Menu "Diagnostic" \rightarrow Valeur mesurée \rightarrow Valeur de sortie \rightarrow Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n

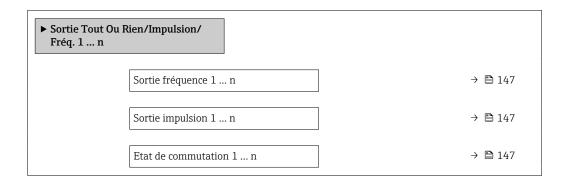

Aperçu des paramètres avec description sommaire


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Sortie fréquence 1 n	Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée.	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence.	0,0 12 500,0 Hz
Sortie impulsion 1 n	L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée.	Nombre à virgule flottante positif
Etat de commutation 1 n	L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement .	Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.	OuvertFermé

Valeurs de sortie de la sortie relais

Le sous-menu **Sortie relais 1 \dots n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque sortie relais.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Sortie relais 1 ... n

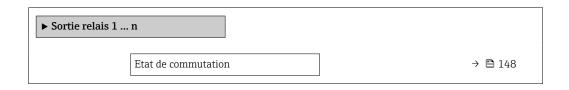



Paramètre	Description	Affichage
Etat de commutation	Affiche l'état actuel du relais.	OuvertFermé
Cycles de commutation	Affiche le nombre de cycles de commutation effectuées.	Nombre entier positif
Nombre max. de cycles de commutation	Indique le nombre maximal de cycles de commutation garantis.	Nombre entier positif

Valeurs de sortie de la double sortie impulsion

Le sous-menu **Double sortie impulsion** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque double sortie impulsion.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Double sortie impulsion



Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Sortie impulsion	Affiche la sortie actuelle impulsion fréquence.	Nombre à virgule flottante positif

11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose:

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration** (→ 🗎 94)
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 🖺 122)

11.6 Remise à zéro du totalisateur

Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu Fonctionnement :

- Contrôle totalisateur
- RAZ tous les totalisateurs

Navigation

Menu "Fonctionnement" → Totalisateur



Valeur de présélection 1 n	→ 🖺 149
RAZ tous les totalisateurs	→ 🖺 149

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Contrôle totalisateur 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n .	Contrôler la valeur du totalisateur.	 Totalisation RAZ + maintien* Présélection + maintien* RAZ + totalisation Présélection + totalisation* Tenir* 	-
Valeur de présélection 1 n	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🖺 126) du sous-menu Totalisateur 1 n .	Spécifier la valeur initiale du totalisateur. Dépendance L'unité de la variable de process sélectionnée est indiquée pour le totalisateur dans le paramètre Unité totalisateur (→ 126).	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : Okg Olb
RAZ tous les totalisateurs	-	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	AnnulerRAZ + totalisation	-

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.6.1 Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

Options	Description
Totalisation	Le totalisateur est démarré et continue de fonctionner.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur est réglé sur la valeur initiale définie dans le paramètre Valeur de présélection .
RAZ + totalisation	Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.
Présélection + totalisation	Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre Valeur de présélection et la totalisation redémarre.
Tenir	La totalisation est arrêtée.

11.6.2 Etendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
RAZ + totalisation	Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Tous les débits totalisés jusqu'alors sont effacés.


11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celuici comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.

- 📔 L'enregistrement des données est également possible via :
 - Outil d'Asset Management FieldCare \rightarrow $\stackrel{ riangle}{=}$ 85.
 - Navigateur Web

Étendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1000 valeurs mesurées
- 4 voies de mémorisation
- Intervalle d'enregistrement des valeurs mesurées réglable
- Affiche la tendance de la valeur mesurée pour chaque voie d'enregistrement sous la forme d'un diagramme

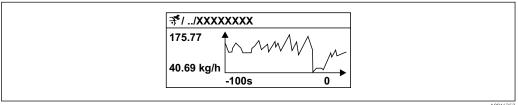

40 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

A0016357

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.
- Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées

► Enregistrement des valeurs mesurées	
Affecter voie 1	→ 🖺 152
Affecter voie 2	→ 🖺 152
Affecter voie 3	→ 🖺 152
Affecter voie 4	→ 🖺 153
Intervalle de mémorisation	→ 🗎 153
Reset tous enregistrements	→ 🖺 153
Enregistrement de données	→ 🖺 153
Retard Logging	→ 🖺 153

Contrôle de l'enregistrement des données	→ 🖺 153
Statut d'enregistrement de données	→ 🖺 153
Durée complète d'enregistrement	→ 🖺 153
► Affichage canal 1	
► Affichage canal 2	
► Affichage canal 3	
▶ Affichage canal 4	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter voie 1	Le pack application HistoROM étendu est disponible.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	 Arrêt Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé* Débit massique cible* Débit massique fluide porteur* Débit volumique du fluide porteur* Débit volumique corrigé cible* Débit volumique corrigé cible * Débit volumique corrigé fluide porteur* Débit volumique corrigé fluide porteur Dessité de référence * Concentration * Température Température enceinte de confinement * Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amplitude de l'oscillation * Fluctuations fréquence 0* Amortissement de l'oscillation 0 * Fluctuation amortissement oscillation 0 * Asymétrie signal * Courant d'excitation 0 * HBSI * Sortie courant 1 * Sortie courant 2 * Sortie courant 4 * Pression Sortie spécifique à l'application 1 * Indice de fluide inhomogène Sortie spécifique à l'application 0 * Indice bulles en suspension *
Affecter voie 2	Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 152)
Affecter voie 3	Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 152)

152

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée / Affichage
Affecter voie 4	Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement.	Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→ 🖺 152)
Intervalle de mémorisation	Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible.	Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire.	0,1 3 600,0 s
Reset tous enregistrements	Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible.	Effacer toute la mémoire des données.	AnnulerEffacer données
Enregistrement de données	-	Sélectionner la méthode d'enregistrement des données.	EcrasementNon écrasé
Retard Logging	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.	0 999 h
Contrôle de l'enregistrement des données	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées.	AucuneSupprimer + redémarrerArrêt
Statut d'enregistrement de données	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.	FaitRetard actifActiveArrêté
Durée complète d'enregistrement	Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée.	Indique la durée totale de l'enregistrement.	Nombre à virgule flottante positif

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression des défauts - Généralités

Pour l'afficheur local

Erreur	Causes possibles	Solution
Affichage sombre et pas de signal de sortie	La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte .
Affichage sombre et pas de signal de sortie	La polarité de la tension d'alimentation est erronée.	Inverser la polarité de la tension d'alimentation.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.	Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S. Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique principal.	Vérifier les bornes de raccordement.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Le module électronique E/S est défectueux. Le module électronique principal est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🗎 182.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Vérifier le raccordement et corriger si nécessaire.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Le câble de raccordement n'est pas correctement enfiché.	Vérifier le raccordement du câble d'électrode et corriger si nécessaire. Vérifier le raccordement du câble de bobine et corriger si nécessaire.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.	 Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le module d'affichage est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🖺 182.
Rétroéclairage de l'afficheur local rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.	Prendre des mesures correctives → 🖺 166
Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue étrangère, non compréhensible.	Une langue de programmation incorrecte a été réglée.	1. Appuyer sur □ + ⊕ pendant 2 s ("position Home"). 2. Appuyer sur □. 3. Régler la langue souhaitée dans le paramètre Display language (→ ➡ 130).
Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics"	La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.	 Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage. Commander la pièce de rechange → 182.

Pour les signaux de sortie

Erreur	Causes possibles	Solution
Sortie signal en dehors de la gamme valable	Le module électronique principal est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🖺 182.
Sortie signal en dehors de la gamme de courant valable (< 3,6 mA ou > 22 mA)	Le module électronique principal est défectueux. Le module électronique E/S est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🖺 182.
L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable.	Erreur de paramétrage	Vérifier et corriger le paramétrage.
L'appareil délivre des mesures incorrectes.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	Vérifier le paramétrage et corriger. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques".

Pour l'accès

Erreur	Causes possibles	Solution
Pas d'accès possible aux paramètres	Protection en écriture du hardware activée	Positionner le commutateur de protection en écriture du module électronique principal sur Off → 🖺 139.
Pas d'accès possible aux paramètres	Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités	1. Vérifier le rôle utilisateur → 🗎 72. 2. Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client → 🖺 72.
Pas de connexion via le protocole HART	Résistance de communication manquante ou mal installée.	Monter correctement la résistance de communication (250 Ω) . Tenir compte de la charge maximale $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Pas de connexion via le protocole HART	Commubox Mal raccordée Mal réglée Driver pas correctement installé Interface USB mal réglée sur le PC	Tenir compte de la documentation de la Commubox. FXA195 HART : Document "Information technique" TI00404F
Pas de connexion avec le serveur web	Serveur web désactivé	À l'aide de l'outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare", vérifier si le serveur web de l'appareil de mesure est activé, et le cas échéant l'activer → 79.
	Mauvais réglage de l'interface Ethernet de l'ordinateur	1. Vérifier les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) → 🗎 75→ 🗎 75. 2. Vérifier les réglages réseau avec le responsable informatique.
Pas de connexion avec le serveur web	Adresse IP erronée	Vérifier l'adresse IP : 192.168.1.212 → 🖺 75 → 🖺 75
Pas de connexion avec le serveur web	Données d'accès WLAN incorrectes	 Vérifier l'état du réseau WLAN. Se connecter à nouveau à l'aide des données d'accès WLAN. Vérifier que le WLAN est activé sur l'appareil de mesure et le terminal de configuration → ≅ 75.
	Communication WLAN désactivée	-


Erreur	Causes possibles	Solution
Pas de connexion avec le serveur web, FieldCare ou DeviceCare	Pas de réseau WLAN disponible	 Vérifier si la réception WLAN est présente : la LED sur le module d'affichage est bleue Vérifier si la connexion WLAN est activée : la LED sur le module d'affichage clignote en bleu Activer la fonction de l'appareil.
Connexion réseau absente ou instable	Réseau WLAN faible.	 Le terminal de configuration est hors de portée de réception : Vérifier l'état du réseau sur le terminal de configuration. Pour améliorer les performances du réseau, utiliser une antenne WLAN externe.
	Communication WLAN et Ethernet parallèle	 Vérifier les réglages du réseau. Activer temporairement uniquement le WLAN comme une interface.
Navigateur web bloqué et aucune configuration possible	Transfert de données actif	Attendre que le transfert de données ou l'action en cours soit terminé.
	Connexion interrompue	Vérifier le câble de raccordement et la tension d'alimentation. Rafraîchir le navigateur web et le cas échéant le redémarrer.
Affichage des contenus dans le navigateur web difficilement lisibles ou incomplets	La version du serveur web utilisée n'est pas optimale.	Utiliser la bonne version du navigateur web → 🖺 74. Vider la mémoire cache du navigateur web et redémarrer le navigateur web.
	Réglages de la vue inadaptés.	Modifier le rapport taille des caractères/affichage du navigateur web.
Pas d'affichage ou affichage incomplet des contenus dans le navigateur web	JavaScript non activéJavaScript non activable	Activer JavaScript. Entrer comme adresse IP http:// XXX.XXX.XXXX/basic.html.
Configuration avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000)	Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication	En fonction des réglages du pare- feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare.
Flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (via port 8000 ou ports TFTP)	Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication	En fonction des réglages du pare- feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare.

12.2 Informations de diagnostic par LED

12.2.1 Transmetteur

Proline 500 – numérique

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.

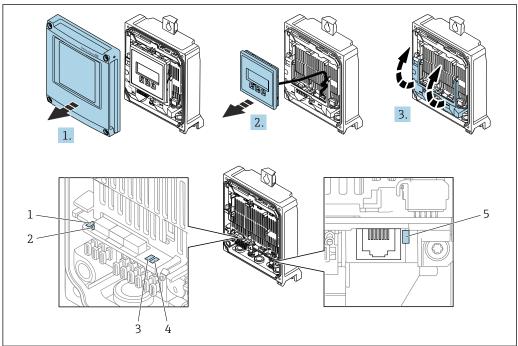


- Tension d'alimentation État de l'appareil
- 2
- 3 Non utilisé
- Communication
- Interface service (CDI) active
- 1. Ouvrir le couvercle du boîtier.
- 2. Retirer le module d'affichage.
- 3. Ouvrir le cache-bornes.

LED		Couleur	Signification
1	Tension d'alimentation	Off	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
		Vert	Tension d'alimentation ok.
2	État de l'appareil	Off	Défaut firmware
	(fonctionnement normal)	Vert	État de l'appareil ok.
		Vert clignotant	Appareil non configuré.
		Rouge clignotant	Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit.
		Rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.
		Rouge/vert clignotant	L'appareil redémarre.
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.
3	Non utilisé	-	-
4	Communication	Off	Communication inactive.
		Blanc	Communication active.
5	Interface service (CDI)	Off	Non connectée ou pas de connexion établie.
		Jaune	Connectée et connexion établie.
		Jaune clignotant	Interface service active.

Proline 500

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.

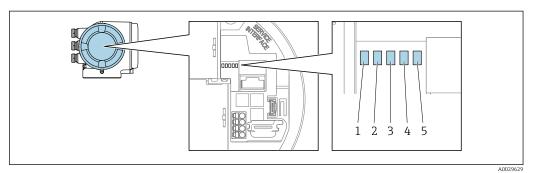

- Tension d'alimentation
- 2 État de l'appareil
- 3 Non utilisé

1


- 4 Communication
- 5 Interface service (CDI) active

LED		Couleur	Signification
1	Tension d'alimentation	Off	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
		Vert	Tension d'alimentation ok.
2	État de l'appareil	Off	Défaut firmware
	(fonctionnement normal)	Vert	État de l'appareil ok.
		Vert clignotant	Appareil non configuré.
		Rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.
		Rouge clignotant	Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit.
		Rouge/vert clignotant	L'appareil redémarre.
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.
3	Non utilisé	-	-
4	Communication	Off	Communication inactive.
		Blanc	Communication active.
5	Interface service (CDI)	Off	Non connectée ou pas de connexion établie.
		Jaune	Connectée et connexion établie.
		Jaune clignotant	Interface service active.

12.2.2 Boîtier de raccordement du capteur

Proline 500 - numérique

Plusieurs diodes (LED) sur l'électronique ISEM (Intelligent Sensor Electronic Module) dans le boîtier de raccordement du capteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.

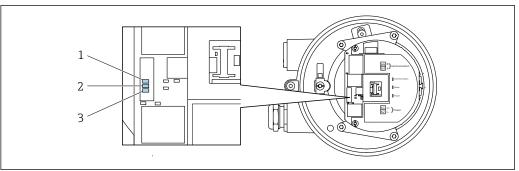


- Communication1
- 2
- État de l'appareil Tension d'alimentation

LED		Couleur	Signification
1	Communication	Blanc	Communication active.
2	État de l'appareil	Rouge	Problème
	(fonctionnement normal)	Rouge clignotant	Avertissement
2	État de l'appareil (en cours de démarrage)	Clignote lentement en rouge	Si > 30 secondes : problème avec le boot loader.
		Clignote rapidement en rouge	Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware.
3	Tension d'alimentation	Vert	Tension d'alimentation ok.
		Off	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.

12.3 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.3.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.

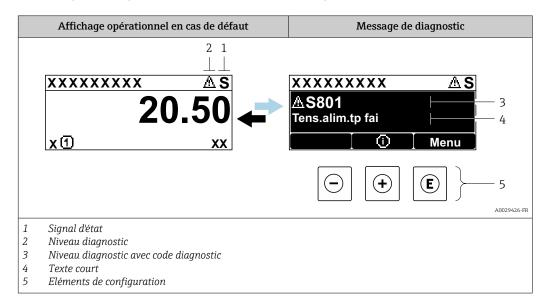

S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

- D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :

 - Via les sous-menus → 🖺 172

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Les signaux d'état sont classés selon $VDI/VDE\ 2650$ et recommandation $NE\ 107$: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required


Symbole	Signification
F	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.
С	Contrôle du fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).
s	En dehors des spécifications L'appareil fonctionne: En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process) En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (par ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)
М	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Comportement diagnostic

Symbole	Signification
*	Alarme La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Δ	Avertissement La mesure est poursuivie. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.

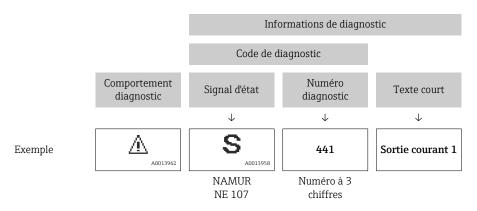

Eléments de configuration

Touche	ignification	
+	Touche Plus Dans un menu, sous-menu Ouvre le message sur les informations de concernant une mesure corrective.	
E	Touche Enter Dans un menu, sous-menu Ouvre le menu de configuration.	

XXXXXXXX XXXXXXXX $\mathbb{A} S$ **∆S801** Геns.alim.tp fai x ① 1. $\left(\mathbf{+}\right)$ Liste diagnostic \triangle S Diagnostic 1 <u> ∆</u> S801 Tens.alim.tp fai Diagnostic 2 Diagnostic 3 2. (E) Tens.alim.tp fai (ID:203) △ S801 0d00h02m25s Tension alim. trop faible,

augm. tension alim.

 $| \ominus | + | \oplus |$

3.

12.3.2 Accès aux mesures correctives

A0029431-F

- 41 Message relatif aux mesures correctives
- 1 Information de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Niveau diagnostic avec code diagnostic
- 5 Durée d'apparition de l'événement
- 6 Mesures correctives
- 1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

Appuyer sur ± (symbole ①).

- └ Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec \pm ou \Box et appuyer sur \Box .
 - Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.


- 1. Appuyer sur **□**.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur Web

12.4.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés dans le navigateur web sur la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté.

162

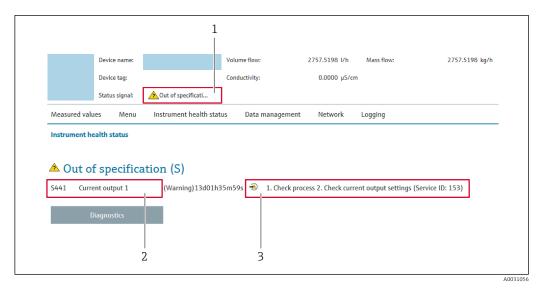

- 1 Zone d'état avec signal d'état
- 2 Information de diagnostic
- 3 Informations sur les mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :
 - Via le paramètre →

 171
 - Via les sous-menus → 🖺 172

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Symbole	Signification
8	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.
	Contrôle du fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).
A	En dehors des spécifications L'appareil fonctionne: En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process) En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (par ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)
&	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.


12.4.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression. Celles-ci sont affichées à côté de l'événement de diagnostic avec l'information de diagnostic correspondante en couleur rouge.

12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

12.5.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.

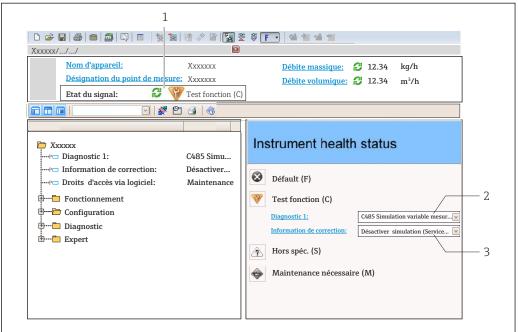


A0021799-FR

- 1 Zone d'état avec signal d'état → 🖺 160
- 2 Informations de diagnostic $\rightarrow \triangleq 161$
- 3 Informations sur les mesures correctives avec ID service
- Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

 - Via les sous-menus → 🖺 172

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.

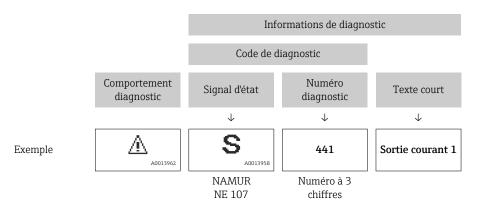

12.5.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil
 Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu Diagnostic
 Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.


- 1. Afficher le paramètre souhaité.
- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
 - └ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

12.6 Adaptation des informations de diagnostic

12.6.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic

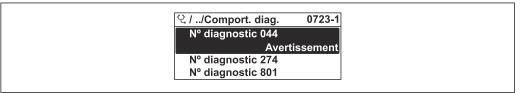

A0014048-FF

■ 42 Exemple d'afficheur local

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

Options	Description
Alarme	L'appareil arrête la mesure. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. Le rétroéclairage passe au rouge.
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est affiché uniquement dans le sous-menu Journal d'événements (sous-menu Liste événements) et n'est pas affiché en alternance avec l'affichage opérationnel.
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.

12.6.2 Adaptation du signal d'état

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain signal d'état. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Catégorie d'événement diagnostic**.

Expert → Communication → Catégorie d'événement diagnostic

Signaux d'état disponibles

Configuration selon la Spécification HART 7 (Condensed Status), conformément à NAMUR NE107.

Symbole	Signification
A0013956	Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.
C	Contrôle du fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).
S	En dehors des spécifications L'appareil fonctionne: En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process) En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (par ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)
A0013957	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.
A0023076	N'a aucun effet sur le Condensed Status.

12.7 Aperçu des informations de diagnostic

- Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.
- Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le signal d'état et le comportement diagnostic. Modifier les informations de diagnostic > 165

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
Diagnostic du	capteur			
022	Capteur de température défectueux	 Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur Remplacer capteur 	F	Alarm
046	Limite du capteur dépassée	Inspecter le capteur Vérifier les conditions process	S	Warning 1)
062	Connexion capteur défectueuse	Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur Remplacer capteur	F	Alarm
063	Courant d'excitation défectueux	Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur Remplacer capteur	S	Alarm
082	Mémoire de données	Contrôler les connexions des modules Contacter le service technique	F	Alarm

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives		Comportement du diagnostic [au départ usine]
083	Contenu mémoire	Redémarrez appareil Restaurez la sauvegarde HistoROM S-DAT (paramètre 'Reinitialiser appareil') Remplacez HistoROM S-DAT	F	Alarm
140	Signal de capteur asymétrique	Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur Remplacer capteur	S	Alarm 1)
144	Erreur de mesure trop élevée	Contrôler ou changer capteur Contrôler les conditions process	F	Alarm ¹⁾
Diagnostic de	l'électronique			
201	Défaillance de l'appareil	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm
252	Module incompatible	Vérifier les modules électroniques Vérifier si des modules adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex). Remplacer les modules électroniques	F	Alarm
252	Module incompatible	Vérifier si le correct module électronique est branché Remplacer le module électronique	F	Alarm
262	Connexion électroniq.capteur défaillant	Vérifier/remplacer câble connexion entre le module capteur élec.(ISEM) et élec.principale Vérifier ou remplacer ISEM ou électronique principale	F	Alarm
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm
271	Défaut électronique principale	Redémarrer appareil Changer électronique principale	F	Alarm
272	Défaut électronique principale	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
273	Défaut électronique principale	Changer électronique	F	Alarm
275	Module E/S 1 n défectueux	Changer module E/S	F	Alarm
276	Module E/S 1 n défaillant	Redémarrer appareil Changer module E/S	F	Alarm
283	Contenu mémoire	Reset de l'appareil contactez le service technique	F	Alarm
302	Vérification appareil active	Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.	С	Warning
303	E/S 1 n configuration changée	Appliquer configuration module d'E/S(paramètre 'Appliquer configuration E/S') Recharger la description de l'appareil et vérifier le câblage	M	Warning
311	Défaut électronique	Ne pas redémarrer l'appareil Contacter le service technique	M	Warning

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
332	Écriture sauvegarde HistoROM a échoué	Remplacer la carte interface utilisateur Ex d/XP: remplacer le transmetteur	F	Alarm
361	Module E/S 1 n défaillant	Redémarrer capteur Contrôler modules électroniq. Chang.mod.E/S ou électronique princ.	F	Alarm
372	Electronique capteur (ISEM) défectueuse	Redémarrez appareil Vérifiez si défaut se reproduit Remplacer le module électronique du capteur (ISEM)	F	Alarm
373	Electronique capteur (ISEM) défectueuse	Transférer données ou RAZ capteur Contactez SAV	F	Alarm
374	Electronique capteur (ISEM) défectueuse	Redémarrez appareil Vérifiez si défaut se reproduit Remplacer le module électronique du capteur (ISEM)	S	Warning ¹⁾
375	Erreur communication module E/S- 1 n	Redémarrez appareil Vérifiez si défaut se reproduit Remplacez le module rack incluant les modules électroniques	F	Alarm
378	Tension d'alimentation ISEM défectueuse	Vérifier la tension d'alimentation de l'ISEM	F	Alarm
382	Mémoire de données	Insérer T-DAT Remplacer T-DAT	F	Alarm
383	Contenu mémoire	Redémarrez appareil Supprimez la T-DAT via le paramètre 'RAZ appareil' Remplacez la T-DAT	F	Alarm
387	Données de l'HistoROM erronées	Contactez l'organisation Service	F	Alarm
Diagnostic de	e la configuration		'	
330	Fichier Flash invalide	Mise à jour du firmware de l'appareil Redémarrage appareil	M	Warning
331	Mise à jour du firmware a échoué	Mise à jour du firmware de l'appareil Redémarrage appareil	F	Warning
410	Transmission données	Vérifier liaison Réessayer le transfert de données	F	Alarm
412	Download en cours	Download en cours, veuillez patienter	С	Warning
431	Ajustement 1 n	Carry out trim	С	Warning
437	Configuration incompatible	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
438	Bloc de données	 Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config 	М	Warning
441	Sortie courant 1 n	Vérifier process Vérifier réglages sortie courant	S	Warning 1)

Numéro de diagnostic	Texte court	Texte court Mesures correctives		Comportement du diagnostic [au départ usine]
442	Sortie fréquence 1 n	Contrôler process Contrôler réglages sortie fréquence	S	Warning ¹⁾
443	Sortie impulsion 1 n	Contrôler process Contrôler réglages sortie impulsion	S	Warning ¹⁾
444	Entrée courant 1 n	Vérifiez le process Vérifiez le réglage des entrées courants	S	Warning ¹⁾
453	Dépassement débit	Désactiver le dépassement débit	С	Warning
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	С	Alarm
485	Simulation variable mesurée	Désactiver simulation	С	Warning
486	Simulation entrée courant 1 n	Désactiver simulation	С	Warning
491	Simulation sortie courant 1 n	Désactiver simulation	С	Warning
492	Simulation sortie fréquence 1 n	Désactiver simulation sortie fréquence	С	Warning
493	Simulation sortie impulsion 1 n	Désactiver simulation sortie impulsion	С	Warning
494	Simulation sortie commutation 1 n	Désactiver simulation sortie tout ou rien	С	Warning
495	Simulation événement diagnostic	Désactiver simulation	С	Warning
496	Simulation de l'entrée état	Désactiver la saisie de l'état de simulation	С	Warning
502	Echec activation/ désactivation TC	Suivez la séquence d'activation/ désact. du mode TC: d'abord login utilisateur autorisé, puis réglez le commutateur DIP sur le module électron. princ.	С	Warning
520	E/S 1 n configuration hardware invalide	Vérifiez configuration matérielle E/S Remplacez mauvais module E/S Connectez le module de sortie double impulsion sur le slot approprié	F	Alarm
528	Calcul de concentration impossible	Hors plage valide de l'algorithme de calcul 1. Vérifier les réglages de concentration 2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°	S	Alarm
529	Calcul de concentration n'est pas précis	Hors plage valide de l'algorithme de calcul 1. Vérifier les réglages de concentration 2. Vérifier les valeurs mesurées, par ex. densité ou temp°	S	Warning
537	Configuration	Vérifier les adresses IP dans le réseau Changer l'adresse IP	F	Warning

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
540	Mode transaction commerciale a échoué	Eteindre et basculer DIP switch Désactiver transcation commercial Réactiver transcation commercial Vérifier composants électroniques	F	Alarm
543	Double sortie impulsion	Contrôler process Contrôler réglages sortie impulsion	S	Warning ¹⁾
593	Double sortie impulsion simulation	Désactiver simulation sortie impulsion	С	Warning
594	Sortie relais simulation	Désactiver simulation sortie tout ou rien	С	Warning
599	Logbook transaction commerciale plein	Désactiver mode transaction commerciale Effacer le logbook transaction commerciale (les 30 entrées) Activer mode transaction commerciale	F	Warning
Diagnostic du	process			
803	Courant de boucle	Contrôler câblage Changer module E/S	F	Alarm
830	Capteur température trop élevée	Réduire temp. ambiante autour du boîtier de capteur	S	Warning 1)
831	Capteur température trop bas	Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur	S	Warning 1)
832	Température électronique trop élevée	Réduire température ambiante	S	Warning 1)
833	Température électronique trop basse	Augmenter température ambiante	S	Warning 1)
834	Température de process trop élevée	Réduire température process	S	Warning 1)
835	Température de process trop faible	Augmenter température process	S	Warning 1)
842	Valeur limite process	Suppression débit de fuite actif! 1. Vérifier la configuration suppression débit de fuite	S	Warning ¹⁾
862	Tube partiellement rempli	Contrôler la présence de gaz dans le process Ajuster les seuils de détection	S	Warning 1)
882	Signal d'entrée	Vérifiez la configuration des entrées Vérifiez le capteur externe oules conditions process	F	Alarm
910	Tubes non oscillants	Contrôler l'électronique Contrôler le capteur	F	Alarm
912	Fluide inhomogène	Contrôler cond. process Augmenter pression système	S	Warning 1)
913	Fluide inadapté	Contrôler les conditions de process Vérifier les modules électroniques ou le capteur	S	Warning ¹⁾

170

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
941	Température API hors spécification	Vérifier la température de process avec le groupe de produits API sélectionné Vérifier les paramètres liés à l'API	S	Warning ¹⁾
942	Densité API hors spécification	Vérifier la densité de process avec le groupe de produits API sélectionné Vérifier les paramètres liés à l'API	S	Warning ¹⁾
943	Pression API hors spécification	Vérifier la pression de process avec le groupe de produits API sélectionné Vérifier les paramètres liés à l'API	S	Warning ¹⁾
944	Échec surveillance	Contrôler les conditions de process pour surveillance Heartbeat	S	Warning ¹⁾
948	Amortissement d'oscillation trop élevé	Vérifier conditions process	S	Warning ¹⁾

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié.

12.8 Messages de diagnostic en cours


Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
- Via l'afficheur local →

 162
 - Via le navigateur Web → 🖺 163
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🗎 165
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🗎 165
- D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** → 🗎 172

Navigation

Menu "Diagnostic"

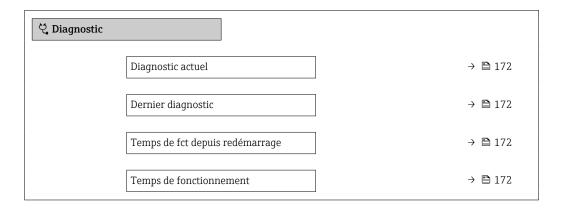


Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Diagnostic actuel	Un événement de diagnostic s'est produit.	Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique. En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Dernier diagnostic	Deux événements de diagnostic se sont déjà produits.	Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

12.9 Liste diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

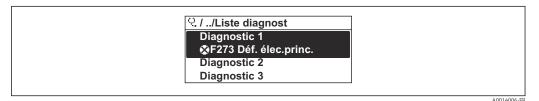

■ 43 Exemple d'afficheur local

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local →

 116
 - Via le navigateur Web → 🖺 163
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🗎 165
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 🖺 165


12.10 Journal des événements

12.10.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste événements

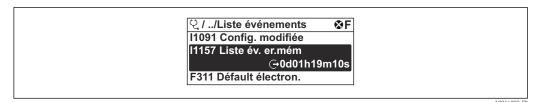

🖪 44 🛮 Exemple d'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement sont affichés dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application **HistoROM étendue** (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 🖺 166
- Événements d'information → 🖺 173

En plus du moment de son apparition, chaque événement se voit également assigner un symbole indiquant si l'événement est apparu ou s'il est terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement
- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
 - Via l'afficheur local → 162
 - Via le navigateur Web → 🗎 163
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 165

12.10.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

12.10.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement
I1000	(Appareil ok)
I1079	Capteur remplacé
I1089	Démarrage appareil
I1090	RAZ configuration

Evénement d'information	Texte d'événement		
I1091	Configuration modifiée		
I1092	Sauvegarde HistoROM supprimé		
I1111	Défaut d'ajustage densité		
I1137	Electronique changée		
I1151	Reset historiques		
I1155	Réinitialisation température électron.		
I1156	Erreur mémoire tendance		
I1157	Liste événements erreur mémoire		
I1209	Ajustage densité ok		
I1221	Défaut d'ajustage du zéro		
I1222	Ajustage du zéro ok		
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié		
I1264	Séquence de sécurité interrompue!		
I1278	Redémarrage du module I/O		
I1335	Firmware changé		
I1361	Echec connexion serveur Web		
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié		
I1398	CDI: droits d'accès modifié		
I1444	Vérification appareil réussi		
I1445	Échec vérification appareil		
I1447	Enregistrer données référence applicat.		
I1448	Données référence applicat. enregistrés		
I1449	Échec enregistrement données réf. appli.		
I1450	Arrêt surveillance		
I1451	Marche surveillance		
I1457	Échec: vérification erreur de mesure		
I1459	Échec: vérification du module E/S		
I1460	Vérification HBSI échoué		
I1461	Échec: vérification capteur		
I1462	Échec:vérif. module électronique capteur		
I1512	download démarré		
I1513	Download fini		
I1514	Upload démarré		
I1515	Upload fini		
I1517	Transaction commerciale actif		
I1518	Transaction commerciale inactive		
I1554	Séquence sécurité démarré		
I1555	Séquence sécurité confirmé		
I1556	Sécurité mode off		
I1618	Module E/S 2 remplacé		
I1619	Module E/S 3 remplacé		
I1621	Module E/S 4 remplacé		

Evénement d'information	Texte d'événement		
I1622	Etalonnage changé		
I1624	RAZ tous les totalisateurs		
I1625	Protection en écriture activée		
I1626	Protection en écriture désactivée		
I1627	Login serveur Web réussie		
I1628	Afficheur: login réussi		
I1629	Succès du login via CDI		
I1631	Accès serveur web modifié		
I1632	Afficheur: échec de login		
I1633	Échec du login via CDI		
I1634	Réinitialisation des paramètres usine		
I1635	Retour aux paramètres livraison		
I1639	N° max. de cycles de commutation atteint		
I1643	Logbook transaction commerciale effacé		
I1649	Protection Hardware activée		
I1650	Protection Hardware désactivée		
I1651	Paramètre transaction commerciale changé		
I1712	Nouveau fichier flash reçu		
I1725	Module électronique capteur(ISEM) changé		
I1726	Echec de la sauvegarde de configuration		

12.11 Réinitialisation de l'appareil

A l'aide du Paramètre **Reset appareil** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 134$), il est possible de ramener tout ou une partie de la configuration de l'appareil à un état défini.

12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à cette valeur spécifique. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.
Restaurer la sauvegarde S- DAT	Restaurer les données sauvegardées sur le S-DAT. Le jeu de données est restauré à partir de la mémoire de l'électronique sur le S-DAT.
	Cette option est affichée uniquement en cas d'alarme.

12.12 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Information appareil

► Information	appareil	
	Désignation du point de mesure	→ 🖺 176
	Numéro de série	→ 🖺 176
	Version logiciel	→ 🖺 176
	Nom d'appareil	→ 🖺 176
	Fabricant	
	Code commande	→ 🖺 177
	Référence de commande 1	→ 🖺 177
	Référence de commande 2	→ 🖺 177
	Référence de commande 3	→ 🖺 177
	Version ENP	→ 🖺 177
	Révision appareil	→ 🖺 177
	ID appareil	→ 🖺 177
	Type d'appareil	→ 🖺 177
	ID fabricant	→ 🖺 177

Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Indique le nom du point de mesure.	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	-
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de max. 11 caractères alphanumériques.	-
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format xx.yy.zz	-
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur. Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.	Promass 300/500	-

176

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).	-
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères	-
Révision appareil	Montre la révision de l'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	Nombre hexadécimal à 2 chiffres	-
ID appareil	Afficher l'ID du périphérique pour identifier le dispositif dans un réseau HART.	Nombre hexadécimal à 6 chiffres	-
Type d'appareil	Montre le type d'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	Nombre hexadécimal à 2 chiffres	0x3B (pour Promass 300/500)
ID fabricant	Montre l'ID fabriquant de l'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	Nombre hexadécimal à 2 chiffres	0x11 (pour Endress+Hauser)

12.13 Historique du firmware

Date de sortie	Version du firmware	Caractéristique de commande "Version firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
09.2019	01.05.zz	Option 66	 Gestionnaire de fraction de gaz Filtre adaptatif, indice d'entraînement de gaz Module d'entrée spécifique à l'application Mise à niveau du pack application Pétrole 	Manuel de mise en service	BA01535D/06/FR/03.19

Date de sortie	Version du firmware	Caractéristique de commande "Version firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
10.2017	01.01.zz	Option 71	■ Pétrole - nouveau ■ Concentration - mise à jour ■ OPC-UA with Security - nouveau ■ Afficheur local - performance accrue et entrée des données via l'éditeur de texte ■ Verrouillage des touches optimisé pour l'afficheur local ■ Améliorations et optimisations en ce qui concerne le mode transactions commerciales ■ Mise à jour de la caractéristique serveur web ■ Support pour la fonction de données de tendance ■ Fonction Heartbeat améliorée pour inclure des résultats détaillés (page 3/4 du rapport) ■ Configuratio n de l'appareil en format PDF (journal des paramètres, identique à l'impression FDT) ■ Capacité réseau de l'interface Ethernet (service) ■ Mise à jour complète de la caractéristique Heartbeat - Afficheur local - support pour le mode infrastructure WLAN	Manuel de mise en service	BA01535D/06/FR/02.17

Date de sortie	Version du firmware	Caractéristique de commande "Version firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
			 Mise en oeuvre du code de réinitialisation 		
08.2016	01.00.zz	Option 78	Firmware d'origine	Manuel de mise en service	BA01535D/06/FR/01.16

- Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou la version précédente à l'aide de l'interface service. Pour la compatibilité de la version de firmware, voir la section "Historique des appareils et compatibilité" → 🖺 180
- Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.
- Les informations du fabricant sont disponibles :
 - Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Télécharger
 - Indiquer les détails suivants :
 - Racine produit : p. ex. 8S5B
 La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
 - Recherche texte : Manufacturer Information
 - Type de média : Documentation Manuels et fiches techniques

12.14 Historique des appareils et compatibilité

Le modèle d'appareil est documenté dans la référence de commande figurant sur la plaque signalétique de l'appareil (p. ex. 8F3BXX-XXX....XXXA1-XXXXXX).

Modèle d'appareil	Sortie	Changement par rapport au modèle précédent	Compatibilité avec le modèle précédent
A2	09.2019	Module E/S avec performances et fonctionnalité améliorées : voir firmware d'appareil 01.05.zz → 🖺 178	Non
A1	08.2016	-	_

13 Maintenance

13.1 Travaux de maintenance

En principe, aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

13.1.2 Nettoyage intérieur

Lors de nettoyages NEP et SEP, tenir compte des points suivants :

- Utiliser exclusivement des produits de nettoyage pour lesquels les matériaux en contact avec le process offrent une résistance suffisante.

Tenir compte du point suivant lors du nettoyage au racloir :

Tenir compte du diamètre intérieur du tube de mesure et du raccord process.

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser offre une multitude d'outils de mesure et de test comme W@M ou des tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : $\rightarrow \implies 184 \rightarrow \implies 186$

13.3 Prestations Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en viqueur.
- ► Documenter chaque réparation et chaque transformation et les noter dans la base de données *W*@*M* Life Cycle Management.

14.2 Pièces de rechange

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Toutes les pièces de rechange de l'appareil y sont listées avec leur référence de commande et peuvent être commandées. Le cas échéant, on y trouve également les instructions de montage à télécharger.

- 🚹 Numéro de série de l'appareil :
 - Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - Peut être lu via le paramètre Numéro de série (→ ≅ 176) du sous-menu Information appareil.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter le site web pour plus d'informations : http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Retourner l'appareil s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine, ou si le mauvais appareil a été commandé ou livré.

Proline Promass S 500 HART Réparation

14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Arrêter l'appareil de mesure.

A AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process!

- ► Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Tenir compte des conseils de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque!

S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- ► Tenir compte des directives nationales en viqueur.
- ▶ Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

15.1.1 Pour le transmetteur

Accessoires	Description	
Transmetteur Proline 500 – numérique Proline 500	Transmetteur de remplacement ou à stocker. Utiliser la structure de commande pour définir les spécification suivantes : Agréments Sortie Entrée Affichage/configuration Boîtier Logiciel Proline 500 – transmetteur numérique : Référence : 8X5BXX-********A Transmetteur Proline 500 : Référence : 8X5BXX-**********B	
	Transmetteur Proline 500 de remplacement : Il est essentiel d'indiquer le numéro de série du transmetteur actuel lors de la commande. Sur la base du numéro de série, les données de l'appareil de remplacement (p ex. facteurs d'étalonnage) peuvent servir au nouveau transmetteur.	
	 Proline 500 – Transmetteur numérique : Instructions de montage EA01151D Transmetteur Proline 500 : Instructions de montage EA01152D 	
Antenne WLAN externe	Antenne WLAN externe avec câble de raccordement de 1,5 m (59,1 in) et deux équerres de montage. Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option P8 "Antenne sans fil longue portée".	
	 L'antenne WLAN externe n'est pas adaptée à une utilisation dans les applications hygiéniques. Pour plus d'informations sur l'interface WLAN →	
	Instruction de montage EA01238D	
Kit de montage sur tube	Kit de montage sur colonne pour transmetteur.	
	Proline 500 – transmetteur numérique Référence : 71346427	
	Instruction de montage EA01195D	
	Transmetteur Proline 500 Référence : 71346428	
Capot de protection	Utilisé pour protéger l'appareil de mesure contre les effets climatiques : p ex. la	
Transmetteur Proline 500 – numérique Proline 500	pluie, un réchauffement excessif dû au rayonnement solaire. Proline 500 – transmetteur numérique Référence : 71343504 Transmetteur Proline 500 Référence : 71343505	
	Instruction de montage EA01191D	

Capot de protection de l'afficheur Proline 500 – numérique	Utilisé pour protéger l'afficheur contre les chocs et l'abrasion due au sable des régions désertiques. Référence : 71228792
	Instruction de montage EA01093D
Câble de raccordement Proline 500 – numérique Capteur - Transmetteur	Le câble de raccordement peut être commandé directement avec l'appareil de mesure (caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur) ou en tant qu'accessoire (référence DK8012).
	Le câble est disponible dans les longueurs suivantes : caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur" Option B : 20 m (65 ft) Option E : Configurable par l'utilisateur jusqu'à max. 50 m Option F : Configurable par l'utilisateur jusqu'à max. 165 ft
	Longueur maximale possible pour le câble de raccordement du Proline 500 – numérique : 300 m (1000 ft)
Câble de raccordement Proline 500 Capteur - Transmetteur	Le câble de raccordement peut être commandé directement avec l'appareil de mesure (Caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur") ou en tant qu'accessoire (référence DK8012).
	Le câble est disponible dans les longueurs suivantes : caractéristique de commande "Câble, raccordement du capteur" Option 1 : 5 m (16 ft) Option 2 : 10 m (32 ft) Option 3 : 20 m (65 ft)
	Longueur possible pour le câble de raccordement du Proline 500 : max. 20 m (65 ft)

15.1.2 Pour le capteur

Accessoires	Description	
Enveloppe de réchauffage	Utilisée pour stabiliser la température des produits mesurés dans le capteur. L'eau la vapeur d'eau et d'autres liquides non corrosifs sont admis en tant que fluides caloporteurs.	
	En cas d'utilisation d'huile comme fluide de chauffage, consulter Endress +Hauser.	
	 Si commandé directement avec l'appareil de mesure : variante de commande "Accessoires compris" Option RB "Enveloppe de chauffage, raccord fileté G 1/2" Option RC "Enveloppe de chauffage, raccord fileté G 3/4" Option RD "Enveloppe de chauffage, raccord fileté NPT 1/2" Option RE "Enveloppe de chauffage, raccord fileté NPT 3/4" Si commandé ultérieurement : Utiliser la référence de commande avec la racine produit DK8003. 	
	Documentation Spéciale SD02162D	

15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description	
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART à sécurité intrinsèque avec FieldCare via interface USB. [Information technique TI00404F]	
Convertisseur de boucle HART HMX50	Sert à l'évaluation et à la conversion de variables process HART dynamiques en signaux de courant analogiques ou en seuils.	
	 Information technique TI00429F Manuel de mise en service BA00371F 	

Fieldgate FXA42	Est utilisé pour transmettre les valeurs mesurées d'appareils de mesure analogiques 420 mA connectés, ainsi que d'appareils de mesure numériques connectés Information technique TI01297S Manuel de mise en service BA01778S Page produit : www.fr.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT70	La tablette PC Field Xpert SMT70 pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des équipements dans les zones explosibles et non explosibles. Elle permet aux équipes de mise en service et de maintenance de gérer les appareils de terrain avec une interface de communication numérique. Cette tablette PC est conçue comme une solution tout-en-un avec une bibliothèque de drivers préinstallée. Elle est facile à utiliser, tactile et peut être utilisée pour gérer les appareils de terrain tout au long de leur cycle de vie.
	 Information technique TI01342S Manuel de mise en service BA01709S Page produit: www.fr.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	La tablette PC Field Xpert SMT77 pour la configuration des appareils permet une gestion mobile des outils de production dans les zones classées Zone 1 Ex.
	 Information technique TI01418S Manuel de mise en service BA01923S Page produit: www.fr.endress.com/smt77

15.3 Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description	
Applicator	Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser : Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. Représentation graphique des résultats du calcul Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. Applicator est disponible : Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator Sur DVD pour une installation PC en local.	
W@M	W@M Life Cycle Management Productivité accrue avec informations à portée de main. Les données relatives à une installation et à ses composants sont générées dès les premières étapes de la planification et tout au long du cycle de vie des équipements. W@M Life Cycle Management est une plateforme d'informations ouverte et flexible avec des outils en ligne et sur site. L'accès immédiat du personnel à des données détaillées réduit le temps d'ingénierie, accélère les processus d'approvisionnement et augmente la disponibilité de l'installation. Combiné aux services appropriés, W@M Life Cycle Management augmente la productivité à chaque phase. Pour plus d'informations, voir www.fr.endress.com/lifecyclemanagement	
FieldCare	Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S	
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser. Brochure Innovation IN01047S	

15.4 Composants système

Accessoires	Description	
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB.	
	 Information technique TI00133R Manuel de mise en service BA00247R 	
Cerabar M	Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.	
	 Information technique TI00426P et TI00436P Manuel de mise en service BA00200P et BA00382P 	
Cerabar S	Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.	
	 Information technique TI00383P Manuel de mise en service BA00271P 	
iTEMP	Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour la mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation de la température du produit.	
	Brochure "Fields of Activity" FA00006T	

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure	Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis
Ensemble de mesure	L'ensemble de mesure se compose d'un transmetteur et d'un capteur. Le transmetteur et le capteur sont montés à des emplacements différents. Ils sont interconnectés par des câbles de raccordement.
	Construction de l'appareil de mesure $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $

16.3 Entrée

Grandeur mesurée

Grandeurs mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

Grandeurs mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

Gamme de mesure pour les liquides

DN		Valeurs de fin d'échelle m _{min(F)}	-
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	1½	0 45 000	0 1654
50	2	0 70 000	0 2 573

Gamme de mesure recommandée



| Limite de débit → 🖺 205

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1


Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

Signal d'entrée

Valeurs mesurées externes

Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables mesurées, le système d'automatisation peut enregistrer différentes valeurs mesurées en continu dans l'appareil de mesure :

- Pression de service permettant d'augmenter la précision (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision (p. ex. iTEMP)

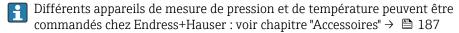

Protocole HART

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via le protocole HART. Le transmetteur de pression doit supporter les fonctions spécifiques suivantes :

- Protocole HART
- Mode burst

Entrée courant

Entrée courant 0/4...20 mA

Entrée courant	0/420 mA (active/passive)
Étendue de mesure courant	420 mA (active)0/420 mA (passive)
Résolution	1 μΑ
Perte de charge	Typique : 0,6 2 V pour 3,6 22 mA (passive)
Tension d'entrée maximale	≤ 30 V (passive)
Tension de rupture de ligne	≤ 28,8 V (active)
Variables d'entrée possibles	 Pression Température Masse volumique

Entrée d'état

Valeurs d'entrée maximales	■ DC-3 30 V ■ Si l'entrée d'état est active (ON) : $R_i > 3 k\Omega$
Temps de réponse	Configurable : 5 200 ms
Niveau du signal d'entrée	 Low Signal (bas): DC -3 +5 V High Signal (haut): DC 12 30 V
Fonctions pouvant être affectées	 Désactiver Reset des totalisateurs séparément Reset tous les totalisateurs Dépassement débit

16.4 Sortie

Signal de sortie

Sortie courant 4...20 mA HART

Caractéristique de commande	"Sortie ; entrée 1" (20) : Option BA : sortie courant 420 mA HART	
Mode de signal	Peut être réglé sur : • Actif • Passif	
Gamme de courant	Peut être réglé sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (uniquement si le mode de signal est actif) Valeur de courant fixe	
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)	
Tension d'entrée maximale	DC 30 V (passive)	
Charge	250 700 Ω	
Résolution	0,38 μΑ	
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s	
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications. 	

Sortie courant 4...20 mA HART Ex i

Caractéristique de commande	"Sortie; entrée 1" (20), choisir parmi: Option CA: sortie courant 420 mA HART Exi passive Option CC: sortie courant 420 mA HART Exi active
Mode de signal	Dépend de la version de commande sélectionnée.
Gamme de courant	Peut être réglé sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA (uniquement si le mode de signal est actif) Valeur de courant fixe
Tension de rupture de ligne	DC 21,8 V (active)
Tension d'entrée maximale	DC 30 V (passive)
Charge	 250 400 Ω (active) 250 700 Ω (passive)
Résolution	0,38 μΑ

Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Variables mesurées pouvant être affectées	Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0
	La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie courant 4...20 mA

Caractéristique de commande	"Sortie ; entrée 2" (21), "Sortie ; entrée 3" (022) ou "Sortie ; entrée 4" (023) : Option B : sortie courant 420 mA
Mode de signal	Peut être réglé sur : Actif Passif
Étendue de mesure courant	Peut être réglé sur : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA (uniquement si le mode de signal est actif) • Valeur de courant fixe
Valeurs de sortie maximales	22,5 mA
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Tension d'entrée maximale	DC 30 V (passive)
Charge	0 700 Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie courant 4...20 mA Ex i passive

Caractéristique de commande	"Sortie ; entrée 2" (21), "Sortie ; entrée 3" (022) : Option C : sortie courant 420 mA Ex i passive
Mode de signal	Passif

Étendue de mesure courant	Peut être réglé sur : 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Valeur de courant fixe
Valeurs de sortie maximales	22,5 mA
Tension d'entrée maximale	DC30 V
Charge	0 700 Ω
Résolution	0,38 μΑ
Amortissement	Configurable : 0 999 s
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie impulsion/fréquence/tor

Fonction	Réglable au choix comme sortie impulsion, fréquence ou tout ou rien
Version	Collecteur ouvert Peut être réglé sur : Actif Passif NAMUR passif Ex-i, passive
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Perte de charge	Pour 22,5 mA : ≤ DC 2 V
Sortie impulsion	
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Largeur d'impulsion	Configurable : 0,05 2 000 ms
Taux d'impulsion maximal	10 000 Impulse/s
Valeur d'impulsion	Réglable
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé
Sortie fréquence	

77.1 11	DC2071.250 A / · · · ·
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Courant de sortie maximal	22,5 mA (active)
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Fréquence de sortie	Réglable : fréquence finale 2 10000 Hz (f $_{max}$ = 12500 Hz)
Amortissement	Configurable : 0 999,9 s
Rapport impulsion/pause	1:1
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température Température électronique Fréquence d'oscillation 0 Amortissement de l'oscillation 0 Asymétrie du signal Courant d'excitation 0 La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.
Sortie tout ou rien	piusieurs packs dappiications.
Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Comportement de commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur
Temporisation de commutation	Configurable: 0 100 s
Nombre de cycles de commutation	Illimité
Fonctions pouvant être affectées	 Désactiver Activer Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique Tampérature Totalisateur 1-3 Surveillance sens d'écoulement État Surveillance de tube partiellement rempli Suppression des débits de fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie impulsion double

Fonction	Impulsion double
Version	Collecteur ouvert
	Peut être réglé sur : Actif Passif NAMUR passif

Valeurs d'entrée maximales	DC 30 V, 250 mA (passive)
Tension de rupture de ligne	DC 28,8 V (active)
Perte de charge	Pour 22,5 mA : ≤ DC 2 V
Fréquence de sortie	Configurable : 0 1 000 Hz
Amortissement	Configurable : 0 999 s
Rapport impulsion/pause	1:1
Variables mesurées pouvant être affectées	 Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique de référence Température La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Sortie relais

Fonction	Sortie tout ou rien
Version	Sortie relais, à isolation galvanique
Comportement de commutation	Peut être réglé sur : NO (normalement ouvert), réglage par défaut NC (normalement fermé)
Pouvoir de coupure maximum (passif)	■ DC 30 V, 0,1 A ■ AC 30 V, 0,5 A
Fonctions pouvant être affectées	 Désactiver Activer Comportement diagnostic Seuil Débit massique Débit volumique Débit volumique corrigé Masse volumique Masse volumique Température Totalisateur 1-3 Surveillance sens d'écoulement État Surveillance de tube partiellement rempli Suppression des débits de fuite La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.

Entrée/sortie configurable par l'utilisateur

Une entrée ou sortie spécifique est affectée à une entrée/sortie configurable par l'utilisateur (E/S configurable) pendant la mise en service de l'appareil.

Les entrées et sorties suivantes peuvent être assignées :

- Choix de la sortie courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Sortie impulsion/fréquence/tor
- Choix de l'entrée courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Entrée d'état

Signal d'alarme

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

Sortie courant 0/4 à 20 mA

4...20 mA

Mode défaut	Au choix : 4 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43
	■ 4 20 mA conformément à US
	■ Valeur min.: 3,59 mA
	■ Valeur max. : 22,5 mA
	■ Valeur librement définissable entre : 3,59 22,5 mA
	 Valeur actuelle
	 Dernière valeur valable

0...20 mA

Mode défaut	Au choix :
	■ Alarme maximale: 22 mA
	■ Valeur librement définissable entre : 0 20,5 mA

Sortie Impulsion/fréquence/TOR

Sortie impulsion	Sortie impulsion		
Mode défaut	Au choix : Valeur actuelle Pas d'impulsion		
Sortie fréquence			
Mode défaut	Au choix : Valeur actuelle O Hz Valeur définie (f max 2 12 500 Hz)		
Sortie tout ou rien			
Mode défaut	Au choix : Etat actuel Ouvert Fermé		

Sortie relais

Mode défaut	Au choix:
	Etat actuel
	Ouvert
	■ Fermé

Afficheur local

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives	
Rétroéclairage	Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.	

Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

Interface/protocole

- Via communication numérique : Protocole HART
- Via interface de service
 - Interface service CDI-RJ45
 - Interface WLAN

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
--------------------------	--

Navigateur web

Affichage en texte clair	Avec indication sur l'origine et mesures correctives
--------------------------	--

Diodes (LED)

Informations d'état	Affichage d'état par différentes diodes
	Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : Tension d'alimentation active Transmission de données actives Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil
	Information de diagnostic par LED → 🖺 156

Débit de fuite Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.

Séparation galvanique Les sorties sont isolées galvaniquement l'une de l'autre et par rapport à la terre (PE).

Données spécifiques au protocole

ID fabricant	0x11	
ID type d'appareil	0x3B	
Révision protocole HART 7		
Fichiers de description d'appareil (DTM, DD)	Informations et fichiers sous : www.fr.endress.com	
Charge HART Min. 250 Ω		
Intégration système Informations sur l'intégration système → 🖺 89. • Variables mesurées via protocole HART • Fonctionnalité mode burst		

16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 39$

Tension d'alimentation

Caractéristique de commande "Alimentation"	Tension aux bornes		Gamme de fréquence	
Option D	DC24 V ±20 %		-	
Option E	AC 100 240 V -15 à +10%		50/60 Hz	
Option I	DC24 V	±20 %	-	
Оршон	AC 100 240 V	-15 à +10%	50/60 Hz	

Consommation électrique	Transmetteur			
	Max. 10 W (puissance active)			
	Courant de mise sous tension	Max. 36 A (<5 ms) selon recommandation NAMUR NE 21		
 Consommation de courant	Transmetteur			
	Max. 400 mA (24 VMax. 200 mA (110) V, 50/60 Hz ; 230 V, 50/60 Hz)		
Coupure de l'alimentation	 Selon la version de l' ou dans la mémoire 	tent sur la dernière valeur déterminée. appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'apparei des données enfichable (HistoROM DAT). ır et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la		
Raccordement électrique	→ 🖺 48			
Compensation de potentiel	→ 🖺 53			
Bornes		ptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées. 2,5 mm² (24 12 AWG).		
Entrées de câble	 Filetage pour entrée NPT ½" G ½" M20 Connecteur d'appare Un connecteur d'appare 	0 × 1,5 avec câble Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in) de câble : vil pour câble de raccordement : M12 vareil est toujours utilisé pour la version d'appareil avec commande "Boîtier de raccordement capteur", option C "Ultracompact,		
Spécification de câble	→ 🖺 35			
	16.6 Perform	nances		
Conditions de référence	■ Tolérances selon ISC ■ Eau à +15 +45 °C ■ Indications selon pro	(+59 +113 °F) et 2 6 bar (29 87 psi)		

Écart de mesure maximal


de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

• Les indications relatives à l'écart de mesure sont basées sur des bancs d'étalonnage

198 Endress+Hauser

accrédités, qui sont rattachés à la norme ISO 17025.

Précision de base

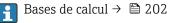

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,10 % de m.

Masse volumique (liquides)

Dans les conditions de référence	Étalonnage standard de la masse volumique ¹⁾	Gamme large Spécifications de masse volumique ^{2) 3)}	
[g/cm³]	[g/cm³]	[g/cm³]	
±0,0005	±0,01	±0,002	

- 1) Valable sur l'ensemble de la gamme de température et de masse volumique
- 2) Gamme valide pour l'étalonnage spécial de la masse volumique : 0 ... 2 g/cm³, +10 ... +80 °C (+50 ... +176 °F)
- 3) Caractéristique de commande "Pack application", option EE "Masse volumique spéciale"

Température

 $\pm 0.5 \text{ °C} \pm 0.005 \cdot \text{T °C} (\pm 0.9 \text{ °F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \text{ °F})$

Stabilité du zéro

DN [mm] [in]		Stabilité du zéro		
		[kg/h]	[lb/min]	
8	3/8	0,20	0,007	
15	1/2	0,65	0,024	
25	1	1,80	0,066	
40	1½	4,50	0,165	
50	2	7,0	0,257	

Valeurs de débit

Valeurs de débit comme valeurs nominales de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18 000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2 250	900	450	90
50	70 000	7 000	3 500	1 400	700	140

Unités US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie courant

Précision ±5 μA	
-----------------	--

Sortie impulsion/fréquence

de m. = de la mesure

Précision Max. ±50 ppm de m. (sur l'ensemble de la gamme de température	ambiante)
--	-----------

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = temp'erature du produit mesur'e

Répétabilité de base



Bases de calcul → 🖺 202

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,05 % de m.

Masse volumique (liquides)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Température

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Temps de réponse

Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Influence de la température ambiante

Sortie courant

Coefficient de	Max. 1 μA/°C
température	

Sortie impulsion/fréquence

Coefficient de	Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure.
température	

200

Effet de la température du produit

Débit massique et débit volumique

de P.E. = de la pleine échelle

En cas de différence entre la température pour l'ajustage du point zéro et la température de process, l'écart de mesure supplémentaire du capteur est généralement ±0,0002 % de $P.E./^{\circ}C$ (±0,0001 % de $P.E./^{\circ}F$).


L'effet est réduit si l'ajustage du point zéro est réalisé à la température de process.

Masse volumique

En cas de différence entre la température de l'étalonnage de la masse volumique et la température de process, l'erreur de mesure typique du capteur est de $\pm 0,0001 \text{ g/cm}^3$ /°C ($\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3$ /°F). L'étalonnage sur site de la masse volumique est possible.

Spécifications de masse volumique Wide Range (étalonnage spécial de la masse volumique)

Si la température de process est en dehors de la gamme valide (→ 🖺 198), l'erreur de mesure est $\pm 0,0001$ g/cm³ /°C ($\pm 0,00005$ g/cm³ /°F)

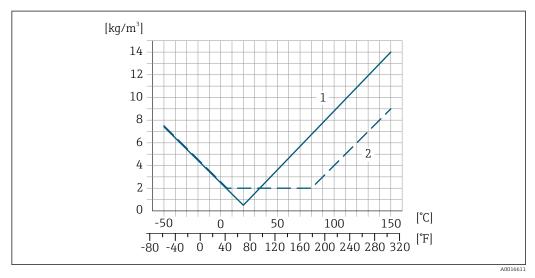

- Étalonnage sur site de la masse volumique, exemple pour +20 °C (+68 °F)
- 2 Étalonnage spécial de la masse volumique

Température

 $\pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.005 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Effet de la pression du produit

L'effet d'une différence entre pression d'étalonnage et pression de process sur l'écart de mesure dans le cas d'un débit massique est représenté ci-après

de m. = de la mesure



Il est possible de compenser cet effet en :

- Enregistrant la valeur mesurée de pression actuelle via l'entrée courant.
- Indiquant une valeur fixe pour la pression dans les appareils de mesure.

Manuel de mise en service.

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	-0,002	-0,0001
15	1/2	-0,006	-0,0004
25	1	-0,005	-0,0003

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]	
[mm]	[in]			
40	1½	-0,007	-0,0005	
50	2	-0,006	-0,0004	

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle

BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.

MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro


Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit

Débit	Ecart de mesure maximal en % de m.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	70021333
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit

Débit	Répétabilité maximale en % de m.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Exemple d'erreur de mesure maximal

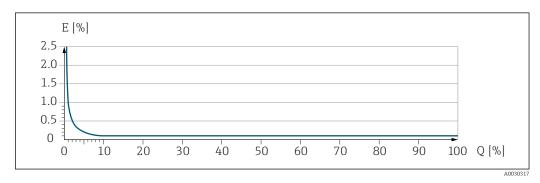

- E Erreur de mesure maximale en % de m. (exemple)
- Q Débit en % de la valeur de fin d'échelle maximale

16.7 Montage

Conditions de montage

→ 🖺 23

16.8 Environnement

Gamme de température ambiante

 $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 26 \rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 26$

Tableaux des températures



Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.



Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Température de stockage

-50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Classe climatique

DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)

Indice de protection

Transmetteur

En standard : IP66/67, boîtier type 4X
Avec boîtier ouvert : IP20, boîtier type 1
Module d'affichage : IP20, boîtier type 1

Capteur

- En standard : IP66/67, boîtier type 4X
- Pour caractéristique de commande "Options capteur", option CM : disponible en IP69

Antenne WLAN externe

IP67

Résistance aux vibrations et aux chocs

Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6

Capteur

- 2 ... 8,4 Hz, pic 3,5 mm
- 8,4 ... 2 000 Hz, pic 1 g

Transmetteur

- 2 ... 8,4 Hz, pic 7,5 mm
- 8,4 ... 2000 Hz, pic 2 q

Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64

Capteur

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Total: 1,54 g rms

Transmetteur

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g²/Hz
- Total: 2,70 g rms

Chocs, demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27

- Capteur
 - 6 ms 30 g
- Transmetteur6 ms 50 q

Chocs dus à la manipulation selon IEC 60068-2-31

Contrainte mécanique

Ne pas utiliser le boîtier du transmetteur comme escabeau.

Compatibilité électromagnétique (CEM) Selon IEC/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21)


Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.

16.9 **Process**

Gamme de température du produit

-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Dépendance entre la température ambiante et la température du produit

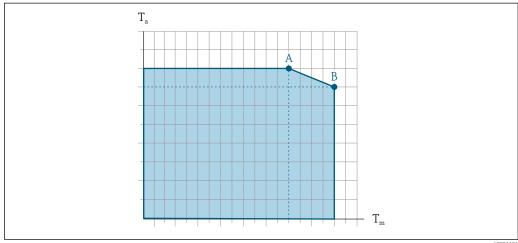

- 45 Exemple, valeurs dans le tableau ci-dessous.
- Gamme de température ambiante
- T_m Température du produit
- A Température de produit maximale admissible T_m à $T_{a max}$ = 60 °C (140 °F); des températures de produit T_m plus élevées requièrent une température ambiante T_a réduite
- Température ambiante maximale admissible T_a pour la température de produit maximale T_m spécifiée pour le capteur
- Valeurs pour les appareils utilisés en zone explosible :

	Non isolé				Isolé			
	A		В		A		В	
Version	Ta	T _m	Ta	T _m	Ta	T _m	T_a	T_{m}
Promass S 500 – numérique	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	-	60 °C (140 °F)	90 °C (194 °F)	45 °C (113 °F)	150 °C (302 °F)
Promass S 500								

Masse volumique

0 ... 5 000 kg/m³ (0 ... 312 lb/cf)

Courbes pression température

Un aperçu des courbes pression-température pour les raccords process ; Information technique

Boîtier de capteur

Le boîtier du capteur est rempli d'azote gazeux sec et protège les composants électroniques et mécaniques internes.

Si un tube de mesure est défaillant (par ex. en raison des propriétés du process comme des fluides corrosifs ou abrasifs), le fluide sera d'abord confiné dans le boîtier du capteur.

Si le capteur doit être vidangé au gaz (détection de gaz), il doit être équipé de raccords de purge.

Ouvrir les raccords de purge uniquement si on peut remplir immédiatement après avec un gaz inerte et sec. Utiliser uniquement une basse pression pour purger.

Pression maximale: 5 bar (72,5 psi)

Pression d'éclatement du boîtier du capteur

Les pressions d'éclatement suivantes du boîtier du capteur ne sont valables que pour des appareils standard et/ou des appareils équipés de raccords de purge fermés (pas ouverts/tels qu'à la livraison).

Si un appareil équipé de raccords de purge (Caractéristique de commande "Option capteur", option CH "Raccord de purge") est raccordé au système de purge, la pression maximale est déterminée par le système de purge lui-même ou par l'appareil, selon le composant possédant la pression la plus basse.

La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, test de type").

D	N	Pression d'éclatement du boîtier du capteur		
[mm]	[mm] [in]		[psi]	
8	3/8	190	2755	
15	1/2	175	2 538	
25	1	165	2 3 9 2	
40	1½	152	2204	
50	2	103	1494	

Pour plus d'informations sur les dimensions : voir le chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique"

Limite de débit

Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.

- Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" →

 189

 189
- La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin d'échelle maximale
- Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 ... 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale
- Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés) : vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement *Applicator* $\Rightarrow \triangleq 186$

Perte de charge



Pour calculer la perte de charge, utiliser l'outil de sélection $Applicator \rightarrow \triangleq 186$

Pression du système

→ 🖺 26

Construction mécanique 16.10

Construction, dimensions



Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", chapitre "Construction mécanique".

Poids

Toutes les valeurs (poids hors matériau d'emballage) se rapportent à des appareils avec brides EN/DIN PN 40.

Transmetteur

- Proline 500 numérique polycarbonate : 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 numérique aluminium : 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 aluminium: 6,5 kg (14,3 lbs)

Capteur avec boîtier de raccordement en aluminium : voir les informations dans le tableau suivant

Poids en unités SI

DN [mm]	Poids [kg]
8	11
15	13
25	19
40	35
50	58

Poids en unités US

DN [in]	Poids [lbs]
3/8	24
1/2	29
1	42
1½	77
2	128

Matériaux

Boîtier du transmetteur

Boîtier du transmetteur Proline 500 - numérique

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mq, revêtu
- Option **D** "Polycarbonate" : polycarbonate

206

Boîtier du transmetteur Proline 500

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" : Option $\bf A$ "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu

Matériau de la fenêtre

Caractéristique de commande "Boîtier du transmetteur" :

- Option A "Aluminium, revêtu" : verre
- Option **D** "Polycarbonate" : plastique

Composants de fixation pour montage sur une colonne


- Vis, boulons filetés, rondelles, écrous : inox A2 (acier au chrome-nickel)
- Plaques métalliques : inox, 1.4301 (304)

Boîtier de raccordement du capteur

Caractéristique de commande "boîtier de raccordement capteur":

- Option A "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Option **B** "Inox":
 - Inox 1.4301 (304)
 - En option : Caractéristique de commande "Option capteur", option **CC** "Version hygiénique, pour une résistance à la corrosion maximale" : inox 1.4404 (316L)
- Option **C** "Ultracompact, inox" :
 - Inox 1.4301 (304)
 - En option : Caractéristique de commande "Option capteur", option **CC** "Version hygiénique, pour une résistance à la corrosion maximale" : inox 1.4404 (316L)

Entrées de câble/presse-étoupe

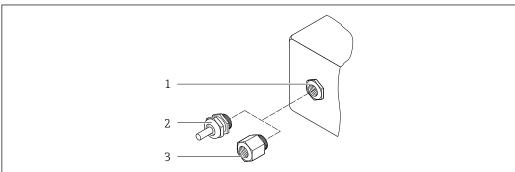

A002064

46 Entrées de câble/presse-étoupe possibles

- 1 Taraudage M20 × 1,5
- 2 Presse-étoupe $M20 \times 1,5$
- 3 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

Entrées de câble et adaptateurs	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Plastique
■ Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ■ Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	Laiton nickelé
Disponible uniquement pour certaines versions d'appareil :	

Câble de raccordement



Le rayonnement UV peut détériorer la gaine extérieure du câble. Protéger le câble de l'exposition au soleil dans la mesure du possible.

Câble pour le raccordement du capteur - Proline 500 – transmetteur numérique Câble PVC avec blindage cuivre

Câble pour le raccordement du capteur au transmetteur Proline 500

- Câble standard : câble PVC avec blindage en cuivre
- Câble blindé : câble PVC avec blindage de cuivre et gaine tressée en fil d'acier supplémentaire

Boîtier de capteur

- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4301 (304)

Tubes de mesure

Inox 1.4435 (316L)

Raccords process

Bride selon EN 1092-1 (DIN 2501)/ASME B16.5/JIS B2220 :	Inox 1.4404 (316/316L)
Tous les autres raccords process :	Inox 1.4435 (316L)



Raccords process disponibles → 🖺 209

Joints

Raccords process soudés sans joints internes

Accessoires

Couvercle de protection

Inox 1.4404 (316L)

Antenne WLAN externe

• Antenne : Plastique ASA (ester-styrène-acrylonitrile acrylique) et laiton nickelé

■ Adaptateur : Inox et laiton nickelé

■ Câble : Polyéthylène

Connecteur : Laiton nickeléEquerre de montage : Inox

Raccords process

- Raccords à bride fixe :
 - Bride EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Bride ASME B16.5
 - Bride JIS B2220
 - Bride DIN 11864-2 forme A, DIN 11866 série A, bride avec rainure
- Raccords clamp :
 - Tri-Clamp (tubes OD), DIN 11866 série C
 - Clamp DIN 11864-3 forme A, DIN 11866 série A, avec rainure
 - Clamp DIN 32676, DIN 11866 série A
 - Clamp ISO 2852, ISO 2037
- Filetage :
 - Filetage DIN 11851, DIN 11866 série A
 - Filetage SMS 1145
 - Filetage ISO 2853, ISO 2037
 - Filetage DIN 11864-1 forme A, DIN 11866 série A
- 🊹 Matériaux des raccords process → 🖺 208

Rugosité de surface

Toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit. La rugosité de surface suivante peut être commandée.

- $Ra_{max} = 0.76 \mu m (30 \mu in)$
- $Ra_{max} = 0.38 \mu m (15 \mu in)$

16.11 Interface utilisateur

Langues

Possibilité de configuration dans les langues nationales suivantes :


- Via configuration sur site
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, turc, japonais, chinois, coréen, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque
- Via navigateur Web
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, turc, japonais, chinois, coréen, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque
- Via l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" : anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais

Configuration sur site

Via module d'affichage

Équipements:

- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option F "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques"
- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"

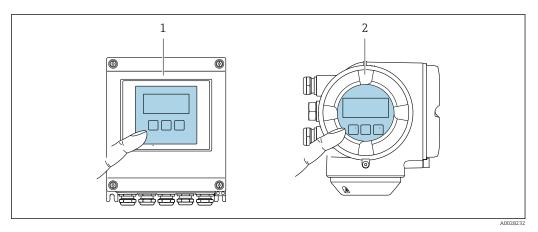

47 Configuration avec touches optiques

- 1 Proline 500 numérique
- 2 Proline 500

Eléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage des grandeurs mesurées et des grandeurs d'état, configurable
- Température ambiante admissible pour l'affichage : $-20 \dots +60 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \dots +140 \,^{\circ}\text{F})$ La lisibilité de l'afficheur local peut être compromise en dehors de la gamme de température.

Eléments de configuration

- Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : ±, ⊡, 區
- Eléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex

Configuration à distance	→ 🖺 80
Interface service	→ 🖺 81

Outils de configuration pris en charge

Il est possible d'utiliser différents outils de configuration pour accéder en local ou à distance à l'appareil de mesure. Selon l'outil de configuration utilisé, l'accès est possible avec différentes unités d'exploitation et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces.

Outils de configuration pris en charge	Unité d'exploitation	Interface	Information complémentaire
Navigateur Web	Portable, PC ou tablette avec navigateur web	Interface service CDI- RJ45Interface WLAN	Documentation Spéciale relative à l'appareil → 🖺 218
DeviceCare SFE100	Portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 186

Outils de configuration pris en charge	Unité d'exploitation	Interface	Information complémentaire
FieldCare SFE500	Portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows	 Interface service CDI- RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain 	→ 🖺 186
Device Xpert	Field Xpert SFX 100/350/370	Protocole de bus de terrain HART	Manuel de mise en service BA01202S
			Fichiers de description de l'appareil : Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable

- Il est possible d'utiliser d'autres outils de configuration basés sur la technologie FDT avec un driver d'appareil comme DTM/iDTM ou DD/EDD pour la configuration de l'appareil. Ces outils de configuration sont disponibles auprès de leurs fabricants. L'intégration dans les outils de configuration suivants, entre autres, est prise en charge :
 - FactoryTalk AssetCentre (FTAC) par Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
 - Process Device Manager (PDM) de Siemens → www.siemens.com
 - Asset Management Solutions (AMS) d'Emerson → www.emersonprocess.com
 - FieldCommunicator 375/475 d'Emerson → www.emersonprocess.com
 - Field Device Manager (FDM) d'Honeywell → www.honeywellprocess.com
 - FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
 - PACTWare → www.pactware.com

Les fichiers de description de l'appareil correspondants sont disponibles sous : $www.fr.endress.com \to T\'el\'echargements$

Serveur Web

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être utilisé et configuré via un navigateur web et une interface service (CDI-RJ45) ou via une interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, sont également représentées des informations d'état sur l'appareil, permettant un contrôle de son statut. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Un appareil possédant une interface WLAN (peut être commandée en option) est nécessaire pour la connexion WLAN : variante de commande "Affichage ; opération", option G "4 lignes, éclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil joue le rôle de Point d'accès et permet la communication par ordinateur ou terminal portable.

Fonctions supportées

Echange de données entre l'unité d'exploitation (par ex. portable) et l'appareil de mesure :

- Chargement (upload) de la configuration à partir de l'appareil de mesure (format XML, sauvegarde de la configuration)
- Sauvegarde de la configuration dans l'appareil de mesure (format XML, restauration de la configuration)
- Exportation de la liste des événements (.csv file)
- Exportation des paramétrages (fichier .csv ou fichier PDF, documentation de la configuration du point de mesure)
- Exportation du protocole Heartbeat Verification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application "Heartbeat Verification")

- Version firmware Flash pour la mise à niveau du firmware de l'appareil, par exemple
- Téléchargement du pilote pour l'intégration système



Documentation spéciale sur le serveur web → 🗎 218

Gestion des données par HistoROM

L'appareil de mesure permet la gestion des données par HistoROM. La gestion des données par HistoROM comprend la sauvegarde et l'importation/exportation des données clés de l'appareil et du process, ce qui rend la configuration et la maintenance beaucoup plus fiables, sûres et efficaces.



A la livraison, les réglages par défaut des données de configuration sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil. Cette mémoire peut être écrasée par la mise à jour d'un bloc de données, par exemple après la mise en service.

Plus d'informations sur le concept de sauvegarde des données

Il y a plusieurs types d'unités de sauvegarde des données dans lesquelles les données de l'appareil sont stockées et utilisées par l'appareil :

	Mémoire de l'appareil	T-DAT	S-DAT
Données disponibles	 Journal des événements comme des événements de diagnostic par exemple Sauvegarde des bloc de données des paramètres Pack firmware de l'appareil 	 Enregistrement des valeurs mesurées (option "HistoROM étendu") Bloc de données des paramètres actuels (utilisé par le firmware lors de l'exécution) Fonction suivi de mesure (valeurs min/max) Valeurs du totalisateur 	 Données du capteur : diamètre nominal, etc. Serial number Données d'étalonnage Configuration de l'appareil (par ex. options SW, E/S fixe ou E/S multiple)
Emplacement de sauvegarde	Fixé sur la carte d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Fixé sur la carte d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement	Dans le connecteur du capteur dans le col du transmetteur

Sauvegarde des données

Automatique

- Les principales données d'appareil (capteur et transmetteur) sont sauvegardées automatiquement dans les modules DAT
- En cas de remplacement du transmetteur ou de l'appareil de mesure : une fois que le T-DAT contenant les données d'appareil précédentes a été remplacé, le nouvel appareil est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du capteur : une fois que le capteur a été remplacé, les nouvelles données du capteur sont transférées du S-DAT dans l'appareil de mesure, et l'appareil de mesure est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du module électronique (par ex. module électronique E/S) : Une fois le module électronique remplacé, le logiciel du module est comparé au firmware actuel de l'appareil. Le logiciel du module est mis à niveau ou rétrogradé si nécessaire. Le module électronique est disponible à l'utilisation immédiatement après et aucun problème de compatibilité ne se présente.

Manuel

Bloc de données de paramètres supplémentaires (paramétrage complet) dans la mémoire d'appareil intégrée HistoROM pour :

- Fonction de sauvegarde des données
 Sauvegarde et restauration ultérieure d'une configuration d'appareil dans la mémoire d'appareil HistoROM
- Fonction de comparaison des données
 Comparaison de la configuration actuelle de l'appareil avec la configuration sauvegardée dans la mémoire d'appareil HistoROM

212

Transmission de données

Manuel

Transfert d'une configuration d'appareil à un autre appareil à l'aide de la fonction export de l'outil de configuration utilisé, par ex. avec FieldCare, DeviceCare ou serveur web : pour dupliquer la configuration ou pour l'enregistrer dans une archive (par ex. à des fins de sauvegarde)

Liste des événements

Automatique

- Affichage chronologique de 20 messages d'événement dans la liste des événements
- Si le pack d'applications HistoROM étendu (option de commande) est activé : jusqu'à 100 messages d'événements sont affichés dans la liste des événements avec horodatage, description en texte clair et mesures correctives
- La liste des événements peut être exportée et affichée via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. DeviceCare, FieldCare ou serveur web

Enregistrement des données

Manuel

Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé :

- Enregistrement de 1000 valeurs mesurées via 1 à 4 voies
- Intervalle d'enregistrement réglable par l'utilisateur
- Enregistrement de 250 valeurs mesurées via chacune des 4 voies de mémoire
- Exportation du journal des valeurs mesurées via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web

16.12 Certificats et agréments



Les certificats et agréments actuellement disponibles sont accessibles via le Configurateur de produit.

Marquage CE	L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE, ainsi que les normes appliquées.	
	Endress+Hauser confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.	
Symbole RCM-tick	Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".	
Agrément Ex	Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans la documentation "Conseils de sécurité" (XA) séparée. Sa référence est indiquée sur la plaque signalétique.	

Compatibilité alimentaire


- Agrément 3-A
 - Seuls les appareils de mesure avec la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LP "3A" ont l'agrément 3-A.
 - L'agrément 3-A se réfère à l'appareil de mesure.
 - Lors du montage de l'appareil de mesure, veiller à ce qu'aucun liquide ne puisse s'accumuler à l'extérieur de l'appareil de mesure.
 - Les transmetteurs séparés doivent être montés conformément à la norme 3-A.
 - Les accessoires (p. ex. enveloppe de réchauffage, capot de protection climatique, support mural) doivent être montés conformément à la norme 3-A. Chaque accessoire peut être nettoyé. Le désassemblage peut être nécessaire dans certaines circonstances.
- Testé EHEDG

Seuls les appareils avec la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LT "EHEDG" ont été testés et satisfont aux exigences de l'EHEDG. Pour satisfaire aux exigences de la certification EHEDG, l'appareil doit être utilisé avec des raccords process conformément au document de synthèse de l'EHEDG intitulé "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (www.ehedg.org).

- FDA
- Réglementation sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires (CE) 1935/2004

Compatibilité pharmaceutique

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Class VI 121 °C
- Certificat de conformité TSE/BSE
- cGMF

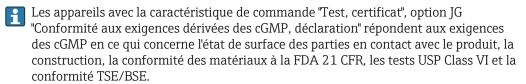

Une déclaration du fabricant spécifique au numéro de série est fournie avec l'appareil.

Sécurité fonctionnelle

L'appareil peut être utilisé pour la surveillance du débit (min., max., gamme) jusqu'à SIL 2 (architecture monovoie ; caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LA) et SIL 3 (architecture multivoie avec redondance homogène) et est évalué et certifié indépendamment par le TÜV conformément à la norme IEC 61508.

Les types de surveillance suivants sont possibles dans les équipements de sécurité :

- Débit massique
- Débit volumique
- Masse volumique
- lacktriangle Manuel de sécurité fonctionnelle avec informations sur les appareils SIL ightarrow lacktriangle 218

Certification HART

Interface HART

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par le Groupe FieldComm. L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :

- Certifié selon HART 7
- L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité)

214

Directive sur les équipements sous pression

- Avec le marquage PED/G1/x (x = catégorie) sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences fondamentales de sécurité" de l'Annexe I de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Les appareils non munis de ce marquage (DESP) sont conçus et fabriqués d'après les bonnes pratiques d'ingénierie. Ils sont conformes aux exigences de l'Article 4 paragraphe 3 de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Leur domaine d'application est décrit dans les diagrammes 6 à 9 en Annexe II de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.

Homologation radiotechnique

L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.



Pour plus de détails sur l'homologation radiotechnique, voir la Documentation Spéciale $\rightarrow \; \cong \; 218$

Certification supplémentaire

Agrément CRN

Certaines versions d'appareil ont un agrément CRN. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA.

Tests et certificats

- Certificat matière EN10204-3.1, composants et boîtier de capteur en contact avec le produit
- Test en pression, procédure interne, rapport de test Certificat d'inspection
- Test PMI (XRF), procédure interne, parties en contact avec le produit, rapport de test
- Conformité aux exigences dérivées des cGMP, Declaration
- Certificat de conformité à la commande EN10204-2.1 et rapport de test EN10204-2.2

Autres normes et directives

■ EN 60529

Indices de protection par le boîtier (code IP)

■ IEC/EN 60068-2-6

Influences de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).

■ IEC/EN 60068-2-31

Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.

■ EN 61010-1

Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire - exigences générales

■ IEC/EN 61326

Émission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).

■ NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires

■ NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

■ NAMUR NE 43

Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.

■ NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

■ NAMUR NE 80

Application de la directive sur les équipements sous pression aux appareils de contrôle du process

■ NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

■ NAMUR NE 107

Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain

■ NAMUR NE 131

Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard

■ NAMUR NE 132

Débitmètre massique Coriolis

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser: www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications : Documentation spéciale relative à l'appareil → 🖺 218

Fonctionnalités de diagnostic

Pack	Description	
HistoROM étendu	Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.	
	Journal des événements : Le volume mémoire est étendu de 20 (version de standard) à 100 entrées de message.	
	 Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu): Le volume mémoire est activé pour 1 000 valeurs mesurées. Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire. L'intervalle d'enregistrement est librement configurable. Les enregistrements des valeurs mesurées sont accessibles via l'afficheur local ou l'outil de configuration, par ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web. 	

Heartbeat Technology

Pack	Description	
Heartbeat Verification +Monitoring	Heartbeat Verification Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure". Test fonctionnel lorsque l'appareil est monté sans interrompre le process. Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport. Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande. Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant. Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur.	
	Heartbeat Monitoring Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de : Tirer des conclusions - à l'aide de ces données et d'autres informations - sur l'impact que peuvent avoir avec le temps les influences du process (comme la corrosion, l'abrasion, le colmatage, etc.) sur les performances de mesure. Planifier les interventions de maintenance en temps voulu. Surveiller la qualité du process ou du produit, p. ex. poches de gaz.	

216

Concentration	Pack	Description
	Concentration	Calcul et émission de concentrations de fluides
		La masse volumique mesurée est convertie en concentration d'une substance d'un mélange binaire à l'aide du pack application "Concentration": Choix des fluides préféfinis (par ex. différents sirops de sucre, acides, bases, sels, éthanol, etc.) Unités usuelles et définies par l'utilisateur ("Brix, "Plato, "M masse, "M volume, mol/l, etc.) pour des applications standard. Calcul de la concentration à partir de tableaux définis par l'utilisateur.

Densité spéciale

Pack	Description
Densité spéciale	Dans de nombreuses applications, la masse volumique est utilisée comme valeur mesurée importante pour la surveillance de qualité ou la commande de process. L'appareil mesure en standard la masse volumique du fluide et met cette valeur à la disposition du système de contrôle commande. Notamment pour les applications avec conditions de process fluctuantes, le pack "Masse volumique spéciale" propose une mesure de masse volumique extrêmement précise sur une large gamme de masse volumique et de température.

Serveur OPC-UA

Pack	Description
Serveur OPC-UA	Le pack d'applications fournit à l'utilisateur un serveur OPC-UA intégré pour services d'instrumentation complets pour les applications IoT et SCADA.
	Documentation Spéciale pour le pack d'applications "Serveur OPC-UA" → 🖺 218.

16.14 Accessoires



16.15 Documentation complémentaire



Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (code QR) de la plaque signalétique

Documentation standard

Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline Promass S	KA01287D

Instructions condensées pour le transmetteur

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Proline 500 – numérique	KA01315D
Proline 500	KA01314D

Information technique

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass S 500	TI01288D

Description des paramètres de l'appareil

Appareil de mesure	Référence de la documentation
Promass 500	GP01060D

Documentation complémentair**©onseils de sécurité**

spécifique à l'appareil

Consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible.

Contenu	Référence de la documentation
	Appareil de mesure
ATEX/IECEx Ex i	XA01473D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01474D
cCSAus IS	XA01475D
cCSAus Ex i	XA01509D
cCSAus Ex nA	XA01510D
INMETRO Ex i	XA01476D
INMETRO Ex ec	XA01477D
NEPSI Ex i	XA01478D
NEPSI Ex nA	XA01479D
NEPSI Ex i	XA01658D
NEPSI Ex nA	XA01659D
JPN	XA01780D

Documentation spéciale

Contenu	Référence de la documentation
Indications relatives à la Directive des Equipements Sous Pression	SD01614D
Manuel de sécurité fonctionnelle	SD01729D
Homologations radiotechniques pour l'interface WLAN pour le module d'affichage A309/A310	SD01793D
Serveur Web	SD01666D
Serveur OPC-UA	SD02040D
Technologie Heartbeat	SD01643D
Mesure de concentration	SD01645D

Instructions de montage

Contenu	Commentaire
Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires	 Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via W@MDevice Viewer → 🖺 182 Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage → 🖺 184

Index

Accès en netture 70 Montage 30 Accès en lecture 72 Caractéristiques techniques, aperço 188 Activation de la protection en écriture 137 Certification de conformite TSE/RSE 214 Activation de la protection en écriture 137 Certification de conformite TSE/RSE 214 Adaptation du comportement de fiagnostic 165 Certification supplémentaire 215 Adipatation du signal détat 165 Certificate of Callaffage du capteur 213 Affichage opérationnel 62 Affichage de l'historique des valeurs mesurées 150 Chemin de navigation (ven avigation) 64 Affichage opérationnel 66 Editeur de texte 66 Editeur over de texte 66 Chemin de navigation (ven avigation) 64 Chemin de navigation (ven avigation) 62 Chemin de avigation (ven avigation) 62 Chemin de aviga	A	Capteur
Accès en fectrure 7.2 Activation de la protection en écriture 1.72 Activation de la protection en écriture 1.73 Activation de la protection en écriture 1.73 Actapation du comportement de diagnostic 1.65 Adaptation du comportement de diagnostic 1.65 Adaptation du signal détat 1.65 Adaptation du comportement de diagnostic 1.65 Adaptation du signal détat 1.65 Adaptation du signal détat 1.65 Adrichaey not a disparation de la signal détat 1.65 Affichaey local 1.62 Affichaey opérationnel 1.64 Voir Affichaey opérationnel 1.64 Voir Affichaey opérationnel 1.64 Voir Affichaey opérationnel 1.65 Apparell de mesure 1.66 Ap	Accès direct	Montage
Accès en lecture 72 Activation de la protection en écriture 137 Activation de la protection en écriture 137 Activation du comportement de diagnostic 165 Adaptation du comportement de diagnostic 165 Affichage Affichage wis signal détat 165 Affichage wis signal détat 165 Affichage de historique des valeurs mesurées 150 Affichage de historique des valeurs mesurées 150 Affichage portationnel 27 Affichage de protection et exte 66 Editeur numérique 66 Agrément 3-A 2014 Agrément 8-A 2014 Agrément 8-A 2014 Agrément 8-A 2014 Agrément 8-A 2014 Agrément 9-A 2014		Caractéristiques techniques, aperçu 188
Activation de la protection en écriture 137 Activar / Activar le verrouillage des touches 73 Adaptation du comportement de diagnostic 165 Adaptation du signal détat 165 Adfichage voir Afficheur local 214 Affichage opérationnel 224 Affichage opérationnel 229 Editeur de texte 66 Editeur numérique 67 Editeur de texte 67 Edit		Certificat de conformité TSE/BSE 214
Activer/desactiver le verrouillage des touches 73 Adaptation du comportement de diagnostic 165 Adaptation du signal d'état 165 Affichage voir Afficheur local voir Affichage de historique des valeurs mesurées 150 Affichage de historique des valeurs mesurées 150 Affichage de historique des valeurs mesurées 160 Editeur local 200 Cafficheur local		Certification HART
Adaptation du comportement de diagnostic 165 Adaptation du signal détat 165 Adaptation du signal détat 165 Affichage woir Afficheur local 204 Affichage de historique des valeurs mesurées 150 Affichage opérationnel 209 Editeur de texte 66 Editeur numérique 666 Voir Affichage opérationnel 209 Editeur numérique 666 Editeur numérique 666 Editeur numérique 666 Agrement 3-A 214 Agrément 5-A 214 Agrément Ex 213 Agrément 5-A 214 Agrément Ex 213 AMS Device Manager 86 Fonction 86 Fonction 94 Construction 15 Démontage 183 Mise au rebut 183 Affichage 97 Affichage 197 Affichage 197 Affichage 197 Affichage 197 Affichage 197 Separation 182 Affichage 197 Separation 19	*	Certification supplémentaire 215
Adaptation du signal d'état		
CAMP 214 224 224 224 225		
Voir Affichaeur local Chauffage du capteur 27 27 27 27 27 27 27 2		cGMP
Affichage de Phistorique des valeurs mesurées 150 Affichage opérationnel 62 Afficheur local 209 Editeur umérique 666 voir Affichage opérationnel 66 voir Affichage opérationnel 66 voir Affichage opérationnel 700 voir Message de diagnosti 700 Vue navigation 664 Agrément 5-A 214 Agrément EX 213 Agrément EX 213 Agrément EX 213 Agrément EX 213 Agrement EX 213 Compatibilité electromagnétique 214 Compatibilité planematieu e verrouillage 214 Compatibilité planematieu e verrouillage 214 Compatibilité electromagnétique 214 Compatibilité planematieu e verrouillage 214 Compatibilité planematieu e verrouillage 214 Compatibilité electromagnétique 214 Compatibilité planematieu 214 Compatibilité electromagnétique 214 Composants dappareil 615 Composants dappareil 615 Composants dappareil 615 Composants dappareil 615 Concept de configuration 61 Concept de conf		Chauffage du capteur 27
Affichage opérationnel 62 Afficheur local 207 Code daccès		5 -
Afficheur local. 209 Editeur de texte 666 Editeur numérique 666 voir Affichage opérationnel voir En cas de défaut voir Message de diagnostic Vue navigation 64 Agrément 5A 214 Agrément Ex 213 AMS Device Manager 86 Fonction 86 Fonction 94 Construction 15 Démontage 183 Mise sous tension 94 Montage du capteur 30 Mise sous tension 194 Montage du capteur 30 Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparation 182 Assistant Affichage 177 Définir code d'accès 133 Détection tube partiellement rempli 121 Entrée courant 100 Selectionner fluide 99 Sortie courant 100 Selectionner fluide 99 Erreur de mesure 202 Repétabilité 202 Sortie relais 1 n. 313 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Prèq. 106, 108, 111 Suppression debit de fuite 202 Entrée erronée 72 Code d'accès direct 64 Commutateur DIP voir Commutateur de verrouillage Compatibilité electromagnétique 224 Explication 234 Compatibilité electromagnétique 224 Compatibilité electromagnétique 224 Compatibilité electromagnétique 224 Conditions de romagnetique 224 Explication 234 Compatibilité electromagnétique 224 Explication 234 Compatibilité electromagnétique 224 Conditions de romagnetique 224 Explication 234 Compatibil		
Editeur due texte		
Editeur numérique		
voir Affichage opérationnel Commutateur de verrouillage 139 voir Message de diagnostic voir Message de diagnostic voir Commutateur de verrouillage 180 Agrément 3-A 214 Compatibilité alimentaire 214 Agrément EX 213 Compatibilité electromagnétique 204 Agréments 213 Compatibilité electromagnétique 204 AMS Device Manager 86 Compatibilité electromagnétique 204 Appareil de mesure Compatibilité electromagnétique 204 Construction 15 Compatibilité electromagnétique 204 Construction 15 Compatibilité pharmaceutique 214 Construction 15 Composants de potentiel 53 Construction 15 Composants dappareil 161 Construction 183 Concept de configuration 61 Mise au rebut 183 Concept de configuration 61 Montage du capteur 30 Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparation pour le		
voir En cas de défaut Commutateur DIP voir Message de diagnostic 164 Agrément 3-A 214 Compatibilité	-	
voir Message de diagnostic voir Commutateur de verrouillage Vue navigation 64 Agrément 3-A 214 Agrément Ex 213 Agrément Ex 213 Agréments 213 AMS Device Manager 86 Fonction 86 Appareil de mesure Explication Configuration 94 Construction 15 Osstruction 15 Osmepastid agnostic Explication Symboles 161 Construction 15 Omepastibilité elierromagnétique 214 Compensaire de particule de mesure Explication Configuration 94 Construction 15 Composants d'appareil 15 Compent de sauvegarde 212 Mise au rebut 183 Mise au rebut 183 Montage du capteur 30 Préparation pour le raccordement électrique 39 Prépareir pour le montage 29 Réparation		
Vue navigation 64 Agrement 3-A Compatibilité alimentaire 180 Agrément 5-A 214 Compatibilité delctromagnétique 214 Compatibilité électromagnétique 214 Compatibilité pharmaceutique 214 Compatibilité alimentaire		
Agrément 3-A		
Agrément Ex 213 Compatibilité electromagnétique 204 Agréments 213 Compatibilité pharmaceutique 214 AMS Device Manager 86 Compensation de potentiel 53 Fonction 86 Comportement diagnostic 53 Appareil de mesure Explication 161 Configuration 94 Composants d'appareil 15 Composants d'appareil 15 Composants d'appareil 15 Mise sous tension 94 Concept de configuration 61 Mise sous tension 94 Concept de sauvegarde 212 Montage du capteur 30 Chauffage du capteur 27 Préparation pour le raccordement électrique 39 Dimensions de montage 25 Prépareir pour le montage 29 Écoulement gravitaire 24 Assistant Affichage 117 Démassion de montage 23 Affichage 117 Pression du système 26 Aprichage 127 Position de montage 24 Position de		
Agréments 213 Compatibilité pharmaceutique 214 AMS Device Manager 86 Compensation de potentiel 5 Appareil de mesure Configuration 94 Symboles 161 Construction 15 Composants d'appareil 15 Démontage 183 Concept de configuration 61 Mise au rebut 183 Concept de sauvegarde 212 Mise sous tension 94 Conditions de montage 21 Montage du capteur 30 Chauffage du capteur 27 Préparation pour le raccordement électrique 39 Dimensions de montage 25 Préparer pour le montage 29 Écoulement gravitaire 24 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Assistant 182 Emplacement de montage 23 Affichage 117 Position de montage 24 Préssion du système 26 Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Affichage 117 Position de montage 24		
AMS Device Manager 86 Compensation de potentiel 53 Fonction 86 Comportement diagnostie Appareil de mesure Explication 161 Construction 15 Composants d'appareil 15 Démontage 183 Concept de configuration 61 Mise sous tension 94 Concept de sauvegarde 212 Montage du capteur 30 Concept de sauvegarde 212 Préparation pour le raccordement électrique 39 Chauffage du capteur 27 Préparer pour le montage 29 Écoulement gravitaire 24 Réparation 182 Emplacement de montage 25 Arisitant 182 Emplacement de montage 25 Africhage 117 Position de montage 24 Africhage 117 Position de montage 24 Africhage 117 Position de montage 24 Africhage 113 Pression du système 26 Sélectionner fluide 99 Conditions de réfèrence 1	5	
Fonction		
Explication		<u>.</u>
Configuration		
Construction 15 Composants d'appareil 15 Démontage 183 Concept de configuration 61 Mise au rebut 183 Concept de sauvegarde 21 Mise sous tension 94 Conditions de montage 27 Montage du capteur 30 Chauffage du capteur 27 Préparation pour le raccordement électrique 39 Écoulement gravitaire 24 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Assistant Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Affichage 117 Position de montage 24 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Détection tube partiellement rempli 121 Conditions de réfèrence 198 Sélectionner fluide 99 Conditions de réfèrence 198 Sortie relais 1 113 Conditions environnantes Contrainte mécanique 204 Sortie relais 1 113 Gestion de la configuration <th< td=""><td></td><td></td></th<>		
Démontage 183 Concept de configuration 61 Mise au rebut 183 Concept de sauvegarde 212 Mise sous tension 94 Conditions de montage 27 Montage du capteur 30 Chauffage du capteur 27 Préparation pour le raccordement électrique 39 Dimensions de montage 25 Préparer pour le montage 29 Écoulement gravitaire 24 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Transformation 182 Isolation thermique 26 Assistant Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Affichage 117 Position de montage 24 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Détection tube partiellement rempli 121 Vibrations 27 Entrée courant 100 Solice cionner fluide 99 Conditions de référence 198 Sortie relais 1 n 113 Ajustage du capteur 20 Configuration 116 B Gestion de la configur		
Mise au rebut 183 Concept de sauvegarde 212 Mise sous tension 94 Conditions de montage 221 Montage du capteur 30 Chauffage du capteur 27 Préparation pour le raccordement électrique 39 Dimensions de montage 25 Préparer pour le montage 29 Écoulement gravitaire 24 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Transformation 182 Emplacement de montage 23 Assistant 182 Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Affichage 117 Position de montage 24 Péfinir code d'accès 133 Pression du système 26 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Sélectionner fluide 99 Conditions de référence 198 Sélectionner fluide 99 Conditions de roirieur metric metric metric de d'accès		
Mise sous tension 94 Montage du capteur 30 Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparer pour le montage 29 Réparation 182 Réparation 182 Assistant 17 Définir code d'accès 133 Déficit courant 100 Sélectionner fluide 99 Sortie courant 100 Sortie rourant 100 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Rôle de raccordement 33 Rortie de dracces 198 Rortie Courant 100 Rortie de d'accès 103 Rortie de dracces 104 Rortie de dracces 104 Rortie de dracces 104 Rortie de dracces 105 Rortie de capteur 104 Rortie de capteur 105 Rortie de capteur 105 Rortie de capteur 106 Rortie de capteur 108 Ror		
Montage du capteur 30 Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparer pour le montage 29 Réparation 182 Réparation 182 Rissistant 17 Définir code d'accès 133 Détection tube partiellement rempli 121 Entrée courant 100 Sélectionner fluide 99 Sortie rourant 102 Sortie rour Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Repétabilité 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Répétablite 203 Répétablite 204 Réparation 108 Roure 40 Australia 204 Réparation 108 Conditions de montage 24 Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Position de montage 24 Vibrations 27 Pression du système 26 Conditions de référence 198 Conditions de référence 198 Conditions de stockage 22 Conditions environnantes Contrainte mécanique 204 Configuration 31 Ajustage du capteur 124 Double sortie impulsion d'appareil 132 Produit 99 Roriguration 4 distance 210 Répétabilité 202 Répétabili		
Préparation pour le raccordement électrique 39 Préparer pour le montage 29 Réparation 182 Emplacement de montage 23 Transformation 182 Assistant 2		
Préparer pour le montage29 RéparationÉcoulement gravitaire24 Emplacement de montage23 23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 29 29 29 20 <td></td> <td></td>		
Réparation182Emplacement de montage23Transformation182Isolation thermique26AssistantLongueurs droites d'entrée et de sortie25Affichage117Position de montage24Définir code d'accès133Pression du système26Détection tube partiellement rempli121Vibrations27Entrée courant100Conditions de référence198Sélectionner fluide99Conditions de stockage22Sortie courant102Conditions environnantesSortie relais 1113Contrainte mécanique204Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq106, 108, 111Ajustage du capteur124Double sortie impulsion116BGestion de la configuration d'appareil132Produit99Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation de courant198Bornes198ConstructionAppareil de mesure15Menu de configuration60Construction du systèmeConstruction du système		
Transformation 182 Isolation thermique 26 Assistant Longueurs droites d'entrée et de sortie 25 Affichage 117 Position de montage 24 Définir code d'accès 133 Pression du système 26 Détection tube partiellement rempli 121 Vibrations 27 Entrée courant 100 Conditions de référence 198 Sélectionner fluide 99 Conditions de stockage 22 Sortie courant 102 Sortie relais 1 . n 113 Contier Pout Ou Rien/Impulsion/Fréq 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Ajustage du capteur 24 Double sortie impulsion 116 B Gestion de la configuration d'appareil 132 Bases de calcul Produit 99 Erreur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Consommation de courant 99 Boîtier de capteur 205 Boîtier de capteur 205 Bornes 198 C Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration 60 Construction du système		
Assistant Affichage		
Affichage 117 Définir code d'accès 133 Détection tube partiellement rempli 121 Entrée courant 100 Sélectionner fluide 99 Sortie courant 102 Sortie relais 1 113 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Bases de calcul Erreur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Rortie de capteur 205 Bornes 198 Câble de raccordement 35 Construction de montage 24 Pression du système 26 Vibrations 27 Conditions de référence 198 Conditions de stockage 22 Conditions environnantes Contrainte mécanique 204 Configuration Ajustage du capteur 124 Double sortie impulsion 116 Gestion de la configuration d'appareil 132 Produit 99 Consommation de courant 198 Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration du système		<u>-</u>
Définir code d'accès133Pression du système26Détection tube partiellement rempli121Vibrations27Entrée courant100Conditions de référence198Sélectionner fluide99Conditions de stockage22Sortie courant102Conditions environnantesSortie relais 1 n113Contrainte mécanique204Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq106, 108, 111Ajustage du capteur124Suppression débit de fuite120Ajustage du capteur124Double sortie impulsion116Gestion de la configuration d'appareil132Produit99Consommation de courant198Boîtier de capteur202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Bornes198ConstructionAppareil de mesure15Menu de configuration60Cable de raccordement35Construction du système		
Détection tube partiellement rempli121Vibrations27Entrée courant100Conditions de référence198Sélectionner fluide99Conditions de stockage22Sortie courant102Conditions environnantesSortie relais 1 n113Contrainte mécanique204Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.106, 108, 111Ajustage du capteur124Suppression débit de fuite120Ajustage du capteur124Double sortie impulsion116Gestion de la configuration d'appareil132Produit99Erreur de mesure maximale202Configuration à distance210Répétabilité202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Boîtier de capteur205ConstructionBornes198ConstructionConstructionAppareil de mesure15Menu de configuration60Construction du système		
Entrée courant 100 Conditions de référence 198 Sélectionner fluide 99 Conditions de stockage 22 Conditions environnantes 204 Contrainte mécanique 204 Configuration 205 Contre lais 1 n 113 Configuration 206 Configuration 207 Configuration 208 Configuration 208 Configuration 208 Configuration 208 Configuration 209 Consommation de courant 209 Consommation de courant 209 Consommation de courant 209 Construction 209 Construction 200		
Sélectionner fluide 99 Conditions de stockage 22 Sortie courant 102 Sortie relais 1 n 113 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Bases de calcul Fireur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Roîtier de capteur 205 Bornes 198 Conditions de stockage 22 Conditions environnantes Configuration #Configuration #Configurati		
Sortie courant 102 Sortie relais 1 n 113 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Bases de calcul Erreur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Roîtier de capteur 205 Boîtier de capteur 205 Bornes 198 Cable de raccordement 35 Conditions environnantes Contrainte mécanique 204 Configuration Ajustage du capteur 124 Double sortie impulsion 116 Gestion de la configuration d'appareil 132 Produit 99 Configuration à distance 210 Consommation de courant 198 Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration de 60 Construction du système		
Sortie relais 1 n 113 Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 106, 108, 111 Suppression débit de fuite 120 Bases de calcul Erreur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Répétabilité 202 Boîtier de capteur 205 Bornes 198 Câble de raccordement 35 Contrainte mécanique 204 Configuration Ajustage du capteur 124 Double sortie impulsion 116 Gestion de la configuration d'appareil 132 Produit 99 Configuration à distance 210 Consommation de courant 198 Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration 60 Construction du système		
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq 106, 108, 111 Suppression débit de fuite		
Suppression débit de fuite 120 Ajustage du capteur 124 Double sortie impulsion 116 Bases de calcul Gestion de la configuration d'appareil 132 Freur de mesure maximale 202 Configuration à distance 210 Répétabilité 202 Consommation de courant 198 Boîtier de capteur 205 Consommation électrique 198 Bornes 198 Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration à disyance 15 Menu de configuration 60 Câble de raccordement 35 Construction du système		
Double sortie impulsion 116 Gestion de la configuration d'appareil 132 Produit 99 Erreur de mesure maximale 202 Répétabilité 202 Consommation de courant 198 Boîtier de capteur 205 Bornes 198 Construction Appareil de mesure 50 Menu de configuration d'appareil 132 Consommation de la configuration d'appareil 132 Consommation à distance 210 Consommation de courant 198 Construction 198 Construction Appareil de mesure 15 Menu de configuration 60 Câble de raccordement 35 Construction du système		
BGestion de la configuration d'appareil132Bases de calculProduit99Erreur de mesure maximale202Configuration à distance210Répétabilité202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Bornes198ConstructionCAppareil de mesure15Menu de configuration60Câble de raccordement35Construction du système	Suppression debit de fuite	
Bases de calculProduit99Erreur de mesure maximale202Configuration à distance210Répétabilité202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Bornes198ConstructionCAppareil de mesure15Menu de configuration60Câble de raccordement35Construction du système	ם	
Erreur de mesure maximale202Configuration à distance210Répétabilité202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Bornes198ConstructionCAppareil de mesure15Menu de configuration60Câble de raccordement35Construction du système		
Répétabilité202Consommation de courant198Boîtier de capteur205Consommation électrique198Bornes198ConstructionCAppareil de mesure15Câble de raccordement35Construction du système		
Boîtier de capteur		
Bornes		
Appareil de mesure	-	
Câble de raccordement	Domes	
Câble de raccordement	C	
Ensemble de mesure	cubic ac faccoracinent	
		Ensemble de mesure

voir Construction de l'appareil de mesure	Environnement
Contrainte mécanique	Résistance aux vibrations et aux chocs 203
Contrôle	Température de stockage 203
Marchandises livrées	Etendue des fonctions
Montage	AMS Device Manager
Raccordement	Field Communicator 87
Contrôle du fonctionnement	Field Communicator 475 87
Contrôle du montage	Field Xpert
Contrôle du montage (liste de contrôle) 34	Etendues des fonctions
Contrôle du raccordement (liste de contrôle) 58	SIMATIC PDM
Coupure de l'alimentation	Exigences imposées au personnel
Courbes pression - température 204	
	F
D	FDA
Date de fabrication	Fichiers de description de l'appareil 88
Débit de fuite	Field Communicator
Déclaration de conformité	Fonction
Définition du code d'accès	Field Communicator 475 87
Désactivation de la protection en écriture 137	Field Xpert
DeviceCare	Fonction
Fichier de description d'appareil 88	Field Xpert SFX350
Diagnostic	FieldCare
Symboles	Établissement d'une connexion
Dimensions de montage	Fichier de description d'appareil
voir Dimensions de montage	Fonction
Directive sur les équipements sous pression 215	Interface utilisateur
Document	Filtrage du journal événements
Fonction	Fonction du document
Symboles 6	Fonctionnement
Documentation d'appareil	Fonctions
Documentation complémentaire	voir Paramètres
Domaine d'application	G
Risques résiduels	Gamme de mesure
Données relatives aux versions de l'appareil	Pour les liquides
Données spécifiques à la communication	Gamme de mesure, recommandée 205
Droits d'accès aux paramètres Accès en écriture	Gamme de température
Accès en lecture	Gamme de température nominale pour l'affichage
Dynamique de mesure	
Dynamique de mesure	Température de stockage
E	Température du produit
Écart de mesure maximal	Gamme de température de stockage 203
Écoulement gravitaire	Gestion de la configuration d'appareil
Editeur de texte	Grandeurs de process
Editeur numérique	calculées
Effet	mesurées
Pression du produit 201	
Température du produit 201	Н
Eléments de configuration	Historique des appareils
Éléments de configuration	Historique du firmware
Elimination des matériaux d'emballage 23	HistoROM
Emplacement de montage	Homologation radiotechnique 215
Enregistreur à tracé continu	•
Ensemble de mesure	I
Entrée	ID fabricant
Entrée de câble	ID type d'appareil
Indice de protection 57	Identification de l'appareil de mesure
Entrées de câble	Indice de protection
Caractéristiques techniques 198	Influence
	Température ambiante

Infobulle	Ouverture
voir Texte d'aide	Mise au rebut
Information de diagnostic	Mise en service
LED	Configuration de
Navigateur Web	Configuration ét
Informations de diagnostic	Mode burst
Afficheur local	Modifications
	Date de sortie
Aperçu	Version
DeviceCare	Module électronique
FieldCare	Module électronique
Mesures correctives	Montage
Informations relatives au document 6	N
Instructions de montage spéciales	
Compatibilité alimentaire 28	Nettoyage
Instructions de raccordement spéciales 53	Nettoyage en pla
Intégration système	Nettoyage extéri
Interface utilisateur	Nettoyage intéri
Événement de diagnostic actuel 171	Stérilisation en p
Événement de diagnostic précédent 171	Nettoyage extérieur
Isolation thermique	Nettoyage intérieur
1	Nom de l'appareil
J	Capteur
Journal des événements	Transmetteur
	Normes et directives
L	Numéro de série
Langues, options de configuration 209	ivamero de serie : .
Lecture des valeurs mesurées	0
Limite de débit	Occupation des born
Liste de contrôle	Occupation des born
Contrôle du montage	Proline 500- numér
Contrôle du montage	Boîtier de raccor
Liste des événements	Occupation des born
Liste diagnostic	Proline 500
M	Boîtier de raccor
	Options de configura
Marquage CE	Outil
Marques déposées	Pour le montage
Masse volumique	Outils
Matériaux	Raccordement él
Menu	Transport
Configuration	Outils de mesure et
Diagnostic	Outils de montage .
Menu contextuel	Outils de raccordem
Explication	
Fermeture	P
Ouverture	Packs application
Menu de configuration	Paramètre
Construction 60	Entrer des valeur
Menus, sous-menus 60	Modification
Sous-menus et rôles utilisateur 61	Performances
Menus	Perte de charge
Pour la configuration de l'appareil de mesure 94	Pièce de rechange .
Pour les réglages spécifiques	Pièces de rechange
Message de diagnostic	Plaque signalétique
Messages d'erreur	Capteur
voir Messages de diagnostic	Transmetteur
Mesures correctives	Poids
Fermeture	Transport (consi
	<u> </u>

Ouverture
Mise au rebut
Configuration étendue
Mode burst
Date de sortie
Version 88 Module électronique 15
Module électronique principal
Montage
N
Nettoyage
Nettoyage en place (NEP)181Nettoyage extérieur181Nettoyage intérieur181Stérilisation en place (SEP)181
Nettoyage extérieur
Nettoyage intérieur
Capteur
Transmetteur
Normes et directives
Numero de Serie
O
Occupation des bornes
Proline 500- numérique
Boîtier de raccordement du capteur 41
Occupation des bornes du câble de raccordement Proline 500
Boîtier de raccordement du capteur 48
Options de configuration
Pour le montage
Raccordement électrique
Transport
Outils de mesure et de test
Outils de montage
P
Packs application
Paramètre
Entrer des valeurs ou du texte
Modification 71 Performances 198
Perte de charge
Pièce de rechange
Pièces de rechange
Capteur
Transmetteur
Poids
Transport (consignes) 22

Unités SI	Serveur Web
Unités US	Raccords process
Position de montage (verticale, horizontale) 24	Réception des marchandises
Précision	Réétalonnage
Préparation du raccordement	Référence de commande
Préparations pour le montage 29	Référence de commande étendue
Pression du produit	Capteur
Effet	Transmetteur
Pression du système	Réglage de la langue d'interface
Prestations Endress+Hauser	Réglages
Maintenance	Adaptation de l'appareil aux conditions de process
Principe de mesure	148
Proline 500 – transmetteur numérique	Administration
Raccordement du câble de signal/câble	Afficheur local
d'alimentation	Configuration E/S
Protection des réglages des paramètres	Configurations étendues de l'affichage 127
Protection en écriture	Désignation du point de mesure
Via code d'accès	Entrée courant
Via commutateur de verrouillage 139	Entrée d'état
Protection en écriture du hardware	Langue d'interface
Protocole HART	Réinitialisation de l'appareil
Valeurs mesurées	Remise à zéro du totalisateur
Variables d'appareil	Simulation
R	Sortie courant
Raccordement	Sortie impulsion
voir Raccordement électrique	Sortie impulsion/fréquence/tor 106, 108
Raccordement de l'appareil	Sortie relais
Proline 500	Sortie tout ou rien
Proline 500 – numérique	Suppression des débits de fuite
Raccordement du câble de raccordement	Surveillance du remplissage de la conduite 121 Totalisateur
Boîtier de raccordement du capteur, Proline 500 48	Unités système
Boîtier de raccordement du capteur, Proline 500 -	WLAN
numérique	Réglages des paramètres
Occupation des bornes du Proline 500 -	Administration (Sous-menu)
numérique41	Affichage (Assistant)
Occupation des bornes Proline 500 48	Affichage (Sous-menu)
Proline 500 – transmetteur numérique 45	Ajustage capteur (Sous-menu)
Transmetteur Proline 500 50	Ajustage du zéro (Sous-menu)
Raccordement du câble de signal/câble d'alimentation	Burst configuration 1 n (Sous-menu)
Proline 500 – transmetteur numérique 46	Configuration (Menu)
Transmetteur Proline 500 51	Configuration E/S
Raccordement électrique	Configuration E/S (Sous-menu)
Appareil de mesure	Configuration étendue (Sous-menu) 123
Commubox FXA195 (USB) 80	Définir code d'accès (Assistant) 133
Field Communicator 475 80	Détection tube partiellement rempli (Assistant) 121
Field Xpert SFX350/SFX370 80	Diagnostic (Menu)
Field Xpert SMT70 80	Double sortie impulsion
Indice de protection 57	Double sortie impulsion (Sous-menu) 116, 148
Interface WLAN	Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-
Modem Bluetooth VIATOR 80	menu)
Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet	Entrée courant
Explorer)	Entrée courant (Assistant) 100
Outil de configuration (par ex. FieldCare, AMS	Entrée courant 1 n (Sous-menu) 145
Device Manager, SIMATIC PDM) 80	Entrée d'état
Outils de configuration	Entrée état (Sous-menu)
Via interface service (CDI-RJ45) 81	Entrée état 1 n (Sous-menu) 145
Via interface WLAN	Information appareil (Sous-menu) 175
Via protocole HART 80	Réinitialiser code d'accès (Sous-menu) 134

Sauvegarde de la configuration (Sous-menu)132Sélectionner fluide (Assistant)99Serveur Web (Sous-menu)79Simulation (Sous-menu)135Sortie courant102Sortie courant (Assistant)102	SIMATIC PDM 87 Fonction 87 Sortie 191 Sortie tout ou rien 195 Sous-menu 133, 134
Sortie impulsion/fréquence/tor	Affichage
Sortie relais	Ajustage capteur
Sortie relais 1 n (Assistant)	Ajustage du zéro
Sortie relais 1 n (Sous-menu)	Aperçu
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant)	Burst configuration 1 n
	Configuration E/S
Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n (Sous-	
menu)	Configuration étendue
'	Double sortie impulsion
Suppression débit de fuite (Assistant)	Enregistrement des valeurs mesurées
Totalisateur (Sous-menu)	Entrée état
Totalisateur 1 n (Sous-menu)	Entrée état 1 n
Unités système (Sous-menu)	
Valeur sortie courant 1 n (Sous-menu) 146	Information appareil
Valeurs calculées (Sous-menu)	Liste des événements
Variables mesurées (Sous-menu)	Réinitialiser code d'accès
WLAN Settings (Sous-menu)	Sauvegarde de la configuration
Réglages WLAN	Serveur Web 79 Simulation 135
Réglementation sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires	Sortie relais 1 n
Remplacement	Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 n 147
Composants d'appareil	Totalisateur
Réparation	Totalisateur 1 n
Remarques	Unités système
Réparation d'appareil	Valeur de sortie
Réparation d'un appareil	Valeur mesurée
Répétabilité	Valeur sortie courant 1 n
Résistance aux vibrations et aux chocs 203	Valeurs calculées
Retour de matériel	Valeurs d'entrées
Révision appareil	Variables de process
Rôles utilisateur 61	Variables mesurées
Rotation de l'afficheur	WLAN Settings
Rotation du boîtier de l'électronique	Suppression des défauts
voir Rotation du boîtier du transmetteur	Généralités
Rotation du boîtier du transmetteur	Symbole RCM-tick
Rugosité de surface	Symboles
C	Contrôle de l'entrée des données 67
S	Dans la zone d'état de l'afficheur local 62
Sections d'entrée	Eléments de configuration
Sections de sortie	Masque de saisie 67
Sécurité	Pour l'assistant
Sécurité de fonctionnement	Pour la communication
Sécurité du produit	Pour le niveau diagnostic 62
Sécurité du travail	Pour le numéro de voie de mesure 63
Sécurité fonctionnelle (SIL)	Pour le paramètre 65
Sens d'écoulement	Pour le signal d'état 62
Séparation galvanique	Pour le sous-menu
Services Endress+Hauser	Pour le verrouillage
Réparation	Pour les menus
Signal d'alarme	Pour les variables mesurées 63
Signal de sortie	T
SIL (Sécurité fonctionnelle)	Température ambiante
one to the formula of the first	Influence

Température de stockage
Température du produit
Effet
Temps de réponse
Tension d'alimentation
Tests et certificats
Texte d'aide
Explication
Fermeture
Ouverture
Totalisateur Configuration
Touches de configuration
voir Éléments de configuration
Transmetteur
Rotation de l'afficheur
Rotation du boîtier
Transmetteur Proline 500
Raccordement du câble de signal/câble
d'alimentation
Transport de l'appareil de mesure
Travaux de maintenance
Travada de mantenance
U
USP class VI
Utilisation conforme
Utilisation de l'appareil de mesure
Cas limites
Utilisation non conforme
voir Utilisation conforme
1 7
V
Valeurs affichées
Pour l'état de verrouillage
Valeurs mesurées
voir Grandeurs de process
Verrouillage de l'appareil, état
Version de software
Vibrations
Vue édition
Masque de saisie
Vue navigation
Dans l'assistant
Dans le sous-menu
2 4.10 10 30 40 11.01.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W
W@M 181, 182
W@M Device Viewer 18, 182
-
Z
Zone d'affichage
Dans la vue navigation
Pour l'affichage opérationnel
Zone d'état
Dans la vue navigation
Pour l'affichage opérationnel 62

224



www.addresses.endress.com

