

# Pokyny k obsluze

## Memosens CLS21E

Senzor vodivosti s protokolem Memosens  
Pro měření kontaktní vodivosti v kapalinách







# Obsah









<b>1</b>	<b>O tomto dokumentu</b> .....	<b>3</b>	10.2	Výkonové charakteristiky .....	16
1.1	Bezpečnostní informace .....	3	10.3	Prostředí .....	17
1.2	Použité symboly .....	3	10.4	Proces .....	17
1.3	Dokumentace .....	3	10.5	Mechanická konstrukce .....	18
<b>2</b>	<b>Základní bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>4</b>	<b>Rejstřík</b> .....	<b>19</b>	
2.1	Požadavky na personál .....	4			
2.2	Určené použití .....	4			
2.3	Bezpečnost na pracovišti .....	4			
2.4	Bezpečnost provozu .....	4			
2.5	Bezpečnost výrobku .....	5			
<b>3</b>	<b>Příchozí přijetí a identifikace výrobku</b> .....	<b>5</b>			
3.1	Vstupní přejímka .....	5			
3.2	Identifikace výrobku .....	5			
3.3	Rozsah dodávky .....	6			
<b>4</b>	<b>Montáž</b> .....	<b>7</b>			
4.1	Požadavky na montáž .....	7			
4.2	Montáž senzoru .....	9			
4.3	Kontrola po montáži .....	9			
<b>5</b>	<b>Elektrické připojení</b> .....	<b>9</b>			
5.1	Připojení senzoru .....	10			
5.2	Zajištění stupně krytí .....	10			
5.3	Kontrola po připojení .....	10			
<b>6</b>	<b>Uvedení do provozu</b> .....	<b>11</b>			
<b>7</b>	<b>Údržba</b> .....	<b>12</b>			
<b>8</b>	<b>Opravy</b> .....	<b>13</b>			
8.1	Všeobecné informace .....	13			
8.2	Náhradní díly .....	13			
8.3	Vrácení .....	13			
8.4	Likvidace .....	13			
<b>9</b>	<b>Příslušenství</b> .....	<b>14</b>			
9.1	Armatury .....	14			
9.2	Měřicí kabely .....	15			
9.3	Kalibrační roztoky .....	16			
<b>10</b>	<b>Technické údaje</b> .....	<b>16</b>			
10.1	Vstup .....	16			

# 1 O tomto dokumentu

## 1.1 Bezpečnostní informace

Struktura bezpečnostního symbolu	Význam
 <b>NEBEZPEČÍ</b> <b>Příčina (/následky)</b> Příp. následky nerespektování ► Preventivní opatření	Tento pokyn upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se vystavíte nebezpečné situaci, <b>dojde</b> k těžkým zraněním nebo ke smrti.
 <b>VAROVÁNÍ</b> <b>Příčina (/následky)</b> Příp. následky nerespektování ► Preventivní opatření	Tento pokyn upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se vystavíte nebezpečné situaci, <b>může dojít</b> k těžkým zraněním nebo k smrti.
 <b>UPOZORNĚNÍ</b> <b>Příčina (/následky)</b> Příp. následky nerespektování ► Preventivní opatření	Tento pokyn upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se vystavíte této situaci, může dojít k lehkým nebo středně těžkým zraněním.
 <b>OZNÁMENÍ</b> <b>Příčina/situace</b> Příp. následky nerespektování ► Opatření/pokyn	Tento symbol upozorňuje na situace, které mohou vést k věcným škodám.

## 1.2 Použité symboly

	Dodatečné informace, tipy
	Povolena
	Doporučený
	Zakázané nebo nedoporučené
	Odkaz na dokumentaci k přístroji
	Odkaz na stránku
	Odkaz na obrázek
	Výsledek určitého kroku

## 1.3 Dokumentace



Technické informace Memosens CLS2 1E, TI01528C


Kromě tohoto návodu k obsluze je se senzory pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu přiložen také XA s „Bezpečnostními pokyny pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu“.

- Pečlivě dodržujte pokyny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

## 2 Základní bezpečnostní pokyny

### 2.1 Požadavky na personál

- Montáž, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu měřicího systému smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Odborný personál musí mít pro uvedené činnosti oprávnění od vlastníka/provozovatele závodu.
- Elektrické připojení smí být prováděno pouze pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
- Odborný personál si musí přečíst a pochopit tento návod k obsluze a dodržovat pokyny v něm uvedené.
- Poruchy měřicího systému smí odstraňovat pouze oprávněný a náležitě kvalifikovaný personál.

 Opravy, které nejsou popsány v příloženém návodu k obsluze, smí provádět pouze výrobce nebo servisní organizace.

### 2.2 Určené použití

Tento senzor vodivosti je navržen pro konduktivní měření vodivosti kapalin.

Používá se v následujících oblastech:

Měření v médiích se střední nebo vysokou vodivostí

Používání zařízení pro jiný účel než pro uvedený představuje nebezpečí pro osoby i pro celý měřicí systém, a proto takové používání není dovoleno.

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

### 2.3 Bezpečnost na pracovišti

Jako uživatel jste odpovědný za dodržování následujících bezpečnostních předpisů:

- instalačních předpisů
- místních norem a předpisů
- pravidel ochrany proti výbuchu

#### Elektromagnetická kompatibilita

- Tento výrobek byl zkoušen z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu s relevantními mezinárodními normami pro průmyslové aplikace.
- Uvedená elektromagnetická kompatibilita se vztahuje pouze na takové produkty, které byly zapojeny v souladu s pokyny v tomto návodu k obsluze.

### 2.4 Bezpečnost provozu

**Před uvedením celého místa měření do provozu:**

1. Ověřte správnost všech připojení.
2. Přesvědčte se, zda elektrické kabely a hadicové spojky nejsou poškozené.
3. Nepoužívejte poškozené produkty a zajistěte ochranu proti jejich neúmyslnému uvedení do provozu.
4. Poškozené produkty označte jako vadné.

### **Během provozu:**

- ▶ Pokud poruchy nelze odstranit:

Produkty musí být vyřazeny z provozu a musí se zajistit ochrana proti jejich neúmyslnému uvedení do provozu.

## **2.5 Bezpečnost výrobku**

Výrobek byl zkonstruovaný a ověřený podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a byl expedovaný z výrobního závodu ve stavu bezpečném pro jeho provozování. Přitom byly zohledňované příslušné vyhlášky a mezinárodní normy.

# **3 Příchozí přijetí a identifikace výrobku**

## **3.1 Vstupní přejímka**

1. Zkontrolujte, zda není poškozený obal.
  - ↳ Informujte dodavatele o jakémkoli poškození obalu.  
Ušchovejte prosím poškozený obal, dokud nebude daný problém dořešen.
2. Ověřte, že není poškozený obsah balení.
  - ↳ Informujte dodavatele o jakémkoli poškození obsahu dodávky.  
Ušchovejte prosím poškozené zboží, dokud nebude daný problém dořešen.
3. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní a zda nic nechybí.
  - ↳ Porovnejte přepravní dokumenty s vaší objednávkou.
4. Pro uskladnění a přepravu výrobek zabalte takovým způsobem, aby byl spolehlivě chráněn před nárazy a vlhkostí.
  - ↳ Optimální ochranu zajišťují materiály původního balení.  
Dbejte na dodržení přípustných podmínek okolního prostředí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím svého dodavatele nebo nejbližší prodejní centrum.

## **3.2 Identifikace výrobku**

### **3.2.1 Typový štítek**

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace o vašem přístroji:

- Identifikace výrobce
- Rozšířený objednávací kód
- Sériové číslo
- Bezpečnostní a výstražné pokyny

- ▶ Porovnejte informace na typovém štítku s objednávkou.

### 3.2.2 Identifikace výrobku

#### Internetové stránky s informacemi o výrobku

[www.endress.com/cls21e](http://www.endress.com/cls21e)

#### Vysvětlení objednáčích kódu

Kód pro objednání a výrobní číslo vašeho přístroje se nachází:

- Na typovém štítku
- V dokladech o dodání

#### Kde najdete informace o výrobku

1. Přejděte na [www.endress.com](http://www.endress.com).
2. Vyhledávání na stránce (symbol lupy): Zadejte platné sériové číslo.
3. Hledat (lupa).
  - ↳ Struktura produktu se zobrazí ve vyskakovacím okně.
4. Klikněte na přehled produktů.
  - ↳ Otevře se nové okno. Zde vyplníte informace týkající se vašeho zařízení, včetně dokumentace k produktu.

#### Adresa výrobce

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG  
Dieselstraße 24  
D-70839 Gerlingen

### 3.3 Rozsah dodávky


Součástí dodávky je následující:

- Senzor v objednané verzi
- Návod k obsluze

## 4 Montáž


### 4.1 Požadavky na montáž

Senzory se instalují přímo prostřednictvím procesního připojení. Senzory lze volitelně instalovat také prostřednictvím průtočné nebo ponorné armatury.

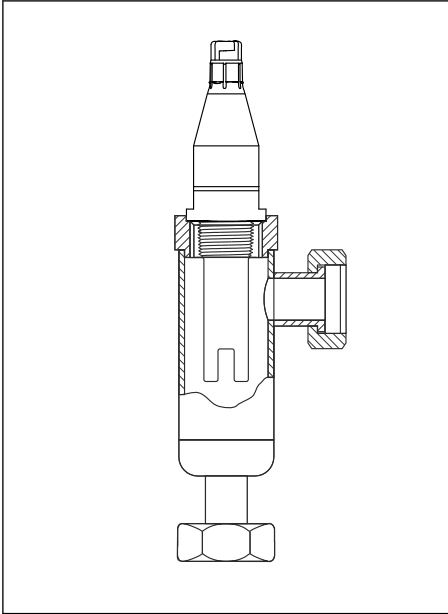

A0019019


1 Montáž do průtočné armatury CLA751

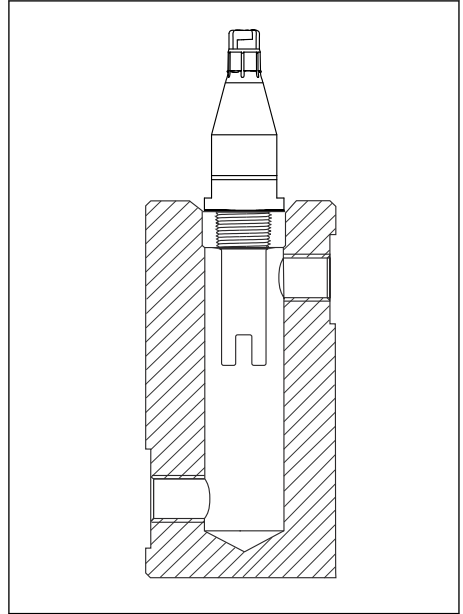

A0035650

2 Montáž do průtočné armatury CLA752

Pro instalaci senzorů se závitem G 1 do nádob: ponorná armatura Dipfit CLA111 .

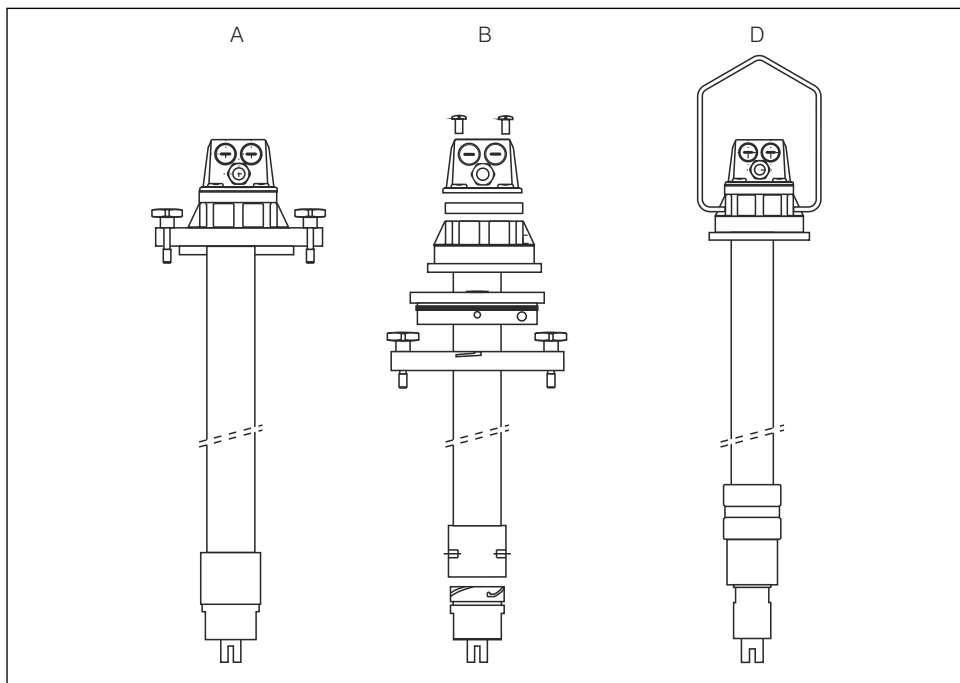


A0024145

3 Instalace do ponorné armatury, montážní verze A, B a D



## 4.2 Montáž senzoru

1.

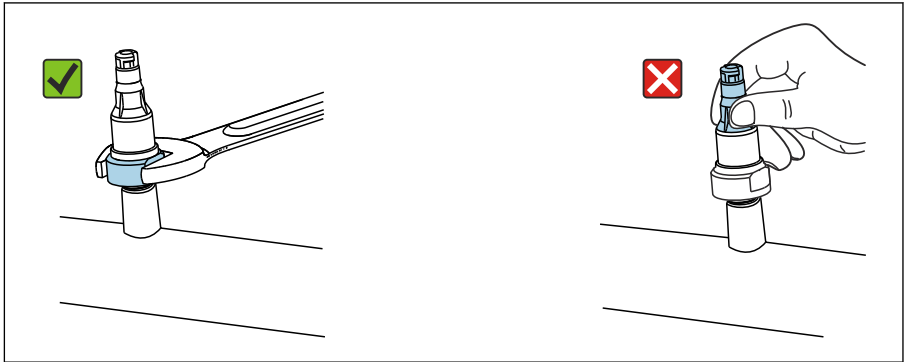

A0042909

### OZNÁMENÍ

#### Nesprávná montáž nebo demontáž

Hlavice by se mohla uvolnit a odpadnout, čímž by došlo k celkovému selhání senzoru!

- ▶ Senzor instalujte pouze prostřednictvím procesního připojení.
- ▶ K tomuto účelu použijte vhodný nástroj, jako například stranový klíč.

Nainstalujte senzor do armatury prostřednictvím procesního připojení.

2. Dbejte na to, aby elektrody byly během měření zcela ponořeny v médiu. Hloubka ponoru: nejméně 35 mm.

## 4.3 Kontrola po montáži

1. Jsou senzor a kabel nepoškozené?
2. Je senzor nainstalován v procesním připojení a nevisí volně na kabelu?

## 5 Elektrické připojení

### ⚠ VAROVÁNÍ


#### Zařízení pod napětím!

Neodborné připojení může způsobit zranění nebo smrt!

- ▶ Elektrické zapojení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
- ▶ Odborný elektrotechnik je povinen si přečíst tento návod k obsluze, musí mu porozumět a musí dodržovat všechny pokyny, které jsou v něm uvedené.
- ▶ Před zahájením prací spojených s připojováním se ujistěte, že žádný z kabelů není pod napětím.

## 5.1 Připojení senzoru

Elektrické připojení senzoru k převodníku se provádí pomocí měřicího kabelu CYK10.

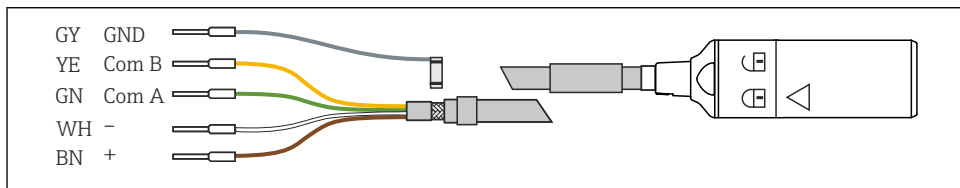

A0024019

4 Měřicí kabel CYK10

### OZNÁMENÍ

#### Mechanická ochrana proti zkroucení

Pokud se na hlavici Memosens působí příliš velkou silou, může dojít k přetržení připojení, a tím k nevratnému poškození senzoru!

- ▶ Při připojování senzoru ke kabelové spojce není potřeba vyvíjet nadměrnou sílu. Postupujte opatrně!
- ▶ Jestliže spojku Memosens nelze lehce uzavřít, zkontrolujte spojku z hlediska znečištění nebo mechanického poškození a ujistěte se, že ji otáčíte správným směrem. Věnujte pozornost symbolu zámku na spojce!
- ▶ V případě potřeby použijte jiný kabel Memosens.

## 5.2 Zajištění stupně krytí

Na dodaném zařízení je možno provádět pouze mechanická a elektrická připojení, která jsou popsána v tomto návodu, jsou nezbytná pro vykonávání požadované aplikace, jsou v souladu s určeným způsobem použití.

- ▶ Tyto práce provádějte pozorně a svědomitě.

Jinak již nelze zaručit jednotlivé typy ochrany (stupeň krytí [IP], elektrická bezpečnost, odolnost vůči elektromagnetickému rušení) dojednané pro tento produkt, na příklad z důvodu nepřítomnosti krytů nebo volných či nedostatečně zajištěných kabelů (koncovek).

## 5.3 Kontrola po připojení

### VAROVÁNÍ

#### Chyba připojení

Bezpečnost osob a měřicího místa je ohrožena! Výrobce nepřebírá odpovědnost za chyby způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

- ▶ Místo měření uveďte do provozu pouze v případě, že jste na **všechny** otázky odpověděli **ano**.

Stav a technické parametry výrobku

- ▶ Nejsou senzor nebo kabel viditelně poškozeny?

Elektrické připojení

- ▶ Je kabel nainstalován tak, aby nebyl zatěžován a zkroucen?

- ▶ Je odizolována dostatečná délka vodičů kabelu a jsou jednotlivé žíly kabelů na převodníku správně umístěny ve svorkách?
- ▶ Jsou všechny zásuvné svorkovnice na převodníku spolehlivě připojené?
- ▶ Jsou všechny kabelové vývodky na převodníku namontované, pevně utažené a utěsněné?

## 6 Uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že:

- je senzor správně nainstalován;
- elektrické připojení je správné.

1. Zkontrolujte kompenzaci teploty a nastavení tlumení na převodníku.



Návod k obsluze používaného převodníku, např. BA01245C při použití Liquiline CM44x nebo CM44xR.

### **VAROVÁNÍ**

#### **Unikající procesní médium**

Riziko zranění v důsledku vysokého tlaku, vysokých teplot nebo chemických nebezpečí!

- ▶ Před použitím tlaku na sestavu s čisticím systémem se ujistěte, že je systém správně připojen.
- ▶ Neinstalujte armaturu do procesu, jestliže nemůžete spolehlivě zajistit správné připojení.

Jestliže se používá armatura s funkcí automatického čištění:

2. Zkontrolujte, zda je čisticí médium (např. voda nebo vzduch) správně připojené.
3. Následně po uvedení do provozu:
  - Provádějte v pravidelných intervalech údržbu senzoru.
  - ↳ Jedině tak lze zajistit spolehlivé měření.



Vzhledem k tomu, že senzor lze provozovat při jmenovitém tlaku větším než 1 bar (15 psi), je registrován podle CSA B51 („Kotel, tlaková nádoba a tlakové potrubí“; kategorie F) s CRN (kanadské registrační číslo) ve všech kanadských provinciích.

CRN se nachází na typovém štítku.

## 7 Údržba

### VAROVÁNÍ

#### **Thiomočovina**

Její polknutím si můžete poškodit zdraví! Je domněnka, že může způsobovat rakovinu! U těhotných může způsobit poškození lidského plodu! Představuje nebezpečí pro okolní prostředí s dlouhodobým účinkem!

- ▶ Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice, noste vhodné ochranné oblečení.
- ▶ Vyvarujte se kontaktu s očima, ústy a s kůží.
- ▶ Zabraňte úniku do okolního prostředí.

### UPOZORNĚNÍ

#### **Korozivní chemikálie**

Nebezpečí chemických popálenin očí a pokožky a riziko poškození oděvu a vybavení!

- ▶ Je absolutně zásadně důležité řádně používat ochranu očí a rukou při práci s kyselinami, louhy a organickými rozpouštědly!
- ▶ Používejte ochranné brýle a bezpečnostní rukavice.
- ▶ Pro zamezení poškození očistěte skvrny z oblečení a dalších předmětů.
- ▶ Respektujte pokyny na bezpečnostních listech pro používané chemikálie.

Nečistoty na senzoru odstraňujte v závislosti na typu nečistoty následujícími způsoby:

1. Oleje a mastné nánosy:  
Očistěte odstraňovačem mastnoty, např. alkoholem nebo horkou vodou a (základním) prostředkem obsahujícím povrchově aktivní látku (např. prostředek na mytí nádobí).
2. Nánosy vápna a hydroxidů kovů a obtížně rozpustné (lyofobní) organické nánosy:  
Tyto nánosy rozpouštějte zředěnou kyselinou solnou (3 %), poté senzor důkladně omyjte dostatečným množstvím čisté vody.
3. Nánosy sulfidů (z procesu odsiřování spalin nebo z čistíren odpadních vod):  
Použijte směs kyseliny solné (3 %) a thiomočoviny (běžně dostupné v obchodech), senzor pak řádně opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.
4. Nahromadění obsahující bílkoviny (např. v potravinářském průmyslu):  
Použijte směs kyseliny solné (0,5 %) a pepsinu (běžně dostupné v obchodech), senzor pak řádně opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.
5. Snadno rozpustné biologické nánosy:  
Opláchněte proudem vody.

Po vyčištění senzor důkladně opláchněte velkým množstvím vody.

## 8 Opravy

### 8.1 Všeobecné informace

Koncept opravy a přestavby poskytuje následující:

- Produkt má modulární konstrukci
- Náhradní díly jsou sdružované do sad obsahujících příslušné pokyny
- Používejte pouze náhradní díly od výrobce
- Opravy provádí servisní oddělení výrobce nebo vyškolení uživatelé
- Certifikovaná zařízení může na jiné certifikované verze zařízení přestavovat pouze servisní oddělení výrobce nebo se tak může činit pouze ve výrobním závodě
- Dodržujte příslušné normy, národní předpisy, dokumentaci k ochraně proti výbuchu (XA) a certifikáty

1. Opravy vykonávejte podle pokynů přiložených k sadě.
2. Zdokumentujte opravu a přestavbu a zadejte nebo jste zadali nástroj pro správu životního cyklu (W@M).

### 8.2 Náhradní díly

Náhradní díly zařízení, které jsou aktuálně k dodání, najdete na webových stránkách:

<https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder>

- ▶ Při objednávání náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení.

### 8.3 Vracení

Je-li třeba provést opravu či tovární kalibraci, nebo pokud byl objednán či dodán špatný produkt, musí být produkt odeslán zpět. Jako společnost s osvědčením ISO a také s ohledem na právní předpisy musí společnost Endress+Hauser dodržovat určité postupy při manipulaci s vrácenými produkty, které byly v kontaktu s médiem.

Pro zajištění rychlého, bezpečného a profesionálního vracení zařízení:

- ▶ Informace ohledně postupu a podmínek vracení zařízení jsou uvedeny na stránkách [www.endress.com/support/return-material](http://www.endress.com/support/return-material).

### 8.4 Likvidace



Pokud je vyžadováno směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), výrobek je označen zde uvedeným symbolem, aby mohlo být minimalizováno množství materiálu likvidovaného jako netříděný komunální odpad WEEE. Výrobky, které jsou označeny tímto symbolem, nepatří do netříděného komunálního odpadu. Místo toho je vraťte výrobci k likvidaci za příslušných podmínek.

## 9 Příslušenství

Níže je uvedeno nejdůležitější příslušenství, které je k dispozici k okamžiku vydání této dokumentace.

Příslušenství uvedené v návodu je technicky kompatibilní s výrobkem.

1. Jsou možná specifická aplikační omezení kombinace výrobků.  
Zajistěte soulad měřicího bodu s aplikací. Za to odpovídá provozovatel místa měření.
2. Věnujte pozornost informacím v návodu ke všem výrobkům, zejména technickým údajům.
3. V případě, že zde není nějaké příslušenství uvedeno, obraťte se na servisní nebo prodejní centrum.

### 9.1 Armatury

#### Dipfit CLA111


- Ponorná armatura pro otevřené a uzavřené nádoby s přírubou DN 100
- Konfigurační produktů na stránce produktu: [www.products.endress.com/cla111](http://www.products.endress.com/cla111)



Technické informace TI00135C

#### Průtočná armatura CLA751

- Pro instalaci senzorů vodivosti se závitem G 1 (CLS12, CLS13, CLS21, CLS30)
- Přítok (spodní) a odtok (boční) DN 20 s matkou závitového adaptéru G 1
- Nerezová ocel 1.4571 (AISI 316Ti)
- Max. teplota 160 °C (320 °F), max. tlak 12 bar (174 psi)
- Obj. č. 50004201

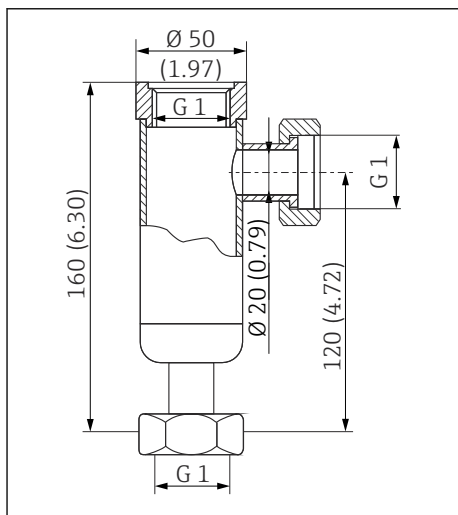


A0024377

5 Rozměry v mm (palcích)

### Průtočná armatura CLA752

- Pro instalaci senzorů vodivosti se závitem G 1 (CLS12, CLS13, CLS21, CLS30)
- Přítok (boční) a odtok (boční) DN 20 s vnitřním závitem G 1/2
- Polypropylen (PP)
- Max. teplota 90 °C (194 °F), max. tlak 6 bar (87 psi)
- Obj. č. 50033772

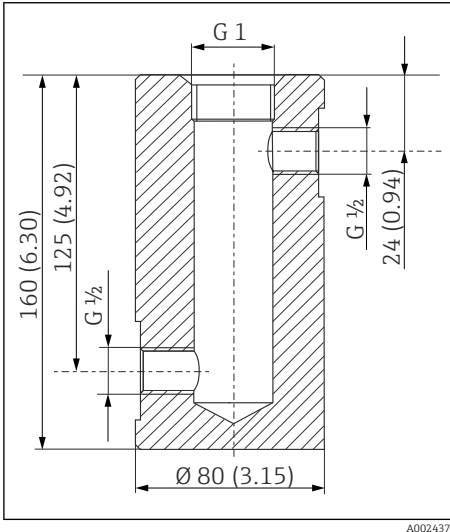

6 Rozměry v mm (palcích)

## 9.2 Měřicí kabely

### Datový kabel Memosens CYK10

- Pro digitální senzory s technologií Memosens
- Konfigurátor produktů na stránce produktu: [www.endress.com/cyk10](http://www.endress.com/cyk10)



Technické informace TI00118C

### Datový kabel Memosens CYK11

- Prodlužovací kabel pro digitální senzory s protokolem Memosens
- Konfigurátor produktů na stránce produktu: [www.endress.com/cyk11](http://www.endress.com/cyk11)



Technické informace TI00118C

## 9.3 Kalibrační roztoky

### Roztoky pro kalibraci vodivosti CLY11

Přesné roztoky s návazností na SRM (standardní referenční materiál) od NIST pro kvalifikovanou kalibraci systémů na měření vodivosti v souladu s ISO 9000

- CLY11-A, 74  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (referenční teplota 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)  
Obj. č. 50081902
- CLY11-B, 149,6  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (referenční teplota 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)  
Obj. č. 50081903
- CLY11-C, 1,406 mS/cm (referenční teplota 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)  
Obj. č. 50081904
- CLY11-D, 12,64 mS/cm (referenční teplota 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)  
Obj. č. 50081905



Technické informace TI00162C

## 10 Technické údaje

### 10.1 Vstup

#### 10.1.1 Měřené proměnné

- Vodivost
- Teplota

#### 10.1.2 Rozsahy měření

**Vodivost**<sup>1)</sup> 10  $\mu\text{S}/\text{cm}$  až 20 mS/cm

1) Ve vztahu k vodě při 25 °C (77 °F)

**Teplota** -20 až 135 °C (-4 až 275 °F)

#### 10.1.3 Konstanta cely

$k = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ , jmenovitá

#### 10.1.4 Kompenzace teploty

Pt1000 (třída A podle IEC 60751)

## 10.2 Výkonové charakteristiky

### 10.2.1 Nejistota měření

Každý jednotlivý senzor je z výroby testován v roztoku s cca 5 mS/cm pomocí referenčního měřicího systému navazujícího na NIST nebo PTB. Přesná konstanta cely je uvedena v dodaném certifikátu výrobce. Nejistota měření při stanovení konstanty cely je 1,0 %.



## 10.2.2 Doba odezvy

<b>Vodivost</b>	$t_{95} \leq 2 \text{ s}$
<b>Teplota</b> <sup>1)</sup>	$t_{90} \leq 30 \text{ s}$ <sup>2)</sup>

1) DIN VDI/VDE 3522-2 (0,3 m/s laminární)

2) S predikcí teploty aktivovanou ve standardním nastavení

## 10.2.3 Chyba měření

<b>Vodivost</b>	$\leq 5 \%$ měřené hodnoty, ve specifikovaném rozsahu měření
<b>Teplota</b>	$\leq 2,5 \text{ K}$ , v rozsahu měření $-20$ až $100 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-4$ až $212 \text{ }^\circ\text{F}$ ) $\leq 3,5 \text{ K}$ , v rozsahu měření $100$ až $135 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $212$ až $275 \text{ }^\circ\text{F}$ )

## 10.2.4 Opakovatelnost

<b>Vodivost</b>	$\leq 0,2 \%$ měřené hodnoty, ve specifikovaném rozsahu měření
<b>Teplota</b>	$\leq 0,05 \text{ K}$

## 10.3 Prostředí

### 10.3.1 Teplota okolí

$-20 \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4 \dots 140 \text{ }^\circ\text{F}$ )

### 10.3.2 Skladovací teplota

$-25$  až  $+80 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-10$  až  $+180 \text{ }^\circ\text{F}$ )

### 10.3.3 Stupeň krytí

IP 68 / NEMA typ 6P (1,9 m vodního sloupce,  $20 \text{ }^\circ\text{C}$ , 24 h)

## 10.4 Proces


### 10.4.1 Procesní teplota

$-20$  až  $135 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-4$  až  $275 \text{ }^\circ\text{F}$ ) při 3,5 bar (50 psi), absolutní tlak

### 10.4.2 Procesní tlak

17 bar (247 psi), absolutní tlak, při  $20 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $68 \text{ }^\circ\text{F}$ )

### 10.4.3 Jmenovitá teplota / jmenovitý tlak

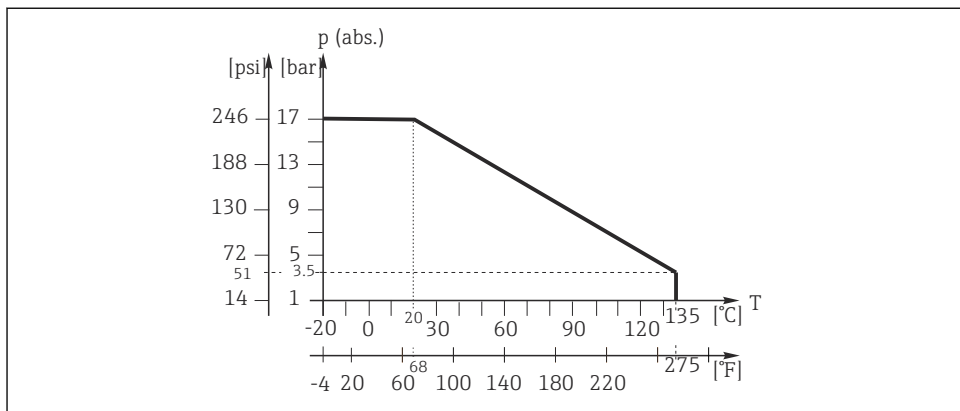

A0044757

7 Odolnost vůči mechanickému tlaku / teplotě

## 10.5 Mechanická konstrukce

### 10.5.1 Hmotnost

Přibl. 0,3 kg (0,66 lbs), podle provedení

### 10.5.2 Materiály (v kontaktu s médiem)

Elektrody	Grafit
Tělo senzoru	Polyethersulfon (PES-GF20)
Materiál soklu pro teplotní sondu	Titan 3.7035

### 10.5.3 Materiály (bez kontaktu s médiem)

#### Informace ohledně směrnice REACH (ES) 1907/2006, čl. 33/1)

Vnitřní konektor obsahuje olovo spadající mezi látky SVHC (číslo CAS 7439-92-1) v množství vyšším než 0,1 % (hm./hm.).

Výrobek nepředstavuje nebezpečí, pokud se používá v souladu s určeným účelem.

### 10.5.4 Procesní připojení

Závit G 1  
Závit NPT 1"

# Rejstřík

## B

Bezpečnost	
Bezpečnost na pracovišti . . . . .	4
Provoz . . . . .	4
Výrobek . . . . .	5
Bezpečnost na pracovišti . . . . .	4
Bezpečnost provozu . . . . .	4
Bezpečnost výrobku . . . . .	5
Bezpečnostní informace . . . . .	3

## D

Doba odezvy . . . . .	17
Dokumentace . . . . .	3

## E

Elektrické připojení . . . . .	9
--------------------------------	---

## H

Hmotnost . . . . .	18
--------------------	----

## CH

Chyba měření . . . . .	17
------------------------	----

## I

Identifikace výrobku . . . . .	6
--------------------------------	---

## J

Jmenovitá teplota / jmenovitý tlak . . . . .	18
--	----

## K

Kompenzace teploty . . . . .	16
Konstanta cely . . . . .	16
Kontrola	
Montáž . . . . .	9
Připojení . . . . .	10

## L

Likvidace . . . . .	13
---------------------	----

## M

Materiály . . . . .	18
Měřené proměnné . . . . .	16
Montáž	
Kontrola . . . . .	9
Senzor . . . . .	9

## N

Náhradní díly . . . . .	13
Nejistota měření . . . . .	16

## O

Opakovatelnost . . . . .	17
Opravy . . . . .	13

## P

Použité symboly . . . . .	3
Použití . . . . .	4
Procesní připojení . . . . .	18
Procesní teplota . . . . .	17
Procesní tlak . . . . .	17
Připojení	
Kontrola . . . . .	10
Zajištění stupně krytí . . . . .	10

## R

Rozsah dodávky . . . . .	6
Rozsahy měření . . . . .	16

## S

Senzor	
Čištění . . . . .	12
Instalace . . . . .	9
Připojování . . . . .	10
Skladovací teplota . . . . .	17
Stupeň krytí	
Technické údaje . . . . .	17
Zajištění . . . . .	10

## T

Technické údaje	
Mechanická konstrukce . . . . .	18
Proces . . . . .	17
Prostředí . . . . .	17
Vstup . . . . .	16
Výkonové charakteristiky . . . . .	16
Teplota okolí . . . . .	17
Typový štítek . . . . .	5

## U

Určené použití . . . . .	4
--------------------------	---

**V**

Vrácení . . . . .	13
Vstupní přejímka . . . . .	5
Výkonové charakteristiky . . . . .	16









71612069

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---