01.01.zz (Software del equipo)

Products Solutions

ns Services


Manual de instrucciones Levelflex FMP50 PROFIBUS PA

Radar de onda guiada







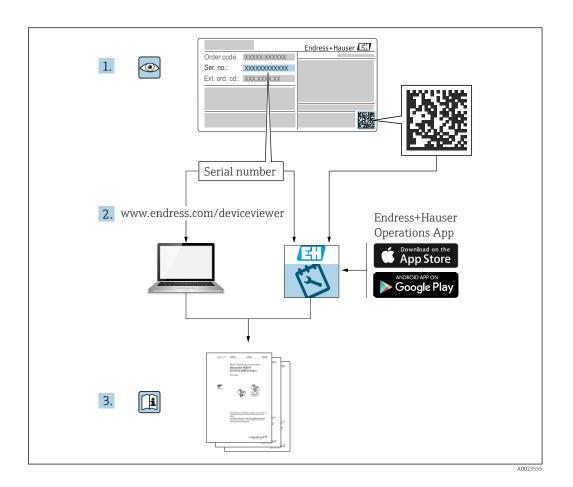

Índice de contenidos

1 1.1 1.2	Sobre este documento5Finalidad del documento5Símbolos51.2.1Símbolos de seguridad51.2.2Símbolos eléctricos51.2.3Símbolos de herramientas51.2.4Símbolos para ciertos tipos de	6.3	6.2.3 Montaje del equipo
	1.2.4 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos 6	7	Conexión eléctrica 3
1.3 1.4 1.5	Lista de abreviaciones 6 Documentación	7.1	Requisitos de conexión37.1.1Asignación de terminales37.1.2Especificación de cables37.1.3Conector del equipo3
2	Instrucciones de seguridad básicas 9		7.1.4 Tensión de alimentación 3
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Requisitos que debe cumplir el personal 9 Uso pretendido 9 Seguridad en el puesto de trabajo 10 Funcionamiento seguro 10 Seguridad del producto 10 2.5.1 Marca CE 11 2.5.2 Conformidad EAC 11	7.2	7.1.5 Protección contra sobretensiones 3 Conexión del equipo
3	Descripción del producto 12	1.5	verificacion tras la conexion 4
3.1	Diseño del producto 12 3.1.1 Levelflex FMP50 12 3.1.2 Cabezal 13	8 8.1	Opciones de configuración 4 Visión general de las opciones de
			configuración 4 8.1.1 Acceso al menú de configuración a
4	Recepción de material e		través del indicador local 4
	identificación del producto 14		8.1.2 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración . 4
4.1 4.2	Recepción de material14Identificación del producto144.2.1 Placa de identificación144.2.2 Dirección del fabricante15	8.2	Estructura y función del menú de configuración
5	Almacenamiento, transporte 16		acceso relacionada 4
5.1 5.2	Temperatura de almacenamiento 16 Transporte hasta el punto de medida 16	8.3	8.2.3 Acceso a los datos: Seguridad 4 Módulo indicador y de configuración 4 8.3.1 Formato de visualización 4
6	Instalación		8.3.2 Elementos de configuración 58.3.3 Introducción de números y texto 5
6.1	Requisitos de montaje		8.3.4 Apertura del menú contextual 5 8.3.5 Visualización de la curva envolvente en el módulo indicador y de configuración
	6.1.3 Notas sobra la carga mecánica de la		-
	sonda	9	Integración en el sistema 5
ć D	proceso	9.1	Visión general del fichero maestro del equipo (GSD)
6.2	Montaje del equipo		9.2.2 Direccionamiento por naraware 5

10	Puesta en marcha usando el				
	asistente	58			
11	Puesta en marcha a través del				
	menú de configuración	59			
11.1 11.2	Instalación y comprobación de funciones Configuración del idioma de manejo	59 59			
11.3	Configurar la medición de nivel	60			
11.4	Grabación de la curva de eco de referencia	61			
11.5	Configuración del indicador local	6161			
	11.5.2 Ajuste del indicador local	62			
11.6	Gestión de la configuración	62			
11.7	Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado	62			
	autorizauo	0Z			
12	Diagnóstico y localización y				
	resolución de fallos	64			
12.1	Localización y resolución de fallos en general.	64			
	12.1.1 Errores generales	64			
12.2	parámetros	64			
12.2	local	65			
	12.2.1 Mensaje de diagnóstico	65			
12.3	12.2.2 Visualización de medidas correctivas . Evento de diagnóstico en el software de	67			
10 /	configuración	67			
12.4 12.5	Lista de diagnósticos Lista de eventos de diagnóstico	69 70			
12.6	Libro de registro de eventos	72			
	12.6.1 Historia de eventos	72			
	eventos	72			
	12.6.3 Visión general sobre eventos de información	72			
12.7	Historial del firmware	73			
13	Mantenimiento	74			
13.1	Limpieza externa	74			
13.2	Instrucciones generales de limpieza	74			
14	Reparación	75			
14.1	Información general	75			
	14.1.1 Planteamiento de las reparaciones14.1.2 Reparación de equipos con	75			
	certificación Ex	75			
	14.1.3 Sustitución de los módulos del				
	sistema electrónico	75			
14.2	14.1.4 Sustitución de un equipo	75 76			
14.2 14.3	Piezas de repuesto	76 76			
14.4	Eliminación	76			

15	Accesorio	os	77
15.1	Accesorios	específicos del equipo	77
	15.1.1 Tap	oa de protección ambiental	77
	15.1.2 Sop	oorte de montaje para el	
		npartimento de la electrónica	78
		para montaje, aislado	79
		rella de centrado	
		ualizador remoto FHX50	81
		tección contra sobretensiones	82
		dulo Bluetooth BT10 para	0.0
450		iipos HART	83
15.2		específicos para la comunicación	84
15.3		específicos para el	0.7
1 - /		ento	84
15.4		es del sistema	
	15.4.1 Me	mograph M RSG45	85
16	Menú de	configuración	86
16.1	Visión gene	eral sobre el menú de	
		ón (módulo de visualización)	86
16.2	Visión gene	eral sobre el menú de	
		ón (software de configuración)	93
16.3		te"	100
		stente "Mapeado"	108
		omenú "Analog input 1 6"	109
		omenú "Ajuste avanzado"	111
16.4		nóstico"	155
		omenú "Lista de diagnósticos"	157
		omenú "Lista de eventos"	158
		omenú "Información del	4 = 0
		positivo"	159
		omenú "Valor medido"	161
		omenú "Analog input 1 6"	163
		omenú "Memorización de valores	165
		didos"	165
		omenú "Simulación"	168
		omenú "Test de dispositivo" omenú "Heartbeat"	172174
	10.4.7 JUL	mienu Heartbeat	1/4
Índic	e alfabéti	co	175

5

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

▲ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

▲ ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

AVISO

Este símbolo le advierte de una situación potencialmente nociva. Si no se evita dicha situación, se pueden producir daños en el producto o en sus alrededores.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
===	Corriente continua
~	Corriente alterna
$\overline{}$	Corriente continua y alterna
=	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
	Tierra de protección (PE) Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.
	Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo: Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal,. Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

1.2.3 Símbolos de herramientas



Destornillador Phillips



Destornillador de hoja plana



Destornillador torx



Llave Allen



Llave fija

1.2.4 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

✓ Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

✓ ✓ Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar

1.2.3

Serie de pasos



Resultado de un paso



Inspección visual



Configuración mediante software de configuración



Parámetros protegidos contra escritura

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes

Resistencia de los cables de conexión a la temperatura

Especifica el valor mínimo de temperatura al que son resistentes los cables de conexión

1.3 Lista de abreviaciones

BA

Tipo de documento "Manual de instrucciones"

KA

Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado"

TI

Tipo de documento "Información técnica"

SD

Tipo de documento "Documentación especial"

Tipo de documento "Instrucciones de seguridad"

Presión nominal

Presión máxima de trabajo

La PMT se indica en la placa de identificación.

ToF

Time of Flight

ε_r (valor Dk)

Constante dieléctrica relativa

Controlador lógico programable (PLC)

Interfaz común de datos

BD

Distancia de bloqueo; no se analizan señales dentro de la BD.

PLC

Controlador lógico programable (PLC)

CDI

Interfaz común de datos

Estado de la frecuencia de pulsos (salida de conmutación)

1.4 Documentación



Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- Endress+Hauser Operations App: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Según la versión del equipo que se haya pedido, puede estar disponible la documentación siguiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía para obtener rápidamente el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Referencia para sus parámetros El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son una parte constituyente del manual de instrucciones.
	En la placa de identificación se indican las instrucciones de seguridad (XA) que son relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. La documentación suplementaria es una parte constituyente de la documentación del equipo.

1.5 Marcas registradas

PROFIBUS®

PROFIBUS y las marcas asociadas (la marca de la asociación, las marcas de tecnología, la marca de la certificación y la marca "Certified by PI") son marcas registradas de PROFIBUS User Organization e.V. (Organización de Usuarios de PROFIBUS), Karlsruhe - Alemania

Bluetooth®

La marca denominativa $Bluetooth^{@}$ y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Apple[®]

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

TEFLON®

Marca registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ► Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ► Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso pretendido

Aplicación y productos

El instrumento de medición descrito en el presente manual está destinado exclusivamente a la medición de nivel de líquidos. Según la versión pedida, el instrumento de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Si se cumplen los valores límite especificados en los "Datos técnicos" y las condiciones recogidas en las instrucciones y en la documentación adicional, el instrumento de medición se puede usar exclusivamente para las mediciones siquientes:

- ▶ Variables de proceso medidas: nivel
- ► Variables de proceso calculables: volumen o masa en depósitos con cualquier forma (calculado a partir del nivel utilizando la función de linealización)

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- ▶ Use el instrumento de medición exclusivamente para productos contra los cuales los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso sean suficientemente resistentes.
- ► Tenga en cuenta los valores límite recogidos en los "Datos técnicos".

Uso incorrecto

El fabricante no es responsable de los daños que se deriven de un uso inapropiado o distinto del previsto.

Aclaración de casos límite:

► En el caso de fluidos especiales y fluidos para limpieza, Endress+Hauser le proporcionará ayuda en la verificación de la resistencia a la corrosión que presentan los materiales de las partes en contacto con el producto fluido, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

Riesgos residuales

La caja del sistema electrónico y los conjuntos que esta contiene (p. ej., el módulo indicador, el módulo del sistema electrónico principal y el módulo del sistema electrónico de E/S) pueden alcanzar temperaturas de hasta $80\,^{\circ}\text{C}$ (176 °F) debido a la transferencia de calor desde el proceso y a la disipación de energía en el sistema electrónico. El sensor puede alcanzar durante su funcionamiento temperaturas próximas a la del producto.

¡Peligro de quemaduras por contacto con las superficies!

► En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use los equipos de protección individual requeridos conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de lesiones!

- ► Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- ► La responsabilidad de asegurar el funcionamiento sin problemas del equipo recae en el operador.

Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a peligros imprevisibles:

▶ No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro continuado y la fiabilidad:

- ► Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Use exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante.

Área de peligro

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación al utilizar el equipo en el área de peligro (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad en depósitos a presión):

- ► Compruebe la placa de identificación para verificar si el equipo pedido se puede destinar al uso previsto en el área de peligro.
- ► Cumpla las especificaciones indicadas en la documentación suplementaria aparte, que se incluye como parte integral de las presentes instrucciones.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura. Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes.

AVISO

Pérdida de grado de protección por abertura del equipo en ambientes húmedos

► Si el equipo se abre en un ambiente húmedo, el grado de protección que se indica en la placa de identificación pierde su validez. Ello también puede perjudicar el funcionamiento seguro del equipo.

2.5.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración UE de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

Para confirmar que el equipo ha superado satisfactoriamente los ensayos correspondientes, el fabricante lo identifica con la marca CE.

2.5.2 Conformidad EAC


El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. Puede encontrar una lista de estos en la declaración de conformidad EAC correspondiente, en la que también se incluyen las normas consideradas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes adhiriendo al mismo el marcado EAC.

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto

3.1.1 Levelflex FMP50

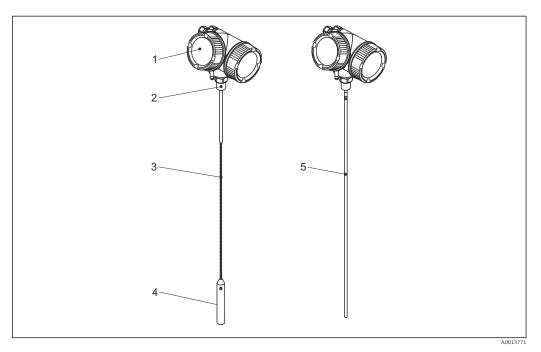


■ 1 Diseño del Levelflex

- 1 Cabezal
- 2 Conexión a proceso (roscada)
- 3 Sonda de cable
- 4 Contrapeso fin de sonda
- 5 Sonda de varilla

12

3.1.2 Cabezal

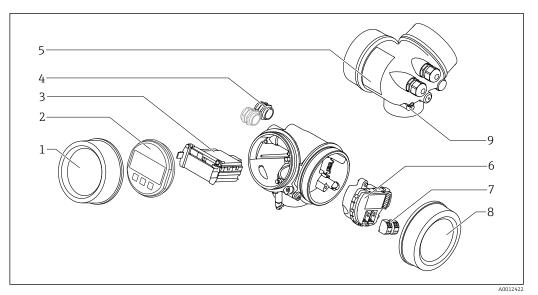

■ 2 Diseño de la caja


- 1 Cubierta del compartimento de la electrónica
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Prensaestopas (1 o 2, depende de la versión del instrumento)
- 5 Placa de identificación
- 6 Módulo de electrónica E/S
- 7 Terminales (de clavija con resorte intercambiables)
- 8 Tapa del compartimento de conexiones
- 9 Terminal de puesta a tierra

Endress+Hauser

13

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

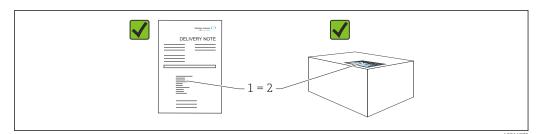

Realice las siguientes comprobaciones durante la recepción de material:

- ¿El código de pedido indicado en el albarán de entrega (1) coincide exactamente con el que figura en la etiqueta adhesiva del producto (2)?
- ¿La mercancía está indemne?
- ¿Los datos indicados en la placa de identificación concuerdan con los especificados en el pedido y en el albarán de entrega?
- ¿Se proporciona la documentación?
- En caso necesario (véase la placa de identificación): ¿Se proporcionan las instrucciones de seguridad (XA)?
- Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

4.2 Identificación del producto

Están disponibles las siguientes opciones para identificar el equipo:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de producto ampliado con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- ► *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer); introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.
- ▶ Aplicación Endress+Hauser Operations; introduzca manualmente el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D que figura en la placa de identificación.
 - Se muestra toda la información sobre el equipo de medición.

4.2.1 Placa de identificación

La información que exige la ley y que es aplicable al equipo se muestra en la placa de identificación, p. ej.:

- Identificación del fabricante
- Número de pedido, código ampliado de pedido, número de serie
- Datos técnicos, grado de protección
- Versión del firmware, versión del hardware
- Información relacionada con la homologación, referencia a las instrucciones de sequridad (XA)
- Código DataMatrix (información sobre el equipo)

4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania

Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

5 Almacenamiento, transporte

5.1 Temperatura de almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento admisible: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Utilice el embalaje original.

5.2 Transporte hasta el punto de medida

ADVERTENCIA

La caja o la sonda pueden sufrir daños o romperse.

¡Riesgo de lesiones!


- ► Transporte el instrumento de medición hasta el punto de medición en su embalaje original o por la conexión a proceso.
- Fije siempre los equipos de elevación (eslingas, cáncamos, etc.) en la conexión a proceso y no levante nunca el equipo sujetándolo por la caja de la electrónica o la sonda. Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo para evitar que se incline o se deslice por error.
- Siga las instrucciones de seguridad y cumpla las condiciones de transporte definidas para equipos de más de 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).



6 Instalación

6.1 Requisitos de montaje

6.1.1 Posición de montaje apropiada

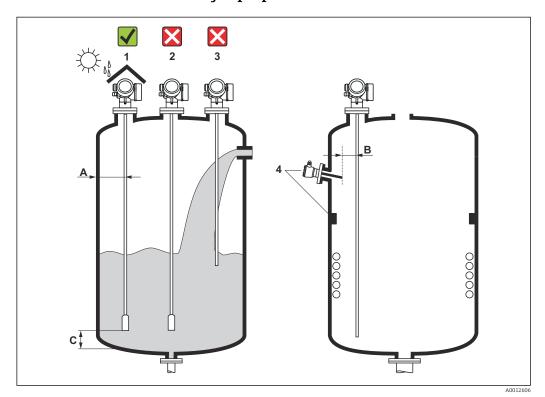

Posiciones de instalación

Requisitos de espacio durante el montaje

- Distancia (A) entre la pared del depósito y las sondas de varilla y de cable:
 - Para paredes metálicas lisas: > 50 mm (2 in)
 - Para paredes de plástico: > 300 mm (12 in) a las piezas metálicas del exterior del depósito
 - Para paredes de hormigón: > 500 mm (20 in), si no, puede que disminuya el rango de medición admisible.
- Distancia (B) entre las sondas de varilla y los accesorios internos (3): > 300 mm (12 in)
- Si se utiliza más de un equipo Levelflex:
 Distancia mínima entre los ejes del sensor: 100 mm (3,94 in)
- Distancia (C) desde el extremo de la sonda al fondo del depósito:
 - Sonda de cable: > 150 mm (6 in)
 - Sonda de varilla: > 10 mm (0,4 in)

Requisitos de montaje adicionales

- Para el montaje en exteriores, se puede utilizar una tapa de protección ambiental (1) para proteger el equipo de condiciones meteorológicas extremas.
- En los depósitos metálicos, se recomienda no montar la sonda en el centro del depósito


 (2), ya que esto podría aumentar las señales de eco de interferencia.

 Si no es posible evitar una posición de montaje central, es esencial realizar una supresión de falsos ecos (mapeado) tras la puesta en marcha del equipo.
- No monte la sonda en la cortina de llenado (3).
- Elija un lugar de montaje adecuado para evitar que la sonda de cable se deforme durante la instalación o el funcionamiento (p. ej., como resultado del movimiento del producto contra la pared del silo).
- Cuando se trata de sondas de cable suspendidas libremente (la sonda no está fijada al fondo), la distancia entre el cable de la sonda y los accesorios internos, que puede cambiar debido al movimiento del producto, nunca debe ser menor de 300 mm (12 in). Sin embargo, el contacto ocasional entre el contrapeso de la sonda y el cono del depósito no influye en la medición siempre y cuando la permitividad relativa sea al menos $\varepsilon_r = 1.8$.
- Si se monta la caja en un hueco (p. ej., en un techo de hormigón), se debe dejar una distancia mínima de 100 mm (4 in) entre la cubierta del compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico y la pared. De lo contrario, no se podrá acceder al compartimento de conexiones/compartimento del sistema electrónico tras la instalación.

6.1.2 Montaje en condiciones de espacio cerrado

Montaje con sonda separada

La versión del equipo con sonda separada es la apropiada para aquellas aplicaciones en las que hay un espacio limitado para el montaje del equipo. Con esta versión, el compartimento de la electrónica se monta separado de la sonda.

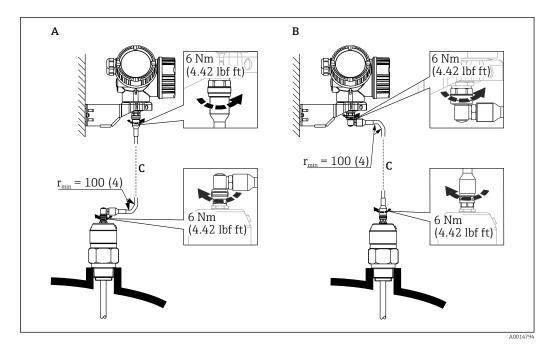

- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

- Estructura de pedido del producto, característica 600 "Diseño de la sonda":
 - Versión MB "Sensor remoto, cable de 3 m"
 - Versión MC "Sensor remoto, cable de 6 m"
 - Versión MD "Sensor remoto, cable de 9 m"
- Con estas versiones, el cable de conexión está incluido en el alcance del suministro.
 Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 inch)
- Con estas versiones, el soporte de montaje para el compartimento de la electrónica está incluido en el alcance del suministro. Opciones de montaje:
 - Montaje en pared
 - Montaje en barra de soporte o tubería de DN32 a DN50 (de 1¼ a 2 in)
- El cable de conexión tiene un conector recto y un conector en codo de 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

6.1.3 Notas sobra la carga mecánica de la sonda

Capacidad de carga por tracción de las sondas de cable

FMP50

Cable 4 mm (1/4 in) 316

Capacidad de carga por tracción 2 kN


Capacidad de carga lateral (resistencia a la flexión) de las sondas de varilla

FMP50

Varilla 8 mm (1/3 in) 316L

Resistencia a la flexión 10 Nm

Carga lateral (momento de flexión) de las condiciones de caudal

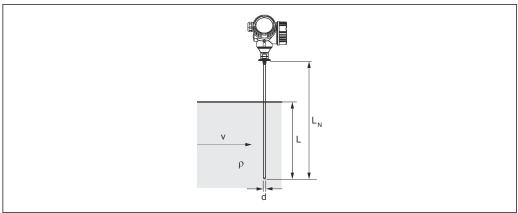

A001417

- ρ Densidad del producto [kg/m³]
- v Velocidad de flujo [m/s] del producto, perpendicular a la varilla de sonda
- d Diámetro [m] de la varilla de sonda
- L Nivel [m]
- LN Longitud de la sonda [m]

La fórmula para calcular el momento de flexión M que actúa sobre la sonda es:

$$M = c_w \times \rho/2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

Con:

cw: coeficiente de rozamiento


Cálculo de muestra

Coeficiente de rozamiento cw 0,9 (suponiendo un caudal turbulento - número de Reynolds alto)

Densidad ρ [kg/m³] 1000 (p. ej., agua)

Diámetro de la sonda d [m] 0.008


 $L = L_N$ (condiciones desfavorables)

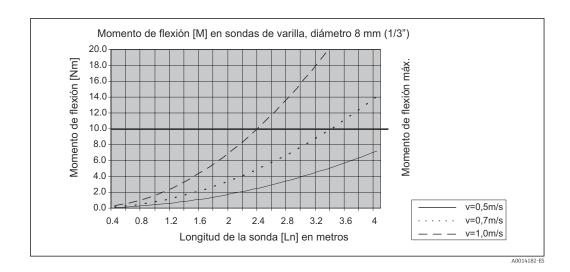

6.1.4 Información sobre la conexión a proceso

Las sondas se montan sobre la conexión a proceso mediante conectores roscados o bridas. Si con este tipo de instalación existe el riesgo de que el extremo de la sonda se mueva tanto que ocasionalmente toque el suelo o cono del depósito, puede que sea necesario acortar la sonda por el extremo inferior y asegurarla en una posición fija.

Conexión roscada

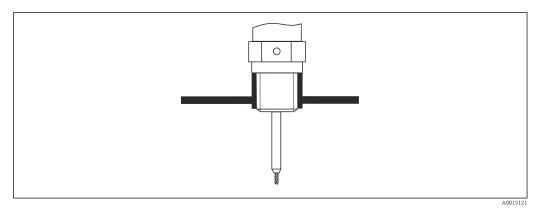

€ 4 Montaje con conexión roscada; al mismo nivel que el techo del depósito

Sellado


La rosca y el tipo de junta cumplen la norma DIN3852 parte 2, tapón roscado, forma A.

Se pueden utilizar los siquientes tipos de anillo obturador:

Para la rosca G¾": según DIN7603 con medidas 27 mm × 32 mm

Utilice un anillo obturador según este estándar con la forma A, C o D y de un material que ofrezca una resistencia adecuada para la aplicación.

Instalación en tubuladura

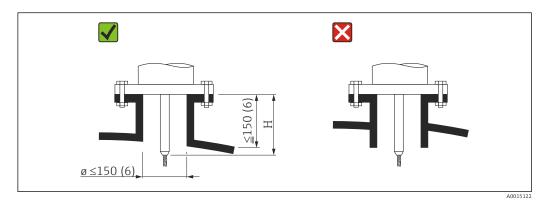


Longitud de la varilla de centrado o de la parte rígida de la sonda de cable

- Diámetro admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in) Para diámetros más grandes, se reduce la capacidad de medición en el rango próximo. Para las tubuladuras grandes, véase la sección "Montaje en tubuladuras ≥ DN300"
- Altura admisible de la tubuladura: ≤ 150 mm (6 in) Para alturas mayores, puede llegar a reducirse la capacidad de medición en el rango próximo.
- El extremo de la tubuladura debería estar enrasado con el techo del depósito para evitar oscilaciones de la señal.
- En depósitos aislados térmicamente, debe aislarse también la tubuladura para evitar la formación de condensaciones.

Montaje en tubuladuras ≥ DN300


Si resulta inevitable efectuar la instalación en tubuladuras ≥ 300 mm (12 in), esta se debe llevar a cabo conforme al diagrama siguiente a fin de evitar señales de interferencia en el rango próximo.

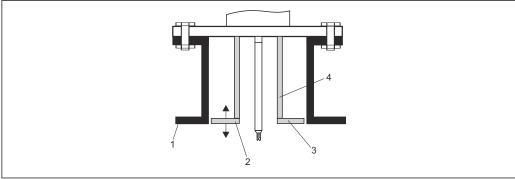

- Borde inferior de la tubuladura
- Aproximadamente a ras del borde inferior de la tubuladura (±50 mm)
- Placa, tubuladura ∅ 300 mm (12 in) = placa ∅ 280 mm (11 in); tubuladura ∅ ≥ 400 mm (16 in) = placa $\emptyset \geq 350 \, \text{mm} \, (14 \, \text{in})$
- Tubería Ø 150 ... 180 mm

6.1.5 Sujeción de la sonda

Sujeción de sondas de cable

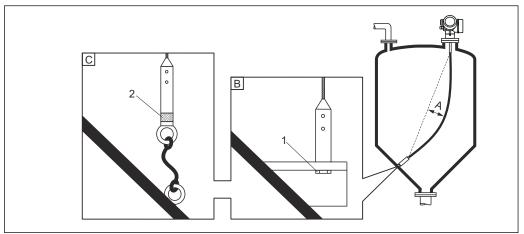


A001260

- A Flecha: ≥ 10 mm/m (0,12 in/ft) de longitud de la sonda
- B Contacto fiable del extremo de la sonda con tierra
- C Aislamiento fiable del extremo de la sonda
- 1 Fijador en la rosca hembra del contrapeso de la sonda
- 2 Kit de fijación aislado
- El extremo de la sonda de cable se debe asegurar o fijar en la parte inferior en las condiciones siguientes:
 - Si la sonda entra en contacto temporalmente con la pared del depósito, el cono, los accesorios internos/vigas u otra parte de la instalación
- El contrapeso de la sonda se suministra con una rosca hembra para fijar el extremo de la sonda:
 - Cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in), 316: M 14
- Una vez fijado, el extremo de la sonda se debe conectar a tierra o aislarse de manera fiable. Si no resulta posible asegurar la sonda de otra manera con una conexión que esté aislada con fiabilidad, use el kit de sujeción aislado.
- Si el extremo de la sonda está fijado en la parte inferior y conectado a tierra, se debe activar la búsqueda de una señal positiva de extremo de la sonda. De lo contrario, la corrección automática de la longitud de la sonda no resulta posible.

Navegación: Experto \to Sensor \to Evaluación EOP \to Modo de búsqueda EOP Configuración: Opción **EOP positivo**

Fijación de sondas de varilla

- En caso de homologación WHG: Se necesita un soporte para longitudes de sonda \geq 3 m (10 ft).
- En general, las sondas de varilla deben estar fijadas en caso de que existan corrientes horizontales (p. ej., debido a un agitador) o vibraciones importantes.
- Fije las sondas de varilla solamente por el extremo de la sonda.

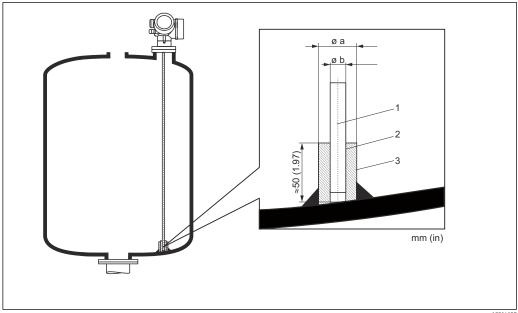

- Varilla de sonda
- Casquillo con orificio estrello para garantizar el contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla. 2
- Tubería corta metálica, p. ej., soldada en el sitio

Sonda Ø 8 mm (0,31 in)

- \bullet a < Ø 14 mm (0,55 in)
- $b = \emptyset 8,5 \text{ mm } (0,34 \text{ in})$

AVISO

Una puesta a tierra deficiente de la sonda puede provocar mediciones incorrectas.

▶ Utilice un casquillo con un orificio estrecho para garantizar un buen contacto eléctrico entre el casquillo y la varilla de sonda.

AVISO


Al soldar se puede dañar el módulo del sistema electrónico principal.

▶ Antes de soldar: conecte la varilla de sonda con tierra y retire el sistema electrónico.

6.1.6 Situaciones de instalación especiales

Derivaciones y tubos tranquilizadores

- Se recomienda utilizar discos/estrellas/contrapesos de centrado (disponibles como accesorios) en aplicaciones de derivación y de tubo tranquilizador.
- Dado que la señal de medición penetra en muchos plásticos, las mediciones pueden resultar incorrectas si el equipo se instala en derivaciones o tubos tranquilizadores que sean de plástico. Por este motivo, use una derivación o un tubo tranquilizador de metal.

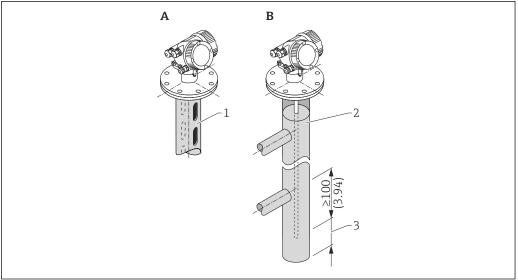

A001412


- 1 Montaje en tubo tranquilizador
- 2 Montaje en derivación
- 3 Distancia máxima entre el extremo de la sonda y el borde inferior de la derivación 10 mm (0,4 in)
- Diámetro de la tubería: > 40 mm (1,6 in) (para sondas de varilla).
- Una sonda de varilla puede instalarse en tuberías con un diámetro de hasta
 150 mm (6 in). Para diámetros de tubería más grandes es recomendable usar un FMP51 con una sonda coaxial.
- Las salidas, orificios ranuras y soldaduras laterales, con una proyección interna máxima de 5 mm (0,2 in), no afectan a la medición.
- El diámetro de la tubería no debería variar.
- La sonda debe ser 100 mm (4 in) más larga que la salida inferior.
- Las sondas no deben tocar la pared de la tubería dentro del rango de medición. En caso necesario, sujete o refuerce la sonda. Todas las sondas de cable están preparadas para el anclaje en depósitos (contrapeso de la sonda con orificio de anclaje).
- Para derivaciones en las que se formen condensaciones (agua) y un producto de baja permitividad relativa (p. ej., hidrocarburos):

Con el paso del tiempo, la derivación se llena de condensación hasta la salida inferior. Cuando los niveles están bajos, las señales de eco de la condensación camuflan el eco reflejado por el nivel. En este rango se emite el nivel de la condensación y el valor correcto solo se emite cuando los niveles son más altos. Por este motivo, garantice que la salida inferior esté 100 mm (4 in) por debajo del nivel más bajo que se va a medir y coloque un disco de centrado metálico al nivel del borde inferior de la salida inferior.

Si el depósito está aislado térmicamente, debe aislarse también la derivación para evitar la formación de condensaciones.


Asignación del disco de centrado/estrella de centrado/contrapeso de centrado al diámetro de la tubería

Depósitos bajo tierra

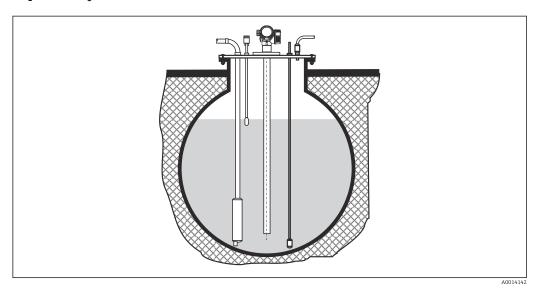

En caso de tubuladuras de gran diámetro, use un FMP51 con una sonda coaxial para evitar reflexiones en la pared de la tubuladura.


Montaje en ángulo

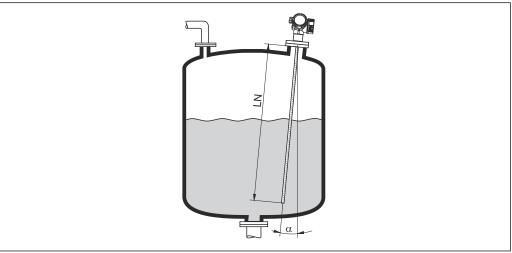

A0014145

- Por razones mecánicas, la sonda debe instalarse lo más verticalmente posible.
- Si la sonda se instala en ángulo, la longitud de la misma debe reducirse según el ángulo de instalación.
 - α 5°: LN_{máx.} 4 m (13,1 ft)
 - α 10 °: LN_{máx.} 2 m (6,6 ft)
 α 30 °: LN_{máx.} 1 m (3,3 ft)

Depósitos no metálicos

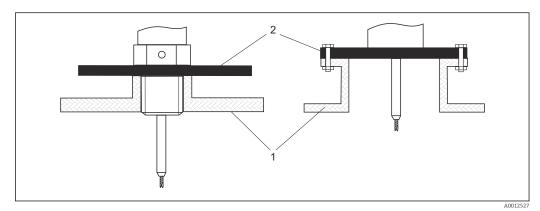


- Depósito no metálico
- Lámina o brida metálicas

Para garantizar buenos resultados de medición al montar en depósitos no metálicos, monte en la conexión a proceso una lámina metálica que tenga un diámetro de por lo menos 200 mm (8 in) en ángulo recto con respecto a la sonda.

Depósitos de plástico y de vidrio: montaje de la sonda en la pared exterior

Si se utilizan depósitos de plástico y de cristal, la sonda también puede montarse en la pared exterior en determinadas condiciones.

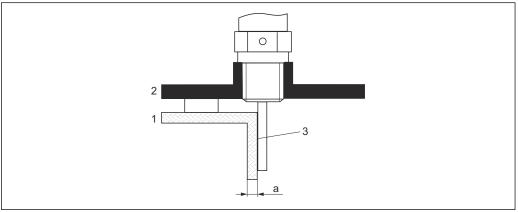

- Depósito de plástico o vidrio
- Placa de metal con casquillo roscado
- No debe existir espacio entre la pared del depósito y la sonda.

Requisitos

- Permitividad relativa del producto: $\varepsilon_r > 7$
- Pared del depósito no conductora.
- Máximo espesor de la tubería (a):
 - Plástico: < 15 mm (0,6 in)
 - Vidrio: < 10 mm (0,4 in)
- Sin refuerzos metálicos en el depósito

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de montar el equipo:

- Monte la sonda directamente en la pared del depósito sin dejar ningún espacio.
- A modo de protección contra posibles interferencias con la medición, coloque sobre la sonda media tubería de plástico con un diámetro mínimo de 200 mm (8 in) o una unidad de protección similar.
- Si el diámetro del depósito es inferior a 300 mm (12 in): En el lado opuesto del depósito coloque una placa de puesta a tierra que esté conectada conductivamente a la conexión a proceso y que cubra aproximadamente la mitad de la circunferencia del depósito.
- Si el diámetro del depósito es 300 mm (12 in) o superior:
 En la conexión a proceso, coloque una placa metálica que tenga un diámetro de por lo menos 200 mm (8 in) en ángulo recto con respecto a la sonda (véase la descripción anterior).

Ajuste al montar en el exterior del depósito

Si la sonda se monta en el exterior de la pared del depósito, la velocidad de onda de la señal disminuye. Existen dos posibilidades para compensar este efecto.

Compensación mediante factor de compensación de la fase gas

El efecto de la pared dieléctrica es comparable con el efecto de una fase de gas dieléctrico y, por lo tanto, se puede corregir del mismo modo. El factor de corrección se calcula como el cociente entre la longitud real de la sonda LN y la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío.

- El equipo determina la posición de la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- Parámetro Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC
 Seleccione Opción Factor GPC const..
- 2. Parámetro Experto \rightarrow Sensor \rightarrow Compensación de fase gaseosa \rightarrow Factor GPC const.
 - Cociente: introducir "(longitud real de la sonda)/(longitud medida de la sonda)".

Compensación mediante los Parámetros de calibración


Si fuera necesario compensar para una fase gas, la función de compensación para fase gas no está disponible para la corrección del montaje externo. En este caso, se deben ajustar los parámetros de calibración (Calibración vacío y Calibración lleno). Además, en el Parámetro Longitud actual de sonda se debe introducir un valor mayor que la longitud real de la sonda. En los tres casos, el factor de corrección es el cociente entre la longitud de la sonda medida cuando el depósito está vacío y la LN real de la sonda.

- El equipo busca la señal del extremo de la sonda en la curva diferencial. Por tanto, el valor de la longitud de sonda medida depende de la curva de mapeado. Para obtener un valor más preciso, es recomendable determinar la longitud medida de la sonda manualmente utilizando la visualización de curva envolvente en FieldCare.
- 1. Parámetro Ajuste → Calibración vacío
 - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 2. Parámetro Ajuste → Calibración lleno
 - Aumentar valor del parámetro lo equivalente al factor "(longitud medida sonda)/ (longitud real sonda)".
- 3. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Confirmación longitud de sonda
 - └ Seleccione Opción **Entrada manual**.

- 4. Parámetro Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración de sonda → Corrección de longitud de sonda → Longitud actual de sonda
 - └ Introduzca la longitud medida de la sonda.

Depósito con aislamiento térmico


Si la temperatura del proceso es elevada, el equipo debe incluirse en el medio aislante (1) normal del depósito a fin de evitar que el sistema electrónico se caliente por efectos de radiación por dispersión térmica o convección. El material aislante no debe sobrepasar el nivel marcado con "MAX" en los dibujos.

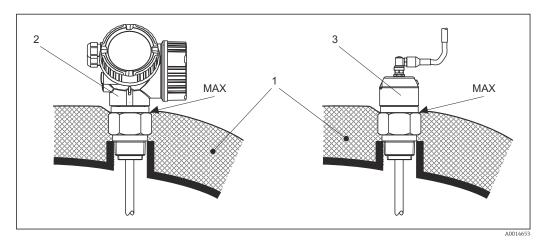

- 5 Conexión a proceso con rosca
- 1 Aislamiento del depósito
- 2 Equipo compacto
- 3 Sensor, versión separada

6.2 Montaje del equipo

6.2.1 Lista de herramientas

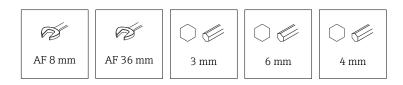

- Para acortar sondas de cable: utilice una sierra o una cizalla.
- Para acortar sondas de varilla o coaxiales: utilice una sierra.
- Para las bridas y otras conexiones a proceso: utilice una herramienta de montaje apropiada.


6.2.2 Acortar la sonda

Acortar sondas de varilla

Las sondas de varilla se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 10 mm (0,4 in). Para acortarla, recorte el extremo inferior de la sonda de varilla.

Acortar las sondas de cable

Las sondas de cable se deben acortar si la distancia que presentan hasta el fondo del depósito o el cono de salida es inferior a 150 mm (6 in).

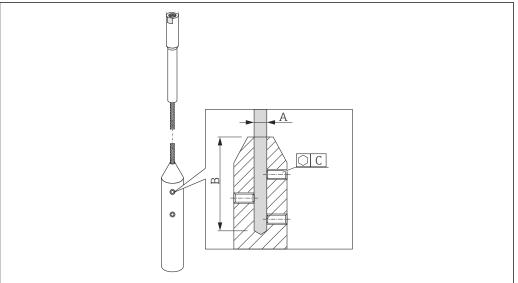

10001100

Material del cable 316

■ A:

4 mm (0,16 in)

■ B:

40 mm (1,6 in)

■ C:

3 mm; 5 Nm (3,69 lbf ft)


- 1. Con una llave Allen, afloje los tornillos de fijación en el contrapeso del cable.

 Observaciones: Los tornillos de fijación cuentan con un revestimiento de amarre para evitar que se aflojen accidentalmente. Por lo tanto, se requiere un par de apriete mayor para aflojar los tornillos.
- 2. Retire el cable aflojado del contrapeso.
- 3. Mida la nueva longitud del cable.
- 4. Envuelva el cable con cita adhesiva en el punto por el que se va a acortar para evitar que se pele.
- 5. Corte el cable perpendicularmente con una sierra o un cortador de pernos.
- 6. Inserte el cable hasta tope en el contrapeso.
- 7. Vuelva a enroscar los tornillos de fijación. Debido al revestimiento de amarre de los tornillos de fijación, no es necesario aplicar un compuesto bloqueador de roscas.

Introducción de la nueva longitud de sonda

Tras acortar la sonda:

1. Vaya al Submenú **Configuración de sonda** y ejecute una corrección de la longitud de la sonda.

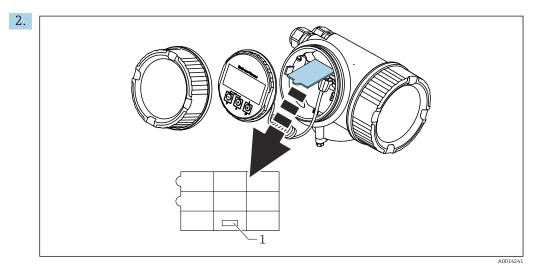


1 Campo para la nueva longitud de sonda

A efectos de documentación, introduzca la nueva longitud de sonda en la guía de referencia rápida que se encuentra en el compartimento de la electrónica detrás del módulo indicador.

6.2.3 Montaje del equipo

Montaje de los equipos con conexión roscada

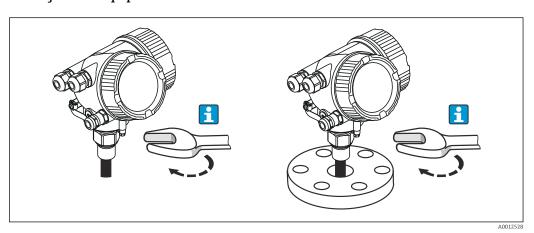

Enrosque el equipo con la conexión roscada a un casquillo o brida y, a continuación, sujételo al depósito de proceso con el casquillo/brida.

- i
- Al enroscar, girar solamente por la parte hexagonal del perno:
 - Rosca ¾":


 36 mm
 - Rosca 1½": 655 mm
 - Par de apriete máx. admisible:
 - Rosca ¾": 45 Nm
 - Rosca 1½": 450 Nm
 - Par recomendado cuando se usa la junta de fibra aramida suministrada y la presión es de 40 bar (580 psi) (solo FMP51; no se suministra ninguna junta para FMP54):
 - Rosca ¾": 25 Nm
 - Rosca 1½": 140 Nm
 - Al instalar en depósitos metálicos, asegúrese de que hay un buen contacto metálico entre la conexión a proceso y el depósito.

Montaje de sondas de cable

AVISO

Las descargas electrostáticas pueden dañar el sistema electrónico.

▶ Realizar una puesta a tierra de la caja antes de bajar la sonda de cable hacia el depósito.

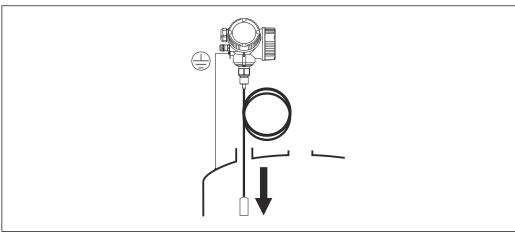

A0012852

Tenga en cuenta lo siquiente al introducir la sonda de cable dentro del depósito:

- Desenroscar el cable lentamente y hacerlo descender con cuidado dentro del depósito.
- Compruebe que el cable no se doble o se deforme.
- Evite un balanceo descontrolado del contrapeso, ya que podría dañar los accesorios internos del depósito.

6.2.4 Montaje del "Cabezal", versión remota

Esta sección solo es aplicable para equipos con la versión "Diseño de sonda" = "Sensor, remoto" (característica 600, versión MB/MC/MD).

En el suministro con la versión "Diseño de sonda" = "Remoto" está incluido lo siguiente:

- La sonda con conexión a proceso
- El compartimento de la electrónica
- El soporte de montaje para montar el compartimento de la electrónica en una pared o poste
- El cable de conexión (longitud según pedido). El cable tiene un conector recto y otro acodado a 90 °. Según el lugar de instalación, se conectará el conector en ángulo con la sonda o en el compartimento de la electrónica.


▲ ATENCIÓN

Los esfuerzos mecánicos pueden dañar los conectores del cable de conexión o aflojarlos.

- ► Monte la sonda y el compartimento de la electrónica de forma segura antes de conectar el cable de conexión.
- ► Tienda el cable de conexión de tal forma que no quede sometido a esfuerzos mecánicos. Radio de curvatura mínimo: 100 mm (4 in).
- ► Al conectar el cable, conecte el conector recto antes de conectar el conector en ángulo. Par de apriete para las tuercas de unión de ambos conectores: 6 Nm.
- Los cables de la sonda, del sistema electrónico y de conexión son compatibles entre sí y cuentan con un número de serie común. Únicamente pueden conectarse entre sí los componentes con el mismo número de serie.

En presencia de vibraciones fuertes, también se puede usar un compuesto bloqueador de roscas en los conectores enchufables, por ejemplo, Loctite 243.


Montaje de la caja del sistema electrónico

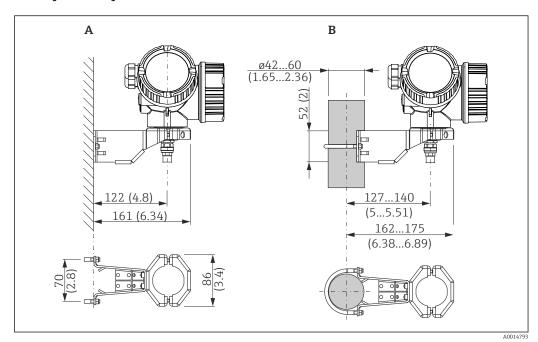

- 🗷 6 Montaje del compartimento de la electrónica con el soporte de montaje. Unidad de medida mm (in)
- A Montaje en pared
- B Montaje en barra

Conexión del cable




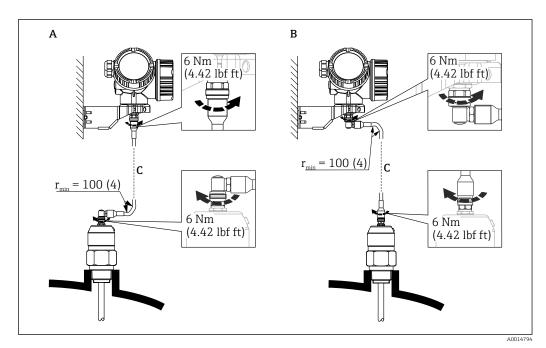

- 7 Conexión del cable. El cable puede conectarse de varias formas:. Unidad de medida mm (in)
- A Conector acodado en lado de la sonda
- B Conector acodado en lado del compartimento de la electrónica
- C Longitud del cable para sensor remoto conforme al pedido

6.2.5 Giro de la caja del transmisor

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al módulo indicador:

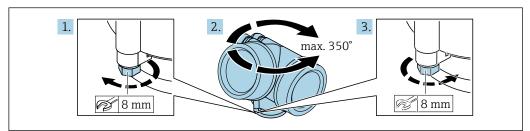


A0032242

- 1. Use una llave fija para desenroscar el tornillo de fijación.
- 2. Gire la caja en la dirección deseada.
- 3. Apriete el tornillo de fijación (1,5 Nm para cajas de plástico; 2,5 Nm para caja de aluminio o acero inoxidable).

6.2.6 Cambio de orientación del indicador


Abertura de la cubierta

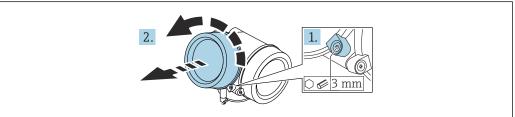

A0021430

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de la electrónica mediante una llave Allen (3 mm) y gire la lengüeta 90 ° en el sentido de las agujas del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.


Giro del módulo indicador

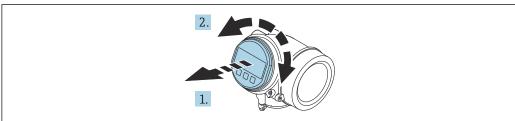

A0036401

- 1. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
- 2. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máx. 8 x 45 ° en cada sentido.
- 3. Guíe el cable en espiral por el paso óptico entre la caja y el módulo de electrónica principal y conecte el módulo indicador al compartimento de la electrónica hasta que encaje.

Cierre de la tapa del compartimento de la electrónica

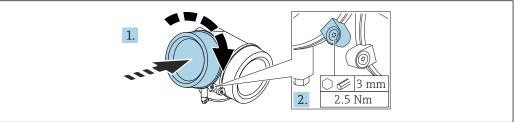

A002145

- 1. Atornille la cubierta del compartimento de la electrónica.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento del sistema electrónico con 2,5 Nm.

6.3 Comprobación tras el montaje


- ☐ ¿El equipo está indemne? (inspección visual)
- \square ¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos? (inspección visual)
- ☐ ¿El equipo de medición está protegido contra las precipitaciones y la luz solar?
- ☐ ¿Los tornillos de fijación y el cierre de la cubierta están apretados con firmeza?
- $\hfill \Box$ ¿El equipo de medición cumple las especificaciones del punto de medición? Por ejemplo:
- □ Temperatura de proceso
- □ Presión de proceso
- □ Temperatura ambiente
- □ Rango de medición

7 Conexión eléctrica

7.1 Requisitos de conexión

7.1.1 Asignación de terminales

Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

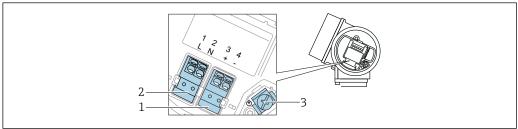

A003651


- \blacksquare 8 Asignación de terminales, a 4 hilos: 4 ... 20 mAHART (90 ... 253 V_{AC})
- 1 Conexión de 4 ... 20 mA HART (activo): terminales 3 y 4
- Conexión de alimentación: terminales 1 y 2
- 3 Terminal para el apantallamiento del cable

AATENCIÓN

Para la seguridad eléctrica:

- ▶ No desconecte la conexión de la tierra de protección.
- ▶ Desconecte el equipo de la tensión de alimentación antes de desconectar la tierra de protección.
- Conecte la tierra de protección al borne de tierra interno (3) antes de conectar la alimentación. Si es necesario, conecte la línea de compensación de potencial al borne de tierra externo
- Para asegurar la compatibilidad electromagnética (EMC): **No** conecte a tierra el equipo únicamente a través del conductor de la tierra de protección o del cable de alimentación. Debe conectar también la tierra funcional con la conexión a proceso (brida o conexión roscada) o con el borne de tierra externa.
- Debe instalar también un interruptor de alimentación en un lugar asequible cerca del equipo. El interruptor debe estar marcado como interruptor de desconexión del equipo (61010IEC/).

Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

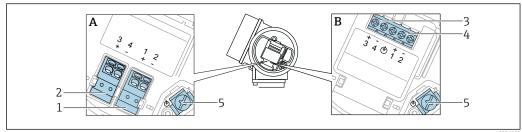


■ 9 Asignación de terminales PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A0036500

- A Sin protección contra sobretensiones integrada
- B Con protección integrada contra sobretensiones
- 1 Conexión, PROFIBÚS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, sin protección contra sobretensiones integrada
- 2 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, sin protección contra sobretensiones integrada
- 3 Conexión, salida de conmutación (colector abierto): terminales 3 y 4, con protección contra sobretensiones integrada
- 4 Conexión, PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus: terminales 1 y 2, con protección contra sobretensiones integrada
- 5 Terminal para el apantallamiento del cable

Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

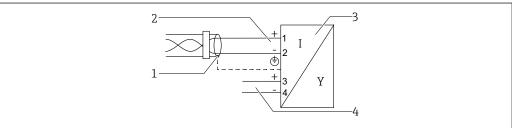

A0036530

- 10 Vista de bloque PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
- 1 Pantalla del cable; tenga en cuenta la especificación del cable
- 2 Conexión PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Instrumento de medición
- 4 Salida de conmutación (colector abierto)

7.1.2 Especificación de cables

■ Equipos sin protección contra sobretensiones integrada

Terminales intercambiables con resorte para secciones transversales del conductor 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

■ Equipos con protección contra sobretensiones integrada Terminales de tornillo para secciones transversales de cable0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

■ Para temperatura ambiente $T_U \ge 60$ °C (140 °F): utilice cable para temperatura $T_U + 20$ K.


PROFIBUS

Utilice cable blindado a 2 hilos trenzados, preferentemente cable de tipo A.

Para más información sobre las especificaciones del cable, véase el Manual de instrucciones BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning", PNO Guideline 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" y la norma IEC 61158-2 (MBP).

7.1.3 Conector del equipo

En el caso de las versiones del equipo con un conector, no es necesario abrir la caja para conectar el cable de señal.

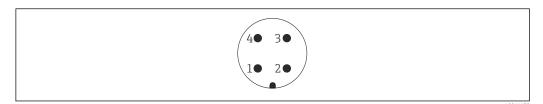

■ 11 Asignación de pins del conector M12

- 1 Señal +
- 2 Sin asignar
- 3 Señal –
- 4 Tierra

7.1.4 Tensión de alimentación

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentación; salida" ¹⁾	"Homologación" ²⁾	Tensión en los terminales
E: a 2 hilos; Foundation Fieldbus, salida de conmutación G: a 2 hilos; PROFIBUS PA, salida de conmutación	 Exenta de peligro Ex nA Ex nA[ia] Ex ic Ex ic[ia] Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	9 32 V ³⁾
	Ex ia / ISEx ia + Ex d[ia] / IS + XP	9 30 V ³⁾

- 1) Característica 020 en la estructura de pedido del producto
- 2) Característica 010 en la estructura de pedido del producto
- 3) Las tensiones de entrada de hasta 35 V no dañan el equipo.

Depende de la polaridad	Sí
Cumple FISCO/FNICO conforme a IEC 60079-27	Sí

7.1.5 Protección contra sobretensiones

Si el equipo está destinado al uso para la medición de nivel de líquidos inflamables que requiera protección contra sobretensiones de conformidad con DIN EN 60079-14, la especificación de ensayos 60060-1 (10 kA, pulso de $^8/_{20}$ µs): use el módulo de protección contra sobretensiones.

Módulo de protección contra sobretensiones integrado

Se dispone de un módulo de protección contra sobretensiones integrado para los equipos HART a 2 hilos, así como para PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus.

Estructura de pedido del producto: Característica 610 "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones".

Resistencia por canal	Máximo 2 × 0,5 Ω
Tensión de cebado CC	400 700 V

Sobretensión de disparo transitoria	< 800 V
Capacidad a 1 MHz	< 1,5 pF
Corriente de descarga nominal (8/20 µs)	10 kA

Módulo de protección contra sobretensiones externa

El HAW562 o el HAW569 de Endress+Hauser, p. ej., son opciones adecuadas para la protección contra sobretensiones externa.

Se proporciona más información en los documentos siguientes:

■ HAW562: TI01012K ■ HAW569: TI01013K

7.2 Conexión del equipo

ADVERTENCIA


¡Riesgo de explosión!

- ► Cumpla las normas nacionales aplicables.
- ► Cumpla las especificaciones de las Instrucciones de seguridad (XA).
- Utilice únicamente los prensaestopas especificados.
- Compruebe que la fuente de alimentación corresponda a la información indicada en la placa de identificación.
- Apague la alimentación antes de conectar el equipo.
- Conecte la línea de compensación de potencial en el borne de tierra externa antes de aplicar la fuente de alimentación.

Herramientas/accesorios necesarios:


- Para equipos con cierre de la cubierta: llave Allen AF3
- Pelacables
- Cuando se utilicen cables trenzados: un terminal de empalme por cada cable que se vaya a conectar.

7.2.1 Apertura de la cubierta

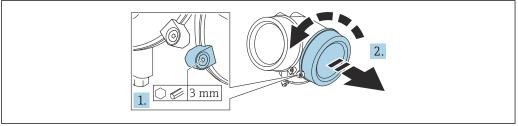


- 1. Afloje el tornillo de la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones usando una llave Allen (3 mm) y gire la abrazadera 90 ° en sentido contrario a las aquias del reloj.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones y compruebe la junta de la cubierta; sustitúyala en caso necesario.

7.2.2 Conexión

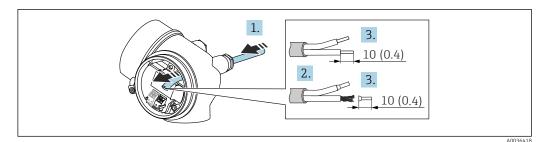

■ 12 Unidad: mm (in)

- 1. Pase el cable a través de la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada de cable.
- 2. Retire el blindaje del cable.
- 3. Pele los extremos del cable 10 mm (0,4 in). Si se trata de cables trenzados, ponga también terminales de empalme.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales.

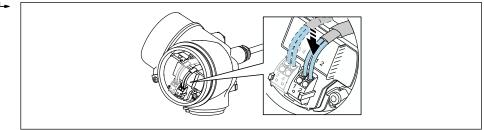


A0034682

6. Cuando se utilicen cables blindados: conecte el blindaje de cables en el borne de tierra.

7.2.3 Terminales intercambiables con resorte

La conexión eléctrica de las versiones del equipo sin una protección contra sobretensiones integrada tiene lugar mediante terminales enchufables por fuerza elástica. Se pueden insertar directamente en el terminal conductores rígidos o conductores flexibles con terminales de empalme sin necesidad de usar la palanca y crear un contacto automáticamente.

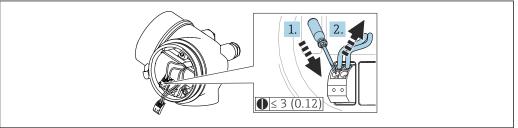


A001366

■ 13 Unidad: mm (in)

Para retirar de nuevo el cable del terminal:

- 1. Use un destornillador de hoja plana ≤ 3 mm (0,12 in) para presionar la ranura entre los dos orificios de terminal.
- 2. Tire simultáneamente del extremo del cable para sacarlo del terminal.

7.2.4 Cierre de la cubierta del compartimento de conexiones

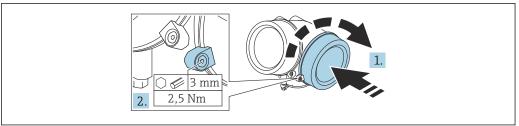

A0021491

- 1. Enrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Gire la abrazadera de sujeción 90 ° en el sentido de las agujas del reloj y use una llave Allen (3 mm) para apretar el tornillo de la abrazadera de sujeción situada en la cubierta del compartimento de conexiones con 2,5 Nm.

7.3 Verificación tras la conexión

- □ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?
- \square ¿Los cables utilizados cumplen las especificaciones?
- ☐ ¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?
- \square ¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos?
- \square ¿La tensión de la fuente de alimentación se corresponde con las especificaciones de la placa de identificación?
- ☐ ¿La asignación de terminales es correcta?
- □En caso necesario, ¿se ha realizado una conexión con tierra de protección?
- ☐ Tras activar la fuente de alimentación, ¿el instrumento se encuentra listo para funcionar y aparecen valores en el módulo indicador?
- ☐ ¿Las tapas de la caja están todas bien instaladas y apretadas?
- ☐ ¡El tornillo de bloqueo está apretado firmemente?


8 Opciones de configuración

8.1 Visión general de las opciones de configuración

8.1.1 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

Funcionamiento con	Pulsadores mecánicos	Control táctil
Código de pedido para "Indicador; Operación"	Opción C "SD02"	Opción E "SD03"
	A0036312	A0036313
Elementos del indicador	Indicador de 4 líneas	Indicador de 4 líneas Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
	El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente	
	Temperatura ambiente admisible para el indicador: -20 +70 °C (-4 +158 °F) La legibilidad del indicador puede verse mermada fuera del rango de temperatura.	
Elementos de configuración	Configuración en planta con 3 pulsadores (₺, ⊡, ₤)	Configuración externa mediante control táctil; 3 teclas ópticas: ⊕, ⊡, 區
	Elementos de configuración también accesibles en varias áreas de peligro	
Funcionalidad adicional	Función de salvaguarda de datos La configuración del equipo se puede guardar en el módulo indicador.	
	Función de comparación de datos La configuración del equipo guardada en el módulo indicador se puede comparar con la configuración actual del equipo.	
	Función de transferencia de datos La configuración del transmisor se puede traspasar a otro equipo usando el módulo indicador.	

Operación con visualizador remoto y módulo de configuración FHX50

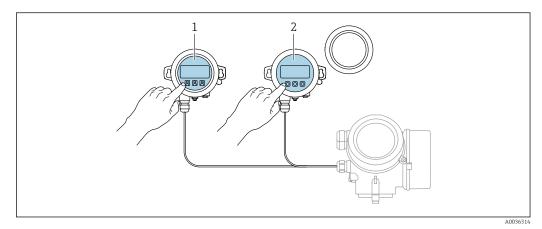


■ 14 Modos de configuración con FHX50

- 1 Módulo de visualización y configuración SD03, teclas ópticas; pueden accionarse a través de la cubierta de vidrio
- 2 Módulo de visualización y configuración SD02, botones mecánicos; hay que extraer la tapa


8.1.2 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

Mediante protocolo PROFIBUS PA

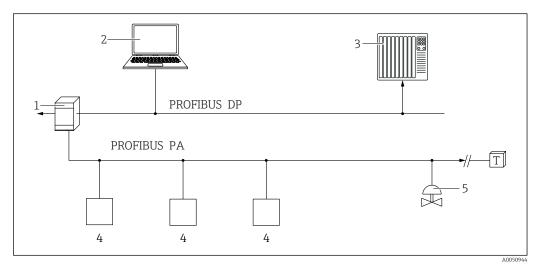

- 1 Acoplador de segmentos
- 2 Ordenador con PROFIusb y software de configuración (p. ej., DeviceCare/FieldCare)
- 3 PLC (controlador lógico programable)
- 4 Transmison
- 5 Funciones adicionales (válvulas, etc.)


Mediante interfaz de servicio (CDI)

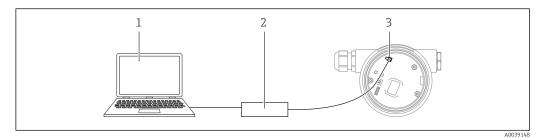

- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interfaz de servicio (CDI) del instrumento de medición (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Funcionamiento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®

Requisitos

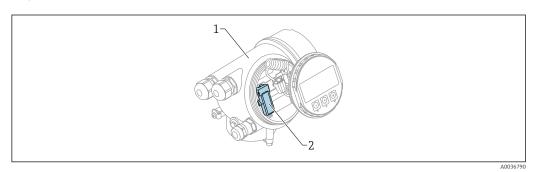


🖪 15 Dispositivo con módulo Bluetooth

- 1 Compartimento de la electrónica del dispositivo
- 2 Módulo Bluetooth

Esta opción de configuración solo está disponible en equipos dotados con módulo Bluetooth. Se dispone de las opciones siquientes:

- El pedido del equipo incluía un módulo Bluetooth:
 Característica 610, "Accesorio montado", opción NF "Bluetooth"
- Se ha cursado un pedido de un módulo Bluetooth como accesorio (código de producto: 71377355) y se ha instalado en el equipo. Véase la documentación especial SD02252F.

Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue

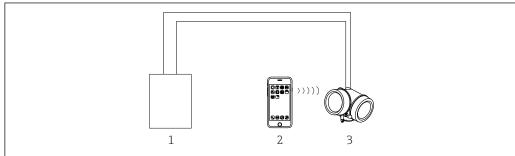

16 Operaciones de configuración desde la aplicación SmartBlue

- 1 Fuente de alimentación del transmisor
- 2 Smartphone/tableta con SmartBlue (app)
- 3 Transmisor con módulo Bluetooth

Endress+Hauser 43

A003493

8.2 Estructura y función del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Language ¹⁾	Define el idioma de configuración del indicador local
Puesta en marcha ²⁾		Abre el asistente interactivo para la puesta en marcha guiada. Normalmente no se requiere realizar ajustes adicionales en el resto de menús cuando el asistente finaliza.
Ajuste	Parámetro 1 Parámetro N	Una vez ajustados los valores para estos parámetros, por lo general la medición ya debería estar totalmente configurada.
	Ajuste avanzado	Contiene submenús y parámetros adicionales: Para configurar la medición con más precisión (adaptación a condiciones especiales de medición). Para convertir el valor medido (escalado, linealización). Para escalar la señal de salida.
Diagnóstico	Lista de diagnósticos	Contiene hasta 5 mensajes de error actualmente activos.
	Lista de eventos 3)	Contiene los últimos 20 mensajes (que ya no están activos).
	Información del dispositivo	Contiene información para la identificación del equipo.
	Valor medido	Contiene todos los valores medidos actuales.
	Memorización de valores medidos	Contiene el historial de los valores medidos individuales
	Simulación	Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.
	Test de dispositivo	Contiene todos los parámetros necesarios para comprobar la capacidad de medición del equipo.
	Heartbeat 4)	Contiene todos los asistentes para los paquetes de aplicación Heartbeat Verification y Heartbeat Monitoring.
Experto 5) Contiene todos los parámetros del equipo (incluidos los que ya están contenidos en alguno de los otros menús). Este menú	Sistema	Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no afectan a la medición ni a la comunicación del valor medido.
esta organizado conforme a los bloques funcionales del equipo.	Sensor	Contiene todos los parámetros para configurar la medición.
Los parámetros del menú Expert están explicados en: GP01001F (PROFIBUS PA)	Salida	Contiene todos los parámetros para configurar la salida de conmutación (PFS)

Menú	Submenú/ parámetro	Significado
	Comunicación	Contiene todos los parámetros necesarios para configurar la interfaz de comunicaciones digitales.
	Diagnóstico	Contiene todos los parámetros necesarios para detectar y analizar errores de funcionamiento.

- Si se maneja mediante software de configuración (p. ej., FieldCare), el parámetro "Language" se encuentra en "Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización"
- 2) Solo si se opera a través de un sistema FDT/DTM
- 3) Solo está disponible si se maneja a través del indicador local
- 4) Solo está disponible si se maneja a través de DeviceCare o FieldCare
- 5) Siempre que se accede al menú "Experto" se solicita un código de acceso. Si no se ha definido ningún código de acceso específico de cliente, se debe escribir "0000".

8.2.2 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Autorización de acceso a parámetros

Rol de usuario	Acceso de lectura		Acceso de escritura	
	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso	Sin código de acceso (de fábrica)	Con código de acceso
Operador	V	V	V	
Mantenimiento	V	V	V	~

Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario adquirirá los derechos de acceso propios del rol de usuario **Operador**.

El rol de usuario con el que el usuario ha iniciado la sesión actual se indica en el Parámetro **Derechos de acceso visualización** (en caso de configuración a través del indicador local) o en el Parámetro **Derechos de acceso software de operación** (en caso de configuración a través de un software de configuración).

8.2.3 Acceso a los datos: Seguridad

Protección contra escritura mediante código de acceso

Si se usa el código de acceso específico del equipo, los parámetros de la configuración del instrumento de medición están protegidos contra la escritura y sus valores ya no se pueden modificar a través del manejo local.

Definición del código de acceso mediante el indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
- 3. Repita el código numérico en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmarlo.
 - ► El símbolo 🗟 aparece delante de todos los parámetros protegidos contra escritura.

Definición del código de acceso a través del software de configuración (p. ej., FieldCare)

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso
- 2. Defina como código de acceso un código numérico de 4 dígitos como máximo.
 - ► La protección contra escritura está activa.

Parámetros que siempre se pueden modificar

La protección contra escritura no incluye ciertos parámetros que no afectan a la medición. A pesar del código de acceso definido, estos parámetros siempre se pueden modificar aunque los demás parámetros estén bloqueados.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa ninguna tecla en las vistas de navegación y de edición en el transcurso de 10 minutos. Si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de 60 s.



- Si la protección contra escritura se activa por medio de un código de acceso, solo se puede volver a desactivar con ese mismo código de acceso.
- En los documentos "Descripción de los parámetros del equipo", todos los parámetros protegidos contra escritura están identificados con el símbolo ඁ.

Deshabilitación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Si el símbolo 🗈 aparece delante de un parámetro en el indicador local, significa que el parámetro está protegido contra escritura con un código de acceso específico del equipo y su valor no se puede modificar en ese momento usando el indicador local.

El bloqueo del acceso de escritura a través del manejo local se puede deshabilitar mediante la introducción de un código de acceso específico del equipo.

- 1. Tras pulsar 🗉 aparece la solicitud que le invita a introducir el código de acceso.
- 2. Escriba el código de acceso.
 - Desaparece el símbolo de delante de los parámetros; todos los parámetros previamente protegidos contra escritura vuelven a estar habilitados.

Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

A través del indicador local

- 1. Vaya a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso → Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
- 3. Repita **0000** en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** para confirmar.
 - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

Mediante software de configuración (p. ej., FieldCare)


- 1. Vaya a: Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración \rightarrow Definir código de acceso
- 2. Escriba **0000**.
 - Se desactiva la protección contra escritura. Los parámetros se pueden modificar sin introducir un código de acceso.

Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura por medio de un código de acceso específico de usuario, permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto al **Parámetro "Contraste del visualizador"**.


Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar (a excepción del **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- A través del indicador local
- Mediante protocolo PROFIBUS PA
- Mediante el protocolo PROFIBUS DP

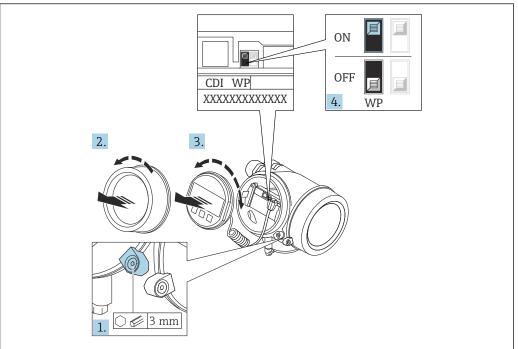


A0026157

- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico.
- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de protección de escritura, sujete el módulo de indicación por el borde del compartimento del sistema electrónico.

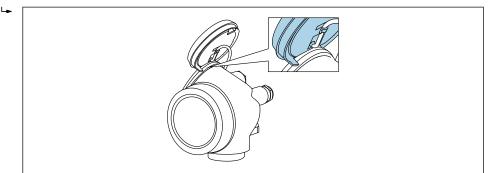

A0036086

- 4. La protección contra escritura se activa situando el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **ON**. Al situar el microinterruptor WP del módulo del sistema electrónico principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica), se desactiva la protección contra escritura.
 - Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Se muestra la Opción **Protección de escritura hardware** en el Parámetro **Estado bloqueo**. Además, en el indicador local aparece el símbolo del delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

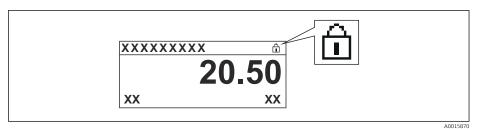

Si la protección contra escritura por hardware está deshabilitada: No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo**. En el indicador local, el símbolo desaparece de delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

- 5. Pase el cable por la abertura entre caja y módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo de indicación en el compartimento del sistema electrónico dejándolo bien encajado en la posición deseada.
- 6. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

Habilitación y deshabilitación del bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso a todo el menú de configuración a través del manejo local. Cuando el acceso está bloqueado, ya no se puede navegar por el menú de configuración ni modificar los valores de los distintos parámetros. Los usuarios solo pueden leer los valores medidos en el indicador operativo.

El bloqueo del teclado se conecta y desconecta mediante un menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado

Solo módulo indicador SD03

El bloqueo del teclado se activa automáticamente:

- Si el equipo no ha sido manejado a través del indicador durante > 1 minuto.
- Cada vez que se reinicia el equipo.

Activación del bloqueo del teclado manualmente

- 1. El equipo se encuentra en la indicación del valor medido. Presione © durante 2 segundos por lo menos.
 - ► Aparece un menú contextual.
- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado activo** en el menú contextual.
 - └ El bloqueo del teclado está activado.
- Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activo, aparece el mensaje **Bloqueo del teclado activado**.

Desactivación del bloqueo del teclado

- 1. El bloqueo del teclado está activado.

 Presione El durante 2 segundos por lo menos.
 - → Aparece un menú contextual.

- 2. Seleccione la opción **Bloqueo teclado apagado** en el menú contextual.
 - └ El bloqueo del teclado está desactivado.


Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de señal con tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza una técnica criptográfica probada por el Fraunhofer Institute

- El equipo no es visible mediante tecnología inalámbrica *Bluetooth*® sin la aplicación SmartBlue
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta

8.3 Módulo indicador y de configuración

8.3.1 Formato de visualización

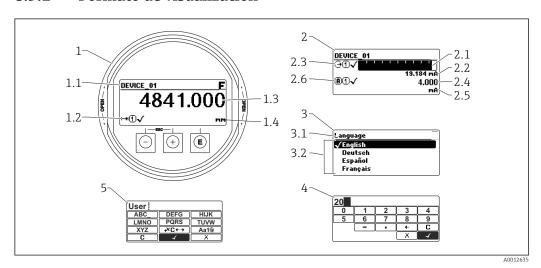

In a la servicio de indicación en el módulo indicador y de configuración

- 1 Indicador de valores medidos (1 valor de tamaño máx.)
- 1.1 Encabezado que presenta etiqueta (TAG) y símbolo de error (si hay uno activo)
- 1.2 Símbolos para valores medidos
- 1.3 Valor medido
- 1.4 Unidad
- 2 Indicación del valor medido (gráfico de barras + 1 valor)
- 2.1 Gráfico de barra para el valor medido 1
- 2.2 Valor medido 1 (con unidad física)
- 2.3 Símbolos de valor medido para el valor medido 1
- 2.4 Valor medido 2
- 2.5 Unidades del valor medido 2
- 2.6 Símbolos de valor medido para el valor medido 2
- 3 Visualización de parámetros (en este caso: parámetro con lista desplegable)
- 3.1 Encabezado que presenta nombre del parámetro y símbolo de error (si es que hay uno activo)
- 3.2 Lista desplegable; ✓ señala el valor actual del parámetro.
- 4 Matriz para entrada de números
- Matriz para entrada de caracteres alfanuméricos y especiales

Símbolos de submenú que aparecen en el indicador

Símbolo	Significado
A0018367	Indicador/operación Se visualiza: En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Visualiz/operac." En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Visualiz./operac."
A0018364	Ajuste Se visualiza: En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Ajuste" En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Ajuste"
A0018365	Experto Se visualiza: • En el menú principal, al lado de la opción seleccionable "Experto" • En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Experto"
A0018366	Diagnóstico Se visualiza: En el menú principal, al lado de la opción seleccionable de "Diagnósticos" En el encabezado, a la izquierda, en el menú "Diagnósticos"

Señales de estado

Símbolo	Significado
A0032902	"Fallo" Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
C	"Comprobación de funciones" El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S	 "Fuera de especificación" Se está haciendo funcionar el equipo: Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza) Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)
M	"Requiere mantenimiento" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

Símbolos visualizados para indicar el estado de bloqueo

Símbolo	Significado
A0013148	Parámetro de solo lectura El parámetro que se muestra está diseñado con fines de visualización y no se puede editar.
	Equipo bloqueado
A0013150	 Delante del nombre de un parámetro: el equipo se encuentra bloqueado por software y/o hardware. En el encabezado de la pantalla de valores medidos: el equipo se encuentra bloqueado por hardware.

Símbolos para valores medidos


Símbolo	Significado
Valores medidos	
[~~]	Nivel
A003289	2
→ A003289	Distancia 3
(→	Salida de corriente
A003290	8
(A)	Corriente medida
A003289	4
W	Tensión en los terminales
A003289	
	Temperatura del sistema electrónico o del sensor
A003289	6
Canales de medida	
(1)	Canal de medición 1
A003289	7
(2)	Canal de medición 2
A003289	8
Estado del valor med	do
A001836	Estado de "alarma" Se interrumpe la medición. La salida presenta la condición definida para estado de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico.
A001836	Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

8.3.2 Elementos de configuración

Tecla de configuración	Significado
	Tecla Menos
	En un menú, submenú Desplaza hacia arriba la barra de selección en una lista de selección.
A0018330	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada de datos, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).
	Tecla Más
+	En un menú, submenú Desplaza hacia abajo la barra de selección en una lista de selección.
A0018329	En el editor numérico y de textos En la pantalla de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).

Tecla de configuración	Significado		
	Tecla Intro		
	En el visualizador de valores medidos ■ El menú de configuración se abre tras pulsar brevemente la tecla. ■ Tras pulsar esta tecla durante 2 s se abre el menú contextual.		
E A0018328	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados. Si se pulsa la tecla del parámetro durante 2 s: Se abre el texto de ayuda sobre la función del parámetro, si se dispone del mismo. 		
	En el editor numérico y de textos Si se pulsa brevemente la tecla: Abre el grupo seleccionado. Realiza la acción seleccionada. Si se pulsa la tecla durante 2 s, se confirma el valor del parámetro editado.		
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)		
— + +	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se sale del nivel de menú actual y se accede al nivel inmediatamente superior. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro. Si se pulsan durante 2 s, regresa a la visualización de valores medidos ("posición INICIO"). 		
	En el editor numérico y de textos Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.		
-+E	Combinación de teclas Más/Menos (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)		
A0032910	Reduce el contraste (presentación con más brillo).		
++E	Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)		
A0032911	Aumenta el contraste (presentación más oscura).		

8.3.3 Introducción de números y texto

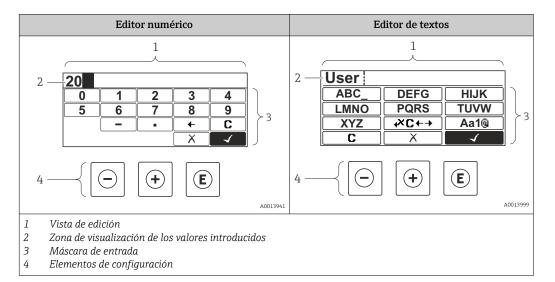

Máscara de entrada

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada y de configuración:

Editor numérico


Símbolo	Significado
0	Selección de números de 0 a 9
9 A0013998	
A0016619	Inserta un separador decimal en la posición del cursor.
A0016620	Inserta el signo menos en la posición del cursor.
A0013985	Confirma la selección.
A0016621	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.
X A0013986	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.
A0014040	Borra todos los caracteres entrados.

Editor de textos

Símbolo	Significado		
ABC_	Selección de las letras de A a Z		
XYZ A0013997			
Aa1@	Conmutador Entre letras mayúsculas y minúsculas Para introducir números Para introducir caracteres especiales		
A0013985	Confirma la selección.		
4× C ←→	Salta a la selección de herramientas de corrección.		
X A0013986	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.		
A0014040	Borra todos los caracteres entrados.		

Corrección de texto en 🔀 🚓

Símbolo	Significado
C	Borra todos los caracteres entrados.
A0018324	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha.

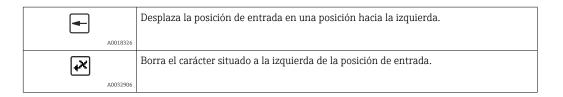

8.3.4 Apertura del menú contextual


Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde el indicador operativo:

- Ajuste
- Copia segur. configuración visualiz.
- Curva envolvente
- Bloqueo teclado activado

Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está en el indicador operativo.

- 1. Pulse E durante 2 s.
 - ► Se abre el menú contextual.

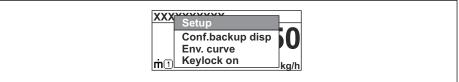

A00378

- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - └ El menú contextual se cierra y aparece el indicador operativo.


Llamar el menú mediante menú contextual

- 1. Abra el menú contextual.
- 2. Pulse 🛨 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse E para confirmar la selección.
 - ► Se abre el menú seleccionado.

54

8.3.5 Visualización de la curva envolvente en el módulo indicador y de configuración

Para evaluar la señal de medida, pueden mostrarse en el módulo indicador y de configuración la curva envolvente y también la curva de mapeado si se hubiera registrado un mapeado:

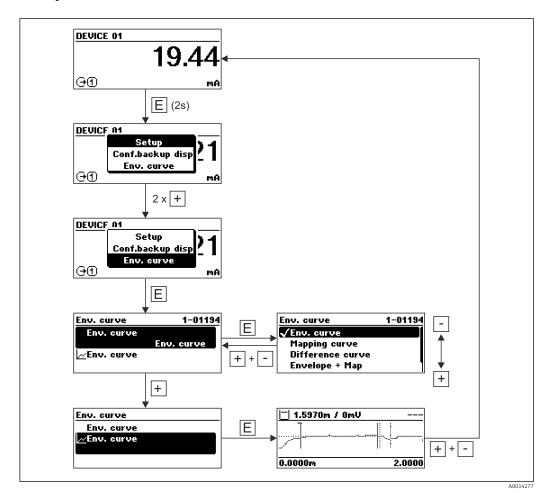


Integración en el sistema 9

Visión general del fichero maestro del equipo (GSD) 9.1

ID del fabricante	17 (0x11)
Número de identificación	0x1558
Versión del perfil	3.02
Fichero GSD	Información y ficheros disponibles en:
Versión de ficheros GSD	www.endress.comwww.profibus.org

9.2 Ajuste de la dirección del equipo

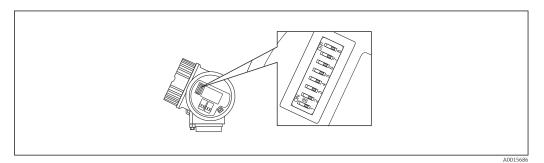


€ 18 Interruptor de dirección en el compartimento de conexiones

9.2.1 Direccionamiento por hardware

- 1. Ponga el interruptor 8 en la posición "OFF".
- 2. Utilice los microinterruptores 1 a 7 para ajustar la dirección conforme a la tabla siguiente.

El cambio de dirección es efectivo al cabo de 10 segundos. Se reinicia el equipo.


Interruptor	1	2	3	4	5	6	7
Valor en la posición "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Valor en la posición "OFF"	0	0	0	0	0	0	0

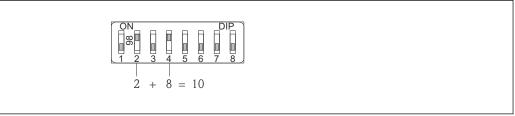

Ejemplo de direccionamiento por hardware; el interruptor 8 está en la posición "OFF"; los interruptores 1 a 7 definen la dirección.

9.2.2 Direccionamiento por software

- 1. Ponga el interruptor 8 en la posición "ON".
- 2. El equipo se reinicia automáticamente y notifica la dirección actual (ajuste de fábrica: 126).
- 3. Configure la dirección a través del menú de configuración: Ajuste → Dirección del instrumento

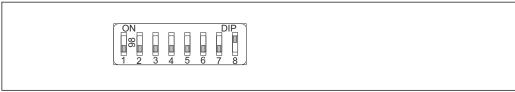


A0015903

■ 20 Ejemplo de direccionamiento por software; el interruptor 8 está puesto en la posición "ON"; la dirección se define en el menú de configuración (Ajustes → Dirección del equipo).

10 Puesta en marcha usando el asistente

FieldCare y DeviceCare cuentan con un asistente que guía al usuario a lo largo de la puesta en marcha inicial.

- 1. Conecte el equipo a FieldCare o DeviceCare.
- 2. Conecte el equipo a las aplicaciones de software FieldCare o DeviceCare.
 - Se muestra el tablero de instrumentos (página de inicio) del equipo:

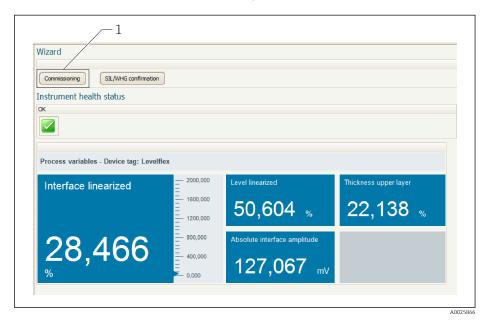

El botón de "Puesta en marcha" llama al asistente

- 3. Haga clic en "Puesta en marcha" para iniciar el asistente.
- 4. Introduzca el valor adecuado en cada parámetro o seleccione la opción adecuada. Estos valores quedan registrados directamente en el equipo.
- 5. Haga clic en "Siguiente" para pasar a la página siguiente.
- 6. Cuando haya pasado todas las páginas, haga clic en "Finalizar" para cerrar el asistente.
- Si interrumpe el asistente antes de introducir todos los parámetros necesarios, el equipo puede quedar en un estado indefinido. En estas situaciones, es recomendable reiniciar el equipo a los ajustes predeterminados de fábrica.

Puesta en marcha a través del menú de configuración

11.1 Instalación y comprobación de funciones


Antes de efectuar la puesta en marcha del punto de medición, compruebe que se hayan llevado a cabo las verificaciones correspondientes después de la instalación y de la conexión.

Comprobaciones tras el montaje

Comprobaciones tras la conexión


11.2 Configuración del idioma de manejo

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido

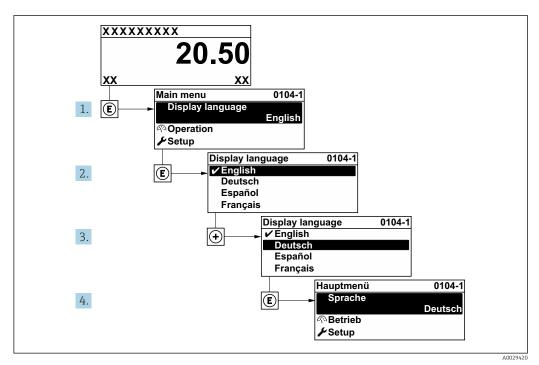

₹ 21 Ejemplo de indicador local

11.3 Configurar la medición de nivel

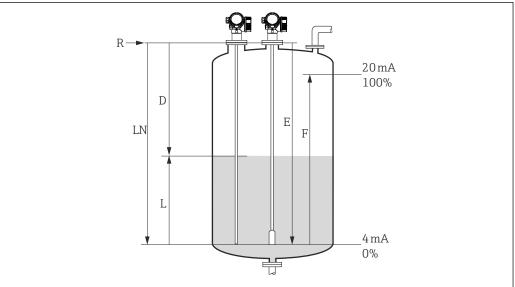

A0011360

- 🗷 22 Parámetros de configuración para la medición de nivel en líquidos
- LN Longitud de la sonda
- R Punto de referencia de la medición
- D Distancia
- L Nivel
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- Si el valor ε_r es menor que 7 en el caso de las sondas de cable, la medición no se puede llevar a cabo en la zona del contrapeso de la sonda. En estos casos, la calibración de vacío E no debería sobrepasar LN 250 mm (LN 10 in).
- 1. Vaya a: Ajuste → Nombre del dispositivo
 - └ Introduzca el nombre de la etiqueta (TAG).
- 2. Vaya a: Ajuste → Dirección del instrumento
 - Introduzca la dirección de bus del equipo (solo si la dirección se ajusta a través del software).
- 3. Vaya a: Ajuste → Unidad de longitud
 - ► Seleccione la unidad de longitud.
- 4. Vaya a: Ajuste → Tipo de tanque
 - Seleccione el tipo de depósito.
- 5. Para Parámetro **Tipo de tanque** = Bypass / tubo tranquilizador:

Vaya a: Ajuste → Diámetro del tubo

- Especifique el diámetro de la derivación o del tubo tranquilizador.
- 6. Vaya a: Ajuste → Grupo de producto
 - ► Especifique el grupo de producto (**En base agua (DC >= 4)** o **Otros**)
- 7. Vaya a: Ajuste → Calibración vacío
 - Especifique la distancia de vacío E (distancia desde el punto de referencia R hasta la marca del 0 %).
- 8. Vaya a: Ajuste → Calibración lleno
 - Especifique la distancia de lleno F (distancia desde la marca del 0 % hasta la marca del 100 %).

60

- 9. Vaya a: Ajuste → Nivel
- 10. Vaya a: Ajuste → Distancia
 - └ Visualiza la distancia D que hay entre punto de referencia R y el nivel L.
- 11. Vaya a: Ajuste → Calidad de señal
 - ► Muestra la calidad de la señal analizada (eco) reflejada por el nivel.
- 12. Configuración utilizando el indicador local:

Vaya a: Ajuste → Mapeado → Confirmación distancia

- Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.
- 13. Configuración utilizando software de configuración:

Vaya a: Ajuste → Confirmación distancia

Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar a registrar un mapa de ecos interferentes en caso necesario.

11.4 Grabación de la curva de eco de referencia

Tras configurar la medición, se recomienda registrar la curva envolvente actual como curva de eco de referencia. De este modo, podrá utilizarse posteriormente con fines de diagnóstico. El Parámetro **Guardar curva de referencia** se usa para registrar la curva envolvente.

Ruta en el menú

Experto \Rightarrow Diagnóstico \Rightarrow Diagnósticos con curvas envolventes \Rightarrow Guardar curva de referencia

Significado de las opciones

- No
- Ninguna acción
- Sí

La curva envolvente actual se guarda como curva de referencia.

- En los equipos suministrados con la versión de software 01.00.zz, este submenú solo es visible para el rol de usuario de "Personal de servicio".
- La curva de eco de referencia solo se puede visualizar en el diagrama de curva envolvente de FieldCare después de cargarla desde el equipo en FieldCare. Para ello se usa la función "Cargar curva de referencia" de FieldCare.



🖪 23 🛮 Función "Cargar curva de referencia"

11.5 Configuración del indicador local

11.5.1 Ajuste de fábrica del indicador local para mediciones de nivel

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente	
Formato visualización	1 valor grande	1 valor grande	
1er valor visualización	Nivel linealizado	Nivel linealizado	
2er valor visualización	Distancia	Distancia	

Parámetro	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 1 salida de corriente	Ajustes de fábrica para equipos que tienen 2 salidas de corriente
3er valor visualización	Salida de corriente 1	Salida de corriente 1
4er valor visualización	Ninguno	Salida de corriente 2

11.5.2 Ajuste del indicador local

El indicador local puede ajustarse en el siguiente submenú: Ajuste → Ajuste avanzado → Visualización

11.6 Gestión de la configuración

Tras la puesta en marcha puede guardar la configuración actual del equipo, copiarla en otro punto de medición o restablecer la anterior configuración del equipo. Para ello puede usar el Parámetro **Control de configuración** y las opciones disponibles.

Ruta en el menú

Ajuste → Ajuste avanzado → Configuración Backup Indicador → Control de configuración

Significado de las opciones

Cancelar

No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.

■ Ejecutar copia

Se guardará una copia de seguridad de la configuración actual del equipo desde el HistoROM (integrado en el mismo) en el módulo indicador de este.

Restablecer

La última copia de seguridad de la configuración del equipo se copia del módulo indicador al HistoROM del equipo.

Duplicar

La configuración del transmisor del equipo se duplica en otro equipo mediante el módulo indicador. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** se transfieren:

Tipo producto

Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado**.

Borrar datos backup

La copia de seguridad de la configuración del equipo es eliminada del módulo indicador del equipo.

- Mientras esta acción está en curso, la configuración no se puede editar mediante el indicador local y en el indicador aparece un mensaje sobre el estado de procesamiento.
- Si se usa la Opción **Restablecer** para restablecer en un equipo distinto del original una copia de seguridad existente, en algunos casos puede ocurrir que ciertas funciones del equipo individual no estén disponibles. En algunos casos tampoco es posible restaurar el estado original reiniciando al estado "Estado de entrega".

Para copiar la configuración en otro equipo siempre se debe usar la Opción **Duplicar**.

11.7 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

La configuración puede protegerse de dos formas distintas contra cualquier acceso no autorizado:

- Bloqueo mediante parámetros (bloqueo por software)
 Bloqueo mediante microinterruptor de protección contra escritura (bloqueo por hardware)

12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

12.1 Localización y resolución de fallos en general

12.1.1 Errores generales

Error	Causa posible	Solución	
El equipo no responde.	Tensión de alimentación sin conectar.	Conecte la tensión correcta.	
	Los cables no hacen buen contacto con los terminales.	Asegure el contacto eléctrico entre el cable y el terminal.	
No se visualizan valores en el indicador	El ajuste de contraste es demasiado bajo o demasiado alto.	 Aumente el contraste pulsando simultáneamente	
	El conector del cable del indicador no está bien conectado.	Conecte correctamente el conector.	
	El indicador es defectuoso.	Sustituya el indicador.	
"Error de comunicaciones" aparece	Interferencias electromagnéticas	Revise la puesta a tierra del equipo.	
en el visualizador cuando se inicia el equipo o conecta el visualizador.	Rotura del cable o del conector del indicador.	Sustituya el indicador.	
La duplicación de parámetros mediante indicador de un equipo a otro no funciona. Solo están disponibles las opciones "Guardar" y "Cancelar".	El indicador con copia de seguridad no se detecta si previamente no se ha realizado una copia de seguridad en el nuevo equipo.	Conecte el indicador (con copia de seguridad) y reinicie el equipo.	
La comunicación CDI no funciona.	Configuración errónea del puerto COM en el ordenador.	Revise la configuración del puerto COM en el ordenador y modifíquela si es necesario.	
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración de parámetros	Compruebe y corrija la configuración de los parámetros.	

12.1.2 Errores de configuración de parámetros

Errores de configuración de parámetros para mediciones de nivel


Error	Causa posible	Solución
Valor medido incorrecto	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) concuerda con la distancia real: Error de calibración	 Compruebe el Parámetro Calibración vacío (→ 월 102) y corríjalo en caso necesario. Compruebe el Parámetro Calibración lleno (→ 월 102) y corríjalo en caso necesario. Compruebe la linealización y corríjala en caso necesario (Submenú Linealización (→ 월 119)).
	Si la distancia medida (Ajuste → Distancia) no concuerda con la distancia real: Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 105)).
El valor medido no cambia durante el llenado/vaciado	Presencia de un eco interferente.	Lleve a cabo un mapeado (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 105)).
	Adherencias en la sonda.	Limpie la sonda.

Error	Causa posible	Solución
	Error en el rastreo de ecos	Desactive el rastreo de ecos (Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Sin historial).
Mensaje de diagnóstico Eco perdido aparece tras encender la tensión de alimentación.	Umbral de eco demasiado alto.	Compruebe el Parámetro Grupo de producto (→ 🖺 101). Si es necesario, seleccione un ajuste más detallado con el Parámetro Propiedad del producto (→ 🖺 113).
	Eco de nivel suprimido.	Borre el mapa y regístrelo de nuevo en caso necesario (Parámetro Registro mapeado (→ 🖺 107)).
El equipo indica un nivel a pesar de que el depósito está vacío.	Longitud de sonda incorrecta	Efectúe una corrección de la longitud de la sonda (Parámetro Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 134)).
	Eco interferente	Lleve a cabo el mapeado a lo largo de toda la longitud de la sonda cuando el depósito esté vacío (Parámetro Confirmación distancia (→ 🖺 105)).
Pendiente de nivel incorrecta en todo el rango de medición	El tipo de depósito seleccionado es incorrecto.	Seleccione el Parámetro Tipo de tanque (→ 🖺 100) correcto.

12.2 Información de diagnóstico en el indicador local

12.2.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del instrumento de medición se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico que alterna con la indicación del valor medido.

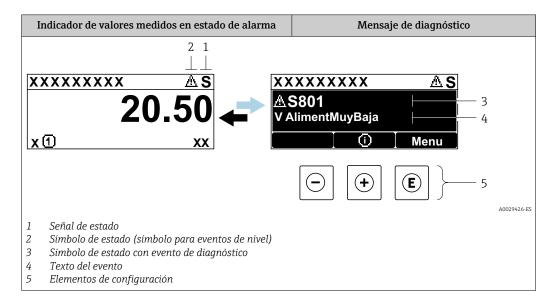

Señales de estado

F	A0032902	Opción "Fallo (F)" Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
C	A0032903	Opción "Control de funcionamiento (C)" El equipo está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).


S	Opción "Fuera de la especificación (S)" Se está haciendo funcionar el equipo: Fuera de sus especificaciones técnicas (p. ej., durante el arranque o la limpieza) Fuera de la configuración efectuada por el usuario (p. ej., nivel fuera del rango configurado)
Opción "Requiere mantenimiento (M)" Es necesario efectuar mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.	

Símbolo de estado (símbolo para nivel de evento)

Estado de "alarma" Se interrumpe la medición. Las señales de salida adoptan el estado de alarm genera un mensaje de diagnóstico.	
\triangle	Estado de "alerta" El equipo sigue midiendo. Se genera un mensaje de diagnóstico.

Evento de diagnóstico y texto del evento

El fallo se puede identificar por medio del evento de diagnóstico. El texto del evento resulta de ayuda porque le proporciona información sobre el fallo. Además, el símbolo de estado asociado se muestra delante del evento de diagnóstico.

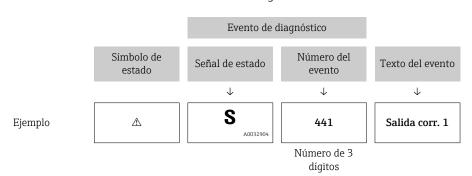

Si varios eventos de diagnóstico que están pendientes al mismo tiempo, solo se muestra el mensaje de diagnóstico que tiene la prioridad más alta. Los mensajes de diagnóstico pendientes adicionales se pueden mostrar en el Submenú **Lista de diagnósticos**.

- Los mensajes de diagnóstico que se emitieron anteriormente, pero que ya no son mensajes pendientes, pueden verse como se indica a continuación:
 - En el indicador local:
 en el Submenú Lista de eventos
 - En FieldCare: a través de la función "Lista de eventos/HistoROM"

Elementos de configuración

Funciones de configuración en menús, submenús		
+	Tecla Más Abre el mensaje relativo a las medidas correctivas.	
E	Tecla Intro Abre el menú de configuración.	

XXXXXXXX AS XXXXXXXX **AS801** AlimentMuyBaja \mathbf{x} 1. Lista diagnóst Diagnóstico 1 ∆ັS801 V AlimentMuyBaja Diagnóstico 2 Diagnóstico 3 2. (E) V AlimentMuyBaja (ID:203) △ S801 0d00h02m25s **—** 5 Aumentar tensión de alimentación 3. $| \ominus | + | \oplus |$

12.2.2 Visualización de medidas correctivas

A0029431-ES

- 24 Mensaje de medidas correctivas
- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto breve
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento cuando ocurrió el error
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

- 1. Pulse ± (símbolo ①).
 - ► Se abre el Submenú **Lista de diagnósticos**.
- 2. Seleccione mediante \pm o \Box el evento de diagnóstico de interés y pulse \Box .
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 3. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

El usuario se encuentra en el menú **Diagnóstico** en una entrada correspondiente a un evento de diagnóstico, p. ej., en **Lista de diagnósticos** o en **Último diagnóstico**.

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ► Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.


12.3 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si el evento de diagnóstico ha ocurrido en el equipo, la señal de estado aparece en el área de estado de la parte superior izquierda del software de configuración junto con el símbolo correspondiente del nivel del evento según NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)


A: a través del menú de configuración

- 1. Vaya a Menú **Diagnóstico**.
 - En el Parámetro **Diagnóstico actual** se muestra el evento de diagnóstico con el texto del evento.
- 2. En la parte derecha del área de indicación, pase el cursor sobre el Parámetro **Diagnóstico actual**.

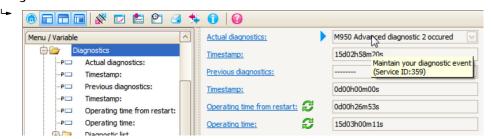


Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

B: A través de la función "Crear documentación"

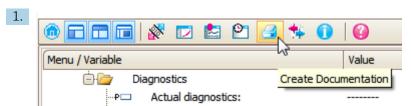


Seleccione la función "Crear documentación".

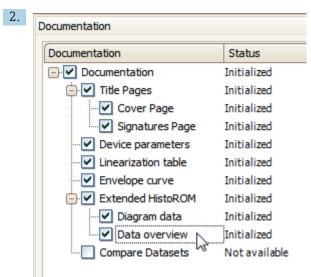

Compruebe que esté seleccionado "Visión general de datos".

- 3. Haga clic en "Guardar como..." y guarde un PDF del informe.
 - El informe contiene los mensajes de diagnóstico, incluidas las medidas correctivas.

C: A través de la función "Lista de eventos/HistoROM ampliado"

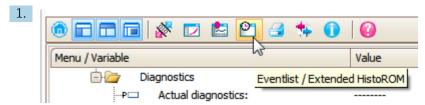

Seleccione la función ("Lista de eventos/HistoROM ampliado").



Seleccione la función "Cargar lista de eventos".

La lista de eventos, incluidas las medidas correctivas, se muestra en la ventana "Visión general de datos".

12.4 Lista de diagnósticos

En el submenú Submenú **Lista de diagnósticos**, pueden visualizarse hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Si hay más de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la prioridad más alta.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ► Se cierra el mensaje con medida correctiva.

12.5 Lista de eventos de diagnóstico

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	l sensor			
003	Detectada sonda rota	Comprobar mapeado Comprobar sensor	F	Alarm
046	Adherencia detectada	Limpiar sensor	F	Alarm
104	Cable HF	Secar conexión de cable HF y verificar juntas Sustituir cable HF	F	Alarm
105	Cable HF	Verificar conexión cable HF Sustituir cable HF	F	Alarm
106	Sensor	Check sensor Check HF cable Contact service	F	Alarm
Diagnóstico de	la electrónica		-	
242	Software incompatible	Verificar software Electrónica principal: programación flash o cambiar	F	Alarm
252	Módulos incompatibles	Verificar electrónica Sustituir electrónica	F	Alarm
261	Módulo electrónico	Reinicio de dispositivo Verificar módulo electrónica Sustituir módulo E/S o electr principal	F	Alarm
262	Conexión de módulo	1. Comprobar módulo	F	Alarm
270	Error electrónica principal	Sustituir electrónica principal	F	Alarm
271	Error electrónica principal	Reinicio de dispositivo Sustituir electrónica principal	F	Alarm
272	Error electrónica principal	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
273	Error electrónica principal	Conf emerg por indicador Cambie elec princ	F	Alarm
275	Error módulo E/S	Sustituir módulo E/S	F	Alarm
276	Error módulo E/S	Reinicio de dispositivo Sustituir módulo E/S	F	Alarm
282	Almacenamiento de datos	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
283	Contenido de la memoria	Transferir datos o resetear equipo Contacte servicio	F	Alarm
311	Error electrónica	Transferir datos o resetear equipo Contacte servicio	F	Alarm
311	Error electrónica	¡ Mantenimiento requerido !, 1. No reinicie el instrumento 2. Contacte con servcio	M	Warning

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de	la configuración			
410	Transf. datos	Comprobar conexión Volver transf datos	F	Alarm
412	Procesando descarga	Descarga activa, espere por favor.	С	Warning
435	Linealización	Comprobar tabla linealización	F	Alarm
437	Config. incompatible	Reiniciar inst. Contacte servicio	F	Alarm
438	Conjunto de datos	Comprobar datos ajuste archivo	М	Warning
482	Bloque en OOS	Ajustar bloque en modo AUTO	F	Alarm
484	Simulación Modo Fallo	Desconectar simulación	С	Alarm
485	Simulación valores	Desconectar simulación	С	Warning
494	Simulación salida de conmutación	Desconectar simulación salida de conmutación	С	Warning
495	Diagnóstico de Simulación	Desconectar simulación	С	Warning
497	Bloque salida simulación	Desactivar simulación	С	Warning
585	Simulación distancia	Desconectar simulación	С	Warning
Diagnóstico del	proceso			
801	Energia muy baja	Aumentar tensión de alimentación	S	Warning
825	Temp. trabajo	1. Comp. temperatura	S	Warning
825	Temp. trabajo	ambiente 2. Compruebe la temperatura de proceso	F	Alarm
921	Cambio en referencia	Verificar ajuste de referencia Verificar presión del proceso Verificar sensor	S	Warning
936	Interferencia EMC	Verificar CEM en instalación	F	Alarm
941	Eco perdido	1. Verificar ajuste valor CD	F	Alarm 1)
942	En distancia de seguridad	Verificar nivel Verificar distancia de seguridad	S	Alarm 1)
943	En distancia de bloqueo	Exactitud reducida Verificar nivel	S	Warning
944	Rango de nivel	Exactitud reducida Nivel en conexión al proceso	S	Warning
950	Advanced diagnostic 1 2 occured	Maintain your diagnostic event	М	Warning ¹⁾

 $^{1) \}qquad \hbox{El comportamiento de diagn\'ostico puede cambiarse.}$

12.6 Libro de registro de eventos

12.6.1 Historia de eventos

En la **Lista de eventos** se proporciona una visión general cronológica de los mensajes de evento que han aparecido

(Este submenú solo existe si el manejo se efectúa a través del indicador local. En caso de manejo a través de FieldCare, la lista de eventos se puede mostrar con la función "Lista de eventos/HistoROM" de FieldCare.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Lista de eventos

Se pueden visualizar como máximo 100 mensajes de evento en orden cronológico.

El historial de eventos contiene entradas de los tipos siguientes:

- Eventos de diagnóstico
- Eventos de información

Además del tiempo de configuración durante el que ocurrió el evento, a cada evento se le asigna también un símbolo que indica si el evento ha ocurrido o finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ⊕: Ocurrencia del evento
 - 🕒: Fin del evento
- Evento de información
 - €: Ocurrencia del evento

Llamada y cierre de medidas correctivas

- 1. Pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene las medidas correctivas para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente □ + ±.
 - Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

12.6.2 Filtrado del libro de registro de eventos

Por medio del parámetro Parámetro **Opciones de filtro** se puede definir la categoría de mensajes de evento que se debe visualizar en el Submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de eventos → Opciones de filtro

Categorías de filtrado

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información

12.6.3 Visión general sobre eventos de información

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.

Número de información	Nombre de información
I1091	Configuración cambiada
I1092	Datos tendencia borrados
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1156	Error de memoria bloque de tendencia
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1185	Backup de indicador realizado
I1186	Rest através ind. realiz.
I1187	Ajustes desc con indic
I1188	Borrado datos con indicador
I1189	Backup comparado
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada

12.7 Historial del firmware

Fecha	Versión	Modificaciones	Documentación (FMP50, PROFIBUS)			
del firmware			Manual de instrucciones	Descripción de los parámetros del equipo	Información técnica	
07.2011	01.00.zz	Software original	BA01005F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01000F/00/EN/13.11	
02.2015	01.01.zz	 Asistencia para el SD03 Idiomas adicionales Funcionalidad HistoROM mejorada Bloque de función "Diagnósticos avanzados" integrado Mejoras y correcciones de errores 	BA01005F/00/EN/14.14 BA01005F/00/EN/15.16 ¹⁾	GP01001F/00/EN/13.14	TI01000F/00/EN/17.14 TI01000F/00/EN/20.16 ¹⁾	

1) Contiene información sobre los asistentes Heartbeat disponibles en la versión actual del DTM para DeviceCare y FieldCare

Se puede pedir explícitamente una determinada versión de firmware mediante la estructura de pedido del producto. De esta manera se puede asegurar la compatibilidad de la versión de firmware con una integración en el sistema ya existente o prevista.

13 Mantenimiento

No requiere tareas de mantenimiento especiales.

13.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa, utilice siempre detergentes que no sean corrosivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

13.2 Instrucciones generales de limpieza

Según la aplicación, puede acumularse suciedad o formarse adherencias en la sonda. Una capa fina y uniforma apenas influye en la medición. Las capas gruesas pueden atenuar la señal y reducir el rango de medición. La formación de depósitos o adherencias muy irregulares (p. ej., por cristalización) puede provocar mediciones incorrectas. En tales casos, use un principio de medición sin contacto o bien inspeccione la sonda periódicamente para detectar su ensuciamiento.

Limpieza con una solución de hidróxido de sodio (p. ej., en procedimientos CIP): si el acoplamiento está en contacto con el producto, los errores de medición pueden ser mayores que en las condiciones de funcionamiento de referencia. El contacto con el producto puede dar lugar temporalmente a mediciones incorrectas.

14 Reparación

14.1 Información general

14.1.1 Planteamiento de las reparaciones

Conforme al planteamiento de las reparaciones de Endress+Hauser, los equipos tienen un diseño modular y las reparaciones pueden ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por los mismos clientes, si cuentan con la formación apropiada.

Las piezas de repuesto se agrupan en kits lógicos con las instrucciones de sustitución asociadas.

Para más información sobre servicios y piezas de repuesto, póngase por favor en contacto con el personal de servicios de Endress+Hauser.

14.1.2 Reparación de equipos con certificación Ex

ADVERTENCIA

Una reparación incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica. ¡Riesgo de explosión!

- ► Las reparaciones en los equipos que cuenten con homologación Ex deben ser efectuadas por personal de servicios de Endress+Hauser o por personal especialista conforme a las normativas nacionales.
- ► Se deben satisfacer las normas correspondientes y las normativas nacionales sobre áreas de peligro, las instrucciones de seguridad y los certificados.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ► Indique el sistema de identificación del equipo en la placa de identificación. Únicamente se pueden usar como repuestos piezas que sean idénticas.
- ▶ Lleve a cabo las reparaciones conforme a las instrucciones.
- ► Solo el personal de servicios de Endress+Hauser está autorizado para modificar un equipo certificado y convertirlo en otro igualmente certificado.

14.1.3 Sustitución de los módulos del sistema electrónico

Cuando se han sustituido los módulos del sistema electrónico, el equipo no necesita recalibrarse ya que los parámetros se guardan en el HistoROM dentro de la caja. Al sustituir el sistema electrónico principal, puede que sea necesario registrar una nueva supresión de ecos interferentes.

14.1.4 Sustitución de un equipo

Una vez sustituido el equipo completo, los parámetros configurados anteriormente pueden transferirse al nuevo equipo con uno de los siguientes métodos:


- Usar el módulo indicador Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el módulo indicador.
- Mediante FieldCare
 Requisito indispensable: la configuración del antiguo equipo se guardó previamente en el ordenador mediante FieldCare.

Puede continuar la medición sin necesidad de efectuar una nueva calibración. Solo puede que resulte necesario volver a hacer un ajuste de supresión de falsos ecos o de linealización.

14.2 Piezas de repuesto

- Algunos componentes reemplazables del instrumento de medición se identifican mediante una placa de identificación de pieza de repuesto. Esta contiene información sobre la pieza de repuesto.
- En la cubierta del compartimento de conexiones del equipo hay una placa de identificación de pieza de repuesto que contiene la siguiente información:
 - Una lista de las piezas de repuesto más importantes del instrumento de medición, incluida información para cursar pedidos de las mismas.
 - La URL del W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

 Todas las piezas de repuesto para el instrumento de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.

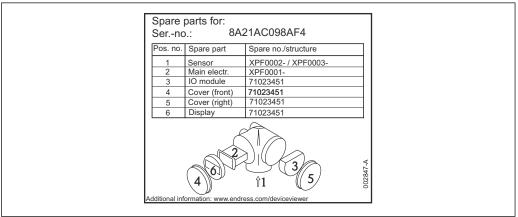

A0014979

Ejemplo de una placa de identificación de piezas de repuesto en la cubierta del compartimento de conexiones

- Número de serie del instrumento de medición:
 - Se encuentra en las placas de identificación del equipo y de la pieza de repuesto.
 - Se puede leer a través del parámetro "Número de serie" en el submenú "Información del equipo".

14.3 Devolución

Los requisitos para una devolución segura del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y de la legislación nacional.

- 1. Consulte la página web para obtener información: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Seleccione la región.
- 2. En caso de devolución del equipo, embálelo de forma que quede protegido de manera fiable contra impactos e influencias externas. El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.

14.4 Eliminación

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

15 Accesorios

Los accesorios disponibles en estos momentos para el producto se pueden seleccionar en www.endress.com:


- 1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.
- 2. Abra la página de producto.
- 3. Seleccione **Piezas de repuesto y accesorios**.

15.1 Accesorios específicos del equipo


15.1.1 Tapa de protección ambiental

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".


Se utiliza para proteger contra la luz solar directa, las precipitaciones y el hielo.

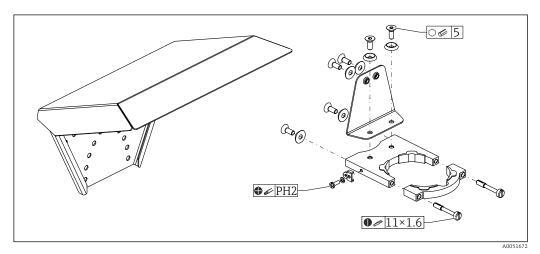

■ 26 Visión general

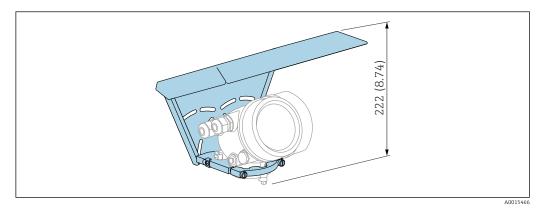

🛮 27 Altura. Unidad de medida mm (in)

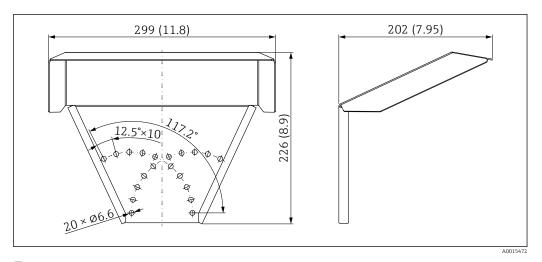

■ 28 Medidas. Unidad de medida mm (in)

Material


- Capuchón de protección; 316L (1.4404)
- Abrazadera; 316L (1.4404)
- Escuadra de fijación; 316L (1.4404)
- Tornillo de sujeción; 316L (1.4404) + fibra de carbono
- Pieza moldeada de goma (4x); EPDM
- Tornillos; A4
- Discos; A4
- Borne de tierra; A4, 316L (1.4404)

Número de pedido para accesorios:

71162242


15.1.2 Soporte de montaje para el compartimento de la electrónica

Con las versiones del equipo de "Sensor remoto" (característica 060 en la estructura de pedido del producto), el soporte de montaje está incluido en el alcance del suministro. Se puede pedir como accesorio aparte.

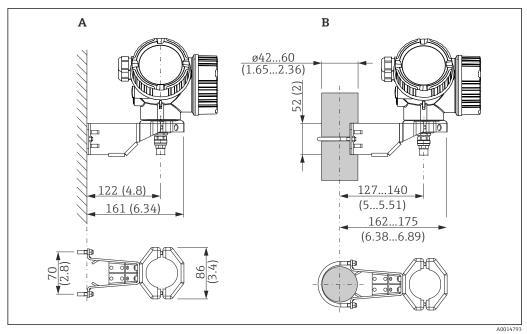

🛮 29 🛮 Soporte de montaje para la caja del sistema electrónico; unidad: mm (in)

- A Montaje en pared
- B Montaje en barra

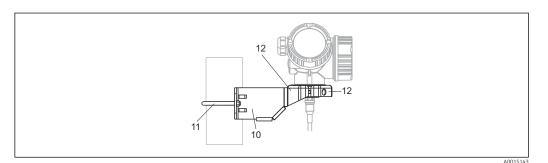

🖸 30 Material; soporte de montaje

- 10 Soporte, 316L (1.4404)
- 11 Soporte redondo, 316L (1.4404); tornillos/tuercas, A4-70; casquillos distanciadores, 316L (1.4404)
- 12 Semiconchas, 316 L (1.4404)

Número de pedido para accesorios:


71102216

15.1.3 Kit para montaje, aislado

Para fijar las sondas de cable de modo que queden correctamente aisladas.

Temperatura máxima del proceso: 150 °C (300 °F)

Juego de montaje, aislado, se puede usar para: FMP50

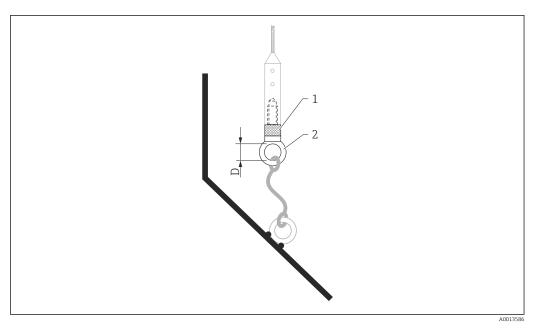

₹ 31 Alcance del suministro del kit de montaje:

- Casquillo de aislamiento
- Perno anular

Para sondas de cable 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) o 6 mm ($\frac{1}{4}$ in) con PA > acero: Diámetro D = 20 mm (0.8 in)

Número de pedido para accesorios:

52014249

Para sondas de cable 6 mm ($\frac{1}{4}$ in) o 8 mm ($\frac{1}{3}$ in) con PA > acero: Diámetro D = 25 mm (1 in)

Número de pedido para accesorios:

52014250

Debido al riesgo de cargas electrostáticas, el casquillo aislante no es apropiado para áreas de peligro. En este caso, la sonda ha de asegurarse de modo que quede correctamente conectada a tierra.



El kit de montaje puede pedirse también directamente con el equipo (estructura de pedido del producto Levelflex, característica 620, "Accesorio adjunto", opción PG "Kit de montaje, aislado, cable").


15.1.4 Estrella de centrado

Estrella de centrado PFA

Apropiado para: FMP50


Versiones disponibles:

- Ø16,4 mm (0,65 in)
- Ø37 mm (1,46 in)

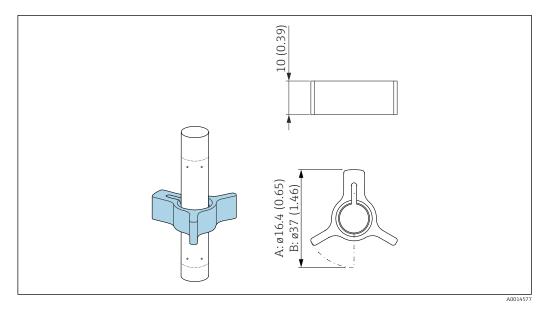

- A Para sonda 8 mm (0,3 in)
- B Para sondas 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in)

La estrella de centrado resulta idónea para sondas con diámetro de varilla de 8 mm (0,3 in), 12 mm (0,47 in) y 16 mm (0,63 in) (incluidas sondas de varilla recubiertas) y se pueden utilizar en tuberías de DN40 a DN50.

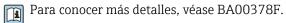


- Material: PFA
- Rango de temperatura del proceso admisible: -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

Número de pedido para accesorios:

- Sonda 8 mm (0,3 in) 71162453
- Sonda 12 mm (0,47 in) 71157270
- Sonda 16 mm (0,63 in) 71069065

15.1.5 Visualizador remoto FHX50

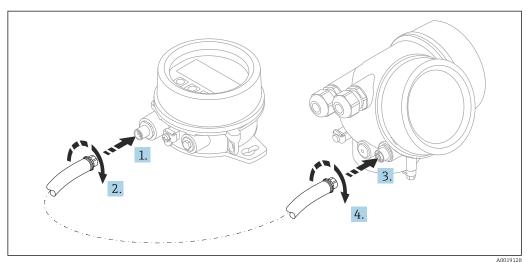

A001912

Datos técnicos

- Material:
 - Plástico PBT
 - 316L/1.4404
 - Aluminio
- Grado de protección: IP68 / NEMA 6P e IP66 / NEMA 4x
- Apto para módulos de indicación:
 - SD02 (pulsadores)
 - SD03 (control táctil)
- Cable de conexión:
 - Cable suministrado con el equipo hasta 30 m (98 ft)
 - Cable estándar proporcionado por el cliente en planta hasta 60 m (196 ft)
- Temperatura ambiente: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Información para cursar pedidos

 Si se va a usar el indicador remoto, se debe pedir la versión del equipo "Preparado para el indicador FHX50".

Para el FHX50 se debe seleccionar la opción "Preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición".

- Si un instrumento de medición no se ha pedido con la versión "Preparado para el indicador FHX50" y es preciso reacondicionarlo con un FHX50, se debe pedir para el FHX50 la versión "No preparado para el indicador FHX50" en "Versión del equipo de medición". En este caso, se suministrará un kit de ajuste para el equipo con la interfaz FHX50. El kit puede usarse para preparar el equipo a fin de que pueda emplearse la interfaz FHX50.
- El uso del FHX50 puede estar restringido para transmisores con homologación. Un equipo solo se puede reacondicionar con el FHX50 si la opción "Preparado para el FHX50" figura en la lista de instrucciones de seguridad (XA) del equipo en Especificaciones básicas, "Indicador, configuración".

Consulte asimismo las instrucciones de seguridad (XA) del FHX50.

La adaptación no es viable en transmisores con:


- Una homologación para uso con polvo inflamable (homologación a prueba de ignición por polvo)
- Tipo de protección Ex nA
- Para obtener más detalles, véase el documento "Documentación especial" SD01007F.

15.1.6 Protección contra sobretensiones

La protección contra sobretensiones para equipos alimentados por lazo se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.

La protección contra sobretensiones se puede usar para equipos alimentados por lazo.

- Equipos de 1 canal: OVP10
- Equipos de 2 canales: OVP20

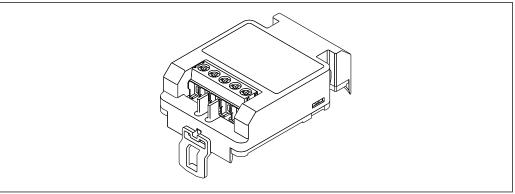

A0021734

Datos técnicos

- Resistencia por canal: $2 \times 0.5 \Omega_{\text{máx}}$
- Umbral tensión CC: 400 ... 700 V
- Umbral de sobretensión: < 800 V
- Capacitancia a 1 MHz: < 1,5 pF
- Corriente de fuga nominal (8/20 µs): 10 kA
- Apto para secciones transversales conductoras: 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

En caso de reacondicionamiento:

- Número de pedido para equipos de 1 canal (OVP10): 71128617
- Número de pedido para equipos de 2 canales (OVP20): 71128619
- Es posible que el uso del módulo OVP (protección contra sobretensiones) esté restringido en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo puede actualizarse con el módulo OVP si la opción NA (protección contra sobretensiones) está enumerada en *Especificaciones opcionales* en las Instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.
- A fin de mantener las distancias de seguridad necesarias cuando se usa el módulo de protección contra sobretensiones, en caso de reacondicionamiento del equipo también es necesario sustituir la tapa de la caja.

Según el tipo de caja, la cubierta adecuada se puede pedir mediante el número de pedido siquiente:


- Caja GT18: 71185516
- Caja GT19: 71185518
- Caja GT20: 71185517



Para conocer más detalles, véase la "Documentación especial" SD01090F

15.1.7 Módulo Bluetooth BT10 para equipos HART

El módulo Bluetooth BT10 se puede pedir junto con el equipo a través de la sección "Accesorio montado" de la estructura de pedido del producto.

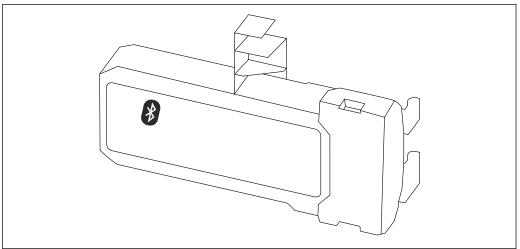

Datos técnicos

- Configuración sencilla y rápida con la aplicación SmartBlue
- No se requieren herramientas ni adaptadores adicionales
- Curva de la señal a través de SmartBlue (aplicación)
- Transmisión simple punto a punto de datos cifrados (probada por el Instituto Fraunhofer) y comunicación protegida por contraseña a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Rango de valores en las condiciones de referencia: > 10 m (33 ft)
- Si se usa el módulo Bluetooth, la tensión de alimentación mínima del equipo se incrementa en hasta 3 V.

En caso de reacondicionamiento:

- Número de pedido: 71377355
- La utilización del módulo Bluetooth puede estar restringida en función de la homologación del transmisor. Un equipo solo se puede reacondicionar con el módulo Bluetooth si la opción NF (módulo Bluetooth) figura en la lista en Especificaciones opcionales en las instrucciones de seguridad (XA) asociadas con el equipo.



Para conocer más detalles, véase la "Documentación especial" SD02252F

15.2 Accesorios específicos para la comunicación

Commubox FXA291

Conecta los equipos de campo de Endress+Hauser dotados con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) con el puerto USB de un ordenador o portátil Número de pedido: 51516983



Para conocer más detalles, véase la "Información técnica" TI00405C

15.3 Accesorios específicos para el mantenimiento

DeviceCare SFE100

Herramienta de configuración para equipos de campo HART, PROFIBUS y Foundation Fieldbus



Información técnica TI01134S

FieldCare SFE500

Herramienta de software Plant Asset Management para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en tecnología FDT

Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.



Información técnica TI00028S

15.4 Componentes del sistema

15.4.1 Memograph M RSG45

El gestor de datos avanzado es un sistema flexible y potente para organizar los valores de proceso.

El Memograph M se usa para la adquisición electrónica, visualización, registro, análisis, transmisión remota y archivo de señales de entrada analógicas y digitales, así como valores calculados.




Información técnica TIO1180R y manual de instrucciones BA01338R

16 Menú de configuración

16.1 Visión general sobre el menú de configuración (módulo de visualización)

Navegación 🗐 Menú de configuración

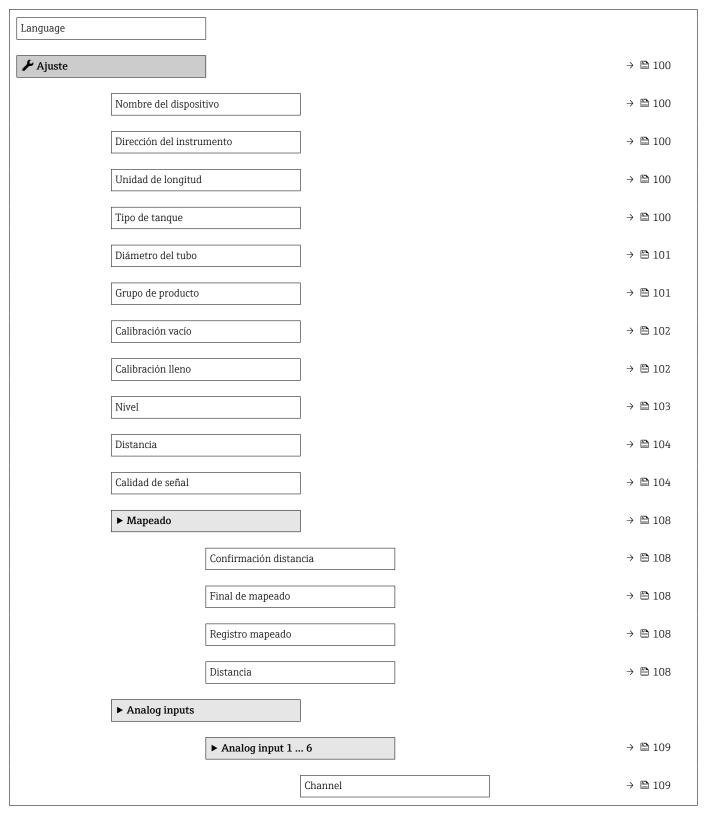

		PV filter time	→ 🖺 109
		Fail-safe type	→ 🖺 110
		Fail safe value	→ 🖺 110
► Ajuste avanzad	0		→ 🖺 111
	Estado bloqueo		→ 🖺 111
	Derechos de acces	o visualización	→ 🖺 112
	Introducir código o	de acceso	→ 🖺 112
	► Nivel		→ 🖺 113
		Tipo producto	→ 🖺 113
		Propiedad del producto	→ 🖺 113
		Propiedad del proceso	→ 🖺 114
		Condición del proceso extendida	→ 🖺 115
		Unidad del nivel	→ 🖺 116
		Distancia bloque	→ 🖺 116
		Corrección del nivel	→ 🖺 117
	► Linealización		→ 🖺 119
		Tipo de linealización	→ 🖺 121
		Unidad tras linealización	→ 🖺 122
		Texto libre	→ 🖺 123
		Valor máximo	→ 🖺 124
		Diámetro	→ 🖺 124
		Altura intermedia	→ 🖺 125
		Modo de tabla	→ 🖺 125
L.			

	► Editar tabla		
		Nivel	
		Valor del cliente	
	Activar tabla		→ 🖺 127
► Ajustes de segu	ıridad]	→ 🖺 128
	Salida con pérdida o	de eco	→ 🖺 128
	Valor con pérdida d	e eco	→ 🖺 128
	Rampa con pérdida	de eco	→ 🖺 129
	Distancia bloque		→ 🖺 116
► Confirmación V]	→ 🖺 131
▶ WHG desact.]	→ 🖺 132
<u></u>	Borrar protección d	e escritura	→ 🖺 132
	Código incorrecto	Cestituta	→ 🖺 132
		1	
► Configuración d	le sonda		→ 🖺 133
	Sonda puesta a tier	ra	→ 🖺 133
	► Corrección de lo	ngitud de sonda	→ 🖺 135
		Confirmación longitud de sonda	→ 🖺 135
		Longitud actual de sonda	→ 🗎 133
► Salida de conm	utación		→ 🖺 137
	Función salida de co	onmutación	→ 🗎 137
	Asignar estado		→ 🖺 137
	Asignar valor límite	2	→ 🖺 138
	Asignar nivel de dia	ngnóstico	→ 🖺 138
	Valor de conexión		→ 🖺 139
	Retardo de la conex	ión	→ 🖺 140

	Valor de desconexión	→ 🖺 140
	Retardo de la desconexión	→ 🖺 141
	Comportamiento en caso de error	→ 🖺 141
	Estado de conmutación	→ 🖺 141
	Señal de salida invertida	→ 🖺 141
• '	/isualización	→ 🖺 143
	Language	→ 🖺 143
	Formato visualización	→ 🖺 143
	1 4er valor visualización	→ 🖺 145
	Decimales 1 4	→ 🖺 145
	Intervalo de indicación	→ 🖺 145
	Atenuación del visualizador	→ 🖺 146
	Línea de encabezamiento	→ 🗎 146
	Texto de encabezamiento	→ 🖺 146
	Carácter de separación	→ 🖺 147
	Formato numérico	→ 🖺 147
	Decimales menú	→ 🖺 147
	Retroiluminación	→ 🖺 148
	Contraste del visualizador	→ 🖺 148
	Configuración Backup Indicador	→ 🖺 149
	Tiempo de operación	→ 🖺 149
	Última salvaguarda	→ 🗎 149

			Control de configura	ación		→ 🖺 149
			Comparación result	ado		→ 🖺 150
		► Administración				→ 🖺 152
			► Definir código do	e acceso		→ 🖺 154
				Definir código de a	cceso	→ 🖺 154
				Confirmar el código	de acceso	→ 🖺 154
			Resetear dispositivo			→ 🖺 152
억 Diagnóstico						→ 🖺 155
	Diagnóstico actual					→ 🖺 155
	Último diagnóstico					→ 🖺 155
	Tiempo de funciona	miento desde inicio				→ 🖺 156
	Tiempo de operació	n				→ 🖺 149
	► Lista de diagnós	ticos				→ 🖺 157
		Diagnóstico 1 5				→ 🖺 157
	► Lista de eventos					→ 🖺 158
		Opciones de filtro				
		▶ Lista de eventos				→ 🖺 158
	► Información del	dispositivo				→ 🖺 159
		Nombre del disposit	tivo			→ 🖺 159
		Número de serie				→ 🖺 159
		Versión de firmwar	е			→ 🖺 159
		Nombre de dispositi	ivo			→ 🖺 159
		Código de Equipo				→ 🖺 160
		Código de Equipo Ex	xtendido 1 3			→ 🖺 160

	Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 160
	PROFIBUS ident number	→ 🖺 160
► Valor medido		→ 🖺 161
	Distancia	→ 🖺 104
	Nivel linealizado	→ 🖺 124
	Volt. terminales 1	→ 🖺 162
	Estado de conmutación	→ 🖺 141
► Analog inputs		
	► Analog input 1 6	→ 🖺 163
	Channel	→ 🖺 109
	Out value	→ 🖺 163
	Out status	→ 🖺 164
	Out status HEX	→ 🖺 164
► Memorización d	e valores medidos	→ 🖺 165
	Asignación canal 1 4	→ 🖺 165
	Intervalo de memoria	→ 🖺 165
	Borrar memoria de datos	→ 🖺 166
	▶ Visualización canal 1 4	→ 🖺 167
► Simulación		→ 🖺 169
	Asignar variables de medida	→ 🖺 170
	Valor variable de proceso	→ 🖺 170
	Simulación salida de conmutación	→ 🖺 170
	Estado de conmutación	→ 🖺 171
	Alarma simulación	→ 🖺 171

Categoría de eventos de diagnóstico	
Diagnóstico de Simulación	→ 🖺 171
► Test de dispositivo	→ 🖺 172
Inicio test de dispositivo	→ 🖺 172
Resultado test de dispositivo	→ 🖺 172
Último test	→ 🗎 172
Señal de nivel	→ 🗎 173
Señal lanzamiento	→ 🖺 173

16.2 Visión general sobre el menú de configuración (software de configuración)

Navegación 🗟 Menú de configuración

≯ Ajuste		→ 🖺 100
Nombre del dispositivo		→ 🖺 100
Dirección del instrumento		→ 🖺 100
Unidad de longitud		→ 🖺 100
Tipo de tanque		→ 🖺 100
Diámetro del tubo		→ 🖺 101
Grupo de producto		→ 🖺 101
Calibración vacío		→ 🖺 102
Calibración lleno		→ 🖺 102
Nivel		→ 🖺 103
Distancia		→ 🖺 104
Calidad de señal		→ 🖺 104
Confirmación distancia		→ 🖺 105
Mapeado actual		→ 🖺 106
Final de mapeado		→ 🖺 106
Registro mapeado		→ 🖺 107
► Analog inputs		
► Analog input 1	6	→ 🖺 109
	Channel	→ 🖺 109
	PV filter time	→ 🖺 109

Fail-safe type	→ 🖺 110
ran-sale type	7 월 110
Fail safe value	→ 🖺 110
► Ajuste avanzado	→ 🖺 111
Estado bloqueo	→ 🗎 111
Derechos de acceso software de operación	→ 🖺 111
Introducir código de acceso	→ 🖺 112
▶ Nivel	→ 🖺 113
Tipo producto	→ 🖺 113
Propiedad del producto	→ 🗎 113
Propiedad del proceso	→ 🖺 114
Condición del proceso extendida	→ 🖺 115
Unidad del nivel	→ 🖺 116
Distancia bloque	→ 🖺 116
Corrección del nivel	→ 🖺 117
► Linealización	→ 🖺 119
Tipo de linealización	→ 🖺 121
Unidad tras linealización	→ 🖺 122
Texto libre	→ 🖺 123
Nivel linealizado	→ 🖺 124
Valor máximo	→ 🖺 124
Diámetro	→ 🖺 124
Altura intermedia	→ 🖺 125
Modo de tabla	→ 🖺 125
Número de tabla	→ 🖺 126

Nivel
Valor del chente
Activar tabla Activar tabla Ajustes de seguridad Ballda con pérdida de eco Pa 128 Valor con pérdida de eco Pa 128 Rampa con pérdida de eco Pa 129 Distancia bloque Pa 131 Natifica de sact. Pa 131 Natifica de sact. Pa 132 Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Pa 133 Longitud actual de sonda Dangitud actual de sonda Pa 133 Confirmación inquitud de sonda Pa 133 Confirmación inquitud de sonda Pa 133 Confirmación inquitud de sonda Pa 133 Asignar cistado Asignar raived de diagnóstico Pa 138 Pa 139 Retardo de la conesión Pa 139 Retardo de la conesión Pa 139 Retardo de la conesión Pa 139
National Company Production → □ 128 Salida con pérdida de eco → □ 128 Valor con pérdida de eco → □ 129 Distancia bloque → □ 116 National MHG → □ 131 National MHG → □ 131 National MHG → □ 132 Borrar protectión de escritura → □ 132 Código incurrecto → □ 132 National Medical de sonda → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 134 National de commutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor limite → □ 138 Asignar raivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
Salida con pérdida de eco → □ 128 Valor con pérdida de eco → □ 129 Rampa con pérdida de eco → □ 129 Distancia bloque → □ 116 ► Confirmación WHG → □ 131 ► WHG desact. → □ 132 Borrar protección de escritura → □ 132 Código incorrecto → □ 132 ► Configuración de sonda → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 134 ► Salida de commutación → □ 137 Asignar estado ► □ 137 Asignar estado ► □ 138 Asignar valor limite → □ 138 Valor de conexión → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 139
Valor con pérdida de cco > □ 128
Rampa con pérdida de eco Distancia bloque → □ 116 ▶ Confirmación WHG → WHG desact. □ Distancia protección de escritura □ Distancia
Distancia bloque ▶ Confirmación WHG ▶ WHG desact. □ □ 132 □ Código incorrecto □ □ 132 □ Configuración de sonda □ □ 133 □ Configuración de sonda □ □ 133 □ □ 133 □ □ 133 □ □ 134 □ □ 134 □ □ 134 □ □ 137 □ □ 137 □ □ 137 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 138 □ □ 139 □ 139 □ 13
▶ Confirmación WHG → □ 131 ▶ WHG desact. → □ 132 Borrar protección de escritura → □ 132 Código incorrecto → □ 132 ▶ Configuración de sonda → □ 133 Sonda puesta a tierra → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 133 Confirmación longitud de sonda → □ 134 ▶ Salida de conmutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor limite → □ 138 Asignar nivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
▶ WHG desact. ⇒ 월 132 Borrar protección de escritura ⇒ 월 132 Código incorrecto ⇒ 월 133 ▶ Configuración de sonda ⇒ 월 133 Longitud actual de sonda ⇒ 월 133 Confirmación longitud de sonda ⇒ 월 134 ▶ Salida de conmutación ⇒ 월 137 Función salida de conmutación ⇒ 월 137 Asignar estado ⇒ 월 137 Asignar valor limite ⇒ 월 138 Asignar nivel de diagnóstico ⇒ 월 138 Valor de conexión ⇒ 월 139 Retardo de la conexión ⇒ 월 140
Borrar protección de escritura → □ 132 Código incorrecto → □ 132 Código incorrecto → □ 133 Configuración de sonda → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 133 Confirmación longitud de sonda → □ 134 Salida de commutación → □ 137 Función salida de conmutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor límite → □ 138 Asignar nivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
Código incorrecto → □ 132 ► Configuración de sonda → □ 133 Sonda puesta a tierra → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 134 ► Salida de conmutación → □ 137 Función salida de conmutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor límite → □ 138 Asignar nivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
▶ Configuración de sonda ⇒ □ 133 Sonda puesta a tierra ⇒ □ 133 Longitud actual de sonda ⇒ □ 134 ▶ Salida de conmutación ⇒ □ 137 Función salida de conmutación ⇒ □ 137 Asignar estado ⇒ □ 137 Asignar valor limite ⇒ □ 138 Asignar nivel de diagnóstico ⇒ □ 138 Valor de conexión ⇒ □ 139 Retardo de la conexión ⇒ □ 140
Sonda puesta a tierra → □ 133 Longitud actual de sonda → □ 133 Confirmación longitud de sonda → □ 134 ► Salida de conmutación → □ 137 Función salida de conmutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor limite → □ 138 Asignar nivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
Longitud actual de sonda → □ 133 Confirmación longitud de sonda → □ 134 ► Salida de conmutación → □ 137 Función salida de conmutación → □ 137 Asignar estado → □ 137 Asignar valor límite → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
Confirmación longitud de sonda → 🖺 134 ► Salida de conmutación → 🖺 137 Función salida de conmutación → 🖺 137 Asignar estado → 🖺 137 Asignar valor límite → 🖺 138 Valor de conexión → 🖺 139 Retardo de la conexión → 🖺 139
Confirmación longitud de sonda → 🖺 134 ► Salida de conmutación → 🖺 137 Función salida de conmutación → 🖺 137 Asignar estado → 🖺 137 Asignar valor límite → 🖺 138 Valor de conexión → 🖺 139 Retardo de la conexión → 🖺 140
Función salida de conmutación → 🖺 137 Función salida de conmutación → 🖺 137 Asignar estado → 🖺 137 Asignar valor límite → 🖺 138 Asignar nivel de diagnóstico → 🖺 138 Valor de conexión → 🖺 139 Retardo de la conexión → 🖺 140
Función salida de conmutación $\rightarrow \ $
Asignar estado → □ 137 Asignar valor límite → □ 138 Asignar nivel de diagnóstico → □ 138 Valor de conexión → □ 139 Retardo de la conexión → □ 140
Asignar valor límite $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Asignar nivel de diagnóstico → 🖹 138 Valor de conexión → 🖺 139 Retardo de la conexión → 🖺 140
Retardo de la conexión → 🖺 140
Valor de desconexión → 🖺 140

	Retardo de la desconexión	→ 🖺 141
	Comportamiento en caso de error	→ 🗎 141
	Estado de conmutación	→ 🖺 141
	Señal de salida invertida	→ 🖺 141
► Visualización		→ 🖺 143
	Language	→ 🗎 143
	Formato visualización	→ 🖺 143
	1 4er valor visualización	→ 🖺 145
	Decimales 1 4	→ 🖺 145
	Intervalo de indicación	→ 🖺 145
	Atenuación del visualizador	→ 🖺 146
	Línea de encabezamiento	→ 🖺 146
	Texto de encabezamiento	→ 🖺 146
	Carácter de separación	→ 🖺 147
	Formato numérico	→ 🖺 147
	Decimales menú	→ 🗎 147
	Retroiluminación	→ 🗎 148
	Contraste del visualizador	→ 🖺 148
► Configuración l	Backup Indicador	→ 🗎 149
	Tiempo de operación	→ 🖺 149
	Última salvaguarda	→ 🖺 149
	Control de configuración	→ 🖺 149
	Control de configuración	, □ 141

	Estado del Backup	→ 🖺 150
	Comparación resultado	→ 🖺 150
	► Administración	→ 🖺 152
	Definir código de acceso	
	Resetear dispositivo	→ 🖺 152
♥ Diagnóstico		→ 🗎 155
Diagnóstico actual		→ 🖺 155
Marca de tiempo		→ 🖺 155
Último diagnóstico		→ 🖺 155
Marca de tiempo		→ 🖺 156
Tiempo de funciona	amiento desde inicio	→ 🖺 156
Tiempo de operació	n	→ 🖺 149
▶ Lista de diagnós	rticos	→ 🖺 157
	Diagnóstico 1 5	→ 🖺 157
	Marca de tiempo 1 5	→ 🖺 157
► Información del		→ 🗎 159
	Nombre del dispositivo	→ 🗎 159
	Número de serie	→ 🖺 159
	Versión de firmware	→ 🖺 159
	Nombre de dispositivo	→ 🖺 159
	Código de Equipo	→ 🖺 160
	Código de Equipo Extendido 1 3	→ 🖺 160
	Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 160
	PROFIBUS ident number	→ 🖺 160

▶ Valor r	nedido		→ 🖺 161
	Distancia		→ 🖺 104
	Nivel linealizado		→ 🖺 124
	Volt. terminales 1		→ 🖺 162
	Estado de conmutac	ción	→ 🗎 141
► Analog]	
⁷ Illuiog) (2)
	► Analog input 1		→ 🖺 163
		Channel	→ 🖺 109
		Out value	→ 🖺 163
		Out status	→ 🖺 164
		Out status HEX	→ 🖺 164
► Memor	rización de valores medidos		→ 🖺 165
	Asignación canal 1 .	4	→ 🖺 165
	Intervalo de memor	ia	→ 🖺 165
	Borrar memoria de o	datos	→ 🖺 166
► Simula	ción		→ 🖺 169
	Asignar variables de	e medida	→ 🖺 170
	Valor variable de pro	oceso	→ 🖺 170
	Simulación salida de	e conmutación	→ 🖺 170
	Estado de conmutac	ción	→ 🖺 171
	Alarma simulación		→ 🗎 171
	Diagnóstico de Simu	ılación	→ 🗎 171
▶ Took de	e dispositivo		→ 1 172
▶ 1est de		<u></u>	
	Inicio test de disposi		→ 🖺 172
	Resultado test de dis	spositivo	→ 🗎 172

Último test	→ 🖺 172
Señal de nivel	→ 🗎 173
Señal lanzamiento	→ 🖺 173
► Heartbeat	→ 🗎 174

Menú "Ajuste" 16.3



- 🚹 🖷 🗟 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando el módulo indicador y de configuración
 - 🖃 : Indica cómo llegar hasta el parámetro usando un software de configuración (p. ej., FieldCare)
 - 🗈 : Indica parámetros que se pueden bloquear a través del código de acceso.

Navegación

■ Ajuste

Nombre del dispositivo		
Navegación		
Descripción	Introducir identificación del punto de medición.	
Entrada de usuario	Hasta 32 caracteres alfanuméricos	
Dirección del instrumento		
Navegación		
Descripción	 para Address mode = Software: introducir la dirección del bus. para Address mode = Hardware: muestra la dirección de bus. 	
Entrada de usuario	0 126	

Unidad de longitud			
Navegación	阊阊 Ajuste → Unio	ad longitud	
Descripción	Unidad de longitud d	el cálculo de distancia.	
Selección	<i>Unidad SI</i> ■ mm ■ m	<i>Unidad EE. UU.</i> ■ ft ■ in	

Tipo de tanque			

Navegación

Requisito previo Tipo producto (→ 🗎 113) = Líquido

Descripción Seleccione el tipo de depósito.

Selección • Metálico

■ Bypass / tubo tranquilizador

■ No metálico

■ Instalación en exterior

■ coaxial

Ajuste de fábrica En función de la sonda

Información adicional • En función de la sonda, es posible que algunas de las opciones que se mencionan más

arriba no estén disponibles o que haya opciones adicionales.

Para sondas coaxiales y sondas con disco de centrado metálico Parámetro Tipo de

tanque se corresponde con el tipo de sonda y no puede modificarse.

Diámetro del tubo

Requisito previo Tipo de tanque (→ 🖺 100) = Bypass / tubo tranquilizador

Descripción Especifique el diámetro del bypass o del tubo tranquilizador.

Entrada de usuario 0 ... 9,999 m

Grupo de producto

Requisito previo Tipo producto (→ 🖺 113) = Líquido

Descripción Seleccionar grupo producto.

Selección • Otros

■ En base agua (DC >= 4)

Información adicional Este parámetro especifica aproximadamente la constante dieléctrica (CD) del producto.

Para definir de manera más detallada la constante dieléctrica (CD) utilice Parámetro

Propiedad del producto ($\rightarrow \equiv 113$).

El Parámetro **Grupo de producto** preestablece el Parámetro **Propiedad del producto** (→ 🖺 113) como se indica a continuación:

Grupo de producto	Propiedad del producto (→ 🖺 113)
Otros	Desconocido
En base agua (DC >= 4)	CD 4 7

- El Parámetro **Propiedad del producto** puede modificarse más adelante. No obstante, en tal caso, Parámetro **Grupo de producto** retiene su valor. Solo el Parámetro **Propiedad del producto** es relevante para la evaluación de señales.
- El rango de medida puede reducirse para constantes dieléctricas bajas. Para obtener detalles sobre la Información técnica (TI) del equipo correspondiente.


Calibración vacío	
-------------------	--

Descripción Distancia conexión al proceso a nivel mín.

Entrada de usuario En función de la sonda

Ajuste de fábrica En función de la sonda

Información adicional

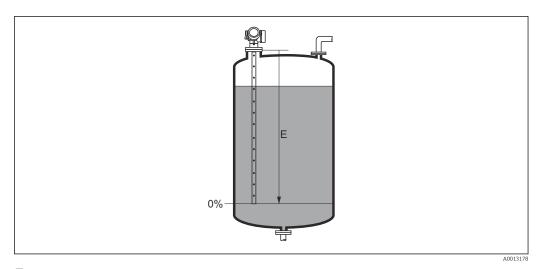

32 Calibración vacío (E) para mediciones de nivel en líquidos

Calibración lleno


Descripción Alcance: máx. nivel - mín. nivel.

Entrada de usuario En función de la sonda

Ajuste de fábrica

En función de la sonda

Información adicional

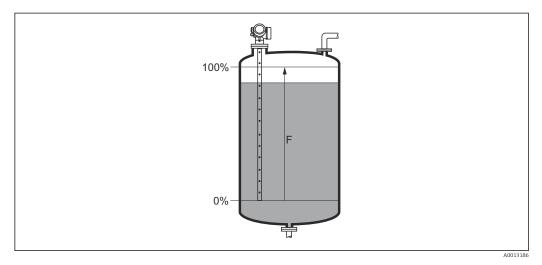

■ 33 Calibración lleno (F) para mediciones de nivel en líquidos


Nivel

Navegación

Descripción

Visualiza el nivel medido L_L (antes de linealizar).

Información adicional

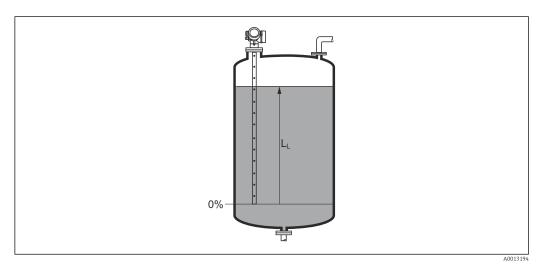

34 Nivel en caso de mediciones de líquido

La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad del nivel** ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 116$).


Distancia

Navegación

Descripción

Visualiza la distancia D_L medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o conexión roscada) y el nivel.

Información adicional

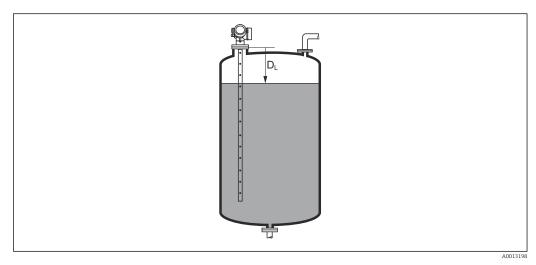

■ 35 Distancia para mediciones de líquidos

i

La unidad se define en el parámetro Parámetro Unidad de longitud ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 100$).

Calidad de señal

Navegación

Descripción

Visualiza la calidad de la señal del eco evaluado.

Información adicional

Significado de las opciones de visualización

Fuerte

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 10 mV.

Medio

El eco evaluado sobrepasa el umbral en, por lo menos, 5 mV.


Débil

El eco evaluado sobrepasa el umbral en menos de 5 mV.

Sin señal

El equipo no encuentra un eco utilizable.

La calidad de la señal indicada en este parámetro se refiere siempre a la del eco que se está evaluando: el eco de nivel/interfase ¹⁾ o el eco del extremo de la sonda. Para diferenciar éstos dos, la calidad del eco del extremo de sonda se indica siempre entre paréntesis.

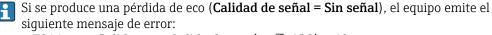

- F941, para Salida con pérdida de eco (→ 🗎 128) = Alarma.
- S941 si se ha seleccionado otra opción en Salida con pérdida de eco (→ 🖺 128).

¹⁾ De estos dos ecos, se indica la calidad del que la tiene más baja

Confirmación distancia Navegación Ajuste → Confirmac. dist. Descripción Especifique si la distancia medida concuerda con la distancia real. Según la selección, el equipo establece automáticamente el rango del mapeado.

Selección

- Registro map manual
- Distancia correcta
- Distancia desconocida
- Distancia muy pequeña
- Distancia muy grande
- Tanque vacío
- Borrando mapeado

Información adicional

Significado de las opciones

Registro map manual

Se debe seleccionar si se quiere definir manualmente el rango del mapeado en el Parámetro **Final de mapeado** ($\rightarrow \equiv 106$). En este caso no hace falta confirmar la distancia.

■ Distancia correcta

A seleccionar si la distancia medida coincide con la distancia efectiva. El equipo entonces realiza un mapeado.

■ Distancia desconocida

A seleccionar si se desconoce la distancia efectiva. No puede realizarse un mapeado en este caso.

Distancia muy pequeña

A seleccionar si la distancia medida es inferior a la efectiva. El equipo busca el eco siguiente y regresa al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

■ Distancia muy grande ²⁾

Debe seleccionarse si la distancia medida coincide con la distancia real. El equipo corregirá la evaluación de la señal y volverá seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia**. Recalcula la distancia y la visualiza seguidamente. La comparación debe repetirse tantas veces como sean necesarias hasta conseguir que la distancia calculada concuerde con la efectiva. A continuación, puede iniciarse el mapeado seleccionando **Distancia correcta**.

■ Tanque vacío

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo.

A seleccionar si el depósito está completamente vacío. El equipo registra un mapeado que cubre el rango de medición completo menos **Mapeado hueco a fin de sonda**.

Mapeado de fábrica

A seleccionar si ha de borrarse el mapeado existente (si es que hay uno). El equipo regresa seguidamente al Parámetro **Confirmación distancia** y puede registrarse un nuevo mapeado.

- Cuando se realizan las operaciones mediante el módulo de visualización, la distancia medida se visualiza junto con este parámetro para fines de referencia.
- Si el equipo abandona el procedimiento de aprendizaje con el Opción **Distancia muy pequeña** o el Opción **Distancia muy grande** antes de haberse confirmado la idoneidad de la distancia, entonces **no** se registrará ningún mapeado y el procedimiento de aprendizaje se restablecerá al cabo de 60 s.

Mapeado actual	
Navegación	□ Ajuste → Mapeado actual
Descripción	Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.
Final de mapeado	
Navegación	□ Ajuste → Final de mapeado
Requisito previo	Confirmación distancia (→ 🖺 105) = Registro map manual o Distancia muy pequeña
Descripción	Especifique el nuevo fin del mapeado.
Entrada de usuario	0 200 000,0 m
Información adicional	Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa. La distancia se mide desde el punto de referencia, es decir, desde el borde inferior de la brinda de montaje o conexión roscada.
	Para fines de referencia, la Parámetro Mapeado actual (→ 🖺 106) se visualiza junto con este parámetro. Indica hasta qué distancia se ha registrado ya un mapeado.

²⁾ Solo disponible para "Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Parámetro **Modo de evaluación**" = "Historial de corta duración" o "Historial de larga duración"

 Registro mapeado

 Navegación
 □ Ajuste → Registro mapeado

 Requisito previo
 Confirmación distancia (→ □ 105) = Registro map manual o Distancia muy pequeña

Selección

■ No
■ Registro mapeado
■ Borrando mapeado

Información adicional S

Descripción

Significado de las opciones

Iniciar el registro del mapeado.

■ No

No se registrará ningún mapeado.

■ Registro mapeado

Se registrará el mapeado. Cuando finalice el registro, se visualizará la nueva distancia medida y el nuevo rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando \square .

■ Borrando mapeado

Se borra el mapeado existente (si es que hay uno) y el equipo visualiza la distancia recalculada y el rango del mapeado. Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, estos valores deberán confirmarse pulsando \square .

16.3.1 Asistente "Mapeado"

El Asistente **Mapeado** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, todos los parámetros relacionados con el mapeado se ubican directamente en el Menú **Ajuste** ($\rightarrow \triangleq 100$).

En el Asistente **Mapeado** se muestran dos parámetros simultáneamente en el módulo de visualización en cualquier momento. El parámetro superior puede editarse, mientras que el parámetro inferior solo se visualiza como referencia.

Confirmación distanci	ia	<u> </u>
Navegación		
Descripción	→ 🖺 105	
Final de mapeado		â
Navegación		
Descripción	→ 🗎 106	
Registro mapeado		â
Navegación		
Descripción	→ 🖺 107	
Distancia		
Navegación		
Descripción	→ 🗎 104	

16.3.2 Submenú "Analog input 1 ... 6"

i

Existe un Submenú **Analog input** para cada bloque de entradas analógicas (AI) del equipo. El bloque AI se utiliza para configurar la transmisión del valor medido al bus.

En estos submenús, solo pueden configurarse las propiedades más básicas de los bloques AI. Para una configuración más exhaustiva de los bloques AI, véase Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6.

Navegación \square Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6

Channel Navegación Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Channel Descripción Parámetro estándar CHANNEL del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil PROFIBUS. Selección Nivel linealizado ■ Distancia Interfase linealizada ** Distancia de interfase Grosor de la Capa Superior * Volt. terminales Temperatura de la electrónica Capacidad medida Amplitud absoluta de eco Amplitud relativa de eco Amplitud absoluta de interfase Amplitud relativa de interfase Amplitud EOP absoluta ■ Ruido de la señal Desplazamiento EOP Valor CD calculado Sensor debug Analog output adv. diagnostics 1 Analog output adv. diagnostics 2

Información adicional

PV filter time

Navegación

Descripción Parámetro estándar **PV_FTIME** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil

 \blacksquare ■ Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow PV filter time

Asigna un valor medido al bloque AI.

PROFIBUS.

Entrada de usuario Número positivo de coma flotante

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional

Este parámetro define la constante de amortiguación τ (en segundos) para la salida del bloque de entradas analógicas.

Fail-safe type	

Navegación $\blacksquare \Box$ Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Fail-safe type

Descripción Parámetro estándar **FSAFE_TYPE** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el

perfil PROFIBUS.

Selección • Fail-safe value

■ Fallback value

■ Off

Información adicional

Significado de las opciones

Este parámetro especifica el valor de salida del bloque de entradas analógicas si se ha producido un error.

■ Fail-safe value

El valor de salida si se ha producido un error se define en el Parámetro **Fail safe value** ($\rightarrow \implies 110$).

■ Fallback value

Se mantiene el último valor de salida válido medido antes de producirse el error.

Off

El valor de salida sigue el valor medido actualmente. El estado se define como "MALO" (= BAD).

Fail safe value	<u> </u>

Navegación $\blacksquare \blacksquare$ Experto \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Fail safe value

Requisito previo Fail-safe type (→ 🗎 110) = Fail-safe value

Descripción Parámetro estándar **FSAFE_VALUE** del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el

perfil PROFIBUS.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional Este parámetro define el valor de salida del bloque de entradas analógicas en caso de

producirse un error.

16.3.3 Submenú "Ajuste avanzado"

Navegación ☐ Ajuste → Ajuste avanzado

Estado bloqueo

Descripción Indica la protección contra escritura de mayor prioridad que está actualmente activa.

Indicación ■ Protección de escritura hardware

- Bloqueo SILBloqueo WHG
- Temporalmente bloqueado

Información adicional

Significado y prioridades de los tipos de protección contra escritura

Protección de escritura hardware (prioridad 1)

El microinterruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) se activa en el módulo principal de electrónica. Esto bloquea el acceso de escritura de los parámetros.

Bloqueo SIL (prioridad 2)

El modo SIL está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Bloqueo WHG (prioridad 3)

El modo WHG está activado. El acceso de escritura de los parámetros relevantes está denegado.

Temporalmente bloqueado (prioridad 4)

Se ha bloqueado temporalmente el acceso con escritura a los parámetros debido a la ejecución de determinados procesos internos (p. ej., carga/descarga de datos, reinicios, etc.). Los parámetros vuelven a ser modificables a la que finaliza el proceso interno.

En el módulo de visualización, aparece el símbolo 🖺 delante de todos los parámetros que no pueden modificarse por estar protegidos contra escritura.

Derechos de acceso software de operación

DescripciónMuestra la autorización de acceso a los parámetros a través de la herramienta de

configuración.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 112).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** ($\rightarrow \equiv 111$).

Derechos de acceso visualización

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Dcho acceso visu

Requisito previo

El equipo incorpora un indicador local.

Descripción

Muestra los derechos de acceso a parámetros vía control local.

Información adicional

Los derechos de acceso pueden modificarse mediante el Parámetro **Introducir código** de acceso (→ 🖺 112).

Si además hay activada una protección contra escritura, se restringen aún más los derechos de acceso vigentes. El estado de la protección contra escritura puede consultarse mediante el Parámetro **Estado bloqueo** (→ 🖺 111).

Introducir código de acceso

Navegación

□ Ajuste → Ajuste avanzado → Introd. cód. acc

Descripción

Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.

Entrada de usuario

0...9999

Información adicional

- Para la configuración local se debe introducir el código de acceso específico del cliente definido en el Parámetro Definir código de acceso (→ ≦ 152).
- Si se introduce un código de acceso incorrecto, los usuarios conservan su autorización de acceso actual.
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo <a> En el indicador local, el símbolo <a> delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 10 minutos o si el usuario vuelve al modo de visualización del valor medido desde el modo de navegación y edición, el equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura al cabo de otros 60 s.
- Si perdiese u olvidase su código de acceso, póngase en contacto con la delegación comercial de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.

Submenú "Nivel"

Navegación $\blacksquare \square$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Nivel

Tipo producto

Descripción Especifique el tipo de producto.

Indicación ■ Líquido ■ Sólido

Ajuste de fábrica FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: Líquido

Información adicionalEste parámetro determina el valor de varios parámetros adicionales e influye considerablemente en la evaluación completa de las señales. Por ello, se recomienda

encarecidamente no cambiar el ajuste de fábrica.

Propiedad del producto

Navegación

□ Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Prop producto

Requisito previo Evaluación de nivel EOP ≠ CD fija

Descripción Especifique la constante dieléctrica ε_r del producto.

Selección • Desconocido

CD 1.4 ... 1.6
CD 1.6 ... 1.9
CD 1.9 ... 2.5
CD 2.5 ... 4
CD 4 ... 7

■ CD 7 ... 15 ■ CD > 15

Ajuste de fábrica Depende de los parámetros Tipo producto ($\Rightarrow \exists 113$) y Grupo de producto ($\Rightarrow \exists 101$).

Información adicional

Dependencia de "Tipo producto" y "Grupo de producto"

Tipo producto (→ 🗎 113)	Grupo de producto (→ 🗎 101)	Propiedad del producto
Sólido		Desconocido
Líquido	En base agua (DC >= 4)	CD 4 7
	Otros	Desconocido

- Para obtener los valores de permitividad relativa (valores de ε_r) de muchos productos de uso habitual en la industria, consulte las fuentes siguientes:
 - Permitividad relativa (valor de ε_r), compendio CP01076F
 - Aplicación "DC Values App" de Endress+Hauser (disponible para iOS y Android)
- Si **Evaluación de nivel EOP** = **CD fija**, en el Parámetro **Valor CD** se debe especificar la constante dieléctrica exacta. Por consiguiente, el Parámetro **Propiedad del producto** no es aplicable en este caso.

Navegación

Descripción

Especifique la velocidad típica de cambio de nivel.

Selección

Para "Tipo producto" = "Líquido"

- Muy rápido > 10 m (400 in)/min
- Rápido > 1 m/min
- Estándar < 1 m/min
- Medio < 10 cm/min
- Lenta < 1 cm/min
- Sin filtros

Para "Tipo producto" = "Sólido"

- Muy Rápido > 100m(333ft)/h
- Rápido > 10 m/h
- Estándar < 10 m/h
- Medio < 1 m/h
- Lenta < 0.1 m/h
- Sin filtros

Información adicional

El equipo ajusta los filtros para la evaluación de la señal y el amortiguamiento de la señal de salida conforme a la velocidad típica indicada en este parámetro:

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Líquido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	14
Medio < 10 cm/min	39
Lenta < 1 cm/min	76
Sin filtros	< 1

Para "Modo de operación" = "Nivel" y "Tipo producto" = "Sólido"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy Rápido > 100m(333ft)/h	37
Rápido > 10 m/h	37
Estándar < 10 m/h	74
Medio < 1 m/h	146
Lenta < 0,1 m/h	290
Sin filtros	<1

Para "Modo de operación" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo"

Propiedad del proceso	Tiempo de respuesta de tipo escalonada / s
Muy rápido > 10 m (400 in)/min	5
Rápido > 1 m/min	5
Estándar < 1 m/min	23
Medio < 10 cm/min	47
Lenta < 1 cm/min	81
Sin filtros	2,2

Condición del proceso extendida

A

Navegación

Descripción

Especifique condiciones adicionales del proceso (en caso necesario).

Selección

- Ninguno
- Condensado Aqua/Aceite
- Sonda cerca del fondo del tanque
- Adherencia
- Espuma >5cm

Información adicional

Significado de las opciones

■ Condensado Agua/Aceite (solo Tipo producto = Líquido)

Verifica que si el producto presenta dos fases, solo se detecte el nivel total (ejemplo, aplicación con aceite/condensación).

- Sonda cerca del fondo del tanque (solo para Tipo producto = Líquido)
 Mejora la detección en vacío, especialmente si la sonda está instalada cerca del fondo del depósito.
- Adherencia

Aumenta **Rango EOP área superior** para garantizar una detección segura en vacío si la señal del extremo de la sonda se ha desplazado debido a la formación de deposiciones. Permite una detección segura en vacío si la señal del extremo de la sonda se ha desplazado debido a la formación de deposiciones.

■ Espuma >5cm (solo para Tipo producto = Líquido)
Optimiza la evaluación de señales en aplicaciones con formación de espuma.

Unidad del nivel

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Nivel \rightarrow Unidad del nivel

Descripción Seleccione la unidad para el nivel.

Selección *Unidad SI Unidad EE. UU.*

%ftin

■ mm

Información adicional

La unidad para el nivel puede diferir de la unidad de longitud definida en el Parámetro **Unidad de longitud** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 100$):

- La unidad definida en el Parámetro Unidad de longitud se utiliza para la calibración básica (Calibración vacío (→ 월 102) y Calibración lleno (→ 월 102)).
- La unidad definida en el Parámetro **Unidad del nivel** se utiliza para visualizar el nivel (sin linealizar).

Distancia bloque

Descripción Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

Entrada de usuario 0 ... 200 m

Ajuste de fábrica ■ Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)

■ Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 * Sondenlänge


Información adicional

Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
 - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
 - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= Conectado, Sin corrección o Corrección externa

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

- Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro **Distancia de bloque tipo de evaluación**.
- Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.

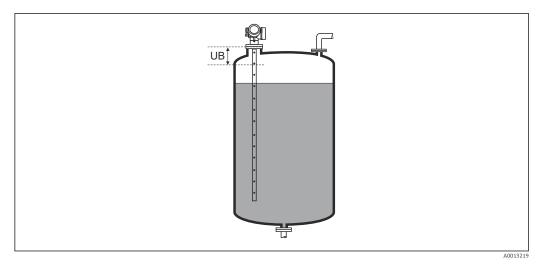

■ 36 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos


Corrección del nivel

Descripción Especifique la corrección de nivel (en caso necesario).

Entrada de usuario -200 000,0 ... 200 000,0 %

Información adicional El valor especificado en este parámetro se suma al del nivel medido (aún sin linealizar).

Submenú "Linealización"

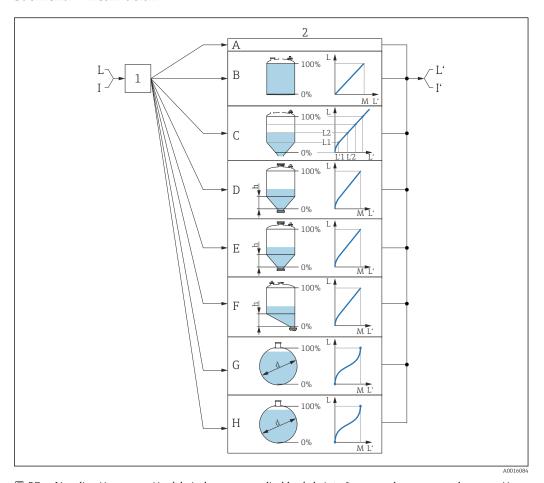

Linealización: conversión del nivel y, en caso aplicable, de la interfaz a un volumen o peso; la conversión depende de la forma del depósito

- 1 Selección del tipo de linealización y unidad
- 2 Configuración de la linealización
- A Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Ninguno
- B Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Lineal
- C Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla
- D Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Fondo piramidal
- E Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Fondo cónico
- *F* Tipo de linealización ($\Rightarrow \implies 121$) = Fondo inclinado
- G Tipo de linealización ($\rightarrow \equiv 121$) = Cilindro horizontal
- H Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tanque esférico
- I Para "Modo de operación" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase antes de la linealización (medida en la unidad de nivel)
- I' Para "Modo de operación" = "Interfase" o "Interfase con capacitivo": interfase después de la linealización (corresponde a volumen o peso)
- L Nivel antes de la linealización (medido en unidad de nivel)
- M Valor máximo (→ 🖺 124)
- d Diámetro (→ 🖺 124)
- *h* Altura intermedia (→ 🖺 125)

118

Estructura del submenú en el indicador local

► Linealización			
	Tipo de linealización		
	Unidad tras linealización	n	
	Texto libre		
	Valor máximo		
	Diámetro		
	Altura intermedia		
	Modo de tabla		
	► Editar tabla		
	Niv	vel	
	Val	lor del cliente	
	Activar tabla		

Navegación

Activar tabla

Estructura del submenú en el software de configuración (por ejemplo, FieldCare)

Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización

▶ Linealización

Unidad tras linealización

Texto libre

Nivel linealizado

Valor máximo

Diámetro

Altura intermedia

Modo de tabla

Número de tabla

Nivel

Nivel

Valor del cliente

Descripción de los parámetros

Navegación $\blacksquare \square$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización


Tipo de linealización

Descripción Seleccione el tipo de linealización.

Selección • Ninguno

- Lineal
- Tabla
- Fondo piramidal
- Fondo cónico
- Fondo inclinado
- Cilindro horizontal
- Tanque esférico

Información adicional

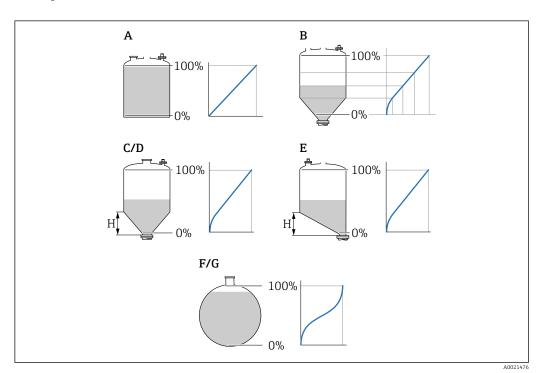

- 38 Tipos de linealización
- A Ninguno
- B Tabla
- C Fondo piramidal
- D Fondo cónico
- E Fondo inclinado
- F Tanque esférico
- G Cilindro horizontal

Significado de las opciones

Ninguno

El equipo proporciona el nivel en la unidad de nivel sin convertirla (linealizarla) previamente.

Lineal

El valor de salida (volumen/peso) es proporcional al nivel L. Esto se aplica, por ejemplo, a depósitos y silos verticales cilíndricos. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 124): volumen o peso máximo

Tabla

La relación entre el nivel medido L y el valor de salida (volumen/peso) se define en una tabla de linealización que consiste en hasta 32 pares de valores "nivel - volumen" o "nivel - peso", respectivamente. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Para todos los puntos de la tabla: Nivel (→ 🖺 126)

■ Fondo piramidal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo piramidal. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Unidad tras linealización (→ 🖺 122)
- Valor máximo (→ 🗎 124): volumen o peso máximo
- **Altura intermedia (→** 🗎 **125)**: altura de la pirámide

■ Fondo cónico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito con fondo cónico. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 124): volumen o peso máximo
- Altura intermedia (→ 🗎 125): altura del cono

■ Fondo inclinado

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un silo con el fondo en ángulo. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🗎 124): volumen o peso máximo
- Altura intermedia (→ 🗎 125): altura del fondo en ánqulo

Cilindro horizontal

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un cilindro horizontal. También deben especificarse los siquientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 124): volumen o peso máximo

Tanque esférico

El valor de salida se corresponde con el volumen o el peso en un depósito esférico. También deben especificarse los siguientes parámetros:

- Valor máximo (→ 🖺 124): volumen o peso máximo

Unidad tras linealización

Navegación

 $\blacksquare \blacksquare$ Ajuste \Rightarrow Ajuste avanzado \Rightarrow Linealización \Rightarrow Unid tras lineal

Requisito previo

Tipo de linealización (→ 🖺 121) ≠ Ninguno

Descripción

Seleccione la unidad para el valor linealizado.

Selección

Selección/entrada (uint16)

- 1095 = [tonelada corta]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [gal. (USA)]
- 1049 = [gal. (Imp.)]
- $1043 = [ft^3]$
- $1571 = [cm^3]$
- \bullet 1035 = [dm³]
- $-1034 = [m^3]$
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- **1**342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [pulgadas]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- $-1347 = [m^3/s]$
- $1348 = [m^3/min]$
- \blacksquare 1349 = $[m^3/h]$
- $1356 = [ft^3/s]$
- $1357 = [ft^3/min]$
- \blacksquare 1358 = [ft³/h]
- -1362 = [gal. (USA)/s]
- 1363 = [gal. (USA)/min]
- 1364 = [gal. (USA)/h]
- -1367 = [qal. (Imp.)/s]
- 1358 = [gal. (Imp.)/min]
- 1359 = [gal. (Imp.)/h]
- \blacksquare 32815 = [Ml/s]
- \blacksquare 32816 = [Ml/min]
- 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

Información adicional

La unidad seleccionada se utiliza únicamente para fines de visualización. El valor medido **no** se convierte en función de la unidad seleccionada.



La linealización distancia a distancia también puede realizarse; es decir una linealización desde la unidad de nivel hasta otra unidad de longitud. Seleccione el modo de linealización **Lineal** para este propósito. Para especificar la nueva unidad de nivel, seleccione Opción **Free text** en Parámetro **Unidad tras linealización** e introduzca la unidad en Parámetro **Texto libre** (\Rightarrow 🖺 123).

Texto libre

Navegación

Requisito previo

Unidad tras linealización (→ 🗎 122) = Free text

Descripción Introduzca el símbolo de unidad.

Entrada de usuario Hasta 32 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiales)

Nivel linealizado

Navegación \Box Ajuste \Rightarrow Ajuste avanzado \Rightarrow Linealización \Rightarrow Nivel linealizad

Descripción Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional Esta unidad se define en el Parámetro **Unidad tras linealización**.

Valor máximo

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🗎 121) tiene uno de los siguientes valores:

Lineal

Fondo piramidal

■ Fondo cónico

■ Fondo inclinado

Cilindro horizontal

■ Tanque esférico

Entrada de usuario -50 000,0 ... 50 000,0 %

Diámetro

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 121) tiene uno de los siguientes valores:

Cilindro horizontalTanque esférico

Entrada de usuario 0 ... 9 999,999 m

Información adicional La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** ($\rightarrow \triangleq 100$).

Altura intermedia

Navegación Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Linealización \rightarrow Altura intermed.

Requisito previo **Tipo de linealización** (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 121) tiene uno de los valores siguientes:

■ Fondo piramidal


■ Fondo cónico

■ Fondo inclinado

Entrada de usuario

0 ... 200 m

Información adicional

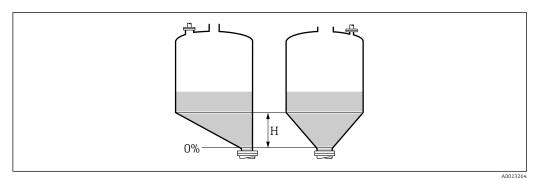

Altura intermedia

La unidad está definida en Parámetro **Unidad de longitud** ($\Rightarrow \triangleq 100$).

Modo de tabla

Navegación

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla

Descripción Seleccione el modo de edición de la tabla de linealización.

Selección Manual Semiautomático *

■ Borrar tabla

■ Ordenar tabla

Información adicional

Significado de las opciones

Manual

El nivel y el valor linealizado correspondiente se entrarán manualmente para cada punto de linealización.

■ Semiautomático

El equipo mide el nivel para cada punto de linealización. Se entra manualmente el valor linealizado asociado a cada nivel.

■ Borrar tabla

Con esta opción se borra la tabla de linealización existente.

Ordenar tabla

Ordena los puntos de linealización en orden ascendente.

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Condiciones que debe satisfacer la tabla de linealización:

- La tabla puede comprender como máximo 32 pares de valores "Nivel valor linealizado".
- La tabla debe presentar un comportamiento monótonamente creciente o decreciente.
- El primer punto de linealización debe corresponder al nivel mínimo.
- El último punto de linealización debe corresponder al nivel máximo.
- Antes de introducir una tabla de linealización, deben establecerse correctamente los valores para Calibración vacío ($\Rightarrow \triangleq 102$) y Calibración lleno ($\Rightarrow \triangleq 102$).

Si resulta necesario cambiar los valores de la tabla después de haber cambiado la calibración completa o de vacío, únicamente puede garantizarse una evaluación correcta si se elimina la tabla existente y vuelve a introducirse la tabla completa. Para hacerlo, elimine la tabla existente (**Modo de tabla (→ 圖 125) = Borrar tabla**). A continuación, introduzca una nueva tabla.

Cómo introducir la tabla

■ Mediante FieldCare

Los puntos de la tabla pueden introducirse mediante los parámetros **Número de tabla** ($\rightarrow \boxminus 126$), **Nivel** ($\rightarrow \boxminus 126$) y **Valor del cliente** ($\rightarrow \boxminus 127$). Alternativamente, puede utilizarse el editor de tablas gráficas: Operación equipo \rightarrow Funciones del equipo \rightarrow Funciones adicionales \rightarrow Linealización (Online/Offline)

- Mediante indicador local
 Seleccione el Submenú Editar tabla para acceder al editor de tablas gráficas. A continuación, se muestra la tabla y puede editarse línea por línea.
- El ajuste de fábrica para la unidad de nivel es "%". Si desea introducir la tabla de linealización en unidades físicas, debe seleccionar la unidad correspondiente en el Parámetro **Unidad del nivel** (→ 🖺 116) con anterioridad.

Número de tabla		
Navegación	$oxed{\square}$ Ajuste $ ightarrow$ Ajuste avanzado $ ightarrow$ Linealización $ ightarrow$ Número de tabla	
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla	
Descripción	Seleccione el punto de la tabla que desee introducir o cambiar.	
Entrada de usuario	1 32	
Nivel (Manual)		A
Navegación		
Requisito previo	 Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla Modo de tabla (→ 🖺 125) = Manual 	
Descripción	Introduzca el valor de nivel del punto de la tabla (valor antes de la linealización).	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	

Nivel (Semiautomático)

Valor del cliente

Navegación

Navegación Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Nivel

Requisito previo ■ Tipo de linealización (→

121) = Tabla

■ Modo de tabla (→ 🗎 125) = Semiautomático

Descripción Visualiza el nivel medido (valor antes de la linealización). Este valor se transmite a la tabla.

Ajuste → Ajuste avanzado → Linealización → Valor de cliente

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla

Descripción Introduzca el valor de linealización para el punto de la tabla.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Activar tabla

Navegación

Requisito previo Tipo de linealización (→ 🖺 121) = Tabla

Descripción Active (habilite) o desactive (deshabilite) la tabla de linealización.

Selección Desactivar

Activar

Información adicional Significado de las opciones

Desactivar

El nivel medido no está linealizado.

Si, simultáneamente, **Tipo de linealización (→ 🖺 121)** = **Tabla**, el equipo genera el mensaje de error F435.

Activar

El nivel medido se linealizará conforme a la tabla.

Cuando se edita la tabla, el Parámetro Activar tabla se restablece automáticamente a **Desactivar** y debe ser restablecido a **Activar** una vez que se haya introducido la tabla.

Submenú "Ajustes de seguridad"

Salida con pérdida de eco

Descripción Señal de salida en caso de perderse un eco.

Selección • Último valor válido

Rampa con pérdida de ecoValor con pérdida de eco

Alarma

Información adicional

Significado de las opciones

Último valor válido

Si se pierde un eco, la salida se mantiene en el último valor válido.

■ Rampa con pérdida de eco 3)

Si se pierde un eco, el valor de salida se desvía de forma continua hacia 0% o 100%. La pendiente de la rampa se define en el Parámetro **Rampa con pérdida de eco** ($\rightarrow \implies 129$).

■ Valor con pérdida de eco 3)

Si se pierde un eco, la salida presenta el valor definido en el Parámetro **Valor con pérdida de eco** $(\rightarrow \implies 128)$.

Alarma

El equipo emite una alarma al perderse un eco; véase el Parámetro **Comportamiento en caso de error**

taror com peraraa ac eco	Valor	con	pérdida	de	eco
--------------------------	-------	-----	---------	----	-----

Requisito previo Salida con pérdida de eco (→ 🖺 128) = Valor con pérdida de eco

Descripción Valor de salida en caso de perderse un eco.

Entrada de usuario 0 ... 200 000.0 %

Información adicional

Utilice la unidad que haya sido identificada para la salida del valor medido.

- sin linealización: **Unidad del nivel (→** 🖺 **116)**
- con linealización: Unidad tras linealización (→ 🖺 122)

128

B) Solo visible si "Tipo de linealización (→ 🖺 121)" = "Ninguno"

Rampa con pérdida de eco

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → Ramp pérdida eco

Requisito previo

Salida con pérdida de eco (→ 🖺 128) = Rampa con pérdida de eco


Descripción

Pendiente de la rampa a considerar en caso de producirse una pérdida de eco

Entrada de usuario

Número de coma flotante con signo

Información adicional

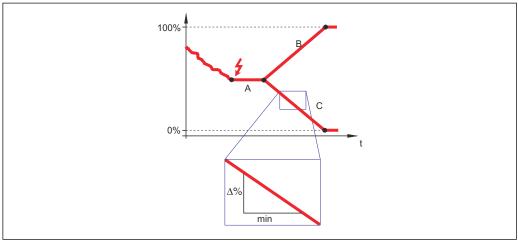

- Retardo pérdida de eco
- В Rampa con pérdida de eco (→ 🖺 129) (valor positivo)
- Rampa con pérdida de eco (→ 🖺 129) (valor negativo)
- La unidad de la pendiente de la rampa es un "porcentaje del rango de medida por minuto" (%/min).
- Si la pendiente de la rampa es negativa: el valor medido decrece constantemente hasta llegar al 0%.
- Si la pendiente de la rampa es positiva: el valor medido crece constantemente hasta llegar al 100%.

Navegación

Descripción

Especifique la distancia de bloqueo superior UB.

Entrada de usuario

0 ... 200 m

Ajuste de fábrica

- Para sondas de varilla y de cable hasta 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
- Para sondas de varilla y de cable por encima de 8 m (26 ft): 0,025 * Sondenlänge

Información adicional


Las señales en la distancia de bloqueo superior solo se evalúan si habían estado fuera de la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo y se movieron dentro de la distancia de

bloqueo debido a un cambio de nivel durante la operación. Se ignoran las señales que ya estaban en la distancia de bloqueo cuando se encendió el equipo.

- Este comportamiento únicamente es válido cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
 - Experto → Sensor → Seguimiento de eco → Modo de evaluación = Historial de corta duración o Historial de larga duración)
 - Experto → Sensor → Compensación de fase gaseosa → Modo GPC= **Conectado**, **Sin corrección** o **Corrección externa**

Si no se cumple alguna de estas condiciones, se ignorarán siempre las señales en la distancia de bloqueo.

- Puede definirse un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo en el Parámetro **Distancia de bloque tipo de evaluación**.
- Si se requiere, el personal de servicios de Endress+Hauser puede definir un comportamiento diferente para las señales en la distancia de bloqueo.

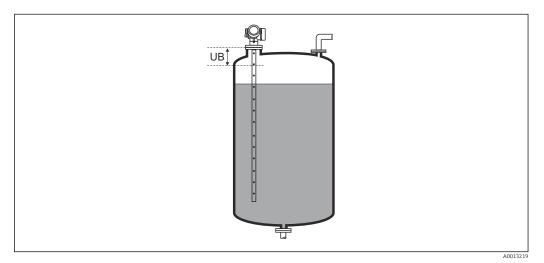

■ 39 Distancia de bloqueo (UB) para mediciones de líquidos

Asistente "Confirmación WHG"

La Asistente Confirmación WHG solo está disponible en equipos con certificación WHG (característica 590: "Certificados adicionales", opción LC: "Prevención rebose WHG") que actualmente no se encuentran en estado de bloqueo según WHG.

La Asistente Confirmación WHG se utiliza para bloquear el equipo conforme a la normativa WHG. Para más detalles consulte el "Manual de seguridad operativa" del equipo correspondiente, en el que se describen el procedimiento de bloqueo y los parámetros de la secuencia.

Navegación

Asistente "WHG desact."



La Asistente **WHG desact.** (→ 132) solo está visible si el equipo se encuentra en estado de bloqueo según WHG. Para más detalles consulte el "Manual de seguridad operativa" del equipo correspondiente.

Borrar protección de escritura

Descripción Introduzca un código de desbloqueo.

Entrada de usuario 0 ... 65 535

Código incorrecto

Descripción Indica que se ha introducido un código de desbloqueo incorrecto. Seleccione el

procedimiento.

Selección ■ Vuelva a escribir el código

Secuencias

132

Submenú "Configuración de sonda"

El Submenú **Configuración de sonda** ayuda a asegurarse de que el equipo asigne correctamente la señal del extremo de la sonda dentro de la curva envolvente. El tratamiento es correcto cuando el valor de la longitud de la sonda indicado por el equipo concuerda con la longitud efectiva de la sonda. La corrección automática de la longitud de la sonda solo se puede llevar a cabo si la sonda está instalada en el depósito y se encuentra totalmente descubierta (sin producto) en toda su longitud. Para depósitos con llenado parcial y si se conoce la longitud de la sonda, seleccione **Confirmación longitud de sonda** (> \bigcite 134) = **Entrada manual** para introducir el valor manualmente.

- Si no se ha grabado un mapeado después de acortar la sonda, ya no resulta posible efectuar una corrección automática de la longitud de la sonda. En ese caso hay dos opciones:
 - En primer lugar, borre la curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 107), con lo que se puede llevar a cabo la corrección de la longitud de la sonda. Tras corregir la longitud de la sonda, se puede grabar una nueva curva de mapeado usando el Parámetro **Registro mapeado** (→ 🖺 107).
 - De manera alternativa, seleccione Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 134) = Entrada manual e introduzca manualmente la longitud de la sonda en el Parámetro Longitud actual de sonda.
- La corrección automática de la longitud de la sonda solo resulta posible tras seleccionar la opción correcta en el Parámetro **Sonda puesta a tierra** (→ 🖺 133).

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Config. Sonda

Sonda puesta a tierra		
Navegación		
Requisito previo	Modo de operación = Nivel	
Descripción	Especifique si la sonda está puesta a tierra.	
Selección	■ No ■ Sí	

Longitud actual de sonda	
Navegación	riangle Ajuste $ riangle$ Ajuste avanzado $ riangle$ Config. Sonda $ riangle$ Long actual sond
Descripción	 En la mayoría de los casos: Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medida actualmente. Para Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 134) = Entrada manual: Introduzca la longitud real de la sonda.
Entrada de usuario	0 200 m

Confirmación longitud de sonda

Navegación

riangle Ajuste riangle Ajuste avanzado riangle Config. Sonda riangle Confir long sond

Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

Información adicional

Significado de las opciones

■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

■ Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

■ Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. ⁴⁾

■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

⁴⁾ Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Asistente "Corrección de longitud de sonda"

i

El Asistente **Corrección de longitud de sonda** solo está disponible en caso de manejo a través del indicador local. Si el manejo se efectúa mediante un software de configuración, los parámetros para la corrección de la longitud de la sonda se encuentran directamente en el Submenú **Configuración de sonda** ($\rightarrow \square$ 133).

Navegación

 \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Config. Sonda \rightarrow Corr. long sonda

Confirmación longitud de sonda

Navegación

 $\ \ \ \$ Ajuste $\ \ \rightarrow$ Ajuste avanzado $\ \ \rightarrow$ Config. Sonda $\ \ \rightarrow$ Corr. long sonda $\ \ \rightarrow$ Confir long sond

Descripción

Especifique si el valor mostrado en el Parámetro **Longitud actual de sonda** coincide con la longitud real de la sonda. En función de esta entrada, el equipo realiza una corrección de la longitud de la sonda.

Selección

- Longitud de sonda correcta
- Longitud de sonda muy corta
- Longitud de sonda muy larga
- Sonda cubierta
- Entrada manual
- Long. sonda desconocida

Información adicional

Significado de las opciones

■ Longitud de sonda correcta

Se debe seleccionar si se muestra la longitud correcta de la sonda. No se requiere ninguna corrección. El equipo abandona la secuencia.

Longitud de sonda muy corta

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es inferior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

Longitud de sonda muy larga

Se debe seleccionar si la longitud mostrada es superior a la longitud real de la sonda. Se asigna una señal diferente de extremo de la sonda y la longitud recién calculada se muestra en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. Este procedimiento tendrá que repetirse las veces que sean necesarias para que el valor visualizado coincida con la longitud real de la sonda.

Sonda cubierta

Se debe seleccionar si la sonda está cubierta (de manera parcial o total). En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

■ Entrada manual

Seleccione si no ha de realizarse ninguna corrección automática de la longitud de la sonda. En su lugar, la longitud real de la sonda se debe introducir manualmente en el Parámetro **Longitud actual de sonda**. ⁵⁾

■ Long. sonda desconocida

Se debe seleccionar si se desconoce la longitud real de la sonda. En este caso no resulta posible corregir la longitud de la sonda.

⁵⁾ Si la configuración se efectúa a través de FieldCare, no es necesario seleccionar de manera explícita el Opción **Entrada manual**; en este caso, siempre existe la posibilidad de editar manualmente la longitud de la sonda.

Longitud actual de sonda			
Navegación		Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Config. Sonda \rightarrow Corr. long sonda \rightarrow Long actual sond	
Descripción	 ■ En la mayoría de los casos: Visualiza la longitud de la sonda de acuerdo con la señal de extremo de la sonda medicactualmente. ■ Para Confirmación longitud de sonda (→ 🖺 134) = Entrada manual: Introduzca la longitud real de la sonda. 		
Entrada de usuario	0	200 m	

136

Submenú "Salida de conmutación"

El Submenú **Salida de conmutación** ($\rightarrow \triangleq 137$) solo está disponible para equipos con una salida de conmutación. ⁶⁾

Navegación $\blacksquare \Box$ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida conmutac.

Función salida de conmutación

Descripción Seleccionar función para salida switch.

Selección • Desconectado

- Conectado
- Comportamiento Diagnóstico
- Limite
- Salida digital

Información adicional

Significado de las opciones

Desconectado

La salida está siempre abierta (no conductiva).

Conectado

La salida está siempre cerrada (conductiva).

■ Comportamiento Diagnóstico

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si se produce un evento de diagnóstico. El Parámetro **Asignar nivel de diagnóstico** (\Rightarrow \boxminus 138) determina para qué tipo de evento se abrirá la salida.

Limite

La salida está normalmente cerrada y se abre únicamente si hay una variable medida por encima o por debajo de un determinado límite. Los valores de alarma se definen mediante los siguientes parámetros:

- Asignar valor límite (→ 🗎 138)
- Valor de conexión (→

 139)
- Salida digital

El estado de conmutación de la salida sigue el valor de salida de un bloque funcional DI. Este bloque funcional se selecciona en el Parámetro **Asignar estado** (\rightarrow \cong 137).

Las opciones **Desconectado** y **Conectado** pueden utilizarse para simular la salida de conmutación.

Asignar estado

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🗎 137) = Salida digital

Descripción Seleccionar status equipo para salida switch.

⁶⁾ Código de pedido 020 "Alimentación; salida", opción B, E o G

Selección

- Desconectado
- Salida Digital AdvDiagn 1
- Salida Digital AdvDiagn 2
- Salida digital 1
- Salida digital 2
- Salida digital 3
- Salida digital 4

Información adicional

Las opciones **Salida Digital AdvDiagn 1** y **Salida Digital AdvDiagn 2** hacen referencia a los bloques de diagnóstico avanzado. Una señal de conmutación generada en estos bloques se puede transmitir a través de la salida de conmutación.

Asignar valor límite

Navegación

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 🗎 137) = Limite

Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Interfase linealizada *
- Distancia de interfase ^{*}
- Grosor de la Capa Superior *
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida *
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud relativa de interfase *
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud absoluta de interfase *

Asignar nivel de diagnóstico

Navegación

Requisito previo

Función salida de conmutación (→ 🖺 137) = Comportamiento Diagnóstico

Descripción

Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.

Selección

- Alarma
- Alarma o aviso
- Aviso

138

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Valor de conexión

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 137) = Limite


Descripción Introducir el valor medido para el punto de encendido.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros **Valor de conexión** y **Valor de desconexión**:

Valor de conexión > Valor de desconexión


- La salida se cierra cuando el valor medido es mayor que Valor de conexión.
- La salida se abre cuando el valor medido es menor que **Valor de desconexión**.

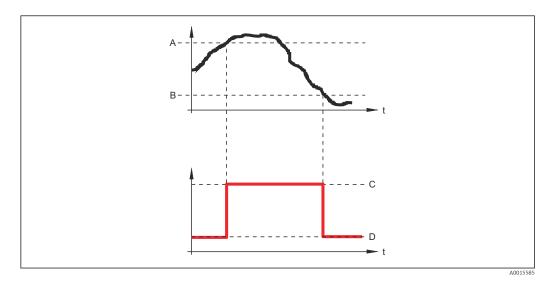

- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

Valor de conexión < Valor de desconexión

- La salida se cierra cuando el valor medido es menor que Valor de conexión.
- La salida se abre cuando el valor medido es mayor que **Valor de desconexión**.

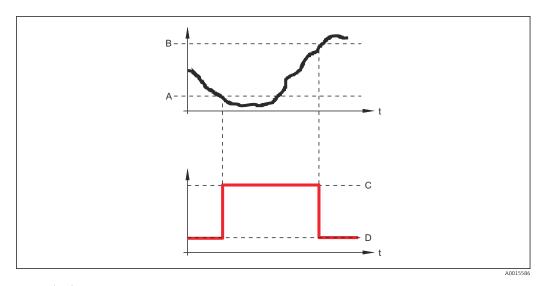

- A Valor de conexión
- B Valor de desconexión
- C Salida cerrada (conductiva)
- D Salida abierta (no conductiva)

Requisito previo

■ Función salida de conmutación (→ 🗎 137) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 138) ≠ Desconectado

Descripción Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Valor de desconexión	

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🖺 137) = Limite

Descripción Introducir el valor medido para el punto de apagado.

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El comportamiento en la conmutación depende de la posición relativa de los parámetros

Valor de conexión y Valor de desconexión; descripción: consulte el Parámetro Valor de

conexión (→ **139**).

140

Retardo de la desconexión

Navegación \blacksquare Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida conmutac. \rightarrow Retardo descon.

Requisito previo ■ Función salida de conmutación (→ 🗎 137) = Limite

■ Asignar valor límite (→ 🖺 138) ≠ Desconectado

Descripción Definir retardo para switch-off de la salida de status.

Entrada de usuario 0,0 ... 100,0 s

Comportamiento en caso de error

Requisito previo Función salida de conmutación (→ 🗎 137) = Limite o Salida digital

Descripción Definir comportamiento salida en condición alarma.

Selección ■ Estado actual

AbiertoCerrado

Información adicional

Estado de conmutación

Descripción Muestra el estado de la salida de conmutación.

Señal de salida invertida

Descripción Invertir la señal de salida.

Selección ■ No

■ Sí

Información adicional

Significado de las opciones

■ No

El comportamiento de la salida de conmutación es el descrito anteriormente.

■ Sí

Los estados **Abierto** y **Cerrado** están invertidos en comparación con la descripción anterior.

142

Submenú "Visualización"

El Submenú **Visualización** solo está visible si hay un módulo indicador conectado al equipo.

Language

Descripción Elegir el idioma del display local.

Selección • English

Deutsch '

Français

Español *Italiano *

Nederlands

Portuguesa

■ Polski

■ русский язык (Russian) ^{*}

Svenska

■ Türkçe

■ 中文 (Chinese) *

■ 日本語 (Japanese) *

■ 한국어 (Korean) *

■ Bahasa Indonesia

tiếng Việt (Vietnamese) *

■ čeština (Czech)

Ajuste de fábrica

El idioma seleccionado en la característica 500 de la estructura de pedido del producto. Si no se ha seleccionado ningún idioma: **English**

Información adicional

Formato visualización

Descripción Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.

Selección ■ 1 valor grande

■ 1 valor + 1 gráfico de barras

■ 2 valores

■ 1 valor grande + 2 valores


4 valores

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento


Información adicional




■ 40 "Formato visualización" = "1 valor grande"

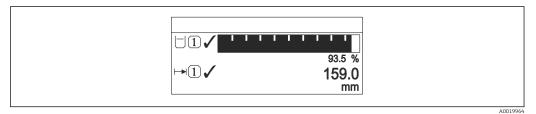


■ 41 "Formato visualización" = "1 valor + 1 gráfico de barras"

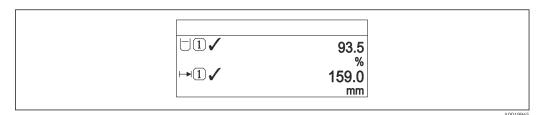

■ 42 "Formato visualización" = "2 valores"

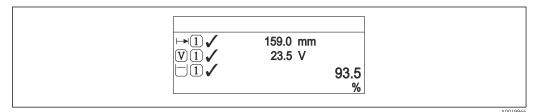

🖪 43 "Formato visualización" = "1 valor grande + 2 valores"

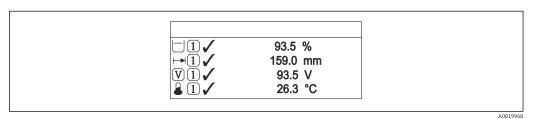

■ 44 "Formato visualización" = "4 valores"

- Los parámetros 1 ... 4er valor visualización se usan para especificar qué valores medidos se muestran en el indicador local y en qué orden.
 - Si se especifican más valores medidos de los que el modo de visualización permite, los valores se alternan en el indicador del equipo. El tiempo de visualización hasta el siguiente cambio se configura en el Parámetro **Intervalo de indicación** (→ 🗎 145).

1 ... 4er valor visualización

Descripción Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.

Selección ■ Nivel linealizado

■ Distancia

- Interfase linealizada *
 Distancia de interfase *
- Grosor de la Capa Superior *
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida *
 Salida analógica 1
 Salida analógica 2
 Salida analógica 3
 Salida analógica 4
- Analog output adv. diagnostics 1Analog output adv. diagnostics 2

Ajuste de fábrica

Para medidas de nivel

- 1er valor visualización: Nivel linealizado
- 2er valor visualización: Distancia
- 3er valor visualización: Salida de corriente 1
- 4er valor visualización: Ninguno

Decimales 1 ... 4

Descripción Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.

Selección • x

X.XX.XXX.XXXX.XXXX

Información adicional

El parámetro no afecta a la precisión en la medida o en los cálculos del equipo.

Intervalo de indicación

Descripción Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando

aparezcan alternativamente.

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Entrada de usuario

1 ... 10 s

Información adicional

Este parámetro solo es relevante si el número de valores de medición seleccionados excede el número de valores que pueden visualizarse simultáneamente en el formato de visualización seleccionado.

Atenuación del visualizador

Navegación

Descripción Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.

Entrada de usuario 0,0 ... 999,9 s

Línea de encabezamiento


Navegación

Descripción Elegir el contenido del encabezado del display local.

Selección ■ Nombre del dispositivo

■ Texto libre

Información adicional

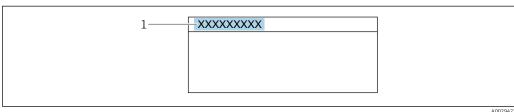

Posición del texto de la línea de encabezamiento en el visualizador

Significado de las opciones

■ Nombre del dispositivo

Se define en el Parámetro **Nombre del dispositivo**.

Texto libre

Se define en el Parámetro **Texto de encabezamiento** ($\rightarrow \triangleq 146$).

Texto de encabezamiento

Navegación

Línea de encabezamiento (→ 🖺 146) = Texto libre Requisito previo

Descripción Introducir el texto para el encabezado del display local.

Entrada de usuario Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y c	racteres especiales (12)
---	--------------------------

Información adicional El número de caracteres que se visualizan depende de los caracteres utilizados.

Carácter de separación		Â
Navegación		
Descripción	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	
Selección	•.	

Formato numérico	

Descripción Seleccione formato de número de la pantalla.

Selección ■ Decimal ■ ft-in-1/16"

Información adicional El Opción **ft-in-1/16"** solo es válido para unidades de distancia.

Decimales menú				

Descripción Seleccione el número de decimales con el que se deben representar los números en el

menú de configuración.

Selección ■ x

X.XX.XXX.XXXX.XXXX

Información adicional

 Solo es válido para números en el menú de configuración (p. ej., Calibración vacío, Calibración lleno), pero no para el indicador del valor medido. El número de decimales para la indicación del valor medido se define en los parámetros Decimales 1 ... 4

ullet Este ajuste no afecta a la precisión del equipo para medir o calcular el valor

Retroiluminación

Requisito previo El equipo incorpora el indicador local SD03 (con teclas ópticas).

Descripción Conectar y desconectar retroiluminación del display local.

Selección ■ Desactivar

Activar

Información adicional Significado de las opciones

Desactivar

Apaga la iluminación de fondo.

Activar

Enciende la iluminación de fondo.

Si la tensión de alimentación es demasiado pequeña, el equipo puede desactivar la iluminación de fondo, independientemente de la configuración de este parámetro.

Contraste del visualizador

Descripción Adaptar el contraste del display local a las condiciones ambientales (p. ej. ángulo de

lectura o iluminación).

Entrada de usuario 20 ... 80 %

Ajuste de fábrica En función del indicador.

Ajuste del contraste pulsando botones:

■ Más oscuro: pulse simultáneamente los botones 🕞 📵.

■ Más brillo: pulse simultáneamente los botones 🕀 📵.

Submenú "Configuración Backup Indicador"

Este submenú solo está disponible si hay un módulo visualizador conectado con el equipo.

La configuración del equipo puede salvaguardarse en el momento oportuno en el módulo de visualización (copia de seguridad). La configuración salvaguardada puede recuperarse en el equipo siempre que sea necesario, p. ej., para volver a poner el equipo en un determinado estado. Esta configuración puede transferirse también a otros equipos del mismo tipo utilizando para ello el módulo de visualización.

Tiempo de operación		
Navegación		
Descripción	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	
Información adicional	Tiempo máximo	
	9999 d (≈ 27 años)	
Última salvaguarda		
Navegación		
Descripción	Indica cuándo se han guardado por última vez los datos en el módulo de indicación.	
Control de configuración		
Navegación		
Descripción	Elegir acción para gestionar los datos del equipo en el módulo de visualización.	
Selección	 Cancelar Ejecutar copia Restablecer Duplicar 	
	 Duplical Comparar Borrar datos backup 	

Información adicional

Significado de las opciones

Cancelar

No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.

■ Ejecutar copia

Se guardará una copia de la configuración actual del equipo (que se encuentra el HistoROM interno del equipo) en el módulo de visualización conectado con el equipo.

Restablecer

Se transfiere al HistoROM del equipo una copia de la última copia de seguridad de la configuración del equipo quardada en el módulo de visualización.

Duplicar

La copia del transmisor se duplica y transfiere a otro equipo utilizando para ello el módulo de visualización del transmisor. Los siguientes parámetros, que caracterizan el punto de medición individual, **no** están incluidos en la configuración transmitida: Tipo producto

Comparar

Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización con la configuración actual del equipo en el HistoROM. El resultado de esta comparación se muestra en el Parámetro **Comparación resultado** ($\rightarrow \implies 150$).

Borrar datos backup

Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo de visualización del equipo.

- Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.
- Si se restaura una copia de seguridad existente en un equipo diferente mediante el uso de Opción **Restablecer**, puede que algunas de las funcionalidades del equipo ya no estén disponibles. En algunos casos, incluso un reinicio del equipo no restablecerá el estado original.

Para transmitir una configuración a un equipo diferente, debe utilizarse siempre el Opción **Duplicar**.

Estado del Backup					
Navegación	☐ Ajuste → Ajuste avanzado → ConfBckupIndicad → Estado Backup				
Descripción	Muestra qué acción de copia de seguridad está actualmente en curso.				
Comparación resultado					
Navegación	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $				
Descripción	Comparación de los registros de datos en el dispositivo y en la pantalla (salvaguarda).				

150

Información adicional

Significado de las opciones de visualización

■ Registro de datos idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM es idéntica a la copia de seguridad quardada en el módulo de visualización.

■ Registro de datos no idéntico

La configuración actual del equipo que está en el HistoROM difiere de la copia de seguridad quardada en el módulo de visualización.

■ Falta registro de datos

No hay ninguna copia de seguridad de una configuración del equipo guardada en el módulo de visualización.

Registro de datos defectuoso

La configuración actual del equipo que hay en el HistoROM está dañada o no es compatible con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

■ Test no realizado

La configuración del equipo que hay en el HistoROM no se ha comparado aún con la copia de seguridad guardada en el módulo de visualización.

Grupo de datos incompatible

Los conjuntos de datos son incompatibles y no pueden compararse.

- Para iniciar la comparación, establezca **Control de configuración (→ 🖺 149)** = **Comparar**.
- Si la configuración del transmisor ha sido duplicada desde un equipo diferente por Control de configuración (> 149) = Duplicar, la nueva configuración del equipo en HistoROM solo es parcialmente idéntica a la configuración almacenada en el módulo de visualización: las propiedades específicas del sensor (p. ej., curva de mapeado) no se duplican. Por lo tanto, el resultado de la comparación será Registro de datos no idéntico.

Submenú "Administración"

Navegación \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración

Definir código de acceso

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc

Descripción

Definir el código de habilitación para el acceso en escritura a los parámetros.

Entrada de usuario

0...9999

Información adicional

- Si no se ha cambiado el ajuste de fábrica o se ha introducido "0", los parámetros no están protegidos contra escritura y, por tanto, los datos de la configuración del equipo se pueden modificar en cualquier momento. El usuario ha iniciado sesión con el rol "Mantenimiento".
- La protección contra escritura afecta a todos los parámetros que están marcados en el documento con el símbolo . En el indicador local, el símbolo delante del parámetro indica que este está protegido contra escritura.
- Una vez definido el código de acceso, los parámetros protegidos contra escritura solo se pueden modificar si se introduce el código de acceso en el Parámetro **Introducir** código de acceso (→ ≜ 112).
- Si pierde el código de acceso, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser.
- En caso de manejo a través del indicador local: el nuevo código de acceso solo es válido una vez que se ha confirmado en el Parámetro **Confirmar el código de acceso** (→ 🖺 154).

Resetear dispositivo

Navegación

Descripción

Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido.

Selección

- Cancelar
- Poner en estado de fábrica
- Poner en estado de suministro
- Ajustes del cliente
- Al transductor por defecto
- Reiniciar instrumento

Información adicional

Significado de las opciones

Cancelar

Sin acción

■ Poner en estado de fábrica

Todos los parámetros recuperan sus ajustes de fábrica específicos del código de producto.

■ Poner en estado de suministro

Todos los parámetros recuperan los ajustes originales con los que se entregó el equipo. Los ajustes de entrega pueden diferir de los ajustes por defecto de fábrica si el usuario pidió el equipo con ajustes especiales.

Esta opción solo está disponible si se pidieron ajustes a medida del usuario.

Ajustes del cliente

Todos los parámetros del usuario recuperan sus ajustes de origen. No obstante, los parámetros de servicio se mantienen sin cambios.

Al transductor por defecto

Cada parámetro relacionado con la medición recupera su ajuste de fábrica. No obstante, los parámetros de servicio y los parámetros relacionados con comunicaciones se mantienen sin cambios.

Reiniciar instrumento

Con el reinicio, todos los parámetros que están almacenados en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la configuración del equipo.

Asistente "Definir código de acceso"

El Asistente **Definir código de acceso** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante software de configuración, el Parámetro **Definir código de acceso** se ubica directamente en el Submenú **Administración**. El Parámetro **Confirmar el código de acceso** no está disponible para funcionamiento mediante software de configuración.

Definir código de acceso

Navegación

Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc → Definir cód acc

Descripción $\rightarrow \blacksquare 152$

Confirmar el código de acceso

Descripción Confirme el código de acceso.

Entrada de usuario 0 ... 9 999

154

16.4 Menú "Diagnóstico"

Navegación 🗐 🗐 Diagnóstico

Diagnóstico actual Navegación Diagnóstico → Diagnóst. actual Descripción Muestra el mensaje actual de diagnóstico. Información adicional El indicador consta de: ■ Símbolo para el comportamiento del evento Código para el comportamiento de diagnóstico ■ Tiempo de funcionamiento del suceso ■ Texto sobre el evento Si varios mensajes están activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con la prioridad más alta. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo (i) que aparece en el indicador. Marca de tiempo Navegación Diagnóstico → Marca tiempo Último diagnóstico Navegación Diagnóstico → Último diagnóst.

Descripción

Información adicional

El indicador consta de:

- Símbolo para el comportamiento del evento
- Código para el comportamiento de diagnóstico
- Tiempo de funcionamiento del suceso
- Texto sobre el evento
- La condición mostrada aún es aplicable. Puede saber cuál es la causa del mensaje y las medidas correctivas a través del símbolo ① que aparece en el indicador.

Muestra el último mensaje de diagnóstico que ha estado activo antes del mensaje actual.

Marca de tiempo

Navegación ☐ Diagnóstico → Marca tiempo

Tiempo de funcionamiento desde inicio

Descripción Visualiza el tiempo que lleva funcionando el equipo desde su último reinicio.

Tiempo de operación

Descripción Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.

Información adicional Tiempo máximo

9999 d (≈ 27 años)

16.4.1 Submenú "Lista de diagnósticos"

Diagnóstico 1 ... 5

Descripción Visualice los mensajes de diagnóstico actuales de la primera hasta quinta posición en

prioridad.

Información adicional El indicador consta de:

• Símbolo para el comportamiento del evento

• Código para el comportamiento de diagnóstico

■ Tiempo de funcionamiento del suceso

■ Texto sobre el evento

Marca de tiempo 1 ... 5

Submenú "Lista de eventos" 16.4.2



El Submenú **Lista de eventos** solo está disponible cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, la lista de eventos puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos

Opciones de filtro

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos → Opciones filtro

Selección

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

Información adicional



- Este parámetro solo se utiliza para configuración mediante el indicador local.
- Las señales de estado se clasifican según NAMUR NE 107.

Submenú "Lista de eventos"

El Submenú **Lista de eventos** muestra el historial de eventos anteriores de la categoría seleccionada en el Parámetro **Opciones de filtro** (→ 🖺 158). Se visualizan como máximo 100 eventos ordenados cronológicamente.

Los siguientes símbolos aparecen para indicar si se ha producido o ha finalizado un evento:

- ①: Evento que acaba de ocurrir
- (→: Evento que ha finalizado
- Puede saber cuál es la causa del mensaje y las instrucciones sobre medidas correctivas a través del botón (i).

Formato indicador

- Para mensajes de eventos en la categoría I: evento de información, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento
- Para mensajes de eventos en la categoría F, M, C, S (señal de estado): evento de diagnóstico, texto del evento, símbolo de "registro del evento" y hora a la que ocurrió el evento

Navegación

Diagnóstico → Lista eventos → Lista de eventos

158

16.4.3 Submenú "Información del dispositivo"

Nombre del dispositivo

Descripción Introducir identificación del punto de medición.

Indicación Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

Número de serie

Descripción Muestra el número de serie del instrumento.

Información adicional

- Utilidad del número de serie
 - Para identificar rápidamente el equipo, p. ej., cuando se ponga en contacto con Endress+Hauser.
 - Para obtener información específica sobre el equipo utilice el Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer
- El número de serie está indicado en la placa de identificación.

Versión de firmware

Descripción Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.

Indicación xx.yy.zz

Información adicionalLas versiones de firmware solo difieren en los dos últimos dígitos ("zz"), no existe ninquna diferencia en relación con la funcionalidad u operación.

Nombre de dispositivo

Navegación $\blacksquare \square$ Diagnóstico \rightarrow Info disposit \rightarrow Nombre disposit.

Descripción Muestra el nombre del transmisor.

Código de Equipo

Descripción Visualiza el código del instrumento.

Indicación Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

Información adicional El código de producto se genera a partir del código de producto ampliado, que define todas

las funciones del equipo de la estructura del producto. Las características del equipo no

pueden en cambio deducirse directamente a partir del código de producto.

Código de Equipo Extendido 1 ... 3

Descripción Visualice las tres partes del código de producto ampliado.

Indicación Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

Información adicional El código de producto ampliado define todas las funciones de la estructura del producto y,

de este modo, identifica inequívocamente el equipo.

Status PROFIBUS Master Config

Descripción Indica si el intercambio de datos cíclico con el maestro está activo actualmente.

Indicación ■ Activo

■ No activado

PROFIBUS ident number

Navegación \blacksquare Diagnóstico \rightarrow Info disposit \rightarrow Ident number

Descripción Indica el número de identificación del equipo.

Información adicional El Parámetro Ident number selector puede utilizarse para definir el número de

identificación que se debe emplear.


16.4.4 Submenú "Valor medido"

Distancia

 $\textbf{Descripción} \hspace{1.5cm} \text{Visualiza la distancia } D_L \text{ medida entre el punto de referencia (borde inferior de la brida o la bri$

conexión roscada) y el nivel.

Información adicional

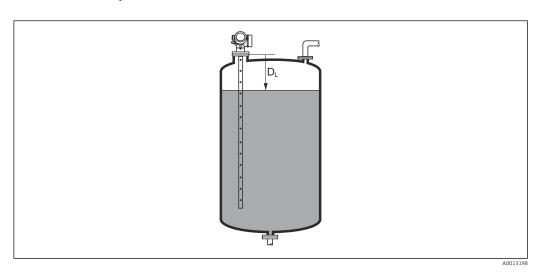

Ø 45 Distancia para mediciones de líquidos

🚹 La unidad se define en el parámetro Parámetro **Unidad de longitud** (→ 🖺 100).

Nivel linealizado

Navegación \blacksquare Diagnóstico \rightarrow Valor medido \rightarrow Nivel linealizad

Descripción Visualiza el nivel linealizado.

Información adicional Esta unidad se define en el Parámetro Unidad tras linealización.

Volt. terminales 1

Navegación $\blacksquare \Box$ Diagnóstico \rightarrow Valor medido \rightarrow Volt. termin. 1

Estado de conmutación

Descripción Muestra el estado de la salida de conmutación.

Submenú "Analog input 1 ... 6" 16.4.5

Existe un Submenú **Analog input** para cada Bloque de entrada analógico del equipo. En esta posición del menú de configuración solo están disponibles los parámetros más importantes del respectivo bloque. Para una lista completa de los parámetros del bloque véase: Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 ... 6

Navegación

Channel	
Navegación	□ Diagnóstico → Analog inputs → Analog input 1 6 → Channel
Descripción	Parámetro estándar CHANNEL del bloque de entradas analógicas de acuerdo con el perfil PROFIBUS.
Selección	 Nivel linealizado Distancia Interfase linealizada * Distancia de interfase * Grosor de la Capa Superior * Volt. terminales Temperatura de la electrónica Capacidad medida * Amplitud absoluta de eco Amplitud relativa de eco Amplitud relativa de interfase * Amplitud relativa de interfase * Amplitud EOP absoluta Ruido de la señal Desplazamiento EOP Valor CD calculado * Sensor debug Analog output adv. diagnostics 1 Analog output adv. diagnostics 2
Información adicional	Asigna un valor medido al bloque AI.
Out value	
Navegación	
Descripción	Elemento Valor del parámetro estándar OUT en el Bloque de entrada analógica en función del Perfil PROFIBUS.
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional

■ Para Mode block actual = Man:

Introduzca el valor de salida del Bloque de entrada analógica.

■ De lo contrario:

Visualiza el valor de salida del Bloque de entrada analógica.

Out statu	S
-----------	---

Navegación $\blacksquare \square$ Diagnóstico \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Out status

Descripción Elemento **Estado** del parámetro estándar **OUT** en el Bloque de entrada analógica en

función del Perfil PROFIBUS.

Indicación ■ Good

Uncertain

■ Bad

Información adicional

En este parámetro solo se evalúan estos dos bits de calidad.

Out status HEX

Navegación $\blacksquare \Box$ Diagnóstico \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Out status HEX

Descripción Elemento **Estado** del parámetro estándar **OUT** en el Bloque de entrada analógica en

función del Perfil PROFIBUS.

Entrada de usuario 0 ... 255

Información adicional En este parámetro, el byte de estado completo se visualiza en forma de número

hexadecimal de dos dígitos.

16.4.6 Submenú "Memorización de valores medidos"

Navegación $\blacksquare \blacksquare$ Diagnóstico \rightarrow Memor. Val. Med.

Asignación canal 1 ... 4

Navegación

Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Asign. canal 1 ... 4

Selección

- Desconectado
- Nivel linealizado
- Distancia
- Distancia no filtrada
- Interfase linealizada *
- Distancia de interfase *
- Distancia de interfase no filtrada
- Grosor de la Capa Superior '
- Volt. terminales
- Temperatura de la electrónica
- Capacidad medida *
- Amplitud absoluta de eco
- Amplitud relativa de eco
- Amplitud absoluta de interfase '
- Amplitud relativa de interfase
- Amplitud EOP absoluta
- Desplazamiento EOP
- Ruido de la señal
- Valor CD calculado
- Analog output adv. diagnostics 1
- Analog output adv. diagnostics 2

Información adicional

Se pueden quardar hasta 1000 valores medidos en total en la memoria. Esto significa:

- 1000 puntos de datos si se utiliza 1 canal de registro
- 500 puntos de datos si se utilizan 2 canales de registro
- 333 puntos de datos si se utilizan 3 canales de registro
- 250 puntos de datos si se utilizan 4 canales de registro

Si se ha alcanzado el número máximo de puntos de datos, entonces se sobrescriben cíclicamente los puntos más antiguos con nuevos, de tal forma que siempre pueden encontrarse los últimos 1000, 500, 333 o 250 valores medidos en la memoria (principio de memoria anular).



Los datos registrados se eliminan si se selecciona una nueva opción en este parámetro.

Intervalo de memoria

Navegación

- ☐ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → Interv. mem

Entrada de usuario

1,0 ... 3600,0 s


^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Información adicional

Con este parámetro se define el intervalo temporal entre los puntos de datos individuales al registrarlos en la memoria y, por consiquiente, el tiempo de procesamiento máximo de registro, T_{reg} :

- ullet Si se utiliza 1 canal de registro: T $_{reg}$ = 1000 · t $_{reg}$
- Si se utilizan 2 canales de registro: $T_{reg} = 500 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 3 canales de registro: $T_{reg} = 333 \cdot t_{reg}$
- Si se utilizan 4 canales de registro: $T_{reg} = 250 \cdot t_{reg}$

Una vez transcurrido este tiempo, se sobrescriben cíclicamente los últimos puntos de datos de tal forma que la memoria siempre contiene los últimos datos de un intervalo T $_{\mathrm{loq}}$ (principio de memoria anular).

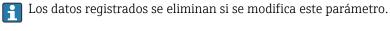

Ejemplo

Cuando se utiliza 1 canal de registro

- $T_{req} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$

- $T_{reg} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$ $T_{reg} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$ $T_{reg} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Borrar memoria de datos

Navegación

- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos
- Diagnóstico → Memor. Val. Med. → BorrarMemorDatos

Selección


- Cancelar
- Borrar datos

Submenú "Visualización canal 1 ... 4"

i

Los submenús **Visualización canal 1 ... 4** solo están disponibles cuando las operaciones se realizan mediante el indicador local. Cuando se realizan las operaciones mediante FieldCare, el diagrama de registro puede mostrarse en la FieldCare función "Lista eventos / HistoROM".

Los **Visualización canal 1 ... 4** submenús invocan un diagrama del historial de registro del canal correspondiente.

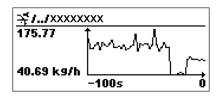

- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable de proceso medida, según el número de canales seleccionados.
- Eje y: cubre el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.
- 🊹 Para regresar al menú de configuración, pulse 🛨 y 🖃 simultáneamente.

Navegación

■ Diagnóstico → Memor. Val. Med. → VisualizCanal 1 ... 4


16.4.7 Submenú "Simulación"

El Submenú **Simulación** se utiliza para simular valores de medición específicos u otras condiciones. Esto ayuda a comprobar la configuración correcta del equipo y las unidades de control conectadas.

Condiciones que pueden simularse

Condición que va a simularse	Parámetros asociados
Valor específico de una variable de proceso	 Asignar variables de medida (→ 🗎 170) Valor variable de proceso (→ 🖺 170)
Estado específico de la salida de conmutación	 Simulación salida de conmutación (→ 🖺 170) Estado de conmutación (→ 🖺 171)
Existencia de una alarma	Alarma simulación (→ 🖺 171)
Existencia de un mensaje de diagnóstico específico	Diagnóstico de Simulación (→ 🖺 171)

Estructura del submenú

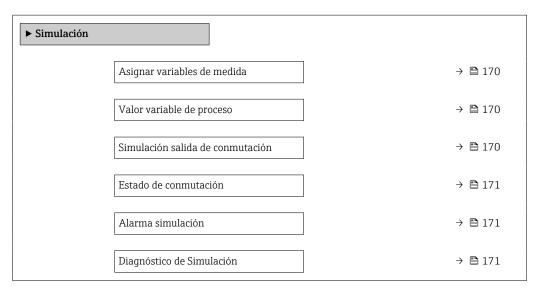

Descripción de parámetros

Asignar variables de medida

Selección • Desconectado

- Nivel
- Interfase *
- Nivel linealizado
- Interfase linealizada
- Espesor linealizado

Información adicional

- El valor de la variable que se desea simular se define en el parámetro Parámetro Valor variable de proceso (→ 🖺 170).
- Si **Asignar variables de medida** ≠ **Desconectado**, una simulación está activa. Esto se indica mediante un mensaje de diagnóstico de la categoría *Comprobación de funciones* (*C*).

Valor variable de proceso

Requisito previo Asignar variables de medida (→ 🖺 170) ≠ Desconectado

Entrada de usuario Número de coma flotante con signo

Información adicional El tratamiento subsiguiente del valor medido y la salida de señal utilizan este valor de

simulación. Esto permite al usuario verificar si el equipo de medición está bien

configurado.

Simulación salida de conmutación

Descripción Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.

Selección • Desconectado

Conectado

170

^{*} La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

· ·	
Estado de conmutación	A
estado de commutación	القا

Requisito previo Simulación salida de conmutación (→ 🗎 170) = Conectado

Descripción Elegir el estado de la salida de estado en simulación.

Selección ■ Abierto

Cerrado

Información adicional El estado de conmutación presenta el valor definido en este parámetro. Esto ayuda a

comprobar el funcionamiento correcto de las unidades de control conectadas.

Alarma simulación

Descripción Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.

Selección ■ Desconectado

■ Conectado

Información adicional Cuando se selecciona el Opción Conectado, el equipo genera una alarma. Esto ayuda a

comprobar el comportamiento de salida correcto del equipo en caso de alarma.

Una simulación activa se indica mediante el Mensaje de diagnóstico **⊗C484 Simulación**

Modo Fallo.

Diagnóstico de Simulación

Descripción Elegir un evento de diagnóstico para el proceso de simulación que esté activado.

Información adicional Cuando se realizan las operaciones mediante el indicador local, la lista de selección puede

filtrarse según las categorías de eventos (Parámetro Categoría de eventos de

diagnóstico).

16.4.8 Submenú "Test de dispositivo"

Inicio test de dispositivo

Descripción Inicie el chequeo del equipo.

Selección ■ No

■ Sí

Información adicional

En caso de pérdida de eco, no puede realizarse un chequeo del equipo.

Resultado test de dispositivo

Navegación $\blacksquare \Box$ Diagnóstico \rightarrow Test dispositivo \rightarrow Resul test disp.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del equipo.

Información adicional Sign

Significado de las opciones de visualización

Instalación Ok

Medición posible sin restricciones.

• Exactitud restringida

Se pueden hacer mediciones, Sin embargo, la precisión en la medición es baja debido a la amplitud de las señales.

• Capacidad de medición restringida

Se puede realizar por el momento mediciones, Sin embargo, existe el riesgo de pérdidas de eco. Revise el lugar de instalación del instrumento y la constante dieléctrica del producto.

■ Test no realizado

No se ha realizado ningún chequeo del equipo.

Último test

Descripción Visualiza el tiempo que llevaba funcionando el equipo cuando se realizó el último chequeo.

Indicación Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales

172

Señal de nivel

Requisito previo Se ha realizado el chequeo del equipo.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del equipo en lo que respecta a la señal de nivel.

Indicación ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

Información adicional Para **Señal de nivel = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del equipo y la

constante dieléctrica del producto.

Señal lanzamiento

Requisito previo Se ha realizado el chequeo del equipo.

Descripción Visualiza el resultado del chequeo del indicador en lo que respecta a la señal de

lanzamiento.

Indicación ■ Test no realizado

Comprobación no OKComprobación OK

Información adicional Para **Señal lanzamiento = Comprobación no OK**: revise la posición de montaje del

equipo. Si el depósito no es metálico, utilice una placa metálica o una brida metálica.

16.4.9 Submenú "Heartbeat"

Submenú **Heartbeat** solo está disponible a través de **FieldCare** o **DeviceCare**. Contiene los asistentes que forman parte de los paquetes de aplicación **Heartbeat** Verification y Heartbeat Monitoring.

Descripción detallada SD01872F

Navegación

Índice alfabético

0 9 1er valor visualización (Parámetro) 145
A
Acceso de escritura
Acceso de lectura
Accesorios
Componentes del sistema
Específicos del equipo
Específicos para el mantenimiento 84
Específicos para la comunicación
Activar tabla (Parámetro)
Administración (Submenú)
Aislamiento térmico
Ajuste (Menú)
Ajuste avanzado (Submenú)
Ajustes
Gestión de la configuración del equipo 62
Idioma de configuración
Ajustes de seguridad (Submenú)
Alarma simulación (Parámetro)
Altura intermedia (Parámetro)
Analog input 1 6 (Submenú) 109, 163
Aplicación
Asignación canal 1 4 (Parámetro) 165
Asignar estado (Parámetro)
Asignar nivel de diagnóstico (Parámetro) 138
Asignar valor límite (Parámetro)
Asignar variables de medida (Parámetro) 170
Asistente
Confirmación WHG
Corrección de longitud de sonda 135
Definir código de acceso
Mapeado
WHG desact
Atenuación del visualizador (Parámetro) 146
Autorización de acceso a parámetros
Acceso de escritura 45
Acceso de lectura 45
n.
B
Bloqueo del teclado
Activación
Desactivación
Borrar memoria de datos (Parámetro)
Borrar protección de escritura (Parámetro) 132
С
Cabezal
Diseño
Caja
Giro
Caja del transmisor
Giro
Calibración lleno (Parámetro)
Calibración vacío (Parámetro) 102

Calidad de señal (Parámetro)	1	.04
Cambio de orientación del indicador		33
Campo de aplicación		
Riesgos residuales		
Carácter de separación (Parámetro)		
Channel (Parámetro)	109, 1	.63
Código de acceso		45
Entrada incorrecta		45
Código de Equipo (Parámetro)	1	60
Código de Equipo Extendido 1 (Parámetro)	1	60
Código incorrecto (Parámetro)	1	.32
Comparación resultado (Parámetro)	1	.50
Componentes del sistema		85
Comportamiento en caso de error (Parámet	tro) 1	41
Condición del proceso extendida (Parámetro		
Conexión roscada		
Configuración Backup Indicador (Submenú)) 1	49
Configuración de sonda (Submenú)		
Configuración de una medición de nivel		
Configuración del idioma de manejo		
Configuración en planta		
Configurar la medición de nivel		60
Confirmación distancia (Parámetro)		
Confirmación longitud de sonda (Parámetro		
Confirmación WHG (Asistente)		31
Confirmar el código de acceso (Parámetro)		
Contraste del visualizador (Parámetro)		
Control de configuración (Parámetro)		
Corrección de longitud de sonda (Asistente)		
Corrección del nivel (Parámetro)		17
,		
D		
Decimales 1 (Parámetro)	1	45
Decimales menú (Parámetro)	1	47
Definición del código de acceso	45,	46
Definir código de acceso (Asistente)	1	.54
Definir código de acceso (Parámetro)	152, 1	.54
Depósitos bajo tierra		25
Depósitos no metálicos		26
Derechos de acceso software de operación		
(Parámetro)		
Derechos de acceso visualización (Parámetr	ro) 1	.12
Derivación		23
Devolución		76
Diagnóstico		
Símbolos		65
Diagnóstico (Menú)		
Diagnóstico 1 (Parámetro)	1	.57
Diagnóstico actual (Parámetro)	1	.55
Diagnóstico de Simulación (Parámetro)	1	71
Diámetro (Parámetro)		24
Diámetro del tubo (Parámetro)		
Dirección del instrumento (Parámetro)		
Distancia (Parámetro)	104, 108, 1	61
Distancia bloque (Parámetro)		

Documento Finalidad	Lista de eventos
E	Localización y resolución de fallos
Elementos de configuración	-
Mensaje de diagnóstico	M
Eliminación	Mantenimiento
Estado bloqueo (Parámetro)	Mapeado (Asistente)
Estado de bloqueo	Mapeado actual (Parámetro)
Estado del Backup (Parámetro)	Marca de tiempo 1 5 (Parámetro)
Evento de diagnóstico	Marcas registradas
En el software de configuración 67	Máscara de entrada
Eventos de diagnóstico 65	Medidas correctivas Acceso
F	Cierre
Fail safe value (Parámetro)	Memorización de valores medidos (Submenú) 165
Fail-safe type (Parámetro)	Mensaje de diagnóstico 65
FHX50	Menú
Fijación de sondas de varilla	Ajuste
Final de mapeado (Parámetro)	Diagnóstico
Finalidad del documento	Microinterruptor
Formato numérico (Parámetro)	ver Interruptor de protección contra escritura
Formato visualización (Parámetro)	Modo de tabla (Parámetro)
Función salida de conmutación (Parámetro) 137	Módulo de configuración
Funcionamiento seguro	Módulo de visualización y configuración FHX50 42
C	Módulo indicador 49
Gestión de la configuración del equipo 62	Montaje en el exterior del depósito 26
Giro del módulo indicador	N
Grupo de producto (Parámetro)	Nivel (Parámetro)
crape ac producto (r arametro)	Nivel (Submenú)
H	Nivel de evento
Heartbeat (Submenú)	Explicación
Herramienta	Símbolos
Historia de eventos	Nivel linealizado (Parámetro) 124, 161
I	Nombre de dispositivo (Parámetro)
Indicador local	Nombre del dispositivo (Parámetro) 100, 159
ver En estado de alarma	Número de serie (Parámetro)
ver Mensaje de diagnóstico	Numero de tabla (Parametro)
Información del dispositivo (Submenú) 159	0
Inicio test de dispositivo (Parámetro) 172	Opciones de filtro (Parámetro)
Instrucciones de seguridad	Out status (Parámetro)
Básicas	Out status HEX (Parámetro)
Interfaz de servicio (CDI)	Out value (Parámetro)
Intervalo de indicación (Parámetro)	P
Intervalo de memoria (Parámetro)	Piezas de repuesto
Introducir código de acceso (Parámetro)	Placa de identificación
-	Planteamiento de las reparaciones
L	Posición de montaje para medición de nivel
Language (Parámetro)	Productos
Limpieza	PROFIBUS ident number (Parámetro) 160
Limpieza externa	Propiedad del proceso (Parámetro)
Línea de encabezamiento (Parámetro)	Propiedad del producto (Parámetro)
Lista de diagnósticos	Protección contra escritura
Lista de diagnósticos (Submenú)	Mediante código de acceso 45

Mediante interruptor de protección contra	Nivel
escritura	Salida de conmutación
Protección contra escritura por hardware	Simulación
Protección contra sobretensiones	Test de dispositivo
Información general	Valor medido
PV filter time (Parámetro) 109	Visualización canal 1 4
R	Sujeción de sondas de cable
Rampa con pérdida de eco (Parámetro) 129	Sustitución de un equipo
Registro mapeado (Parámetro) 107, 108	Sustitución del equipo
Requisitos para el personal 9	
Resetear dispositivo (Parámetro) 152	T
Resultado test de dispositivo (Parámetro) 172	Tecnología Bluetooth®
Retardo de la conexión (Parámetro) 140	Test de dispositivo (Submenú)
Retardo de la desconexión (Parámetro) 141	Texto de encabezamiento (Parámetro) 146
Retroiluminación (Parámetro) 148	Texto del evento
S	Texto libre (Parámetro)
Salida con pérdida de eco (Parámetro)	Tiempo de funcionamiento desde inicio (Parámetro) 156
Salida de conmutación (Submenú)	Tiempo de operación (Parámetro) 149, 156 Tipo de linealización (Parámetro)
Seguridad del producto	Tipo de tanque (Parámetro)
Seguridad en el puesto de trabajo 10	Tipo producto (Parámetro)
Señal de nivel (Parámetro)	Transmisor
Señal de salida invertida (Parámetro) 141	Cambio de orientación del indicador
Señal lanzamiento (Parámetro) 173	Giro del módulo indicador
Señales de estado	Tubo tranquilizador
Símbolos	
En el editor numérico y de textos	Ŭ
Para corregir	Última salvaguarda (Parámetro)
Símbolos en el indicador	Último diagnóstico (Parámetro)
Símbolos para valores medidos	Último test (Parámetro)
Simulación (Submenú)	Unidad de longitud (Parámetro)
Sonda de cable	Unidad tras linealización (Parámetro)
Diseño	Uso de los instrumentos de medición
Sonda de varilla	Casos límite
Diseño	Uso incorrecto
Sonda puesta a tierra (Parámetro)	Uso del instrumento de medición
Sondas de cable	ver Uso pretendido
Acortar	Uso pretendido
Capacidad de carga por tracción 19	77
Instalación	V
Sondas de varilla	Valor con pérdida de eco (Parámetro)
Acortar	Valor de desconexión (Parámetro)
Capacidad de carga lateral	Valor del cliente (Parámetro)
Submenú	Valor máximo (Parámetro)
Administración	Valor medido (Submenú)
Ajuste avanzado	Valor variable de proceso (Parámetro) 170
Ajustes de seguridad	Versión de firmware (Parámetro) 159
Analog input 1 6	Visualización (Submenú)
Configuración Backup Indicador 149	Visualización canal 1 4 (Submenú) 167
Configuración de sonda	Visualización de la curva envolvente
Heartbeat	Volt. terminales 1 (Parámetro)
Información del dispositivo	W
Linealización	WHG desact. (Asistente)
Lista de diagnósticos	**************************************
Lista de eventos	
inemonizacion de valores medidos 100	



www.addresses.endress.com