01.01.zz (Firmware de l'appareil)

Products Solutions

Services


Manuel de mise en service Levelflex FMP55 PROFIBUS PA

Radar de niveau filoguidé







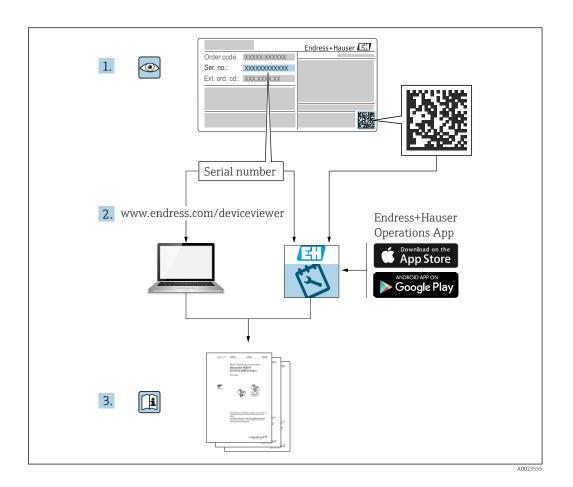

Sommaire

Informations relatives au	()	6.1.7 Situations de montage spéciales	
document 5	6.2		
Fonction du document		6.2.2 Montage de l'appareil	24
1.2.1 Symboles d'avertissement 5		séparé"	24
J 1			
J			
d'information et graphiques 6	6.3	Contrôle du montage	28
	7	Raccordement électrique	29
	7.1	Exigences de raccordement	29
marques acposees		7.1.1 Affectation des bornes	
Consignes de ségurité de base		7.1.2 Spécification de câble	
		7.1.3 Connexion d'appareil	
Exigences imposées au personnel 9			31
	7.0		
	7.2		
2.5.1 Marquage CE			رر
2.9.2 Comornine L. 10			33
Description du produit 12	7.3	Contrôle du raccordement	
Construction du produit	8	Ontions de configuration	35
		-	
	0.1),
5.1.2 Boilder de refectionique			35
Récention des marchandises et		8.1.2 Accès au menu de configuration via	
_		l'outil de configuration	36
-	8.2		
Réception des marchandises			
		3	37
			20
4.2.2 Adresse du fabricant 15			
	83		
Stockage, transport 16	0.5		
Température de stockage 16			
Transport au point de mesure 16		8.3.3 Entrer des chiffres et du texte	46
		8.3.4 Ouverture du menu contextuel	48
Montage		8.3.5 Affichage de la courbe écho sur le	
Conditions de montage		module d'affichage et de	
5		configuration	49
6.1.2 Montage dans des conditions			
confinées	9	Intégration système	50
6.1.3 Remarques concernant la charge	9.1	Aperçu du fichier de données mères (GSD)	50
	9.2		50
6.1.4 Capacité de charge latérale		9.2.1 Adressage hardware	
		9.2.2 Adressage software	
(1 F) Manage at 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
6.1.5 Montage de brides plaquées 20 6.1.6 Fixation de la sonde 21			
	Symboles d'avertissement 5 1.2.1 Symboles d'avertissement 5 1.2.2 Symboles électriques 5 1.2.3 Symboles d'outils 5 1.2.4 Symboles pour certains types d'information et graphiques 6 Liste des abréviations 6 Documentation 7 Marques déposées 8 Consignes de sécurité de base 9 Exigences imposées au personnel 9 Utilisation conforme 9 Sécurité sur le lieu de travail 10 Sécurité de fonctionnement 10 Sécurité du produit 10 2.5.1 Marquage CE 10 2.5.2 Conformité EAC 10 Description du produit 12 Construction du produit 12 3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 12 3.1.2 Boîtier de l'électronique 13 Réception des marchandises et identification des produit 14 4.2.1 Plaque signalétique 14 4.2.2 Adresse du fabricant 15 Stockage, transport 16 Température de stockage 16 Transport au point de mesure 16 Montage 18 Conditions de montage 18 6.1.1 Position de montage appropriée 18 6.1.2 Montage dans des conditions confinées 18 6.1.3 Remarques concernant la charge mécanique de la sonde 19	Fonction du document	Fonction du document 5 5

10	Mise en service à l'aide de	
	l'assistant	52
11	Mise en service via le menu de	
	configuration	53
11.1 11.2	Contrôle du montage et du fonctionnement Configuration de la langue de	53
11.3 11.4	programmation	53 54
11.5	référence	55 56
11.6 11.7	pour la mesure d'interface	56 56 56
	autorisé	57
12	Diagnostic et suppression des	
	défauts	58
12.1	Suppression générale des défauts	58 58
10.0	12.1.2 Erreurs de paramétrage	58
12.2	Informations de diagnostic sur l'afficheur local	60
	12.2.1 Message de diagnostic	60 62
12.3	Événement de diagnostic dans l'outil de	62
12.4	configuration	64
12.5	Liste des événements de diagnostic	65
12.6	Journal des événements	67
	12.6.1 Historique des événements	67 67
	d'information	68
12.7	Historique du firmware	69
13		70
13.1	Nettoyage extérieur	70
13.2 13.3	Instructions générales de nettoyage Nettoyage des sondes coaxiales	70 70
14	Réparation	71
14.1	Informations générales	71 71
	Ex	71
	électroniques	71 71
14.2	Pièces de rechange	72
14.3	Retour de matériel	72
14.4	Mise au rebut	72

15	Accessoires
15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil 73
	15.1.1 Capot de protection climatique 73
	15.1.2 Support de montage pour le boîtier
	de l'électronique
	15.1.3 Étoile de centrage
	15.1.4 Afficheur séparé FHX50
	15.1.5 Protection contre les surtensions 78
	15.1.6 Module Bluetooth BT10 pour les
15.2	appareils HART
15.2	Accessoires spécifiques à la communication 80 Accessoires spécifiques au service 80
15.5	Composants système
17.4	15.4.1 Memograph M RSG45 81
	13.4.1 Memograph M N3G43 01
16	Menu de configuration 82
16.1	Aperçu du menu de configuration (module
	d'affichage)
16.2	Aperçu du menu de configuration (outil de
	configuration) 89
16.3	Menu "Configuration" 96
	16.3.1 Assistant "Suppression" 106
	16.3.2 Sous-menu "Analog input 1 6" 107
	16.3.3 Sous-menu "Configuration étendue" . 109
16.4	Menu "Diagnostic"
	16.4.1 Sous-menu "Liste de diagnostic" 158
	16.4.2 Sous-menu "Journal d'événements" 159
	16.4.3 Sous-menu "Information appareil" 160
	16.4.4 Sous-menu "Valeur mesurée" 162
	16.4.5 Sous-menu "Analog input 1 6" 165
	16.4.6 Sous-menu "Enregistrement des
	valeurs mesurées"
	16.4.7 Sous-menu "Simulation" 170 16.4.8 Sous-menu "Test appareil"
	16.4.9 Sous-menu "Heartbeat"
	10.4.7 Sous-menu neartheat 170
Inde	x 177

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement

A DANGER

Ce symbole signale une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela entraînera des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

↑ ATTENTION

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures mineures ou moyennes.

AVIS

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, le produit ou un objet situé à proximité peut être endommagé.

1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
===	Courant continu
~	Courant alternatif
$\overline{\sim}$	Courant continu et alternatif
≐	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Terre de protection (PE) Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
	Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : Borne de terre intérieure : la terre de protection est raccordée au réseau électrique. Borne de terre extérieure : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

1.2.3 Symboles d'outils



Tournevis cruciforme



Tournevis plat



Tournevis Torx

06

Clé à six pans



Clé à fourche

1.2.4 Symboles pour certains types d'information et graphiques

✓ Autorisé

Procédures, processus ou actions autorisés

✓ ✓ À préférer

Procédures, processus ou actions à privilégier

M Interdit

Procédures, processus ou actions interdits

Conseil

Indique des informations complémentaires



Renvoi à la documentation



Renvoi au schéma



Remarque ou étape individuelle à respecter

1.2.3

Série d'étapes

Résultat d'une étape



Contrôle visuel



Configuration via l'outil de configuration

A

Paramètre protégé en écriture

1, 2, 3, ...

Repères

A, B, C ...

Vues

△ → **□** Consignes de sécurité

Respecter les consignes de sécurité contenues dans le manuel de mise en service associé

Résistance thermique du câble de raccordement

Indique la valeur minimale de résistance thermique des câbles de raccordement

1.3 Liste des abréviations

BA

Type de document "Manuel de mise en service"

КА

Type de document "Manuel d'instructions condensées"

ΤI

Type de document "Information technique"

SE

Type de document "Documentation spéciale"

XΑ

Type de document "Conseils de sécurité"

Pression nominale

MWP

Pression maximale de service

La MWP est indiquée sur la plaque signalétique.

ToF

Time of Flight

ε_r (valeur CD)

Coefficient diélectrique relatif

Automate programmable industriel (API)

Common Data Interface

Distance de blocage ; aucun signal n'est analysé dans la distance de blocage DB.

Automate programmable industriel (API)

CDI

Common Data Interface

État de la fréquence d'impulsion (sortie tout ou rien)

1.4 **Documentation**



Pour une vue d'ensemble du champ d'application de la documentation technique associée, voir ci-dessous:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- Endress+Hauser Operations App : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel figurant sur la plaque signalétique.

La documentation suivante peut être disponible en fonction de la version de l'appareil commandée:

Type de document	But et contenu du document
Information technique (TI)	Aide à la planification pour l'appareil Le document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires et autres produits qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées (KA)	Prise en main rapide Les instructions condensées fournissent toutes les informations essentielles, de la réception des marchandises à la première mise en service.
Manuel de mise en service (BA)	Document de référence Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception et du stockage, au montage, au raccordement, au fonctionnement et à la mise en service, jusqu'à la suppression des défauts, à la maintenance et à la mise au rebut.
Description des paramètres de l'appareil (GP)	Ouvrage de référence pour les paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre. La description s'adresse à ceux qui travaillent avec l'appareil tout au long de son cycle de vie et effectuent des configurations spécifiques.

Type de document	But et contenu du document
Conseils de sécurité (XA)	En fonction de l'agrément, des consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible sont également fournies avec l'appareil. Les Conseils de sécurité font partie intégrante du manuel de mise en service.
	Des informations relatives aux Conseils de sécurité (XA) applicables à l'appareil figurent sur la plaque signalétique.
Documentation complémentaire spécifique à l'appareil (SD/FY)	Toujours respecter scrupuleusement les instructions figurant dans la documentation complémentaire correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation de l'appareil.

1.5 Marques déposées

PROFIBUS®

PROFIBUS et les marques déposées associées (la Marque d'Association, les Marques Technologiques, la Marque de Certification et la Marque "Certifié par PI") sont des marques déposées de la PROFIBUS User Organization e.V. (Organisation des utilisateurs Profibus), Karlsruhe – Allemagne

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple[®]

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Marques déposées par DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON®

Marque déposée par la société E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

8

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ► Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure de niveau et d'interface de liquides. Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

En respectant les seuils indiqués dans "Caractéristiques techniques" et les conditions énumérées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire, l'appareil de mesure peut être utilisé uniquement pour les mesures suivantes :

- ▶ Grandeurs de process mesurées : niveau et/ou interface
- ► Grandeurs de process calculables : volume ou masse dans des cuves de n'importe quelle forme (calculés par linéarisation à partir du niveau)

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil de mesure pendant la durée de service :

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ► Respecter les valeurs limites indiquées dans les "Caractéristiques techniques".

Utilisation non conforme

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'emploi prévu.

Clarification des cas particuliers :

▶ Pour les fluides spéciaux et les fluides de nettoyage, Endress+Hauser fournit volontiers une assistance pour vérifier la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais n'accepte aucune garantie ni responsabilité.

Risques résiduels

En raison du transfert de chaleur du process ainsi que de la perte de puissance dans l'électronique, la température du boîtier électronique et des modules qu'il contient (p. ex. module d'affichage, module électronique principal et module électronique E/S) peut atteindre 80 °C (176 °F). En service, le capteur peut prendre une température proche de la température du produit à mesurer.

Risque de brûlure en cas de contact avec les surfaces!

► En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

2.3 Sécurité sur le lieu de travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

► Porter l'équipement de protection individuelle requis conformément aux réglementations nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure!

- ► Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'opérateur doit s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.

Transformations de l'appareil

Les transformations non autorisées de l'appareil ne sont pas permises et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Assurer la sécurité et la fiabilité opérationnelles continues :

- ▶ N'effectuer des réparations sur l'appareil que si elles sont expressément autorisées.
- ► Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires du fabricant.

Zone explosible

Pour éliminer tout danger pour les personnes ou l'installation lorsque l'appareil est utilisé dans une zone explosible (p. ex. antidéflagrante, sécurité des réservoirs sous pression) :

- ► Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone explosible.
- ► Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil de mesure a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état. Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales.

AVIS

Perte de l'indice de protection si l'appareil est ouvert dans un environnement humide

► Si l'appareil est ouvert dans un environnement humide, l'indice de protection figurant sur la plaque signalétique n'est plus valable. Cela peut également compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

2.5.1 Marquage CE

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.

2.5.2 Conformité EAC


L'ensemble de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Cellesci sont listées dans la déclaration de conformité EAC correspondante avec les normes appliquées.

Le fabricant confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage EAC.

Description du produit 3

3.1 Construction du produit


Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 3.1.1

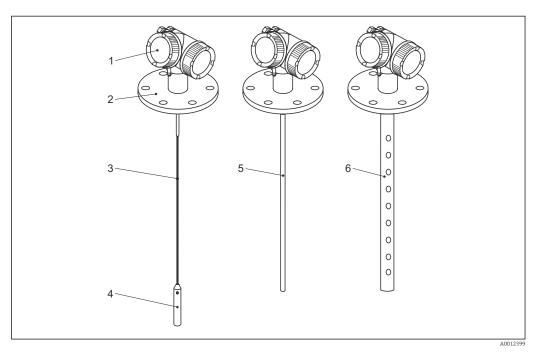

₽ 1 Construction du Levelflex

- 1
- Boîtier de l'électronique Raccord process (ici à titre d'exemple : bride)
- 3 Sonde à câble
- Contrepoids de la sonde
- Sonde à tige
- Sonde coaxiale

3.1.2 Boîtier de l'électronique

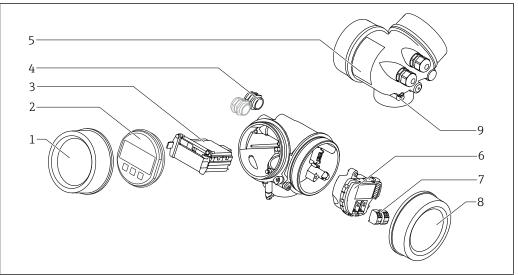

A0012422

₽ 2 Construction du boîtier de l'électronique


- Couvercle du compartiment de l'électronique
- Module d'affichage 2
- Module électronique principal Presse-étoupe (1 ou 2, selon la version de l'appareil)
- Plaque signalétique Module électronique E/S
- Bornes de raccordement (bornes à ressort enfichables)
- Couvercle du compartiment de raccordement
- Borne de terre

Endress+Hauser

13

4 Réception des marchandises et identification des produits

4.1 Réception des marchandises

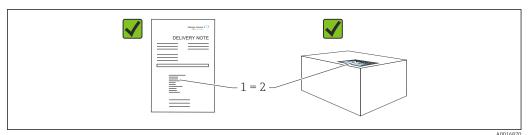

110010

Vérifier les points suivants lors de la réception des marchandises :

- La référence de commande figurant sur le bordereau de livraison (1) est-elle identique à la référence de commande figurant sur l'étiquette du produit (2) ?
- La marchandise est-elle intacte?
- Les données sur la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande et au bordereau de livraison ?
- La documentation est-elle disponible?
- Le cas échéant (voir plaque signalétique) : les Conseils de sécurité (XA) sont-ils disponibles ?
- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Spécifications de la plaque signalétique
- Référence de commande étendue (Extended order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- ► *Device Viewer*(www.endress.com/deviceviewer); entrer manuellement le numéro de série figurant sur la plaque signalétique.
 - └ Toutes les informations concernant l'appareil de mesure sont affichées.
- ► Endress+Hauser Operations App ; entrer manuellement le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D figurant sur la plaque signalétique.
 - ► Toutes les informations concernant l'appareil de mesure sont affichées.

4.2.1 Plaque signalétique

Les informations requises par la loi et pertinentes pour l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique, p. ex :

- Identification du fabricant
- Référence, référence de commande étendue, numéro de série
- Caractéristiques techniques, indice de protection
- Version de firmware, version de hardware
- Informations relative à l'agrément, référence aux Conseils de sécurité (XA)
- Code DataMatrix (informations sur l'appareil)

4.2.2 Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Allemagne

Lieu de fabrication : voir plaque signalétique.

5 Stockage, transport

5.1 Température de stockage

- Température de stockage autorisée : $-40 \dots +80 \, ^{\circ}\text{C} \, (-40 \dots +176 \, ^{\circ}\text{F})$
- Utiliser l'emballage d'origine.


5.2 Transport au point de mesure

AVERTISSEMENT

Le boîtier ou la sonde peuvent être endommagés ou se casser.

Risque de blessure!

- ► Transporter l'appareil de mesure vers le point de mesure dans son emballage d'origine ou en le tenant par le raccord process.
- Toujours fixer les dispositifs de levage (sangles, anneaux, etc.) au raccord process et ne jamais soulever l'appareil par le boîtier électronique ou la sonde. Tenir compte du centre de gravité de l'appareil pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse accidentellement.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité et les conditions de transport pour les appareils de plus de 18 kg (39,6 lbs) (IEC 61010).

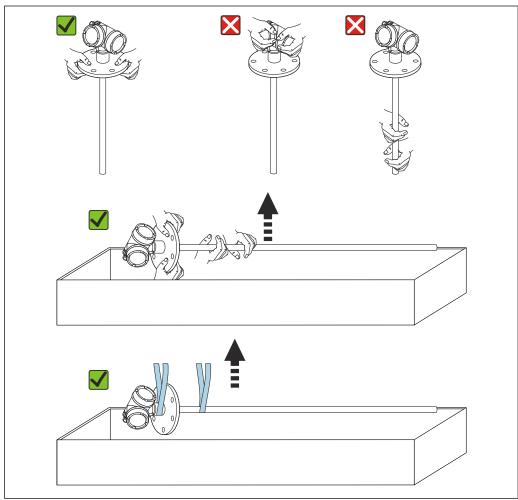


10013920

AVIS

Sécurité de transport dans le FMP55 avec sonde coaxiale

▶ Sur le FMP55 avec sonde coaxiale, le tube coaxial n'est pas fermement attaché au boîtier de l'électronique. Avant le transport, il est fixé à la bride de montage au moyen de deux serre-câbles. Ces serre-câbles ne doivent pas être détachés lors du transport ou de l'installation de l'appareil, afin d'empêcher l'entretoise de glisser sur la tige de la sonde. Ils ne doivent être retirés que juste avant de visser la bride du raccord process à son emplacement.

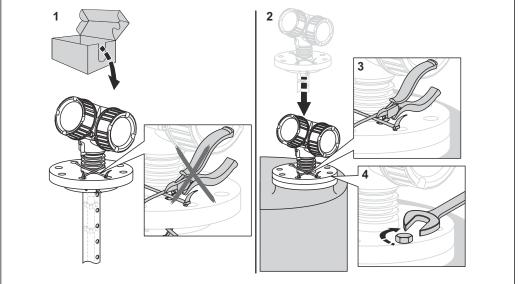


A0015471

6 Montage

6.1 Conditions de montage

6.1.1 Position de montage appropriée

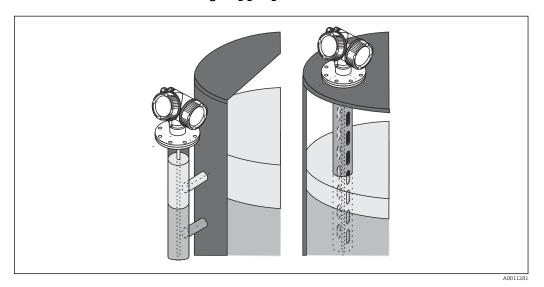

■ 3 Position de montage du Levelflex FMP55


■ Sondes à tige / sondes à câble : montage dans le bypass / tube de mesure.

- Les sondes coaxiales peuvent être montées à n'importe quelle distance de la paroi.
- Lorsque l'appareil est monté en extérieur, il peut être protégé contre les intempéries au moyen d'un capot de protection climatique.
- Distance minimale entre l'extrémité de la sonde et le fond de la cuve : 10 mm (0,4 in)

6.1.2 Montage dans des conditions confinées

Montage avec sonde séparée

La version avec sonde séparée est appropriée pour les espaces de montage réduits. Dans ce cas, le boîtier électronique est monté dans une position séparée de la sonde.

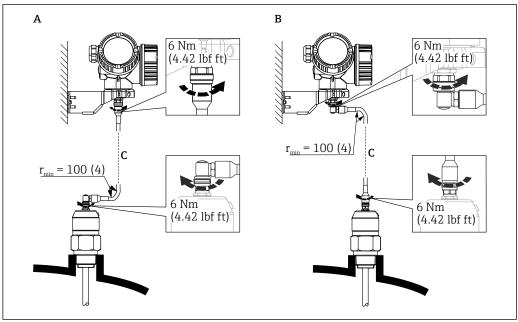

A001479

- A Connecteur coudé sur la sonde
- B Connecteur coudé sur le boîtier de l'électronique
- C Longueur du câble de raccordement selon la commande
- Structure de commande, caractéristique 600 "Construction de la sonde" : Version MB "Capteur séparé, câble 3 m"
- Avec ces versions, le câble de raccordement est compris dans la livraison.
 Rayon de courbure minimum : 100 mm (4 inch)
- Avec ces versions, le support de montage pour le boîtier électronique est compris dans la livraison. Possibilités de montage :
 - Montage mural
 - Montage sur colonne ou conduite DN32 à DN50 (1¼ à 2 inch)
- Le câble de raccordement est équipé d'un connecteur droit et d'un connecteur coudé à 90°. Selon les conditions du site, le connecteur coudé peut être raccordé à la sonde ou au boîtier de l'électronique.
- La sonde, l'électronique et le câble de raccordement sont compatibles entre eux et portent un numéro de série commun. Seuls des composants ayant le même numéro de série peuvent être raccordés entre eux.

6.1.3 Remarques concernant la charge mécanique de la sonde

Capacité de charge de traction des câbles de sonde

FMP55

Câble 4 mm (1/6 in) PFA>316

Capacité de charge de traction 2 kN

Capacité de charge latérale (résistance à la flexion) des sondes à tige

FMP55

Tige 16 mm (0,63 in) PFA>316L

Résistance à la flexion 30 Nm

6.1.4 Capacité de charge latérale (résistance à la flexion) des sondes coaxiales

FMP55

Sonde Ø 42,4 mm 316L

Résistance à la flexion :300 Nm

6.1.5 Montage de brides plaquées

Tenir compte des points suivants dans le cas de brides plaquées :

- Utiliser le même nombre de vis de bride que de trous dans la bride.
- Serrer les vis avec le couple de serrage requis (voir tableau).
- Resserrer les vis après 24 heures ou après le premier cycle de température.
- Le cas échéant, selon la pression et la température de process, contrôler et resserrer les vis à intervalles réguliers.

Généralement, le placage PTFE de la bride sert aussi de joint entre le piquage et la bride de l'appareil.


Dimension de la bride	Nombre de vis	Couple de serrage
EN		
DN40/PN40	4	35 55 Nm
DN50/PN16	4	45 65 Nm
DN50/PN40	4	45 65 Nm
DN80/PN16	8	40 55 Nm
DN80/PN40	8	40 55 Nm
DN100/PN16	8	40 60 Nm
DN100/PN40	8	55 80 Nm
DN150/PN16	8	75 115 Nm
DN150/PN40	8	95 145 Nm
ASME	-	
1½"/150lbs	4	20 30 Nm
1½"/300lbs	4	30 40 Nm
2"/150lbs	4	40 55 Nm
2"/300lbs	8	20 30 Nm
3"/150lbs	4	65 95 Nm
3"/300lbs	8	40 55 Nm
4"/150lbs	8	45 70 Nm
4"/300lbs	8	55 80 Nm
6"/150lbs	8	85 125 Nm
6"/300lbs	12	60 90 Nm
JIS		
10K 40A	4	30 45 Nm
10K 50A	4	40 60 Nm
10K 80A	8	25 35 Nm
10K 100A	8	35 55 Nm
10K 100A	8	75 115 Nm

Levelflex FMP55 PROFIBUS PA

6.1.6 Fixation de la sonde

Fixation des sondes coaxiales

Pour l'agrément WHG : un support est nécessaire pour les longueurs de sonde \geq 3 m (10 ft).

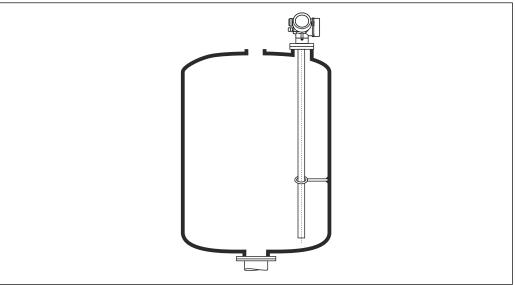


Δ0012608

Les sondes coaxiales peuvent être fixées en un point quelconque du tube de masse.

6.1.7 Situations de montage spéciales

Bypass et tubes de mesure

- L'utilisation de disques de centrage/étoiles/poids (disponibles comme accessoires) est recommandée dans les applications à bypass et tube de mesure.
- Comme le signal de mesure traverse un grand nombre de matières plastiques, des mesures erronées peuvent être obtenues lorsque l'appareil est installé dans des bypass ou des tubes de mesure en matière plastique. Pour cette raison, utiliser un bypass ou un tube de mesure en métal.

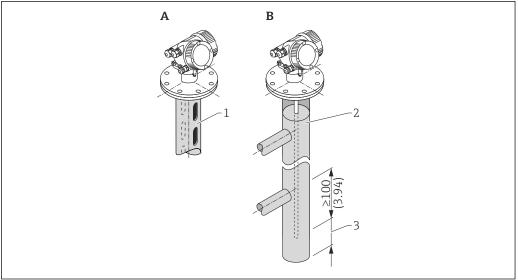

A0014129


- 1 Montage dans un tube de mesure
- 2 Montage dans un bypass
- 3 Distance minimale entre l'extrémité de la sonde et le bord inférieur du bypass 10 mm (0,4 in)
- Diamètre de conduite : > 40 mm (1,6 in) (pour sondes à tige).
- Une sonde à tige peut être montée dans des conduites avec un diamètre de jusqu'à 150 mm (6 in). L'utilisation d'une sonde coaxiale est recommandée pour les grands diamètres de conduite.
- Les sorties latérales, les trous, les fentes et les soudures avec une projection maximale vers l'intérieur de 5 mm (0,2 in) n'influencent pas la mesure.
- Il ne doit pas y avoir de changements dans le diamètre de la conduite.
- La sonde doit être de 100 mm (4 in) plus longue que la sortie inférieure.
- Les sondes ne doivent pas toucher la paroi de la conduite au sein de la gamme de mesure. Supporter ou fixer la sonde si nécessaire. Toutes les sondes à câble sont préparées pour l'amarrage dans des cuves (poids de la sonde avec orifice d'ancrage).
- Les sondes ne doivent pas toucher la paroi de la conduite au sein de la gamme de mesure. Si nécessaire, utiliser une étoile de centrage en PFA.
- Les sondes coaxiales peuvent être utilisées sans aucune restriction, à condition que le diamètre de conduite permette leur installation.
- Pour les bypass avec formation de condensats (eau) et un produit ayant une faible permittivité relative (p. ex. les hydrocarbures) :

Avec le temps, le bypass se remplit de condensats jusqu'à la sortie inférieure. Lorsque les niveaux sont bas, l'écho du niveau est alors masqué par l'écho des condensats. Dans cette zone, le niveau de condensat est sorti et la valeur correcte est uniquement sortie lorsque les niveaux sont supérieurs. Par conséquent, s'assurer que la sortie inférieure se trouve 100 mm (4 in) sous le niveau le plus bas devant être mesuré et installer un disque de centrage métallique au niveau du bord inférieur de la sortie inférieure.

Dans les cuves calorifugées, le bypass doit également être isolé pour éviter la formation de condensats.

Affectation du disque de centrage / de l'étoile de centrage / du poids de centrage au diamètre de conduite

Cuves enterrées

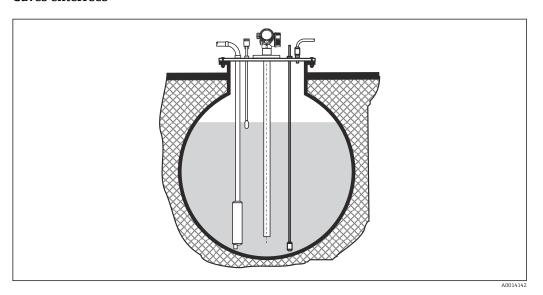


Dans le cas de piquages à grand diamètre, utiliser une sonde coaxiale pour éviter les réflexions sur les parois du piquage.

Cuves non métalliques

Utiliser une sonde coaxiale en cas de montage dans des cuves non métalliques.

Cuve avec isolation thermique


Si les températures du process sont élevées, l'appareil doit être inclus dans l'isolation normale de la cuve (1) afin d'empêcher l'échauffement de l'électronique par rayonnement ou convection thermique. L'isolation ne doit pas dépasser les points marqués "MAX" sur le schéma.

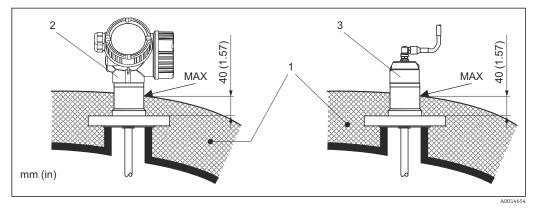

- 4 Raccord process avec bride
- 1 Isolation de la cuve
- 2 Appareil compact
- 3 Capteur, séparé

6.2 Montage de l'appareil

6.2.1 Liste d'outils

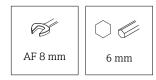

Pour les brides et autres raccords process, utiliser un outil de montage approprié.

6.2.2 Montage de l'appareil

Montage d'appareils avec une bride


En cas d'utilisation d'un joint pour le montage de l'appareil, utiliser des vis métalliques non revêtues pour garantir un bon contact électrique entre la bride de process et la bride de la sonde.

Montage des sondes à câble

AVIS

Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'électronique.

▶ Mettre le boîtier à la terre avant de faire descendre la sonde à câble dans la cuve.

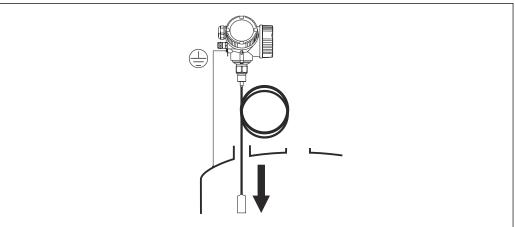

A0012852

Lors de l'introduction de la sonde à câble dans la cuve, veiller aux points suivants :

- Dérouler lentement le câble de la sonde et la faire descendre avec précaution dans la cuve.
- S'assurer que le câble ne se déforme pas ou qu'il ne forme pas une boucle.
- Éviter une oscillation incontrôlée du poids, étant donné que cela risquerait d'endommager des éléments internes de la cuve.

6.2.3 Montage de la version "Capteur, séparé"

Cette section ne s'applique qu'aux versions d'appareil "Construction de la sonde" = "Capteur, séparé" (caractéristique 600, version MB/MC/MD).

Les éléments suivants sont compris dans la livraison avec la version "Construction de la sonde" = "Séparé" :

- La sonde avec raccord process
- Le boîtier de l'électronique
- Le support pour le montage du boîtier électronique sur une paroi ou une colonne
- Le câble de raccordement dans la longueur commandée. Le câble est équipé d'un connecteur droit et d'un connecteur coudé à 90 °. Selon les conditions du site, le connecteur coudé peut être raccordé à la sonde ou au boîtier de l'électronique.


ATTENTION

Les contraintes mécaniques peuvent endommager les connecteurs du câble de raccordement ou provoquer leur desserrage.

- ▶ Dans un premier temps, monter la sonde et le boîtier de l'électronique en serrant fermement. Ensuite, raccorder le câble de raccordement.
- ► Le câble de raccordement ne doit pas être soumis à des tensions mécaniques. Rayon de courbure minimal : 100 mm (4 in).
- ► Lors du raccordement du câble, visser d'abord le connecteur droit, puis le connecteur coudé. Couple de serrage pour les écrous-raccords des deux connecteurs : 6 Nm.
- La sonde, l'électronique et le câble de raccordement sont compatibles entre eux et portent un numéro de série commun. Seuls des composants ayant le même numéro de série peuvent être raccordés entre eux.

En présence de fortes vibrations, un produit de freinage, p. ex. Loctite 243, peut également être utilisé sur les connecteurs enfichables.

Montage du boîtier de l'électronique

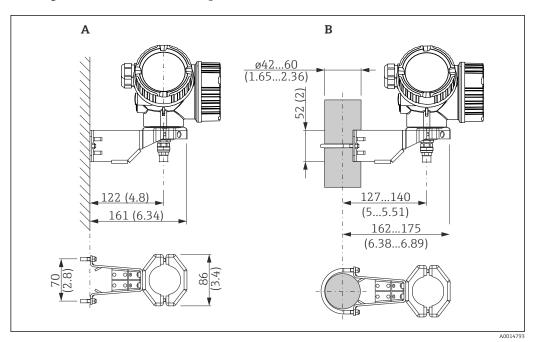


■ 5 Montage du boîtier de l'électronique avec le support de montage. Unité de mesure mm (in)

A Montage mural

B Montage sur colonne

Raccordement du câble de raccordement




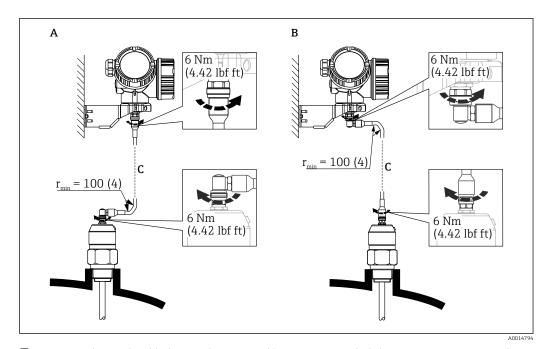

- 🛮 6 Raccordement du câble de raccordement. Le câble peut être raccordé de la manière suivante :. Unité de mesure mm (in)
- A Connecteur coudé sur la sonde
- B Connecteur coudé sur le boîtier de l'électronique
- C Longueur du câble de raccordement selon la commande

6.2.4 Rotation du boîtier de transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :

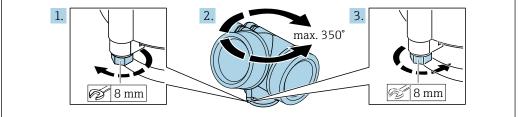


A00322

- 1. Desserrer la vis de fixation avec la clé à molette.
- 2. Tourner le boîtier dans la direction souhaitée.
- 3. Serrer la vis de fixation (1,5 Nm pour boîtiers plastique ; 2,5 Nm pour boîtiers alu ou inox).

6.2.5 Rotation de l'afficheur


Ouverture du couvercle

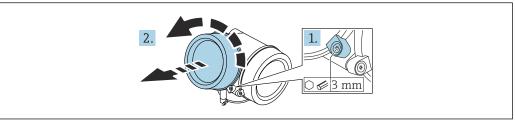

A0021430

- 1. Desserrer la vis du crampon de sécurité du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'une clé à six pans (3 mm) et tourner le crampon 90 ° dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique et contrôler le joint de couvercle ; le remplacer si nécessaire.


Rotation du module d'affichage

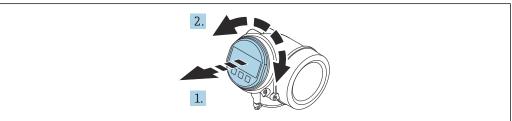

V003640

- 1. Retirer le module d'affichage en effectuant un léger mouvement de rotation.
- 2. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. 8×45 ° dans chaque direction.
- 3. Poser le câble spiralé dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage sur le compartiment de l'électronique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Fermeture du couvercle du compartiment de l'électronique

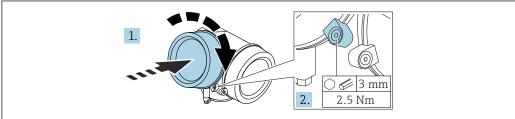

A0021451

- 1. Visser le couvercle du compartiment de l'électronique.
- 2. Tourner le crampon de sécurité 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre puis, à l'aide d'une clé à six pans (3 mm), serrer la vis du crampon de sécurité sur le couvercle du compartiment de l'électronique avec un couple de serrage de 2,5 Nm.

6.3 Contrôle du montage


	L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?
	L'identification et le marquage des points de mesure sont-ils corrects (contrôle lel) ?
□ sole	L'appareil de mesure est-il suffisamment protégé des précipitations et de la lumière du il ?
	Les vis de fixation et le verrou du couvercle sont-ils bien serrés ?
□ Par	L'appareil de mesure est-il conforme aux spécifications du point de mesure ? exemple :
•	Température de process
•	Pression de process
•	Température ambiante
•	Gamme de mesure

7 Raccordement électrique

7.1 Exigences de raccordement

7.1.1 Affectation des bornes

Affectation des bornes, 4 fils: 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 VAC

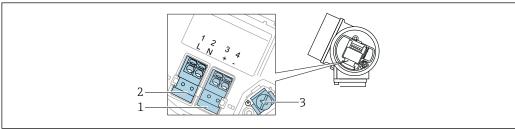

A0036519


- \blacksquare 7 Affectation des bornes, 4 fils : 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 V_{AC}
- 1 Raccordement 4 ... 20 mA HART (actif): bornes 3 et 4
- 2 Raccordement de l'alimentation : bornes 1 et 2
- 3 Borne pour blindage de câble

ATTENTION

Pour assurer la sécurité électrique :

- ▶ Ne pas déconnecter la connexion de terre de protection.
- ▶ Déconnecter l'appareil de la tension d'alimentation avant la déconnexion de la terre de protection.
- Raccorder la terre de protection à la borne de terre interne (3) avant le raccordement de l'alimentation. Si nécessaire, raccorder le câble d'équipotentialité à la borne de terre externe
- Afin de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM) : ne **pas** mettre l'appareil à la terre exclusivement via le conducteur de protection du câble d'alimentation. Au lieu de cela, la mise à la terre fonctionnelle doit se faire également via le raccord process (bride ou raccord fileté) ou via la borne de terre externe.
- Il faut installer un interrupteur secteur facilement accessible à proximité de l'appareil. Le commutateur doit être marqué comme sectionneur pour l'appareil (61010IEC/).

Affectation des bornes PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

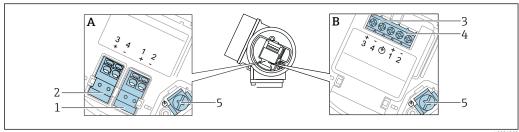


■ 8 Affectation des bornes PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

A0036500

- A Sans parafoudre intégré
- B Avec parafoudre intégré
- 1 Raccordement, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : bornes 1 et 2, sans parafoudre intégré
- 2 Raccordement, sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, sans parafoudre intégré
- 3 Raccordement, sortie tout ou rien (collecteur ouvert) : bornes 3 et 4, avec parafoudre intégré
- 4 Raccordement, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus : bornes 1 et 2, avec parafoudre intégré
- 5 Borne pour blindage de câble

Schéma de principe PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

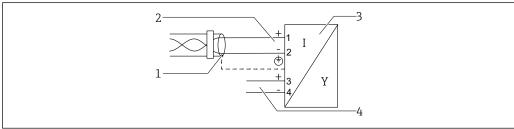

A003653

🛮 9 Schéma de principe PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 Blindage de câble : respecter la spécification de câble
- 2 Raccordement PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Appareil de mesure
- 4 Sortie tout ou rien (collecteur ouvert)

7.1.2 Spécification de câble

- Appareils sans protection intégrée contre les surtensions Bornes à ressort enfichables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Appareil avec protection intégrée contre les surtensions Bornes à visser pour sections de fil 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Pour une température ambiante $T_U \ge 60$ °C (140 °F) : utiliser un câble pour des températures $T_U + 20$ K.


PROFIBUS

Utiliser une paire torsadée blindée, de préférence de type A.

Pour plus d'informations sur les spécifications de câble, voir le manuel de mise en service BA00034S "PROFIBUS DP/PA : Guidelines for planning and commissioning", la Directive PNO 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" et la norme IEC 61158-2 (MBP).

7.1.3 Connexion d'appareil

Dans le cas des versions de l'appareil munies d'un connecteur, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour raccorder le câble de signal.

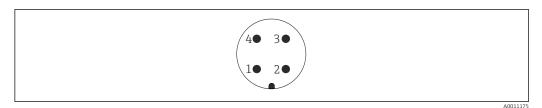

■ 10 Affectation des broches du connecteur M12

- 1 Signal +
- 2 Non utilisée
- 3 Signal -
- 4 Masse

7.1.4 Tension d'alimentation

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

"Alimentation; sortie" 1)	"Agrément" ²⁾	Tension aux bornes
E:2 fils; FOUNDATION Fieldbus, sortie tout ou rien G:2 fils; PROFIBUS PA, sortie tout ou rien	 Non Ex Ex nA Ex nA[ia] Ex ic Ex ic[ia] Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	9 32 V ³⁾
	Ex ia / ISEx ia + Ex d[ia] / IS + XP	9 30 V ³⁾

- 1) Caractéristique 020 de la structure du produit
- 2) Caractéristique 010 dans la structure de commande
- 3) Des tensions d'entrée jusqu'à 35 V n'endommagent pas l'appareil.

En fonction de la polarité	Oui
Conforme FISCO/FNICO selon IEC 60079-27	Oui

7.1.5 Protection contre les surtensions

Si l'appareil est destiné à la mesure de niveau de liquides inflammables nécessitant une protection contre les surtensions selon DIN EN 60079-14, norme de test 60060-1 (10 kA, impulsion $\frac{8}{20} \text{ µs}$): utiliser le module parafoudre.

Module parafoudre intégré

Un module parafoudre intégré est disponible pour les appareils 2 fils HART ainsi que pour PROFIBUS PA et FOUNDATION Fieldbus.

Structure de commande : Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NA "Protection contre les surtensions".

Résistance par voie	Maximum 2 × 0,5 Ω
Tension continue de seuil	400 700 V
Tension de choc de seuil	< 800 V
Capacité à 1 MHz	< 1,5 pF
Courant de décharge nominal (8/20 µs)	10 kA

Module de protection contre les surtensions externe

Les parafoudres HAW562 et HAW569 d'Endress+Hauser, par exemple, sont des options adaptées pour la protection externe contre les surtensions.

Plus d'informations sont fournies dans les documents suivants :

HAW562 : TI01012KHAW569 : TI01013K

7.2 Raccordement de l'appareil

A AVERTISSEMENT


Risque d'explosion!

- ► Respecter les normes nationales applicables.
- ► Respecter les spécifications des Conseils de sécurité (XA).
- ▶ N'utiliser que les presse-étoupe spécifiés.
- ► Veiller à ce que l'alimentation électrique corresponde aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer le câblage.
- ► Raccorder la ligne d'équipotentialité à la borne de terre extérieure avant de mettre sous tension.

Outils/accessoires nécessaires :

- Pour les appareils avec un verrou de couvercle : clé pour vis six pans AF3
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles torsadés : une extrémité préconfectionnée pour chaque fil doit être connectée.


7.2.1 Ouverture du couvercle

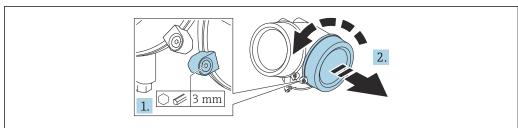

A0021490


- 1. Desserrer la vis du crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement à l'aide d'une clé à six pans (3 mm) et tourner le crampon 90 ° dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement et contrôler le joint de couvercle ; le remplacer si nécessaire.

7.2.2 Raccordement

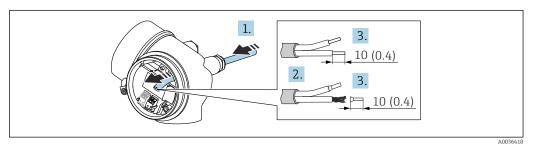

■ 11 Unité: mm (in)

- 1. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Pour garantir l'étanchéité, ne pas retirer la baque d'étanchéité de l'entrée de câble.
- 2. Retirer la gaine de câble.
- 3. Dénuder les extrémités de câble 10 mm (0,4 in). Dans le cas de câbles torsadés, il faut également monter des extrémités préconfectionnées.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes.

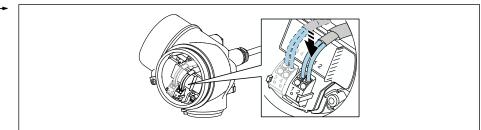


.....

6. En cas d'utilisation de câbles blindés : raccorder le blindage du câble à la borne de terre.

7.2.3 Bornes à ressort enfichables

Le raccordement électrique des versions d'appareil sans parafoudre intégré s'effectue via des bornes à ressort enfichables. Des âmes rigides ou des âmes flexibles avec extrémités préconfectionnées peuvent être introduites directement dans la borne sans utiliser le levier, et créer automatiquement un contact.

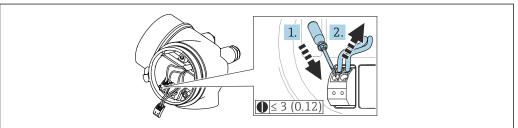


A0013661

🖸 12 Unité: mm (in)

Pour retirer le câble de la borne :

- 1. Utiliser un tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in) pour appuyer sur la fente entre les deux trous de borne.
- 2. Tirer simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

7.2.4 Fermeture du couvercle du compartiment de raccordement

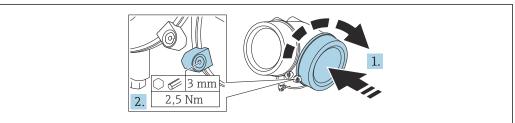

A0021491

1. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.

2. Tourner le crampon de sécurité 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre puis, à l'aide d'une clé à six pans (3 mm), serrer la vis du crampon de sécurité sur le couvercle du compartiment de raccordement avec un couple de serrage de 2,5 Nm.

7.3 Contrôle du raccordement

☐ L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?
☐ Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?
\square Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ?
□Tous les presse-étoupe sont-ils montés, bien serrés et étanches ?
\square La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?
\square L'affectation des bornes est-elle correcte ?
□Le cas échéant : le fil de terre est-il correctement raccordé ?
\square Si la tension d'alimentation est présente, l'appareil est-il opérationnel et des valeurs apparaissent-elles sur le module d'affichage ?
☐ Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et serrés ?
☐ Le crampon de sécurité est-il fermement serré ?


8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration

8.1.1 Accès au menu de configuration via afficheur local

Configuration avec	Boutons-poussoirs	Commande tactile
Caractéristique de commande "Afficheur ; configuration"	Option C "SD02"	Option E "SD03"
	A0036312	A0036313
Éléments d'affichage	Afficheur à 4 lignes	Afficheur à 4 lignes Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
	Le format d'affichage des variables mesurées et des variables d'état peut être configuré individuellement	
	Température ambiante autorisée pour l'affichage : -20 +70 °C (-4 +158 °F) La lisibilité de l'affichage peut être altérée à des températures situées en dehors de la gamme de température.	
Éléments de configuration	Configuration sur site avec 3 boutons-poussoirs (±, ⊡, 區)	Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques : ±, ⊡, 區
	Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex	
Fonctionnalités supplémentaires	Fonction de sauvegarde des données La configuration d'appareil peut être enregistrée dans le module d'affichage.	
	Fonction de comparaison des données La configuration d'appareil enregistrée dans le module d'affichage peut être comparée à la configuration d'appareil actuelle.	
	Fonction de transmission des données La configuration du transmetteur peut être transmise vers un autre appareil à l'aide du module d'affichage.	

Configuration via l'afficheur déporté FHX50

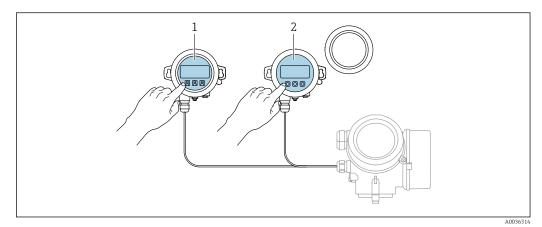


■ 13 Possibilités de configuration via FHX50

- 1 Afficheur SD03, touches optiques ; configuration possible via le verre du couvercle
- 2 Afficheur SD02, touches ; le couvercle doit être ouvert pour la configuration


8.1.2 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

Via protocole PROFIBUS PA

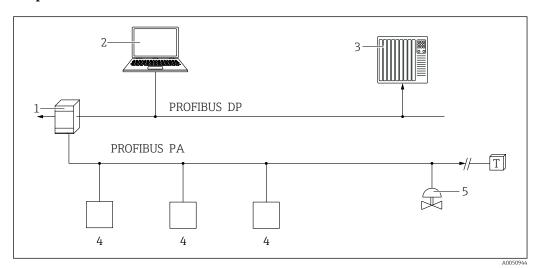

- 1 Coupleur de segments
- 2 Ordinateur avec PROFIusb et outil de configuration (p. ex. DeviceCare/FieldCare)
- 3 API (automate programmable industriel)
- 4 Transmetteur
- 5 Autres fonctions (vannes, etc.)


Via l'interface service (CDI)

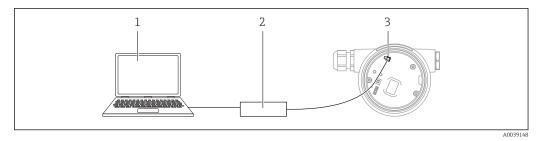

- 1 Ordinateur avec outil de configuration FieldCare/DeviceCare
- 2 Commubox
- 3 Interface service (CDI) de l'appareil de mesure (= Endress+Hauser Common Data Interface)

Configuration via technologie sans fil Bluetooth®

Exigences

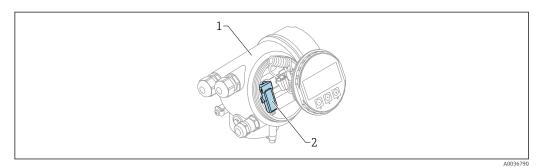


■ 14 Capteur avec module Bluetooth

- 1 Boîtier de l'électronique de l'appareil
- 2 Module Bluetooth

Cette option de configuration n'est disponible que pour les appareils avec module Bluetooth. Les options suivantes sont possibles :

- L'appareil a été commandé avec un module Bluetooth : Caractéristique 610 "Accessoire monté", option NF "Bluetooth"
- Le module Bluetooth a été commandé comme accessoire (référence : 71377355) et a été monté. Voir Documentation Spéciale SD02252F.

Configuration via SmartBlue (app)

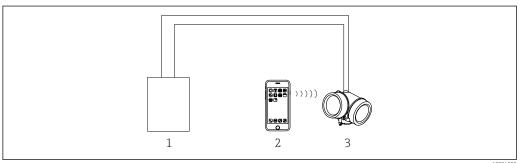

- 15 Configuration via SmartBlue (app)
- 1 Unité d'alimentation de transmetteur
- 2 Smartphone / tablette avec SmartBlue (app)
- 3 Transmetteur avec module Bluetooth

8.2 Structure et principe de fonctionnement du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration

Menu	Sous-menu / paramètre	Signification
	Language ¹⁾	Définit la langue d'interface de l'afficheur local
Mise en service ²⁾		Lance l'assistant interactif pour la mise en service guidée. Il n'est généralement pas nécessaire de réaliser des réglages supplémentaires dans les autres menus lorsque l'assistant a terminé.

Menu	Sous-menu / paramètre	Signification
Configuration	Paramètre 1 Paramètre N	Une fois ces paramètres réglés, la mesure devrait normalement être entièrement paramétrée.
	Configuration étendue	Contient d'autres sous-menus et paramètres : Pour une configuration plus précise de la mesure (adaptation à des conditions de mesure particulières). Pour la conversion de la valeur mesurée (mise à l'échelle, linéarisation). Pour la mise à l'échelle du signal de sortie.
Diagnostic	Liste de diagnostic	Contient jusqu'à 5 messages d'erreur actuellement valables.
	Journal d'événements ³⁾	Contient les 20 derniers messages d'erreur (qui ne sont plus valables).
	Information appareil	Contient des informations pour l'identification de l'appareil.
	Valeur mesurée	Contient toutes les valeurs mesurées actuelles.
	Enregistrement des valeurs mesurées	Contient l'évolution dans le temps de chaque valeur mesurée
	Simulation	Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.
	Test appareil	Contient tous les paramètres pour tester la capacité de mesure.
	Heartbeat 4)	Contient tous les assistants pour les packs application Heartbeat Verification et Heartbeat Monitoring.
Expert 5) Contient tous les paramètres de l'appareil (y compris ceux déjà contenus dans l'un	Système	Contient tous les paramètres d'appareil de niveau supérieur, qui n'affectent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées.
des autres menus). Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil.	Capteur	Contient tous les paramètres pour la configuration de la mesure.
Les paramètres du menu Expert sont décrits dans les documents suivants : GP01001F (PROFIBUS PA)	Sortie	Contient tous les paramètres pour la configuration de la sortie tout ou rien (PFS)
	Communication	Contient tous les paramètres pour la configuration de l'interface de communication numérique.
	Diagnostic	Contient tous les paramètres nécessaires à la détection et à l'analyse des erreurs de fonctionnement.

- 1) En cas de configuration via les outils de configuration (p. ex. FieldCare), le paramètre "Language" est situé sous "Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage"
- 2) Uniquement en cas de configuration via un système FDT/DTM
- 3) Uniquement disponible en cas de configuration via l'afficheur local
- Uniquement disponible en cas de configuration via DeviceCare ou FieldCare
- 5) Lorsque l'utilisateur appelle le menu "Expert", il est toujours invité à entrer un code d'accès. Si aucun code d'accès spécifique au client n'a été défini, "0000" doit être entré.

8.2.2 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Droits d'accès aux paramètres

Rôle d'utilisateur	Accès en lecture		Accès en	écriture
	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès
Opérateur	V	V	V	
Maintenance	V	V	V	V

Si un code d'accès incorrect est entré. l'utilisateur obtient les droits d'accès du rôle Opérateur.



Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté est indiqué par le paramètre Droits d'accès via afficheur (en cas de configuration via l'afficheur local) ou le paramètre **Droits d'accès via logiciel** (en cas de configuration via un outil de configuration).

8.2.3 Accès aux données - Sécurité

Protection en écriture via code d'accès

À l'aide du code d'accès spécifique à l'appareil, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables via la configuration locale.

Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès → Définir code d'accès
- 2. Définir comme code d'accès un code numérique à 4 chiffres max.
- 3. Répéter le code numérique dans le paramètre Confirmer le code d'accès pour le confirmer.
 - Le symbole apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.

Définition du code d'accès via l'outil de configuration (p. ex. FieldCare)

- 1. Aller à : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Définir code d'accès
- 2. Définir comme code d'accès un code numérique à 4 chiffres max.
 - └ La protection en écriture est active.

Paramètres toujours modifiables

Certains paramètres, qui n'influencent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture. Malgré le code d'accès défini, ils peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.

L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes dans la vue navigation et édition. Lorsque s'opère un retour dans l'affichage des valeurs mesurées à partir de la vue navigation et éditeur, l'appareil verrouille automatiquement après 60 s les paramètres protégés en écriture.



- Si l'accès en écriture est activé via un code d'accès, il ne peut être de nouveau désactivé que par ce code.
- Dans les documents "Description des paramètres d'appareil", chaque paramètre protégé en écriture est caractérisé avec le symbole 🖹.

Annuler la protection en écriture via le code d'accès

Lorsque le symbole 🗟 apparaît devant un paramètre sur l'afficheur local, cela signifie que le paramètre est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'appareil et que sa valeur ne peut actuellement pas être modifiée via l'afficheur local.

La protection en écriture de la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'appareil.

- 1. Après avoir appuyé sur 🗉, on est invité à entrer le code d'accès.
- 2. Entrer le code d'accès.
 - Le symbole devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont de nouveau déverrouillés.

Désactiver la fonction de protection en écriture à l'aide du code d'accès

Via l'afficheur local

- 1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès → Définir code d'accès
- 2. Entrer **0000**.
- 3. Répéter **0000** dans le paramètre **Confirmer le code d'accès** pour confirmer.
 - La fonction de protection en écriture est désactivée. Les paramètres peuvent être modifiés sans entrer de code d'accès.

Via un outil de configuration (p. ex. FieldCare)


- 1. Aller à : Configuration → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès
- 2. Entrer **0000**.
 - La fonction de protection en écriture est désactivée. Les paramètres peuvent être modifiés sans entrer de code d'accès.

Protection en écriture via commutateur de verrouillage

Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration – à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.


Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole PROFIBUS PA
- Via protocole PROFIBUS DP

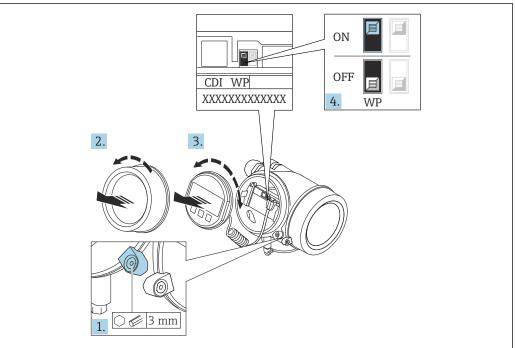


A0026157

- 1. Desserrer le crampon de sécurité.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique.
- 3. Retirer le module d'affichage en effectuant un léger mouvement de rotation. Afin de faciliter l'accès au commutateur de verrouillage, fixer le module d'affichage sur le bord du compartiment de l'électronique.

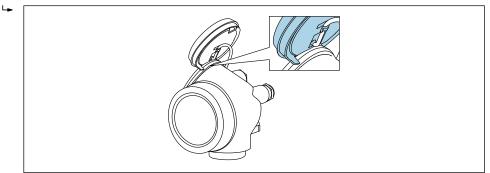

A0036086

- 4. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware. Mettre le commutateur de verrouillage (WP) du module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
 - Si la protection en écriture du hardware est activée : l'option **Protection en** écriture hardware est affichée dans le paramètre État verrouillage. En outre, sur l'afficheur local, le symbole apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

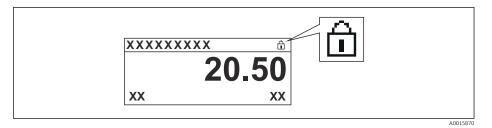

Si la protection en écriture du hardware est désactivée : aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage**. Sur l'afficheur local, le symbole disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage de fonctionnement et dans la vue de navigation.

- 5. Poser le câble dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage dans la direction souhaitée sur le compartiment de l'électronique, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 6. Procéder au remontage du transmetteur dans l'ordre inverse.

Activer et désactiver le verrouillage des touches

L'accès à l'ensemble du menu de configuration via la configuration locale peut être verrouillé via le verrouillage des touches. Lorsque l'accès est verrouillé, il n'est plus possible de naviguer au sein du menu de configuration ou de modifier les valeurs des différents paramètres. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via un menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

Module d'affichage SD03 uniquement

Le verrouillage des touches est activé automatiquement :

- Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
- Après chaque redémarrage de l'appareil.

Activation manuelle du verrouillage des touches

- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées. Appuyer sur 🗉 pendant au moins 2 secondes.
 - Un menu contextuel apparaît.
- 2. Sélectionner l'option **Verrouillage touche actif** dans le menu contextuel.
 - └ Le verrouillage des touches est activé.
- Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration alors que le verrouillage des touches est activé, le message **"Verrouillage des touches activé"** apparaît.

Désactivation du verrouillage des touches

- 1. Le verrouillage des touches est activé. Appuyer sur 🗉 pendant au moins 2 secondes.
 - Un menu contextuel apparaît.

- 2. Sélectionner l'option **Verrouillage touche inactif** dans le menu contextuel.
 - └ Le verrouillage des touches est désactivé.


Technologie sans fil Bluetooth®

La transmission du signal via la technologie sans fil Bluetooth® utilise une technique cryptographique testée par l'Institut Fraunhofer

- Sans l'app SmartBlue, l'appareil n'est pas visible via la technologie sans fil *Bluetooth*®
- Une seule connexion point-à-point est établie entre un capteur et un smartphone/ tablette

8.3 Module d'affichage et de configuration

8.3.1 Format d'affichage

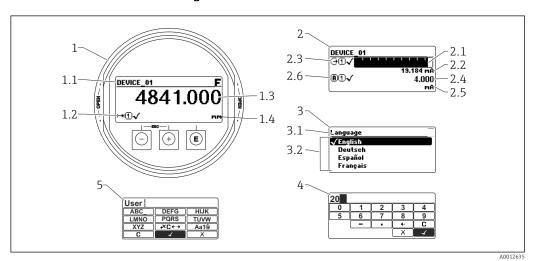

I6 Format d'affichage sur le module d'affichage et de configuration

- 1 Affichage de la valeur mesurée (max. 1 valeur)
- 1.1 En-tête avec tag et symbole d'erreur (en cas d'erreur)
- 1.2 Symboles de la valeur mesurée
- 1.3 Valeur mesurée
- 1.4 Unité
- 2 Affichage de la valeur mesurée (bargraph + 1 valeur)
- 2.1 Bargraph de la valeur mesurée 1
- 2.2 Valeur mesurée 1 (avec unité)
- 2.3 Symboles de la valeur mesurée 1
- 2.4 Valeur mesurée 2
- 2.5 Unité pour valeur mesurée 2
- 2.6 Symboles de la valeur mesurée 2
- 3 Affichage des paramètres (ici : paramètre avec liste déroulante)
- 3.1 En-tête avec nom du paramètre et symbole d'erreur (en cas d'erreur)
- 3.2 Liste déroulante ; ☑ marque la valeur actuelle du paramètre.
- 4 Matrice d'entrée pour les nombres
- 5 Matrice d'entrée pour les textes, les nombres et les caractères spéciaux

Symboles d'affichage pour les sous-menus

Symbole	Signification
A0018367	Affichage/fonct. apparaît : Dans le menu principal à côté de la sélection "Affichage/fonct." Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Affichage/fonct."
A0018364	Configuration apparaît: Dans le menu principal à côté de la sélection "Configuration" Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Configuration"
A0018365	Expert apparaît : Dans le menu principal à côté de la sélection "Expert" Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Expert"
A0018366	Diagnostic apparaît : Dans le menu principal à côté de la sélection "Diagnostic" Dans l'en-tête à gauche dans le menu "Diagnostic"

Signaux d'état

Symbole	Signification
A0032902	"Défaut" Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
C	"Contrôle de fonctionnement" L'appareil est en mode service (p. ex. pendant une simulation).
S	 "Hors spécifications" L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou un nettoyage) En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. niveau en dehors de la gamme configurée)
M	"Maintenance requise" La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée est toujours valide.

Symboles d'affichage pour l'état de verrouillage

Symbole	Signification
A0013148	Paramètre en lecture seule Le paramètre s'affiche mais n'est pas modifiable.
A0013150	Appareil verrouillé ■ Devant le nom d'un paramètre : L'appareil est verrouillé via le hardware et/ou le software. ■ Dans l'en-tête de l'affichage de la valeur mesurée : L'appareil est verrouillé via le hardware.

Symboles de la valeur mesurée


Symbole	Signification
Valeurs mesurées	
<u></u>	Niveau
A00328	92
A00328	Distance
(-)	Sortie courant
A00329	
(A)	Courant mesuré
A00328	94
W	Tension aux bornes
A00328	
	Température de l'électronique ou du capteur
A00328	96
Voies de mesure	
1	Voie de mesure 1
A00328	97
2	Voie de mesure 2
A00328	98
État de la valeur me	urée
A0018:	État "Alarme" La mesure est interrompue. La sortie prend l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
A0018:	État "Avertissement" L'appareil continue de mesurer. Un message de diagnostic est généré.

8.3.2 Éléments de configuration

Touche de configuration	Signification
	Touche Moins
	Dans un menu, sous-menu Dans une liste de sélection : déplace la barre de sélection vers le haut.
A0018330	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace la barre de sélection vers la gauche (en arrière) dans le masque de saisie.
	Touche Plus
+	Dans un menu, sous-menu Dans une liste de sélection : déplace la barre de sélection vers le bas.
A0018329	Dans l'éditeur alphanumérique Déplace dans l'écran de saisie la barre de sélection vers la droite (en avant).

Touche de configuration	Signification	
	Touche Enter	
	Pour l'affichage des valeurs mesurées Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir le menu de configuration. Un appui sur la touche pendant 2 s ouvre le menu contextuel.	
E)	Dans un menu, sous-menu ■ Pression brève sur la touche : Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné. ■ Appuyer pendant 2 s sur la touche pour le paramètre : Si présent, ouvre le texte d'aide pour la fonction du paramètre.	
	Dans l'éditeur alphanumérique ■ Pression brève sur la touche : ■ Ouvre le groupe sélectionné. ■ Exécute l'action sélectionnée. ■ Une pression sur la touche pendant 2 s confirme la valeur de paramètre modifiée.	
	Combinaison de touches Échap (presser simultanément les touches)	
— + + A0032909	 Dans un menu, sous-menu Pression brève sur la touche : Quitte le niveau de menu actuel et passe au niveau immédiatement supérieur. Si un texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Un appui sur la touche pendant 2 s permet de revenir à l'affichage de la valeur mesurée ("position HOME"). 	
	Dans l'éditeur alphanumérique Ferme l'éditeur de texte ou numérique sans appliquer les modifications.	
-+E	Combinaison de touches Moins/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)	
A0032910	Diminue le contraste (réglage plus clair).	
++E	Combinaison de touches Plus/Entrée (appuyer simultanément sur les touches et les maintenir enfoncées)	
A0032911	Augmente le contraste (réglage plus sombre).	

8.3.3 Entrer des chiffres et du texte

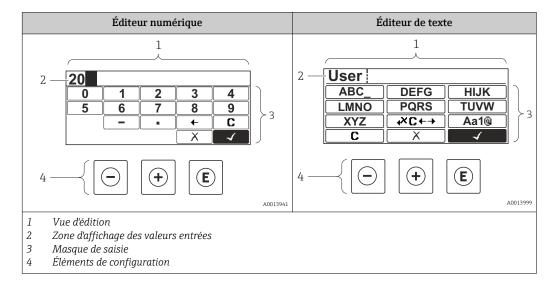

Masque de saisie

Les symboles de saisie et de fonctionnement suivants sont disponibles dans le masque de saisie de l'éditeur numérique et de texte :

Éditeur numérique


Symbole	Signification
0	Sélection de chiffres de 0 à 9
9 A0013998	
A0016619	Insère un séparateur décimal à la position du curseur.
A0016620	Insère un signe moins à la position du curseur.
A0013985	Confirme la sélection.
A0016621	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche.
X A0013986	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications.
A0014040	Efface tous les caractères entrés.

Éditeur de texte

Symbole	Signification
ABC_	Sélection des lettres de A à Z
XYZ A0013997	
Aa1 @	Commutation Entre majuscules et minuscules Pour l'entrée de nombres Pour l'entrée de caractères spéciaux
A0013985	Confirme la sélection.
4× C ←→	Permet d'accéder à la sélection des outils de correction.
X A0013986	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications.
A0014040	Efface tous les caractères entrés.

Correction du texte sous ▼□←→

Symbol	e	Signification
	C	Efface tous les caractères entrés.
	A0018324	Décale la position du curseur d'une position vers la droite.

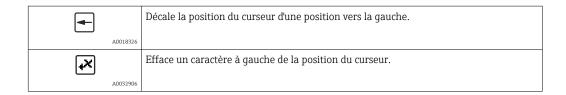

8.3.4 Ouverture du menu contextuel


Le menu contextuel permet à l'utilisateur d'appeler rapidement et directement les menus suivants à partir de l'affichage de fonctionnement :

- Configuration
- Sauv.donné.affi.
- Courbe écho
- Ver. touche actif

Appel et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- 1. Appuyer sur 🗉 pendant 2 s.
 - └ Le menu contextuel s'ouvre.

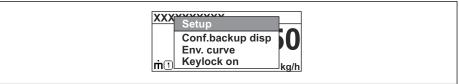

A003787


- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

Appel du menu via le menu contextuel

- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Appuyer sur 🛨 pour naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Appuyer sur 🗉 pour confirmer la sélection.
 - └ Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.5 Affichage de la courbe écho sur le module d'affichage et de configuration

Pour évaluer le signal de mesure, la courbe écho et la courbe de mapping - si une suppression des échos parasites a été réalisée - peuvent être représentées sur le module d'affichage et de configuration :

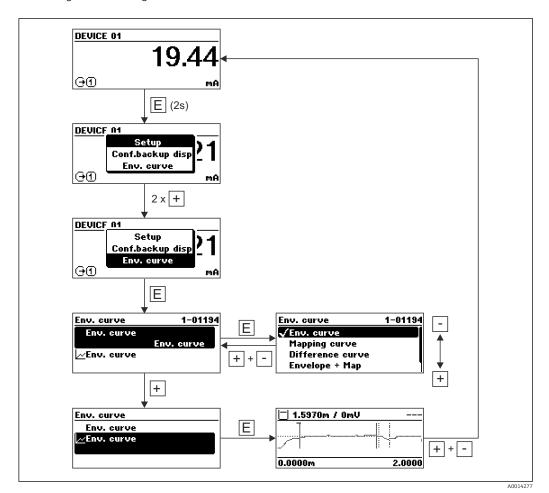


9 Intégration système

9.1 Aperçu du fichier de données mères (GSD)

ID fabricant	17 (0x11)
Numéro d'identification	0x1558
Version Profile	3.02
Fichier GSD	Informations et fichiers disponibles sous :
Version du fichier GSD	www.endress.comwww.profibus.org

9.2 Réglage de l'adresse d'appareil

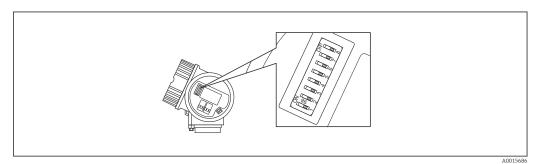


17 Commutateur d'adresses dans le compartiment de raccordement

9.2.1 Adressage hardware

- 1. Régler le commutateur 8 en position "OFF".
- 2. Régler l'adresse avec les commutateurs 1 à 7 selon le tableau ci-dessous.

Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.


Commutate ur	1	2	3	4	5	6	7
Valeur en position "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Valeur en position "OFF"	0	0	0	0	0	0	0

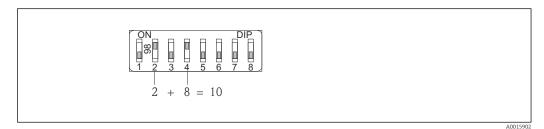

■ 18 Exemple pour l'adressage hardware ; le commutateur 8 est en position "OFF" ; les commutateurs 1 à 7 définissent l'adresse.

9.2.2 Adressage software

- 1. Régler le commutateur 8 sur "ON".
- 2. L'appareil redémarre automatiquement et utilise l'adresse actuelle (réglage par défaut : 126).
- 3. Configurer l'adresse via le menu de configuration : Configuration \rightarrow Adresse capteur

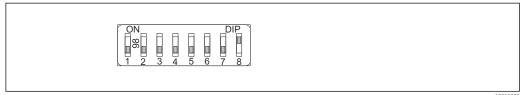


A0015903

■ 19 Exemple pour l'adresse software ; le commutateur 8 est réglé sur la position "ON" ; l'adresse est définie dans le menu de configuration (Configuration \rightarrow Adresse appareil).

10 Mise en service à l'aide de l'assistant

FieldCare et DeviceCare disposent d'un assistant qui guide l'utilisateur lors de la mise en service initiale.

- 1. Connecter l'appareil à FieldCare ou DeviceCare.
- 2. Ouvrir l'appareil dans FieldCare ou DeviceCare.
 - Le tableau de bord (page d'accueil) de l'appareil s'affiche :

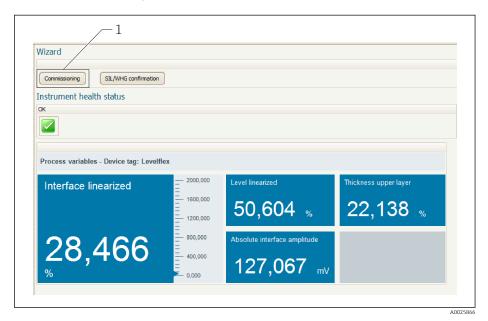

Le bouton "Commissioning" ouvre l'assistant

- 3. Cliquer sur "Commissioning" pour lancer l'assistant.
- 4. Entrer la valeur appropriée pour chaque paramètre ou sélectionner l'option adaptée. Ces valeurs sont copiées directement dans l'appareil.
- 5. Cliquer sur "Next" pour passer à la page suivante.
- 6. Une fois toutes les pages remplies, cliquer sur "Finish" pour fermer l'assistant.
- Si l'assistant est interrompu avant saisie de tous les paramètres nécessaires, l'appareil peut se trouver dans un état indéfini. Dans ce cas, il est conseillé de rétablir les réglages usine.

11 Mise en service via le menu de configuration


11.1 Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la mise en service du point de mesure, vérifier si les contrôles de montage et de raccordement ont été effectués.

- Contrôle du montage
- Contrôle du raccordement


11.2 Configuration de la langue de programmation

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

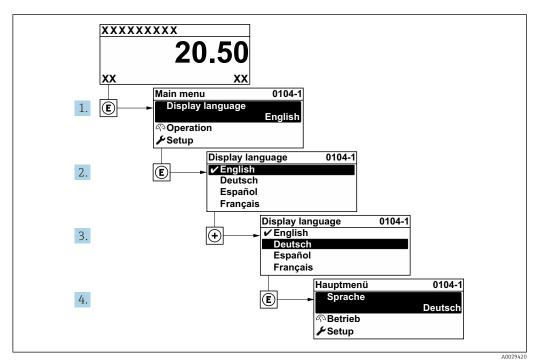

■ 20 Exemple de l'afficheur local

11.3 Configuration de la mesure d'interface

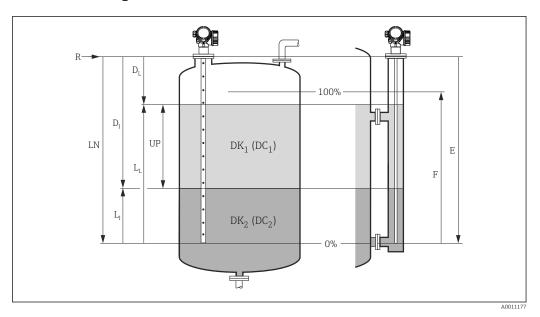

■ 21 Paramètres de configuration pour la mesure d'interface

- LN Longueur de sonde
- R Point de référence de la mesure
- *DI Distance interface (distance entre la bride et le produit inférieur)*
- LI Interface
- DL Distance
- LL Niveau
- UP Epaisseur couche supérieure
- E Distance du point zéro (= point zéro)
- F Plage de mesure (= étendue de mesure)
- 1. Aller à : Configuration → Désignation du point de mesure
 - ► Entrer la désignation du repère.
- 2. Aller à : Configuration → Adresse capteur
 - Entrer l'adresse de bus d'appareil (uniquement si l'adresse est définie via le software).
- 3. Aller à : Configuration \rightarrow Mode de fonctionnement
 - Sélectionner l'option **Interface avec capacitif**.
- 4. Aller à : Configuration → Unité de longueur
 - ► Sélectionner l'unité de longueur.
- 5. Aller à : Configuration → Type de cuve
 - ► Sélectionner le type de cuve.
- 6. Pour le paramètre **Type de cuve** = Bypass / tube de mesure :
 - Aller à : Configuration → Diamètre du tube
 - └ Indiquer le diamètre du bypass ou du tube de mesure.
- 7. Aller à : Configuration → Constante diélectrique
 - Indiquer la constante diélectrique relative (ε_r) du produit supérieur.
- 8. Aller à : Configuration → Distance du point zéro
 - Spécifier la distance vide E (distance entre le point de référence R et la marque 0 %).
- 9. Aller à : Configuration → Plage de mesure
 - ► Spécifier la distance pleine F (distance entre la marque 0 % et la marque 100 %).

- **10**. Aller à : Configuration → Niveau
 - ► Affiche le niveau mesuré L_I.
- 11. Aller à : Configuration → Interface
 - ► Affiche la hauteur de l'interface L_I.
- 12. Aller à : Configuration \rightarrow Distance
 - ightharpoonup Affiche la distance D_L entre le point de référence R et le niveau L_L .
- 13. Aller à : Configuration \rightarrow Distance interface
 - ightharpoonup Affiche la distance D_I entre le point de référence R et l'interface L_I .
- 14. Aller à : Configuration → Qualité signal
 - Indique la qualité du signal de l'écho de niveau évalué.
- 15. Configuration via l'afficheur local :

Aller à : Configuration \rightarrow Suppression \rightarrow Confirmation distance

- S'assurer que la cuve a été entièrement vidangée. Sélectionner ensuite l'option Réservoir vide.
- 16. Via un outil de configuration (p. ex. FieldCare) :

Aller à : Configuration → Confirmation distance

S'assurer que la cuve a été entièrement vidangée. Sélectionner ensuite l'option Réservoir vide.

AVIS

Mesure erronée en raison d'une constante diélectrique incorrecte du produit inférieur

Si le produit inférieur n'est pas de l'eau lorsque Mode de fonctionnement = Interface avec capacitif, la constante diélectrique de ce produit inférieur doit être spécifiée.
 Navigation : Configuration → Configuration étendue → Interface → Constante diélectrique phase inférieure

AVIS

Mesure erronée en raison d'une capacité à vide incorrecte

- Dans le cas des sondes à tige ou à câble en bypass, une mesure correcte est uniquement possible pour **Mode de fonctionnement** = **Interface avec capacitif** après détermination de la capacité à vide. Pour cela, après l'installation de la sonde, s'assurer que la cuve est complètement vide et configurer **Confirmation distance** = **Réservoir vide**. Dans des cas exceptionnels uniquement (lorsqu'il est impossible de vider la cuve pendant la mise en service), il est possible d'entrer manuellement une capacité à vide calculée, pour les sondes à tige, dans les paramètres suivants : Expert → Capteur → Interface → Capacité vide.
- Dans le cas des sondes coaxiales, la capacité à vide est toujours étalonnée en usine.

11.4 Enregistrement de la courbe d'écho de référence

Une fois la mesure configurée, il est recommandé d'enregistrer la courbe enveloppe actuelle en tant que courbe d'écho de référence. Celle-ci peut être utilisée par la suite dans le cadre du diagnostic. Le paramètre **Sauvegarde courbe de référence** permet d'enregistrer la courbe enveloppe.

Chemin dans le menu

Expert → Diagnostic → Diagnostic courbe enveloppe → Sauvegarde courbe de référence

Signification des options

- Non
 - Aucune action
- Oui
 - La courbe enveloppe actuelle est sauvegardée comme courbe de référence.
- Pour les appareils disposant de la version de software 01.00.zz, ce sous-menu n'est visible que pour le rôle utilisateur "Service".
- La courbe d'écho de référence ne peut être affichée dans le diagramme des courbes enveloppes de FieldCare qu'après avoir été chargée de l'appareil dans FieldCare. La fonction "Charger courbe de référence" dans FieldCare est utilisée à cette fin.



■ 22 Fonction "Charger courbe de référence"

11.5 Configuration de l'afficheur local

11.5.1 Réglage par défaut de l'afficheur local pour la mesure d'interface

Paramètre	Réglage par défaut pour les appareils avec 1 sortie courant	Réglage par défaut pour les appareils avec 2 sorties courant	
Format d'affichage	1 valeur, taille max.	1 valeur, taille max.	
Affichage valeur 1	Interface linéarisée	Interface linéarisée	
Affichage valeur 2	Niveau linéarisé	Niveau linéarisé	
Affichage valeur 3	Epaisseur couche supérieure	Sortie courant 1	
Affichage valeur 4	Sortie courant 1	Sortie courant 2	

11.5.2 Configuration de l'afficheur local

L'afficheur local peut être configuré dans le sous-menu suivant : Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Affichage

11.6 Gestion données

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil, de la copier sur un autre point de mesure ou de restaurer la configuration précédente. Cela se fait à l'aide du paramètre **Gestion données** et de ses options.

Chemin dans le menu

Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sauvegarde de données vers l'afficheur \rightarrow Gestion données

Signification des options

Annuler

Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.

Sauvegarder

Une copie de sauvegarde de la configuration actuelle de l'appareil est mémorisée dans le module d'affichage de l'appareil à partir de l'HistoROM (intégré dans l'appareil).

Restaurer

La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée dans l'HistoROM de l'appareil à partir du module d'affichage.

Dupliquer

La configuration du transmetteur de l'appareil est dupliquée sur un autre appareil à l'aide du module d'affichage. Les paramètres suivants, qui caractérisent chaque point de mesure, ne sont **pas** transférés :

Type de produit

Comparer

La configuration de l'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration actuelle de l'appareil dans l'HistoROM. Le résultat de la comparaison est indiquée dans le paramètre **Comparaison résultats**.

Effacer sauvegarde

La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée du module d'affichage de l'appareil.

- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.
- En cas de restauration d'une copie de sauvegarde existante sur un appareil autre que celui d'origine à l'aide de l'option **Restaurer**, dans certains cas, les fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles. De même, dans certains cas, il n'est pas possible de rétablir l'état d'origine en revenant à "l'état à la livraison".

Pour copier la configuration vers un autre appareil, utiliser uniquement l'option **Dupliquer**.

11.7 Protection des réglages contre l'accès non autorisé

Il existe deux manières de protéger les réglages contre un accès non autorisé :

- Verrouillage via les paramètres (verrouillage software)
- Verrouillage au moyen d'un commutateur de verrouillage (verrouillage hardware)

12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression générale des défauts

12.1.1 Erreurs générales

Erreur	Cause possible	Solution	
L'appareil ne réagit pas.	Absence de tension.	Appliquer la tension correcte.	
	Les câbles de raccordement ne sont pas en contact avec les bornes.	Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire.	
Aucune valeur affichée	L'affichage est trop clair ou trop sombre.	 Augmenter le contraste en appuyant simultanément sur ± et E. Diminuer le contraste en appuyant simultanément sur □ et E. 	
	Le connecteur du câble de l'afficheur n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement le connecteur.	
	L'afficheur est défectueux.	Remplacer l'afficheur.	
"Erreur de communication" s'affiche lors du démarrage de	Interférences électromagnétiques	Vérifier la mise à la terre de l'appareil.	
l'appareil ou lors du raccordement de l'afficheur.	Rupture du câble de l'afficheur ou connecteur de l'afficheur défectueux.	Remplacer l'afficheur.	
Impossible de copier les paramètres d'un appareil à l'autre via l'afficheur. Seules les options "Sauvegarder" et "Annuler" sont disponibles.	L'afficheur avec la sauvegarde n'est pas détecté correctement si la sauvegarde des données n'a pas été préalablement effectuée sur le nouvel appareil.	Raccorder l'afficheur (avec la sauvegarde) et redémarrer l'appareil.	
La communication via l'interface CDI ne fonctionne pas.	Mauvais réglage de l'interface COM sur l'ordinateur.	Vérifier le réglage de l'interface COM sur l'ordinateur et corriger si nécessaire.	
L'appareil délivre des mesures incorrectes.	Erreur de paramétrage	Vérifier et corriger le paramétrage.	

12.1.2 Erreurs de paramétrage

Erreurs de paramétrage pour la mesure de niveau

Erreur	Cause possible	Solution
La valeur mesurée est incorrecte	Si la distance mesurée (Configuration → Distance) correspond à la distance réelle : Erreur d'étalonnage	 Vérifier le paramètre Distance du point zéro (→ 월 98) et corriger si nécessaire. Vérifier le paramètre Plage de mesure (→ 월 99) et corriger si nécessaire. Vérifier la linéarisation et corriger si nécessaire (sous-menu Linéarisation (→ 월 119)).
	Si la distance mesurée (Configuration → Distance) ne correspond pas à la distance réelle : Un écho parasite est présent.	Exécuter la suppression des échos parasites (paramètre Confirmation distance (→ 🖺 103)).
Pas de changement de la valeur mesurée lors du remplissage/de la vidange	Un écho parasite est présent.	Exécuter la suppression des échos parasites (paramètre Confirmation distance (→ 🖺 103)).
	Formation de dépôts sur la sonde.	Nettoyer la sonde.

Erreur	Cause possible	Solution	
	Erreur dans le suivi de l'écho	Désactiver le suivi de l'écho (Expert → Capteur → Suivi écho → Mode évaluation = Pas d'historique).	
message de diagnostic Perte écho apparaît après la mise sous tension.	Seuil d'écho trop élevé.	Vérifier le paramètre Groupe de produi (→ 🖺 98). Si nécessaire, sélectionner un réglage plus précis avec le paramètre Propriété produit .	
	Écho de niveau supprimé.	Réaliser la suppression des échos parasites et recommencer l'enregistrement si nécessaire (paramètre Enregistrement suppression (→ 🖺 105)).	
L'appareil affiche un niveau alors que la cuve est vide.	Longueur de sonde incorrecte	Effectuer une correction de la longueur de sonde (paramètre Confirmation longueur de sonde (→ 🖺 135)).	
	Écho parasite	Réaliser une suppression sur toute la longueur de la sonde lorsque la cuve est vide (paramètre Confirmation distance $(\rightarrow \ \)$ 103)).	
Pente du niveau incorrecte sur l'ensemble de la gamme de mesure	Type de cuve mal réglé.	Sélectionner le paramètre Type de cuve (→ 🖺 97) correct.	


Erreurs de paramétrage pour la mesure d'interface

Erreur	Cause possible	Solution
Pente incorrecte de la valeur d'interface mesurée	La constante diélectrique (valeur CD) du produit supérieur est mal réglée .	Entrer la constante diélectrique (valeur CD) correcte du produit supérieur (paramètre Constante diélectrique $(\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 101)$).
Les valeurs mesurées pour l'interface et pour le niveau total sont identiques.	Le seuil d'écho pour le niveau total est trop élevé à cause d'une constante diélectrique incorrecte.	Entrer la constante diélectrique (valeur CD) correcte du produit supérieur (paramètre Constante diélectrique (→ 🖺 101)).
Le niveau total passe au niveau de l'interface dans le cas des interfaces minces.	L'épaisseur du produit supérieur est inférieure à 60 mm.	La mesure d'une interface est uniquement possible si sa hauteur dépasse 60 mm.

12.2 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.2.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil de mesure sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage des valeurs mesurées.

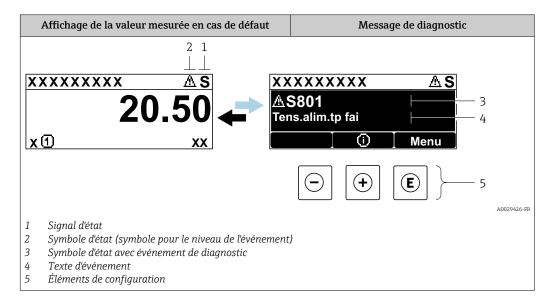

Signaux d'état


A0032902	Option "Défaut (F)" Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valide.
C	Option "Test fonction (C)" L'appareil est en mode service (p. ex. pendant une simulation).
S	Option "En dehors de la spécification (S)" L'appareil fonctionne: En dehors de ses spécifications techniques (p. ex. pendant le démarrage ou un nettoyage) En dehors de la configuration effectuée par l'utilisateur (p. ex. niveau en dehors de la gamme configurée)
M A0032905	Option "Maintenance nécessaire (M)" La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée est toujours valide.

Symboles d'état (symbole pour le niveau de l'événement)

État "Alarme" La mesure est interrompue. Les signaux de sortie adoptent l'état d'a message de diagnostic est généré.		La mesure est interrompue. Les signaux de sortie adoptent l'état d'alarme défini. Un
	\triangle	État "Avertissement" L'appareil continue de mesurer. Un message de diagnostic est généré.

Événement de diagnostic et texte de l'événement

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'événement de diagnostic. Le texte d'événement y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole d'état associé est affiché devant l'événement de diagnostic.

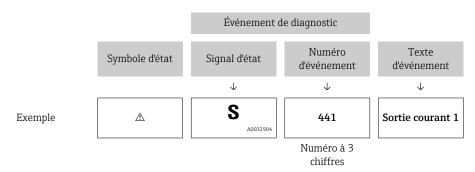

Si plusieurs événements de diagnostic sont en cours parallèlement, seul le message de diagnostic avec la priorité la plus élevée s'affiche. Des messages de diagnostic en file d'attente supplémentaires peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic**.

- Les anciens messages de diagnostic qui n'ont plus cours sont indiqués de la façon suivante :
 - Sur l'affichage sur site : dans le sous-menu Journal d'événements
 - Dans FieldCare : via la fonction "Liste d'événements / HistoROM"

Éléments de configuration

Fonctions de configuration dans le menu, sous-menu		
+	Touche Plus Ouvre le message relatif aux mesures correctives.	
E	Touche Enter Ouvre le menu de configuration.	

A0029431-FF

XXXXXXXX XXXXXXXX $\mathbb{A} S$ **∆S801** Геns.alim.tp fai x ① 1. $\left(\mathbf{+}\right)$ Liste diagnostic ΔS Diagnostic 1 <u> ∆</u> S801 Tens.alim.tp fai Diagnostic 2 Diagnostic 3 2. (E) Tens.alim.tp fai (ID:203) △ S801 0d00h02m25s Tension alim. trop faible, augm. tension alim. 3. $| \ominus | + | \oplus |$

12.2.2 Appel des mesures correctives

■ 23 Message relatif aux mesures correctives

- 1 Informations de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Comportement du diagnostic avec code de diagnostic
- 5 Durée de fonctionnement lorsque l'erreur s'est produite
- 6 Mesures correctives

L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

- 1. Appuyer sur ± (symbole ①).
 - Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
- 2. Sélectionner l'événement de diagnostic souhaité avec \pm ou \Box et appuyer sur \Box .
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement de diagnostic : p. ex. dans **Liste de diagnostic** ou dans **Dernier diagnostic**.

- 1. Appuyer sur 匡.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.


12.3 Événement de diagnostic dans l'outil de configuration

Si un événement de diagnostic s'est produit dans l'appareil, le signal d'état apparaît dans la zone d'état supérieure gauche de l'outil de configuration, avec le symbole correspondant au niveau de l'événement selon NAMUR NE 107 :

- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)


A: Via le menu de configuration

- 1. Aller au menu **Diagnostic**.
 - Dans le paramètre **Diagnostic actuel**, l'événement de diagnostic est affiché avec le texte d'événement.
- 2. À droite dans la zone d'affichage, passer le curseur sur le paramètre **Diagnostic** actuel.

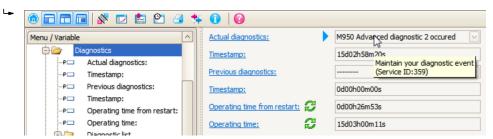


Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

B: Via la fonction "Créer documentation"

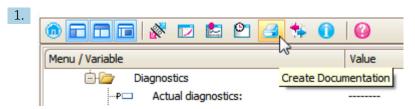


Sélectionner la fonction "Créer documentation".

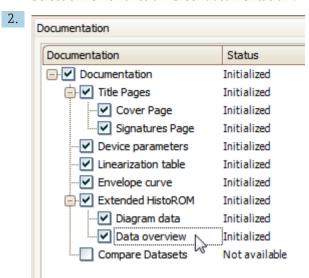

S'assurer que "Aperçu données" est coché.

- 3. Cliquer sur "Enregistrer sous..." pour enregistrer un PDF du protocole.
 - Le protocole contient les messages de diagnostic, y compris les mesures correctives.

C: Via la fonction "Liste d'événements / HistoROM étendue"

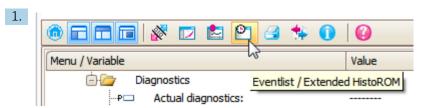

Sélectionner la fonction ("Liste d'événements / HistoROM étendue").



Sélectionner la fonction "Charger liste d'événements".

La liste d'événements, y compris les mesures correctives, est affichée dans la fenêtre "Aperçu des données".

12.4 Liste de diagnostic

La sous-menu **Liste de diagnostic** comprend jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. S'il y a plus de 5 messages de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation

Diagnostic → Liste de diagnostic

Appeler et fermer les mesures correctives

- 1. Appuyer sur **E**.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.5 Liste des événements de diagnostic

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]					
Diagnostic du	Diagnostic du capteur								
003	Rupture de sonde détectée	Contrôler suppression Contrôler capteur	F	Alarm					
046	Colmatage sur la sonde	Nettoyer sonde	F	Alarm					
104	Câble HF	Sécher connexion de câble HF et vérifier l'étanchéité Changer câble HF	F	Alarm					
105	Câble HF	 Serrer connexion de câble HF Vérifier sensor Changer câble HF 	F	Alarm					
106	Capteur	Vérifier capteur Vérifier câble HF Contacter SAV	F	Alarm					
Diagnostic de	l'électronique			·					
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm					
252	Module incompatible	Contrôler modules électroniques Changer module E/S ou électronique principale	F	Alarm					
261	Module électronique	Redémarrer capteur Contrôler modules électroniq. Chang.mod.E/S ou électronique princ.	F	Alarm					
262	Connexion module	Contrôler liaisons avec module Remplacer module électronique	F	Alarm					
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm					
271	Défaut électronique principale	Redémarrer appareil Changer électronique principale	F	Alarm					
272	Défaut électronique principale	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm					
273	Défaut électronique principale	Opération d'urgence via afficheur Changer électronique principale	F	Alarm					
275	Défaut module E/S	Changer module E/S	F	Alarm					
276	Défaut module E/S	Redémarrer appareil Changer module E/S	F	Alarm					
282	Mémoire de données	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm					
283	Contenu mémoire	Transférer données ou RAZ capteur Contactez SAV	F	Alarm					

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
311	Défaut électronique	Transférer données ou RAZ capteur Contactez SAV	F	Alarm
311	Défaut électronique	Maintenance requise! 1. Ne pas resetter 2. Contacter Service	М	Warning
Diagnostic de	la configuration		<u> </u>	
410	Transmission données	Vérifier liaison Réessayer le transfert de données	F	Alarm
412	Download en cours	Download en cours, veuillez patienter	С	Warning
435	Linéarisation	Contrôler tableau de linéarisation	F	Alarm
437	Configuration incompatible	Redémarrer appareil Contacter service après-vente	F	Alarm
438	Bloc de données	 Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config 	M	Warning
482	Block in OOS	Saisir Block en mode AUTO	F	Alarm
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	С	Alarm
485	Simulation valeur mesurée	Désactiver simulation	С	Warning
494	Simulation sortie commutation	Désactiver simulation sortie tout ou rien	С	Warning
495	Simulation événement diagnostic	Désactiver simulation	С	Warning
497	Simulation block sortie	Désactiver la simulation	С	Warning
585	Simulation distance	Désactiver simulation	С	Warning
Diagnostic du	process			
801	Energie trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	S	Warning
825	Température de fonctionnement	Vérifier température ambiante	S	Warning
825	Température de fonctionnement	2. Vérifier température process	F	Alarm
921	Changement de référence	Contrôler configuration de référence Contrôler pression Contrôler capteur	S	Warning
936	Perturbation électromagnétique	Contrôler installation sur CEM	F	Alarm
941	Perte écho	Contrôler paramètre 'valeur DC'	F	Alarm 1)
942	Dans distance de sécurité	 Contrôler niveau Contrôler distance de sécurité RAZ 	S	Alarm 1)
943	dans la distance de blocage	Précision réduite, contrôler niveau	S	Warning

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
944	Plage de niveau	Précision réduite	S	Warning
950	Diagnostique avancé 1 2 apparu	Effectuer votre opération de maintenance	M	Warning ¹⁾

¹⁾ Le comportement de diagnostic peut être modifié.

12.6 Journal des événements

12.6.1 Historique des événements

Un aperçu chronologique des messages d'événement est fourni dans le Liste événements

Ce sous-menu n'existe qu'en cas de configuration via l'afficheur local. En cas de configuration via FieldCare, la liste d'événements peut être affichée à l'aide de la fonctionnalité "Liste d'événements / HistoROM" dans FieldCare.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Liste événements

Un maximum de 100 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic
- Événements d'information

Outre le temps de fonctionnement au moment de l'apparition de l'événement, chaque événement est également associé à un symbole qui indique si l'événement s'est produit ou est terminé :

- Événement de diagnostic
 - 🕣 : Apparition de l'événement
 - 🕒 : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - € : Apparition de l'événement

Appeler et fermer les mesures correctives

- 1. Appuyer sur E.
 - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur □ + ±.
 - ► Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

12.6.2 Filtrage du journal d'événements

Le paramètre **Options filtre** permet de définir la catégorie de messages d'événement qui est affichée dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic \rightarrow Journal d'événements \rightarrow Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)

- En dehors de la spécification (S)Maintenance nécessaire (M)
- Information


12.6.3 Aperçu des événements d'information

Evénement d'information	Texte d'événement	
I1000	(Appareil ok)	
I1089	Démarrage appareil	
I1090	RAZ configuration	
I1091	Configuration modifiée	
I1092	Mémoire valeurs effacée	
I1110	Interrupteur protection écriture changé	
I1137	Electronique changée	
I1151	Reset historiques	
I1154	Reset tension bornes Min/Max	
I1155	Réinitialisation température électron.	
I1156	Erreur mémoire tendance	
I1157	Liste événements erreur mémoire	
I1185	Backup afficheur effectué	
I1186	Retour valeur via afficheur	
I1187	Config copiée avec afficheur	
I1188	Données afficheur effacées	
I1189	Comparaison données	
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié	
I1264	Séquence de sécurité interrompue!	
I1335	Firmware changé	
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié	
I1398	CDI: droits d'accès modifié	
I1512	download démarré	
I1513	Download fini	
I1514	Upload démarré	
I1515	Upload fini	

12.7 Historique du firmware

Date	Version	Modifications	Documentation (FMP55, PROFIBUS)			
	de firmware		Manuel de mise en service	Description des paramètres de l'appareil	Information technique	
07.2011	01.00.zz	Software d'origine	BA01008F/00/FR/10.10	GP01001F/00/FR/10.10	TI01003F/00/FR/13.11	
02.2015	01.01.zz	 Prise en charge de l'afficheur SD03 Langues supplémentaires Fonction HistoROM étendue Bloc de fonctions "Diagnostic étendu" intégré Améliorations et corrections d'erreur 	BA01008F/00/FR/14.14 BA01008F/00/FR/15.16 ¹⁾	GP01001F/00/FR/13.14	TI01003F/00/FR/17.14 TI01003F/00/FR/20.16 ¹⁾	

1) Contient des informations sur les assistants Heartbeat disponibles dans la version actuelle du DTM pour DeviceCare et FieldCare

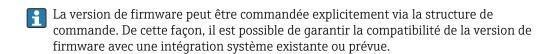

13 Maintenance

Aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

13.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur, veiller à toujours utiliser des produits de nettoyage qui n'attaquent pas la surface du boîtier et les joints.

13.2 Instructions générales de nettoyage

Selon l'application, des salissures ou des dépôts peuvent se former sur la sonde. Une couche mince et régulière a peu d'impact sur la mesure. Des couches épaisses peuvent amortir le signal et réduire la gamme de mesure. La formation très irrégulière de dépôts ou de grumeaux (due p. ex. à la cristallisation) peut entraîner des mesures incorrectes. Dans ce cas, recourir au principe de la mesure sans contact ou contrôler régulièrement la sonde pour s'assurer qu'elle n'est pas contaminée.

Nettoyage avec une solution à base de soude (p. ex. procédés NEP) : si le raccord est en contact avec le produit, des erreurs de mesure plus importantes peuvent survenir en comparaison avec les conditions de fonctionnement de référence. Le contact avec le produit peut fausser temporairement les mesures.

13.3 Nettoyage des sondes coaxiales

Le tube de masse peut être tiré vers le bas pour le nettoyage. Lors du démontage et du remontage, veiller à ce que les entretoises entre la tige de sonde et le tube de masse ne sont pas déplacées. Une entretoise est située à env. 10 cm (4 in) de l'extrémité de sonde. En fonction de la longueur de sonde, les entretoises supplémentaires sont réparties uniformément sur la longueur de sonde.

14 Réparation

14.1 Informations générales

14.1.1 Concept de réparation

Selon le concept de réparation Endress+Hauser, les appareils sont construits de façon modulaire et les réparations peuvent être effectuées par le SAV Endress+Hauser ou par des clients spécialement formés.

Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de remplacement correspondantes.

Pour plus d'informations sur le service et les pièces de rechange, contacter le SAV Endress +Hauser.

14.1.2 Réparation d'appareils à agrément Ex

AVERTISSEMENT

Toute réparation incorrecte peut compromettre la sécurité électrique ! Risque d'explosion !

- ▶ Les réparations sur les appareils à agrément Ex doivent être effectuées par des collaborateurs du SAV Endress+Hauser ou par un personnel spécialisé conformément à la réglementation nationale.
- ▶ Il faut obligatoirement respecter les normes et les directives nationales en vigueur concernant les zones explosibles, ainsi que les Conseils de sécurité et les certificats.
- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ► Noter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces semblables.
- ▶ Les réparations doivent être effectuées conformément aux instructions.
- ► Seule l'équipe du SAV Endress+Hauser est autorisée à modifier un appareil certifié et à le transformer en une autre version certifiée.

14.1.3 Remplacement des modules électroniques

Après le remplacement des modules électroniques, il n'est pas nécessaire de refaire un étalonnage, étant donné que les paramètres sont stockés dans l'HistoROM situé dans le boîtier. Lors du remplacement de l'électronique principale, il peut être nécessaire de réaliser une nouvelle suppression des échos parasites.

14.1.4 Remplacement d'un appareil

Après le remplacement d'un appareil complet, il est possible de transférer à nouveau les paramètres dans l'appareil en utilisant l'une des méthodes suivantes :


- Via le module d'affichage
 Condition : la configuration de l'ancien appareil a été mémorisée au préalable dans le module d'affichage.
- Via FieldCare
 Condition: la configuration de l'ancien appareil a été mémorisée au préalable dans l'ordinateur via FieldCare.

Les mesures peuvent reprendre sans nouvel étalonnage. Seule la suppression des échos parasites doit éventuellement être effectuée à nouveau.

14.2 Pièces de rechange

- Certains composants remplaçables de l'appareil de mesure sont identifiés au moyen d'une plaque signalétique de pièce de rechange. Celle-ci contient des informations sur la pièce de rechange.
- Dans le couvercle du compartiment de raccordement de l'appareil se trouve une plaque signalétique des pièces de rechange comprenant les indications suivantes :
 - Une liste des pièces de rechange les plus importantes pour l'appareil de mesure, y compris leurs références de commande.
 - L'URL pour le *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) :

 Toutes les pièces de rechange pour l'appareil de mesure, accompagnées de la référence de commande, sont répertoriées ici et peuvent être commandées. Les utilisateurs peuvent également télécharger les Instructions de montage associées, si disponibles.

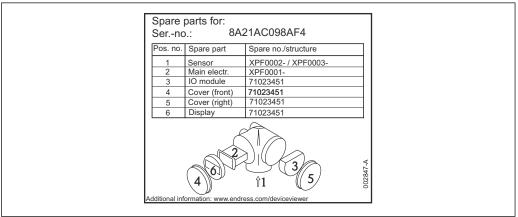

A0014979

24 Exemple de plaque signalétique des pièces de rechange dans le couvercle du compartiment de raccordement

- Numéro de série de l'appareil de mesure :
 - Situé sur l'appareil et la plaque signalétique de pièce de rechange.
 - Peut être consulté via le paramètre "Numéro série" dans le sous-menu "Information appareil".

14.3 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter la page web pour les informations : https://www.endress.com/support/return-material
 - Sélectionner la région.
- 2. En cas de retour de l'appareil, l'appareil doit être protégé de façon fiable contre les chocs et les influences externes. L'emballage d'origine assure une protection optimale.

14.4 Mise au rebut

Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner au fabricant en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

15 Accessoires

Les accessoires actuellement disponibles pour le produit peuvent être sélectionnés sur www.endress.com :


- 1. Sélectionner le produit à l'aide des filtres et du champ de recherche.
- 2. Ouvrir la page produit.
- 3. Sélectionner **Pièce de rechange et accessoires**.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil


15.1.1 Capot de protection climatique

Le capot de protection climatique peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".


Il est utilisé pour protéger contre les rayons directs du soleil, les précipitations et la glace.

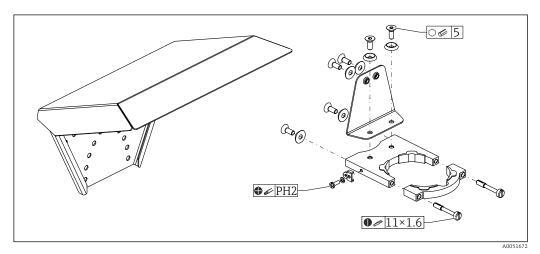

■ 25 Aperçu

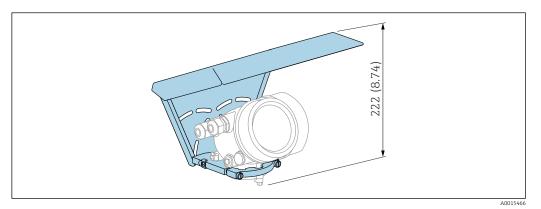

■ 26 Hauteur. Unité de mesure mm (in)

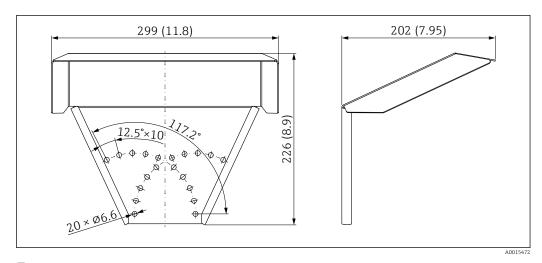

🛮 27 Dimensions. Unité de mesure mm (in)

Matériau


- Capuchon de protection; 316L (1.4404)
- Support; 316L (1.4404)
- Équerre de montage ; 316L (1.4404)
- Vis de serrage ; 316L (1.4404) + fibre de carbone
- Partie en caoutchouc moulé (4x) ; EPDM
- Vis; A4
- Disgues ; A4
- Borne de terre ; A4, 316L (1.4404)

Référence pour accessoires :

71162242


15.1.2 Support de montage pour le boîtier de l'électronique

Avec les versions d'appareil "Capteur séparé" (caractéristique 060 de la structure du produit), le support de montage est compris dans la livraison. Il peut être commandé comme accessoire séparé.

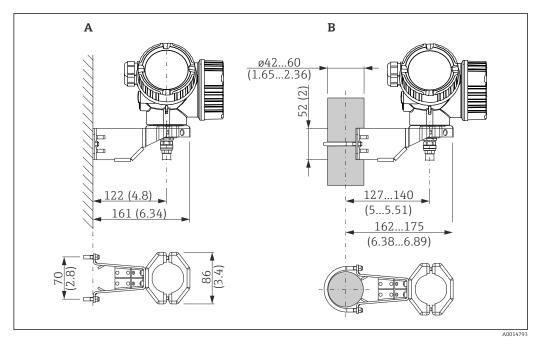

🛮 28 Support de montage pour le boîtier électronique ; unité : mm (in)

- A Montage mural
- B Montage sur colonne

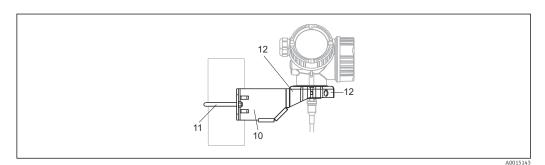

🗷 29 🏻 Matériau ; support de montage

- 10 Support, 316L (1.4404)
- 11 Support rond, 316L (1.4404) ; vis/écrous, A4-70 ; douilles d'écartement, 316L (1.4404)
- 12 Demi-coquilles, 316 L (1.4404)

Référence pour accessoires :

71102216

15.1.3 Étoile de centrage


Étoile de centrage PFA

Convient pour:

FMP55

Versions disponibles:


- Ø 16,4 mm (0,65 in)
- Ø 37 mm (1,46 in)

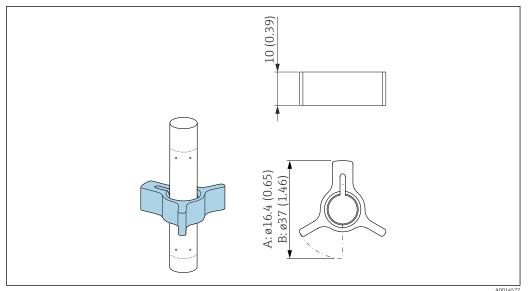

A0014

- A Pour sonde 8 mm (0,3 in)
- B Pour sondes 12 mm (0,47 in) et 16 mm (0,63 in)

L'étoile de centrage est adaptée aux sondes avec diamètre de tige de 8 mm (0,3 in), 12 mm (0,47 in) et 16 mm (0,63 in) (sondes à tige revêtues incluses) et peut être utilisée dans des conduites de DN40 à DN50.

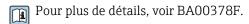


- Matériau : PFA
- Gamme de température de process autorisée : -200 ... +250 °C (-328 ... +482 °F)

Référence pour accessoires :

- Sonde 8 mm (0,3 in) 71162453
- Sonde 12 mm (0,47 in) 71157270
- Sonde 16 mm (0,63 in) 71069065
- L'étoile de centrage PFA peut également être commandée directement avec l'appareil (structure de commande Levelflex, caractéristique 610 "Accessoire monté", option OE).

Étoile de centrage PEEK, Ø 48 ... 95 mm (1,9 ... 3,7 in)

Convient pour : FMP55

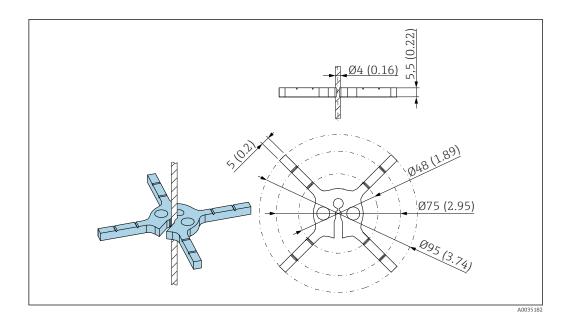

L'étoile de centrage est adaptée aux sondes avec diamètre de câble de 4 mm ($\frac{1}{6}$ in) (sondes à tige revêtues incluses).


Pour plus de détails, voir SD01961F.

- Matériau : PEEK
- Gamme de température de process autorisée : -60 ... +250 °C (-76 ... +482 °F)

Référence pour accessoires :

- 71373490 (1x)
- 71373492 (5x)

15.1.4 Afficheur séparé FHX50

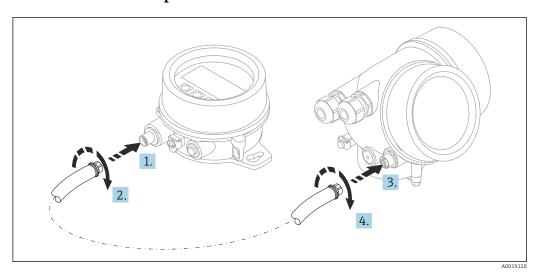

Caractéristiques techniques

- Matériau :
 - Plastique PBT
 - 316L/1.4404
 - Aluminium
- Indice de protection: IP68 / NEMA 6P et IP66 / NEMA 4x
- Compatible avec le module d'affichage :
 - SD02 (bouton-poussoir)
 - SD03 (commande tactile)
- Câble de raccordement :
 - Câble fourni avec l'appareil jusqu'à 30 m (98 ft)
- Câble standard fourni par le client sur site jusqu'à 60 m (196 ft)
- Température ambiante : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
- Température ambiante, disponible en option sur commande. –50 ... 80 °C (–58 ... 176 °F)

 AVIS Si la température est en permanence inférieure à –40 °C (–40 °F), on peut s'attendre à des taux de défaillances plus élevés.

Informations à fournir à la commande

- Si l'afficheur séparé doit être utilisé, la version de l'appareil "Préparé pour l'afficheur FHX50" doit être commandée.
 - Pour FHX50, l'option "Préparé pour l'afficheur FHX50" doit être sélectionnée sous "Version appareil de mesure".
- Si un appareil de mesure n'a pas été commandé avec la version "Préparé pour l'afficheur FHX50" et doit être équipé d'un FHX50, la version" Non préparé pour l'afficheur FHX50" doit être commandée pour le FHX50. Dans ce cas, un kit de transformation pour l'appareil est fourni avec le FHX50. Le kit permet de préparer l'appareil pour pouvoir utiliser le FHX50.
- L'utilisation du FHX50 peut être limitée dans le cas de transmetteurs avec agrément. Un appareil ne peut donc être équipé ultérieurement du FHX50 que si l'option "Préparé pour FHX50" figure sous les *Spécifications de base*, "Affichage, configuration" dans les Conseils de sécurité (XA) relatifs à l'appareil.

Voir également les Conseils de sécurité (XA) du FHX50.

La transformation n'est pas possible pour des transmetteurs avec :


- Un agrément pour l'utilisation dans des zones avec poussières inflammables (agrément Ex poussières)
- Mode de protection Ex nA
- Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD01007F.

15.1.5 Protection contre les surtensions

Le parafoudre pour appareils alimentés par boucle de courant peut être commandé conjointement avec l'appareil via la partie "Accessoire monté" de la structure de commande du produit.

Le parafoudre peut être utilisé pour des appareils alimentés par boucle de courant.

- Appareils à 1 voie OVP10
- Appareils à 2 voies OVP20

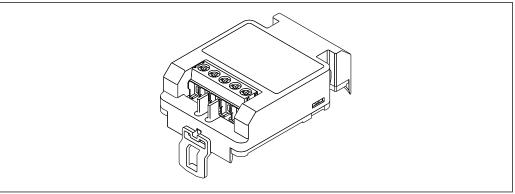

A002173

Caractéristiques techniques

• Résistance par voie : $2 \times 0.5 \Omega_{\text{max}}$.

■ Tension continue de seuil : 400 ... 700 V

■ Tension de choc de seuil : < 800 V

■ Capacité à 1 MHz : < 1,5 pF

Courant de fuite nominal (8/20 μs): 10 kA

■ Convient pour les sections de conducteur : 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

En cas de rétrofit :

- Référence de commande pour appareils à 1 voie (OVP10) : 71128617
- Référence de commande pour appareils à 2 voies (OVP20) : 71128619
- L'utilisation du module de protection contre les surtensions peut être limitée selon l'agrément du transmetteur. Un appareil ne peut être équipé ultérieurement du module de protection contre les surtensions que si l'option NA (protection contre les surtensions) est répertoriée sous Spécifications optionnelles dans les Conseils de sécurité (XA) correspondants.
- Afin de respecter les distances de sécurité nécessaires durant l'utilisation du module de protection contre les surtensions, il faut également remplacer le couvercle du boîtier en cas de rétrofit.

Selon le type de boîtier, le couvercle approprié peut être commandé à l'aide de la référence de commande suivante :

Boîtier GT18 : 71185516Boîtier GT19 : 71185518


■ Boîtier GT20 : 71185517



Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD01090F

15.1.6 Module Bluetooth BT10 pour les appareils HART

Le module Bluetooth BT10 peut être commandé conjointement avec l'appareil via la partie "Accessoire monté" de la structure de commande du produit.

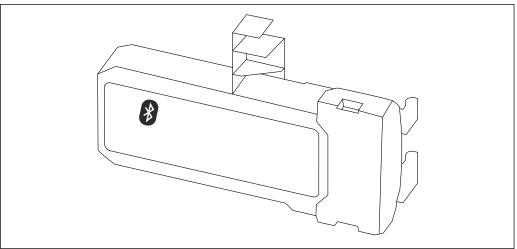

Caractéristiques techniques

- Configuration rapide et simple avec l'app SmartBlue
- Aucun outil ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire
- Courbe de signal via SmartBlue (app)
- Transmission de données point à point unique cryptée (testée par l'institut Fraunhofer) et communication protégée par mot de passe via technologie sans fil Bluetooth®
- Gamme sous conditions de référence : > 10 m (33 ft)
- En cas d'utilisation du module Bluetooth, la tension d'alimentation minimum de l'appareil augmente jusqu'à 3 V.

En cas de rétrofit :

- Référence de commande: 71377355
- Selon l'agrément du transmetteur, l'utilisation du module Bluetooth peut être limitée. Un appareil ne peut être équipé ultérieurement du module Bluetooth que si l'option NF (module Bluetooth) est répertoriée sous Spécifications optionnelles dans les Conseils de sécurité (XA) correspondants.



Pour plus de détails, voir la "Documentation spéciale" SD02252F

15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Commubox FXA291

Relie les appareils de terrain Endress+Hauser à une interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) et au port USB d'un ordinateur de bureau ou portable Référence: 51516983



Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00405C

15.3 Accessoires spécifiques au service

DeviceCare SFE100

Outil de configuration pour appareils de terrain HART, PROFIBUS et FOUNDATION Fieldbus



Information technique TI01134S

FieldCare SFE500

Outil d'Asset Management basé sur FDT

Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.



Information technique TI00028S

Composants système 15.4

15.4.1 Memograph M RSG45

L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour la gestion des valeurs de process.

Le Memograph M est utilisé pour l'acquisition électronique, l'affichage, l'enregistrement, l'analyse, la transmission à distance et l'archivage de signaux d'entrée analogiques et numériques ainsi que des valeurs calculées.



Information technique TI01180R et manuel de mise en service BA01338R

16 Menu de configuration

16.1 Aperçu du menu de configuration (module d'affichage)

Language		
≁ Configuration		→ 🖺 96
Désignation du point de mesure		→ 🖺 96
Adresse capteur		→ 🖺 96
Mode de fonctionnement		→ 🖺 96
Unité de longueur		→ 🖺 97
Type de cuve		→ 🖺 97
Diamètre du tube		→ 🖺 97
Constante diélectrique		→ 🖺 101
Groupe de produit		→ 🖺 98
Distance du point zéro		→ 🖺 98
Plage de mesure		→ 🖺 99
Niveau		→ 🖺 100
Interface		→ 🖺 102
Distance		→ 🖺 100
Distance interface		→ 🖺 103
Qualité signal		→ 🖺 101
▶ Suppression		→ 🖺 106
Confirmation dis	stance	→ 🖺 106
Fin suppression		→ 🖺 106

	Enregistrement su	ppression			→ 🖺 106
	Distance				→ 🖺 106
► Analog inputs					
	► Analog input 1	6	1		→ 🖺 107
	,g .				
		Channel			→ 🖺 107
		PV filter time			→ 🖺 107
		Fail safe type			→ 🖺 108
		Fail safe value			→ 🖺 108
► Configuration é	tendue				→ 🖺 109
	État verrouillage	_	7		→ 🖺 109
	Droits d'accès via a	fficheur]		→ 🖺 110
	Entrer code d'accès	.			→ 🖺 110
	► Interface				→ 🖺 111
		Propriété process			→ 🖺 111
		Propriété interface			→ 🖺 111
		Constante diélectri	que phase inférieure		→ 🖺 112
		Unité du niveau			→ 🗎 113
		Distance de blocag	2		→ 🖺 113
		Correction du nive	au		→ 🖺 114
		► Calcul automati diélectr.	que constante		→ 🖺 117
			Mesure manuelle couc	he supérieure	→ 🖺 117
			Constante diélectrique		→ 🖺 117
			Utiliser valeur cste diél	ectr. calculée	→ 🖺 117

► Linéarisation	→ 🖺 119
Type de linéarisation	→ 🖺 121
Unité après linéarisation	→ 🖺 122
Texte libre	→ 🖺 123
Valeur maximale	→ 🖺 124
Diamètre	→ 🖺 125
Hauteur intermédiaire	→ 🖺 125
Mode tableau	→ 🖺 125
► Editer table	
Niveau	
Valeur client	
Activer tableau	→ 🖺 127
▶ Réglages de sécurité	→ 🖺 129
Sortie perte écho	→ 🖺 129
Valeur perte écho	→ 🖺 129
Rampe perte écho	→ 🖺 130
Distance de blocage	→ 🖺 130
► Confirmation WHG	→ 🖺 132
► WHG désactivé	→ 🗎 133
Désactiver protection en écriture	→ 🖺 133
Code incorrect	→ 🗎 133

► Réglages sonde			→ 🖺 134
	Sonde mise à la ter	re	→ 🖺 134
	► Correction long	ueur de sonde	→ 🖺 136
		Confirmation longueur de sonde	→ 🖺 136
		Longueur de sonde actuelle	→ 🖺 134
► Sortie commuta	ation		→ 🖺 138
	Affectation sortie	état	→ 🖺 138
	Affecter état		→ 🖺 138
	Affecter seuil		→ 🖺 139
	Affecter niveau dia	ignostic	→ 🖺 139
	Seuil d'enclenchem	ent	→ 🖺 140
	Temporisation à l'e	nclenchement	→ 🖺 141
	Seuil de déclencher	ment	→ 🖺 141
	Temporisation au o	déclenchement	→ 🖺 142
	Mode défaut		→ 🖺 142
	Etat de commutation	on	→ 🖺 142
	Signal sortie invers	é	→ 🖺 142
► Affichage]	→ 🖺 144
	Language		→ 🖺 144
	Format d'affichage		→ 🖺 144
	Affichage valeur 1		→ 🖺 146
	Nombre décimales		→ 🖺 146
	Affichage intervalle		→ 🖺 147
	Amortissement aff	ıcıiaye	→ 🖺 147
	Ligne d'en-tête		→ 🖺 147

			Texte ligne d'en-têt	е	→ 🖺 148
			Caractère de sépara	ition	→ 🖺 148
			Format numérique		→ 🖺 148
			Menu décimales		→ 🖺 148
			Rétroéclairage		→ 🖺 149
			Affichage contraste		→ 🖺 149
		► Sauvegarde de de l'afficheur	lonnées vers		→ 🖺 150
			Temps de fonctions	nement	→ 🖺 150
			Dernière sauvegard		→ 🖺 150
			Gestion données		→ 🖺 150
			Comparaison résult	ats	→ 🖺 151
		► Administration			→ 🖺 153
			► Définir code d'a	ccès	→ 🖺 155
				Définir code d'accès	→ 🖺 155
				Confirmer le code d'accès	→ 🖺 155
			Reset appareil		→ 🖺 153
억 Diagnostic					→ 🖺 156
4 3			_		
	Diagnostic actuel				→ 🖺 156
	Dernier diagnostic				→ 🖺 156
	Temps de fct depuis	s redémarrage			→ 🖺 157
	Temps de fonctionr	nement			→ 🖺 150
	▶ Liste de diagnos	etic			→ 🖺 158
		Diagnostic 1 5			→ 🖺 158
i					

► Journal d	événements	→ 🖺 15
	Options filtre	
		, m
	► Liste événements	→ 🖺 15
► Informati	on appareil	→ 🖺 16
	Désignation du point de mesure	→ 🖺 16
	Numéro de série	→ 🖺 16
	Version logiciel	→ 🖺 16
	Nom d'appareil	→ 🗎 16
	Code commande	→ 🗎 16
	Référence de commande 1 3	→ 🗎 16
	Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 16
	PROFIBUS ident number	→ 🖺 16
▶ Valeur me	esurée	→ 🗎 16
	Distance	→ 🗎 10
	Niveau linéarisé	→ 🖺 12
	Distance interface	→ 🖺 10
	Interface linéarisée	→ 🖺 12
	Epaisseur couche supérieure	→ 🖺 16
	Tension aux bornes 1	→ 🖺 16
	Etat de commutation	→ 🖺 14
► Analog in	puts	
	► Analog input 1 6	→ 🖺 16
	Channel	→ 🗎 10
	Out value	→ 🖺 16

		Out status	→ 🖺 166
		Out status HEX	→ 🖺 166
► Enregistrement mesurées	des valeurs		→ 🖺 167
	Affecter voie 1 4		→ 🖺 167
	Intervalle de mémo	risation	→ 🖺 167
	Reset tous enregistr	rements	→ 🖺 168
	► Affichage voie 1	4	→ 🖺 169
► Simulation			→ 🖺 171
	Affectation simulatimesure	ion grandeur	→ 🖺 172
	Valeur variable mes	surée	→ 🖺 172
	Simulation sortie co	ommutation	→ 🖺 172
	Etat de commutatio	n	→ 🖺 173
	Simulation alarme a	appareil	→ 🖺 173
	Catégorie d'événeme	ent diagnostic	
	Simulation événeme	ent diagnostic	→ 🖺 173
► Test appareil			→ 🖺 174
	Démarrage test app	areil	→ 🖺 174
	Résultat test appare	pil	→ 🖺 174
	Dernier test		→ 🖺 174
	Signal de niveau		→ 🗎 175
	Signal de couplage		→ 🖺 175
	Signal interface		→ 🖺 175

16.2 Aperçu du menu de configuration (outil de configuration)

⊁ Configura	ation	→ 🗎 96
	Désignation du point de mesure	→ 🗎 96
	Adresse capteur	→ 🗎 96
	Mode de fonctionnement	→ 🗎 96
	Unité de longueur	→ 🗎 97
	Type de cuve	→ 🗎 97
	Diamètre du tube	→ 🖺 97
	Groupe de produit	→ 🖺 98
	Distance du point zéro	→ 🗎 98
	Plage de mesure	→ 🖺 99
	Niveau	→ 🖺 100
	Distance	→ 🖺 100
	Qualité signal	→ 🖺 101
	Constante diélectrique	→ 🖺 101
	Interface	→ 🖺 102
	Distance interface	→ 🖺 103
	Confirmation distance	→ 🖺 103
	Suppression actuelle	→ 🖺 105
	Fin suppression	→ 🖺 105
	Enregistrement suppression	→ 🖺 105

► Analog inputs	
► Analog input	1 6
	Channel
	PV filter time
	Fail safe type
	Fail safe value
► Configuration étendue	
État verrouillage	
Droits d'accès via	logiciel
Entrer code d'acce	S
► Interface	
	Propriété process
	Propriété interface
	Constante diélectrique phase inférieure
	Unité du niveau
	Distance de blocage
	Correction du niveau
	Mesure manuelle couche supérieure
	Couche supérieure mesurée
	Constante diélectrique
	Valeur constante diélectrique calculée
	Utiliser valeur cste diélectr. calculée
► Linéarisation	
	Type de linéarisation
	Unité après linéarisation

90

	Texte libre	\rightarrow	🖺 123
	Niveau linéarisé	\rightarrow	🗎 124
	Interface linéarisée	\rightarrow	🖺 124
	Valeur maximale	\rightarrow	🗎 124
	Diamètre	\rightarrow	1 25
	Hauteur intermédiaire	\rightarrow	1 25
	Mode tableau	→	1 25
	Numéro tableau	→	1 26 1
	Niveau		1 27 □
	Niveau		□ 127
	Valeur client		₿ 127
	Activer tableau	\rightarrow	
➤ Réglages de séc	curité	\rightarrow	129
	Sortie perte écho	\rightarrow	🖺 129
	Valeur perte écho	\rightarrow	🖺 129
	Rampe perte écho	\rightarrow	1 30
	Distance de blocage	\rightarrow	🗎 130
► Confirmation V	/HG	\rightarrow	🖺 132
➤ WHG désactivé		\rightarrow	1 33
	Désactiver protection en écriture	→	1 33
	Code incorrect	→	1 33
► Réglages sonde			1 34
r regrages some			
	Sonde mise à la terre)	🗎 134
	Longueur de sonde actuelle	\rightarrow	🗎 134
	Confirmation longueur de sonde	\rightarrow	₿ 135

Affectorion sortie état ⇒ № 138 Affector état ⇒ № 139 Affector niveau diagnostic ⇒ № 139 Affector niveau diagnostic ⇒ № 139 Seuil dendenchement ⇒ № 140 Temporisation à l'enclenchement ⇒ № 141 Zeuil de déclenchement ⇒ № 141 Temporisation au déclenchement ⇒ № 142 Mode défaut ⇒ № 142 Etat de commutation ⇒ № 142 Signal sortie inversé ⇒ № 142 Ianguage ⇒ № 144 Affichage ⇒ № 144 Affichage valeur 1 4 ⇒ № 146 Affichage intervalle ⇒ № 146 Amortissement affichage ⇒ № 147 Ligne d'en-tête ⇒ № 148		► Sortie commutation	→ 🖺 138
Affecter état Affecter seuil Affecter siveau diagnostic > \$\mathbb{D}\$ 139 Affecter niveau diagnostic > \$\mathbb{D}\$ 139 Seuil dencienchement > \$\mathbb{D}\$ 140 Temporisation à l'endenchement > \$\mathbb{D}\$ 141 Seuil de déclenchement > \$\mathbb{D}\$ 141 Temporisation au déclenchement > \$\mathbb{D}\$ 142 Mode défaut > \$\mathbb{D}\$ 142 Etat de commutation > \$\mathbb{D}\$ 142 Signal sortie inversé > \$\mathbb{D}\$ 142 Format d'affichage + \$\mathbb{D}\$ 144 Format d'affichage + \$\mathbb{D}\$ 144 Affichage valeur 1 4 Affichage valeur 1 4 > \$\mathbb{D}\$ 146 Nombre décimales 1 4 Affichage intervalle > \$\mathbb{D}\$ 147 Ligne d'en-tête + \$\mathbb{D}\$ 147 Texte ligne d'en-tête + \$\mathbb{D}\$ 147	'	Affectation sortie état	→ 🖺 138
Affecter seuil Affecter niveau diagnostic ⇒ □ 139 Seuil d'enclenchement → □ 140 Temporisation à l'enclenchement ⇒ □ 141 Seuil de déclenchement → □ 141 Temporisation au déclenchement → □ 141 Temporisation au déclenchement → □ 142 Mode défaut ⇒ □ 142 Etat de commutation → □ 142 Signal sortie inversé → □ 144 Language → □ 144 Format d'affichage → □ 144 Affichage valeur 1 4 Affichage valeur 1 4 Affichage intervalle Affichage intervalle → □ 147 Amortissement affichage → □ 147 Ligne d'en-tête → □ 148		Threewdon sortic ctat	
Affecter niveau diagnostic ⇒ □ 139 Seull d'enclenchement → □ 141 Temportisation à l'enclenchement ⇒ □ 141 Seull de déclenchement → □ 142 Mode défaut → □ 142 Etat de commutation ⇒ □ 142 Signal sortie inversé → □ 142 I Language → □ 144 Pormat d'affichage ⇒ □ 144 Affichage valeur 1 4 Affichage valeur 1 4 Affichage intervalle Affichage intervalle Amortissement affichage ⇒ □ 147 Ligne d'en-tête → □ 148		Affecter état	→ 🖺 138
Seuil dendenchement → □ 140 Temporisation à l'endenchement → □ 141 Seuil de déclenchement → □ 141 Temporisation au déclenchement → □ 142 Mode défaut → □ 142 Etat de commutation → □ 142 Signal sortie inversé → □ 142 ▶ Affichage → □ 144 Language → □ 144 Format d'affichage → □ 144 Affichage valeur 1 4 Affichage valeur 1 4 Affichage intervalle Affichage intervalle → □ 147 Ligne d'en-tête → □ 148		Affecter seuil	→ 🖺 139
Temporisation à l'enclenchement → № 141 Seuil de déclenchement → № 142 Image: Mode défaut → № 142 Etat de commutation → № 142 Signal sortie inversé → № 142 Image: Particular des la commutation → № 142 Image: Particular des la commutation → № 142 Image: Particular des la commutation → № 144 Image: Image: Image: Particular des la commutation → № 144 Image: Image		Affecter niveau diagnostic	→ 🖺 139
Seuil de déclenchement → □ 141 Temporisation au déclenchement → □ 142 Mode défaut → □ 142 Etat de commutation → □ 142 Signal sortie inversé → □ 142 ► Affichage → □ 144 Language → □ 144 Format d'affichage → □ 144 Affichage valeur 1 4 → □ 146 Nombre décimales 1 4 → □ 146 Affichage intervalle → □ 147 Ligne d'en-tête → □ 147 Texte ligne d'en-tête → □ 148		Seuil d'enclenchement	→ 🖺 140
Temporisation au déclenchement → □ 142 Mode défaut → □ 142 Etat de commutation → □ 142 Signal sortie inversé → □ 144 Language → □ 144 Format daffichage → □ 144 Affichage valeur 1 4 → □ 146 Nombre décimales 1 4 Affichage intervalle → □ 147 Ligne d'en-tête → □ 148		Temporisation à l'enclenchement	→ 🖺 141
Mode défaut Etat de commutation De 142 Signal sortie inversé De 142 Nombre décimales 1 4 Affichage intervalle Affichage De 144 Affichage intervalle Affichage De 145 Affichage De 146 Affichage intervalle De 147 Amortissement affichage De 147 Etxte ligne d'en-tête De 148		Seuil de déclenchement	→ 🖺 141
Etat de commutation $\Rightarrow \bowtie 142$ Signal sortie inversé $\Rightarrow \bowtie 142$ ▶ Affichage $\Rightarrow \bowtie 144$ Language $\Rightarrow \bowtie 144$ Format d'affichage $\Rightarrow \bowtie 144$ Affichage valeur 1 4 $\Rightarrow \bowtie 146$ Nombre décimales 1 4 $\Rightarrow \bowtie 146$ Affichage intervalle $\Rightarrow \bowtie 147$ Ligne d'en-tête $\Rightarrow \bowtie 147$ Texte ligne d'en-tête $\Rightarrow \bowtie 148$		Temporisation au déclenchement	→ 🖺 142
Signal sortie inversé → 🖺 142 ▶ Affichage → 🖺 144 Language → 🖺 144 Format d'affichage → \blacksquare 144 Affichage valeur 1 4 → \blacksquare 146 Nombre décimales 1 4 → \blacksquare 146 Affichage intervalle → \blacksquare 147 Amortissement affichage → \blacksquare 147 Ligne d'en-tête → \blacksquare 147 Texte ligne d'en-tête → \blacksquare 148		Mode défaut	→ 🖺 142
▶ Affichage ⇒ 월 144 Language ⇒ 월 144 Format d'affichage ⇒ 월 144 Affichage valeur 1 4 ⇒ 월 146 Nombre décimales 1 4 ⇒ 월 146 Affichage intervalle ⇒ 월 147 Amortissement affichage ⇒ 월 147 Ligne d'en-tête ⇒ 월 148		Etat de commutation	→ 🖺 142
Language \Rightarrow 144 Format d'affichage \Rightarrow 144 Affichage valeur 1 4 Nombre décimales 1 4 Affichage intervalle \Rightarrow 147 Amortissement affichage \Rightarrow 147 Ligne d'en-tête \Rightarrow 148		Signal sortie inversé	→ 🖺 142
Format d'affichage $ \rightarrow \ \cong \ 144 \\$ Affichage valeur $1 \dots 4$ $ \rightarrow \ \cong \ 146 \\$ Nombre décimales $1 \dots 4$ $ \rightarrow \ \cong \ 146 $ Affichage intervalle $ \rightarrow \ \cong \ 147 $ Amortissement affichage $ \rightarrow \ \cong \ 147 $ Ligne d'en-tête $ \rightarrow \ \cong \ 148 $ Texte ligne d'en-tête $ \rightarrow \ \cong \ 148 $		► Affichage	→ 🖺 144
Affichage valeur 1 4 $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		Language	→ 🖺 144
Nombre décimales 1 4 $\rightarrow \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ $		Format d'affichage	→ 🖺 144
Affichage intervalle \rightarrow \rightleftharpoons 147 Amortissement affichage \rightarrow \rightleftharpoons 147 Ligne d'en-tête \rightarrow \rightleftharpoons 147 Texte ligne d'en-tête \rightarrow \rightleftharpoons 148		Affichage valeur 1 4	→ 🖺 146
Amortissement affichage → 🖺 147 Ligne d'en-tête → 🖺 147 Texte ligne d'en-tête → 🖺 148		Nombre décimales 1 4	→ 🖺 146
Ligne d'en-tête $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		Affichage intervalle	→ 🖺 147
Texte ligne d'en-tête → 🖺 148		Amortissement affichage	→ 🖺 147
		Ligne d'en-tête	→ 🖺 147
		Texte ligne d'en-tête	→ 🖺 148
Caractère de séparation → 🖺 148		Caractère de séparation	→ 🗎 148
Format numérique → 🗎 148		Format numérique	→ 🗎 148
Menu décimales → 🖺 148		Menu décimales	→ 🗎 148

		Rétroéclairage	→ 🖺 149
		Affichage contraste	→ 🖺 149
	► Sauvegarde de d'afficheur	données vers	→ 🖺 150
		Temps de fonctionnement	→ 🖺 150
		Dernière sauvegarde	→ 🖺 150
		Gestion données	→ 🖺 150
		État sauvegarde	→ 🖺 151
		Comparaison résultats	→ 🖺 151
	► Administration		→ 🖺 153
		Définir code d'accès	
		Reset appareil	→ 🖺 153
♥ Diagnostic			→ 🗎 156
Diagnostic actuel			→ 🖺 156
Horodatage			→ 🖺 156
Dernier diagnostic	2		→ 🖺 156
Horodatage			→ 🖺 157
Temps de fct depu	uis redémarrage		→ 🖺 157
Temps de fonction	nnement		→ 🖺 150
▶ Liste de diagno	ostic		→ 🖺 158
	Diagnostic 1 5		→ 🖺 158
	Horodatage 1 5		→ 🖺 158
► Information a	ppareil		→ 🖺 160
	Désignation du poi	nt de mesure	→ 🖺 160
	Numéro de série		→ 🖺 160

	Version logiciel	→ 🖺 160
	Nom d'appareil	→ 🖺 160
	Code commande	→ 🖺 161
	Référence de commande 1 3	→ 🖺 161
	Status PROFIBUS Master Config	→ 🖺 161
	PROFIBUS ident number	→ 🖺 161
► Valeur mesurée		→ 🖺 162
	Distance	→ 🖺 100
	Niveau linéarisé	→ 🖺 124
	Distance interface	→ 🖺 103
	Interface linéarisée	→ 🖺 124
	Epaisseur couche supérieure	→ 🖺 163
	Tension aux bornes 1	→ 🖺 164
	Etat de commutation	→ 🖺 142
► Analog inputs		
) (3) 165
	► Analog input 1 6	→ 🖺 165
	Channel	→ 🖺 107
	Out value	→ 🖺 165
	Out status	→ 🖺 166
	Out status HEX	→ 🖺 166
► Enregistrement mesurées	t des valeurs	→ 🖺 167
	Affecter voie 1 4	→ 🗎 167
	Intervalle de mémorisation	→ 🖺 167
	Reset tous enregistrements	→ 🖺 168

► Simulation		→ 🖺 171
	Affectation simulation grandeur mesure	→ 🖺 172
	Valeur variable mesurée	→ 🖺 172
	Simulation sortie commutation	→ 🖺 172
	Etat de commutation	→ 🖺 173
	Simulation alarme appareil	→ 🖺 173
	Simulation événement diagnostic	→ 🖺 173
► Test appareil		→ 🖺 174
	Démarrage test appareil	→ 🖺 174
	Résultat test appareil	→ 🖺 174
	Dernier test	→ 🗎 174
	Signal de niveau	→ 🖺 175
	Signal de couplage	→ 🖺 175
	Signal interface	→ 🖺 175
► Heartbeat		→ 🖺 176

Menu "Configuration" 16.3

■ : Indique le chemin de navigation vers le paramètre via l'afficheur : Indique le chemin de navigation vers le paramètre via les outils de configuration (p. ex. FieldCare)

■ 🗈 : Indique les paramètres pouvant être verrouillés via le code d'accès.

Navigation ■ □ Configuration

Désignation du point de m	esure	
Navigation	© □ Configuration → Désign.point mes	
Description	Entrer la désignation du point de mesure.	
Entrée	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques	
Adresse capteur		
Navigation	□□ Configuration → Adresse capteur	
Description	 pour Address mode = Software : Entrer l'adresse bus. pour Address mode = Hardware : Affiche l'adresse bus. 	
Entrée	0 126	
Mode de fonctionnement		
Navigation	© □ Configuration → Mode fonctionnem	
Prérequis	L'appareil dispose du pack application "Mesure d'interface" ¹⁾ . Toujours disponible pour FMP55.	
Description	Sélectionner le mode de fonctionnement.	
Sélection	 Niveau Interface avec capacitif * Interface * 	
Réglage usine	FMP55 : Interface avec capacitif	
Information	L'option Interface avec capacitif n'est disponible que pour FMP55.	

96

supplémentaire

Structure du produit : caractéristique 540 "Packs application", option EB "Mesure d'interface" 1)

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Unité de longueur			8
Navigation	□ Configuration	on → Unité longueur	
Description	Unité de longueur	pour calcul de distance.	
Sélection	<i>Unités SI</i> ■ mm	<i>Unités US</i> ■ ft	

Type de cuve

■ in

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Type de cuve

m

Prérequis Type de produit = Liquide

Description Sélectionner le type de cuve.

Sélection ■ Métallique

■ Bypass / tube de mesure

■ Non métallique

■ Installation à l'extérieur

■ Coaxial

Réglage usine En fonction de la sonde

Information supplémentaire

■ En fonction de la sonde, les options mentionnées ci-dessus ne sont pas toutes disponibles ou d'autres options peuvent apparaître.

Pour les sondes coaxiales et les sondes avec disque de centrage, le paramètre Type de

cuve correspond au type de sonde et ne peut pas être modifié.

Diamètre du tube

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Diamètre du tube

Prérequis ■ Type de cuve (→ 🖺 97) = Bypass / tube de mesure

■ La sonde est revêtue.

Description Entrer le diamètre du bypass ou du tube de mesure.

Entrée 0 ... 9,999 m

Groupe de produit

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Groupe produit

Prérequis ■ Pour FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 : **Mode de fonctionnement (→ ≧ 96)** = **Niveau**

■ Type de produit = Liquide

Description Sélectionner le groupe de produit.

Sélection ■ Autre ■ Aqueux (CD >= 4)

Information supplémentaire

Ce paramètre permet de déterminer grossièrement le coefficient diélectrique (CD) du produit. Pour une détermination plus précise du CD, voir le paramètre **Propriété produit**.

Via le paramètre **Groupe de produit**, le paramètre **Propriété produit** est préréglé de la façon suivante :

Groupe de produit	Propriété produit
Autre	Inconnu
Aqueux (CD >= 4)	CD 4 7

Le paramètre **Propriété produit** peut être modifié ultérieurement. Le paramètre **Groupe de produit** conserve toutefois sa valeur. Seul le paramètre **Propriété produit** est utile pour l'évaluation du signal.

Dans le cas de faibles coefficients diélectriques, la gamme de mesure peut être réduite. Voir pour cela l'Information technique (TI) de l'appareil concerné.


Distance du point zéro		
Navigation	□ Configuration → Dista point zéro	

Description Distance raccord process par rapport à niveau min.

Entrée En fonction de la sonde

Réglage usine En fonction de la sonde

Information supplémentaire

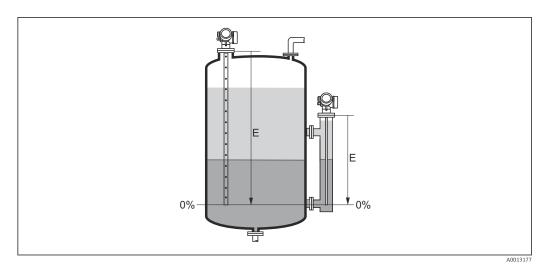

■ 30 Distance du point zéro (E) pour la mesure d'interface

Pour la mesure d'interface, le paramètre **Distance du point zéro** s'applique aussi bien à la hauteur d'interface qu'au niveau total.

Plage de mesure


Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Plage de mesure

Description Etendue de mesure : niveau max. - niveau min.

Entrée En fonction de la sonde

Réglage usine En fonction de la sonde

Information supplémentaire

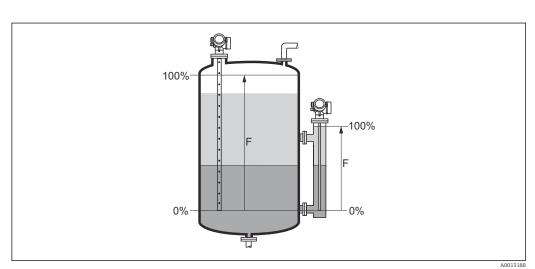

■ 31 Plage de mesure (F) pour la mesure d'interface

Pour la mesure d'interface, le paramètre **Plage de mesure** s'applique aussi bien à la hauteur d'interface qu'au niveau total.

Niveau


Navigation

□□ Configuration → Niveau

Description

Indique le niveau mesuré L_{L} (avant linéarisation).

Information supplémentaire

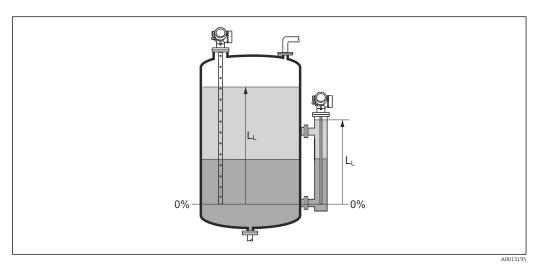

■ 32 Niveau pour la mesure d'interface

- L'unité est définie dans le paramètre **Unité du niveau** (→ 🗎 113).
 - Pour la mesure d'interface, ce paramètre concerne toujours le niveau total.


Distance

Navigation

Description

Indique la distance mesurée D_L du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) au niveau.

Information supplémentaire

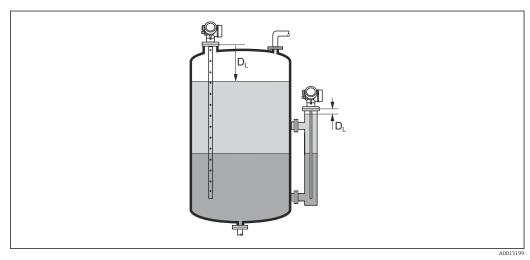

■ 33 Distance pour la mesure d'interface

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 97$).

100

Qualité signal

Description Indique la qualité de signal de l'écho évalué.

Information supplémentaire

Prérequis

Signification de l'affichage

Fort

L'écho évalué dépasse d'au moins 10 mV le seuil d'écho.

Moyen

L'écho évalué dépasse d'au moins 5 mV le seuil d'écho.

Faible

L'écho évalué dépasse de moins de 5 mV le seuil d'écho.

■ Pas de signal

L'appareil ne trouve pas d'écho évaluable.

La qualité de signal affichée se rapporte toujours à l'écho actuellement évalué : soit l'écho de niveau ou d'interface direct ²⁾ soit l'écho de l'extrémité de sonde. Pour faire la distinction, la qualité de l'écho de l'extrémité de sonde est représentée entre parenthèses.

En cas de perte d'écho (**Qualité signal = Pas de signal**), l'appareil délivre le message d'erreur suivant :

- F941, pour Sortie perte écho (→ 🗎 129) = Alarme.
- S941, si une autre option a été sélectionnée dans **Sortie perte écho (→ 🖺 129)**.

Constante diélectrique			
Navigation	□ □ Co	onfiguration → Const. diélectr.	

L'appareil dispose du pack application "Mesure d'interface" 3).


Description Spécifier le coefficient diélectrique relatif ε_r du produit supérieur (DC₁).

Entrée 1,0 ... 100

²⁾ De ces deux échos, c'est celui avec la qualité de signal la plus faible qui est affiché.

³⁾ Structure de commande : caractéristique 540 "Packs application", option EB "Mesure d'interface"

Information supplémentaire

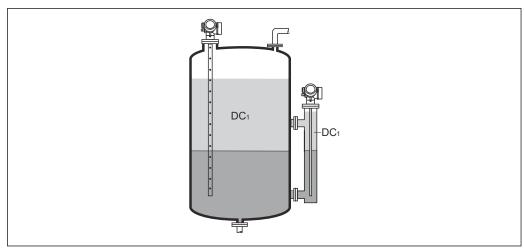

DC1 Coefficient diélectrique relatif du produit supérieur.

- A001318
- Pour les valeurs de permittivité relative (valeurs ε_r) de nombreux produits couramment utilisés dans l'industrie, se reporter à :
 - Permittivité relative (valeur ε_r), Compendium CP01076F
 - La "DC Values App" Endress+Hauser (disponible pour Android et iOS)

Interface

Navigation


Prérequis

Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Description

Indique la hauteur d'interface mesurée $L_{\rm I}$ (avant linéarisation).

Information supplémentaire

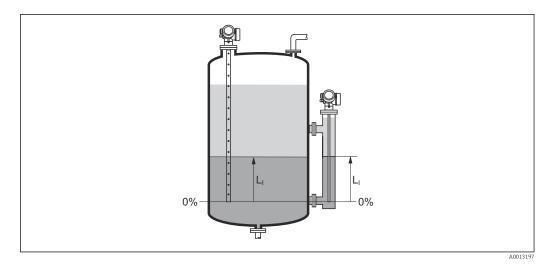

L'unité est définie dans le paramètre **Unité du niveau** ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 113$).

102

Distance interface

Navigation

Configuration \rightarrow Dist. interface


Prérequis

Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Description

Indique la distance mesurée D_I du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) à l'interface.

Information supplémentaire

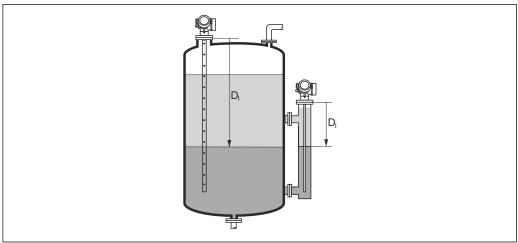

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→ 🖺 97).

Confirm	ation	distance
COLLEGE	ution	aistaite

Navigation

Configuration \rightarrow Confirm.distance

Description

Indique si la distance mesurée correspond à la distance réelle.

A l'aide de l'entrée, l'appareil détermine la zone de suppression.

Sélection

- Suppression manuelle
- Distance ok
- Distance inconnue
- Distance trop petite *
- Distance trop grande *
- Réservoir vide
- Supprimer courbe

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Information supplémentaire

Signification des options

Suppression manuelle

A sélectionner lorsque la zone de suppression doit être déterminée manuellement via le paramètre **Fin suppression** ($\rightarrow \stackrel{\text{\tiny le}}{=} 105$). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de comparer la distance affichée et la distance réelle.

Distance ok

A sélectionner lorsque la distance affichée et la distance réelle correspondent. L'appareil réalise alors une suppression.

■ Distance inconnue

A sélectionner lorsque la distance réelle est inconnue. Aucune suppression n'est réalisée.

■ Distance trop petite

A sélectionner lorsque la distance affichée est plus petite que la distance réelle. L'appareil recherche l'écho suivant puis retourne au paramètre **Confirmation distance**. La distance est recalculée et affichée. La comparaison doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la distance affichée corresponde à la distance réelle. Il est ensuite possible de démarrer l'enregistrement de la suppression en sélectionnant **Distance ok**.

■ Distance trop grande ⁴⁾

A sélectionner lorsque la distance affichée est plus grande que la distance réelle. L'appareil corrige l'évaluation du signal et retourne au paramètre **Confirmation distance**. La distance est recalculée et affichée. La comparaison doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la distance affichée corresponde à la distance réelle. Il est ensuite possible de démarrer l'enregistrement de la suppression en sélectionnant **Distance ok**.

Réservoir vide

A sélectionner lorsque la cuve est entièrement vide. L'appareil enregistre une suppression des échos parasites sur l'ensemble de la gamme de mesure. A sélectionner lorsque la cuve est entièrement vide. L'appareil enregistre une suppression des échos parasites sur l'ensemble de la gamme de mesure moins l'Intervalle suppression par rapport LS.

Map usine

A sélectionner lorsqu'une courbe de mapping éventuellement présente doit être effacée. L'appareil retourne au paramètre **Confirmation distance** et une nouvelle suppression peut démarrer.

- A titre de référence, la distance mesurée est affichée avec ce paramètre sur l'affichage
- Dans le cas des mesures d'interface, la distance se rapporte toujours au niveau total (pas à la hauteur d'interface).
- Dans le cas du FMP55 avec sonde à tige et **Mode de fonctionnement (→ ≧ 96) = Interface avec capacitif**, la suppression des échos parasites doit être réalisée avec la cuve vide et l'option **Réservoir vide** doit être sélectionnée. On s'assure ainsi que l'appareil prend la bonne capacité à vide.

Dans le cas du FMP55 avec sondes coaxiales, une suppression doit être réalisée au moins dans la zone de mesure proche, car le serrage de la bride peut avoir une influence sur la courbe enveloppe. Ici aussi, il est recommandé de réaliser la suppression sur cuve vide (et de choisir l'option **Réservoir vide**).

Si la procédure d'aide avec l'option **Distance trop petite** ou l'option **Distance trop grande** est quittée sans confirmer la distance, **aucune** suppression ne sera réalisée et la procédure sera réinitialisée après 60 s.

⁴⁾ Disponible uniquement pour "Expert → Capteur → Suivi écho → paramètre **Mode évaluation**" = "Historique à court terme" ou "Historique à long terme"

Suppression actuelle

Navigation

 \square Configuration \rightarrow Suppres.actuelle

Description

Indique la distance jusqu'à laquelle une suppression a déjà été enregistrée.

Fin suppression

Navigation

 \square Configuration \rightarrow Fin suppression

Prérequis

Confirmation distance (→ 🖺 103) = Suppression manuelle ou **Distance trop petite**

Description

Entrer la nouvelle fin de la suppression.

Entrée

0 ... 200 000.0 m

Information supplémentaire

Ce paramètre définit la distance jusqu'à laquelle la nouvelle suppression doit être enregistrée. La distance est mesurée à partir du point de référence, c'est-à-dire à partir du bord inférieur de la bride de montage ou du raccord fileté.



Le paramètre **Suppression actuelle** ($\rightarrow \boxminus 105$) est affiché à titre de référence avec ce paramètre sur l'afficheur local. Il indique la distance jusqu'à laquelle une suppression a déjà été enregistrée.

Enregistrement suppression

Navigation

 \square Configuration \rightarrow Enregis.suppres

Prérequis

Confirmation distance (→ 🖺 103) = Suppression manuelle ou Distance trop petite

Description

Démarrer l'enregistrement de la courbe de mapping.

Sélection

- Non
- Enregistrement suppression
- Supprimer courbe

Information supplémentaire

Signification des options

Non

Aucune courbe de mapping n'est enregistrée.

Enregistrement suppression

La courbe de mapping est enregistrée. L'appareil indique ensuite la nouvelle distance mesurée ainsi que la zone de suppression actuelle. Dans le cas de la configuration via l'affichage sur site, il faut appuyer sur \square pour confirmer ces valeurs.

Supprimer courbe

Une courbe de mapping éventuellement présente est effacée. L'appareil indique ensuite la nouvelle distance mesurée ainsi que la zone de suppression actuelle. Dans le cas de la configuration via l'affichage sur site, il faut appuyer sur ☑ pour confirmer ces valeurs.

16.3.1 Assistant "Suppression"

- L'assistant **Suppression** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration via l'outil de configuration, les paramètres pour la suppression se trouvent directement dans le menu **Configuration** (→ ≅ 96)
- Dans l'assistant **Suppression**, deux paramètres sont affichés simultanément sur le module d'affichage. Le paramètre du haut peut être modifié, celui du bas est affiché à titre indicatif.

Confirmation distance	e	
Navigation	\bigcirc Configuration → Suppression → Confirm.distance	
Description	→ 🖺 103	
Fin suppression		<u> </u>
Navigation		
Description	→ 🖺 105	
Enregistrement supp	ression	<u> </u>
Navigation	\bigcirc Configuration → Suppression → Enregis.suppres	
Description	→ 🖺 105	
Distance		
Navigation	© Configuration → Suppression → Distance	
Description	→ 🖺 100	

16.3.2 Sous-menu "Analog input 1 ... 6"

Il y a un sous-menu **Analog input** pour chaque bloc AI de l'appareil. La transmission de la valeur mesurée sur le bus est configurée dans l'AI Block.

Dans ce sous-menu, il n'est possible de paramétrer que les caractéristiques de base des blocs AI. Pour plus de détails sur la configuration des blocs AI, voir Expert \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6.

Navigation \square Expert \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6

Channel		
Navigation		
Description	Paramètre standard CHANNEL du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.	
Sélection	 Niveau linéarisé Distance Interface linéarisée * Distance interface * Epaisseur couche supérieure * Tension aux bornes Température électronique Capacité mesurée * Amplitude écho absolue Amplitude écho relative Amplitude interface absolue * Amplitude interface relative * Amplitude absolue EOP Niveau de bruit Décalage apparent EOP Valeur constante diélectrique calculée * Débogage capteur Sortie analogique diag.avan. 1 Sortie analogique diag.avan. 2 	
Information supplémentaire	Assigne une grandeur mesurée au bloc AI.	

PV filter time

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow PV filter time

Description Paramètre standard **PV_FTIME** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

Entrée Nombre à virgule flottante positif

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Information
supplémentaire

Ce paramètre définit la constante d'amortissement τ (en secondes) pour la générer du bloc Analog Input.

Description Paramètre standard **FSAFE_TYPE** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

Sélection ■ Fail-safe value ■ Fallback value

Off

Information supplémentaire

Signification des options

Ce paramètre définit la valeur de sortie du bloc Analog Input en cas d'erreur.

■ Fail-safe value

■ Fallback value

La dernière valeur de sortie valable avant l'apparition de l'erreur est conservée.

Off

La valeur de sortie suit la valeur mesurée actuelle. L'état est réglé sur BAD.

Fail safe value		
Navigation	\blacksquare Expert → Analog inputs → Analog input 1 6 → Fail safe value	

Prérequis Fail safe type (→ 🖺 108) = Fail-safe value

Description Paramètre standard **FSAFE_VALUE** du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.

Entrée Nombre à virgule flottante avec signe

Information supplémentaire

Ce paramètre définit la valeur de sortie du bloc Analog Input en cas d'erreur.

16.3.3 Sous-menu "Configuration étendue"

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue

État verrouillage

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow État verrouill.

Description Indique la protection en écriture actuellement active ayant la priorité la plus élevée.

Affichage ■ Protection en écriture hardware

- SIL verrouillé
- WHG verrouillé
- Temporairement verrouillé

Information supplémentaire

Signification et priorités des modes de protection en écriture

Protection en écriture hardware (priorité 1)

Le commutateur DIP pour le verrouillage hardware est activé sur le module électronique principale. L'accès en écriture aux paramètres est ainsi bloqué.

■ SIL verrouillé (priorité 2)

Le mode SIL est activé. L'accès en écriture aux paramètres concernés est ainsi bloqué.

WHG verrouillé (priorité 3)

Le mode WHG est activé. L'accès en écriture aux paramètres concernés est ainsi bloqué.

Temporairement verrouillé (priorité 4)

En raison d'opérations internes dans l'appareil (par ex. upload/download des données, reset) l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

Le symbole apparaît sur le module d'affichage devant les paramètres ne pouvant pas être modifiés en raison d'une protection en écriture.

Droits d'accès via logiciel

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Accès logiciel

Description Montre l'autorisation d'accès aux paramètres via l'outil d'exploitation.

Information supplémentaire

Les droits d'accès peuvent être modifiés via le paramètre **Entrer code d'accès** $(\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 110)$.

Si une protection en écriture supplémentaire est activée, elle limite encore plus les droits d'accès actuels. La protection en écriture peut être affichée via le paramètre **État verrouillage** (→ 🖺 109).

Droits d'accès via afficheur

Navigation

Prérequis

L'appareil possède un affichage sur site.

Description

Indique l'autorisation d'accéder aux paramètres via l'afficheur local.

Information supplémentaire

Les droits d'accès peuvent être modifiés via le paramètre **Entrer code d'accès** $(\rightarrow \ \ \)$ 110).

Si une protection en écriture supplémentaire est activée, elle limite encore plus les droits d'accès actuels. La protection en écriture peut être affichée via le paramètre **État verrouillage** ($\rightarrow \triangleq 109$).

Entrer code d'accès

Navigation

□ Configuration → Config. étendue → Ent.code d'accès

Description

Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres.

Entrée

0...9999

Information supplémentaire

- En cas d'entrée d'un mauvais code d'accès, les utilisateurs conservent leurs droits d'accès actuels.
- La protection en écriture affecte tous les paramètres repérés par le symbole 🗈 dans le document. Sur l'afficheur local, le symbole 🗈 placé devant un paramètre indique qu'il est protégé en écriture.
- Si aucune touche n'a été activée pendant 10 minutes ou si l'utilisateur quitte les modes de navigation et d'édition pour revenir au mode d'affichage des valeurs mesurées, l'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture au bout de 60 s supplémentaires.
- En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.

Sous-menu "Interface"

Navigation \bigcirc Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface

Propriété process 🗈

Navigation \bigcirc Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Propriét.process

Description Entrer la vitesse de variation typique de l'interface.

Sélection ■ Rapide > 1 m/min

Standard < 1 m / minMoyen < 10 cm/minLent < 1 cm/min

■ Pas de filtre

Information supplémentaire

L'appareil adapte les filtres internes de l'évaluation du signal et l'amortissement du signal de sortie à la vitesse de variation de niveau typique indiquée :

Propriété process	Temps de réponse / s
Rapide > 1 m/min	5
Standard < 1 m / min	15
Moyen < 10 cm/min	40
Lent < 1 cm/min	74
Pas de filtre	2,2

Propriété interface

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Propri.interface

Prérequis Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface avec capacitif

Description Sélectionner la caractéristique de l'interface.

La caractéristique de l'interface détermine comment le radar filoguidé et la mesure

capacitive interagissent.

Sélection • Spécial: CD automatique

ColmatageStandard

■ Couche d'émulsion

Information supplémentaire

Signification des options

■ Spécial: CD automatique

Condition :

La capacité spécifique (pF/m) est connue 5)

• Evaluation du signal :

Tant qu'il y a une interface nette, le niveau total et la hauteur d'interface sont déterminés par le radar filoguidé. Le coefficient diélectrique du produit supérieur est réajusté en permanence. En présence d'une couche d'émulsion, le niveau total est déterminé par le radar filoguidé, la hauteur d'interface par la mesure capacitive.

Colmatage

■ Condition :

Le coefficient diélectrique du produit supérieur ainsi que la capacité spécifique (pF/m) sont connus ⁵⁾.

• Evaluation du signal :

Tant qu'il y a une interface nette, l'épaisseur d'interface est déterminée aussi bien par le radar filoguidé que par la mesure capacitive. Si ces deux valeurs divergent en raison d'un colmatage, un message d'erreur est délivré. En présence d'une couche d'émulsion, le niveau total est déterminé par le radar filoguidé, la hauteur d'interface par la mesure capacitive.

Standard

Condition:

Le coefficient diélectrique du produit supérieur est connu.

• Evaluation du signal :

Tant qu'il y a une interface nette, la capacité spécifique (pF/m) est constamment réajustée. Le colmatage a par conséquent un faible impact sur la mesure. En présence d'une couche d'émulsion, le niveau total est déterminé par le radar filoguidé, la hauteur d'interface par la mesure capacitive.

■ Huile/condensat

Condition:

Le coefficient diélectrique du produit supérieur ainsi que la capacité spécifique (pF/m) sont connus $^{5)}$.

• Evaluation du signal :

Le niveau total est toujours déterminé par le radar filoguidé, la hauteur d'interface toujours par la mesure capacitive.

Constante diélectrique phase inférieure

Endress+Hauser

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Cons.dié.ph.inf.

Prérequis Mode de fonctionnement (→ 🗎 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Entrée 1 ... 100


⁵⁾ La capacité spécifique des produits dépend du coefficient diélectrique du produit et de la géométrie de la sonde qui peut avoir des tolérances sensibles. Pour les sondes à tige < 2 m, la géométrie de la sonde est mesurée après production. Pour les produits conducteurs, la capacité spécifique est alors réglée en usine.

Information supplémentaire

- Pour les valeurs de permittivité relative (valeurs ϵ_r) de nombreux produits couramment utilisés dans l'industrie, se reporter à :
 - ullet Permittivité relative (valeur ϵ_r), Compendium CP01076F
 - La "DC Values App" Endress+Hauser (disponible pour Android et iOS)
- Le réglage par défaut, $\varepsilon_{\rm r}$ = 80, est valable pour l'eau à 20 °C (68 °F).

Unité du niveau			Â
Navigation	□□ Configuration →	→ Config. étendue → Interface → Unité du niveau	
Description	Sélectionner l'unité de	niveau.	
Sélection	Unités SI ■ % ■ m ■ mm	Unités US ■ ft ■ in	
Information supplémentaire	L'unité de niveau peut différer de l'unité définie dans le paramètre Unité de longueur $(\rightarrow \stackrel{\square}{=} 97)$:		
	(Distance du point a	le paramètre Unité de longueur est utilisée pour l'étalonnage zéro (→ 🗎 98), Plage de mesure (→ 🗎 99)). le paramètre Unité du niveau est utilisée pour l'affichage du nive	eau

Distance de blocage		Ê
Navigation		
Description	Entrer la distance de blocage supérieure UB.	
Entrée	0 200 m	
Réglage usine	 Pour sondes coaxiales: 100 mm (3,9 in) Pour sondes à tige et à câble, jusqu'à 8 m (26 ft): 200 mm (8 in) Pour les sondes à tige et à câble > 8 m (26 ft): 0,025 * longueur de sonde 	
Information supplémentaire	Les échos dans la distance de blocage ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation du signal. La distance de blocage supérieure est utilisée	1
	 pour supprimer les échos parasites à l'extrémité supérieure de la sonde. pour supprimer l'écho du niveau total dans le cas de bypass immergé. 	

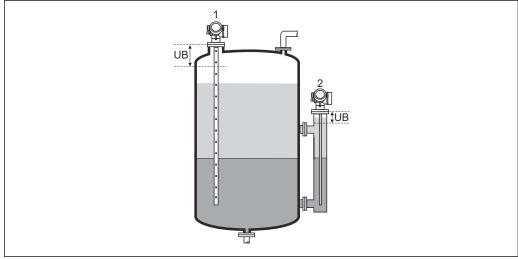

A001322

- 1 Suppression des échos parasites à l'extrémité supérieure de la sonde
- 2 Suppression du niveau total en cas de bypass immergé
- UB Distance de blocage supérieure

Correction du niveau	
----------------------	--

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Correcti. niveau

Description Entrer la correction du niveau (si nécessaire).

Entrée -200 000,0 ... 200 000,0 %

Information supplémentaire

La valeur indiquée est ajoutée au niveau mesuré et à la hauteur d'interface mesurée (les deux avant linéarisation).

Mesure manuelle couche supérieure


Navigation riangleq Configuration ri

Description Entrer l'épaisseur d'interface déterminée par mesure manuelle (épaisseur UP du produit

supérieur).

Entrée 0 ... 200 m

Information supplémentaire

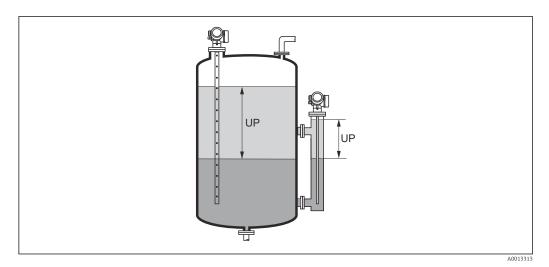

UP Epaisseur d'interface (= épaisseur du produit supérieur)

L'épaisseur d'interface mesurée est affichée avec ce paramètre sur l'afficheur local. En comparant les deux épaisseurs d'interface, l'appareil peut corriger automatiquement le coefficient diélectrique du produit supérieur.

Couche	supérieure	mesurée
Couciic	Dupciicuic	micbarcc

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Couche sup.mesur

Description Indique l'épaisseur d'interface mesurée (épaisseur UP du produit du haut).

Constante diélectrique

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Const. diélectr.

Description Indique le coefficient diélectrique relatif ε_r du produit supérieur (DC₁) avant correction.

Valeur constante diélectrique calculée

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Val.CDcalculée

Description Indique le coefficient diélectrique calculé (c'est-à-dire corrigé) $ε_r$ du produit supérieur (DC1).

Utiliser valeur cste diélectr. calculée

Navigation

riangle Configuration o Config. étendue o Interface o Uti.val.CDcal

Description

Indique si le coefficient diélectrique calculé doit être utilisé.

Sélection

■ Enregistrer et quitter

Annuler et quitter

Information supplémentaire

Signification des options

■ Enregistrer et quitter

Le nouveau coefficient diélectrique calculé est accepté.

■ Annuler et quitter

Le nouveau coefficient diélectrique calculé est rejeté ; l'ancien coefficient diélectrique est toujours utilisé.

Le paramètre Valeur constante diélectrique calculée ($\rightarrow \triangleq 115$) est affiché sur l'afficheur local avec ce paramètre.

Assistant "Calcul automatique constante diélectr."

L'assistant **Calcul automatique constante diélectr.** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. En cas de configuration via un outil de configuration, les paramètres pour le calcul automatique de la valeur CD sont situés directement dans le sous-menu **Interface** ($\rightarrow \implies 111$)

Dans l'assistant **Calcul automatique constante diélectr.**, un ou deux paramètres sont affichés simultanément sur le module d'affichage. Le paramètre du haut peut être modifié, celui du bas est affiché à titre indicatif.

Mesure manuelle couche supérieure **Navigation** Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Cal.aut.cste.dié \rightarrow Mes.man.cou.sup. Description Entrer l'épaisseur d'interface déterminée par mesure manuelle (épaisseur UP du produit supérieur). Constante diélectrique **Navigation** Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Interface \rightarrow Cal.aut.cste.dié \rightarrow Const. diélectr. Description Affiche le coefficient diélectrique relatif ε_r du produit supérieur (DC₁) avant la correction. Utiliser valeur cste diélectr. calculée

Description Indique si le coefficient diélectrique calculé doit être utilisé.

Sélection • Enregistrer et quitter

■ Annuler et quitter


InformationSignification des optionssupplémentaire■ Enregistrer et quitter

Le coefficient diélectrique calculé est adopté.

Annuler et quitter
 Le nouveau coefficient diélectrique calculé est rejeté; l'ancien coefficient diélectrique est toujours utilisé.

Le paramètre **Valeur constante diélectrique calculée** (→ 🖺 115) est affiché sur l'afficheur local avec ce paramètre.

Sous-menu "Linéarisation"

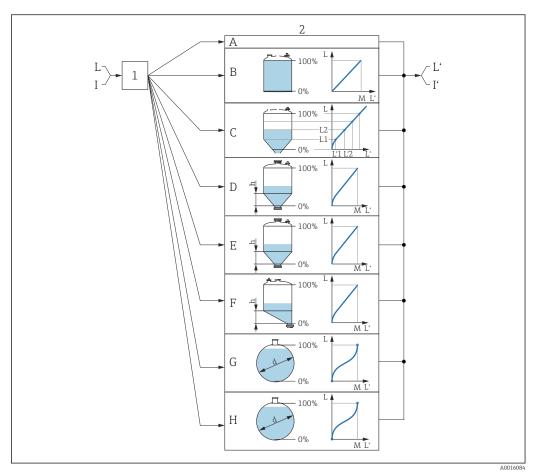

34 Linéarisation : conversion du niveau et, si applicable, de l'interface en volume ou en poids ; la conversion dépend de la forme de la cuve

- 1 Sélection du type et de l'unité de linéarisation
- 2 Configuration de la linéarisation
- B Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Linéaire
- C Type de linéarisation ($\Rightarrow \implies 121$) = Tableau
- D Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Fond pyramidal
- E Type de linéarisation ($\rightarrow \blacksquare 121$) = Fond conique
- F Type de linéarisation ($\Rightarrow \triangleq 121$) = Fond incliné
- G Type de linéarisation ($\Rightarrow = 121$) = Cylindre horizontal
- H Type de linéarisation ($\rightarrow = 121$) = Cuve sphérique
- I Pour "Mode de fonctionnement (→ 🗎 96)" = "Interface" ou "Interface avec capacitif" : interface avant linéarisation (mesurée en unité de niveau)
- I' Pour "Mode de fonctionnement ($\rightarrow \bigcirc 96$)" = "Interface" ou "Interface avec capacitif" : interface après linéarisation (correspond au volume ou au poids)
- L Niveau avant linéarisation (mesuré en unité de niveau)
- L' Niveau linéarisé (→ 🖺 124) (correspond au volume ou au poids)
- M Valeur maximale ($\Rightarrow \implies 124$)
- d Diamètre (→ 🖺 125)
- h Hauteur intermédiaire (→ 🖺 125)

Structure du sous-menu sur l'afficheur local

Navigation

Type de linéarisation

Unité après linéarisation

Texte libre

Valeur maximale

Diamètre

Hauteur intermédiaire

Mode tableau

▶ Editer table

Niveau

Valeur client

Activer tableau

Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation

Structure du sous-menu dans l'outil de configuration (par ex. FieldCare)

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation

► Linéarisation		
	Type de linéarisation	
	Unité après linéarisation	
	Texte libre	
	Niveau linéarisé	
	Interface linéarisée	
	Valeur maximale	
	Diamètre	
	Hauteur intermédiaire	
	Mode tableau	
	Numéro tableau	
	Niveau	
	Niveau	
	Valeur client	
	Activer tableau	

Description des paramètres

Navigation \bigcirc Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation

Type de linéarisation

Navigation


Description

Sélectionner le type de linéarisation.

Sélection

- Aucune
- Linéaire
- Tableau
- Fond pyramidal
- Fond conique
- Fond incliné
- Cylindre horizontal
- Cuve sphérique

Information supplémentaire

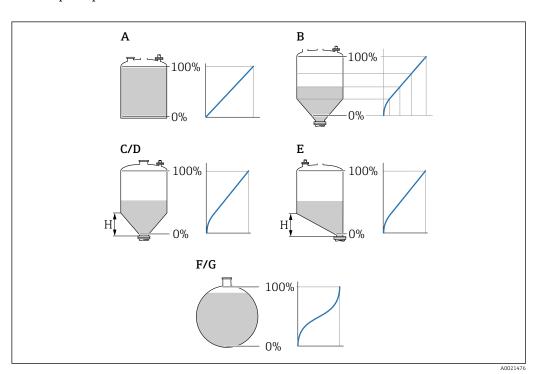

■ 35 Types de linéarisation

- A Aucune
- B Tableau
- C Fond pyramidal
- D Fond conique
- E Fond incliné
- F Cuve sphérique
- G Cylindre horizontal

Signification des options

Aucune

Le niveau est indiqué dans l'unité de niveau sans conversion (linéarisation) préalable.

Linéaire

La valeur de sortie (volume/poids) est proportionnelle au niveau L. Ceci est valable, par exemple, pour des cuves et silos cylindriques verticaux. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Valeur maximale (→ 🗎 124) : volume ou poids maximum

■ Tableau

La relation entre le niveau mesuré L et la valeur de sortie (volume/poids) est définie via un tableau de linéarisation. Celui-ci comprend jusqu'à 32 couples de valeurs "niveau - volume" ou "niveau - poids". Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Pour chaque point du tableau : Niveau (→ 🖺 127)
- Pour chaque point du tableau : Valeur client (→

 127)
- Activer tableau (→

 127)

Fond pyramidal

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans un silo à fond pyramidal. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Valeur maximale (→ 🗎 124) : volume ou poids maximum
- Hauteur intermédiaire (→ 🖺 125) : la hauteur de la partie pyramidale

Fond conique

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve à fond conique. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- **Valeur maximale** (→ 🗎 124) : volume ou poids maximum
- Hauteur intermédiaire (→ 🖺 125) : la hauteur de la partie conique

■ Fond incliné

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans un silo à fond incliné. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Valeur maximale (→ 🗎 124) : volume ou poids maximum
- Hauteur intermédiaire (→ 🖺 125) : hauteur du fond incliné

Cylindre horizontal

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve cylindrique horizontale. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Valeur maximale (→ 🖺 124) : volume ou poids maximum

Cuve sphérique

La valeur de sortie correspond au volume ou au poids dans une cuve sphérique. Les paramètres suivants doivent également être définis :

- Valeur maximale (→ 🗎 124) : volume ou poids maximum

Unité après linéarisation

Navigation

Préreguis

Type de linéarisation (→ 🗎 121) ≠ Aucune

Description

Sélectionner l'unité pour la valeur linéarisée.

Sélection

Sélection/entrée (uint16)

- 1095 = [tonne courte]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [tonne]
- 1048 = [US Gal.]
- 1049 = [Imp. Gal.]
- \bullet 1043 = [ft³]
- \blacksquare 1571 = [cm³]
- \bullet 1035 = [dm³]
- \blacksquare 1034 = [m³]
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- **1**342 = [%]
- -1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [inch]
- $\blacksquare 1351 = [1/s]$
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- \blacksquare 1347 = [m³/s]
- \blacksquare 1348 = [m³/min]
- \blacksquare 1349 = $[m^3/h]$
- \blacksquare 1356 = [ft³/s]
- $1357 = [ft^3/min]$
- \blacksquare 1358 = [ft³/h]
- 1362 = [US Gal./s]
- 1363 = [US Gal./min]
- 1364 = [US Gal./h]
- 1367 = [Imp. Gal./s]
- 1358 = [Imp. Gal./min]
- 1359 = [Imp. Gal./h]
- \blacksquare 32815 = [Ml/s]
- \blacksquare 32816 = [Ml/min]
- 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

Information supplémentaire

L'unité sélectionnée est uniquement utilisée à des fins d'affichage. La valeur mesurée n'est pas convertie sur la base de l'unité sélectionnée.



Une linéarisation distance à distance est également possible, c'est-à-dire une linéarisation à partir de l'unité de niveau vers une autre unité de lonqueur. Sélectionner à cette fin le mode de linéarisation Linéaire. Pour spécifier la nouvelle unité de niveau, sélectionner l'option Free text dans le paramètre Unité après **linéarisation**, puis entrer l'unité dans le paramètre **Texte libre** (→ 🖺 123).

Texte libre

Navigation

Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Texte libre

Prérequis

Unité après linéarisation (→ 🗎 122) = Free text


Entrée Jusqu'à 32 caractères alphanumériques (lettres, chiffres, caractères spéciaux)

Niveau linéarisé

Navigation ☐ Configuration → Config. étendue → Linéarisation → Niveau linéarisé

Description Indique le niveau linéarisé.

Information supplémentaire

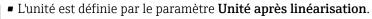

 Dans le cas de mesures d'interface, ce paramètre fait toujours référence au niveau total.

Interface linéarisée

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Interface linéar

Prérequis Mode de fonctionnement (→ 🗎 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Description Indique la hauteur d'interface linéarisée.

Information supplémentaire

L'unité est définie par le paramètre Unité après linéarisation.

Valeur maximale	
Navigation	
Prérequis	Le Type de linéarisation (→ 🖺 121) prend l'une des valeurs suivantes : ■ Linéaire ■ Fond pyramidal ■ Fond conique

Cylindre horizontal

Cuve sphérique

■ Fond incliné

Entrée -50 000,0 ... 50 000,0 %

Diamètre 🗈

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Diamètre

Prérequis Le **Type de linéarisation (→ 🖺 121)** prend l'une des valeurs suivantes :

Cylindre horizontalCuve sphérique

Entrée 0 ... 9 999,999 m

Information supplémentaire

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→ 🗎 97).

Hauteur intermédiaire

Navigation \bigcirc Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Haut.interméd.


Prérequis Le **Type de linéarisation (→ 🖺 121)** prend l'une des valeurs suivantes :

Fond pyramidalFond conique

■ Fond incliné

Entrée 0 ... 200 m

Information supplémentaire

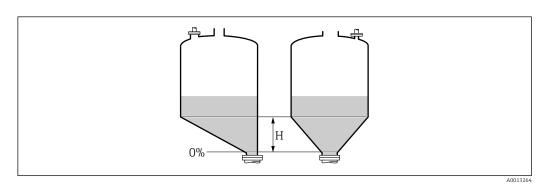

H Hauteur intermédiaire

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** ($\rightarrow = 97$).

Mode tableau 🗈

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Mode tableau

Prérequis Type de linéarisation (→ 🗎 121) = Tableau

Description Sélectionner le mode d'édition du tableau de linéarisation.

Sélection

- Manuel
- Semi-automatique ⁷
- Effacer tableau
- Trier tableau

Information supplémentaire

Signification des options

Manuel

Le niveau et la valeur linéarisée correspondante sont entrés manuellement pour chaque point du tableau.

Semi-automatique

Le niveau est mesuré par l'appareil pour chaque point du tableau. La valeur linéarisée correspondante est entrée manuellement.

Effacer tableau

Le tableau de linéarisation existant est effacé.

■ Trier tableau

Les points du tableau sont triés par ordre croissant.

Conditions pour le tableau de linéarisation :

- Le tableau peut contenir jusqu'à 32 couples de valeurs "Niveau Valeur linéarisée".
- Le tableau doit être monotone (croissant ou décroissant).
- La première valeur du tableau doit correspondre au niveau minimal.
- La dernière valeur du tableau doit correspondre au niveau maximal.
- Avant d'entrer un tableau de linéarisation, il faut régler correctement les valeurs pour **Distance du point zéro (→ 🗎 98)** et **Plage de mesure (→ 🗎 99)**.

Si des valeurs du tableau doivent être modifiées après un étalonnage plein ou vide, il convient pour assurer une évaluation correcte de supprimer le tableau existant et d'entrer à nouveau le tableau complet. Pour cela, effacer le tableau existant (**Mode tableau** (→ 🖺 125) = Effacer tableau). Puis, entrer un nouveau tableau.

Pour entrer le tableau

Via FieldCare

Les points du tableau peuvent être entrés via les paramètres **Numéro tableau** ($\rightarrow \boxminus 126$), **Niveau** ($\rightarrow \boxminus 127$) et **Valeur client** ($\rightarrow \boxminus 127$). On peut utiliser en alternative l'éditeur de tableau graphique : Configuration appareil \rightarrow Fonctions appareil \rightarrow Autres fonctions \rightarrow Tableau de linéarisation (online/offline)

Via afficheur local

Le sous-menu **Editer table** permet d'accéder à l'éditeur graphique de tableaux. Le tableau apparaît sur l'affichage et peut être édité ligne par ligne.

Le réglage par défaut de l'unité de niveau est "%". Si le tableau de linéarisation doit être entré en unités physiques, il faut d'abord sélectionner une autre unité adaptée dans le paramètre **Unité du niveau** $(\rightarrow \ \ \)$ 113).

Numéro tableau

Navigation

 $oxed{\square}$ Configuration o Config. étendue o Linéarisation o Numéro tableau

Prérequis

Type de linéarisation (→ 🗎 121) = Tableau

Description

Sélectionner le point du tableau qui doit être entré ou modifié par la suite.

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Entrée 1 ... 32

Niveau (Manuel)

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Niveau

Prérequis ■ Type de linéarisation (→ 🗎 121) = Tableau

■ Mode tableau (→ 🖺 125) = Manuel

Description Indiquer le niveau du point du tableau (valeur avant linéarisation).

Entrée Nombre à virgule flottante avec signe

Niveau (Semi-automatique)

Valeur client

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Niveau

Prérequis ■ Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Tableau

■ Mode tableau (→ 🖺 125) = Semi-automatique

Description Indique le niveau mesuré (avant linéarisation). Cette valeur est acceptée pour le point du

tableau.

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Linéarisation \rightarrow Valeur client

Prérequis Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Tableau

Description Entrer la valeur linéarisée du point du tableau.

Entrée Nombre à virgule flottante avec signe

Activer tableau

Navigation Sconfiguration \rightarrow Configuration \rightarrow Linéarisation \rightarrow Activer tableau

Prérequis Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Tableau

Description Activer ou désactiver le tableau de linéarisation.

Sélection ■ Désactiver

Activer

Information supplémentaire

Signification des options

Désactiver

Aucune linéarisation n'est calculée. Si **Type de linéarisation (→ 🖺 121) = Tableau**, l'appareil délivre le message d'erreur F435.

Activer

La valeur mesurée est linéarisée selon le tableau entré.

Lors de l'édition du tableau, le paramètre **Activer tableau** est automatiquement remis sur **Désactiver** et doit ensuite être réglé à nouveau sur **Activer**.

Sous-menu "Réglages de sécurité"

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Régla.sécurité

Sortie perte écho

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Régla.sécurité \rightarrow Sort.perte écho

Description Signal de sortie en cas de perte de l'écho.

Sélection ■ Dernière valeur valable

Rampe perte échoValeur perte écho

Alarme

Information supplémentaire

Signification des options

■ Dernière valeur valable

En cas de perte d'écho, la dernière valeur mesurée valable est maintenue.

■ Rampe perte écho 6)

En cas de perte d'écho, la sortie est dirigée vers 0% ou 100% avec une rampe constante. La pente de la rampe est définie dans le paramètre **Rampe perte écho** ($\rightarrow \triangleq 130$).

■ Valeur perte écho ⁶⁾

En cas de perte de l'écho, la sortie prend la valeur définie dans le paramètre **Valeur perte** écho $(\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 129)$.

Alarme

La sortie réagit comme en cas d'alarme ; voir paramètre **Mode défaut**

Valeur perte écho

Prérequis Sortie perte écho (→ 🗎 129) = Valeur perte écho

Description Valeur de sortie en cas de perte de l'écho

Entrée 0 ... 200 000,0 %

InformationL'unité est la même que celle définie pour la sortie :supplémentaireSans linéarisation : Unité du niveau (→ 🗎 113)

■ Avec linéarisation : **Unité après linéarisation** (→ 🖺 **122**)

⁶⁾ Visible uniquement si "Type de linéarisation (→ 🖺 121)" = "Aucune"

Rampe perte écho

Navigation

Prérequis

Sortie perte écho (→ 🗎 129) = Rampe perte écho


Description

Pente de la rampe en cas de perte de l'écho

Entrée

Nombre à virgule flottante avec signe

Information supplémentaire

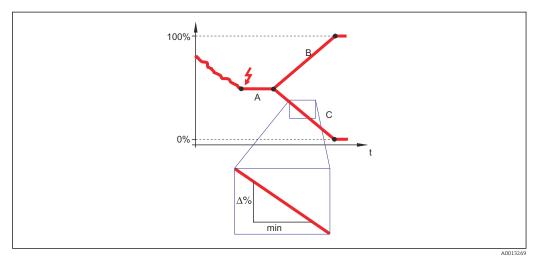

- A Temporisation perte écho
- *B* Rampe perte écho (\Rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 130) (valeur positive)
- La pente de la rampe est indiquée en pourcentage de la gamme de mesure paramétrée par minute (%/min).
- Pente négative de la rampe : La valeur mesurée est dirigée vers 0%.
- Pente positive de la rampe : La valeur mesurée est dirigée vers 100%.

Distance de blocage	
---------------------	--

Navigation

Description

Entrer la distance de blocage supérieure UB.

Entrée

0 ... 200 m

Réglage usine

- Pour sondes coaxiales : 0 mm (0 in)
- Pour sondes à tige et à câble, jusqu'à 8 m (26 ft) : 200 mm (8 in)
- Pour sondes à tige et à câble > 8 m (26 ft) : 0,025 * longueur de sonde

Pour FMP51/FMP52/FMP54 avec le pack application **Mesure d'interface** 7) et pour FMP55 :

100 mm (3,9 in) pour tous les types d'antenne

⁷⁾ Caractéristique de commande 540 "Pack application", option EB "Mesure d'interface"


Information supplémentaire

Les signaux dans la distance de blocage supérieure ne sont évalués que s'ils étaient hors de la distance de blocage à la mise sous tension de l'appareil et qu'ils se sont déplacés dans la distance de blocage en raison d'un changement de niveau en cours de fonctionnement. Les signaux qui se trouvaient déjà dans la distance de blocage à la mise sous tension de l'appareil, sont ignorés.

- Ce comportement n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
 - Expert → Capteur → Suivi écho → Mode évaluation = Historique à court terme ou Historique à long terme)
 - Expert → Capteur → Compensation phase gazeuse → Mode CPG= Marche, On sans correction ou Correction externe

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les signaux dans la distance de blocage seront toujours ignorés.

- Il est possible de définir un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage dans le paramètre **Type d'évaluation distance de blocage**.
- Si nécessaire, un comportement différent pour les signaux dans la distance de blocage peut être défini par le SAV Endress+Hauser.

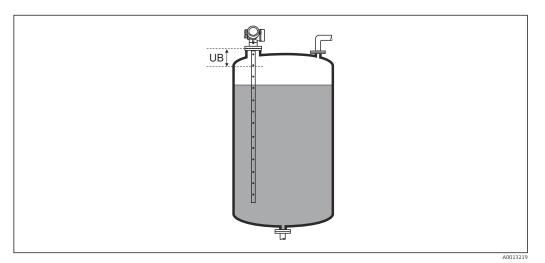

■ 36 Distance de blocage (UB) pour la mesure dans les liquides

Assistant "Confirmation WHG"



L'assistant **Confirmation WHG** n'est disponible que pour les appareils avec agrément WHG (caractéristique 590 : "Autre agrément", option LC : "Sécurité antidébordement WHG"), tant qu'ils ne sont pas verrouillés selon WHG.

L'assistant **Confirmation WHG** est nécessaire pour verrouiller l'appareil selon WHG. Pour plus de détails, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle" de l'appareil concerné. Il contient la procédure de verrouillage et les paramètres de la séquence.

Navigation

Assistant "WHG désactivé"

i

L'assistant **WHG désactivé** ($\rightarrow \boxminus 133$) n'est visible que si l'appareil est verrouillé WHG. Pour plus de détails, voir le "Manuel de sécurité fonctionnelle" de l'appareil concerné.

Désactiver protection en écriture

Navigation \bigcirc Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow WHG désactivé \rightarrow Désact.prot.écr.

Description Entrer le code d'accès.

Entrée 0 ... 65 535

Code incorrect

Description Indique qu'un mauvais code d'accès a été entré. Décider de la procédure à suivre.

Sélection ■ Entrez à nouveau le code

■ Interruption séquence

Sous-menu "Réglages sonde"

Le sous-menu **Réglages sonde** permet de s'assurer que l'appareil assigne correctement le signal d'extrémité de sonde à l'intérieur de la courbe enveloppe. L'affectation est correcte si la longueur de sonde affichée par l'appareil correspond à la longueur de sonde réelle. La correction automatique de la longueur de sonde ne peut être réalisée que si la sonde est montée dans la cuve et est découverte sur toute la longueur (pas de produit). Si la cuve est partiellement remplie et que la longueur de sonde est connue, sélectionner **Confirmation longueur de sonde** (\rightarrow 135) = **Entrée manuelle** pour entrer la valeur manuellement.

- Si la sonde a été raccourcie et qu'ensuite une suppression des échos parasites (mapping) a été enregistrée, il n'est alors pas possible de réaliser une correction automatique de la longueur de sonde. Il existe deux options si cela se produit :
 - Dans un premier temps, supprimer la courbe de mapping à l'aide du paramètre **Enregistrement suppression** (→ 🗎 105) et la correction de la longueur de sonde peut ensuite être réalisée. Une nouvelle courbe de mapping peut ensuite être enregistrée avec le paramètre **Enregistrement suppression** (→ 🖺 105).
 - Autre possibilité : sélectionner Confirmation longueur de sonde (→ 135) =
 Entrée manuelle et entrer manuellement la longueur de sonde dans le paramètre Longueur de sonde actuelle.
- La correction automatique de la longueur de sonde n'est possible que si la bonne option a été sélectionnée dans le paramètre **Sonde mise à la terre** $(\rightarrow \triangleq 134)$.

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Réglages sonde

Sonde mise à la terre		
Navigation	□□ Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Sonde à la terre	
Prérequis	Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Niveau	
Description	Indique si la sonde est reliée à la terre.	
Sélection	■ Non ■ Oui	

Longueur de sonde actuelle		
Navigation		
Description	 Dans la plupart des cas : Indique la longueur de sonde en fonction du signal de l'extrémité de sonde actuellement mesuré. Pour Confirmation longueur de sonde (→ ≦ 135) = Entrée manuelle : Entrer la longueur de sonde effective. 	nt
Entrée	0 200 m	

Confirmation longueur de sonde

Navigation

Description

Indique si la valeur affichée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle** correspond à la longueur actuelle de la sonde. Sur la base de cette entrée, l'appareil effectue une correction de la longueur de sonde.

Sélection

- Longueur de sonde OK
- Sonde trop courte
- Sonde trop longue
- Sonde recouverte
- Entrée manuelle
- Longueur de sonde inconnue

Information supplémentaire

Signification des options

■ Longueur de sonde OK

À sélectionner si la longueur de sonde correcte est affichée. Une correction n'est pas requise. L'appareil quitte la séquence.

Sonde trop courte

À sélectionner si la longueur affichée est inférieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

Sonde trop longue

À sélectionner si la longueur affichée est supérieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

Sonde recouverte

A sélectionner lorsque la sonde est recouverte (partiellement ou entièrement). Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

■ Entrée manuelle

A sélectionner lorsque la correction automatique de la longueur de sonde ne doit pas être réalisée. Au lieu de cela, la longueur actuelle de la sonde doit être entrée manuellement dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. ⁸⁾

■ Longueur de sonde inconnue

À sélectionner si la longueur de sonde actuelle est inconnue. Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

⁸⁾ En cas de configuration via FieldCare, l'option **Entrée manuelle** n'a pas besoin d'être sélectionnée explicitement ; l'édition manuelle de la longueur de sonde est toujours possible ici.

Assistant "Correction longueur de sonde"



L'assistant **Correction longueur de sonde** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'afficheur local. En cas de configuration via un outil de configuration, les paramètres de correction de la longueur de sonde sont situés directement dans le sous-menu **Réglages sonde** ($\rightarrow \triangleq 134$).

Navigation

☐ Configuration → Config. étendue → Réglages sonde→ Corr.long.sonde

Confirmation longueur de sonde

Navigation

© Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Réglages sonde \rightarrow Corr.long.sonde \rightarrow Conf.long. sonde

Description

Indique si la valeur affichée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle** correspond à la longueur actuelle de la sonde. Sur la base de cette entrée, l'appareil effectue une correction de la longueur de sonde.

Sélection

- Longueur de sonde OK
- Sonde trop courte
- Sonde trop longue
- Sonde recouverte
- Entrée manuelle
- Longueur de sonde inconnue

Information supplémentaire

Signification des options

■ Longueur de sonde OK

À sélectionner si la longueur de sonde correcte est affichée. Une correction n'est pas requise. L'appareil quitte la séquence.

■ Sonde trop courte

À sélectionner si la longueur affichée est inférieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

■ Sonde trop longue

À sélectionner si la longueur affichée est supérieure à la longueur de sonde actuelle. Le signal de l'extrémité de la sonde est réaffecté et la longueur de sonde recalculée est indiquée dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. La procédure doit être répétée de façon itérative jusqu'à ce que la longueur de sonde affichée corresponde à la longueur de sonde réelle.

■ Sonde recouverte

A sélectionner lorsque la sonde est recouverte (partiellement ou entièrement). Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

■ Entrée manuelle

A sélectionner lorsque la correction automatique de la longueur de sonde ne doit pas être réalisée. Au lieu de cela, la longueur actuelle de la sonde doit être entrée manuellement dans le paramètre **Longueur de sonde actuelle**. ⁹⁾

■ Longueur de sonde inconnue

À sélectionner si la longueur de sonde actuelle est inconnue. Dans ce cas, il n'est pas possible de corriger la longueur de sonde.

⁹⁾ En cas de configuration via FieldCare, l'option **Entrée manuelle** n'a pas besoin d'être sélectionnée explicitement ; l'édition manuelle de la longueur de sonde est toujours possible ici.

Longueur de sonde actuelle		
Navigation	© Configuration → Config. étendue → Réglages sonde → Corr.long.sonde → Long.sonde actu.	
Description	 Dans la plupart des cas : Indique la longueur de sonde en fonction du signal de l'extrémité de sonde actuellement mesuré. Pour Confirmation longueur de sonde (→ 135) = Entrée manuelle : Entrer la longueur de sonde effective. 	
Entrée	0 200 m	

Sous-menu "Sortie commutation"

i

Le sous-menu **Sortie commutation** ($\rightarrow \implies 138$) est disponible uniquement pour les appareils avec sortie tout ou rien. $^{10)}$

Navigation

 \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation

Affectation sortie état

Navigation

 \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Affec. sor. état

Description

Choisissez une fonction pour la sortie relais.

Sélection

- Arrêt
- Marche
- Comportement du diagnostique
- Seuil
- Sortie Numérique

Information supplémentaire

Signification des options

Arrêt

La sortie est toujours ouverte (non conductrice).

Marche

La sortie est toujours fermée (conductrice).

• Comportement du diagnostique

La sortie est normalement fermée et ne s'ouvre qu'en présence d'un message de diagnostic (événement). Le paramètre **Affecter niveau diagnostic** ($\Rightarrow \triangleq 139$) définit pour quel type de message de diagnostic la sortie s'ouvre.

Seuil

La sortie est normalement fermée et ne s'ouvre qu'en cas de dépassement par excès ou par défaut de seuils librement définissables. Les seuils sont définis via les paramètres suivants :

- Seuil d'enclenchement (→

 140)
- Seuil de déclenchement (→ 🗎 141)
- Sortie Numérique

L'état de commutation de la sortie suit la valeur de sortie numérique d'un bloc DI. Le bloc DI est défini dans le paramètre **Affecter état** ($\rightarrow \implies 138$).

i

Une simulation de la sortie de commutation peut être réalisée avec les options **Arrêt** ou **Marche**.

Affecter état

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Affecter état

Prérequis Affectation sortie état (→ 🗎 138) = Sortie Numérique

Description Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.

¹⁰⁾ Caractéristique de commande 020 "Alimentation ; sortie", option B, E ou G

Sélection

- Arrêt
- Sortie digitale diagnostique avancé 1
 Sortie digitale diagnostique avancé 2
- Sortie digitale 1Sortie digitale 2
- Sortie digitale 3
- Sortie digitale 4

Information supplémentaire

Les options **Sortie digitale diagnostique avancé 1** et **Sortie digitale diagnostique avancé 2** se rapportent aux blocs de diagnostic étendu. Un signal de commutation généré dans ces blocs peut être émis via la sortie de commutation.

Affecter seuil

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Affecter seuil

Prérequis Affectation sortie état (→ 🗎 138) = Seuil

Sélection ■ Arrêt

- Niveau linéarisé
- Distance
- Interface linéarisée
- Distance interface
- Epaisseur couche supérieure *
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée
- Amplitude écho relative
- Amplitude interface relative *
- Amplitude écho absolue
- Amplitude interface absolue ^

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Affec.niv.diagn.

Prérequis Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Comportement du diagnostique

Description Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.

Sélection • Alarme

- Alarme ou avertissement
- Avertissement

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Seuil d'enclenchement

Navigation

Prérequis

Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Seuil

Description

Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.

Entrée


Nombre à virgule flottante avec signe

Information supplémentaire

Le comportement à la commutation dépend de la position relative des paramètres **Seuil d'enclenchement** et **Seuil de déclenchement** :

Seuil d'enclenchement > Seuil de déclenchement


- La sortie se ferme lorsque la valeur mesurée dépasse le **Seuil d'enclenchement**.
- La sortie s'ouvre lorsque la valeur mesurée chute sous le **Seuil de déclenchement**.

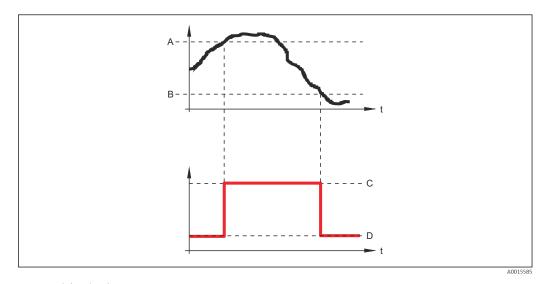

- A Seuil d'enclenchement
- B Seuil de déclenchement
- C Sortie fermée (conducteur)
- D Sortie ouverte (non conducteur)

Seuil d'enclenchement < Seuil de déclenchement

- La sortie se ferme lorsque la valeur mesurée chute sous le **Seuil d'enclenchement**.
- La sortie s'ouvre lorsque la valeur mesurée dépasse le **Seuil de déclenchement**.

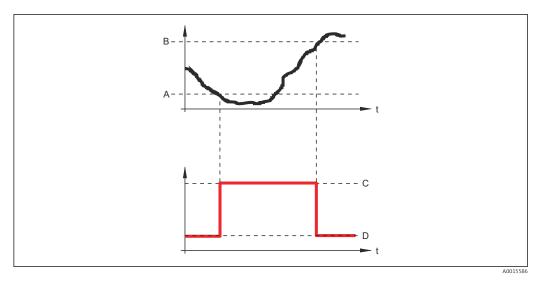

- A Seuil d'enclenchement
- B Seuil de déclenchement
- C Sortie fermée (conducteur)
- D Sortie ouverte (non conducteur)

Temporisation à l'enclenchemen	sation à l'enclenchemen	ıt
--------------------------------	-------------------------	----

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Tempo.enclench.

Prérequis ■ Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Seuil

■ Affecter seuil (→ 🖺 139) ≠ Arrêt

Description Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.

Entrée 0,0 ... 100,0 s

Seuil de déclen	chement
-----------------	---------

Navigation Sort.commutation \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Seuil déclench.

Prérequis Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Seuil

Description Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.

Entrée Nombre à virgule flottante avec signe

Information Le comportement à la commutation dépend de la position relative des paramètres Seuil supplémentaire d'enclenchement et Seuil de déclenchement (description : voir paramètre Seuil

d'enclenchement ($\rightarrow \equiv 140$)).

Temporisation au déclenchement

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Tempo. déclench.

Prérequis ■ Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Seuil

■ Affecter seuil (→ 🗎 139) ≠ Arrêt

Description Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.

Entrée 0,0 ... 100,0 s

Mode défaut

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Mode défaut

Prérequis Affectation sortie état (→ 🖺 138) = Seuil ou Sortie Numérique

Description Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.

Sélection • Etat actuel

OuvertFermé

Information supplémentaire

Etat de commutation

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Etat commut.

Description Montre l'état actuel de la sortie TOR.

Signal sortie inversé

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Sort.commutation \rightarrow Signal sor.inver

Description Inverser le signal de sortie.

Sélection ■ Non

Oui

Information supplémentaire

Signification des options

Non

La sortie tout ou rien se comporte selon la description ci-dessus.

Out

Les états **Ouvert** et **Fermé** sont inversés par rapport à la description ci-dessus.

Sous-menu "Affichage"

i

Le sous-menu **Affichage** n'est visible que si un afficheur est raccordé à l'appareil.

Navigation

Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Affichage

Language

Navigation

Description

Régler la langue d'affichage.

Sélection

- English
- Deutsch *
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- Portuguesa
- Polski
- **■** русский язык (Russian) ^{*}
- Svenska
- Türkçe
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean)*
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese)
- čeština (Czech) *

Réglage usine

La langue sélectionnée dans la caractéristique 500 de la structure de commande. Si aucune langue n'a été sélectionnée : **English**

Information supplémentaire

Format d'affichage

Navigation

Description

Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.

Sélection


- 1 valeur, taille max.
- 1 valeur + bargr.
- 2 valeurs
- 3 valeurs, 1 grande
- 4 valeurs

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil


Information supplémentaire



■ 37 "Format d'affichage" = "1 valeur, taille max."

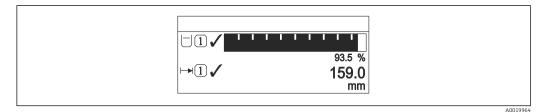

■ 38 "Format d'affichage" = "1 valeur + bargr."

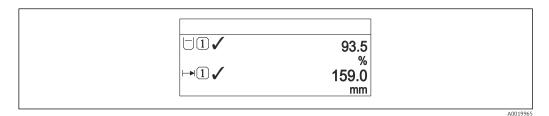

■ 39 "Format d'affichage" = "2 valeurs"


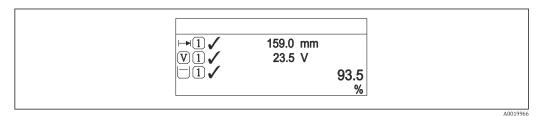


图 40 🏻 "Format d'affichage" = "3 valeurs, 1 grande"



🛂 41 "Format d'affichage" = "4 valeurs"

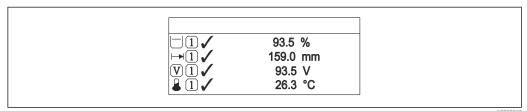

- Les paramètres **Affichage valeur 1 ... 4** sont utilisés pour indiquer les valeurs mesurées apparaissant sur l'afficheur et dans quel ordre.
- Si on a déterminé plus de valeurs mesurées que l'affichage choisi ne le permet, l'appareil affiche les valeurs par alternance. La durée d'affichage jusqu'au prochain changement est réglé dans le paramètre **Affichage intervalle** (→ 🖺 147).

Affichage valeur 1 ... 4

Navigation

Description

Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.

Sélection

- Niveau linéarisé
- Distance
- Interface linéarisée
- Distance interface
- Epaisseur couche supérieure *
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée ⁷
- Sortie analogique 1
- Sortie analogique 2
- Sortie analogique 3
- Sortie analogique 4
- Sortie analogique diag.avan. 1
- Sortie analogique diag.avan. 2

Réglage usine

Pour la mesure d'interface et une sortie courant

- Affichage valeur 1: Interface linéarisée
- Affichage valeur 2: Niveau linéarisé
- Affichage valeur 3: Epaisseur couche supérieure
- Affichage valeur 4: Sortie courant 1

Pour la mesure d'interface et deux sorties courant

- Affichage valeur 1: Interface linéarisée
- Affichage valeur 2: Niveau linéarisé
- Affichage valeur 3: Sortie courant 1
- Affichage valeur 4: Sortie courant 2

Nombre décimales 1 ... 4

Navigation

© Configuration → Config. étendue → Affichage → Nomb.décimales 1

Description

Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.

Sélection

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

Information supplémentaire

Ce réglage n'influence pas la précision de mesure ou de calcul de l'appareil.

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Affichage intervalle

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Affichage \rightarrow Affich.interval.

Description Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur

alterne entre les valeurs.

Entrée 1 ... 10 s

Information supplémentaire

Ce paramètre n'est utile que si le nombre de valeurs mesurées sélectionnées dépasse le nombre de valeurs pouvant être affichées simultanément avec le format d'affichage

sélectionné.

Amortissement affichage

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Affichage \rightarrow Amort. affichage

Description Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.

Entrée 0,0 ... 999,9 s

Ligne d'en-tête


Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Affichage \rightarrow Ligne d'en-tête

Description Sélectionner le contenu de l'en-tête sur l'afficheur local.

Sélection ■ Désignation du point de mesure

■ Texte libre

Information supplémentaire

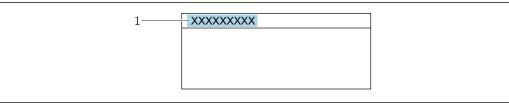

A0029422

l Position du texte de l'en-tête sur l'affichage

Signification des options

Désignation du point de mesure

Est définie dans le paramètre **Désignation du point de mesure**.

■ Texte libre

Est défini dans le paramètre **Texte ligne d'en-tête** ($\rightarrow \equiv 148$).

Texte ligne d'en-tête		a
Navigation		
Prérequis	Ligne d'en-tête (→ 🗎 147) = Texte libre	
Description	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	
Entrée	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux (1	2)
Information supplémentaire	Le nombre de caractères pouvant être affichés dépend des caractères utilisés.	
Caractère de séparation		
Navigation		
Description	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	
Sélection	•. •,	
Format numérique		
Navigation	□□ Configuration → Config. étendue → Affichage → Format numérique	
Description	Choisir format chiffres sur l'afficheur.	
Sélection	■ Décimal ■ ft-in-1/16"	
Information supplémentaire	L'option ft-in-1/16" n'est valable que pour les unités de longueur.	
Menu décimales		
Navigation	© □ Configuration → Config. étendue → Affichage → Menu décimales	
Description	Sélectionner le nombre de décimales pour les nombres dans le menu de configuration.	
Sélection	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX	

X.XXXX

Information supplémentaire

- Valable uniquement pour les nombres dans le menu de configuration (p. ex. Distance du point zéro, Plage de mesure), pas pour l'affichage des valeurs mesurées. Pour l'affichage des valeurs mesurées, le nombre de décimales est réglé dans les paramètres Nombre décimales 1 ... 4
- Ce réglage n'influence pas la précision de mesure ou de calcul de l'appareil

Rétroéclairage

Prérequis Affichage local SD03 (avec touches optiques) disponible.

Description Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.

Sélection ■ Désactiver

Activer

Information supplémentaire

Signification des options

Désactiver

Désactive le rétroéclairage.

Activer

Active le rétroéclairage.



Quel que soit le réglage dans ce paramètre, le rétroéclairage peut si nécessaire être automatiquement désactivé par l'appareil en cas de tension d'alimentation trop faible.

Affichage contraste

Navigation \blacksquare Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Affichage \rightarrow Affich.contraste

Description Régler le réglage du contraste de l'afficheur local par rapport aux conditions ambiantes (p.

ex. éclairage ou angle de lecture).

Entrée 20 ... 80 %

Réglage usine Dépend de l'affichage

Information supplémentaire

Régler le contraste par les touches :

■ Plus sombre : appuyer simultanément sur les touches 🗇 📵.

■ Plus clair : appuyer simultanément sur les touches 🕀 📵.

Sous-menu "Sauvegarde de données vers l'afficheur"

🚹 Ce sous-menu n'est visible que si un afficheur est raccordé à l'appareil.

La configuration de l'appareil peut être sauvegardée à un instant donné dans l'afficheur. La configuration sauvegardée peut être chargée à nouveau dans l'appareil ultérieurement (par exemple pour recréer un état défini). La configuration peut également être transmise à un autre appareil du même type à l'aide de l'afficheur.

Les configurations ne peuvent être transmises qu'entre les appareils qui se trouvent dans le même mode de fonctionnement (voir paramètre **Mode de fonctionnement** $(\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 96)$).

Temps de fonctionneme	ent	
Navigation		
Description	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	
Information supplémentaire	Durée maximale 9999 d (≈ 27 ans)	
Dernière sauvegarde		
Navigation	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
Description	Indique quand la dernière sauvegarde de données a été enregistrée dans le module d'affichage.	
Gestion données		
Navigation	□□ Configuration → Config. étendue → Sauv.donné.affi. → Gestion données	
Description	Sélectionner l'action pour la gestion des données d'appareil dans le module d'affichage	
Sélection	 Annuler Sauvegarder Restaurer Dupliquer 	

Comparer

Effacer sauvegarde

Information supplémentaire

Signification des options

Annuler

Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.

Sauvegarder

La configuration actuelle de l'appareil est sauvegardée de l'HistoROM (intégrée dans l'appareil) dans l'afficheur de l'appareil.

Restaurer

La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir du module d'affichage dans l'HistoROM de l'appareil.

Dupliquer

La configuration du transmetteur est transmise à un autre appareil par l'intermédiaire de son afficheur. Les paramètres suivants, qui caractérisent chaque point de mesure, ne sont **pas** transmis :

Type de produit

Comparer

La configuration de l'appareil mémorisée dans le module d'affichage est comparée à la configuration actuelle de l'appareil dans l'HistoROM. Le résultat de la comparaison est indiquée dans le paramètre **Comparaison résultats** ($\rightarrow \implies 151$).

• Effacer sauvegarde

La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de l'afficheur de l'appareil.

- Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.
- Si une copie de sauvegarde disponible est restaurée avec l'option **Restaurer** sur un autre appareil que l'appareil d'origine, il se peut que certaines fonctions de l'appareil ne soient plus disponibles. Il est également possible que, dans certains cas, une réinitialisation aux réglages par défaut ne rétablisse pas l'état d'origine.

Il faut toujours utiliser l'option **Dupliquer** pour transmettre la configuration à un autre appareil.

État sauvegarde		
Navigation		
Description	Indique quelle action est actuellement en cours pour la sauvegarde des données.	
Comparaison résultats		
Navigation		
Description	Comparaison entre données d'appareil actuel et copie écran.	

Information supplémentaire

Signification de l'affichage

Réglages identiques

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM correspond à sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.

Réglages différents

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM ne correspond pas à sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.

Aucun jeu de données disponible

Il n'existe pas dans l'afficheur de copie de sauvegarde de la configuration d'appareil de l'HistoROM.

■ Jeu de données corrompu

La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM n'est pas compatible avec sa copie de sauvegarde dans l'afficheur ou est défectueuse.

■ Non vérifié

Aucune comparaison n'a encore été réalisée entre la configuration d'appareil de l'HistoROM et sa copie de sauvegarde dans l'afficheur.

■ Set de données incompatible

Pour des raisons d'incompatibilité, la comparaison n'est pas possible.

La comparaison est lancée via **Gestion données (→ 🗎 150) = Comparer**.

Si la configuration du transmetteur a été dupliquée avec **Gestion données**(→ □ 150) = **Dupliquer** à partir d'un autre appareil, la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM ne coïncide alors que partiellement avec celle dans l'afficheur : Les caractéristiques spécifiques au capteur (par ex. la courbe de mapping) ne sont pas dupliquées. Le résultat de la comparaison est dans ce cas **Réglages différents**.

Sous-menu "Administration"

Navigation \square Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Administration

Définir code d'accès

Navigation

Description

Définir le code d'accès pour l'écriture des paramètres.

Entrée

0...9999

Information supplémentaire

- Si le réglage par défaut n'est pas modifié ou si "0" est entré, les paramètres ne sont pas protégés en écriture et les données de configuration de l'appareil peuvent ainsi toujours être modifiées. L'utilisateur est connecté avec le rôle "Chargé de maintenance".
- La protection en écriture affecte tous les paramètres marqués dans le document avec le symbole ①. Sur l'afficheur local, le symbole ① placé devant un paramètre indique qu'il est protégé en écriture.
- Après définition du code d'accès, les paramètres protégés en écriture ne pourront à nouveau être modifiés qu'après saisie du code d'accès dans le paramètre **Entrer code** d'accès ($\rightarrow \implies 110$).
- En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.
- En cas de configuration via l'afficheur local : le nouveau code d'accès n'est valide qu'une fois qu'il a été confirmé dans le paramètre **Confirmer le code d'accès** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 155$).

Reset appareil

Navigation

Description

Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.

Sélection

- Annuler
- Au réglage usine
- État au moment de la livraison
- De configuration client
- Aux valeurs standard transducteur
- Rédémarrer l'appareil

Information supplémentaire

Signification des options

Annuler

Aucune action

Au réglage usine

Tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages par défaut spécifiques à la référence de commande.

• État au moment de la livraison

Tous les paramètres sont réinitialisés à l'état à la livraison. L'état à la livraison peut différer des réglages par défaut si des valeurs de paramètres personnalisées ont été indiquées à la commande.

Cette option n'est disponible que si une configuration spécifique à l'utilisateur a été commandée.

■ De configuration client

Remet tous les paramètres utilisateur aux réglages par défaut. Les paramètres service sont conservés.

Aux valeurs standard transducteur

Remet tous les paramètres utilisateur qui influencent la mesure aux réglages par défaut. Les paramètres service et les paramètres qui concernent uniquement la communication sont conservés.

Rédémarrer l'appareil

Lors du redémarrage, tous les paramètres dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM) sont réinitialisés aux réglages par défaut (par ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.

Assistant "Définir code d'accès"

L'assistant **Définir code d'accès** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration avec l'outil de configuration, le paramètre **Définir code d'accès** se trouve directement dans le sous-menu **Administration**. Le paramètre **Confirmer le code d'accès** n'est pas disponible dans le cas de la configuration via l'outil de configuration.

Définir code d'accès		
Navigation		Configuration \rightarrow Config. étendue \rightarrow Administration \rightarrow Déf.code d'accès \rightarrow Déf.code d'accès
Description	→ 🖺	153
Confirmer le code d'accè	ès	

Navigation		Configuration → Config. étendue → Administration → Déf.code d'accès → Conf.code.accès
Description	Confi	rmer le code d'accès entré.

Entrée 0 ... 9 9 9 9

16.4 Menu "Diagnostic"

Navigation 🗟 🖺 Diagnostic

Diagnostic actuel	
Navigation	□ Diagnostic → Diagnostic act.
Description	Indique le message de diagnostic en cours.
Information supplémentaire	L'affichage se compose de : Symbole pour le niveau d'événement Code pour le comportement de diagnostic Durée d'apparition de l'événement Texte d'événement
	S'il y a plusieurs messages de diagnostic simultanément, seul le message avec la plus haute priorité est affiché.
	Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole ① sur l'affichage.
Horodatage	
Navigation	☐ Diagnostic → Horodatage
Dernier diagnostic	
Navigation	□ Diagnostic → Derni.diagnostic
Description	Indique le dernier message de diagnostic apparu avant le message actuel.
Information supplémentaire	L'affichage se compose de : Symbole pour le niveau d'événement Code pour le comportement de diagnostic Durée d'apparition de l'événement Texte d'événement
	Il est possible que le message de diagnostic affiché reste valable. Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole ① sur l'affichage.

Horodatage

Navigation □ Diagnostic → Horodatage

Temps de fct depuis redémarrage

Description Indique le temps écoulé depuis le dernier redémarrage de l'appareil.

Temps de fonctionnement

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnostic \rightarrow Temps fonctionm.

Description Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.

InformationDurée maximalesupplémentaire $9999 \text{ d} \ (\approx 27 \text{ ans})$

16.4.1 Sous-menu "Liste de diagnostic"

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnostic \rightarrow Liste diagnostic

Diagnostic 1 ... 5

Navigation \Box Diagnostic \rightarrow Liste diagnostic \rightarrow Diagnostic 1

Description Affichage des messages de diagnostic en cours avec les priorités de la première à la

cinquième.

Information supplémentaire

L'affichage se compose de :

Symbole pour le niveau d'événement

• Code pour le comportement de diagnostic

■ Durée d'apparition de l'événement

■ Texte d'événement

Horodatage 1 ... 5

Navigation Diagnostic \rightarrow Liste diagnostic \rightarrow Horodatage 1 ... 5

16.4.2 Sous-menu "Journal d'événements"



Le sous-menu **Journal d'événements** n'est disponible que dans le cas de la configuration via l'affichage local. Dans le cas de la configuration via FieldCare, la liste des événements peut être affichée à l'aide de la fonction "Liste événements / HistoROM" dans FieldCare.

Options filtre

Navigation

Diagnostic → Journ.événement. → Options filtre

Sélection

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

Information supplémentaire



- Ce paramètre n'est utilisé que pour la configuration via l'affichage local.
- Les signaux d'état sont classés d'après NAMUR NE 107.

Sous-menu "Liste événements"

Le sous-menu **Liste événements** indique l'historique des messages d'événement de la catégorie sélectionnée dans le paramètre **Options filtre** ($\rightarrow \stackrel{ riangle}{=} 159$). Un maximum de 100 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique.

Les symboles suivants indiquent si un événement s'est produit ou s'il est terminé (symboles d'état) :

- 🕣 : Un événement s'est produit
- 🕒 : Un événement s'est achevé
- Les mesures correctives pour éliminer la cause du message peuvent être visualisées via le symbole (i) sur l'affichage.

Format affichage

- En cas de message d'événement de la catégorie (signal d'état) I : signal d'état, numéro d'événement, durée d'apparition, texte de l'événement
- En cas de message d'événement de la catégorie (signal d'état) F, M, C, S : événement de diagnostic, symbole d'état, durée d'apparition, texte de l'événement

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Journ. événement. \rightarrow Liste événements

16.4.3 Sous-menu "Information appareil"

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnostic \rightarrow Info.appareil

Désignation du point de mesure

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Désign.point mes

Description Entrer le repère pour le point de mesure.

Affichage Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Numéro de série

Description Montre le numéro de série de l'appareil.

Information supplémentaire

- Utilisation du numéro de série
 - Pour identifier rapidement l'appareil, par ex. pour contacter Endress+Hauser.
 - Pour obtenir des informations ciblées sur l'appareil à l'aide du Device Viewer : www.endress.com/deviceviewer
- Le numéro de série se trouve également sur la plaque signalétique.

Version logiciel

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Version logiciel

Description Montre la version de firmware d'appareil installé.

Affichage xx.yy.zz

Information supplémentaire

Pour les versions de firmware dont seuls les deux derniers chiffres ("zz") diffèrent, il n'y a aucune différence dans les fonctionnalités et l'utilisation.

Nom d'appareil

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Nom d'appareil

Description Montre le nom du transmetteur.

Code commande

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Code commande

Description Montre la référence de commande de l'appareil.

Affichage Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Information supplémentaire

La référence de commande est générée par transformation réversible de la référence de commande étendue, qui indique les options de toutes les caractéristiques de l'appareil dans

la structure du produit. A l'inverse, les caractéristiques de l'appareil ne sont pas

directement visibles dans la référence de commande.

Référence de commande 1 ... 3

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Réf. commande 1

Description Indique les trois composantes de la référence de commande étendue.

Affichage Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Information supplémentaire

La référence de commande étendue indique pour l'appareil les options de toutes les caractéristiques de la structure du produit et définit ainsi l'appareil de façon unique.

Status PROFIBUS Master Config

Description Indique si l'échange de données cyclique avec le maître est actuellement actif.

Affichage ■ Active

Non actif

PROFIBUS ident number

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Info.appareil \rightarrow Ident number

Description Indique l'identifiant de l'appareil.

Information supplémentaire

Le paramètre **Ident number selector** peut être utilisé pour définir l'identifiant à utiliser.

16.4.4 Sous-menu "Valeur mesurée"

Distance


Navigation

□ □ Diagnostic → Val. mesurée → Distance

Description

Indique la distance mesurée D_L du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) au niveau.

Information supplémentaire

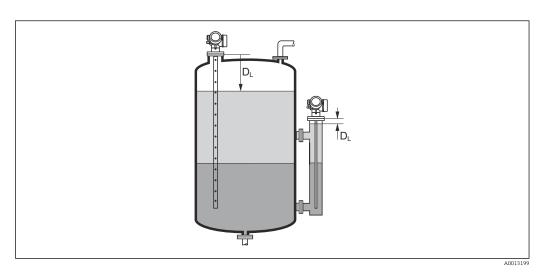

■ 42 Distance pour la mesure d'interface

L'unité est définie dans le paramètre **Unité de longueur** (→ 🖺 97).

Niveau linéarisé

Navigation

■ □ Diagnostic → Val. mesurée → Niveau linéarisé

Description

Indique le niveau linéarisé.

Information supplémentaire

- i
- L'unité est définie par le paramètre **Unité après linéarisation**.
 - Dans le cas de mesures d'interface, ce paramètre fait toujours référence au niveau total.

Distance interface

Navigation

□ □ Diagnostic → Val. mesurée → Dist. interface


Prérequis

Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Description

Indique la distance mesurée D_I du point de référence (bord inférieur bride/raccord fileté) à l'interface.

Information supplémentaire

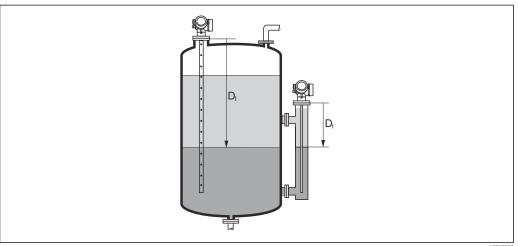

Interface linéarisée

Diagnostic → Val. mesurée → Interface linéar **Navigation**

Prérequis Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif

Description Indique la hauteur d'interface linéarisée.

Information supplémentaire

L'unité est définie par le paramètre **Unité après linéarisation**.


Epaisseur couche supérieure

Navigation Diagnostic → Val. mesurée → Epais.couche sup

Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif **Prérequis**

Description Indique l'épaisseur d'interface supérieure (UP).

Information supplémentaire

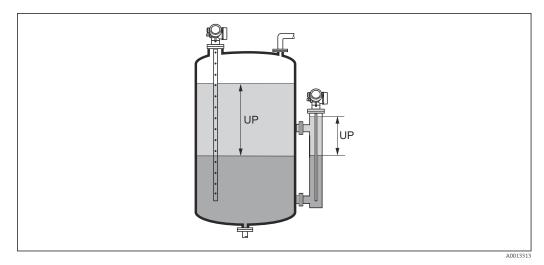

UP Epaisseur couche supérieure

Tension aux bornes 1

Navigation

Etat de commutation

Navigation

Description

Montre l'état actuel de la sortie TOR.

Sous-menu "Analog input 1 ... 6" 16.4.5

Il y a un sous-menu **Analog input** pour chaque bloc Analog Input de l'appareil. Seuls les paramètres les plus importants de chaque bloc sont disponibles à cet endroit du menu de configuration. Pour la liste complète des paramètres du bloc, voir : Diagnostic \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6

Navigation

Channel		
Navigation		
Description	Paramètre standard CHANNEL du bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.	
Sélection	 Niveau linéarisé Distance Interface linéarisée * Distance interface * Epaisseur couche supérieure * Tension aux bornes Température électronique Capacité mesurée * Amplitude écho absolue Amplitude écho relative Amplitude interface absolue * Amplitude interface relative * Amplitude absolue EOP Niveau de bruit Décalage apparent EOP Valeur constante diélectrique calculée * Débogage capteur Sortie analogique diag.avan. 1 Sortie analogique diag.avan. 2 	
Information supplémentaire	Assigne une grandeur mesurée au bloc AI.	
Out value		
Navigation		
Description	Elément Value du paramètre standard OUT dans le bloc Analog Input selon le profil PROFIBUS.	
Entrée	Nombre à virgule flottante avec signe	

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Information supplémentaire

■ Pour Mode block actual = Man :

Entrer la valeur de sortie du bloc Analog Input.

• Ou :

Indique la valeur de sortie du bloc Analog Input.

Out status

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnostic \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Out status

Description Elément **Status** du paramètre standard **OUT** dans le bloc Analog Input selon le profil

PROFIBUS.

Affichage ■ Good

Uncertain

■ Bad

Information supplémentaire

Seuls les deux quality bits sont évalués dans ce paramètre.

Out status HEX

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnostic \rightarrow Analog inputs \rightarrow Analog input 1 ... 6 \rightarrow Out status HEX

Description Elément **Status** du paramètre standard **OUT** dans le bloc Analog Input selon le profil

PROFIBUS.

Entrée 0 ... 255

Information supplémentaire

Dans ce paramètre, l'octet d'état complet est affiché sous la forme d'un nombre

hexadécimal à deux digits.

16.4.6 Sous-menu "Enregistrement des valeurs mesurées"

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Diagnostic \rightarrow Enreg.val.mes.

Affecter voie 1 ... 4

Navigation

Sélection

- Arrêt
- Niveau linéarisé
- Distance
- Distance non filtrée
- Interface linéarisée
- Distance interface
- Distance interface non filtrée
- Epaisseur couche supérieure
- Tension aux bornes
- Température électronique
- Capacité mesurée
- Amplitude écho absolue
- Amplitude écho relative
- Amplitude interface absolue *
- Amplitude interface relative
- Amplitude absolue EOP
- Décalage apparent EOP
- Niveau de bruit
- Valeur constante diélectrique calculée *
- Sortie analogique diag.avan. 1
- Sortie analogique diag.avan. 2

Information supplémentaire

Dans l'ensemble, 1000 valeurs mesurées sont mémorisées. Cela signifie :

- 1000 points de données si 1 voie de mémorisation est utilisée
- 500 points de données si 2 voies de mémorisation sont utilisées
- 333 points de données si 3 voies de mémorisation sont utilisées
- 250 points de données si 4 voies de mémorisation sont utilisées

Lorsque le nombre maximal de points de données a été atteint, les points de données les plus anciens dans la mémoire sont écrasés cycliquement, de sorte qu'il reste toujours les 1000, 500, 333 ou 250 dernières valeurs mesurées en mémoire (principe de la mémoire circulaire).



Si la sélection est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Intervalle de mémorisation

Navigation

- ☐ Diagnostic → Enreq.val.mes. → Interval.mémori.
- Diagnostic → Enreg.val.mes. → Interval.mémori.

Entrée

1,0 ... 3600,0 s

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Information supplémentaire

Ce paramètre détermine l'intervalle de temps entre chaque point de données dans la mémoire des données et ainsi le temps de process T_{log} maximal enregistrable :

- Si 1 voie d'enregistrement est utilisée : $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$ Si 2 voies d'enregistrement sont utilisées : $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$
- Si 3 voies d'enregistrement sont utilisées : T_{log} = 333 · t_{log}
- Si 4 voies d'enregistrement sont utilisées : $T_{loq} = 250 \cdot t_{loq}$

Une fois ce temps écoulé, les points de données les plus anciens dans la mémoire sont écrasés cycliquement, de sorte qu'il reste toujours une heure de T_{loq} en mémoire (principe de la mémoire circulaire).

Si la lonqueur de l'intervalle de sauvegarde est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Exemple

Si une 1 voie d'enregistrement est utilisée

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Reset tous enregistrements

Navigation

- Diagnostic \rightarrow Enreg.val.mes. \rightarrow RAZ tous enregis
- Diagnostic → Enreg.val.mes. → RAZ tous enregis


Sélection

- Annuler
- Effacer données

Sous-menu "Affichage voie 1 ... 4"

Les sous-menus **Affichage voie 1 ... 4** n'existent que dans le cas de la configuration via l'afficheur local. Dans le cas de la configuration via FieldCare, le diagramme peut être affiché à l'aide de la fonction "Liste événements / HistoROM" dans FieldCare.

Les sous-menus **Affichage voie 1 ... 4** appellent l'affichage du diagramme de l'historique de la voie concernée.

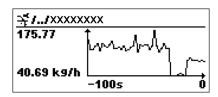

- Axe x : Indique, en fonction du nombre de voies sélectionnées, 250 à 1000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : Indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.
- Pour retourner au menu de configuration, appuyer simultanément sur \pm et \Box .

Navigation

16.4.7 Sous-menu "Simulation"


Le sous-menu **Simulation** est utilisé pour simuler des valeurs mesurées spécifiques ou d'autres conditions. De cette manière, il est possible de vérifier si la configuration de l'appareil et des dispositifs de commande raccordés est correcte.

Conditions pouvant être simulées

Condition à simuler	Paramètres associés
Valeur spécifique d'une variable de process	 Affectation simulation grandeur mesure (→ 🖺 172) Valeur variable mesurée (→ 🖺 172)
Etat spécifique de la sortie de commutation	 Simulation sortie commutation (→ 🖺 172) Etat de commutation (→ 🖺 173)
Présence d'une alarme	Simulation alarme appareil (→ 🖺 173)
Présence d'un message de diagnostic spécifique	Simulation événement diagnostic (→ 🖺 173)

Structure du sous-menu

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation

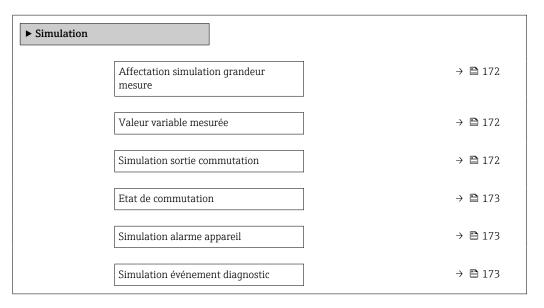

Description des paramètres de l'appareil

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation

Affectation simulation grandeur mesure

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Aff.sim.gran.mes

Sélection

- Arrêt
- Niveau
- Interface
- Niveau linéarisé
- Interface linéarisée
- Epaisseur linéarisée

Information supplémentaire

- La valeur de la grandeur à simuler est définie dans le paramètre Valeur variable mesurée (→
 ☐ 172).
- Si **Affectation simulation grandeur mesure** ≠ **Arrêt**, la simulation est active. Une simulation active est indiquée par un message de diagnostic de la catégorie *Contrôle de fonctionnement (C)*.

Valeur variable mesurée

Navigation $\blacksquare \Box$ Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Valeur var. mes.

Prérequis Affectation simulation grandeur mesure (→ 🖺 172) ≠ Arrêt

Entrée Nombre à virgule flottante avec signe

Information supplémentaire

Le traitement de la mesure ainsi que la sortie signal dépendent de la valeur entrée. De cette manière, il est possible de vérifier si l'appareil est correctement paramétré.

Simulation sortie commutation

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Sim.sort.comm.

Description Commuter en On/Off la simulation de contact.

Sélection ■ Arrêt

Marche

^{*} Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Etat de commutation

Navigation $\blacksquare \Box$ Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Etat commut.

Prérequis Simulation sortie commutation (→ 🖺 172) = Marche

Description Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation.

Sélection ■ Ouvert

■ Fermé

Information supplémentaire

La sortie de commutation suit la valeur entrée. De cette manière, il est possible de vérifier

si le dispositif de commande en aval fonctionne correctement.

Simulation alarme appareil

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Simulalarme app

Description Commuter en On/Off l'alarme capteur.

Sélection ■ Arrêt

Marche

Information supplémentaire

Si l'option **Marche** a été sélectionnée l'appareil génère une alarme. On peut ainsi vérifier si

le comportement de sortie de l'appareil en cas d'alarme est correct.

Une simulation active est indiquée par le message de diagnostic **⊗C484 Simulation mode**

défaut.

Simulation événement diagnostic

Navigation \blacksquare Expert \rightarrow Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Sim.évén.diagnos

Description Sélectionner un événement de diagnostic pour activer le procédé de simulation.

Information supplémentaire

Dans le cas de la configuration via l'afficheur local, la liste de sélection peut être filtrée en fonction des catégories d'événement (paramètre **Catégorie d'événement diagnostic**).

16.4.8 Sous-menu "Test appareil"

Navigation \Box Diagnostic \rightarrow Test appareil

 Démarrage test appareil

 Navigation
 Diagnostic → Test appareil → Démarra.test app

 Description
 Lancer le test appareil.

 Sélection
 • Non

 Oui

Information supplémentaire

En cas de perte de l'écho, il n'est pas possible de réaliser un test de l'appareil.

Résultat test appareil

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Test appareil \rightarrow Résult.test app

Description Indique le résultat du test de l'appareil.

Information supplémentaire

Signification de l'affichage

■ Installation OK

Mesure possible sans restriction.

■ Précision limitée

Une mesure est possible, mais en raison des amplitudes du signal, la précision de mesure peut être réduite.

■ Capacité de mesure limitée

Une mesure est actuellement toujours possible, mais il y a un risque de perte de l'écho en cours de fonctionnement. Vérifier la position de montage de l'appareil et le coefficient diélectrique du produit.

Non vérifié

Aucun test n'a été réalisé.

Dernier test Navigation □□ Diagnostic → Test appareil → Dernier test Description Indique la durée de fonctionnement à laquelle le dernier test de l'appareil a été réalisé. Affichage Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux

Signal de niveau

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Test appareil \rightarrow Signal de niveau

Prérequis Le test de l'appareil a été réalisé.

Description Indique le résultat du test pour le signal de niveau.

Affichage ■ Non vérifié

■ Test non OK
■ Test OK

Information supplémentaire

Pour $Signal\ de\ niveau = Test\ non\ OK$: Vérifier le montage de l'appareil et le coefficient

diélectrique du produit.

Signal de couplage

Navigation \blacksquare Diagnostic \rightarrow Test appareil \rightarrow Signal couplage

Prérequis Le test de l'appareil a été réalisé.

Description Affiche le résultat du test pour le signal de couplage.

Affichage ■ Non vérifié

Test non OKTest OK

Information supplémentaire

Pour \mathbf{Signal} de $\mathbf{couplage} = \mathbf{Test}$ \mathbf{non} \mathbf{OK} : Vérifir le montage de l'appareil. Dans le cas de

cuves non métalliques, utiliser une plaque métallique ou une bride métallique.

Signal interface

Prérequis ■ Mode de fonctionnement (→ 🖺 96) = Interface ou Interface avec capacitif

■ Le test de l'appareil a été réalisé.

Description Indique le résultat du test pour le signal d'interface.

Affichage ■ Non vérifié

■ Test non OK

■ Test OK

16.4.9 Sous-menu "Heartbeat"



Le sous-menu **Heartbeat** n'est disponible que via **FieldCare** ou **DeviceCare**. Il contient les assistants faisant partie des packs d'applications **Heartbeat Verification** et Heartbeat Monitoring.

Description détaillée SD01872F

Navigation

Index

Α	Code incorrect (Paramètre)
Accès en écriture	Commutateur de verrouillage 40
Accès en lecture	Commutateur DIP
Accessoires	voir Commutateur de verrouillage
Composants système 81	Comparaison résultats (Paramètre)
Spécifiques à l'appareil	Composants système
Spécifiques à la communication 80	Concept de réparation
spécifiques au service 80	Configuration (Menu)
Activer tableau (Paramètre)	Configuration d'une mesure d'interface 54
Administration (Sous-menu)	Configuration de la langue de programmation 53
Adresse capteur (Paramètre)	Configuration de la mesure d'interface 54
Affectation simulation grandeur mesure (Paramètre)	Configuration étendue (Sous-menu) 109
	Configuration sur site
Affectation sortie état (Paramètre)	Confirmation distance (Paramètre) 103, 106
Affecter état (Paramètre)	Confirmation longueur de sonde (Paramètre) 135, 136
Affecter niveau diagnostic (Paramètre)	Confirmation WHG (Assistant)
Affecter seuil (Paramètre)	Confirmer le code d'accès (Paramètre)
Affecter voie 1 4 (Paramètre)	Consignes de sécurité
	De base
Affichage (Sous-menu)	Constante diélectrique (Paramètre) 101, 115, 117
Affichage contraste (Paramètre)	Constante diélectrique phase inférieure (Paramètre) 112
Affichage de la courbe écho	Correction du niveau (Paramètre)
Affichage intervalle (Paramètre)	Correction longueur de sonde (Assistant)
Affichage valeur 1 (Paramètre)	Couche supérieure mesurée (Paramètre)
Affichage voie 1 4 (Sous-menu)	
Afficheur FHX50	Cuves enterrées
Afficheur local	D
voir En état d'alarme	-
voir Message de diagnostic	Définir code d'accès (Assistant)
Amortissement affichage (Paramètre) 147	Définition du code d'accès (Paramètre)
Analog input 1 6 (Sous-menu) 107, 165	Définition du code d'accès
Assistant	Démarrage test appareil (Paramètre)
Calcul automatique constante diélectr 117	Dernier diagnostic (Paramètre)
Confirmation WHG	Dernier test (Paramètre)
Correction longueur de sonde 136	Dernière sauvegarde (Paramètre)
Définir code d'accès	Désactiver protection en écriture (Paramètre) 133
Suppression	Désignation du point de mesure (Paramètre) 96, 160
WHG désactivé	Diagnostic
	Symboles
В	Diagnostic (Menu)
Boîtier	Diagnostic 1 (Paramètre)
Construction	Diagnostic actuel (Paramètre)
Rotation	Diamètre (Paramètre)
Boîtier de l'électronique	Diamètre du tube (Paramètre) 97
Construction	Distance (Paramètre) 100, 106, 162
Boîtier de transmetteur	Distance de blocage (Paramètre)
Rotation	Distance du point zéro (Paramètre) 98
Bride	Distance interface (Paramètre) 103, 162
Bypass	Document
	Fonction
C	Domaine d'application
Calcul automatique constante diélectr. (Assistant) 117	Risques résiduels
Caractère de séparation (Paramètre)	Droits d'accès aux paramètres
Channel (Paramètre)	Accès en écriture
Code commande (Paramètre)	Accès en lecture
Code d'accès	Droits d'accès via afficheur (Paramètre) 110
Entrée erronée	Droits d'accès via logiciel (Paramètre) 109
	•

E	M
Éléments de configuration	Maintenance
Message de diagnostic 61	Marques déposées
Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-menu) . 167	Masque de saisie
Enregistrement suppression (Paramètre) 105, 106	Menu
Entrer code d'accès (Paramètre)	Configuration
Epaisseur couche supérieure (Paramètre)	Diagnostic
État de verrouillage	Menu décimales (Paramètre)
État sauvegarde (Paramètre)	Message de diagnostic
État verrouillage (Paramètre)	Mesure manuelle couche supérieure (Paramètre)
Événement de diagnostic 61	
Dans l'outil de configuration 62	Mesures correctives
Événements de diagnostic 60	Appel
Exigences imposées au personnel 9	Fermeture 62
F	Mise au rebut
	Mode de fonctionnement (Paramètre)
Fail safe type (Paramètre)	Mode défaut (Paramètre)
FHX50	Mode tableau (Paramètre)
Filtrage du journal d'événements 67	Module d'affichage
Fin suppression (Paramètre) 105, 106	iviouale de confriguration
Fixation des sondes coaxiales	N
Fonction du document	Nettoyage
Format d'affichage (Paramètre)	Nettoyage extérieur
Format numérique (Paramètre)	Niveau (Paramètre)
C	Niveau d'événement
G	Explication
Gestion de la configuration d'appareil	Symboles
Groupe de produit (Paramètre)	Niveau linéarisé (Paramètre)
Groupe de produit (r drametre)	Nombre décimales 1 (Paramètre)
H	Numéro de série (Paramètre)
Hauteur intermédiaire (Paramètre) 125	Numéro tableau (Paramètre)
Heartbeat (Sous-menu)	(
Historique des événements 67	0
Horodatage (Paramètre)	Options filtre (Paramètre)
Horodatage 1 5 (Paramètre)	Out status (Paramètre)
I	Out status HEX (Paramètre)
Information appareil (Sous-menu) 160	Out value (Paramètre)
Interface (Paramètre)	Outil
Interface (Sous-menu)	P
Interface linéarisée (Paramètre) 124, 163	Pièces de rechange
Interface service (CDI)	Plaque signalétique
Intervalle de mémorisation (Paramètre) 167	Plage de mesure (Paramètre)
Isolation thermique	Position de montage pour la mesure d'interface 18
J	Produits mesurés
Journal d'événements (Sous-menu)	PROFIBUS ident number (Paramètre)
Journal deveniences (Sous menu)	Propriété interface (Paramètre)
L	Propriété process (Paramètre)
Language (Paramètre)	Informations générales
Ligne d'en-tête (Paramètre)	Protection en écriture
Linéarisation (Sous-menu)	Via code d'accès
Liste d'événements	Via commutateur de verrouillage 40
Liste de diagnostic	Protection en écriture du hardware 40
Liste de diagnostic (Sous-menu)	PV filter time (Paramètre)
Liste événements (Sous-menu)	
Longueur de sonde detdene (1 drannette) 194, 197	

Q	Heartbeat
Qualité signal (Paramètre)	Information appareil
R	Journal d'événements
	Linéarisation
Rampe perte écho (Paramètre)	Liste d'événements
·	Liste de diagnostic
Réglages Gestion de la configuration d'appareil	Liste de diagnostic
Langue d'interface	Réglages de sécurité
Réglages de sécurité (Sous-menu)	Réglages sonde
Réglages sonde (Sous-menu)	Sauvegarde de données vers l'afficheur
Remplacement d'un appareil	Simulation
Reset appareil (Paramètre)	Sortie commutation
Reset tous enregistrements (Paramètre)	Test appareil
Résultat test appareil (Paramètre)	Valeur mesurée
Retour de matériel	Status PROFIBUS Master Config (Paramètre) 161
Rétroéclairage (Paramètre)	Suppression (Assistant)
Rotation de l'afficheur	Suppression actuelle (Paramètre)
Rotation du module d'affichage	Suppression des défauts
Notation du module d'arrichage	Symboles
S	Dans l'éditeur alphanumérique
Sauvegarde de données vers l'afficheur (Sous-menu) 150	Pour la correction
Sécurité de fonctionnement	Symboles affichés
Sécurité du produit	Symboles de la valeur mesurée
Sécurité sur le lieu de travail	Symboles at la valear mesaree
Seuil d'enclenchement (Paramètre) 140	T
Seuil de déclenchement (Paramètre) 141	Technologie sans fil Bluetooth®
Signal de couplage (Paramètre) 175	Temporisation à l'enclenchement (Paramètre) 141
Signal de niveau (Paramètre)	Temporisation au déclenchement (Paramètre) 142
Signal interface (Paramètre)	Temps de fct depuis redémarrage (Paramètre) 157
Signal sortie inversé (Paramètre)	Temps de fonctionnement (Paramètre) 150, 157
Signaux d'état	Tension aux bornes 1 (Paramètre) 164
Simulation (Sous-menu)	Test appareil (Sous-menu) 174
Simulation alarme appareil (Paramètre) 173	Texte d'événement
Simulation événement diagnostic (Paramètre) 173	Texte libre (Paramètre)
Simulation sortie commutation (Paramètre) 172	Texte ligne d'en-tête (Paramètre)
Sonde à câble	Transmetteur
Construction	Rotation de l'afficheur
Sonde à tige	Rotation du module d'affichage 27
Construction	Tube de mesure
Sonde coaxiale	Type de cuve (Paramètre)
Construction	Type de linéarisation (Paramètre)
Sonde mise à la terre (Paramètre)	U
Sondes à câble	_
Capacité de charge de traction	Unité après linéarisation (Paramètre)
Montage	Unité de longueur (Paramètre)
Sondes à tige	Unité du niveau (Paramètre)
Capacité de charge latérale	Utilisation de l'appareil de mesure
Sondes coaxiales	voir Utilisation conforme
Capacité de charge latérale	Utilisation des appareils de mesure
Sortie commutation (Sous-menu)	Cas limites
Sortie perte écho (Paramètre)	Utilisation non conforme
Sous-menu Administration 153	Utiliser valeur cste diélectr. calculée (Paramètre)
Administration	
Affichage	
Affichage voie 1 4	V
Analog input 1 6	Valeur client (Paramètre)
Enregistrement des valeurs mesurées	Valeur constante diélectrique calculée (Paramètre) 115
macybucinem acs valeurs mesarees 107	•

Valeur maximale (Paramètre) 124
Valeur mesurée (Sous-menu)
Valeur perte écho (Paramètre)
Valeur variable mesurée (Paramètre) 172
Verrouillage des touches
Activation
Désactivation 42
Version logiciel (Paramètre)
W
WHG désactivé (Assistant)



www.addresses.endress.com