

Instrucțiuni succinte de utilizare **Proline 500 – digital**

Transmițător cu senzor Coriolis
PROFINET prin Ethernet-APL



Acestea sunt instrucțiuni de utilizare sintetizate; ele **nu** înlocuiesc instrucțiunile de utilizare referitoare la dispozitiv.

Instrucțiuni de utilizare sintetizate partea 2 din 2: Transmițătorul

Conține informații despre transmițător.

Instrucțiuni de utilizare sintetizate partea 1 din 2: Senzorul

→  3



A0023555

Instrucțiuni de operare sintetizate Debitmetru

Dispozitivul constă dintr-un transmițător și un senzor.

Procesul de punere în funcțiune a acestor două componente este descris în două manuale separate, care împreună formează Instrucțiunile de operare sintetizate pentru debitmetru:

- Instrucțiuni de operare sintetizate - Partea 1: Senzorul
- Instrucțiuni de operare sintetizate - Partea 2: Transmițătorul

Vă rugăm să consultați ambele părți ale Instrucțiunilor de operare sintetizate la punerea în funcțiune a dispozitivului, deoarece conținutul unuia vine în completarea celuilalt:

Instrucțiuni de operare sintetizate - Partea 1: Senzorul

Instrucțiunile de operare sintetizate ale senzorului sunt destinate specialiștilor responsabili pentru instalarea dispozitivului de măsurare.

- Recepția la livrare și identificarea produsului
- Depozitare și transport
- Procedura de montare

Instrucțiuni de operare sintetizate - Partea 2: Transmițătorul

Instrucțiunile de operare sintetizate ale transmițătorului sunt destinate specialiștilor responsabili pentru punerea în funcțiune, configurarea și parametrizarea dispozitivului de măsurare (până la prima valoare măsurată).

- Descrierea produsului
- Procedura de montare
- Conexiune electrică
- Opțiuni de operare
- Integrarea sistemului
- Punerea în funcțiune
- Informații privind diagnosticarea

Documentație suplimentară a dispozitivului



Aceste instrucțiuni de operare sintetizate sunt **Instrucțiunile de operare sintetizate, partea a 2-a: Transmițătorul**.

„Instrucțiunile de operare sintetizate, partea 1: Senzorul” sunt disponibile prin:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tabletă: *aplicația Endress+Hauser Operations*

Informații detaliate despre dispozitiv se găsesc în instrucțiunile de operare și în celelalte documentații:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tabletă: *aplicația Endress+Hauser Operations*

Cuprins

1	Despre acest document	5
1.1	Simboluri	5
2	Instrucțiuni de siguranță	7
2.1	Cerințe pentru personal	7
2.2	Utilizarea prevăzută	7
2.3	Siguranța la locul de muncă	8
2.4	Siguranța operațională	8
2.5	Siguranța produsului	8
2.6	Securitate IT	8
2.7	Securitatea IT specifică dispozitivului	8
3	Descrierea produsului	10
4	Montare	11
4.1	Montarea senzorului	11
4.2	Montarea carcasei transmițătorului: Proline 500 – digital	11
4.3	Verificare post-instalare a transmițătorului	12
5	Conexiune electrică	13
5.1	Siguranță electrică	13
5.2	Cerințe de conectare	13
5.3	Conectarea instrumentului de măsurare	16
5.4	Setările hardware-ului	22
5.5	Asigurarea egalizării de potențial	25
5.6	Asigurarea gradului de protecție	25
5.7	Verificarea post-conectare	25
6	Opțiuni de operare	26
6.1	Prezentare generală a opțiunilor de operare	26
6.2	Structura și funcțiile meniului de operare	27
6.3	Acces la meniul de operare prin intermediul afișajului local	28
6.4	Acces la meniul de operare prin instrumentul de operare	31
6.5	Acces la meniul de operare prin serverul web	31
7	Integrarea sistemului	31
8	Punerea în funcțiune	32
8.1	Instalarea și verificarea funcțiilor	32
8.2	Setarea limbii de operare	32
8.3	Configurarea dispozitivului de măsurare	32
8.4	Protecția setărilor împotriva accesului neautorizat	33
9	Informații privind diagnosticarea	33

1 Despre acest document

1.1 Simboluri

1.1.1 Simboluri de siguranță

PERICOL

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul.

AVERTISMENT

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale grave sau decesul.











PRECAUȚIE

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră sau medie.





NOTĂ


Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat deteriorarea produsului sau a împrejurimilor acestuia.

1.1.2 Simboluri pentru anumite tipuri de informații





Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Permis Proceduri, procese sau acțiuni care sunt permise.		Preferat Proceduri, procese sau acțiuni care sunt preferate.
	Interzis Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise.		Recomandare Indică informații suplimentare.
	Trimitere la documentație		Trimitere la pagină
	Trimitere la grafic		Serie de etape
	Rezultatul unui pas		Inspecție vizuală

1.1.3 Simboluri electrice




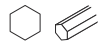

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Curent continuu		Curent alternativ
	Curent continuu și curent alternativ		Conexiune de împământare În ceea ce îl privește pe operator, o bornă de împământare care este legată la masă prin intermediul unui sistem de împământare.

Simbol	Semnificație
	<p>Conexiune de egalizare a potențialului (PE: împământare de protecție)</p> <p>Bornele de împământare care trebuie conectate la împământare înainte de a efectua orice altă racordare.</p> <p>Bornele de împământare sunt amplasate pe interiorul și pe exteriorul dispozitivului:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bornă de împământare interioară: egalizarea de potențial este conectată la rețeaua de alimentare. ▪ Bornă de împământare exterioră: dispozitivul este conectat la sistemul de împământare al instalației.





1.1.4 Simboluri specifice comunicației

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	<p>LED</p> <p>Dioda emițătoare de lumină este aprinsă.</p>		<p>LED</p> <p>Dioda emițătoare de lumină este stinsă.</p>
	<p>LED</p> <p>Dioda emițătoare de lumină se aprinde intermitent.</p>		<p>Rețea locală fără fir (Wireless Local Area Network - WLAN)</p> <p>Comunicație prin intermediul unei rețele wireless locale.</p>

1.1.5 Simboluri scule

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Șurubelniță Torx		Șurubelniță cu cap plat
	Șurubelniță cu cap Phillips		Cheie cu locaș hexagonal
	Cheie cu capăt deschis		

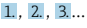1.1.6 Simboluri din grafice

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
1, 2, 3,...	Numere elemente		Serie de etape
A, B, C, ...	Vizualizări	A-A, B-B, C-C, ...	Secțiuni
	Zonă periculoasă		Zonă sigură (zonă care nu prezintă pericol)
	Direcție de curgere		

2 Instrucțiuni de siguranță

2.1 Cerințe pentru personal

Personalul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ▶ Specialiștii instruiți calificați trebuie să aibă o calificare relevantă pentru această funcție și sarcină specifică.
- ▶ Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul unității.
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale.
- ▶ Înainte de a începe activitatea, citiți și încercați să înțelegeți instrucțiunile din manual și din documentația suplimentară, precum și certificatele (în funcție de aplicație).
- ▶ Urmați instrucțiunile și respectați condițiile de bază.

2.2 Utilizarea prevăzută

Domeniu și medii de utilizare

Dispozitivul de măsurare descris în acest manual este proiectat exclusiv pentru măsurarea debitului lichidelor.

Pentru a vă asigura că instrumentul de măsurare rămâne în starea corespunzătoare pe durata de operare:

- ▶ Utilizați instrumentul de măsurare numai în deplină conformitate cu datele de pe plăcuța de identificare și cu condițiile generale indicate în instrucțiunile de operare și în documentația suplimentară.
- ▶ Utilizați instrumentul de măsurare numai pentru fluide în care materialele umezite în proces sunt suficient de rezistente.
- ▶ Respectați intervalul de presiune și temperatură specificat.
- ▶ Respectați intervalul de temperatură ambientală specificat.
- ▶ Protejați permanent instrumentul de măsurare împotriva coroziunii cauzată de influențele mediului ambiant.

Utilizare incorectă

Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute poate compromite siguranța dispozitivului. Producătorul declină orice răspundere pentru daunele provocate prin utilizarea incorectă sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

AVERTISMENT

Pericol de crăpare din cauza lichidelor corozive sau abrazive și din cauza condițiilor ambiante!

- ▶ Verificați compatibilitatea lichidului de proces cu materialul din care este fabricat senzorul.
- ▶ Asigurați-vă că toate materialele umezite de lichide pe parcursul procesului sunt rezistente.
- ▶ Respectați intervalul de presiune și temperatură specificat.

NOTĂ**Verificare pentru cazurile limită:**

- ▶ Pentru lichidele speciale și lichidele de curățare, Endress+Hauser furnizează cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor umezite de lichide, însă nu acceptă nicio garanție sau răspundere deoarece schimbările mici ale temperaturii, concentrației sau nivelului de contaminare în cadrul procesului pot modifica proprietățile rezistenței la coroziune.

2.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru intervențiile asupra dispozitivului și lucrul cu dispozitivul:

- ▶ Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările naționale.

2.4 Siguranța operațională

Pericol de deteriorare a dispozitivului!

- ▶ Utilizați dispozitivul numai în stare tehnică corespunzătoare și cu protecție intrinsecă.
- ▶ Operatorul este responsabil pentru funcționarea fără interferențe a dispozitivului.

2.5 Siguranța produsului

Dispozitivul de măsurare este proiectat în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai recente cerințe de siguranță; acesta a fost testat, iar la ieșirea din fabrică, starea acestuia asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește standardele de siguranță și cerințele legale generale. De asemenea, acesta este în conformitate cu directivele UE menționate în declarația de conformitate UE specifică dispozitivului. Producătorul confirmă acest fapt prin aplicarea marcatului CE pe dispozitiv..

2.6 Securitate IT

Garanția noastră este validă numai dacă produsul este instalat și utilizat conform descrierii din instrucțiunile de operare. Produsul este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor.

Măsurile de securitate IT, care asigură protecție suplimentară pentru produs și transferul de date asociat, trebuie să fie implementate chiar de operatori și să respecte standardele de securitate.

2.7 Securitatea IT specifică dispozitivului

Dispozitivul oferă o gamă de funcții specifice pentru a susține măsurile de protecție pentru operator. Aceste funcții pot fi configurate de către utilizator și oferă o siguranță sporită în timpul operării, în cazul utilizării corecte.




Pentru informații detaliate privind securitatea IT specifică dispozitivului, consultați Instrucțiunile de operare ale dispozitivului.

2.7.1 Acces prin interfața de service (CDI-RJ45)

Dispozitivul poate fi conectat la o rețea prin intermediul interfeței de service (CDI-RJ45). Funcțiile specifice dispozitivului asigură operarea în siguranță a dispozitivului într-o rețea.

Este recomandată utilizarea standardelor și orientărilor industriale relevante definite de comitetele de siguranță naționale și internaționale, precum IEC/ISA62443 sau IEEE. Aceasta include măsurile de securitate organizatorică, precum alocarea autorizației de acces, dar și măsuri tehnice, precum segmentarea rețelei.

3 Descrierea produsului

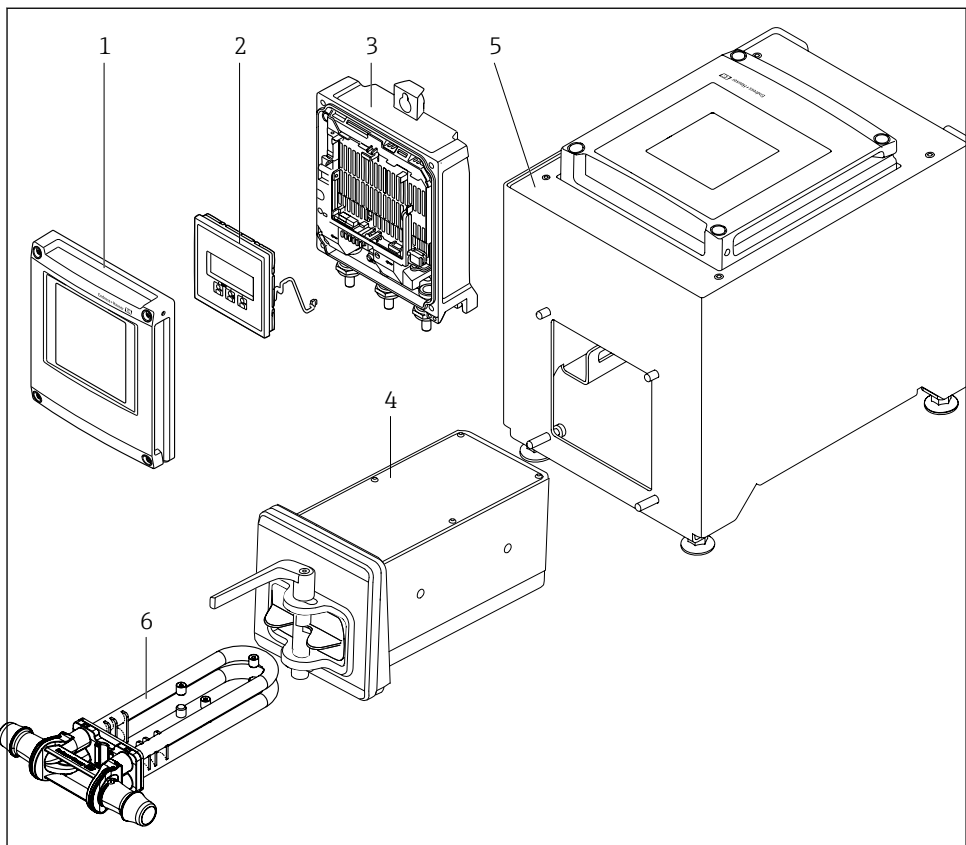

A0053177

1 Componente importante ale unui instrument de măsurare

- 1 Capac compartiment bloc electronic
- 2 Modul de afișare
- 3 Carcasa transmițătorului
- 4 Senzor cu componente electronice ISEM integrate
- 5 Versiune de masă cu transmițător integrat
- 6 Tub de măsurare de unică folosință



Pentru informații detaliate privind descrierea produsului, consultați instrucțiunile de operare ale dispozitivului → 3

4 Montare

4.1 Montarea senzorului



Pentru informații detaliate despre montarea senzorului, consultați instrucțiunile de utilizare sintetizate pentru senzor → 3

4.2 Montarea carcasei transmițătorului: Proline 500 – digital

⚠ PRECAUȚIE

Temperatură ambientală prea înaltă!

Pericol de supraîncălzire a componentelor electronice și deformare a carcasei.

- ▶ A nu se depăși temperatura ambientală maximă admisă.

⚠ PRECAUȚIE


Dacă se aplică o forță excesivă, există riscul de deteriorare a carcasei!

- ▶ Evitați suprasolicitarea mecanică.

4.2.1 Montare pe perete

Scule necesare:

Burghiu cu bit cu diametrul de 6,0 mm

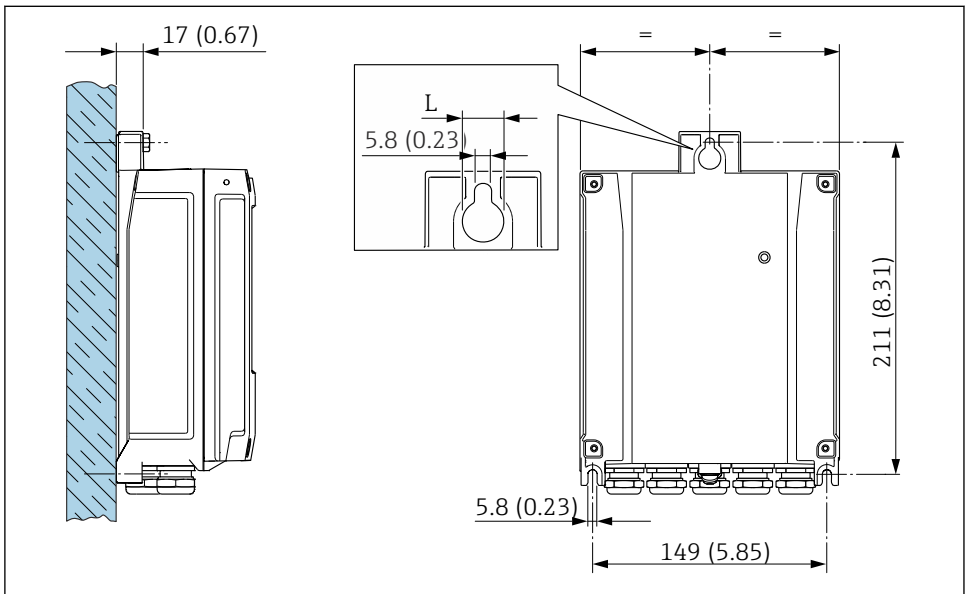

A0029054

2 Unitate tehnologică mm (in)

L Depinde de codul de comandă pentru „carcasa transmițătorului”

Cod de comandă pentru „carcasa transmiiătorului”
Opțiunea **A**, înveliș cu aluminiu: L = 14 mm (0,55 in)

4.3 Verificare post-instalare a transmiiătorului

Verificarea post-instalare trebuie efectuată întotdeauna după următoarele operații:

Montarea carcasei transmiiătorului:

Montare pe perete

Instrumentul de măsurare este nedeteriorat (verificare vizuală)?	<input type="checkbox"/>
Montare pe stâlpi: Șuruburile de fixare au fost strânse la cuplul de strângere corect?	<input type="checkbox"/>
Montare pe perete: Șuruburile de fixare sunt strânse în siguranță?	<input type="checkbox"/>

5 Conexiune electrică

AVERTISMENT

Elemente active! O lucrare incorectă efectuată la conexiunile electrice poate cauza un șoc electric.

- ▶ Configurați un dispozitiv de deconectare (comutator sau disjunctori) pentru a deconecta cu ușurință dispozitivul de la tensiunea de alimentare.
- ▶ În plus față de siguranța dispozitivului, includeți o unitate de protecție la depășirea intensității de max. 10 A în instalație.

5.1 Siguranță electrică

În conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

5.2 Cerințe de conectare

5.2.1 Sculele necesare

- Pentru intrările de cablu: utilizați scula corespunzătoare
- Clește de dezizolat cabluri
- Când folosiți cabluri torsadate: clește de dezizolat pentru manșonul capătului de cablu
- Pentru scoaterea cablurilor din bornă: șurubelniță cu cap plat ≤ 3 mm (0,12 in)

5.2.2 Cerințe pentru cablul de conectare

Cablurile de conectare furnizate de client trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.

Cablu de împământare cu protecție pentru borna de împământare externă

Secțiune transversală conductor $< 2,1$ mm² (14 AWG)

Utilizarea unui papuc de cablu permite conectarea secțiunilor transversale mai mari.

Impedanța de împământare trebuie să fie mai mică decât 2 Ω .

Domeniu admisibil de temperatură

- Trebuie respectate directivele care se aplică în țara în care are loc instalarea.
- Cablurile trebuie să fie adecvate pentru temperatura minimă și maximă anticipate.

Cablu de alimentare cu energie electrică (inclusiv conductor pentru borna de împământare interioară)

Este suficient un cablu de instalare standard.

Diametru cablu

- Presgarnituri de cablu furnizate:
M20 \times 1,5 cu cablu cu $\varnothing 6$ la 12 mm (0,24 la 0,47 in)
- Borne cu arc: Adecvate pentru toroane și toroane cu manșoane.
Secțiune transversală conductor 0,2 la 2,5 mm² (24 la 12 AWG).

Cablu de semnal

PROFINET cu Ethernet-APL

Tipul de cablu de referință pentru segmente APL este tipul de cablu Fieldbus A, tipul MAU 1 și 3 (specificat în IEC 61158-2). Acest cablu îndeplinește cerințele pentru aplicații cu siguranță intrinsecă în conformitate cu IEC TS 60079-47 și poate fi utilizat, de asemenea, în aplicații fără siguranță intrinsecă.

Detalii suplimentare sunt furnizate în ghidul tehnic Ethernet-APL (<https://www.ethernet-apl.org>).

Ieșire de curent între 0/4 și 20 mA

Este suficient un cablul de instalare standard

Impuls /frecvență /ieșire prin comutare

Este suficient un cablul de instalare standard

Ieșire releu

Este suficient cablul de instalare standard.

Intrare curent între 0/4 și 20 mA

Este suficient un cablul de instalare standard

Intrare de stare

Este suficient un cablul de instalare standard

5.2.3 Alocarea bornelor

Transmițător: tensiune de alimentare, intrări/ieșiri

Alocarea bornelor pentru intrări și ieșiri depinde de versiunea comandată individuală a dispozitivului. Alocarea bornelor specifice dispozitivului este documentată pe o etichetă adezivă de la nivelul capacului bornelor.

Carcasa de conexiune a traductorului și senzorului: cablu de conectare

Senzorul și traductorul, montate în locații diferite, sunt interconectate prin intermediul unui cablu de conectare. Cablul este conectat prin intermediul carcasei de conexiune a senzorului și carcasei traductorului.



Alocarea terminalului și conectarea cablului de conectare .

5.2.4 /SPE Alocarea pinilor de la fișa dispozitivului

	Pin	Alocare	Codificare	Fișă/Priză
	1	Semnal APL -	A	Priză
	2	Semnal APL +		
	3	Ecran de cablu ¹		
	4	Neutilizat		

	Carcasă metalică a fișei	Ecran de cablu		
¹ Dacă este utilizat un ecran de cablu				

5.2.5 Pregătirea dispozitivului de măsurare

Parcurgeți etapele în ordinea următoare:


1. Montați senzorul și transmițătorul.
2. Carcasă de conexiune senzor: Conectați cablul de conectare.
3. Transmițător: Conectați cablul de conectare.
4. Transmițător: Conectați cablul de semnal și cablul pentru tensiunea de alimentare.

NOTĂ

Etanșare insuficientă a carcusei!

Fiabilitatea operațională a dispozitivului de măsurare ar putea fi compromisă.

► Utilizați presgarnituri de cablu adecvate în conformitate cu gradul de protecție.

1. Scoateți fișa oarbă, dacă există.
2. Dacă dispozitivul de măsurare este furnizat fără presgarnituri de cablu:
Asigurați o presgarnitură de cablu adecvată pentru cablul de conectare corespunzător.
3. Dacă dispozitivul de măsurare este furnizat cu presgarnituri de cablu:
Respectați cerințele pentru cablurile de conectare →  13.

5.3 Conectarea instrumentului de măsurare

NOTĂ

O conexiune incorectă compromite siguranța electrică!

- ▶ Numai personalul specializat, instruit în mod corespunzător poate efectua operațiunile de conexiune electrică.
- ▶ Respectați codurile și reglementările de instalare federale/naționale aplicabile.
- ▶ Respectați reglementările locale privind siguranța la locul de muncă.
- ▶ Conectați întotdeauna cablul de protecție prin legare la pământ ⊕ înainte de a conecta cabluri suplimentare.


5.3.1 Montarea cablului de conectare

⚠ AVERTISMENT

Pericol de deteriorare a componentelor electronice!

- ▶ Conectați senzorul și transmisiătorul la aceeași egalizare de potențial.
- ▶ Conectați senzorul numai la un transmisiător cu același număr de serie.


Conectarea cablului de conectare: Proline 500 digital

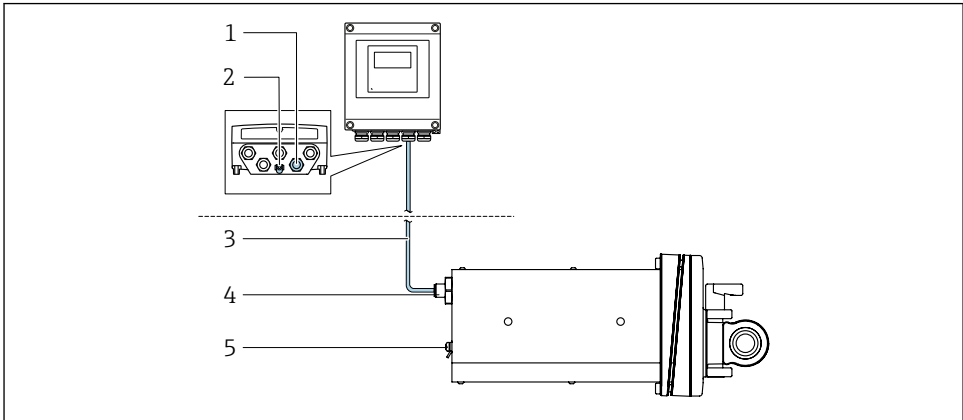

A0053068

3 Cod de comandă pentru „Versiune dispozitiv”, opțiunea NA „Montare panou frontal”

- 1 Priză M12 pentru fixarea cablului de conectare la carcasa transmisiătorului
- 2 Clemă de bornă pentru egalizare de potențial (PE)
- 3 Cablu de conectare cu fișă M12 și racord M12
- 4 Fișă M12 pentru montarea cablului de conectare la senzor
- 5 Clemă de bornă pentru egalizare de potențial (PE)

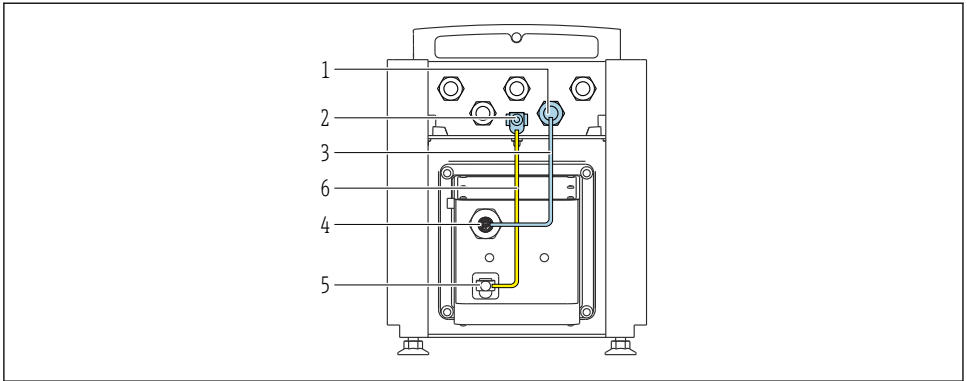

A0053744

4 Cod de comandă pentru „Versiune dispozitiv”, opțiunea NE „Versiune masă”

- 1 Priză M12 pentru fixarea cablului de conectare la carcasa transmiiătorului
- 2 Clemă de bornă pentru egalizare de potențial (PE)
- 3 Cablu de conectare cu fișă M12 și racord M12
- 4 Fișă M12 pentru montarea cablului de conectare la senzor
- 5 Clemă de bornă pentru egalizare de potențial (PE)
- 6 Conexiune fixă între egalizarea de potențial (PE)

Alocarea pinilor, fișă dispozitivului

Conexiune la transmiiător

	Pin	Culoare ¹⁾	Alocare		Conexiune la terminal
	1	Maro	+	Tensiune de alimentare	
2	Alb	-	62		
3	Albastru	B	Comunicație ISEM		63
4	Negru	A			64
5	-		-		-
Codificare			Fișă/Priză		
A			Priză		


1) Culorile cablului de conexiune

Conexiune la senzor

	Pin	Culoare ¹⁾	Alocare	
	1	Maro	+	Tensiune de alimentare
2	Alb	-		
3	Albastru	B	Comunicație ISEM	
4	Negru	A		
5	-		-	
Codificare			Fișă/Priză	
A			Fișă	

1) Culorile cablului de conexiune

5.3.2 Conectarea transmițătorului

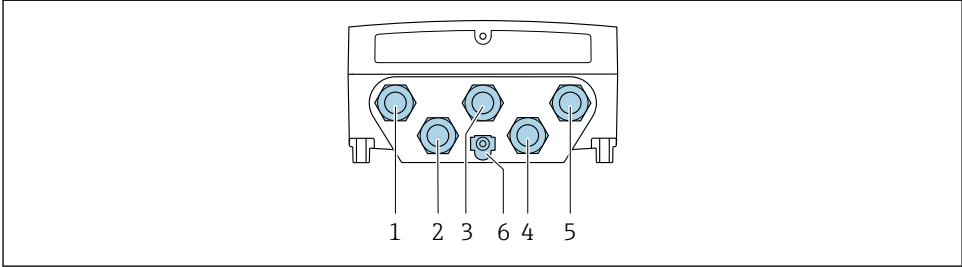

A0028200


- 1 Clemă de bornă pentru tensiunea de alimentare
- 2 Clemă de bornă pentru transmiterea semnalului, intrare/ieșire
- 3 Clemă de bornă pentru transmiterea semnalului, intrare/ieșire
- 4 Clemă de bornă pentru cablul de conectare dintre senzor și transmițător
- 5 Clemă de bornă pentru transmiterea semnalului, intrare/ieșire; opțional: conexiune pentru antenă WLAN
- 6 Împământare de protecție (PE)



Pe lângă conectarea dispozitivului prin , și intrările/ieșirile disponibile, sunt disponibile și opțiuni de conectare suplimentare:

Integrați într-o rețea prin interfața de service (CDI-RJ45) →  21.


Conectarea

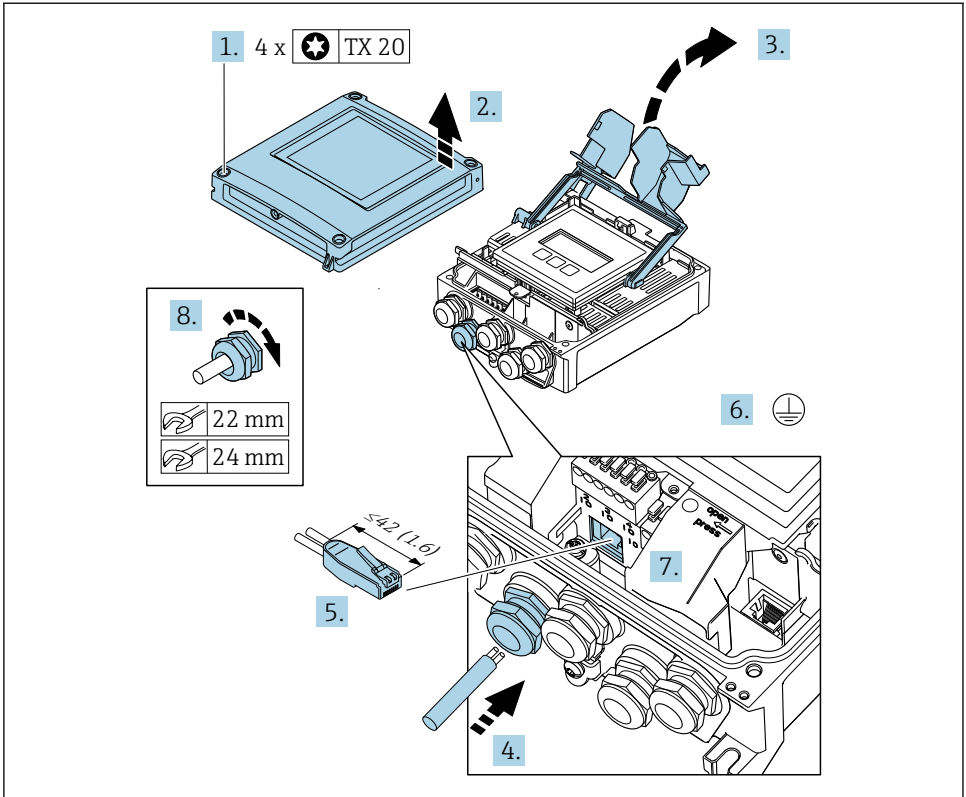

A0033987

1. Slăbiți cele 4 șuruburi de fixare de pe capacul carcasei.
2. Deschideți capacul carcasei.
3. Pliiați și deschideți capacul de bornă.
4. Împingeți cablul prin intrarea de cablu. Pentru a asigura etanșarea, nu îndepărtați inelul de etanșare din intrarea de cablu.
5. Dezizolați cablul și capetele de cablu, iar apoi conectați la conectorul RJ45.
6. Conectați împământarea de protecție.
7. Conectați conectorul RJ45.
8. Strângeți ferm presgarniturile de cablu.
 - ↳ Astfel se încheie procesul de conectare .

Conectarea tensiunii de alimentare și a unor intrări/ieșiri suplimentare

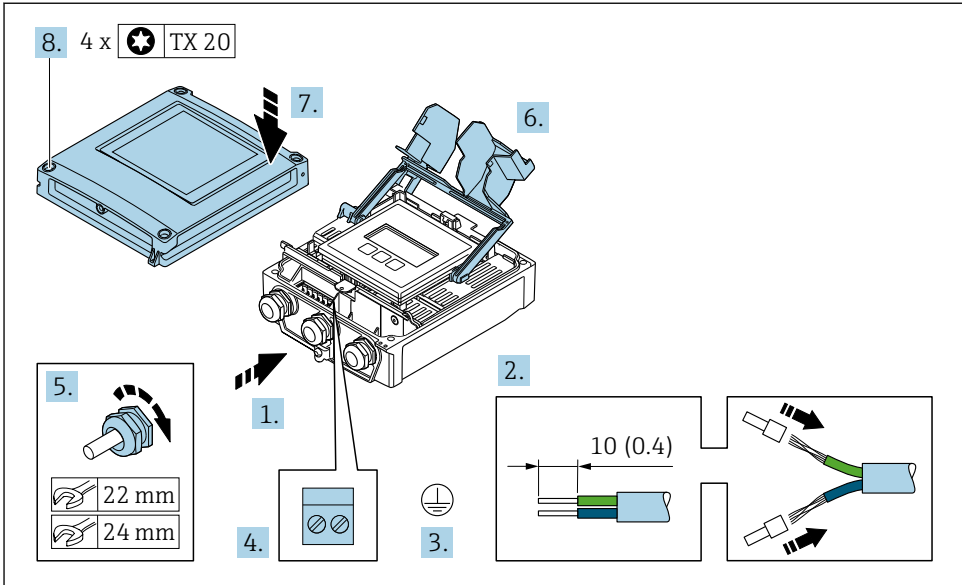

A0033831

1. Împingeți cablul prin intrarea de cablu. Pentru a asigura etanșarea, nu îndepărtați inelul de etanșare din intrarea de cablu.
2. Dezizolați cablul și capetele de cablu. În cazul cablurilor torsadate, montați manșoane.
3. Conectați împământarea de protecție.
4. Conectați cablul conform alocării bornelor.
 - ↳ **Alocarea bornei cablului de semnal:** Alocarea bornei specifice dispozitivului este indicată pe o etichetă adezivă de la nivelul capacului de bornă.
 - Alocarea bornelor de tensiune de alimentare:** Etichetă adezivă în capacul de bornă sau → 14.
5. Strângeți ferm presgarniturile de cablu.
 - ↳ Astfel se încheie procesul de conectare a cablului.
6. Închideți capacul de bornă.
7. Închideți capacul carcasei.

⚠️ AVERTISMENT

Gradul de protecție al carcasei poate fi anulat din cauza etanșării insuficiente a carcasei.

- ▶ Însurubați șurubul fără să folosiți lubrifiant.

8. Strângeți cele 4 șuruburi de fixare de pe capacul carcasei.

5.3.3 Integrarea transmiiătorului într-o rețea


Această secțiune prezintă numai opțiunile de bază pentru integrarea dispozitivului într-o rețea.

Integrare prin interfața de service

Dispozitivul este integrat prin conexiune la interfața de service (CDI-RJ45).

În timpul conectării, aveți în vedere următoarele:

- Cablu recomandat: CAT5e, CAT6 sau CAT7, cu conector ecranat (de exemplu marca: YAMAICHI ; cod piesă Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)
- Grosime maximă a cablului: 6 mm
- Lungimea fișei, inclusiv protecția anti-îndoire: 42 mm
- Rază de îndoire: 5 x grosimea cablului

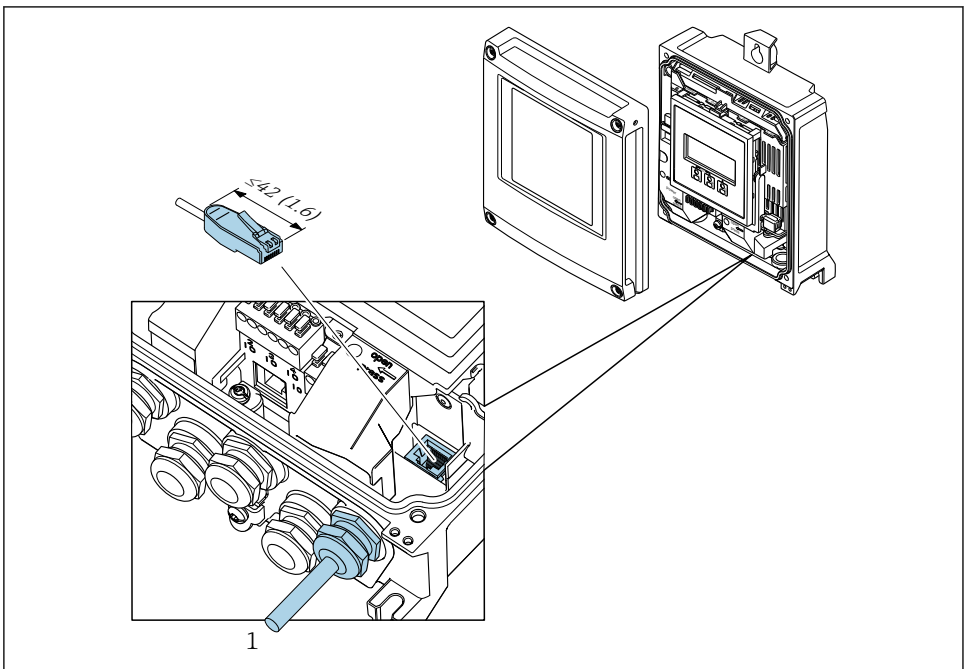

1 Interfață de service (CDI-RJ45)



Cod de comandă pentru „Accesorii”, opțiunea **NB**: „Adaptor RJ45 M12 (interfață de service)”

Adaptorul conectează interfața de service (CDI-RJ45) la o fișă M12 montată la intrarea de cablu. Prin urmare, conexiunea la interfața de service poate fi stabilită prin intermediul unei fișe M12, fără deschiderea dispozitivului.

5.4 Setările hardware-ului

5.4.1 Setarea numelui dispozitivului

Un punct de măsurare poate fi identificat repede în cadrul unei instalații pe baza numelui de etichetă. Numele de etichetă corespunde cu numele de dispozitiv. Numele dispozitivului alocat din fabrică poate fi modificat cu ajutorul comutatoarelor de tip DIP switch sau al sistemului de automatizare.

Exemplu de nume de dispozitiv (setare din fabrică): EH-Promass500-XXXX

EH	Endress+Hauser
Promass	Gamă de instrumente
500	Transmițător
XXXX	Numărul de serie al dispozitivului

Numele dispozitivului utilizat în momentul de față este afișat în Setup → Name of station.

Setarea numelui dispozitivului cu ajutorul comutatoarelor de tip DIP switch

Ultima parte a numelui dispozitivului poate fi setată cu ajutorul comutatoarelor de tip DIP switch 1-8. Intervalul de adresă este cuprins între 1 și 254 (setare din fabrică: număr de serie al dispozitivului)

Prezentare generală a comutatoarelor de tip DIP switch

Comutator de tip DIP switch	Bit	Descriere
1	128	Parte configurabilă a numelui dispozitivului
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

Exemplu: setarea numelui dispozitivului EH-PROMASS500-065


Comutator de tip DIP switch	ON/OFF (PORNIT/OPRIT)	Bit	Numele dispozitivului
1	OFF (OPRIT)	-	
2	ON (PORNIT)	64	
De la 3 la 7	OFF (OPRIT)	-	


Comutator de tip DIP switch	ON/OFF (PORNIT/OPRIT)	Bit	Numele dispozitivului
8	ON (PORNIT)	1	EH-PROMASS500-065
Numărul de serie al dispozitivului:		065	

Setarea numelui dispozitivului

Risc de electrocutare la deschiderea carcasei transmițătorului.

- ▶ Înainte de a deschide carcasa transmițătorului:
- ▶ Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

 Este posibil ca adresa IP implicită să **nu** fie activată.

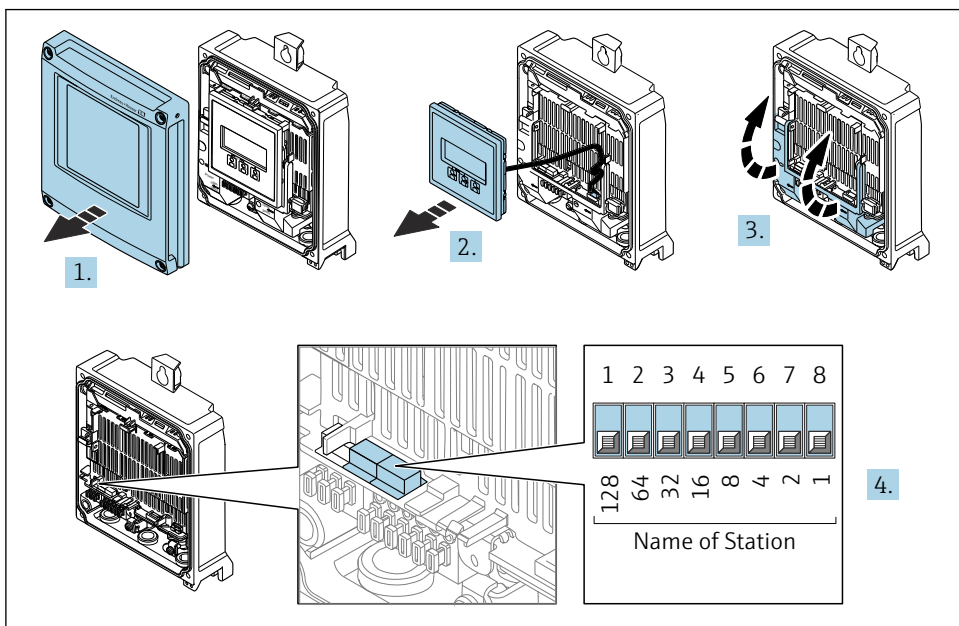

A0034497

- ▶ Setați numele dispozitivului dorit cu ajutorul comutatoarelor tip DIP switch corespunzătoare de pe modulul de componente electronice I/O.

Setarea numelui dispozitivului prin sistemul de automatizare

Toate comutatoarele tip DIP switch 1-8 trebuie setate pe **OFF** (setare din fabrică) sau pe **ON (PORNIT)** pentru a putea seta numele dispozitivului prin sistemul de automatizare.

Numele complet al dispozitivului (numele stației) poate fi modificat separat prin sistemul de automatizare.

- i** ■ Numărul de serie utilizat ca parte a numelui dispozitivului în setarea din fabrică nu este salvat. Nu este posibil să resetați numele dispozitivului la setarea din fabrică cu numărul de serie. Valoarea „0” este utilizată în locul numărului de serie.
- Atunci când alocați numele dispozitivului prin sistemul de automatizare: alocați numele dispozitivului, cu minuscule.


5.4.2 Activarea adresei IP implicite

Adresa IP implicită 192.168.1.212 poate fi activată de comutatorul de tip DIP switch.

Activarea adresei IP implicite prin comutatorul de tip DIP switch

Risc de electrocutare la deschiderea carcasei transmițătorului.

- ▶ Înainte de a deschide carcasa transmițătorului:
- ▶ Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu energie electrică.

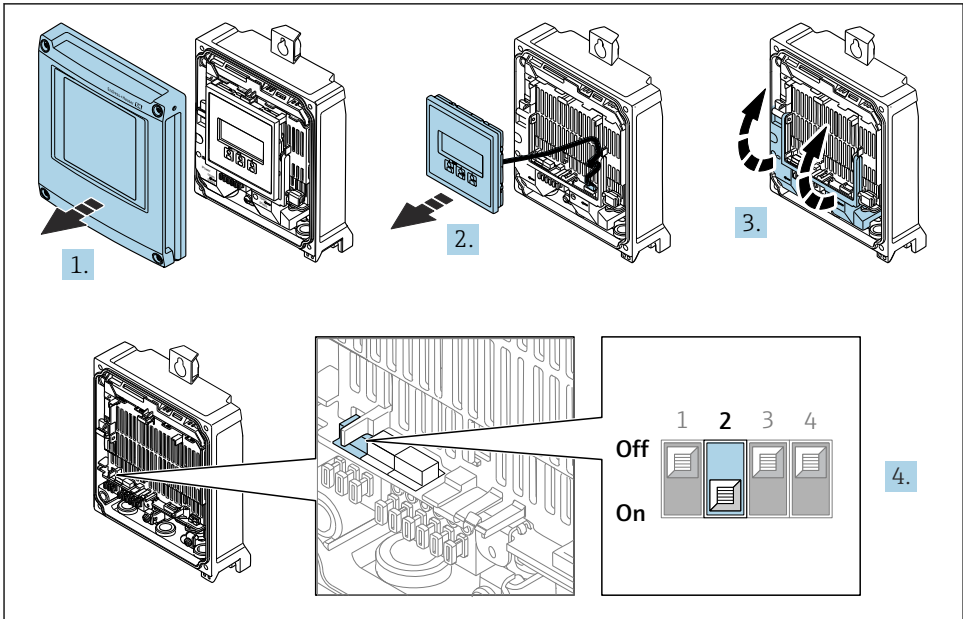

A0034500

- ▶ Setați comutatorul de tip DIP switch nr. 2 de pe modulul electronic I/O de pe **OFF (OPRIT)** → **ON (PORȚIT)**.

5.5 Asigurarea egalizării de potențial


5.6 Asigurarea gradului de protecție

Instrumentul de măsurare îndeplinește toate cerințele pentru gradul de protecție IP66/67, carcasa tip 4X.

Pentru a garanta gradul de protecție IP66/67, carcasa tip 4X, efectuați următorii pași după conexiunea electrică:

1. Verificați dacă garniturile carcasei sunt curate și montate corect.
2. Uscați, curățați sau înlocuiți garniturile, dacă este necesar.
3. Strângeți toate șuruburile carcasei și înfiletați capacele.
4. Strângeți ferm presgarniturile de cablu.
5. Pentru a vă asigura că în intrarea de cablu nu poate pătrunde umiditate:

Dirijați cablul astfel încât să facă buclă jos înainte de intrarea de cablu („separator de apă”).

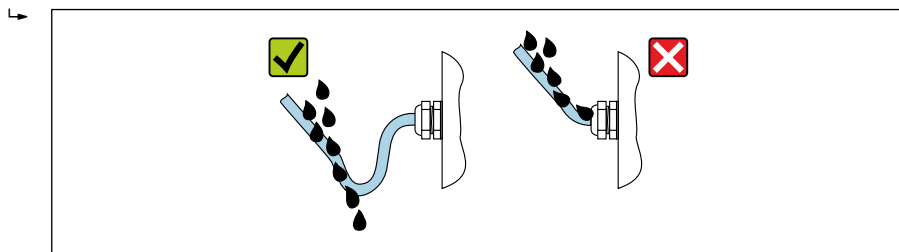

A0029278


6. Presgarniturile de cablu furnizate nu asigură protecția carcasei atunci când aceasta nu este utilizată. Așadar acestea trebuie înlocuite de fișe oarbe care corespund clasei de protecție a carcasei.

5.7 Verificarea post-conectare

Cablurile sau dispozitivul sunt intacte (inspecție vizuală)?	<input type="checkbox"/>
Împământarea de protecție este stabilită corect?	<input type="checkbox"/>
Cablurile utilizate respectă cerințele ?	<input type="checkbox"/>
Cablurile montate sunt eliberate de tensiune?	<input type="checkbox"/>
Toate presgarniturile de cablu sunt instalate, strânse ferm și etanșe? Cablul funcționează cu „separatorul de apă” → 25?	<input type="checkbox"/>
Alocarea bornelor este corectă ?	<input type="checkbox"/>
Fișele oarbe sunt introduse în intrările de cablu neutilizate și fișele de transport sunt înlocuite cu fișe oarbe?	<input type="checkbox"/>

6 Opțiuni de operare


6.1 Prezentare generală a opțiunilor de operare

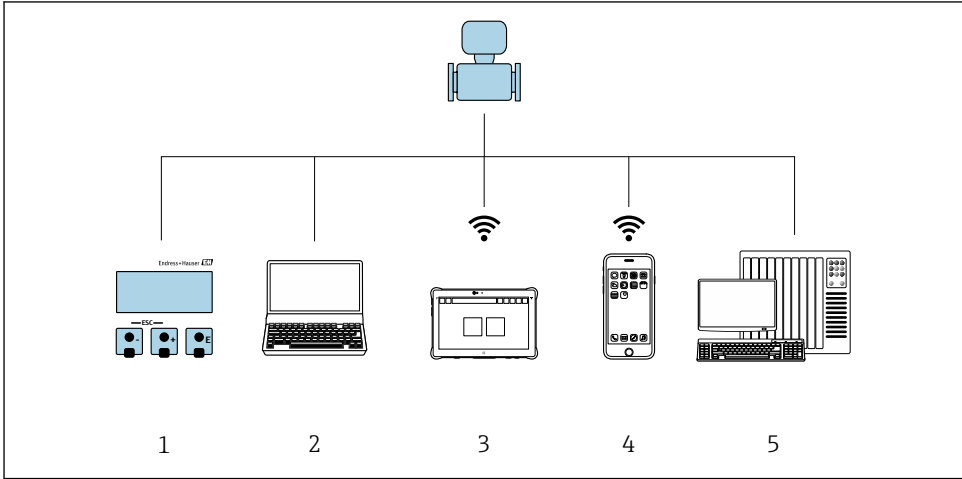

- 1 Operare locală prin intermediul modulului de afișare
- 2 Computer cu browser web sau cu instrument de operare (de exemplu FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 Terminal portabil mobil
- 5 Sistem de automatizare (de exemplu, PLC)

6.2 Structura și funcțiile meniului de operare

6.2.1 Structura meniului de operare

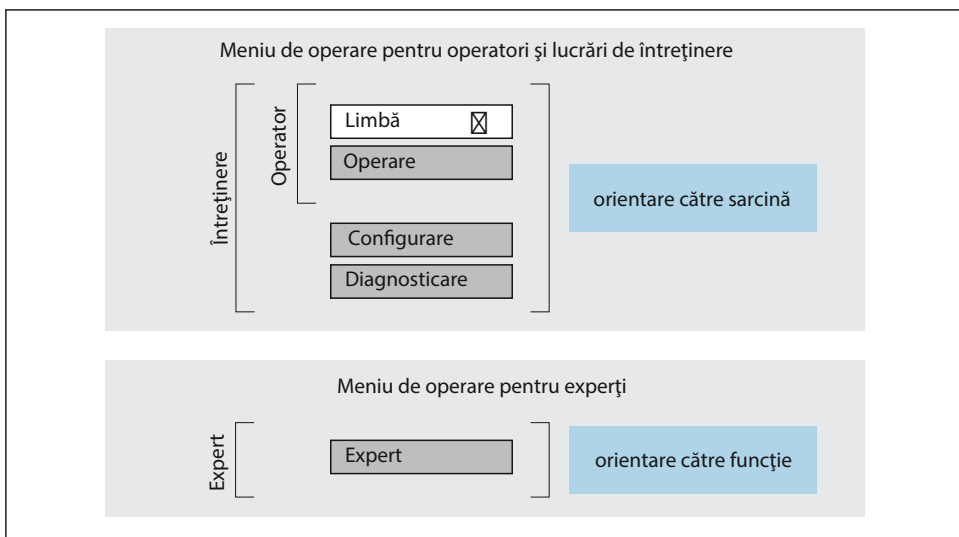

A0014058-RO


5 Structura schematică a meniului de operare

6.2.2 Principii de funcționare

Părțile individuale ale meniului de operare sunt alocate anumitor roluri de utilizatori (de exemplu, operator, întreținere etc.). Fiecare rol de utilizator conține activități tipice în cadrul ciclului de viață al dispozitivului.

 Pentru informații detaliate privind principiile de funcționare, consultați instrucțiunile de operare a dispozitivului. →  3

6.3 Acces la meniul de operare prin intermediul afișajului local

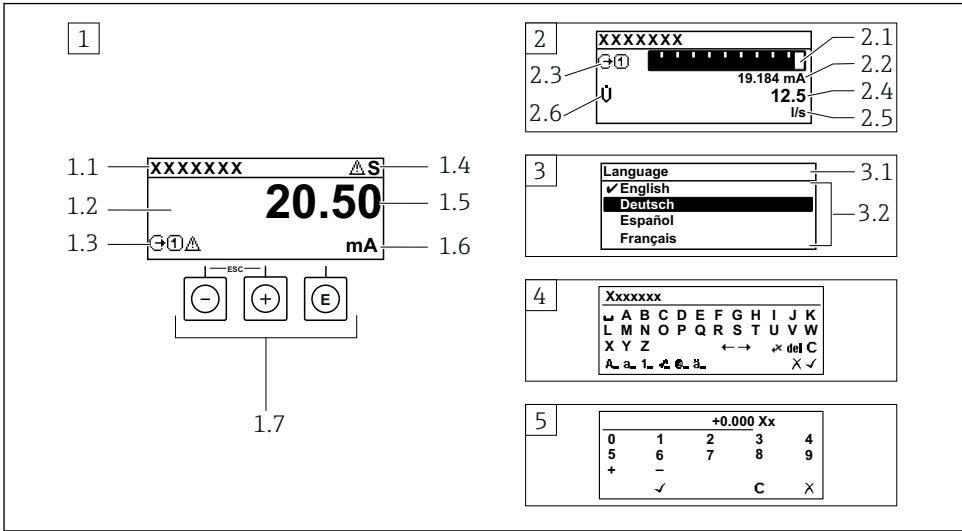

A0014013

- 1 Afișaj operațional cu valoare măsurată prezentată ca „1 valoare, max.” (exemplu)
 - 1.1 Etichetă dispozitiv
 - 1.2 Zonă de afișare pentru valorile măsurate (4 linii)
 - 1.3 Simboluri explicative pentru valoarea măsurată: tip de valoare măsurată, număr canal de măsurare, simbol pentru comportamentul de diagnosticare
 - 1.4 Zonă de stare
 - 1.5 Valoare măsurată
 - 1.6 Unitate pentru valoarea măsurată
 - 1.7 Elemente de operare
- 2 Afișaj operațional cu valoarea măsurată prezentată ca „1 grafic cu bare + 1 valoare” (exemplu)
 - 2.1 Afișare grafic cu bare pentru valoarea măsurată 1
 - 2.2 Valoare măsurată 1 cu unitate
 - 2.3 Simboluri explicative pentru valoarea măsurată 1: tip de valoare măsurată, număr canal de măsurare
 - 2.4 Valoare măsurată 2
 - 2.5 Unitate pentru valoarea măsurată 2
 - 2.6 Simboluri explicative pentru valoarea măsurată 2: tip de valoare măsurată, număr canal de măsurare
- 3 Vizualizare navigare: listă verticală a unui parametru
 - 3.1 Cale de navigare și zonă de stare
 - 3.2 Zonă de afișare pentru navigare: ✓ indică valoarea curentă a parametrului
- 4 Vizualizare de editare: editor de text cu mască de intrare
- 5 Vizualizare de editare: editor numeric cu mască de intrare

6.3.1 Afișaj operațional

Simboluri explicative pentru valoarea măsurată	Zonă de stare
<ul style="list-style-type: none"> ▪ În funcție de versiunea dispozitivului, de exemplu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Debit volumic ▪ : Debit masic ▪ : Densitate ▪ : Conductivitate ▪ : Temperatură ▪ Σ: Totalizator ▪ : Ieșire ▪ : Intrare ▪ (Număr canal de măsurare ¹⁾) ▪ Comportament de diagnosticare ²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Alarmă ▪ : Avertisment 	<p>Următoarele simboluri apar în zona de stare a afișajului operațional, în partea dreaptă, sus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semnale de stare <ul style="list-style-type: none"> ▪ F: Defecțiuni ▪ C: Verificare funcții ▪ S: În afara specificației ▪ M: Necesită întreținere ▪ Comportament de diagnosticare <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Alarmă ▪ : Avertisment ▪ : Blocare (blocat prin hardware)) ▪ : Comunicația prin utilizarea la distanță este activă.


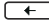
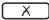



- 1) Dacă există două sau mai multe canale pentru același tip de variabilă măsurată (totalizator, ieșire etc.).
 2) Pentru un eveniment de diagnosticare care vizează variabila măsurată afișată.

6.3.2 Vizualizare navigare




Zonă de stare	Zonă de afișare
<p>Următoarele apar în zona de stare a vizualizării navigării în colțul din dreapta, sus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ În submeniu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Codul de acces direct pentru parametrul la care navigați (de ex. 0022-1) ▪ Dacă este prezent un eveniment de diagnosticare, comportamentul de diagnosticare și semnalul de stare ▪ În expert <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dacă este prezent un eveniment de diagnosticare, comportamentul de diagnosticare și semnalul de stare 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pictograme pentru meniuri <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Operare ▪ : Configurare ▪ : Diagnosticări ▪ : Expert ▪ : Submeniu ▪ : Experți ▪ : Parametri în cadrul unui expert ▪ : Parametru blocat


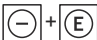
6.3.3 Vizualizare editare

Editor de text	Simboluri de corectare text sub
Confirmă selecția.	Elimină toate caracterele introduse.
Iese din intrare fără aplicarea modificărilor.	Mută poziția de intrare cu o poziție spre dreapta.
Elimină toate caracterele introduse.	Mută poziția de intrare cu o poziție spre stânga.
Comută la selecția instrumentelor de corecție.	Șterge caracterul aflat imediat în partea stângă a poziției de intrare.
Comutare <ul style="list-style-type: none"> ▪ Între litere majuscule și minuscule ▪ Pentru introducerea numerelor ▪ Pentru introducerea caracterelor speciale 	

Editor numeric	
 Confirmă selecția.	 Mută poziția de intrare cu o poziție spre stânga.
 Iese din intrare fără aplicarea modificărilor.	 Inserează un separator zecimal în poziția cursorului.
 Inserează semnul de minus în poziția cursorului.	 Elimină toate caracterele introduse.

6.3.4 Elemente de operare

Tastă de acționare	Semnificație
	<p>Tasta minus</p> <p><i>În meniu, submenu</i> Deplasează în sus bara de selectare într-o listă verticală</p> <p><i>În experți</i> Trece la parametrul anterior</p> <p><i>În editorul de text și numeric</i> Deplasați poziția de intrare spre stânga.</p>
	<p>Tasta plus</p> <p><i>În meniu, submenu</i> Deplasează în jos bara de selectare într-o listă verticală</p> <p><i>În experți</i> Trece la setul de parametri următor</p> <p><i>În editorul de text și numeric</i> Deplasați poziția de intrare spre dreapta.</p>
	<p>Tasta Enter (Introducere)</p> <p><i>Pe afișajul operațional</i> Apăsarea scurtă a tastei deschide meniul de operare.</p> <p><i>În meniu, submenu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apăsarea scurtă a tastei: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Deschide meniul, submenuul sau parametrul selectat. ▪ Pornește expertul. ▪ Dacă textul de ajutor este deschis, închide textul de ajutor al parametrului. ▪ Apăsarea tastei timp de 2 s într-un parametru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dacă există, deschide textul de ajutor pentru funcția parametrului. <p><i>În experți</i> Deschide vizualizarea de editare a parametrului și confirmă valoarea parametrului</p> <p><i>În editorul de text și numeric</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apăsarea scurtă a tastei confirmă selecția dumneavoastră. ▪ Apăsarea tastei timp de 2 s confirmă introducerea dumneavoastră.


Tastă de acționare	Semnificație
	<p>Combinăția cu tasta Escape (Ieșire) (apăsăți simultan tastele)</p> <p><i>În meniu, submeniu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apăsarea scurtă a tastei: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iese din nivelul actual al meniului și vă duce la următorul nivel superior. ▪ Dacă textul de ajutor este deschis, închide textul de ajutor al parametrului. ▪ Apăsarea tastei timp de 2 s vă readuce la afișajul operațional („poziția inițială”). <p><i>În experți</i></p> <p>Iese din expert și vă duce la următorul nivel superior</p> <p><i>În editorul de text și numeric</i></p> <p>Iese din Vizualizare editare fără aplicarea modificărilor.</p>
	<p>Combinăția de taste minus/Enter (Introducere) (apăsăți și mențineți apăsată tastele simultan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dacă blocarea tastaturii este activă: Apăsarea tastei timp de 3 s dezactivează blocarea tastaturii. ▪ Dacă blocarea tastaturii nu este activă: Apăsarea tastei timp de 3 s deschide meniul contextual, inclusiv opțiunea pentru activarea blocării tastaturii.

6.3.5 Informații suplimentare




Informații suplimentare despre următoarele subiecte:

- Apelarea textului de ajutor
- Rolurile utilizatorilor și autorizația de acces corespunzătoare
- Dezactivarea protecției la scriere prin intermediul codului de acces
- Activarea și dezactivarea blocării tastaturii

Instrucțiuni de operare a dispozitivului →  3


6.4 Acces la meniul de operare prin instrumentul de operare



Pentru informații detaliate privind accesul prin intermediul FieldCare și DeviceCare, consultați instrucțiunile de operare a dispozitivului →  3

6.5 Acces la meniul de operare prin serverul web



Meniul de operare poate fi accesat și prin serverul web. Consultați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului. →  3

7 Integrarea sistemului



Pentru informații detaliate despre integrarea sistemului, consultați instrucțiunile de operare a dispozitivului →  3

8 Punerea în funcțiune


8.1 Instalarea și verificarea funcțiilor

Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului:

- ▶ Asigurați-vă că au fost efectuate cu succes verificările post-instalare și post-conectare.
- Lista de control „Verificare post-montare” → 12
- Lista de control „Verificare post-conectare” → 25

8.2 Setarea limbii de operare

Setare din fabrică: Engleză sau limba locală comandată

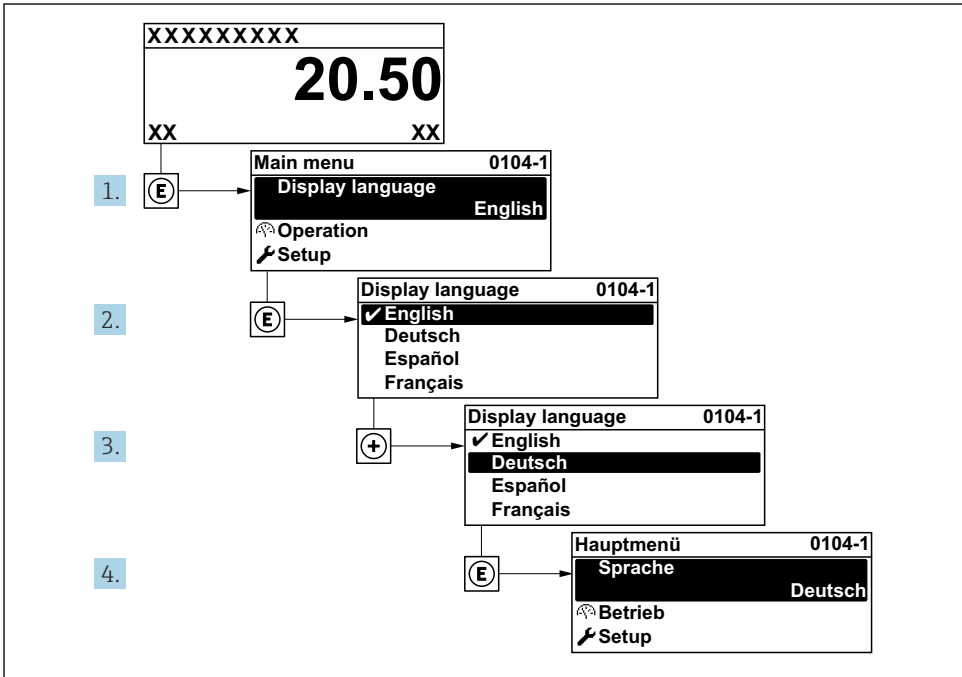

A0029420

6 Preluarea exemplului afișajului local

8.3 Configurarea dispozitivului de măsurare

Meniul **Setup** cu submeniurile și diversii săi experți dirijați sunt utilizați pentru punerea rapidă în funcțiune a dispozitivului de măsurare. Conțin toți parametri necesari pentru configurare, de exemplu, pentru măsurare sau comunicare.

- Numărul de submeniuri și parametri poate varia în funcție de versiunea dispozitivului. Selecția poate varia în funcție de codul de comandă.

Exemplu: Submeniuri disponibile, experți	Semnificație
Unități de sistem	Configurarea unităților pentru toate valorile măsurate
Selectare mediu	Definirea mediului
Afișaj	Configurarea formatului afișajului pe afișajul local
Întrerupere debit scăzut	Configurarea întreruperii debitului scăzut
Detectarea conductelor umplute parțial	Configurarea detectării conductelor umplute parțial și goale
Configurare avansată	Parametrii suplimentari pentru configurare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Variabile de proces calculate ▪ Reglarea senzorului ▪ Totalizator ▪ Afișaj ▪ Setări WLAN ▪ Copiere de rezervă a datelor ▪ Administrare

8.4 Protecția setărilor împotriva accesului neautorizat

Există următoarele opțiuni de protecție la scriere pentru a proteja configurarea dispozitivului de măsurare împotriva modificărilor accidentale:


- Protejați accesul la parametri prin cod de acces
- Protejați accesul la operarea locală prin blocarea tastelor
- Protejați accesul la dispozitivul de măsurare prin comutatorul de protecție la scriere



Pentru informații detaliate despre protejarea setărilor împotriva accesului neautorizat, consultați instrucțiunile de operare a dispozitivului. → 3

9 Informații privind diagnosticarea

Erorile detectate de sistemul de auto-monitorizare a dispozitivului de măsurare sunt afișate ca mesaj de diagnosticare, prin alternare cu afișajul operațional. Mesajul referitor la măsurile de remediere poate fi apelat din mesajul de diagnosticare și conține informații importante cu privire la eroare.

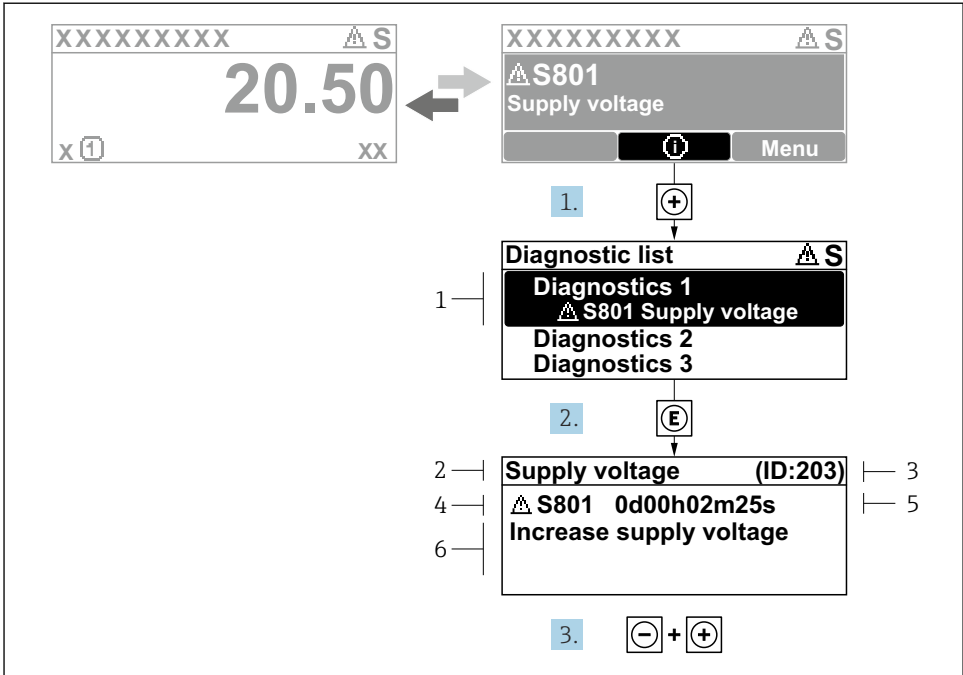

A0029431-RO

7 Mesaj pentru măsurile de remediere

- 1 Informații privind diagnosticarea
- 2 Text scurt
- 3 ID service
- 4 Comportament de diagnosticare cu cod de diagnosticare
- 5 Durată de operare dacă a apărut o eroare
- 6 Măsuri de remediere

1. Utilizatorul se află în mesajul de diagnosticare.
 Apăsați **+** (simbol **Ⓢ**).
 ↳ Se deschide submeniul **Diagnostic list**.
2. Selectați evenimentul de diagnosticare dorit cu **+** sau **-** și apăsați **E**.
 ↳ Se deschide mesajul referitor la măsurile de remediere.
3. Apăsați **- +** simultan.
 ↳ Mesajul referitor la măsurile de remediere se închide.



71676254

www.addresses.endress.com
