

安全指南

Micropilot

FMR60, FMR62, FMR67

4...20 mA HART

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIC T6 Ga/Gb



Micropilot FMR60, FMR62, FMR67

4...20 mA HART

目录

文档信息	4
相关文档资料	4
补充文档资料	4
制造商证书	4
制造商地址	4
扩展订货号	4
安全指南: 概述	9
安全指南: 特殊条件	9
安全指南: 安装	11
温度表	13
连接参数	27

文档信息



提供多语言译本。英文版具有法律效应。

相关文档资料

本文档是下列《操作手册》的组成部分：

- BA01618F (FMR60)
- BA01619F (FMR62)
- BA01620F (FMR67)

补充文档资料

《防爆手册》： CP00021Z

防爆手册的获取方式：

- 进入 Endress+Hauser 官网的下载区：
www.endress.com -> 资料下载 -> 宣传手册和产品目录 -> 输入
关键词： CP00021Z
- 查询设备随箱 CD 光盘（部分型号适用）

制造商证书

NEPSI 一致性声明

证书号：

GYJ21.3422X

附带证书号的仪表符合下列标准(与仪表型号相关)：

- GB 3836.1-2010
- GB 3836.4-2010
- GB 3836.20-2010

制造商地址

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

生产厂地址： 参考铭牌。

扩展订货号

铭牌上标识有扩展订货号，仪表上的铭牌位置应清晰可见。铭牌的详细信息请参考相关《操作手册》。

扩展订货号的结构

FMR6x-*****+A*B*C*D*E*F*G*..

(仪表型号)(基本订购选项)(可选订购选项)

* = 占位符
此位置处的选型代号以数字或字母显示，替代占位符。

基本订购选项

基本订购选项包括仪表必须选择的选项(必选项)。位数取决于选项数量。选择的选项可能占多个位数。

可选订购选项

可选订购选项为仪表的其他选项(可选项)。位数取决于选项数量。选项代号由两位字符组成，便于标识(例如：JA)。第一位字符(ID)表示订购选项，由数字或字母组成(例如：J=测试、证书)。第二位字符表示订购选项中的选型代号(例如：A=3.1 材料(接液部件)，检测证书)。

详细信息请参考下表。表格中列举了与危险区相关的每一位标准订货号和扩展订货号的选项(ID)。

扩展订货号：Micropilot

-  以下列举的规格参数选自产品选型表，可以确定：
- 仪表的配套文档(参照铭牌上标识的订货号)。
 - 文档中引用的选型代号。

仪表型号

FMR60、FMR62、FMR67

基本订购选项

订购选项 1、2 (认证)		
选型代号		说明
FMR6x	NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga
	NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb

订购选项 3 (电源；输出)		
选型代号		说明
FMR6x	A	两线制； 4...20 mA HART
	B	两线制； 4...20 mA HART， 开关量输出 (PFS)
	C	两线制； 4...20 mA HART， 4...20 mA

订购选项 4 (显示; 操作)		
选型代号		说明
FMR6x	A	无, 通过通信操作
	C	SD02, 四行显示, 按键操作+数据备份功能
	E	SD03, 四行背光显示, 光敏键操作+数据备份功能
	L ¹⁾	设计用于 FHX50 显示单元+ M12 插头连接
	M ¹⁾	设计用于 FHX50 显示单元+用户自定义连接
	N ²⁾	设计用于 FHX50 显示单元+ NPT1/2"螺纹连接

- 1) 同时选择订购选项 5 = A 时: 注意“过电压保护单元”和“温度表”章节中列举的规格参数要求!
- 2) 需要同时选择订购选项 5 = B, C

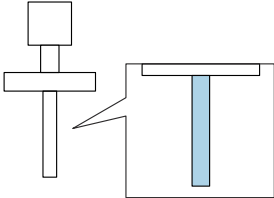
订购选项 5 (外壳)		
选型代号		说明
FMR6x	A	GT19 双腔室; PBT 塑料
	C	GT20 双腔室; 铝, 带涂层
FMR62 FMR67	B	GT18 双腔室; 316L

订购选项 7、8 (天线)		
选型代号		说明
FMR60	GA	PTFE 水滴式天线, DN50
FMR62	GE	PEEK 一体式天线, 3/4"
	GF	PEEK 一体式天线, 1-1/2"
	GG	PEEK 一体式天线, 20 mm, 带 M24x1.5 卫生型转接头 (安装附件)
	GM	PTFE 涂层天线, 齐平安装, DN50
	GN	PTFE 涂层天线, 齐平安装, DN80

订购选项 7、8 (天线)		
选型代号		说明
FMR67	GA	PTFE 水滴式天线, DN50
	GP	PTFE 涂层天线, 齐平安装, DN80



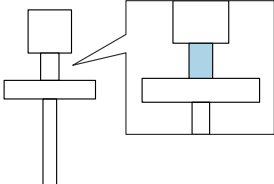
温度表显示实例如下:



订购选项 9、10 (密封圈)		
选型代号		说明
FMR60	A3	FKM Viton GLT, -40...80°C (-40...176°F)
	A4	FKM Viton GLT, -40...130°C (-40...266°F)
	C1	FFKM Kalrez, -20...150°C (-4...302°F)
	B4	EPDM, -40...150°C (-40...302°F)
FMR62	A5	FKM Viton GLT, -40...150°C (-40...302°F)
	A6	FKM Viton GLT, -40...200°C (-40...392°F)
	B5	EPDM, -40...150°C (-40...302°F)
	C1	FFKM Kalrez, -20...150°C (-4...302°F)
	C2	FFKM Kalrez, -20...200°C (-4...392°F)
	F5	PTFE 涂层, -40...150°C (-40...302°F)
	F6	PTFE 涂层, -40...200°C (-40...392°F)
FMR67	A3	FKM Viton GLT, -40...80°C (-40...176°F)
	A5	FKM Viton GLT, -40...150°C (-40...302°F)
	A6	FKM Viton GLT, -40...200°C (-40...392°F)



温度表显示实例如下:



订购选项 11...13 (过程连接)		
选型代号		说明
FMR60	GGJ	ISO228 G1-1/2 螺纹; 316L
	RGJ	ANSI MNPT1-1/2 螺纹; 316L
	XxG	法兰 (多种口径) ; PP
	XxJ	法兰 (多种口径) ; 316L
FMR62	AxK	法兰 (多种口径) ; PTFE>316/316L
	CxK	法兰 (多种口径) ; PTFE>316L
	GxJ	ISO 螺纹 (多种尺寸) ; 316L
	KxK	法兰 (多种口径) ; PTFE>316L
	MxK	开槽螺母 (多种尺寸) ; PTFE>316L
	RxJ	ANSI 螺纹 (多种尺寸) ; 316L
	TxK	Tri-Clamp 卡箍 (多种尺寸) ; PTFE>316L
	U2J	M24 螺纹; 316L, 带卫生型转接头 (安装附件)
FMR67	AxJ	法兰 (多种口径) ; 316/316L
	CxJ	法兰 (多种口径) ; 316L
	GGJ	ISO228 G1-1/2 螺纹; 316L
	KxJ	法兰 (多种口径) ; 316L
	RGJ	ANSI MNPT1-1/2 螺纹; 316L
	XxA	天线角度调节装置 (多种尺寸)
	XxG	法兰 (多种口径) ; PP
	XxJ	法兰 (多种口径) ; 316L

订购选项 14 (空气吹扫接口)		
选型代号		说明
FMR67	A ¹⁾	无
	1 ²⁾	G1/4
	2 ²⁾	NPT1/4
	3 ¹⁾	G1/4 转接头
	4 ¹⁾	NPT1/4 转接头

- 1) 需要同时选择订购选项 7, 8 = GA
- 2) 需要同时选择订购选项 7, 8 = GP

可选订购选项

可选订购选项 Nx（安装附件）		
选型代号		说明
FMR6x	NA	过电压保护
	NF ¹⁾	Bluetooth 蓝牙

1) 需要同时选择订购选项 4 = C, E

安全指南：概述

- 仪表适用于 IEC 60079-0 或同等国家标准规定的爆炸性环境中。如果无爆炸风险，或者已采取额外防护措施，仪表可以在满足制造商设计规格参数的前提下使用。
- 进行仪表安装、电气连接、调试和维护的人员必须满足下列要求：
 - 具有承担任务和执行任务的合适资质
 - 经过防爆保护培训
 - 熟悉国家法规
- 安装、使用和维护设备时，用户必须遵守《操作手册》和标准中列举的各项要求：
 - GB 50257-2014: “电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范”
 - GB 3836.13-2013: “爆炸性环境，第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”
 - GB/T 3836.15-2017: “爆炸性环境，第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装”
 - GB/T 3836.16-2017: “爆炸性环境，第 16 部分：电气装置的检查与维护”
 - GB/T 3836.18-2017: “爆炸性环境，第 18 部分：本质安全电气系统”
- 按照制造商说明和国家法规安装仪表。
- 禁止超出规定电气参数、热参数和机械参数范围操作设备。
- 仅允许在接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质中使用。
- 避免下列部位出现静电荷充电：
 - 塑料表面（例如外壳、传感部件、特殊表面抛光、使用附加安装板等）
 - 绝缘部件（例如绝缘金属板）
- 改装仪表会影响防爆保护，必须由 Endress+Hauser 授权的指定人员执行此类操作。
- 传感器和/或变送器的允许环境温度间的相互关系请参考温度表，取决于应用范围和温度等级。

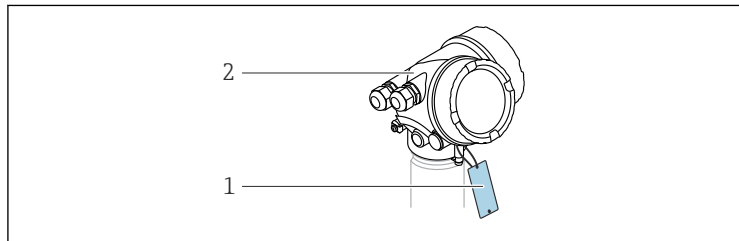
安全指南：
特殊条件

电子腔外壳的允许环境温度范围：
-40 °C ≤ T_a ≤ +80 °C

- 注意温度表中列举的信息。
- 使用聚合材料的过程连接或过程连接带聚合材料涂层时，避免塑料表面的静电荷充电。
- 避免静电荷充电：禁止使用干布干擦表面。
- 对外壳、其他金属部件或吊牌进行额外或特殊抛光处理时：
 - 存在静电荷充放电危险。
 - 正确选择仪表安装位置，远离可能出现聚集静电荷的区域，间距不得小于 0.5 m)。
- 避免出现传感器静电充电（例如请勿干擦传感器，以及在进料区外安装传感器）。

基本订购选项 5 = A

避免外壳静电荷充电（例如摩擦、清洁、维护、强介质流引起的静电荷充电）。



A0032146

- 1 绝缘电容：
 - 带一块金属吊牌：≤ 3 pF（允许在任何防爆危险区中使用，适用 II 类和 III 类设备）
 - 带两块或三块金属吊牌：≤ 10 pF（禁止在防爆 0 区中使用，适用 IIC 类设备）
- 2 外壳

基本订购选项 5 = C

在 0 区中，避免冲击和摩擦产生的火花。

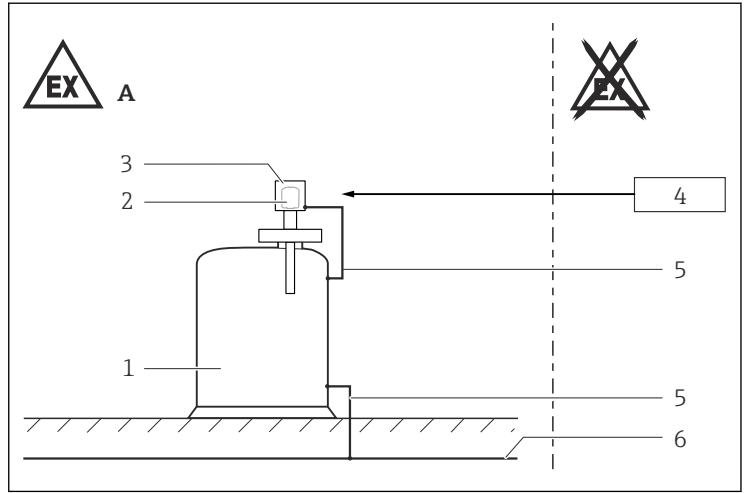
设备型号 FMR67：基本订购选项 11-13 = XxA

- 在 0 区中，避免冲击和摩擦产生的火花。
- 在下列情况下禁止更改天线角度调节装置的安装位置：
 - 通过旋转支架调节天线角度之后
 - 压紧固定法兰之后
 - 完成减震环设定后（扭矩：10 ... 11 Nm）
- 必须确保满足 IP67 防护等级。

设备型号 FMR67：基本订购选项 14 = 1, 2

- Ga/Gb 或 Da/Db 防爆型仪表：在密闭状态下防护等级必须不低于 IP67。
- 拆除空气吹扫接口后：使用合适的堵头密封连接口。
 - 扭矩：6...7 Nm
 - Da/Db 防爆型仪表：至少旋转 5 圈，确保螺纹啮合
- 必须确保满足 IP67 防护等级。

安全指南：安装



A0025536

- A 防爆 0 区、防爆 1 区
 1 罐体；防爆 0 区、防爆 1 区
 2 电子插件
 3 外壳
 4 相关认证设备
 5 等电势连接线
 6 等电势端

- 旋转外壳，调整至正确安装位置，重新拧紧固定螺钉（参见《操作手册》）。
- 安装仪表，避免在应用过程中出现任何机械损坏或摩擦。注意流体条件和罐体内部装置。
- 连接电缆的连续持续工作温度：-40 °C...+85 °C；在工作温度范围内，还应考虑过程条件的其他影响($T_{a,min}$)、($T_{a,max} + 20\text{ K}$)。

基本订购选项 4 = N

遵守 IEC/EN 60079-14 规定的防爆导管要求，接线和安装指南参见配套《安全指南》(XA)。此外，遵守防爆导管的国家法规和标准要求。

本质安全

- 仪表只能连接 Ex ia / Ex ib 本安防爆型设备使用。
- 仪表的本安输入回路与接地端隔离。仪表只带一路输入时，输入的介电强度不能低于 $500 V_{rms}$ 。仪表带多路输入时，每路输入与接地端间的介电强度均不得低于 $500 V_{rms}$ ，且每路输入之间的介电强度不能低于 $500 V_{rms}$ 。
- 进行本安回路互连时遵守相关指南要求。
- 仪表连接至 Endress+Hauser FXA291 调试工具：参考《操作手册》和“过电压保护”章节中的规格参数。
- 设备可以选配 Bluetooth® 蓝牙模块：参见《操作手册》和“Bluetooth® 蓝牙模块”章节中的规格参数。

基本订购选项 3 = A

设备连接在 Ex ib 本安认证回路中时（设备组 IIC 和 IIB），防爆型式变更为 Ex ib IIC 和 Ex ib IIB。禁止在防爆 0 区中使用天线，当连接在 Ex ib 本安认证回路中时。

基本订购选项 3 = B, C

仪表 Ex ia 本安防爆认证回路连接至 Ex ib 本安防爆认证回路(设备组 IIC 和 IIB)时，防爆保护变更为 Ex ib [ia] IIC 或 Ex ib [ia] IIB。无论使用何种电源，所有内部回路均为 Ex ia IIC 防爆保护(例如：服务接口、外接显示单元、传感器)。

电势平衡

将仪表集成至本地等电势系统中。

过电压保护

- 仪表内安装有过电压保护单元时：正常操作过程中所有电气回路必须处于外壳内部，除非已采取相应防护措施。
- 需要过电压保护的装置应遵守国家法规或标准，使用过电压保护单元(例如：Endress+Hauser 的 HAW56x)。
- 遵守过电压保护的安全指南。

扩展订购选项 Nx = NA（过电压保护单元 OVP10 和 OVP20）

仪表的本安输入回路与接地端隔离。仪表只带一路输入时，输入的介电强度不能低于 $290 V_{rms}$ 。仪表带多路输入时，每路输入与接地端间的介电强度均不得低于 $290 V_{rms}$ ，且每路输入之间的介电强度不能低于 $290 V_{rms}$ 。

Bluetooth® 蓝牙模块

扩展订购选项 Nx = NF

- 仪表内安装有 Bluetooth® 蓝牙模块时：禁止外接硬件设备（例如外接显示单元、服务接口）。
- Bluetooth® 蓝牙模块的本安输入回路与接地端电气隔离。

温度表

- 

扩展订购选项 $N_x = NA$ （过电压保护单元 OVP10 和 OVP20）
内置过电压保护单元的仪表：外壳允许环境温度应降低 2 K。
基本订购选项 $5 = A$
仪表连接分离型显示单元 FHX50 使用时：外壳允许环境温度应降低 3 K。
- 

注意天线的允许温度范围。

说明


- 

除非特殊说明，以下说明始终针对基本订购选项中的订购选项。
- 第 1 列：订购选项 $5 = A、B、...$
- 第 2 列：温度等级 T6 (85 °C)...T1 (450 °C)
- 第 P1...P5 列：减温曲线坐标轴上的位置（温度值）
 - T_a ：环境温度(°C)
 - T_p ：过程温度(°C)

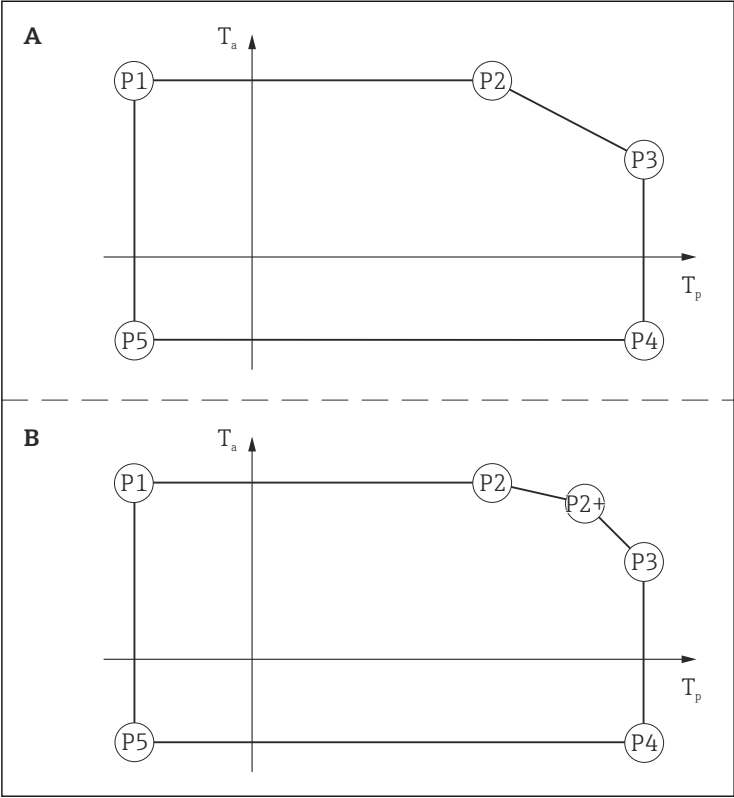
- 

P2+列仅适用于 B 类减温曲线。

温度表示例

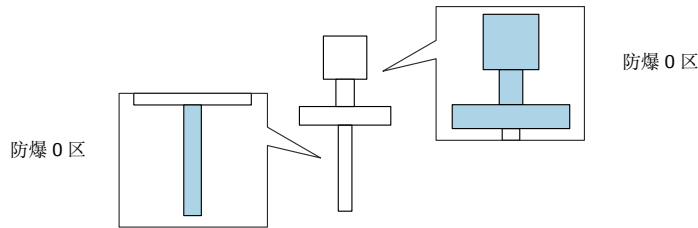
 = C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	46	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	59	100	-40	-40	-40
	T4... T1	-40	64	64	64	-	-	130	54	130	-40	-40	-40

减温曲线示例





A0031943

防爆 0 区

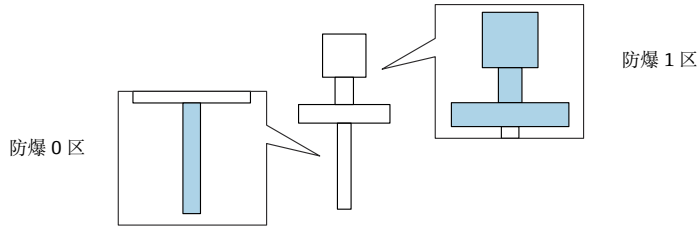


FMR6x

 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	31	31	31	-	-	60	23	60	-20	-20	-20
	T5	-20	43	43	43	-	-	60	38	60	-20	-20	-20
	T4	-20	56	56	56	-	-	60	55	60	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	56	56	56	-	-	60	55	60	-20	-20	-20

 = B、C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	39	39	39	-	-	60	34	60	-20	-20	-20
	T5	-20	51	51	51	-	-	60	49	60	-20	-20	-20
	T4	-20	60	60	60	-	-	60	60	60	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	60	60	60	-	-	60	60	60	-20	-20	-20

防爆 0 区、防爆 1 区



FMR6x

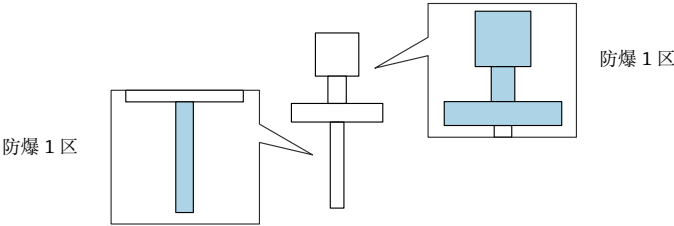
 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	43	43	43	-	-	60	38	60	-20	-20	-20
	T5	-20	56	56	56	-	-	60	55	60	-20	-20	-20
	T4	-20	56	56	56	-	-	60	55	60	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	56	56	56	-	-	60	55	60	-20	-20	-20

 = B、C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	51	51	51	-	-	60	49	60	-20	-20	-20
	T5	-20	64	60	64	-	-	60	64	60	-20	-20	-20
	T4	-20	64	60	64	-	-	60	64	60	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	64	60	64	-	-	60	64	60	-20	-20	-20

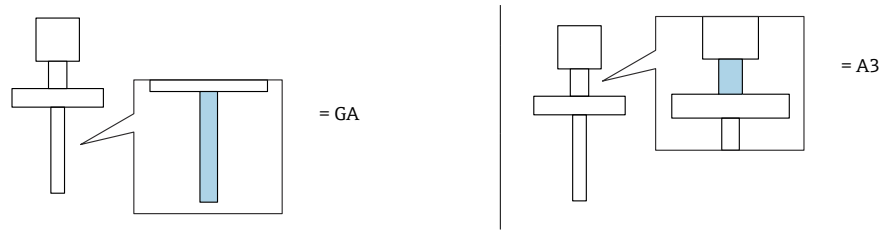
防爆 1 区


相应设备型号的温度表页面参见以下列表。


- FMR60 → 17
- FMR62 → 21
- FMR67 → 25



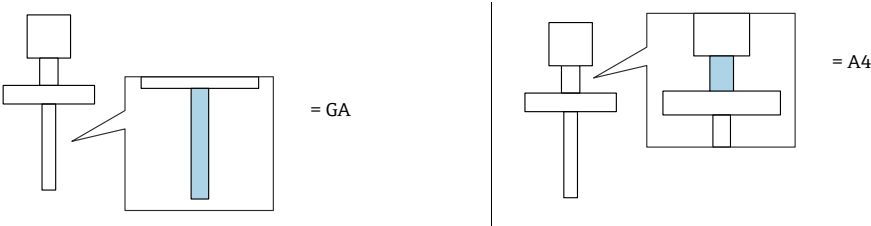
FMR60





 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6... T1	-40	43	43	43	-	-	80	32	80	-40	-40	-40

 = C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6... T1	-40	51	51	51	-	-	80	47	80	-40	-40	-40

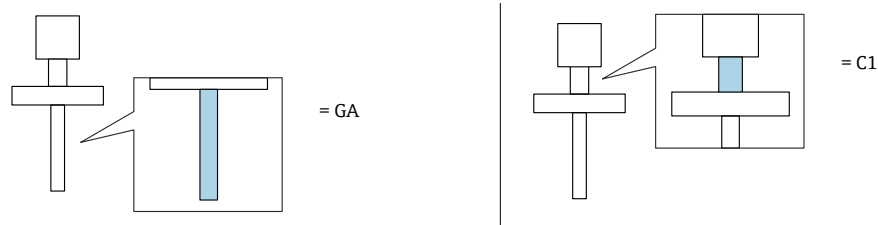
FMR60





 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	43	43	43	79	33	85	25	85	-40	-40	-40
	T5	-40	56	56	56	96	45	100	40	100	-40	-40	-40
	T4...	-40	56	56	56	117	39	130	22	130	-40	-40	-40
	T1												

 = C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	46	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	59	100	-40	-40	-40
	T4...	-40	64	64	64	-	-	130	54	130	-40	-40	-40
	T1												

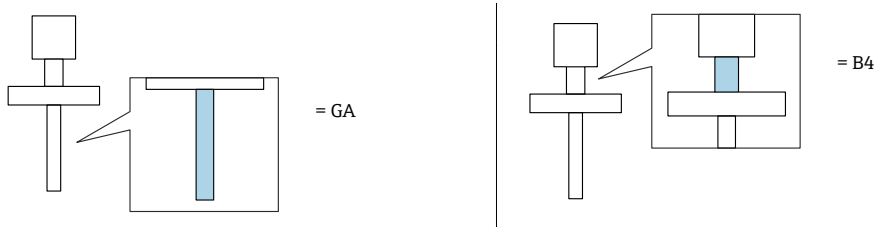
FMR60





 = A	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	43	43	43	79	33	85	25	85	-20	-20
	T5	-20	56	56	56	96	45	100	40	100	-20	-20
	T4...	-20	56	56	56	117	39	135	15	135	-20	-20
	T1											

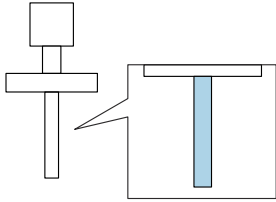
 = C	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	51	51	-	-	85	46	85	-20	-20	-20
	T5	-20	64	64	-	-	100	59	100	-20	-20	-20
	T4	-20	64	64	-	-	135	54	135	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	64	64	-	-	150	50	150	-20	-20	-20

FMR60

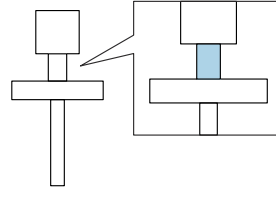


 = A	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	43	43	43	79	33	85	25	85	-40	-40
	T5	-40	56	56	56	96	45	100	40	100	-40	-40
	T4...	-40	56	56	56	117	39	135	15	135	-40	-40
	T1											


 = C	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	46	85	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	59	100	-40	-40
	T4	-40	64	64	64	-	-	135	54	135	-40	-40
	T3...	-40	64	64	64	-	-	150	50	150	-40	-40
	T1											


FMR62


= GE, GF, GG, GM,
GN



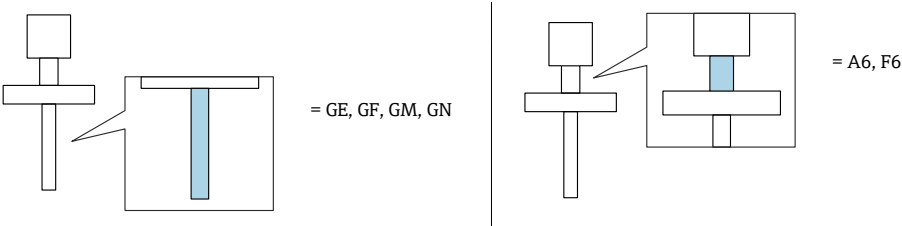
= A5, B5, F5


 = A	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
T6	-40	43	43	43	-	-	85	34	85	-40	-40	-40
T5	-40	56	56	56	-	-	100	46	100	-40	-40	-40
T4	-40	56	56	56	-	-	135	38	135	-40	-40	-40
T3... T1	-40	56	56	56	134	39	150	24	150	-40	-40	-40


 = B	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
T6	-40	51	51	51	-	-	85	45	85	-40	-40	-40
T5	-40	64	64	64	-	-	100	58	100	-40	-40	-40
T4	-40	64	64	64	-	-	135	52	135	-40	-40	-40
T3... T1	-40	64	64	64	-	-	150	47	150	-40	-40	-40

 = C	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a	T_p	T_a
T6	-40	51	51	51	-	-	85	47	85	-40	-40	-40
T5	-40	64	64	64	-	-	100	60	100	-40	-40	-40
T4	-40	64	64	64	-	-	135	56	135	-40	-40	-40
T3... T1	-40	64	64	64	-	-	150	54	150	-40	-40	-40

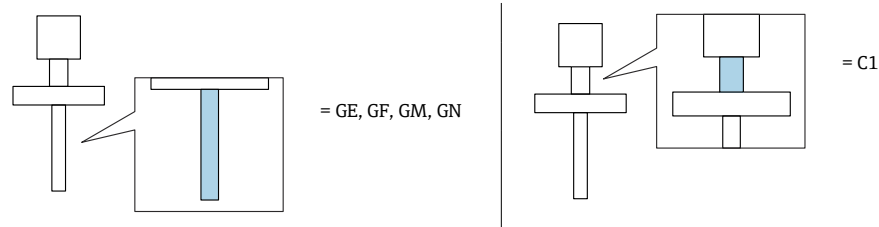
FMR62





 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	43	43	43	-	-	85	38	85	-40	-40	-40
	T5	-40	56	56	56	-	-	100	51	100	-40	-40	-40
	T4	-40	56	56	56	-	-	135	47	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	56	56	56	-	-	200	40	200	-40	-40	-40


 = B, C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	48	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	61	100	-40	-40	-40
	T4	-40	64	64	64	-	-	135	58	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	64	64	64	-	-	200	53	200	-40	-40	-40

FMR62

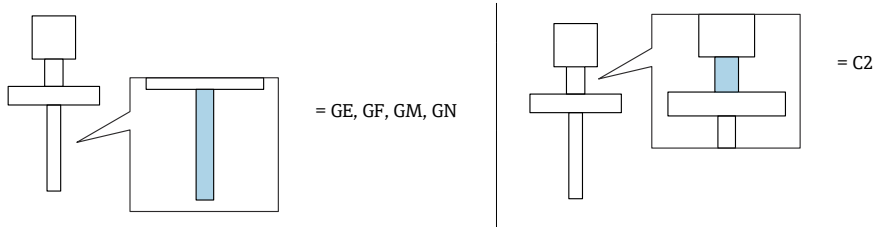



 = A	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	43	43	43	-	-	85	34	85	-20	-20
	T5	-20	56	56	56	-	-	100	46	100	-20	-20
	T4	-20	56	56	56	-	-	135	38	135	-20	-20
	T3... T1	-20	56	56	56	134	39	150	24	150	-20	-20


 = B	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	51	51	51	-	-	85	45	85	-20	-20
	T5	-20	64	64	64	-	-	100	58	100	-20	-20
	T4	-20	64	64	64	-	-	135	52	135	-20	-20
	T3... T1	-20	64	64	64	-	-	150	47	150	-20	-20

 = C	P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	51	51	51	-	-	85	47	85	-20	-20
	T5	-20	64	64	64	-	-	100	60	100	-20	-20
	T4	-20	64	64	64	-	-	135	56	135	-20	-20
	T3... T1	-20	64	64	64	-	-	150	54	150	-20	-20

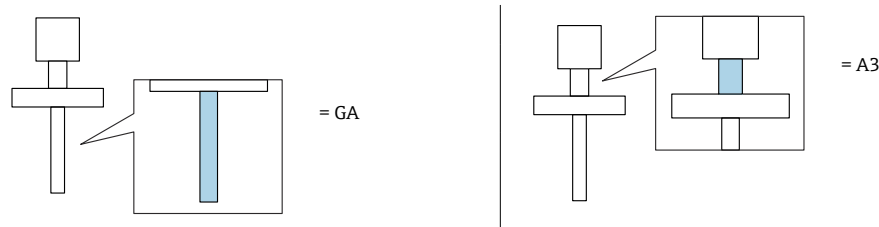
FMR62





 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	43	43	43	-	-	85	38	85	-20	-20	-20
	T5	-20	56	56	56	-	-	100	51	100	-20	-20	-20
	T4	-20	56	56	56	-	-	135	47	135	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	56	56	56	-	-	200	40	200	-20	-20	-20


 = B, C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-20	51	51	51	-	-	85	48	85	-20	-20	-20
	T5	-20	64	64	64	-	-	100	61	100	-20	-20	-20
	T4	-20	64	64	64	-	-	135	58	135	-20	-20	-20
	T3... T1	-20	64	64	64	-	-	200	53	200	-20	-20	-20

FMR67

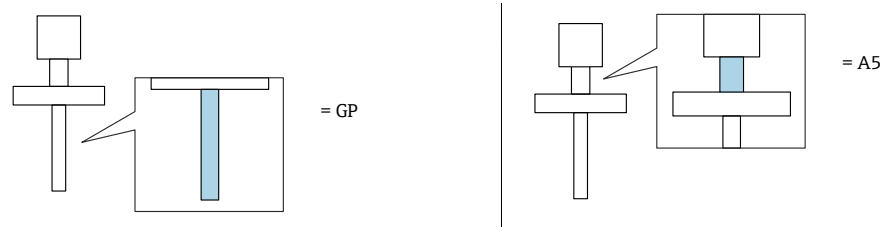



 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6... T1	-40	43	43	43	-	-	80	32	80	-40	-40	-40


 = B		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6... T1	-40	51	51	51	-	-	80	43	80	-40	-40	-40


 = C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6... T1	-40	51	51	51	-	-	80	47	80	-40	-40	-40

FMR67

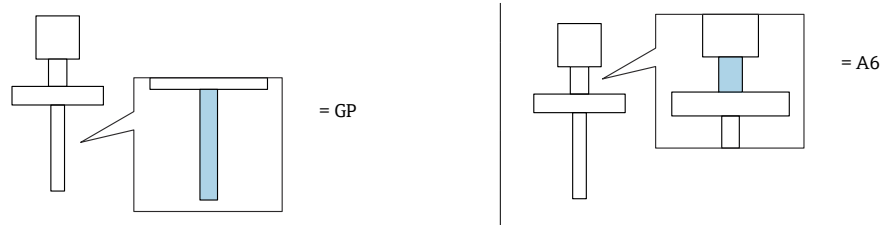



		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	43	43	43	-	-	85	34	85	-40	-40	-40
	T5	-40	56	56	56	-	-	100	46	100	-40	-40	-40
	T4	-40	56	56	56	-	-	135	38	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	56	56	56	134	39	150	24	150	-40	-40	-40


		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	45	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	58	100	-40	-40	-40
	T4	-40	64	64	64	-	-	135	52	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	64	64	64	-	-	150	47	150	-40	-40	-40

		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	47	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	60	100	-40	-40	-40
	T4	-40	64	64	64	-	-	135	56	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	64	64	64	-	-	150	54	150	-40	-40	-40

FMR67



 = A		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	43	43	43	-	-	85	38	85	-40	-40	-40
	T5	-40	56	56	56	-	-	100	51	100	-40	-40	-40
	T4	-40	56	56	56	-	-	135	47	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	56	56	56	-	-	200	40	200	-40	-40	-40

 = B、C		P1		P2		P2+		P3		P4		P5	
		T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a	T _p	T _a
	T6	-40	51	51	51	-	-	85	48	85	-40	-40	-40
	T5	-40	64	64	64	-	-	100	61	100	-40	-40	-40
	T4	-40	64	64	64	-	-	135	58	135	-40	-40	-40
	T3... T1	-40	64	64	64	-	-	200	53	200	-40	-40	-40

连接参数

扩展订购选项 Nx = NA （过电压保护单元 OVP10 和 OVP20）
使用内部过电压保护单元时：连接参数不变。

扩展订购选项 Nx = NF
使用 Bluetooth®蓝牙模块时：禁止修改连接参数。

Ex ia

电源和信号回路的防爆保护： 本安 Ex ia IIC、Ex ia IIB。

基本订购选项 3 = A

接线端子 1 (+) 、 2 (-)
电源 $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ 有效内部电感值 $L_i = 0$ 有效内部电容值 $C_i = 12\text{ nF}$

基本订购选项 3 = B

接线端子 1 (+) 、 2 (-)	接线端子 3 (+) 、 4 (-)
电源 $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ 有效内部电感值 $L_i = 0$ 有效内部电容值 $C_i = 5\text{ nF}$	开关量输出 (PFS) $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ 有效内部电感值 $L_i = 0$ 有效内部电容值 $C_i = 6\text{ nF}$

基本订购选项 3 = C

接线端子 1 (+) 、 2 (-)	接线端子 3 (+) 、 4 (-)
电源 $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ 有效内部电感值 $L_i = 0$ 有效内部电容值 $C_i = 30\text{ nF}$	4 ... 20 mA 输出 $U_i = 30\text{ V}$ $I_i = 300\text{ mA}$ $P_i = 1\text{ W}$ 有效内部电感值 $L_i = 0$ 有效内部电容值 $C_i = 30\text{ nF}$

服务接口（CDI）

考虑下列数值，仪表可以连接至认证型 Endress+Hauser FXA291 调试工具或相似接口上：

服务接口													
U _i = 7.3 V 有效内部电感值 L _i = 忽略不计 有效内部电容值 C _i = 忽略不计													
U _o = 7.3 V I _o = 60 mA P _o = 110 mW													
L _o (mH) =	5.00	2.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
C _o (μF) ¹⁾ =	0.73	1.20	1.60	2.00	2.60	-	3.20	4.00	5.50	7.30	10.00	12.70	12.70
C _o (μF) ²⁾ =	-	0.49	0.90	1.40	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-

- 1) 数值参见德国联邦物理技术研究院（PTB）“ispark”规定
- 2) 数值参见 IEC/EN 60079-25 标准附录 C



71561395

www.addresses.endress.com
