Válido a partir da versão 01.03.xx (software do equipamento)

Products Solutions Services

Instruções de operação RIA45

Indicador do processo





RIA45 Sumário

Sumário

1	Sobre esse documento	4
1.1 1.2	Símbolos	
2	Instruções de segurança	7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Especificações para o pessoal	7
3	Recebimento e identificação do	
	produto	9
3.1 3.2 3.3 3.4	Recebimento	. 9 9
4	Instalação	11
4.1	Requerimentos de instalação	11
4.2 4.3	Dimensões	11 11
4.4	Verificação de pós-instalação	12
5	Ligação elétrica	13
5.1 5.2	Conexão elétrica	13 16
6	Operação	17
6.1 6.2	Elementos de operação	17
6 D	equipamento	19
6.3 6.4	Símbolos	19 20
7	Comissionamento	24
7.1	Verificação de pós-instalação e ativação do	
7.2	equipamento	24
7.3	equipamento	24
7.4	configuração	2425
7.5	Em operação	39
8	Diagnóstico e localização de falhas .	42
8.1	Localização geral de falhas	42
8.2 8.3	Visão geral das informações de diagnóstico Lista de diagnóstico	42 42
ر.ي	Liota de diagnostico	14

9	Manutenção	43
9.1	Limpeza	43
10	Reparo	44
10.1	Notas gerais	44
10.2	Peças de reposição	44
10.3	Devolução	45
10.4	Descarte	45
11	Acessórios	46
11.1	Acessórios específicos do equipamento	46
11.2	Acessórios específicos de comunicação	46
12	Dados técnicos	47
12.1	Entrada	47
12.2	Saída	47
12.3	Fonte de alimentação	49
12.4	Características de desempenho	50
12.5	Instalação	51
12.6	Ambiente	52
12.7	Construção mecânica	53
12.8	Operabilidade	54
12.9	Acessórios	55
13	Apêndice	56
13.1	Explicações adicionais sobre a aplicação de	
	pressão diferencial na medição de nível	56
13.2	Menu do display	58
13.3	Menu Setup	59
13.4	Menu de diagnósticos	69
13.5	Menu Expert	70
Índic	ne	77

Sobre esse documento RIA45

1 Sobre esse documento

1.1 Símbolos

1.1.1 Símbolos de segurança

▲ PERIGO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

▲ ATENÇÃO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.

▲ CUIDADO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.

AVISO

Esse símbolo contém informações sobre os procedimento e outros fatos que não resultam em ferimento.

1.1.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado
	Corrente contínua
~	Corrente alternada
$\overline{}$	Corrente contínua e corrente alternada
<u></u>	Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção) Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.
	Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento: Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento. Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.1.3 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações permitidos.
	Preferencial Procedimentos, processos ou ações preferenciais.
X	Proibido Procedimentos, processos ou ações proibidas.
i	Dica Indica informação adicional.
(A)	Referência para a documentação

RIA45 Sobre esse documento

Símbolo	Significado
E	Consulte a página
	Referência ao gráfico
>	Aviso ou etapa individual a ser observada
1., 2., 3	Série de etapas
L	Resultado de uma etapa
?	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

1.1.4 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens	1., 2., 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações	A-A, B-B, C-C,	Seções
EX	Área classificada	×	Área segura (área não classificada)

1.2 Documentação

Documento	Objetivo e conteúdo do documento	
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos no equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e de outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.	
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.	
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.	
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.	

Sobre esse documento RIA45

Documento	Objetivo e conteúdo do documento	
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, as Instruções de segurança (XA) são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.	
	Informações sobre as Instruções de segurança (XA) que são relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.	
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.	



Os seguintes tipos de documentos estão disponíveis:

- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Download
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no Aplicativo de Operações da Endress+Hauser ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: todos os dados sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

2 Instruções de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as sequintes especificações:

- ► Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- ► Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ► Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- ► Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as sequintes especificações:

- ► Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações.
- ► Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

O indicador do processo avalia processos analógicos variáveis e exibe-os em tela colorida. Os processos podem ser monitorados e controlados com as saídas do equipamento e relés de limite. O equipamento conta com uma faixa abrangente de funções de software para esse propósito. A alimentação pode ser fornecida a sensores de 2 fios com a fonte de alimentação de ciclo integrada.

- O equipamento é um equipamento associado e não pode ser instalado em áreas classificadas.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultados do uso incorreto ou diferente do pretendido. Não é permitido converter ou modificar o equipamento de qualquer modo.
- O equipamento é projetado para instalação em um painel e deve ser operado no estado instalado.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

► Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

2.4 Segurança operacional

Risco de ferimentos!

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ O operador é responsável pela operação livre de interferências do equipamento.

Modificações aos equipamentos

Modificações não autorizadas ao equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis!

▶ Se, mesmo assim, for necessário fazer modificações, consulte o fabricante.

Reparo

Para qarantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

▶ Realize reparos no equipamento apenas se eles forem expressamente permitidos.

Instruções de segurança RIA45

► Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.

▶ Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

2.5 Segurança do produto

Esse produto foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

Proceda da seguinte forma no recebimento do equipamento:

- 1. Verifique se a embalagem está intacta.
- 2. Se danos forem descobertos:

 Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
- 3. Não instale material com danos, pois o fabricante não podegarantir a conformidade com as especificações de segurança neste caso e não poderá ser responsabilizado pelas consequências que podem ocorrer.
- 4. Compare o escopo de entrega com o conteúdo em seu formulário de pedido.
- 5. Remova todo o material de embalagem usado para transporte.

3.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Código estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de remessa
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

3.2.1 Etiqueta de identificação

Equipamento correto?

Verifique as informações sobre a etiqueta de identificação do equipamento:

- Nome do produto e ID do fabricante
- Código do pedido, código de pedido estendido e número de série
- Fonte de alimentação e consumo de energia
- Aprovações
- Faixa de temperatura
- Versão do firmware e revisão do equipamento

3.2.2 Nome e endereço do fabricante

Nome do fabricante:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG	
Endereço do fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang	
Referência de modelo/tipo:	RIA45	

3.3 Certificados e aprovações

- Para certificados e aprovações válidos para o equipamento: consulte os dados na etiqueta de identificação
- Dados e documentos relacionados a aprovações: www.endress.com/deviceviewer → (insira o número de série)

3.3.1 Outras normas e diretrizes

■ IEC 60529:

Graus de proteção fornecidos pelos invólucros (código IP)

■ IEC 61010-1:

Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório

■ EN 60079-11:

Atmosferas explosivas - Parte 11: Proteção do equipamento por segurança intrínseca "T" (opcional)

3.4 Armazenamento e transporte

Observe também os seguintes pontos:

A temperatura de armazenamento permitida é de -40 para 85 °C (-40 para 185 °F); é possível armazenar o equipamento em temperaturas fronteiriças por um período limitado (48 horas no máximo).

Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

Evite as seguintes influências ambientais durante armazenamento e transporte:

- Luz solar direta
- Vibração
- Meios agressivos

RIA45 Instalação

4 Instalação

4.1 Requerimentos de instalação

AVISO

Altas temperaturas reduzem a vida útil do display.

- Para evitar acúmulo de calor, certifique-se de que o equipamento seja suficientemente
- Não opere o equipamento na faixa de temperatura superior durante um período de tempo maior.

O indicador de processo é projetado para uso em um painel.

A orientação é determinada pela legibilidade do display. As conexões e saídas são fornecidas na parte traseira. Os cabos são conectados através de terminais codificados.

Faixa de temperatura de operação:

Equipamentos Não Ex/Ex: -20 para 60 °C (-4 para 140 °F)

Equipamentos UL: -20 para 50 °C (-4 para 122 °F)

4.2 Dimensões


Observe a profundidade da instalação de aprox. 150 mm (5.91 in) para o equipamento, incluindo terminais e clipes de fixação.

No caso de equipamentos com uma aprovação Ex, é necessário o quadro Ex e deve-se considerar uma profundidade da instalação de 175 mm (6.89 in). Para mais dimensões, consulte a seção Dados técnicos".

- Recorte no painel: 92 mm (3.62 in) x 45 mm (1.77 in).
- Espessura do painel: máx. 26 mm (1 in).
- Faixa máx. de ângulo de visão: 45 ° para a esquerda e direita do eixo central da tela.
- Se os equipamentos estiverem organizados horizontalmente, um ao lado do outro na direção X, ou organizados verticalmente, um em cima do outro na direção Y, a distância mecânica (especificada pelo invólucro e pela seção frontal) deve ser respeitada.

4.3 Procedimento de fixação

O recorte necessário no painel é de 92 mm (3.62 in) x 45 mm (1.77 in)

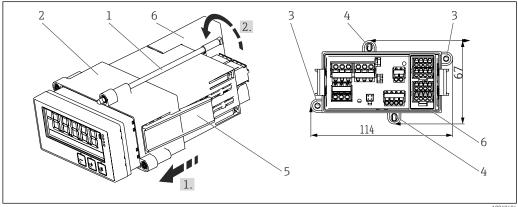

■ 1 Instalação em um painel

Instalação RIA45

- 1. Parafuse as hastes roscadas (item 1) nas posições fornecidas na quadro de montagem (item 2). Quatro posições opostas do parafuso (item 3/4) estão disponíveis para este propósito.
- 2. Empurre o equipamento pelo corte do painel pela frente.
- 3. Para prender o invólucro no painel, segure o equipamento nivelado e pressione o quadro de instalação (item 2), com hastes com rosca instaladas, pelo invólucro até que o quadro trave na posição (1).
- 4. Aperte as hastes roscadas para fixar o equipamento na posição certa (2.).
- 5. Para a opção Ex, instale o espaçador (item 6) para os terminais.

Para remover o equipamento, o quadro de montagem pode ser destravado nos elementos de bloqueio (item 5) e depois removido.

4.4 Verificação de pós-instalação

- A vedação não está danificada?
- O quadro de montagem está devidamente fixado no invólucro do equipamento?
- As hastes das roscas estão apertadas adequadamente?
- O equipamento está localizado no centro do corte do painel?
- O espaçador está instalado (opção Ex)?

RIA45 Ligação elétrica

5 Ligação elétrica

AATENÇÃO


Perigo! Tensão elétrica!

- ► Toda a conexão do equipamento deve ser posicionada enquanto o equipamento é desenergizado.
- A conexão de aterramento de proteção deve ser estabelecida antes de todas as conexões. Se o aterramento de proteção estiver desconectado, isso pode representar um perigo.
- ► Antes do comissionamento do equipamento, certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde às especificações de tensão na etiqueta de identificação.
- ► Forneça uma seletora adequada ou disjuntor na instalação do prédio. Esse seletor deve ser fornecido próximo ao equipamento (dentro de fácil alcance) e marcado como interruptor.
- O cabo de alimentação necessita de um elemento de proteção contra sobrecorrente (corrente nominal ≤ 10 A).
- i
- Observe a designação do terminal na parte dianteira do equipamento.
- É permitida a conexão combinada de tensão de segurança extra-baixa e tensão de contato perigosa ao relé.

5.1 Conexão elétrica

Uma fonte de alimentação de ciclo (LPS) é fornecida para cada entrada. A fonte de alimentação de malha é projetada principalmente para fornecer alimentação para os sensores de 2 fios e é isolada galvanicamente do sistema e das saídas.


Ligação elétrica RIA45

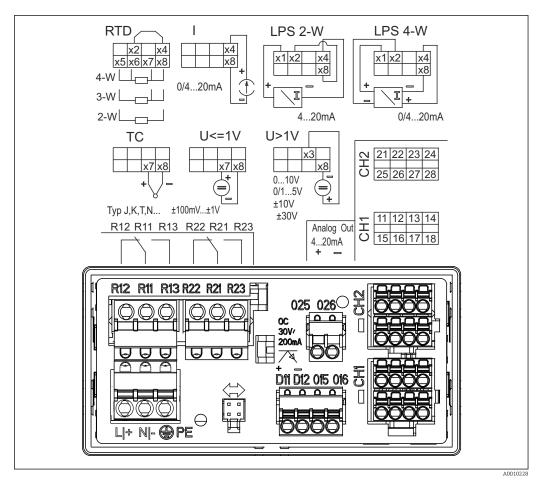


Esquema de ligação elétrica do equipamento (canal 2 e relés opcionais). Nota: Posição de contato ilustrada dos relés se a fonte de alimentação falhar.


Recomendamos que você conecte um supressor de surto a montante apropriado, se os transientes de alta energia puderem ser esperados em cabos de sinais longos.

5.1.1 Visão geral de conexões possíveis no indicador de processo

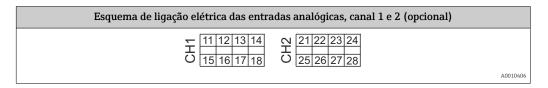


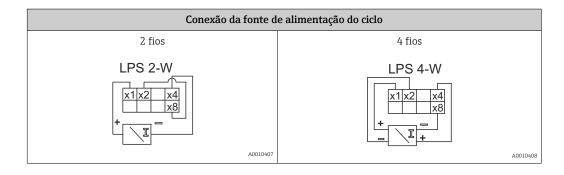



RIA45 Ligação elétrica

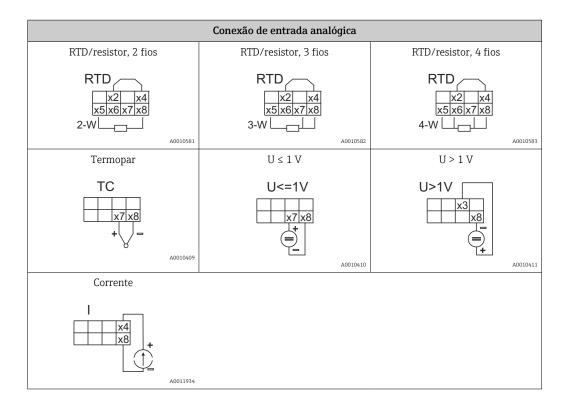

Posição de contato ilustrada dos relés se a fonte de alimentação falhar:

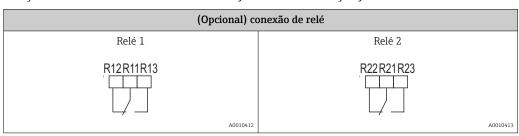


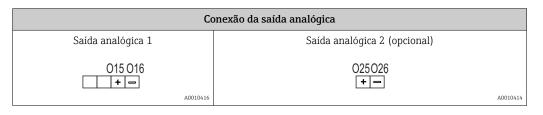

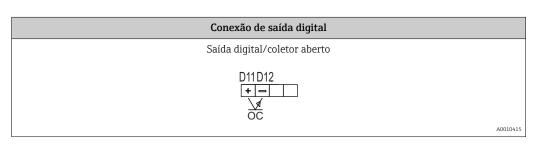

Conexão da fonte de alimentação	
24 para 230 V CA/CC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz	
L + N - ⊕PE	
	A0010418

Ligação elétrica RIA45

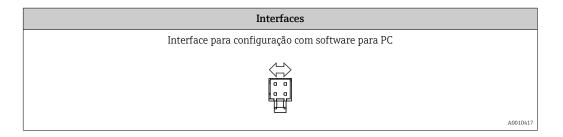

5.2 Verificação pós-conexão

Condição e especificações do equipamento	Notas
Os cabos ou o equipamento estão danificados?	Inspeção visual
Conexão elétrica	Notas
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?	24 para 230 V CA/CC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Todos os terminais estão firmemente conectados ao slot correto? A codificação nos terminais individuais está correta?	-
Todos os cabos montados estão sem deformação?	-
A fonte de alimentação e os cabos de sinal estão conectados corretamente?	Consulte o esquema elétrico no invólucro.

RIA45 Operação

6 Operação

Graças ao conceito de operação simples do equipamento, é possível comissioná-lo para muitas aplicações sem um conjunto impresso de Instruções de operação.

O software operacional FieldCare é uma maneira rápida e conveniente de configurar o equipamento. Ele contém textos rápidos explicativos (ajuda) que fornecem informações adicionais sobre parâmetros individuais.

6.1 Elementos de operação

6.1.1 Operação local do equipamento

O equipamento é operado por meio de três teclas integradas à parte frontal do equipamento





- Abra o menu de Configuração
- Confirme um registro
- Selecione um parâmetro ou submenu oferecido no menu



No menu de Configuração:

- Navegue pelo passo-a-passo os parâmetros/itens de menu/caracteres oferecidos
- Altere o valor do parâmetro selecionado (aumentar ou diminuir)

Fora do menu de Configuração:

Exibe canais habilitados e calculados, bem como valores mínimos e máximos, para todos os canais ativos.

Você sempre pode fechar os itens de menu/submenus selecionando "x Voltar" no final do menu.

Deixe as configurações diretamente sem salvar as alterações pressionando as teclas '-' e '+' simultaneamente por mais de (> 3 s).

6.1.2 Configuração através de interface e software de configuração do computador

A CUIDADO

Estados indefinidos e comutação de saídas e relés durante a configuração com o software de configuração

▶ Não configure o equipamento quando o processo está em execução.

Para configurar o equipamento usando o software Configurador de Equipamento FieldCare, conecte o equipamento ao seu computador. Você precisa de um adaptador de interface especial para essa finalidade, por exemplo, Commubox FXA291.

Instalação de DTM de comunicação em FieldCare

Para poder configurar o indicador, é necessário primeiro instalar o Configurador de Equipamento FieldCare em seu computador. As instruções de instalação podem ser encontradas nas instruções do FieldCare.

Depois, instale o driver do equipamento FieldCare de acordo com as seguintes instruções:

1. Primeiro, instale o driver do equipamento "CDI DTMlibrary" no FieldCare. Ele pode ser encontrado no FieldCare em "Endress+Hauser Device DTMs → Serviços / Específicos → CDI".

Operação RIA45

2. Depois disso, atualize o catálogo DTM no FieldCare. Adicione as novas DTMs instalados ao catálogo de DTM.

Instalação do driver Windows para TXU10/FXA291

É necessário ter direitos de administrador para instalar o driver no Windows. Proceda da sequinte forma:

- 1. Conecte o equipamento ao PC usando o adaptador de interface TXU10/FXA291.
 - └ É detectado um novo equipamento e o assistente de instalação do Windows abre.
- 2. No assistente de instalação, não deixe o equipamento pesquisar automaticamente pelo software. Para isso, escolha "Não, não desta vez" e clique em "Próximo".
- 3. Na janela seguinte, selecione "Instalar software a partir de uma lista ou local específico" e clique em "Próximo".
- 4. Na próxima janela, clique em "Navegar" e selecione o diretório onde o driver do adaptador TXU10/FXA291 está salvo.
 - ► O driver está instalado.
- 5. Clique em "Finish" para concluir a instalação.
- 6. É detectado um novo equipamento e o assistente de instalação do Windows abre novamente. Novamente, escolha "Não, não desta vez" e clique em "Próximo".
- 7. Na janela seguinte, selecione "Instalar software a partir de uma lista ou local específico" e clique em "Próximo".
- 8. Na próxima janela, clique em "Navegar" e selecione o diretório onde o driver do adaptador TXU10/FXA291 está salvo.
 - → O driver está instalado.
- 9. Clique em "Finish" para concluir a instalação.

Isso conclui a instalação do driver para o adaptador de interface. A porta COM foi especificada e pode ser vista no gerenciador de equipamento Windows.

Estabelecendo a conexão

Continua como segue para estabelecer a conexão com o FieldCare:

- 1. Em primeiro lugar, edite a macro de conexão. Para isso, comece um novo projeto e na janela exibida, clique com o botão direito no símbolo para "Serviço (CDI) FXA291" e selecione "Editar".
- 2. Na janela seguinte, à direita da "Interface em série", selecione a porta COM que foi especificada durante a instalação do driver Windows para o adaptador TXU10/FXA291.
 - ► Agora a macro está configurada. Selecione "Concluir".
- 3. Inicie a macro "Serviço (CDI) FXA291" clicando duas vezes nele e confirme a consulta subsequente com "Sim".
 - É iniciada uma pesquisa pelo equipamento conectado e o DTM adequado abre. A configuração online é iniciada.

Continue a configuração do equipamento de acordo com estas Instruções de operação para o equipamento. O menu de Configurações completo, isto é, todos os parâmetros listados

RIA45 Operação

nestas Instruções de operação podem ser encontrados também no Configurador de Equipamento FieldCare.



Em geral, é possível sobrescrever parâmetros com o software do PC FieldCare o equipamento de DTM apropriado, mesmo que a proteção de acesso esteja ativa.

Se a proteção de acesso por meio de um código deve ser estendida ao software, essa função deve ser ativada na configuração estendida do equipamento.


Para isso, selecione Menu \rightarrow Configuração/Expert \rightarrow Sistema \rightarrow Proteção contra transbordamento: German WHG e confirme.

6.2 Indicador/LED de status do display e equipamento

O indicador de processo fornece um display LC iluminado dividido em duas seções. A seção do segmento exibe o valor do canal e informações adicionais e alarmes.

Na seção de matriz de pontos, as informações adicionais do canal, como a ETIQUETA, a unidade ou o gráfico de barras são exibidos no modo de exibição. O texto operacional em inglês é exibido aqui durante a operação.

Os parâmetros para configuração do display estão descritos em detalhes na seção "Configuração do equipamento".

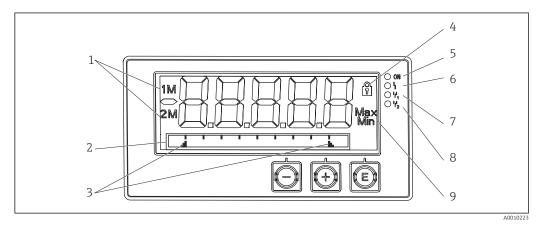

■ 3 Display do indicador do processo

- 1 Indicador do canal: 1: entrada analógica 1; 2: entrada analógica 2; 1M: valor calculado 1; 2M: valor calculado 2
- 2 Display de matriz de pontos para ETIQUETA, gráfico de barra, unidade
- 3 Indicadores de valor limite no gráfico de barras
- 4 Indicador "Operação bloqueada"
- 5 LED verde; ligado fonte de alimentação aplicada
- 6 LED vermelho; ligado erro/alarme
- 7 LED amarelo; ligado relé 1 energizado
- 8 LED amarelo; ligado relé 2 energizado
- 9 Indicador do valor mínimo/máximo

6.3 Símbolos

6.3.1 Símbolos do display

a	O equipamento está bloqueado/bloqueio do operador; a configuração do equipamento é bloquead contra alterações nos parâmetros; a exibição pode ser modificada.	
1	Canal um (Analógico em 1)	

Operação RIA45

2	anal dois (Analógico em 2)	
1M	rimeiro valor calculado (Valor calculado 1)	
2M	egundo valor calculado (Valor calculado 2)	
Máx.	Valor máximo/valor do indicador máximo do canal exibido	
Mín.	Valor mínimo/valor do indicador mínimo do canal exibido	

Em casos de erro:

O display mostra: ----, o valor medido não é exibido

Abaixo da faixa/acima da faixa: ----



O erro e o identificador do canal (ETIQUETA) são especificados na seção da matriz de pontos.

6.3.2 Ícones no modo de edição

Os seguintes caracteres estão disponíveis para inserção de texto customizado:

Para entradas numéricas, os números "0-9" e o ponto decimal estão disponíveis.

Além disso, os ícones a sequir são usados no modo de edição:

۶	Símbolo para configuração
0	Símbolo para configuração expert
g	Símbolo para diagnóstico
~	Aceitar entrada. Se este símbolo for selecionado, a entrada será aplicada na posição especificada pelo usuário e você sairá do modo de edição.
×	Rejeitar entrada. Se este símbolo for selecionado, a entrada será rejeitada e você sairá do modo de edição. O texto definido anteriormente permanece.
+	Saltar uma posição para a esquerda. Se este símbolo estiver selecionado, o cursor salta uma posição para a esquerda.
H	Excluir para trás. Se este símbolo for selecionado, o caractere à esquerda da posição do cursor será excluído.
C	Excluir tudo. Se este símbolo for selecionado, toda a entrada será excluída.

6.4 Guia rápido para a matriz operacional

As tabelas a seguir listam todos os menus e as funções de operação.

Men	ı do display	Descrição		
E	AI1 Reset minmax*	Reiniciar os valores mín/máx para Analógico em 1		
+	AI2 Reset minmax*	Reiniciar os valores mín/máx para Analógico em 2		
+	CV1 Reset minmax*	Reiniciar os valores mín/máx para valor calculado 1		
+	CV2 Reset minmax*	Reiniciar os valores mín/máx para valor calculado 2		
+	 ★ Analógico em 1 Configuração do display para entrada analógica 1 			
*) Só	*) Só é exibido se "Permitir reset" = "Sim" estiver configurado no menu "Expert" do canal correspondente.			

RIA45 Operação

Men	u do display	Descrição	
+	Analógico em 2	Configuração do display para entrada analógica 2	
+	Valor calculado 1	Configuração do display para valor calculado 1	
+	Valor calculado 2	Configuração do display para valor calculado 2	
+	Contraste	Contraste do display	
+	Brilho	Brilho do display	
÷	Tempo alternado	Tempo de troca entre os valores escolhidos para serem exibidos	
+	Retorno	Retorno ao menu principal	
*) Só	*) Só é exibido se "Permitir reset" = "Sim" estiver configurado no menu "Expert" do canal correspondente.		

Menu Setup			Descrição		
E	Aplicação		Seleção de aplicação		
		Canal 1	1-Aplicação do canal		
		Canal 2	2-Aplicação do canal		
		Pressão diferencial	Aplicação de pressão diferencial		
+	AI1 F	aixa inferior*	Limite inferior da faixa de medição para analógico em 1		
+	AI1 F	aixa superior*	Limite superior da faixa de medição para analógico em 1		
+	AI2 F	aixa inferior*	Limite inferior da faixa de medição para analógico em 2		
+	AI2 F	aixa superior*	Limite superior da faixa de medição para analógico em 2		
+	Fator	·VC*	Fator para valor calculado		
+	Unid	ade VC*	Unidade para valor calculado		
+	Bar V	/C 0%*	Limite inferior do gráfico de barra para o valor calculado		
+	Bar V	/C 100%*	Limite superior do gráfico de barra para o valor calculado		
+	Linea	ırização*	Linearização para valor calculado		
		Nº ponto lin	Número de pontos de linearização		
		Valor X	Valores X para pontos de linearização		
		Valor Y	Valores Y para pontos de linearização		
+	Analógico em 1		Entrada analógica 1		
		Tipo de sinal	Tipo de sinal		
		Faixa de sinal	Faixa de sinal		
		Conexão	Tipo de conexão (somente para Tipo de sinal = RTD)		
		Faixa inferior	Limite inferior da faixa de medição		
		Faixa superior	Limite superior da faixa de medição		
		Etiqueta	Designação da entrada analógica		
		Unidade	Unidade para entrada analógica		
		Unidade de temperatura	Unidade de temperatura, visível somente se "Tipo de sinal" = RTD ou TC		
		Desvio	Desvio para entrada analógica		
		Junção de ref	Junção de referência (apenas para tipo de sinal = TC)		
		Reiniciar mín/máx	Reiniciar valores mín/máx para entrada analógica		
+	Anal	ógico em 2	Entrada analógica 2		
		Consulte Analógico em 1			
*) Sc	mente	é exibido se "Aplicação" = "Pressão o	lif".		

Operação RIA45

Menu Setup			Descrição	
Valor calculado 1		r calculado 1	Valor calculado 1	
		Cálculo	Tipo de cálculo	
		Etiqueta	Designação para valor calculado	
		Unidade	Unidade para valor calculado	
		Bar 0%	Limite inferior do gráfico de barra para o valor calculado	
		Bar 100%	Limite superior do gráfico de barra para o valor calculado	
		Fator	Fator para valor calculado	
		Desvio	Offset para valor calculado	
		Nº ponto lin	Número de pontos para linearização	
		Valor X	Valores X para pontos de linearização	
		Valor Y	Valores Y para pontos de linearização	
		Reiniciar mín/máx	Reiniciar valores mín/máx	
	Valor	r calculado 2	Valor calculado 2	
		Consulte o valor calculado 1		
+	Saída analógica 1		Saída analógica 1	
		Atribuição	Atribuição de saída analógica	
		Tipo de sinal	Tipo de sinal, saída analógica	
		Faixa inferior	Limite de alcance inferior da saída analógica	
		Faixa superior	Limite de alcance superior da saída analógica	
+	Saída	a analógica 2	Saída analógica 2	
		Consulte a saída analógica 1		
+	Relé	1	Relé 1	
		Atribuição	Atribuição de valor a ser monitorado com relé	
		Função	Modo de operação do relé	
		Valor de referência	Valor limite para relé	
		Valor de referência 1/2	Valores limites 1 e 2 para relé (somente se Função = Inband, Outband)	
		Base de tempo	Base de tempo para avaliação gradiente (somente se Função = Gradiente)	
		Histerese	Histerese para o relé	
+	Relé	2	Relé 2	
		Consulte o relé 1		
+	Reto	rno	Retorno ao menu principal	
*) S	omente	e é exibido se "Aplicação" = "Pressão o	dif".	

Men	u de diagnósticos	Descrição
E	Diagn atual	Mensagem de diagnóstico de corrente
+	Último diagn	Última mensagem de diagnóstico
+	Tempo de operação	Tempo de operação do equipamento
+	Diário de diagnóstico	Registro de diagnósticos
+	Informações do equipamento	Informações do equipamento
+	Retorno	Retorno ao menu principal

RIA45 Operação

Menu Expert			Descrição		
E	Aces	so dire	to	Acesso direto para um item em operação	
+	Sister	Sistema		Configurações do sistema	
		Códio	go de acesso	Proteção da operação por um código de acesso	
		Prote	ção contra transbordamento	Proteção contra transbordamento	
		Rede	finir	Redefinir equipamento	
		Salva	r configuração do usuário	Salve as configurações de ajuste	
+	Entra	ida		Entradas	
	Os se	guinte	es parâmetros estão disponíveis al	ém dos parâmetros no menu Configuração:	
		Anal	ógico em 1 / 2	Entrada analógica 1 / 2	
			Bar 0%	Limite inferior para o gráfico de barra da entrada analógica	
			Bar 100%	Limite superior para o gráfico de barra da entrada analógica	
			Casas decimais	Casas decimais para entrada analógica	
			Amortecimento	Amortecimento	
			Modo de falha	Modo de falha	
			Valor de erro fixo	Valor fixo no caso de um erro (somente se Modo de falha = Valor fixo)	
			Namur NE43	Limites de Erro de acordo com Namur	
			Permitir reset	Redefina os valores mín./máx. através do menu Display	
+	Saída			Saídas	
	Os se	guinte	es parâmetros estão disponíveis al	ém dos parâmetros no menu Configuração:	
		Saída	analógica 1 / 2	Saída analógica 1 / 2	
			Modo de erro	Modo de falha	
			Valor de erro fixo	Valor fixo no caso de um erro (somente se Modo de falha = Valor fixo)	
		Relé	1/2	Relé 1/2	
			Atraso de tempo	Atraso de comutação	
			Modo de operação	Modo de operação	
			Modo de falha	Comportamento em casos de erro	

Comissionamento RIA45

7 Comissionamento

7.1 Verificação de pós-instalação e ativação do equipamento

Certifique-se de que todas as verificações pós-conexão foram executadas antes de colocar o equipamento em operação:

- Listas de verificação para "Verificação de pós-instalação" → 🖺 12
- Listas de verificação para "Verificação de pós-conexão" → 🖺 16

Após aplicar a tensão de operação, o LED verde acende e o display indica que o equipamento está pronto para operação.

Se estiver comissionamento o equipamento pela primeira vez, programe a configuração conforme descrito nas sequintes seções das Instruções de operação.

Remova o filme de proteção do display pois ele dificulta a legibilidade do display.

7.2 Informações gerais sobre como configurar o equipamento

Você pode configurar seu equipamento no local ou colocá-lo em operação usando as três teclas integradas ou através do PC. Você precisa do Commubox FXA291/TXU10 (consulte a seção "Acessórios") para conectar o equipamento a um PC.

Vantagens da configuração através de FieldCare Device Setup:

- Os dados do equipamento s\u00e3o salvos na FieldCare Device Setup e podem ser recuperados a qualquer momento.
- A entrada de dados é mais rápida com o teclado.

7.3 Notas sobre proteção de acesso à configuração

O acesso à configuração é ativado por padrão (ajuste de fábrica) e pode ser bloqueado por meio das configurações.

Proceda da seguinte forma para bloquear o equipamento:

- 1. Pressione **E** para entrar no menu de configuração.
- 2. Pressione +, **Configuração** é exibido.
- 3. Pressione **E** para abrir o menu **Setup**.
- 4. Repetidamente pressione + até que **Sistema** seja exibido.
- 5. Pressione **E** para abrir o menu **Sistema**.
- 6. **Código de acesso** é exibido .
- 7. Pressione **E** para abrir a configuração para proteção de acesso.
- 8. Definir o código: pressione os botões + e para definir o código desejado. O código de acesso é um número de quatro dígitos. A posição correspondente do número é exibida em texto padronizado. Pressione **E** para confirmar o valor exibido e ir para a posição sequinte.

RIA45 Comissionamento

9. Confirme a última posição do código para sair do menu. O código completo é exibido. Pressione + para navegar de volta ao último item do submenu x Retornar e confirme esse item. Confirmando o ponto, o valor é adotado e o display retorna ao nível Configuração. Selecione novamente o último parâmetro x Retornar também para sair desse submenu e retornar ao valor medido/nível de display do canal.

O item **x Retornar** ao final de cada lista de opções/item de menu leva o usuário do submenu ao próximo nível superior do menu.

7.4 Configuração do equipamento

Etapas de configuração:

- Seleção das condições de aplicação (somente para equipamentos de 2 canais)
 → ≅ 25
- 2. Configuração da entrada universal/entradas → 🖺 27
- 3. Configuração de cálculos → 🖺 28
- 4. Configuração da saída analógica/saídas → 🖺 29
- Configuração dos relés (se a opção for selecionada); atribuição e monitoramento dos valores limites →

 29
- 7. Configuração das funcionalidades do display → 🖺 34

7.4.1 Etapa 1: Selecionando as condições da aplicação/número de canais de entrada ativos

Condições de aplicação para equipamento de dois canais

Chame o menu de configuração depois de realizar a verificação pós-instalação.

Pressione $\mathbf{E} \to \text{pressione} + \to \text{Configuração}$ é exibido $\to \text{pressione} \mathbf{E}$.

Selecione as condições da sua aplicação no primeiro item da configuração. Você pode escolher as seguintes configurações:

- Pressão diferencial (pressão diferencial): pacote de aplicação; os parâmetros são préselecionados automaticamente para você.
- Dois canais (2 canais): entrada universal 1 (entrada analógica 1) e entrada universal 2 (entrada analógica 2) são pré-configurados com os seguintes valores:
 - Tipo de sinal: Corrente
 - Tipo de sinal: **4-20mA**

Uma descrição completa do pacote de aplicação "Pressão diferencial" é fornecida na seção seguinte.

Comissionamento RIA45

> Para configurar o equipamento em aplicações de canal simples/canal duplo, proceda com a configuração do equipamento conforme explicado na Etapa $2 \rightarrow 2$.

Se a aplicação ou o parâmetro selecionado forem alterados posteriormente, os parâmetros já configurados serão retidos (por exemplo, se a aplicação da pressão diferencial for alterada para dois canais, Valor calc 1 permanecerá definido como Diferença).


Aplicação de pressão diferencial

Uma configuração concisa está disponível para aplicações de pressão diferencial.

Uma vez que a configuração da aplicação da pressão diferencial tenha sido completada com sucesso, a diferença entre as duas entradas é calculada automaticamente e o sinal linearizado usando os parâmetros configurados das entradas analógicas e os pontos de linearização. Como resultado, o volume já é exibido no display (= valor calculado 2).

Pré-requisitos para o cálculo do valor correto e uma configuração funcional:

- O sensor 1 retorna a pressão mais alta: conectado à entrada analógica 1 (analógica
- O sensor 2 retorna a pressão mais baixa: conectado à entrada analógica 2 (analógica em 2)

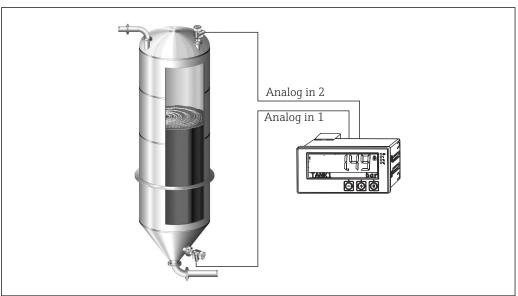

€ 4 Aplicação de pressão diferencial

Configuração → Aplicação → Pressão diferencial

Uma vez que a aplicação da pressão diferencial tenha sido selecionada confirmando o parâmetro **Pressão diferencial**, os parâmetros editáveis são exibidos em sucessão e devem ser configurados individualmente para sua aplicação..

Alguns parâmetros já são configurados para você devido à seleção de ajuste da aplicação $\rightarrow \triangleq 27.$

O parâmetro Fator VC é usado para levar em conta a densidade do meio durante a medição de nível, isto é, corresponde à fórmula matemática 1/(densidade* aceleração gravitacional). O valor padrão do fator é 1.

A densidade deve ser dada em kg/m³ e a pressão em Pascal (Pa) ou N/m². A aceleração gravitacional é definida pela constante na superfície da Terra.

RIA45 Comissionamento

> Isso é q=9,81 m/s2. Tabelas e exemplos para conversão de unidades relacionadas à aplicação em valores definidos em kq/m³ e Pa ou N/m² estão disponíveis no Apêndice → 🖺 56.



Outros parâmetros podem ser ativados na configuração do parâmetro correspondente (consulte as etapas 4, 5, 6 e 7 ou deslocamento para entradas analógicas, exibir valores originais de canais analógicos etc.).

Item do menu de 'Configuração'

Configuração → Aplicação → 'Pressão diferencial'			
Pré-configurado pelo pacote de aplicação	Submenu		
Entradas analógicas de configuração Sinal: Corrente	AI1 Faixa inferior: início da faixa de medição, entrada analógica 1 (corresponde a 4 mA por exemplo)		
Faixa: 4-20 mA → 🖺 25 e → 🖺 27	All Faixa superior: fim da faixa de medição, entrada analógica 1 (corresponde a 20 mA por exemplo		
	AI2 Faixa inferior: início da faixa de medição, entrada analógica 2 (corresponde a 4 mA por exemplo)		
	AI2 Faixa superior: fim da faixa de medição, entrada analógica 2 (corresponde a 20 mA por exemplo		
Display de configuração Display: valor calculado e gráfico de barras para	Unidade VC: unidade do valor do volume calculado (por exemplo, litros)		
Valor calc 2: Ativo; todos os outros valores inativos → 🖺 34	Barra VC 0%: início da faixa de medição para o display de gráfico de barras		
	Barra VC 100% : fim da faixa de medição para o display de gráfico de barras		
Fator VC	Fator VC: fator a ter em conta a densidade do meio durante a medição do nível, isto é, corresponde à fórmula matemática 1/(densidade* aceleração gravitacional); valor padrão: 1		
Cálculo de configuração do volume: Valor calculado 1: Diferença Valor calculado 2: Lineariz. VC1 → 🖺 28	Crie a tabela de linearização: Se o valor do volume deve ser calculado - ou seja, uma linearização da diferença é produzida - as coordenadas X e Y devem ser especificadas como a base para realizar o cálculo.		
	N° ponto lin : número de pontos de linearização requeridos (máx. 32)		
	Valor X: coordenada X para o ponto de linearização X1, 2 etc.		
	Valor X: coordenada Y para o ponto de linearização X1, 2, etc.		
	Configuração da pressão diferencial final		

7.4.2 Etapa 2: Configurando a(s) entrada(s) universal(s) (analógica em 1/2)

O equipamento tem uma entrada universal e, opcionalmente, uma entrada universal adicional para termômetros de resistência de corrente, tensão, RTD ou termopares (TC).

A entrada é monitorada para um circuito aberto no cabo (consulte a tabela Limites da

Comissionamento RIA45

Valores mínimos/máximos nas entradas:

Os atuais valores mínimos/máximos são salvos a cada 15 minutos. Se a fonte de alimentação estiver desconectada (desligar/ligar), pode haver uma lacuna na sequência de gravação. O intervalo de medição começa quando o equipamento é ligado. Não é possível sincronizar os ciclos de medição para horas completas.

Valores limite e relés estão disponíveis para monitorar os valores medidos. Eles devem ser configurados conforme descrito na Etapa $5 \rightarrow \triangle 29$.

Cada entrada universal salva o menor e maior valor medido que é medido. Esses valores podem ser redefinidos individualmente para cada canal. Na Configuração, o administrador pode especificar que um usuário pode redefinir os valores mínimo e máximo dos canais individuais diretamente no menu principal sem a necessidade de um código de liberação. O valor mín./máx. é redefinido se uma redefinição for executada e se a escala do canal for alterada.

		Configuração		
		Analógico em 1 Analógico em 2		
Corrente	Tensão	RTD (detector de temperatura de resistência)	TC (termopar)	Off (desativar a entrada)
•	Faixa de sinal onsulte Dados técnicos) ão definido pelo tipo se			
Início da faixa de me	nferior dição; também insira decimal	Conexão (apenas RTD) Tipo de conexão		
Faixa superior Fim da faixa de medição; também insira o ponto decimal		(conexão com 2, 3 ou 4 fios)		
Valor constante				
			Junção de referência (apenas TC) Interna/fixa + entrada de "junc ref fixa"	
	Res minma Reiniciar valores i			

Etapa 3: Configuração dos cálculos

Um canal ou dois canais (opcional) com as seguintes funções estão disponíveis para cálculos:

Configuração	
Valor calculado 1	Valor calculado 2

RIA45 Comissionamento

 Desativado Soma (AI1+AI2) Diferença (AI1-AI2) Média ((AI1+AI2)/2) Linearização AI1 Multiplicação (AI1*AI2) 		 Desativado Soma (AI1+AI2) Diferença (AI1-AI2) Média ((AI1+AI2)/2) Linearização AI2 Linearização CV1 Multiplicação (AI1*AI2)
ETIQUETA Unidade Bar 0% Bar 100% Fator Desvio	A ser configurado como entrada universal, consulte Etapa 2 → 🗎 27	

N° ponto lin → Coordenadas X/Y

O equipamento possui duas tabelas de linearização, cada uma com um máximo de 32 pontos de linearização.. Eles são atribuídos permanentemente aos canais 'Valor calc 1' e 'Valor calc 2'. Se a linearização for selecionada como cálculo, o número de pontos de linearização necessários é especificado no parâmetro 'N° ponto lin'. Uma coordenada X e uma coordenada Y devem ser especificadas para cada ponto de linearização. As tabelas de linearização podem ser desativadas individualmente.

Reiniciar mín/máx	A ser configurado como entrada universal, consulte Etapa 2 → 🖺 27
-------------------	---

7.4.4 Etapa 4: Configuração da(s) saída(s) analógica(s)

O equipamento tem uma saída analógica (opcionalmente duas saídas analógicas). Essas saídas podem ser atribuídas livremente às entradas e canais disponíveis no equipamento.

Configuração		
Saída analógica 1 Saída analógica 2		
Atribuição: atribuição da saída Off: Desativado Entrada analógica 1: entrada universal 1 Entrada analógica 2: entrada universal 2 Valor calc 1: valor calculado 1 Valor calc 2: valor calculado 2		
Tipo de sinal : selecione faixa de sinal ativo da saída	A faixa de saída para a saída de corrente corresponde a Namur NE43, isto é, uma faixa de 3.8 mA ou 20.5 mA é usada. Se o valor continua a aumentar (ou continua a cair), a corrente permanece nos limites 3.8 mA ou 20.5 mA. Saída de 0-20 mA: apenas acima da faixa está disponível. Acima da faixa também está disponível apenas para a saída de tensão O limite de acima da faixa é 10% aqui.	
Faixa inferior Faixa superior	A ser configurado como entrada universal, consulte Etapa 2 \rightarrow 🖺 27	

7.4.5 Passo 5: Configurando os relés, atribuindo e monitorando valores de limite

Como opção, o equipamento possui dois relés com valores limite, que estão desligados ou podem ser atribuídos ao sinal de entrada ou ao valor linearizado da entrada analógica 1 ou 2 ou dos valores calculados. O valor limite é inserido como um valor numérico incluindo a casa decimal. Os valores limite sempre são atribuídos a um relé. Cada relé pode ser atribuído a um canal ou valor calculado. No modo "Erro", o relé funciona como um relé de alarme e alterna cada vez que ocorre uma falha ou alarme.

Comissionamento RIA45

> As configurações a seguir podem ser feitas em cada um dos dois valores limites: atribuição, função, valor de referência, histerese, comportamento de alternância ¹⁾, atraso e ¹⁾ modo de falha ¹⁾.

Configuração			
Relé 1 Relé 2			
Atribuição: Qual valor deve ser monitorado?	Off , Entrada analógica 1, Entrada analógica 2, Valor calc 1, Valor calc 2, erro		
Função: Modo de operação do relé (para uma descrição, consulte os "Modos de operação" → 🖺 30)	Mín, Máx, Gradiente, Out-band, In-band		
Valor de referência: Valor de referência 2: Valor limite	Digite o valor limite com a posição do ponto decimal. O valor de referência 2 é exibido apenas para out-band e in-band.		
Base de tempo: Base de tempo para calcular o gradiente	Digite a base de tempo em segundos. Apenas para o modo de operação Gradiente.		
Histerese: Histerese. Para cada valor de referência, o ponto de comutação pode ser controlado através de uma histerese.	A histerese é configurada como um valor absoluto (somente valores positivos) na unidade do canal em particular (ex. valor limite superior = 100 m, histerese = 1 m: valor limite ligado = 100 m, valor limite desligado = 99 m)		



- Observe as situações especiais em que tanto a histerese quanto o tempo de atraso devem ser ativados simultaneamente (consulte a descrição a sequir na seção "Modos de operação").
 - Após uma falha de energia, o sistema de monitoramento do valor limite se comporta como se o valor limite não estivesse ativo antes da falha de energia, ou seja, a histerese e qualquer atraso são redefinidos.

Especificação do relé

Contato do relé	Mudança
Carga máxima de contato CC	30 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
Carga máxima de contato CA	250 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
Carga de contato mínima	500 mW (12 V / 10 mA)
Isolamento galvânico para todos os outros circuitos	Tensão de teste1 500 V _{AC}
Ciclos de comutação	> 1 milhão
Configuração padrão	Normalmente fechado: Contato NC Rx1/Rx2

Modos de operação

DESLIGADO


Nenhuma ação é disparada. A saída especificada está sempre no estado de operação normal.

Mínimo (valor limite inferior)

O limite fica ativo se o valor cair abaixo do valor configurado. O valor limite é desativado se o valor limite, incluindo histerese, for excedido.

¹⁾ Somente pode ser ajustado através do menu Especialista, Especialista/Saída/Relé


RIA45 Comissionamento

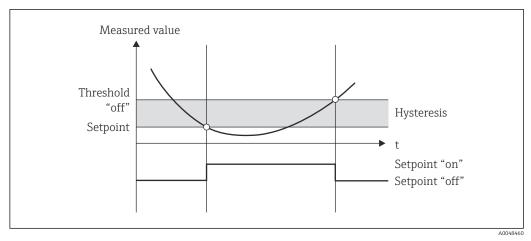

Modo de operação mínimo

Máximo (valor limite superior)

O valor limite fica ativo se o valor exceder o valor configurado. O valor limite é desativado se o valor limite, incluindo histerese, não é atingido.

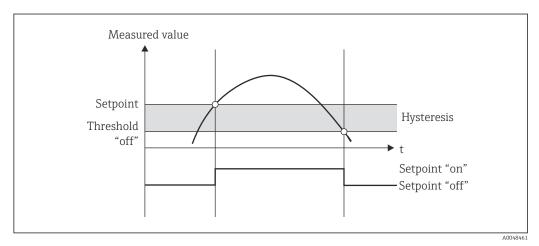

■ 6 Modo de operação máximo


Gradiente

O modo de operação "Gradiente" é usado para monitorar a mudança do sinal de entrada com o tempo. O alarme é acionado se o valor medido atingir ou exceder o valor predefinido. Se o usuário configurar um valor positivo, o valor limite será monitorado para aumentar gradientes.

No caso de valores negativos, é feito o monitoramento da diminuição do gradiente.

O alarme é cancelado quando o gradiente cai abaixo do valor predefinido. Uma histerese não é possível no modo de operação Gradiente. O alarme pode ser suprimido para atraso do tempo definido (unidade: segundos s) para diminuir a sensibilidade.


Comissionamento RIA45

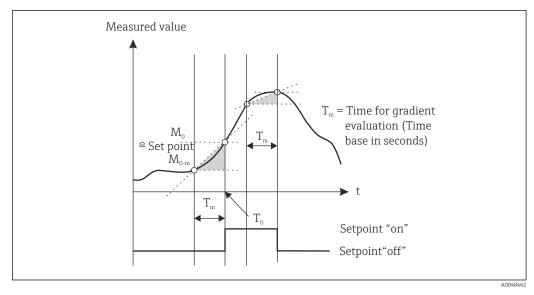

■ 7 Modo de operação gradiente

OutBand

O valor limite é violado assim que o valor medido a ser verificado fica dentro de uma banda predefinida entre o máximo e o mínimo. A histerese deve ser monitorada fora da banda.

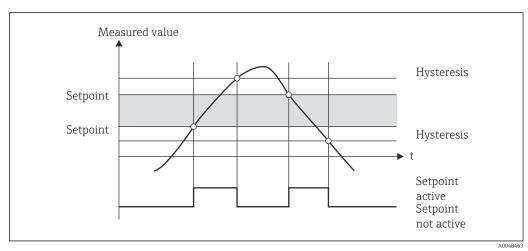


■ 8 Modo de operação OutBand

InBand

O valor limite é violado assim que o valor medido a ser verificado excede ou cai abaixo do máximo ou mínimo predefinidos respectivamente. A histerese deve ser monitorada dentro da banda.

RIA45 Comissionamento

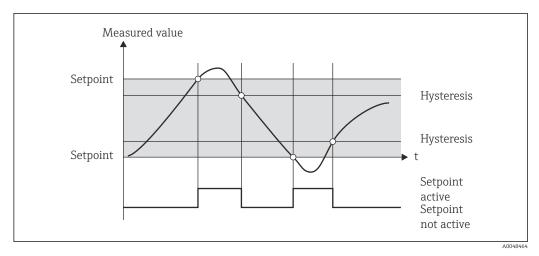


■ 9 Modo de operação InBand

Caso especial: Histerese e atraso de um valor limite

No cenário especial onde o atraso de histerese e de valor limite são ativados, um valor limite é comutado de acordo com o seguintes princípio.

Se o atraso de histerese e de valor limite estiverem ativados, o atraso torna-se ativo quando um valor limite é excedido e mede o tempo desde o momento em que o valor limite foi ultrapassado. Se o valor medido ficar abaixo do valor limite, o atraso é redefinido. Isto também ocorre se o valor medido ficar abaixo do valor limite, mas continua a ser mais alto que o valor de histerese definido. Quando o valor limite é excedido novamente, o tempo de atraso se torna ativo novamente e começa a medir do 0.

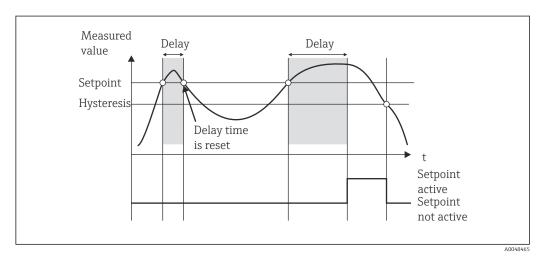

■ 10 Histerese e atraso ativos

7.4.6 Etapa 6: Configuração avançada do equipamento (proteção de acesso/código operacional, salvando a configuração atual

Proteção de acesso

A proteção de acesso bloqueia todos os parâmetros editáveis, ou seja, a configuração só pode ser acessada depois que o código do usuário de 4 dígitos for inserido.

A proteção de acesso não é ativada na fábrica. No entanto, a configuração do equipamento pode ser protegida por um código de quatro dígitos.

Ativação da proteção de acesso

1. Ligue para o menu 'Configuração' → 'Sistema' → 'Código de acesso'

Comissionamento RIA45

2. Para inserir o código com as teclas '+' e '-', selecione o caractere desejado e pressione "E" para confirmar. O cursor vai para a próxima posição.

Após confirmar a quarta posição, a entrada é aceita e o usuário sai do submenu 'Código de acesso'.

Uma vez que a proteção de acesso tenha sido ativada com sucesso, o símbolo de bloqueio aparece no display.

Se a proteção de acesso estiver ativada, o equipamento será bloqueado automaticamente após 600 segundos se o equipamento não tiver sido operado durante esse período. O display volta para a tela de operação. Para excluir o código completamente, use as teclas '+' e '-' para selecionar o caractere "c" e pressione 'E' para confirmar.

Salvando a configuração atual do usuário/configuração

A configuração atual do equipamento pode ser salva e, portanto, está disponível como uma configuração específica para uma reinicialização do equipamento ou para uma reinicialização do equipamento. Se você tiver encomendado o equipamento com configurações personalizadas, a configuração pré-configurada também será salva na configuração do usuário..

Salvando a configuração

- 1. Ligue para o menu 'Expert' → 'Sistema' → 'Salvar a configuração do usuário'.
- 2. Confirme selecionando 'sim'.
- 🎦 Consulte também "Redefinir equipamento" → 🗎 41.

7.4.7 Etapa 7: Configuração das funções do display

O display é dividido em uma seção de exibição de 7 segmentos e uma seção colorida. A seção de matriz pode ser configurada separadamente para cada canal.

Os usuários podem escolher entre todos os canais ativos (entradas analógicas e valores calculados).

Configuração do display

- 1. Pressione 'E'
- 2. Selecione 'Display'.
- 3. Selecione canal/valor calculado e configure um dos parâmetros a seguir.

Desligado	O canal não é exibido.	
Ative a display configurando a seção de cores		
	Valor/valor medido do canal é exibido no display de 7 segmentos.	
	Unidade	A unidade do canal é exibida
	Gráfico de barra	O valor do canal é exibido como um gráfico de barras em toda a largura.
	Bargr+unidade	Divisão da seção de cores, exibe o valor do canal como um gráfico de barras e unidade do canal
	ETIQUETA+unidade	Divisão da seção de cores, exibe o nome do canal e a unidade do canal

RIA45 Comissionamento

- **Contraste**: selecione o contraste (pode ser configurado em etapas de 1 a 7)
- **Brilho**: selecione o brilho (pode ser configurado em etapas de 1 a 7)
- **Tempo alternado**: selecione o tempo entre a comutação automática entre os canais e os valores calculados (em segundos: 3, 5 ou 10
- x Voltar leva de volta ao menu um nível acima.



Se vários canais estiverem ativos, o equipamento alterna automaticamente entre os canais configurados.

Os canais não ativados, os valores calculados e os valores mínimo e máximo são acessados manualmente pressionando as teclas '+' e '-' e aparecem por 5 segundos no display.

7.4.8 Proteção contra transbordamento

A Lei Alemã de Recursos Hídricos (WHG) exige o uso de unidades de proteção contra transbordamento em navios para líquidos poluidores da água. Essas unidades monitoram o nível e acionam um alarme a tempo antes que o nível de preenchimento permitido seja atingido. De acordo com as diretrizes de aprovação para unidades de prevenção contra transbordo (ZG-ÜS), unidades de planta adequadas devem ser usadas para isso.

pode ser usado como um transmissor de sinal de limite para unidades de prevenção contra transbordamento com medição contínua de nível para armazenar líquidos que são perigosos para a água (líquidos poluentes da água).

Como pré-requisito, o equipamento deve estar em conformidade com os princípios gerais e especiais de construção (capítulos 3 e 4) das diretrizes de aprovação para as unidades de prevenção contra transbordamento. Isso significa que a mensagem orientada para segurança "Nível máximo" é exibida (o relé limite é desenergizado) nas seguintes situações:

- em casos de falha de fonte de alimentação e
- se os valores limite estão acima ou abaixo do seu valor mínimo normal e
- se os cabos de conexão entre o transmissor a montante e o transmissor de sinal limite estiverem desconectado.

Além disso, os valores limite configurados para proteção contra transbordamento devem ser protegidos contra modificação acidental.



A seguinte função deve ser ativada se a proteção de acesso adicional deve ser fornecida para o software de configuração:

Selecione Configuração/Expert \rightarrow Sistema \rightarrow Proteção contra transbordamento: German WHG

Comissionamento RIA45

Configuração ao operar o equipamento de acordo com as diretrizes de aprovação para unidades de proteção contra transbordamento:

O equipamento deve ser configurado e operado de acordo com estas Instruções de operação relativas ao equipamento.

■ As entradas universais devem ser configuradas (como na Etapa 1 - Etapa 3 \rightarrow 🖺 25).

Função: MÁX

Atribuição: qual sinal de entrada deve ser monitorado?

Valor de referência: valor limite máximo a monitorizar; valor para o limite de comutação

Histerese: sem histerese (=0)

Tempo de atraso ¹⁾Só pode ser configurado no menu "Expert": sem atraso de comutação (=0) ou o tempo definido deve ser levado em conta para a quantidade de cauda

• O equipamento deve ser bloqueado para pessoas não autorizadas;

O **Código do usuário** protege os parâmetros configurados (como Etapa $6 \rightarrow \textcircled{1} 33$): Digite o código de 4 dígitos: selecione o dígito com '+' ou '-' e pressione 'E' para confirmar o dígito individual; depois que o dígito for confirmado, o cursor se moverá para a próxima posição ou voltará ao item de menu "Sistema" assim que o quarto dígito for inserido

O símbolo de bloqueio aparece no display.

■ Selecione **Configuração → Sistema → Proteção contra transbordamento**: German WHG

É absolutamente essencial atribuir o equipamento à aplicação WHG. Confirmar o parâmetro "Proteção contra transbordamento: German WHG" oferece segurança adicional. O status do equipamento deve ser alterado se o equipamento estiver sendo configurado usando o software operacional FieldCare, ou seja, o WHG deve ser desativado para poder alterar os parâmetros.

1)

7.4.9 Menu Expert

Você ativa o modo Expert pressionando $E \rightarrow Expert$.

O menu Expert oferece configurações avançadas do equipamento para adaptar o dispositivo de maneira ideal às condições de aplicação.

O acesso ao menu Expert requer um código de acesso. O código padrão de fábrica é "0000". Se um novo código de acesso for definido pelo usuário, ele substitui o código de acesso atribuído na fábrica.

O menu Expert é ativado assim que o código de acesso correto for inserido.

As opções de configuração que o modo Expert também oferece, além dos parâmetros normais de configuração, são descritas na seção seguinte.

Entrada → Entrada analógica 1/2

Bar 0%, Bar 100%

Altere a escala do gráfico de barras; valor padrão: dimensionamento de canal

Casas decimais

Especifique o número desejado de casas decimais; valor padrão: 2 casas decimais

Amortecimento

O sinal de entrada pode ser amortecido por um filtro passa-baixo.


RIA45 Comissionamento

O amortecimento é especificado em segundos (pode ser configurado em etapas de 0.1~s , máx. 999.9 s).

Valores padrão

Tipo de entrada	Valor padrão
Entradas de tensão e corrente	0.0 s
Entradas de temperatura	1.0 s

Depois de 5 vezes o tempo de filtragem, 99% do valor real medido é atingido.

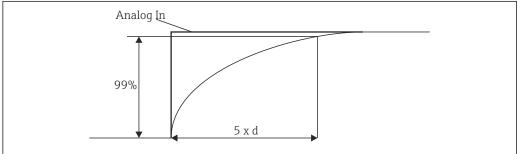

A0010508

■ 11 Amortecimento do sinal

Entrada Sinal de entrada analógica analógica:

d: Ajuste de amortecimento

Modo de falha

Se um erro for detectado em uma das duas entradas, o status interno da entrada será configurado como erro. O comportamento do valor medido em caso de erro pode ser definido aqui.

- Inválido = valor inválido:
 - O valor não é calculado posteriormente, pois é passado como um valor inválido.
- Valor fixo = valor constante:

Um valor constante pode ser inserido. Esse valor é usado se o equipamento deve realizar cálculos adicionais. A entrada continua a estar no estado "erro".

Namur NE43

Detecção de circuito aberto

Apenas para 1 para 5 V. Entrada monitorada para circuito aberto de cabo.

Atraso de falha

Tempo de atraso por falhas, O para 99 s

Permitir reset

Se esta função estiver ativada, os valores mínimo e/ou máximo podem ser redefinidos fora da configuração no menu Display. A proteção de acesso ativo não se aplica quando essa memória é redefinida.

Comissionamento RIA45

Saída → Saída analógica 1/2

Modo de falha

Mínimo = valor mínimo armazenado:
 O valor mínimo armazenado é produzido.

Máximo = valor máximo armazenado:
 O valor máximo armazenado é produzido.

■ Valor fixo = valor constante:

É possível inserir um valor constante que é saída em casos de erro.

Saída → Relé 1/2

Atraso de tempo

Define o tempo de atraso para a comutação do relé

Modo de operação

Modo de operação do relé.

- norma aberta
- norma fechada

Modo de falha

- norma aberta
- norma fechada

AVISO

Configuração do modo de falha do relé de limite

▶ O modo de falha do relé de limite é configurado na configuração. Se ocorrer um erro em uma entrada na qual um valor limite é atribuído, o relé de limite adota o status configurado. O efeito do relé de limite no caso de um erro (energiza ou desenergiza) deve ser especificado na configuração. Se um modo de falha com um valor substituto de erro fixo é configurado na entrada especificada, o relé correspondente não reage ao erro na entrada. Em vez disso, ele verifica o valor substituto da violação do valor limite e dos interruptores, dependendo da violação do valor limite. O valor padrão para o relé é "energizado".

Aplicação → Valor calc 1/2

Modo de falha

- Inválido:
 - O valor calculado não é válido e não é emitido.
- Valor fixo:

È possível inserir um valor constante que é saída em casos de erro.

Diagnóstico

Verificar o kit HW

Após uma atualização de hardware (por exemplo, relés adicionais, entradas universais, etc.), é necessário executar a verificação de hardware, ou seja, o hardware é verificado pelo firmware no equipamento.

A função "Verificar o kit HW" deve estar ativado neste caso.

Simulação

O valor de saída das saídas analógicas e o estado de comutação dos relés podem ser especificados no modo de simulação. A simulação permanece ativa até ser definida como "off". O início e o final da simulação são salvos nos eventos de diagnóstico.

RIA45 Comissionamento

Expert → Diagnósticos → Simulação:

■ Selecione a saída a ser simulada com o valor da simulação

Selecione o relé a ser simulado com o status

7.5 Em operação

7.5.1 teclas de seleção rápida + e -

Você pode usar as teclas de seleção rápida '+' e '-' para alternar entre todos os canais ativos (entradas universais e valores calculados) no modo de exibição. O valor medido ou o valor calculado é exibido por 5 segundos. O nome do canal relativo ao valor exibido aparece na seção de cores do display. Os valores máximo e mínimo são fornecidos para cada canal ativo.

Pressione '+' e '-' simultaneamente para sair de um menu a qualquer momento. Quaisquer alterações feitas não são salvas.

7.5.2 Memória mínima/máxima

O equipamento registra os valores mais altos e mais baixos das entradas e valores calculados e os salva ciclicamente a cada 15 minutos na memória não volátil.

Display:

Selecione o canal correspondente usando as teclas de seleção rápida '+' e '-'.

Reiniciar os valores mínimo e máximo:

Reiniciar a Configuração: selecione o canal (Analógica em 1/2, Valor calc 1/2), 'Reiniciar mín/máx', valores mín/máx. do canal correspondente são redefinidos.



Uma redefinição fora do ajuste (redefinição sem um código do usuário) somente é possível se ele foi habilitado para o canal na configuração (Permitir redefinição → 🗎 27). Pressione 'E' e selecione 'Display'. Todos os canais para os quais a reinicialização fora da configuração é permitida são exibidos em sucessão. Selecione o canal correspondente e defina como "sim". O canal é reiniciado.

7.5.3 Autodiagnóstico do equipamento, modo de falha e detecção de circuito aberto do cabo/limites da faixa de medição

O equipamento monitora suas entradas para um circuito aberto de cabo, bem como suas próprias funções internas, por meio de mecanismos de monitoramento abrangentes no software do equipamento (por exemplo, teste de memória cíclica).

Se a função de autodiagnóstico do equipamento detectar um erro, o equipamento reagirá da sequinte forma:

- Saída de comutação do coletor aberto
- LED vermelho está aceso
- Seletores de relé (se ativos e atribuídos como um relé de falha/alarme)
- Display vai para o modo de erro → a cor do canal afetou as alterações para vermelho e um erro é exibido
- Display muda automaticamente entre os canais ativos e o erro

Comissionamento RIA45

Limites da faixa de medição

Display							
Display			Valor medido				Pontos a serem observados
Status	F	F		F	F	F	
Faixa		Abaixo da faixa	Valor medido exibido e processado	Acima da faixa		Valor medido inválido	
0 para 20 mA			0 para 22 mA	> 22 mA		Não calibrado	Correntes negativas não são exibidas ou calculadas (o valor permanece em 0)
4 para 20 mA (sem Namur)		≤ 2 mA	> 2 mA < 22 mA	≥ 22 mA		Não calibrado	
4 para 20 mA (de acordo com Namur)	$\leq 2 \text{ mA}^{1)}$ 2 < x \le 3.6 mA ²⁾	> 3.6 mA a ≤ 3.8 mA	> 3.8 mA a < 20.5 mA	≥ 20.5 mA < 21 mA	≥ 21 mA ²⁾	Não calibrado	De acordo com NAMUR 43
faixas de tensão +/-		< -110%	-110%110%	> 110%		Não calibrado	
Faixas de tensão de 0 V		< -10%	-10%110%	> 110%		Não calibrado	
	Nenhum cálculo a adicional com valo		Mais cálculos em matemática e como mín./ máx.				
Faixa de tensão 1 para 5 V com detecção de circuito aberto do cabo ativada	≤ 0.8 V		1 para 5 V		≥ 5.2 V	Não calibrado	
Termopares	Abaixo do limite inferior da faixa ²⁾		0 para 100%		Acima do limite superior da faixa ²⁾		Detecção de cabo com circuito aberto do aprox. 50 kΩ ¹⁾
Resistência	Abaixo do limite inferior da faixa ¹⁾		0 para 100%		Acima do limite superior da faixa ¹⁾		
	Nenhum cálculo a adicional com valo		Mais cálculos em matemática e como mín./ máx.	Nenhum cálculo a de erro fixo	adicional/cálculo ad	dicional com valor	

- 1) Circuito aberto do cabo
- 2) Erro no sensor

7.5.4 Salvando eventos/alarmes e erros de diagnóstico

Os eventos de diagnóstico, como alarmes e condições de falha, são salvos no equipamento assim que um novo erro ocorre ou o status do equipamento é alterado. Os eventos salvos são gravados na memória não volátil do equipamento a cada 30 minutos.

RIA45 Comissionamento

O equipamento lista os seguintes valores no menu "Diagnóstico":

- Diagnóstico do equipamento atual
- Últimos diagnósticos do equipamento
- Últimas 5 mensagens de diagnóstico

😭 É possível que os eventos salvos nos últimos 30 minutos sejam perdidos.

7.5.5 Contador de tempo de operação

O equipamento tem um contador interno de tempo de operação que também atua como referência para eventos de diagnóstico.

O tempo de operação é indicado no item de menu 'Diagnóstico' \Rightarrow 'Tempo de operação' . Essa informação não pode ser redefinida ou alterada.

7.5.6 Redefinir equipamento

Vários níveis de reposição estão disponíveis para uma reinicialização do equipamento.

'Expert' → **'Sistema'** → **'Reset'** → **'Reset de fábrica** redefinir todos os parâmetros para o estado entreque; todos os parâmetros configurados são sobrescritos.

Se um código de usuário tiver sido definido, ele será sobrescrito!!! Quando a operação é bloqueada por um código de usuário, isso é indicado por um símbolo de bloqueio no display.

'Expert' → **'Sistema'** → **'Reset'** → **'Reset do usuário'**: os parâmetros são carregados e configurados de acordo com a configuração do usuário que é salva; a configuração atual ou o ajuste de fábrica são sobrescritas pela configuração do usuário.

Se um código de usuário tiver sido definido, ele será sobrescrito pelo código de usuário definido na configuração do usuário !!! Se nenhum código de usuário foi salvo na configuração do usuário, o equipamento não está mais bloqueado. Quando a operação é bloqueada por um código de usuário, isso é indicado por um símbolo de bloqueio no display.

8 Diagnóstico e localização de falhas

Para ajudá-lo a solucionar problemas, a seção a seguir foi criada para fornecer uma visão geral das possíveis causas de erros.

AVISO

Possível falha no equipamento durante o retrofit com hardware não testado

Durante o retrofit do equipamento com hardware adicional (relé, entrada universal adicional e saída analógica adicional), o software do equipamento deve executar um teste de hardware interno). Para fazer isso, acesse a função "Verificar o kit HW" no menu Expert → Diagnóstico.

8.1 Localização geral de falhas

AATENÇÃO

Perigo! Tensão elétrica!

- Não opere o equipamento em uma condição aberta para localização de falhas do equipamento.
- Códigos de erro que aparecem no display são descritos na próxima seção → 🗎 42. Mais informações sobre o modo de segurança também são fornecidas na seção "Comissionamento" → 🖺 39.

8.2 Visão geral das informações de diagnóstico

Erros têm prioridade máxima. O código de erro correspondente é exibido.

8.3 Lista de diagnóstico

Os erros são definidos como:

Código de erro	Significado	Solução
F041	Circuito aberto do sensor/cabo	Verifique a ligação elétrica
F045	Erro de sensor	Verificação do sensor
F101	Abaixo da faixa	Verifique a medição, valor limite violado
F102	Acima da faixa	
F221	Erro: junção de referências	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: Flash	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: RAM	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: EEPROM	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: conversor A/D, canal 1	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: conversor A/D, canal 2	Entre em contato com sua organização de serviços.
F261	Erro: ID do equipamento inválida	Entre em contato com sua organização de serviços.
F281	Fase de inicialização	Entre em contato com sua organização de serviços.

RIA45 Manutenção

Código de erro	Significado	Solução
F282	Erro: dados do parâmetro não puderam ser salvos	Entre em contato com sua organização de serviços.
F283	Erro: dados de parâmetro incorretos	Entre em contato com sua organização de serviços.
F431	Erro: valores de calibração incorretos	Entre em contato com sua organização de serviços.
C411	Informações: upload/download ativo	Apenas para fins informativos. O equipamento está funcionando corretamente.
C432	Informações: modo de teste/calibração	Apenas para fins informativos. O equipamento está funcionando corretamente.
C482	Informações: modo de simulação, relé/ coletor aberto	Apenas para fins informativos. O equipamento está funcionando corretamente.
C483	Informações: modo de simulação, saída analógica	Apenas para fins informativos. O equipamento está funcionando corretamente.
C561	Exibir overrun	Apenas para fins informativos. O equipamento está funcionando corretamente.

9 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido para o equipamento.

9.1 Limpeza

Um pano limpo e seco pode ser usado para limpar o equipamento.

Reparo RIA45

Reparo 10


10.1 Notas gerais

Reparos que não estão descritos nestas Instruções de operação somente podem ser executados diretamente pelo fabricante ou pelo departamento de serviço.

Se for solicitar peças de reposição, especifique o número de série. Quando necessário, as Instruções de instalação são fornecidas com a peça de reposição.

10.2 Peças de reposição

As peças de reposição atualmente disponíveis para o equipamento podem ser encontradas online em: https://www.endress.com/en/instrumentation-services.

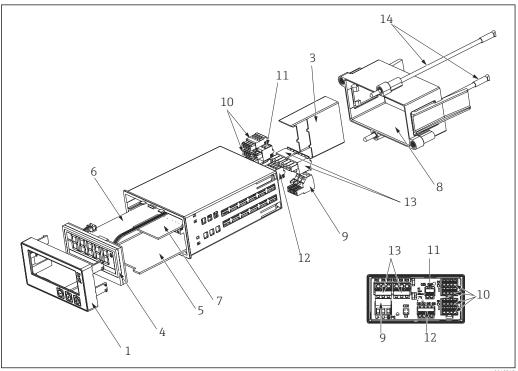

■ 12 Peças de reposição

Número de item	Designação
1	Parte dianteira do invólucro com folha dianteira (incluindo teclado)
3	Tampa do terminal Ex
4	CPU com display LCD
5	Placa principal Placa-mãe 20-250 Vcc/ca não Ex Placa-mãe 20-250 Vcc/ca, versão Ex
6	Cartões de entrada multifuncionais, incluindo terminais Cartão de entrada multifunções para canal 2, não Ex Cartão de entrada multifunções para canal 2, versão Ex
7	Cartão de relés com 2 relés de limite, incluindo terminais
8	Kit de montagem
9	Terminal de 3 pinos para fonte de alimentação

RIA45 Reparo

Número de item	Designação	
10	Terminais de 4 pinos para saída analógica Terminal de entrada analógica, não Ex (terminais x1, x2, x3, x4 e x5, x6, x7, x8) Terminal de entrada analógica, Ex, azul, topo (terminais x1, x2, x3, x4) Terminal de entrada analógica, Ex, azul, base (terminais x5, x6, x7, x8)	
11	Terminal de entrada analógica 2 (O25, O26)	
12	Terminal de entrada analógica 1 e saída de status (DI 11, DI12, O15)	
13	Terminal para saída a relé (R12, R11, R13 e R22, R21, R23)	
14	Parafuso roscado para fixação da estrutura de montagem do invólucro	
SEM. Nº	Anel de vedação para invólucro/painel (somente equipamentos anteriores a 10/2010)	

10.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

- 1. Consulte a página na web para informações: http://www.endress.com/support/return-material
 - Selecione a região.
- 2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

10.4 Descarte

10.4.1 Segurança de TI

Observe as seguintes instruções antes do descarte:

- 1. Excluir os dados
- 2. Restaurar o equipamento

10.4.2 Remoção do medidor

- 1. Desligue o equipamento
- 2. Faça a instalação e as etapas de conexão das seções "Instalação do medidor" e "Conexão do medidor" na ordem inversa. Observe as instruções de segurança.

10.4.3 Descarte do medidor



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

Acessórios RIA45

11 Acessórios

Vários acessórios estão disponíveis para o equipamento, e podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido específico estão disponíveis junto à sua organização de vendas Endress+Hauser local ou na página do produto no site da Endress+Hauser: www.endress.com.

11.1 Acessórios específicos do equipamento

11.1.1 Outros

Retrofit de relés

	N° do pedido
Cartão de relés incluindo terminais	RIA45X-RA

Atualização para equipamento de dois canais

	N° do pedido
Cartão de entrada multifuncional para canal 2, incluindo terminais, não Ex	RIA45X-IA
Cartão de entrada multifuncional para canal 2, incluindo terminais, versão Ex	RIA45X-IB

11.2 Acessórios específicos de comunicação

Designação
Cabo de interface
Commubox TXU10 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM
Commubox FXA291 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM

RIA45 Dados técnicos

12 Dados técnicos

12.1 Entrada

12.1.1 Variável medida

Corrente, tensão, resistência, termômetro de resistência, termopares

12.1.2 Faixas de medição

Corrente:

- 0/4 para 20 mA +10% acima da faixa
- Corrente de curto-circuito: máx. 150 mA
- Carga: 10 Ω

Tensão:

- 0 para 10 V, 2 para 10 V, 0 para 5 V, 0 para 1 V, 1 para 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV
- Tensão de entrada máx. permitida:

Tensão ≥ 1 V: ±35 V

Tensão < 1 V: ±12 V

■ Impedância de entrada: > 1000 kΩ

Resistência:

 $30 \text{ para } 3000 \,\Omega$

Termômetro de resistência:

- Pt100 de acordo com IEC60751, GOST, JIS1604
- Pt500 e Pt1000 de acordo com IEC60751
- Cu100, Cu50, Pt50, Pt46, Cu53 de acordo com GOST
- Ni100, Ni1000 de acordo com DIN 43760

Tipos de termopar:

- Tipo J, K, T, N, B, S, R de acordo com IEC60584
- Tipo U de acordo com DIN 43710
- Tipo L de acordo com DIN 43710, GOST
- Tipo C, D de acordo com ASTM E998

12.1.3 Número de entradas

Uma ou duas entradas universais

12.1.4 Tempo de atualização

200 ms

12.1.5 Isolamento galvânico

Em direção aos ouros circuitos

12.2 Saída

12.2.1 Sinal de saída

Uma ou duas saídas analógicas, galvanicamente isoladas

Dados técnicos RIA45

Saída de tensão/corrente

Saída de corrente:

- 0/4 para 20 mA
- Acima da faixa até 22 mA

Tensão:

- 0 para 10 V, 2 para 10 V, 0 para 5 V, 1 para 5 V
- ullet Acima da faixa: até 11 V, à prova de curto-circuito, $I_{máx}$ < 25 mA

HART®

Sinais do HART® não são afetados

12.2.2 Fonte de alimentação do ciclo

- \bullet Tensão de circuito aberto: 24 V_{DC} (+15% /-5%)
- Versão de área classificada: > 14 V a 22 mA
- Versão de área não classificada: > 16 V a 22 mA
- Máxima 30 mA à prova de curto-circuito e resistente à sobrecarga
- Galvanicamente isolado do sistema e saídas

12.2.3 Saída comutada

Coletor aberto para monitorar o status do equipamento, o circuito aberto e as notificações do alarme. A saída OC está fechada no status operacional sem falhas. Em estado de erro, a saída do OC é aberta.

- I_{máx.} = 200 mA
- $U_{máx.} = 28 \text{ V}$
- $U_{ligado/máx.}$ = 2 V a 200 mA

Isolamento galvânico para todos os circuitos, tensão de teste 500 V

12.2.4 Saída a relé


Saída a relé para monitoramento de limite

Contato a relé	Mudança
Carga máxima de contato CC	30 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
Carga máxima de contato CA	250 V / 3 A (estado permanente, sem destruição da entrada)
Carga de contato mínima	500 mW (12 V/10 mA)
Isolamento galvânico para todos os outros circuitos	Tensão de teste1 500 V _{AC}
Ciclos de comutação	> 1 milhão

RIA45 Dados técnicos

12.3 Fonte de alimentação

12.3.1 Esquema de ligação elétrica

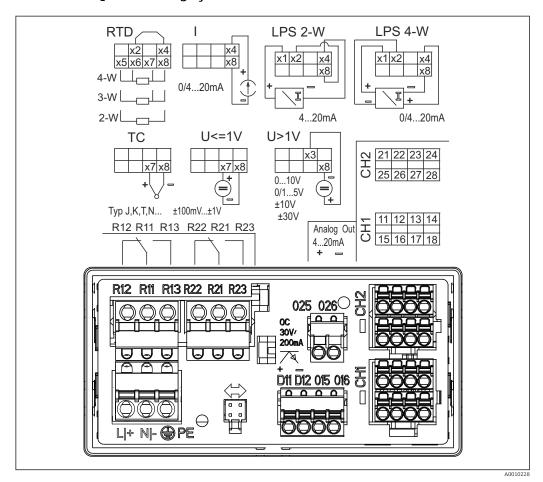

■ 13 Esquema de ligação elétrica do indicador de processo (relé (terminais Rx1-Rx3) e canal 2 (terminais 21-28 e O25/O26) opcional). Nota: Posição ilustrada dos contatos dos relés em caso de falha da fonte de alimentação.



12.3.2 Fonte de alimentação

Fonte de alimentação de amplo alcance 24 a 230 V CA/CC (-20% / +10%) 50/60 Hz

12.3.3 Consumo de energia

Máx. 21.5 VA / 6.9 W

12.3.4 Dados da conexão de interface

Interface Commubox FXA291 PC USB

- Conexão: soquete de 4 pinos
- Protocolo de transmissão: FieldCare
- Taxa de transmissão: 38.400 baud

Dados técnicos RIA45

Cabo da interface TXU10-CA PC USB interface

- Conexão: soquete de 4 pinos
- Protocolo de transmissão: FieldCare
- Configuração do pedido: cabo de interface com DVD FieldCare Device Setup incluindo todos os DTMs de comunicação e DTMs do equipamento

12.4 Características de desempenho

12.4.1 Condições de operação de referência

Fonte de alimentação: 230 V_{AC} , 50/60 Hz

Temperatura ambiente: 25 °C (77 °F) \pm 5 °C (9 °F)

Umidade: 20 %...60 % de umidade relativa

12.4.2 Erro máximo medido

Entrada universal:

Precisão	Entrada:	Faixa:	Erro máximo medido da faixa de medição (oMR):
	Corrente	0 para 20 mA, 0 para 5 mA, 4 para 20 mA; acima da faixa: até 22 mA	±0.05%
	Tensão ≥ 1 V	0 para 10 V, 2 para 10 V, 0 para 5 V, 1 para 5 V, 0 para 1 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V	±0.1%
	Tensão < 1 V	±100 mV	±0.05%
	Medição da resistência	30 para 3 000 Ω	4 fios: ± (0.10% oMR + 0.8 Ω) 3 fios: ± (0.10% oMR + 1.6 Ω) 2 fios: ± (0.10% oMR + 3 Ω)
	RTD	Pt100, -200 para 850 °C (-328 para 1562 °F) (IEC60751, α =0.00385) Pt100, -200 para 850 °C (-328 para 1562 °F) (JIS1604, w=1.391) Pt100, -200 para 649 °C (-328 para 1200 °F) (GOST, α =0.003916) Pt500, -200 para 850 °C (-328 para 1562 °F) (IEC60751, α =0.00385) Pt1000, -200 para 600 °C (-328 para 1112 °F) (IEC60751, α =0.00385)	4 fios: ± (0.10% oMR + 0.3 K (0.54 °F)) 3 fios: ± (0.10% oMR + 0.8 K (1.44 °F)) 2 fios: ± (0.10% oMR + 1.5 K (2.7 °F))
		Cu100, -200 para 200 °C (-328 para 392 °F) (GOST, $w=1.428$) Cu50, -200 para 200 °C (-328 para 392 °F) (GOST, $w=1.428$) Pt50, -200 para 1100 °C (-328 para 2012 °F) (GOST, $w=1.391$) Pt46, -200 para 850 °C (-328 para 1562 °F) (GOST, $w=1.391$) Ni100, -60 para 250 °C (-76 para 482 °F) (DIN43760, $\alpha=0.00617$) Ni1000, -60 para 250 °C (-76 para 482 °F) (DIN43760, $\alpha=0.00617$)	4 fios: ± (0.10% oMR + 0.3 K (0.54 °F)) 3 fios: ± (0.10% oMR + 0.8 K (1.44 °F)) 2 fios: ± (0.10% oMR + 1.5 K (2.7 °F))
		Cu53, -50 para 200 °C (-58 para 392 °F) (GOST, w=1.426)	4 fios: ± (0.10% oMR + 0.3 K (0.54 °F)) 3 fios: ± (0.10% oMR + 0.8 K (1.44 °F)) 2 fios: ± (0.10% oMR + 1.5 K (2.7 °F))
	Termopares	Tipo J (Fe-CuNi), -210 para 1200 °C (-346 para 2192 °F) (IEC60584)	± (0.10% oMR +0.5 K (0.9 °F)) de -100 °C (-148 °F)

RIA45 Dados técnicos

Precisão	Entrada:	Faixa:	Erro máximo medido da faixa de medição (oMR):	
		Tipo K (NiCr-Ni), -200 para 1372 °C (-328 para 2502 °F) (IEC60584)	± (0.10% oMR +0.5 K (0.9 °F)) de -130 °C (-202 °F)	
		Tipo T (Cu-CuNi), -270 para 400 °C (-454 para 752 °F) (IEC60584)	± (0.10% oMR +0.5 K (0.9 °F)) de -200 °C (-328 °F)	
		Tipo N (NiCrSi-NiSi), -270 para 1300 °C (-454 para 2372 °F) (IEC60584)	± (0.10% oMR +0.5 K (0.9 °F)) de -100 °C (-148 °F)	
		Tipo L (Fe-CuNi), −200 para 900 °C (−328 para 1652 °F) (DIN43710, GOST)	± (0.10% oMR +0.5 K (0.9 °F)) de -100 °C (-148 °F)	
		Tipo D (W3Re/W25Re), 0 para 2 495 °C (32 para 4 523 °F)(ASTME998)	± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F)) de 500 °C (932 °F)	
		Tipo C (W5Re/W26Re), 0 para 2 320 °C (32 para 4 208 °F) (ASTME998)	± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F)) de 500 °C (932 °F)	
		Tipo B (Pt30Rh-Pt6Rh), 0 para 1820 °C (32 para 3308 °F) (IEC60584)	± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F)) de 600 °C (1112 °F)	
		Tipo S (Pt10Rh-Pt), -50 para 1768 °C (-58 para 3214 °F) (IEC60584)	± (0.15% oMR +3.5 K (6.3 °F)) para -50 para 100 °C (-58 para 212 °F) ± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F)) de 100 °C (212 °F)	
		Tipo U (Cu-CuNi), −200 para 600 °C (−328 para 1112 °F) (DIN 43710)	± (0.15% oMR +1.5 K (2.7 °F)) de 100 °C (212 °F)	
Resolução do conve	rsor AD	16 bit		
Desvio de temperat	ura	esvio de temperatura: ≤ 0.01%/K (0.1%/18 °F) oMR 0.02%/ K (0.2%/18 °F) oMR para Cu100, Cu50, Cu53, Pt50 e Pt46		

Saída analógica:

Corrente	0/4 para 20 mA, acima da faixa até 22 mA	±0.05% de faixa de medição		
	Carga máxima	500 Ω		
	Indutividade máxima	10 mH		
	Capacidade máxima	10 μF		
	Ondulação máxima	10 mVpp a 500 Ω, frequência < 50 kHz		
Tensão	0 para 10 V, 2 para 10 V 0 para 5 V, 1 para 5 V Acima da faixa: até 11 V, à prova de curto-circuito, I _{máx} < 25 mA	±0.05% de faixa de medição ±0.1 % de faixa de medição		
	Ondulação máxima	10 mVpp a 1000 Ω, frequência < 50 kHz		
Resolução	13 bit			
Desvio de temperatura	≤ 0.01%/K (0.1%/18 °F) de faixa de medição			
Isolamento galvânico	Teste de tensão de 500 V para todos os outros circuitos			

12.5 Instalação

12.5.1 Local de instalação

Painel, corte de 92 x 45 mm (3,62 x 1,77 pol.) (consulte 'Construção mecânica'). Espessura do painel máx. 26 mm (1 in).

Dados técnicos RIA45

12.5.2 Orientação

Sem restrições.

A orientação é determinada pela leitura do display.

Faixa do ângulo máx. de visão +/-45 $^{\circ}$ do eixo central da tela em todas as direções.

12.6 Ambiente

12.6.1 Temperatura ambiente

AVISO

A operação na faixa superior de temperatura reduz a vida útil do display.

► A fim de evitar o acúmulo de calor, assegure sempre que o equipamento seja suficientemente resfriado.

Equipamentos não-Ex/Ex: -20 para 60 °C (-4 para 140 °F)

Equipamentos UL: -20 para 50 °C (-4 para 122 °F)

12.6.2 Temperatura de armazenamento

-40 para 85 °C (-40 para 185 °F)

12.6.3 Altitude de operação

< 2000 m (6560 ft) acima do MSL

12.6.4 Classe climática

Para IEC 60654-1, Classe B2

12.6.5 Grau de proteção

Frente IP 65 / NEMA 4 (sem avaliação UL)

Invólucro do equipamento/traseira IP 20

12.6.6 Segurança elétrica

Equipamento de classe I, sobretensão categoria II, grau de poluição $2\,$

12.6.7 Condensação

Dianteira: permitido

Invólucro do equipamento: não permitido

12.6.8 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética de acordo com todos os requisitos relevantes da série IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade EU.


RIA45 Dados técnicos

- Erro medido máximo < 1% da faixa de medição
- Imunidade de interferência conforme IEC/EN série 61326, requisito área industrial
- Emissão de interferência conforme IEC/EN série 61326 (CISPR 11) grupo 1 classe A

Esta unidade não é destinada para uso em ambientes residenciais e não pode garantir proteção adequada da recepção de rádio em tais ambientes.

Construção mecânica 12.7

12.7.1 Design, dimensões

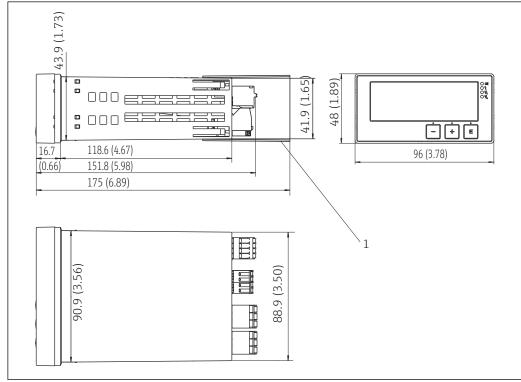

■ 14 Dimensões da medida do painel em mm (pol.)

Peça de distância para terminais (opção Ex)

12.7.2 Peso

Aproximadamente 300 g (10.6 oz)

12.7.3 Material

Invólucro: plástico PC-GF10

12.7.4 **Terminais**

Terminais de molas			
Terminais de tensão auxiliar/relé	0.2 para 2.5 mm ² (24 para 12 AWG)		
Terminais de entrada/saída	0.2 para 1.5 mm ² (24 para 16 AWG)		


Dados técnicos RIA45

12.7.5 Espessura do painel

Máx. 26 mm (1 in)

12.8 Operabilidade

12.8.1 Operação local

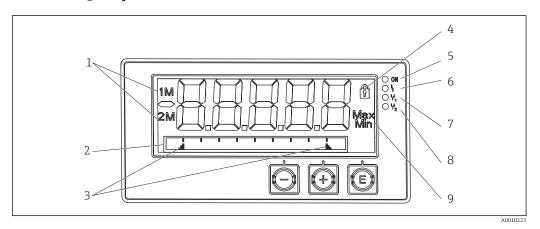

Display do medidor do painel

- 1 Display do canal: 1: entrada analógica 1; 2: entrada analógica 2; 1M: valor calculado 1; 2M: valor calculado 2
- 2 Display de matriz de pontos para TAG, gráfico de barras e unidade
- 3 Indicadores de valor limite no gráfico de barras
- 4 Indicador "Operação bloqueada"
- 5 LED verde; medidor de operação
- 6 LED vermelho; erro/alarme
- 7 LED amarelo; status do relé 18 LED amarelo; status do relé 2
- 9 Indicador do valor mínimo/máximo
- Display

Display LC retroiluminado de 5 dígitos e 7 segmentos Matriz de pontos para texto/gráfico de barras

- Faixa de exibição
 - -99999 a +99999 para valores medidos
- Sinalização
 - Configurar bloqueio de segurança (bloqueio)
 - Faixa de medição acima de seu valor máximo normal/abaixo do seu valor mínimo normal
 - 2 x relé do status (somente se a opção de retransmissão foi selecionada)

Elementos de operação

3 teclas: -, +, E

12.8.2 Operação remota

Configuração

O equipamento pode ser configurado com o software do PC ou no local, utilizando as teclas de operação. FieldCare Device Setup é entregue junto com Commubox FXA291 ou TXU10-AC (consulte 'Accessórios ou pode ser baixado gratuitamente em www.endress.com.

RIA45 Dados técnicos

Interface

Soquete de 4 pinos para conexão com um PC via cabo de interface Commubox FXA291 ou TXU10-AC (consulte 'Accessórios

12.9 Acessórios

Vários acessórios estão disponíveis para o equipamento, e podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido específico estão disponíveis junto à sua organização de vendas Endress+Hauser local ou na página do produto no site da Endress+Hauser: www.endress.com.

12.9.1 Acessórios específicos do equipamento

Outros

Retrofit de relés

	N° do pedido
Cartão de relés incluindo terminais	RIA45X-RA

Atualização para equipamento de dois canais

	N° do pedido
Cartão de entrada multifuncional para canal 2, incluindo terminais, não Ex	RIA45X-IA
Cartão de entrada multifuncional para canal 2, incluindo terminais, versão Ex	RIA45X-IB

12.9.2 Acessórios específicos de comunicação

Designação
Cabo de interface
Commubox TXU10 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM
Commubox FXA291 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM

13 Apêndice

Todos os parâmetros disponíveis no menu de configuração estão listados nas tabelas a seguir. Os valores pré-configurados na fábrica são identificados em negrito.

13.1 Explicações adicionais sobre a aplicação de pressão diferencial na medição de nível

Os sensores de pressão são conectados nas duas entradas universais. O volume nos canais CV é calculado principalmente com as seguintes etapas de cálculo.

13.1.1 1º passo de cálculo: cálculo do nível de enchimento

Os dois sensores de pressão fornecem a pressão efetiva no ponto de instalação. Uma diferença de pressão (Δp) é determinada a partir das duas pressões (ajustada por um desvio quando aplicável; esse desvio deve ser ajustado em AI1 ou AI2). A altura medida é calculada dividindo a diferença de pressão pela densidade do meio e multiplicando pela aceleração gravitacional.

Altura $h = \Delta p / (\rho * g)$

O cálculo baseia-se nas seguintes unidades:

- Densidade ρ [kg/m³]
- Pressão p: [Pa] ou [N/m²]

A aceleração gravitacional é definida por uma constante:

Aceleração gravitacional g=9.81m/s²

AVISO

O Cálculo incorreto resulta do uso de unidades incorretas

Para obter um cálculo correto, um sinal medido (ex. em mbar) pode precisar ser convertido na unidade correta. Isso é feito usando um fator de conversão. Os fatores de conversão são indicados na tabela → ≅ 57.

Exemplos de conversão:

Água: densidade $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$

Medição de pressão: pressão 1 (fundo): escala 0 para 800 mbar (0 a 80000 Pa);

Valor presente: 500 mbar (50000 Pa)

Medição de pressão: pressão 2 (topo): escala 0 para 800 mbar (0 a 80000 Pa);

Valor presente: 150 mbar (15000 Pa)

Se usar Pascal:

h =
$$\frac{1}{1000 \text{ kg/m}^3 * 9.81 \text{ m/s}^2}$$
 (50000-15000 Pa) = 3.57 m

Se usar mbar:

$$h = \frac{1}{1000 \text{ kg/m}^3 * 9.81 \text{ m/s}^2} * ((500 - 150 \text{ mbar})) * (1.0000 \cdot 10^2)) = 3.57 \text{ m}$$

$$h = b * \Delta p$$

Cálculo do fator de correção b:

$$b = 1/(\rho * g)$$

para água:
$$b = 1/(1000*9,81) = 0,00010194$$

Tabelas e exemplos para conversão de unidades relacionadas à aplicação em valores definidos em kg/m^3 e Pa ou N/m^2 :

- 1 bar = $0.1 \text{ N/mm}^2 = 10^5 \text{ N/m}^2 = 10^5 \text{ Pa}$
- 1 mbar = 1 hPa = 100 Pa

Fatores de conversão para várias unidades de engenharia de pressão

	Pascal	Bar	Atmosfera técnica	Atmosfera física	Torr	Libras por polegada quadrada
	[Pa]	[bar]	[at]	[atm]	[torr]	[psi]
	= 1 N/m ²	= 1 Mdyn/cm ²	= 1 kp/cm ²	= 1 pSTP	= 1 mmHg	= 1 lbf/in ²
1 Pa =	1	1.000 · 10-4	1.0197 · 10 ⁻⁵	9.8692 · 10 ⁻⁶	7.5006 · 10 ⁻³	1.4504 · 10-4
1 bar =	1.000 · 10 ⁵	1	$1.0197 \cdot 10^{0}$	9.8692 · 10 ⁻¹	$7.5006 \cdot 10^{2}$	$1.4504 \cdot 10^{1}$
1 mbar =	$1.000 \cdot 10^{2}$	1.000 · 10-3	$1.0197 \cdot 10^3$	9.8692 · 10 ⁻⁴	7.5006 · 10 ⁻¹	1.4504 · 10-2
1 at =	9.8067 · 10 ⁴	9.8067 · 10 ⁻¹	1	9.6784 · 10 ⁻¹	$7.3556 \cdot 10^{2}$	$1.4223 \cdot 10^{1}$
1 atm =	1.0133 · 105	1.0133 · 10 ⁰	1.0332 · 10 ⁰	1	$7.6000 \cdot 10^{2}$	$1.4696 \cdot 10^{1}$
1 torr =	$1.3332 \cdot 10^{2}$	1.3332 · 1 ⁻³	1.3595 · 10 ⁻³	1.3158 · 10 ⁻³	1	1.9337 · 10-2
1 psi =	$6.8948 \cdot 10^3$	6.8948 · 1 ⁻³				

Densidade:

Consulte a densidade nas especificações do meio no tanque.

A tabela abaixo lista valores aproximados padrões, que fornecem a orientação inicial.

Meio	Densidade em [kg/m³]
Água (em 3.98 °C (39.164 °F))	999.975
Mercúrio	13 595
Bromo	3119
Ácido sulfúrico	1834
Ácido nítrico	1512
Glicerina	1260
Nitrobenzeno	1220
Óxido de deutério	1105
Ácido acético	1049
Leite	1030
Água do mar	1025
Anilina	1022
Azeite de oliva	910
Benzeno	879
Tolueno	872
Essência de terebintina	855
Álcool desnaturado	830
Diesel	830
Petróleo	800
Metanol	790
Etanol	789
Gasolina (valor médio padronizado)	750
Acetona	721

Meio	Densidade em [kg/m³]	
Dissulfeto de carbono	713	
Éter dietílico	713	

13.1.2 2ª etapa de cálculo: cálculo do conteúdo volumétrico a partir da altura

O volume pode ser calculado usando a linearização do valor calculado da altura.

Isso é feito especificando um determinado valor de volume a cada valor de altura, dependendo do formato do tanque.

Essa linearização é mapeada através de até 32 pontos de linearização (pontos de suporte). No entanto, 2 a 3 pontos de linearização são suficientes se a relação entre o nível de enchimento e o volume for muito linear.

O módulo de linearização do tanque integrado ao FieldCare oferece suporte aqui.

13.2 Menu do display

AI1/AI2 Reset minmax	
Navegação	Display → AI1 Reset minmax/AI2 Reset minmax
Descrição	Redefine os valores mínimo e máximo salvos da entrada analógica 1 ou
,	entrada analógica 2.
Seleção	Sim Não
Ajuste de fábrica	Não
Informações adicionais	Somente disponível se "Permitir redefinição = Sim" foi configurado no menu Especialista → Entrada analógica 1/Entrada analógica 2.
Cv1/Cv2 Reset minmax	
Navegação	Display → Cv1 Reset minmax/Cv2 Reset minmax
Deserie	Redefine os valores mínimo e máximo salvos de matemática 1 ou
Descrição	matemática 2.
Seleção	Sim Não
Ajuste de fábrica	Não
Informações adicionais	Somente disponível se "Permitir redefinição = Sim" foi configurado no menu Especialista \rightarrow Val Calc 1/Val Calc 2.
Analógico em 1/2	
Navegação	Display → Analógico em 1/Analógico em 2
Descrição	Configuração do display para entrada analógica 1 ou entrada analógica 2. Se o parâmetro for definido como 'Desligado', o canal não é exibido.
Seleção	Desligado Unidade Gráfico barra Bar + unidade Etiqueta + unidade
Ajuste de fábrica	Etiqueta + unidade

Valor calculado 1/2 Navegação □ Display → Valor calculado 1/Valor calculado 1 Descrição Configuração do display para matemática 1 ou matemática 2. Se o parâmetro for definido como 'Desligado', o canal não é exibido. Seleção Desligado Unidade Gráfico barra Bar + unidade Etiqueta + unidade Ajuste de fábrica Desligado Contraste ■ Display → Contraste Navegação Descrição Ajusta o contraste do display Seleção 1...7 Ajuste de fábrica 6 Brilho ■ Display → Brilho Navegação Descrição Ajusta o brilho 1...7 Seleção Ajuste de fábrica 6 Tempo alternado ■ Display → Alternando tempo Navegação Descrição Ajuste do tempo para alternar entre os canais exibidos. 3 segundos Seleção 5 segundos 10 segundos Ajuste de fábrica 5 segundos

13.3 Menu Setup

 Aplicação

 Navegação
 Configuração → Aplicação

 Descrição
 Configuração da aplicação para o indicador de processo.

 Seleção
 Canal 1 Canal 2 Pressão diferencial

 Ajuste de fábrica
 Canal 1 / 2

Informações adicionais 2 canais é a configuração padrão para equipamentos de dois canais, 1 canal

para equipamentos de canal único.

AI1AI2 Faixa inferior Navegação □ Configuração → AI1 Faixa superior/AI2 Faixa inferior Descrição Configuração do limite inferior da faixa de medição. Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ Ajuste de fábrica 0.0000 Informações adicionais Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. AI1/AI2 Faixa superior Navegação □ Configuração → AI1 Faixa superior/AI2 Faixa inferior Descrição Configuração do limite superior da faixa de medição. Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ 100,00 Ajuste de fábrica Informações adicionais Visível somente se Aplicação \rightarrow Pressão Dif estiver configurada. Fator VC Navegação □ Configuração → Fator VC Descrição Fator pelo qual o valor calculado é multiplicado. Entrada do usuário Valor numérico1) Ajuste de fábrica 1.0 Informações adicionais Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. Unidade VC □ Configuração → Unidade VC Navegação Descrição Unidade do valor calculado Seleção Texto customizado, máximo 5 caracteres Informações adicionais Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. Bar VC 0% ■ Configuração → Bar VC 0% Navegação Descrição Configuração para o valor 0% para o gráfico de barra Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ 0.0000 Ajuste de fábrica Informações adicionais Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. Bar VC 100% Navegação ■ Configuração → Bar VC 100% Descrição Configuração para o valor 0% para o gráfico de barra Entrada do usuário Valor numérico1)

100,00 Ajuste de fábrica Informações adicionais Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. Submenu "Linearização" ■ Configuração → Linearização Navegação Descrição Visível somente se Aplicação → Pressão Dif estiver configurada. Nº ponto lin ■ Configuração → Linearização → Nº ponto lin Navegação Descrição Número de pontos de linearização Entrada do usuário 2...32 2 Ajuste de fábrica Valor X 1...Valor X 32 Navegação □ Configuração → Linearização → Valor X 1...Valor X 32 Descrição Valor X para o ponto de linearização Entrada do usuário Valor numérico1) 0.0000 Ajuste de fábrica Valor Y 1...Valor Y 32 Navegação □ Configuração → Linearização → Valor Y 1...Valor Y 32 Descrição Valor Y para o ponto de linearização Valor numérico¹⁾ Entrada do usuário Ajuste de fábrica 0.0000 Submenu "Analógico em 1"/"Analógico em 2" Navegação □ Configuração → Analógico em 1/Analógico em 2 Informações adicionais Configurações para entrada analógica 1 ou entrada analógica 2 Tipo de sinal ☐ Configuração → Analógico em 1/Analógico em 2 → Tipo do sinal Navegação Descrição Configuração do tipo de entrada. Seleção Desligado Corrente Tensão RTD TCAjuste de fábrica Informações adicionais Se o Tipo de sinal for ajustado como 'Desligado', todos os parâmetros sob

Endress+Hauser 61

ele serão ocultados.

Faixa de sinal	
Navegação	Configuração → Analógico em 1/Analógico em 2 → Faixa do sinal
Descrição	Configuração do sinal de entrada. As opções que ficam visíveis para seleção dependem do "Tipo de sinal" definido.
Seleção	4-20mA, 4-20mA squar, 0-20mA, 0-20mA squar 0-10V, 0-10V squar, 0-5V, 2-10V, 1-5V, 1-5V squar, 0-1V, 0-1V squar, +/- 1V, +/- 10V, +/- 30V, +/- 100mV Pt46GOST, Pt50GOST, Pt100IEC, Pt100JIS, Pt100GOST, Pt500IEC, Pt1000IEC, Ni100DIN, Ni1000DIN, Cu50GOST, Cu53GOST, Cu100GOST, 3000 Ohm Tipo B, Tipo J, Tipo K, Tipo N, Tipo R, Tipo S, Tipo T, Tipo C, Tipo D, Tipo L, Tipo L GOST, Tipo U
Ajuste de fábrica	4-20 mA, 0-10 V, Pt100IEC, Tipo J; dependendo do sinal de entrada selecionado
Faixa inferior	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Faixa inferior
Descrição	Configuração do limite inferior da faixa de medição.
Entrada do usuário Ajuste de fábrica	Valor numérico ¹⁾
Informações adicionais	Visível somente para "Tipo de sinal" = "Corrente" ou "Tensão"
Faixa superior	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Faixa superior
Descrição Entrada do usuário	Configuração do limite superior da faixa de medição. Valor numérico $^{1)}$
Ajuste de fábrica Informações adicionais	100 Visível somente para "Tipo de sinal" = "Corrente" ou "Tensão"
Conexão	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Conexão
Descrição	Configuração do tipo de conexão para o sensor de temperatura de resistência.
Seleção	2 fios 3 fios 4 fios
Ajuste de fábrica	2 fios
Informações adicionais	Visível somente para "Tipo de sinal" = "RTD"
Etiqueta	
Navegação	Configuração → Analógico em 1/Analógico em 2 → Etiqueta
Descrição Entrada do usuário	Nome do canal; ETIQUETA é a designação do equipamento para o canal 1 Texto customizado, máximo 12 caracteres

Unidade	
Navegação	Configuração → Analógico em 1/Analógico em 2 → Unidade
Descrição	Unidade do canal.
Entrada do usuário	Texto customizado, máximo 5 caracteres
Informações adicionais	Visível somente para "Tipo de sinal" = "Corrente" ou "Tensão"
Unidade de temperatura	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Unidade de temperatura
Descrição	Configuração da unidade de temperatura.
Seleção	°C °F K
Ajuste de fábrica	·· ℃
Informações adicionais	Visível somente para "Tipo de sinal" = "RTD" ou "TC"
Desvio	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Deslocamento
Descrição	Configuração de um desvio
Entrada do usuário	Valor numérico ¹⁾
Ajuste de fábrica	0
Junção de ref	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Junção de referência
Descrição	Configuração da temperatura de referência.
Seleção	Interno
Ajuste de fábrica	Fixo Interno
Ajuste de l'abrica Informações adicionais	Visível somente para "Tipo de sinal" = "TC"
Junção de ref fixa	
Navegação	Configuração \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Junção de referência fixa
Descrição	Configuração da temperatura de referência constante.
Entrada do usuário	Valor numérico ¹⁾
Informações adicionais	Visível somente se "Junção de ref." = "Fixa".
Reiniciar mín/máx	

Descrição Reiniciar os valores mínimo e máximo salvos. Seleção Não Sim Não Ajuste de fábrica Submenu "Valor calculado 1"/"Valor calculado 2" Navegação □ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 Informações adicionais Configurações para matemática 1 ou matemática 2 Cálculo $\ \, \Box$ Configuração \rightarrow Valor calculado 1/Valor calculado 2 \rightarrow Cálculo Navegação Descrição Seleção do método de cálculo. Seleção Desligado Soma Diferença Média Lineariz. AI1 / Lineariz. AI2 Lineariz. CV1 (somente Calc valor 2) Multiplicação Ajuste de fábrica Desligado Informações adicionais Se o Cálculo for ajustado como 'Desligado', todos os parâmetros sob ele serão ocultados. Etiqueta Navegação □ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Etiqueta Descrição Nome do canal Entrada do usuário Texto customizado, máximo 12 caracteres Unidade $oxed{\square}$ Configuração o Valor calculado 1/Valor calculado 2 o Unidade Navegação Descrição Unidade do canal Entrada do usuário Texto customizado, máximo 5 caracteres Bar 0% □ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Bar 0% Navegação Descrição Configuração para o valor 0% para o gráfico de barra Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ Ajuste de fábrica 0 Bar 100%

64 Endress+Hauser

□ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Bar 100%

Navegação

Descrição Configuração para o valor 100% para o gráfico de barra Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ Ajuste de fábrica 100 Fator ■ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Fator Navegação Descrição Configuração do fator para o valor calculado Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ Ajuste de fábrica 1.0 Desvio Navegação ■ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Deslocamento Descrição Configuração de um desvio Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ Ajuste de fábrica 0 Nº ponto lin Navegação ■ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Nº ponto lin Descrição Número de pontos de linearização Entrada do usuário 2...32 Ajuste de fábrica 2 Informações adicionais Visível somente se "Cálculo" = "linearização". Valor X lacksquare Configuração o Valor calculado 1/Valor calculado 2 o Valor X Navegação Descrição Insira os pontos de suporte (ponto de linearização) para linearização (máx. Entrada do usuário Valor X 1...Valor X 32, um valor numérico em cada caso¹⁾ Ajuste de fábrica Informações adicionais Visível somente se "Cálculo" = "linearização". Valor Y Navegação ■ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Valor Y Descrição Insira os pontos de suporte (ponto de linearização) para linearização (máx. Entrada do usuário Valor Y 1...Valor Y 32, um valor numérico em cada caso¹⁾ Ajuste de fábrica Informações adicionais Visível somente se "Cálculo" = "linearização". Reiniciar mín/máx

■ Configuração → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Reiniciar mín/máx Navegação Descrição Reiniciar os valores mínimo e máximo salvos. Não Seleção Sim Não Ajuste de fábrica Submenu "Saída analógica em 1"/"Saída analógica em 2" □ Configuração → Saída analógica em 1/Saída analógica em 2 Navegação Informações adicionais Configurações para saída analógica 1 ou saída analógica 2 Atribuição ■ Configuração → Saída analógica em 1/Saída analógica em 2 → Atribuição Navegação Descrição Para a seleção da fonte do sinal de saída Desligado Seleção Analógico 1 Analógico 2 Val calc 1 Val calc 2 Ajuste de fábrica Desligado Tipo de sinal Navegação ■ Configuração → Saída analógica em 1/Saída analógica em 2 → Tipo de sinal Descrição Para a seleção do tipo de sinal do sinal de saída Seleção 4-20 mA 0-20 mA 0-10 V 2-10 V 0-5V 1-5V Ajuste de fábrica 4-20 mA Faixa inferior Navegação ■ Configuração → Saída analógica em 1/Saída analógica em 2 → Faixa inferior Descrição Configuração do limite inferior da faixa de medição Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ 0 Ajuste de fábrica Faixa superior Navegação □ Configuração → Saída analógica em 1/Saída analógica em 2 → Faixa Descrição Configuração do limite superior da faixa de medição Entrada do usuário Valor numérico1) Ajuste de fábrica 100

Submenu "Relé 1"/"Relé 2"	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2
Informações adicionais	Configurações para relé 1 ou relé 2
Fonte	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2 → Fonte
Descrição Seleção	Para a seleção da fonte do relé Desligado Entrada analógica 1 Entrada analógica 2 Valor calculado 1 Valor calculado 2 Erro
Ajuste de fábrica	Desligado
Função	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2 → Função
Descrição Seleção	Função do relé Mín. Máx. Gradiente InBand OutBand
Ajuste de fábrica	Mín.
Ponto de referência	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2 → Ponto de referência
Descrição Entrada do usuário Ajuste de fábrica	Limite da comutação do relé Valor numérico ¹⁾ 0
Ponto de referência 2	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2 → Ponto de referência 2
Descrição Entrada do usuário Ajuste de fábrica Informações adicionais	Segundo limite da comutação do relé. Valor numérico ¹⁾ O Somente para funções Inband e Outband.
Base de tempo	
Navegação	Configuração → Relé 1/Relé 2 → Base de tempo

Descrição Base de tempo para avaliação gradiente em segundos.

Entrada do usuário 0-60 **Ajuste de fábrica** 0

Informações adicionais Visível somente se "Função" = "Gradiente".

Histerese

Descrição Histerese para limite(s) de comutação

Entrada do usuário Valor numérico¹⁾

Ajuste de fábrica 0

Submenu "System"

Código de acesso

Navegação ■ Configuração → Sistema → Código de acesso

Descrição Código do usuário para proteger a configuração do equipamento.

Entrada do usuário 0000...9999 **Ajuste de fábrica** 0000

Informações adicionais 0000 = proteção desabilitada pelo código do usuário

Proteção contra transbordamento

Descrição Se o equipamento for usado para proteção contra

transbordamento→ 🖺 35, é necessário definir Proteção contra

transbordamento = Sim.

Seleção Não Sim

Ajuste de fábrica Não

Redefinir

Navegação riangle Configuração riangle Sistema riangle Reset

Descrição Redefine o equipamento para o estado em que foi entregue

SeleçãoNãoSimAjuste de fábricaNão

1) Valores numéricos são constituídos de 6 dígitos, sendo que a casa decimal conta como um dígito, ex. +99,999

13.4 Menu de diagnósticos

Diagn atual							
Navegação		Diagnóstico → Diagnóstico atual					
Descrição		Exibe o código de erro atualmente ativo					
Último diagn							
Navegação		Diagnóstico → Último diagnóstico					
Descrição		Exibe o último código de erro					
Tompo do oporação							
rempo de operação							
Navegação		Diagnóstico \rightarrow Tempo de operação					
Descrição		Exibe as horas em operação até o momento atual					
	os"						
Navegação		Diagnósticos → Registro de diagnósticos					
Descrição		Exibe os últimos 5 códigos de erro					
Diagnósticos x							
Navegação		$\label{eq:definition} \mbox{Diagn\'osticos} \rightarrow \mbox{Registro de diagn\'osticos} \rightarrow \mbox{Diagn\'osticos} \ x$					
Descrição		Exibe uma mensagem a partir do Registro de diagnóstico.					
	mei	nto"					
Dabineira informações de equipe	anici						
Navegação		Diagnósticos → Informações de equipamento					
Etiqueta do equipamento							
Navegação		Diagnóstico \rightarrow Informações do equipamento \rightarrow Etiqueta do equipamento					
Descrição		Exibe o nome do equipamento, ETIQUETA, canal 1					
 Número de série							
Navegação		Diagnóstico \rightarrow Informações do equipamento \rightarrow Número de série					
Descrição	pação Exibe o último código de erro Diagnóstico → Ultimo diagnóstico po de operação Pação Exibe as horas em operação até o momento atual Diagnósticos → Registro de diagnósticos Pação Exibe os últimos 5 códigos de erro Diagnósticos → Registro de diagnósticos Pação Exibe os últimos 5 códigos de erro Diagnósticos × Pação Exibe os últimos 5 códigos de erro Diagnósticos × Pação Exibe uma mensagem a partir do Registro de diagnósticos × Diagnósticos → Informações de equipamento Diagnósticos → Informações de equipamento Diagnósticos → Informações de equipamento Diagnósticos → Informações do equipamento → Etiqueta do equipamento Pação Exibe o nome do equipamento, ETIQUETA, canal 1 Diagnóstico → Informações do equipamento → Número de série Diagnóstico → Informações do equipamento → Número de série						

Código de pedido	
Navegação	Diagnósticos \Rightarrow Informações de equipamento \Rightarrow Código do pedido
Descrição	Exibe o código do pedido
Identificador do pedido	
Navegação	Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento \rightarrow Identificador do pedido
Descrição	Exibe o código do pedido
Versão do firmware	
Navegação	Diagnósticos → Informações de equipamento → Versão do firmware
Descrição	Exibe a versão do firmware
Versão ENP	
Navegação	Diagnósticos → Informações de equipamento → Versão ENP
Descrição	Exibe a versão ENP

13.5 Menu Expert

Além de todos os parâmetros do menu Configuração, os seguintes parâmetros também estão disponíveis no Modo Especialista.

Acesso direto	
Navegação	Expert → Acesso direto
Descrição	Código para ir diretamente até um item de operação
Entrada do usuário	Código de 4 dígitos
Submenu "System"	
Navegação	Expert → Sistema
Salvar configuração do usuário	
Navegação	Expert → Sistema → Salvar a configuração do usuário

Descrição Selecione 'Sim' para salvar as configurações no equipamento atual. O equipamento pode ser redefinido com as configurações salves através de 'Redefinir'->'Redefinição pelo usuário'. Seleção Não Sim Ajuste de fábrica Não Submenu "Entrada" Navegação ■ Expert → Entrada Submenu "Analógico em 1"/"Analógico em 2" Navegação Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 Descrição Configurações para entradas analógicas. Informações adicionais Os seguintes parâmetros estão disponíveis para entrada analógica 1 e entrada analógica 2. Bar 0% Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Bar 0% Navegação Descrição Configuração para o valor 0% para o gráfico de barra Valor numérico¹⁾ Entrada do usuário Ajuste de fábrica 0 Bar 100% Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Bar 100% Navegação Descrição Configuração para o valor 100% para o gráfico de barra Entrada do usuário Valor numérico¹⁾ 100 Ajuste de fábrica Casas decimais Navegação Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Casas decimais Descrição Configuração do número de casas decimais para o display XXXXX Seleção XXXX.X XXX.XX XX.XXX X.XXXXAjuste de fábrica XXX.XX Amortecimento Navegação Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Amortecimento

Descrição Configuração do amortecimento do sinal de entrada. Insira o valor em 0.1 s

incrementos de 0.0 s a 999.9 s.

Entrada do usuário Valor numérico¹⁾

Ajuste de fábrica 0,0 para corrente/tensão

1,0 para entradas de temperatura

Modo de falha

Navegação

Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Modo de falha

Descrição Configuração para modo de falha.

Seleção Inválido Valor fixo

Ajuste de fábrica Inválido

Informações adicionais Inválido: Um valor inválido é produzido em caso de erro.

Valor fixo: Um valor fixo é produzido no caso de um erro.

Valor de erro fixo

Descrição O valor definido aqui é produzido no caso de um erro.

Entrada do usuário Valor numérico¹⁾

Ajuste de fábrica (

Informações adicionais Visível somente se Modo falha = Valor fixo.

NAMUR NE 43

Navegação □ Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Namur NE 43

Descrição Configuração se o modo de falha deve ser de acordo com NAMUR NE 43.

Seleção LIGADO Desligado

Ajuste de fábrica LIGADO

Detecção de circuito aberto

Navegação ■ Expert → Entrada → Analógico em 1/Analógico em 2 → Detecção de circuito

aberto

Descrição Configuração para a detecção de circuito aberto do cabo.

Seleção Ligado

Desligado

Ajuste de fábrica Ligado

Informações adicionais Visível somente se 1-5 V for definido para a faixa de sinal.

Atraso de falha

Descrição Tempo de atraso para falha em segundos

Entrada do usuário Inteiro (0-99)

Ajuste de fábrica 0

Permitir reset					
Navegação		Expert \rightarrow Entrada \rightarrow Analógico em 1/Analógico em 2 \rightarrow Permitir reset			
Descrição		Configuração que especifica se os valores mín./máx. salvos no menu Display podem ser redefinidos sem inserir um código do usuário (configurado).			
Seleção		Não Sim			
Ajuste de fábrica		Não			
Submenu "Saída"					
Navegação		Expert → Saída			
Submenu "Saída analógica en	1"/"Saí	da analógica em 2"			
Navegação		Expert → saída → Saída analógica 1/Saída analógica 2			
Descrição		Configurações para saídas analógicas.			
•		Os seguintes parâmetros estão disponíveis para saída analógica $\bf 1$ e saída analógica $\bf 2$.			
Modo de falha					
Navegação		Expert \rightarrow Saída \rightarrow Saída analógica 1/Saída analógica 2 \rightarrow Modo de falha			
Descrição		Configuração para modo de falha.			
Seleção		Mín. Máx. Valor fixo			
Ajuste de fábrica		Mín.			
Informações adicionais		Mín.: O valor mínimo salvo é produzido em caso de erro. Máx.: O valor máximo salvo é produzido em caso de erro. Valor fixo: Um valor fixo é produzido no caso de um erro.			
Valor de erro fixo					
Navegação		Expert \rightarrow Saída \rightarrow Saída analógica 1/Saída analógica 2 \rightarrow Valor de erro fixo			
Descrição		O valor definido aqui é produzido no caso de um erro.			
		Valor numérico ¹⁾			
		0			
Intormações adicionais		Visivel somente se Modo falha = Valor fixo.			
Submenu "Relé 1"/"Relé 2"					
Navegação		Expert → Saída → Relé 1/Relé 2			
Descrição		As configurações para relés.			
Submenu 'Saida' Navegação					

Atraso de tempo		
Navegação		Expert \rightarrow Saída \rightarrow Relé 1/Relé 2 \rightarrow Atraso de tempo
Descrição		Atraso para comutar o relé em segundos.
Entrada do usuário		0-9999
Ajuste de fábrica		0
Modo de operação		
Navegação		Expert \rightarrow Saída \rightarrow Relé 1/Relé 2 \rightarrow Modo de operação
Descrição		Normalmente fechado = Contato NF Normalmente aberto = Contato NA
Seleção		Normalmente fechado
,		Normalmente aberto
Ajuste de fábrica		Normalmente fechado
Modo de falha		
Navegação		Expert → Saída → Relé 1/Relé 2 → Modo de falha
Descrição		Normalmente fechado = Contato NF
C.1. ~		Normalmente aberto = Contato NA
Seleção		Normalmente fechado Normalmente aberto
Ajuste de fábrica		Normalmente fechado
Submenu "Application"		
Navegação		Expert → Aplicação
Submenu "Valor calculado 1"/	/"Valor c	ralculado 2"
Navegação		Expert → Aplicação → Valor calculado 1/Valor calculado 2
Descrição		Configurações para os canais matemática.
Informações adicionais		Os seguintes parâmetros estão disponíveis para matemática 1 e matemática
		2.
Casas decimais		
Navegação		Expert \rightarrow Aplicação \rightarrow Valor calculado 1/Valor calculado 2 \rightarrow Casas decimais
Descrição		Configuração do número de casas decimais para o display
Seleção		XXXXX
,		XXXX.X
		XXX.XX XX.XXX
		X.XXXX
Ajuste de fábrica		XXX.XX

Modo de falha	
Navegação	Expert \rightarrow Aplicação \rightarrow Valor calculado 1/Valor calculado 2 \rightarrow Modo de falh
Descrição	Configuração para modo de falha
Seleção	Inválido
Ajuste de fábrica	Valor fixo Inválido
 Valor de erro fixo	
valor de erro rixo	
Navegação	Expert \rightarrow Aplicação \rightarrow Valor calculado 1/Valor calculado 2 \rightarrow Valor de erro fixo
Descrição	O valor definido aqui é produzido no caso de um erro.
Entrada do usuário	Valor numérico ¹⁾
Ajuste de fábrica	0
Informações adicionais	Visível somente se Modo falha = Valor fixo.
Permitir reset	
Navegação	Expert → Aplicação → Valor calculado 1/Valor calculado 2 → Permitir rese
Descrição	Configuração que especifica se os valores mín./máx. salvos no menu Displa podem ser redefinidos sem inserir um código do usuário (configurado).
Seleção	Não Sim
Ajuste de fábrica	Não
Submenu "Diagnósticos"	
Navegação	Especialista → Diagnóstico
Verificar o kit HW	
Navegação	Expert \rightarrow Diagnósticos \rightarrow Verificar o kit HW
Descrição	Verificação do hardware do equipamento.
Seleção	Sim
Ajuste de fábrica	Não Não
Submenu "Simulação"	
Navegação	Expert → Simulação
Simulação AO1/AO2	
Navegação	Expert → Simulação → Simulação AO1/Simulação AO1
rurcyuşuv	Empere / omnaiação / omnaiação 1101/omnaiação AOI

Descrição Simulação da saída analógica 1 ou saída analógica 2.

O valor ajustado na simulação é produzido na saída analógica 1 ou saída

analógica 2.

Seleção Desligado

0mA 3,6mA 4mA 10mA 12mA 20mA 21mA 0V 5 V 10V

Ajuste de fábrica Desligado

Simulação do relé 1/2

Descrição Simulação do relé 1 ou relé 2.

Seleção Desligado

Fechado Aberto

Ajuste de fábrica Desligado

1) Valores numéricos são constituídos de 6 dígitos, sendo que a casa decimal conta como um dígito, ex. +99,999

RIA45 Índice

Índice

A	Memória mínima/máxima
Aplicação de pressão diferencial 26	Menu Expert
$Armazenamento \dots \dots$	Modo de falha
Atraso e histerese ativos	0
Autodiagnóstico	
С	Operação local
	P
Códigos de erros	Parâmetro
Condições da aplicação	Acesso direto
Configuração 25 Conexão 13	AI1/AI2 Faixa superior 60
Configuração	AI1/AI2 Reset minmax
Aplicação de pressão diferencial 26	AI1AI2 Faixa inferior 60
Cálculos	Amortecimento
Código	Analógico em 1/2
Condições da aplicação	Aplicação
Configuração do equipamento avanço	Atraso de falha
Entrada universal	Atraso de tempo
Especialista	Atribuição
Funções do display	Bar 0%
Item do menu de Configuração 27	Bar 100%
Proteção contra transbordamento	Bar VC 0% 60
Proteção de acesso	Bar VC 100%
Relé	Base de tempo 67
Saída analógica	Brilho
Valores limites	Cálculo
Configuração através do software de configuração 17	Casas decimais
Configuração do equipamento	Código de acesso
Informações gerais	Código de pedido
Proteção de acesso de Configuração 24	Conexão
Contador de tempo de operação 41	Contraste
D	Desvio
_	Detecção de circuito aberto
Detecção de circuito aberto do cabo	Diagn atual 69
Devolução 45 Dimensões 11	Diagnósticos x
Diretrizes de aprovação para unidades de prevenção	Etiqueta
contra transbordo (ZG-ÜS)	Etiqueta do equipamento 69
Display	Faixa de sinal 62
Dioping	Faixa inferior
E	Faixa superior 62, 66
Elementos de operação	Fator
Especificações para o pessoal	Fator VC 60
Etiqueta de identificação 9	Fonte
P.	Função
F	Histerese
Funções do display	Identificador do pedido
H	Junção de ref
Histerese e atraso ativos	Junção de ref fixa
Thisterese e attaso attivos	Modo de falha
L	Modo de operação
Limites da faixa de medição	NAMUR NE 43
Lista de diagnóstico	N° ponto lin
-	Permitir reset
M	Ponto de referência 67
Matriz operacional 20	1 onto de referencia

Índice RIA45

Ponto de referência 2 Proteção contra transbordamento Redefinir Reiniciar mín/máx Salvar configuração do usuário Simulação AO1/AO2 Simulação do relé 1/2 Tempo alternado Tempo de operação Tipo de sinal Último diagn Unidade Unidade de temperatura Unidade VC Valor calculado 1/2 Valor de erro fixo Valor X Valor X Valor Y Valor Y 1Valor X 32 Valor Y Valor Y 1Valor Y 32 Verificar o kit HW Versão do firmware Versão ENP Peças de reposição Proteção contra transbordamento Proteção de acesso	 68 68 70 75 76 69 66 69 65 65 61 75 70 70
R Recebimento	 . 9
Redefinir	
Especificação	 30
Desligado Gradiente InBand Máx. Mín. OutBand	 32 31 30
Requerimentos de instalação	 11
S Salvando a configuração	 . 7 . 7 19
Analógico em 1/2	 74 75 69 71 69

Relé 1/2
Saída analógica 1/2 66, 73 Simulação 75
Sistema
T Teclas de seleção rápida
V Verificação pós-conexão



www.addresses.endress.com