

Kortfattad bruksanvisning


Proline 300

Transmitter med coriolissensor
PROFINET med Ethernet-APL



Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter **inte** de kompletta användarinstruktioner som finns för enheten.

Kortfattad bruksanvisning del 2 av 2: transmitter
Innehåller information om transmittern.

Kortfattad bruksanvisning del 1 av 2: sensor →  3



A0023555

Kortfattad bruksanvisning för flödesmätare

Enheten består av en transmitter och en sensor.

Driftsättning av dessa två komponenter beskrivs i de två separata handböcker som tillsammans utgör Kortfattad bruksanvisning för flödesmätaren:

- Kortfattad bruksanvisning del 1: Sensor
- Kortfattad bruksanvisning del 2: Transmitter

Kom ihåg att läsa båda delarna i Kortfattad bruksanvisning när enheten ska driftsättas i och med att de båda delarna kompletterar varandra:

Kortfattad bruksanvisning del 1: Sensor

Kortfattad bruksanvisning till sensorn riktar sig till experter som har ansvar för att installera mätenheten.

- Godkännande av leverans och produktidentifiering
- Förvaring och transport
- Installation

Kortfattad bruksanvisning del 2: Transmitter

Kortfattad bruksanvisning till transmittern riktar sig till experter som har ansvar för att driftsätta, konfigurera och parametrera mätenheten (före första mätning).

- Produktbeskrivning
- Installation
- Elanslutning
- Användargränssnitt
- Systemintegrering
- Driftsättning
- Diagnosinformation

Ytterligare enhetsdokumentation



Denna kortfattade bruksanvisning utgörs av **Kortfattad bruksanvisning Del 2: Transmitter**.

”Kortfattad bruksanvisning Del 1: Sensor” kan laddas ned via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/surfplatta: *Endress+Hauser Operations App*

Detaljerad information om enheten finns i användarinstruktionerna och övrig dokumentation:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/surfplatta: *Endress+Hauser Operations App*

Innehållsförteckning

1	Information om dokumentet	5
1.1	Symboler som används	5
2	Säkerhetsinstruktioner	7
2.1	Krav på personal	7
2.2	Avsedd användning	7
2.3	Arbets säkerhet	8
2.4	Drifts säkerhet	8
2.5	Produktsäkerhet	9
2.6	IT-säkerhet	9
2.7	Enhetsspecifik IT-säkerhet	9
3	Produktbeskrivning	11
4	Montering	12
4.1	Vrida transmitterhuset	12
4.2	Vrida displaymodulen	14
4.3	Lockets lås	15
4.4	Kontroll efter installation av transmittern	15
5	Elanslutning	16
5.1	Elsäkerhet	16
5.2	Anslutningskrav	16
5.3	Ansluta mätenheten	19
5.4	Maskinvaruinställningar	24
5.5	Säkerställa potentialutjämning	27
5.6	Säkerställa kapslingsklass	27
5.7	Kontroll efter anslutning	28
6	Användargränssnitt	29
6.1	Översikt över användargränssnitt	29
6.2	Driftmenyns struktur och funktion	30
6.3	Åtkomst till driftmenyn från den lokala displayen	31
6.4	Åtkomst i driftmenyn via konfigureringsprogramvaran	34
6.5	Åtkomst i menyn via webbservern	34
7	Systemintegration	34
8	Driftsättning	34
8.1	Funktionskontroll	34
8.2	Ställa in menyspråk	34
8.3	Konfigurera mätenheten	35
8.4	Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	36
9	Diagnostikinformation	37

1 Information om dokumentet

1.1 Symboler som används

1.1.1 Säkerhetssymboler

FARA

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om situationen inte undviks leder det till allvarliga eller livshotande personskador.

VARNING

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till allvarliga eller livshotande personskador.











OBSERVERA

Denna symbol varnar för en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till mindre eller måttliga personskador.





OBS


Denna symbol utmärker information om förfaranden och andra fakta som inte leder till personskador.

1.1.2 Symboler för särskilda typer av information






Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Tillåtet Förfaranden, processer eller åtgärder som är tillåtna.		Föredraget Förfaranden, processer eller åtgärder som är föredragna.
	Förbjudet Förfaranden, processer eller åtgärder som är förbjudna.		Tips Indikerar ytterligare information.
	Referens till dokumentation		Referens till sida
	Referens till grafik		Arbetsmoment
	Ett moments resultat		Okulär besiktning

1.1.3 Elektriska symboler




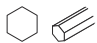

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Likström		Växelström
	Likström och växelström		Jordanslutning En jordanslutning som enligt operatören är jordad via ett jordningssystem.

Symbol	Betydelse
	<p>Anslutning för potentialutjämning (PE: skyddsjord) Jordanslutningar som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.</p> <p>Jordanslutningarna sitter på insidan och utsidan av enheten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inre jordanslutning: ansluter potentialutjämning till elnätet. ▪ Yttre jordanslutning: ansluter enheten till fabriken jordningsystem..





1.1.4 Kommunikationsspecifika symboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	<p>Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network - WLAN) Kommunikation via ett trådlöst, lokalt nätverk.</p>		<p>Promass 10 Bluetooth Trådlös dataöverföring mellan enheter över korta avstånd.</p>
	<p>Lysdiod Lysdioden lyser.</p>		<p>Lysdiod Lysdioden är släckt.</p>
	<p>Lysdiod Lysdioden blinkar.</p>		

1.1.5 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Torxmejsel		Spårskruvmejsel
	Stjärnskruvmejsel		Insexnyckel
	Fast nyckel		

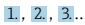1.1.6 Symboler i bilder

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3, ...	Objektnummer		Arbetsmoment
A, B, C, ...	Vyer	A-A, B-B, C-C, ...	Avsnitt
	Explosionsfarligt område		Säkert område (icke explosionsfarligt område)
	Flödesriktning		

2 Säkerhetsinstruktioner

2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- ▶ De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- ▶ De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- ▶ De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- ▶ Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- ▶ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

2.2 Avsedd användning

Applikation och medier

- Mätenheten som beskrivs i denna handbok är endast avsedd för flödesmätning i vätskor och gaser.
- Mätenheten som beskrivs i denna handbok är endast avsedd för flödesmätning i vätskor.

Beroende på beställd version kan mätenheten även mäta potentiellt explosiva, brandfarliga, giftiga och oxiderande medier.

Mätenheter avsedda för användning i explosionsfarliga områden, i hygieniska applikationer eller där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på märkskylten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- ▶ Håll den inom det specificerade tryck- och temperaturområdet.
- ▶ Använd endast mätenheten i överensstämmelse med informationen på märkskylten och de allmänna villkoren som finns beskrivna i användarinstruktionerna och tilläggsdokumentationen.
- ▶ Kontrollera att den beställda enheten är godkänd för den avsedda användningen i det explosionsfarliga området (t.ex. explosionsskydd, tryckkärllsäkerhet) enligt uppgifterna på märkskylten.
- ▶ Använd endast mätenheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- ▶ Om omgivningstemperaturen kring mätenheten ligger utanför den atmosfäriska temperaturen är det absolut nödvändigt att följa de tillämpliga grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen .
- ▶ Mätenheten måste hållas permanent skyddad mot miljöbetingad korrosion.

Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren är inte ansvarig för skador som orsakas av felaktig eller icke avsedd användning.

⚠ VARNING**Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!**

- ▶ Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- ▶ Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- ▶ Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

OBS**Verifiering av gränsfall:**

- ▶ För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

Kvarvarande risker**⚠ OBSERVERA****Elektroniken och mediet kan orsaka att ytorna hettas upp eller fryser. Risk för brännskador eller frysskador!**

- ▶ Montera lämpligt beröringsskydd.

Gäller endast för Promass A, E, F, O, X och Cubemass C

⚠ VARNING**Risk att huset skadas om mätröret skadas!**

Om en mättub går sönder kommer trycket inuti sensorhuset att öka till driftprocesstrycket.

- ▶ Använd ett sprängbleck.

⚠ VARNING**Fara på grund av att mediet läcker!**

För enhetsversioner med sprängbleck: Medium som läcker under tryck kan orsaka personskada eller materialskada.

- ▶ Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att personer och utrustning skadas om sprängblecket löser ut.

2.3 Arbets säkerhet

Vid arbete på och med enheten:

- ▶ Bär personlig skyddsutrustning enligt nationella föreskrifter.

2.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- ▶ Använd endast enheten om den är funktionsduglig samt fri från fel och problem.
- ▶ Operatören ansvarar för störningsfri drift av enheten.

2.5 Produktsäkerhet

Denna mätenhet är utformad enligt god teknisk praxis för att uppfylla moderna och avancerade säkerhetskrav. Den har testats och har lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna säkerhetsstandarder och lagstadgade krav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

Enheten uppfyller dessutom de rättsliga kraven i tillämpliga föreskrifter i Storbritannien (lagstadgade instrument). Dessa finns uppställda i UKCA-försäkran om överensstämmelse tillsammans med de angivna standarderna.

Om orderalternativet för UKCA-märkning väljs, bekräftar Endress+Hauser att enheten har godkänts vid utvärdering och testning genom att förse den med UKCA-märkning.

Kontaktadress Endress+Hauser UK:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Storbritannien

www.uk.endress.com

2.6 IT-säkerhet

Vår garanti gäller endast under förutsättning att produkten installeras och används enligt vad som beskrivs i användarinstruktionerna. Produkten är försedd med säkerhetsmekanismer som skydd mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder, som innebär ytterligare skydd av produkten och tillhörande dataöverföring, ska implementeras av operatörerna på plats i enlighet med gällande säkerhetsstandarder.

2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

Enheten har ett antal särskilda funktioner som stödjer skyddsåtgärder från operatörens sida. Dessa funktioner kan konfigureras av användaren och ger större säkerhet vid arbetet om de används på rätt sätt.



För närmare information om enhetsspecifik IT-säkerhet, se enhetens användarinstruktioner.

2.7.1 Åtkomst via servicegränssnittet (CDI-RJ45)

Enheten kan anslutas till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45). Enhetsspecifika funktioner garanterar att enheten fungerar säkert i ett nätverk.

Användning av lämpliga branschstandarder och riktlinjer som har bestämts av nationella och internationella säkerhetskommittéer som IEC/ISA62443 eller IEEE rekommenderas. Detta

omfattar sådana organisatoriska säkerhetsåtgärder som tilldelning av åtkomstbehörighet, men även tekniska åtgärder som nätverkssegmentering.



Transmitterar med ett Ex de-godkännande kan inte anslutas via servicegränssnittet (CDI-RJ45)!


Orderkod för "Godkännande transmitter + sensor", tillval (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

3 Produktbeskrivning

Enheten består av en Proline 300-transmitter och en Proline Promass eller Cubemass Coriolis-sensor.

Enheten finns som kompaktversion:

Transmittern och sensorn utgör en mekanisk enhet.

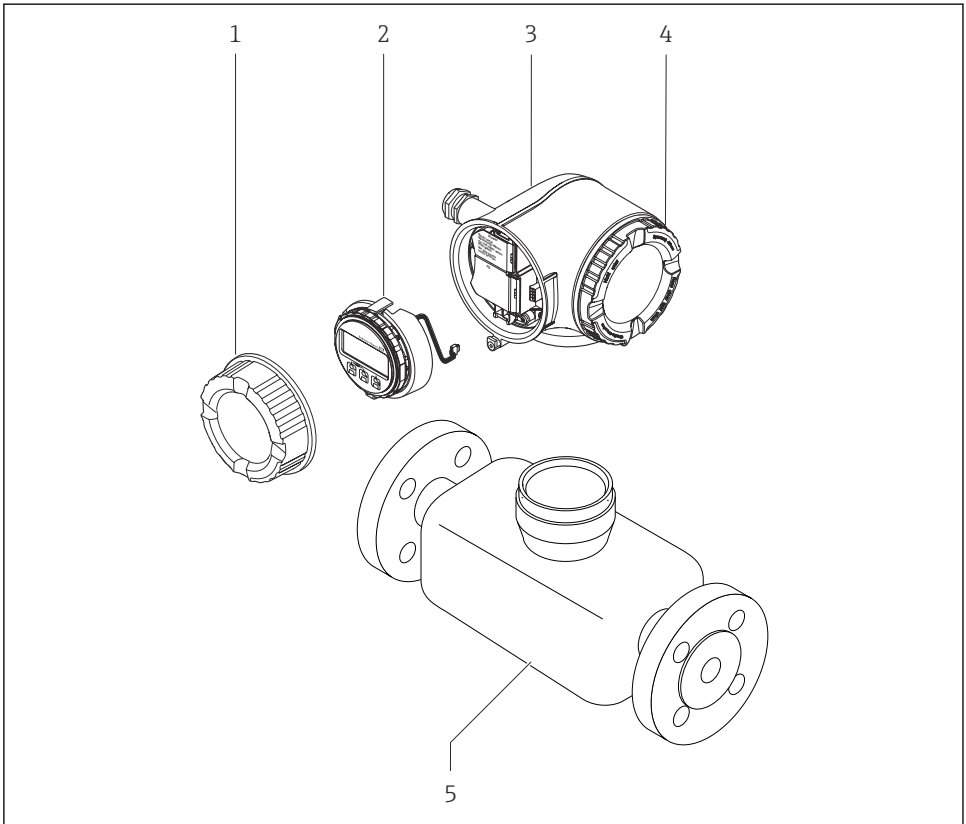

A0029586

- 1 Anslutningsfackets lock
- 2 Displaymodul
- 3 Transmitterhus
- 4 Kåpa till elektronikhus
- 5 Sensor



Användning av enheten tillsammans med extern display- och manövermodul DKX001

→  24.




För mer information om produktbeskrivningen, se enhetens användarinstruktioner

→  3


4 Montering



För närmare information om hur sensorn monteras, se den kortfattade bruksanvisningen till sensorn →  3

4.1 Vrida transmitterhuset


Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen.

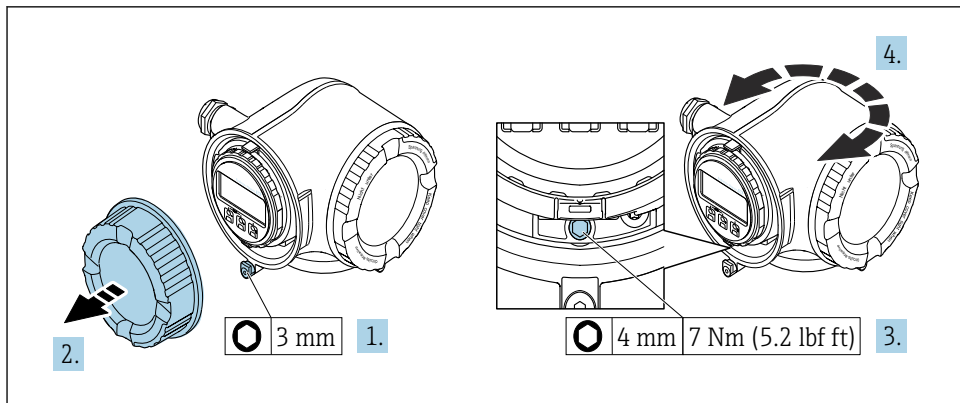

A0029993

 1 *Icke Ex-hus*

1. Beroende på enhetsversion: lossa fästklämman på anslutningsfackets lock.
2. Skruva loss anslutningsfackets lock.
3. Lossa låsskruven.
4. Vrid huset till önskat läge.
5. Dra åt låsskruven.
6. Skruva på anslutningsfackets lock.
7. Beroende på enhetsversion: sätt fast fästklämman på anslutningsfackets lock.

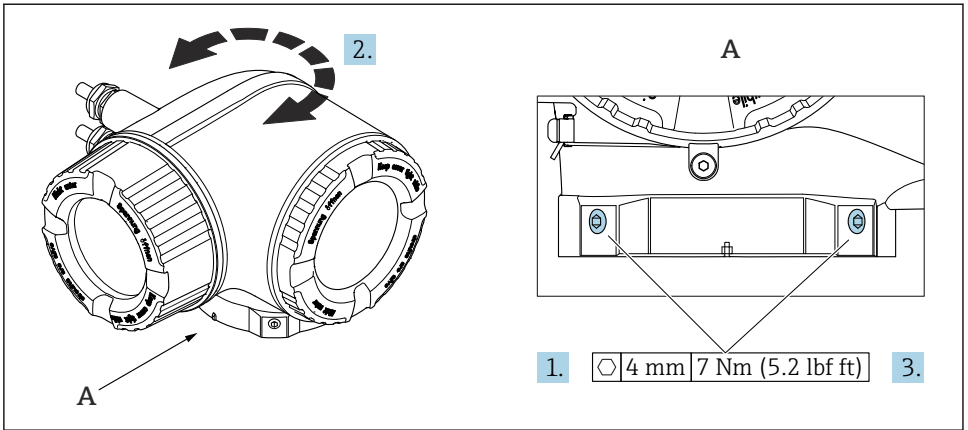


2 Ex-hus

1. Lossa fästskruvarna.
2. Vrid huset till önskat läge.
3. Dra åt låsskruvarna.

4.2 Vrida displaymodulen

Displaymodulen kan vridas för att underlätta avläsning och manövrering.

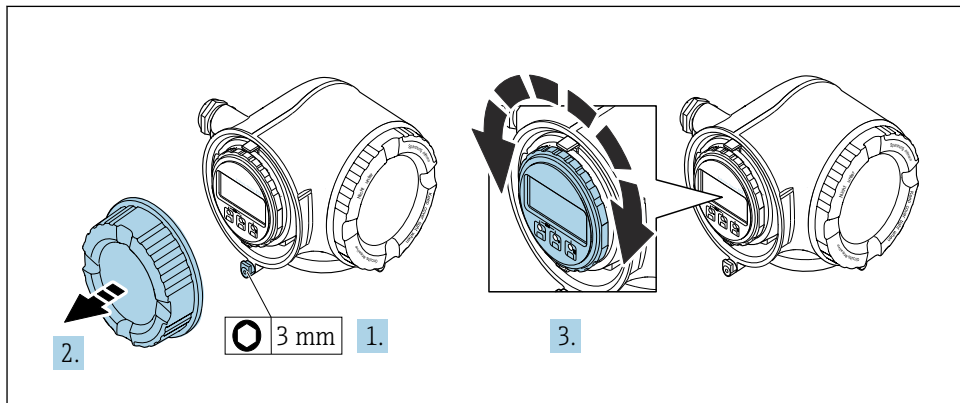

A0030035

1. Beroende på enhetsversion: lossa fästklämman på anslutningsfackets lock.
2. Skruva loss anslutningsfackets lock.
3. Vrid displaymodulen till önskad position: Max. $8 \times 45^\circ$ i varje riktning.
4. Skruva på anslutningsfackets lock.
5. Beroende på enhetsversion: sätt fast fästklämman på anslutningsfackets lock.


4.3 Lockets lås

OBS

Orderkod "Hus", tillval L "Gjutet, rostfritt": Locken för transmitterhusen är utrustade med ett hål för att låsa locket.

Locket kan låsas med hjälp av skruvar och en kedja eller kabel som tillhandahålls av kunden.

- ▶ Det är rekommenderat att använda kedjor eller kablar i rostfritt stål.
- ▶ Om en skyddsbeläggning ska appliceras är det rekommenderat att använda en krympslang för att skydda husets färg.

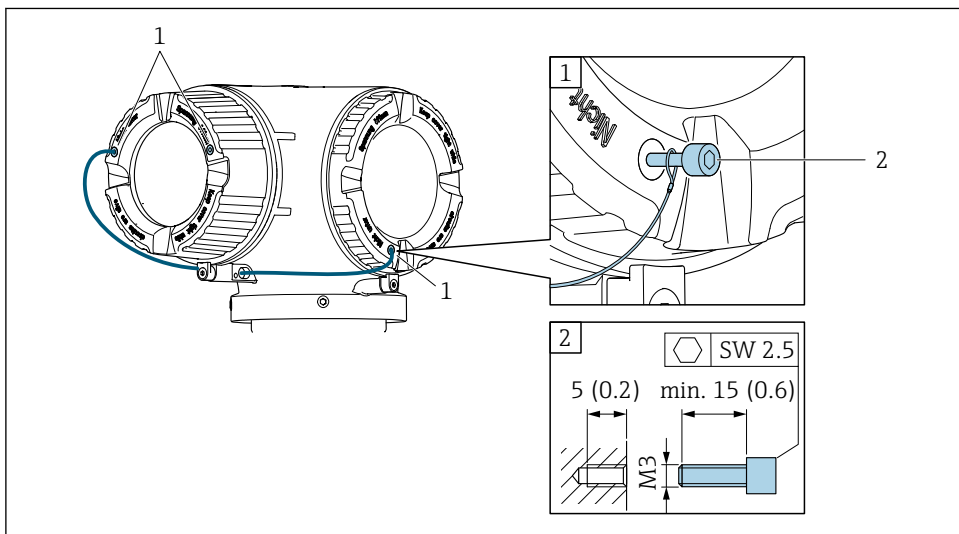

- 1 Hål för låsskruven i locket
2 Låsskruv för att låsa fast locket

4.4 Kontroll efter installation av transmittern

Kontroll efter installation ska alltid utföras efter följande åtgärder:

- Vrida transmitterhuset
- Vrida displaymodulen

Är enheten oskadd (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Vrida transmitterhuset: <ul style="list-style-type: none"> ■ Är låsskruven ordentligt åtdragen? ■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat? ■ Är fästklämman ordentligt åtdragen? 	<input type="checkbox"/>
Vrida displaymodulen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvat? ■ Är fästklämman ordentligt åtdragen? 	<input type="checkbox"/>

5 Elanslutning

VARNING

Spänningsförande delar! Felaktigt utfört arbete på elanslutningarna kan leda till en elstöt.

- ▶ Installera en frånkopplingsenhet (omkopplare eller strömbrytare) för enkel frånkoppling av enheten från matningsspänningen.
- ▶ Förutom enhetssäkring ska ett överströmsskydd på max. 10 A ingå i anläggningsinstallationen.

5.1 Elsäkerhet

Enligt nationella föreskrifter.

5.2 Anslutningskrav

5.2.1 Verktyg som behövs

- För kabelgångar: använd motsvarande verktyg
- För fästklämna: insexnyckel 3 mm
- Kabelskalare
- Om tvinnad kabel används: krimpverktyg för kabeländhylsor
- För borttagning av kablar från plint: spårmejsel ≤ 3 mm (0,12 in)

5.2.2 Krav på anslutningskabeln

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måste uppfylla följande krav.

Skyddsjordskabel för yttre jordningsplint

Ledarens area $< 2,1 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Om man använder kabelskor kan man ansluta större ledareareor.

Jordimpedansen måste vara lägre än 2Ω .

Tillåtet temperaturområde

- Installationsanvisningarna som gäller i det land där installationen sker måste observeras.
- Kablarna måste vara avsedda för de min- och maxtemperaturer som är att förvänta.

Strömförsörjningskabel (inkl. ledare för den inre jordanslutningen)

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:
M20 \times 1,5 med kabel- \emptyset 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fjäderbelastade plintar: Passar för tvinnade kablar och tvinnade kablar med kabelhylsor.
Ledarens tvärsnitt 0,2 ... 2,5 mm^2 (24 ... 12 AWG).

Signalkabel

PROFINET med Ethernet-APL

Referenskabelför typen för APL-segment är fältbusskabel typ A, MAU typ 1 och 3 (specificeras i IEC 61158-2). Denna kabel uppfyller kraven för egensäkra applikationer enligt IEC TS 60079-47 och kan även användas i icke egensäkra applikationer.

Mer information finns i engineering-riktlinjen för Ethernet-APL (<https://www.ethernet-apl.org>).

Strömledning 0/4 till 20 mA

- Vanlig installationskabel räcker
- För custody transfer-mätning används en skärmad kabel: tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$

Puls /frekvens /kontaktledning

- Vanlig installationskabel räcker
- För custody transfer-mätning används en skärmad kabel: tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$

Reläledning

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Strömledning 0/4 till 20 mA

- Vanlig installationskabel räcker
- För custody transfer-mätning används en skärmad kabel: tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$

Statusledning

- Vanlig installationskabel räcker
- För custody transfer-mätning används en skärmad kabel: tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$

Krav på anslutningskabel – extern display- och manövermodul DKX001

Anslutningskabel finns som tillval

Standardkabel	$2 \times 2 \times 0,34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) PVC-kabel med gemensam skärmning (2 par, partvinnad)
Flamsäkerhet	Enligt DIN EN 60332-1-2
Motståndskraft mot olja	Enligt DIN EN 60811-2-1
Skärmning	Tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd $\geq 85\%$
Kapacitans: kärna/skärm	$\leq 200 \text{ pF/m}$
L/R	$\leq 24 \text{ } \mu\text{H}/\Omega$

Tillgänglig kabellängd	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
Arbetstemperatur	Vid montering i fast läge: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); när kabeln kan röra sig fritt: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

Standardkabel – kundspecifik kabel

Med följande ordertillval medföljer ingen kabel enheten, utan den måste tillhandahållas av kunden:

Orderkod för DKX001: orderkod **040** för "Kabel", tillval **1** "Ingen, tillhandahålls av kunden, max 300 m"

En standardkabel med följande minimikrav kan användas som anslutningskabel, även i explosionsfarliga områden (zon 2, klass 1, kategori 2 och zon 1, klass 1, kategori 1):

Standardkabel	4 trådar (2 par); partvinnade med gemensam skärmning, minsta ledararea 0,34 mm ² (22 AWG)
Skärmning	Tennpläterad kopparfläta, optiskt skydd ≥ 85 %
Kabelimpedans (par)	Min. 80 Ω
Kapacitans: kärna/skärm	Max. 1 000 nF för zon 1, klass 1, kategori 1
L/R	Max. 24 μH/Ω för zon 1, klass 1, kategori 1

5.2.3 Plintadressering

Transmitter: matningsspänning, ingångar/utgångar

Plintadresseringen för in- och utgångarna beror på vilken individuell ordversion enheten har. Den enhetsspecifika plintadresseringen anges på en dekal i terminalkåpan.

Matningsspänning		Ingång/utgång 1		Ingång/utgång 2		Ingång/utgång 3	
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Enhetsspecifik plintadressering: dekal på terminalkåpan.							



Plintadressering för extern display- och manövermodul → 24.

5.2.4 Förbereda mätenhet

OBS

Otillräcklig tätning av huset!

Mätenhetens tillförlitlighet kan försämrats.

► Använd lämpliga kabelförskruvningar som motsvarar skyddsgraden.

1. Avlägsna blindpluggen om sådan finns.
2. Om mätenheten har levererats utan kabelförskruvningar:
Skaffa lämplig kabelförskruvning för respektive anslutningskabel.
3. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar:
Observera kraven på anslutningskablarna .


5.3 Ansluta mätenheten

OBS

Försämrad elsäkerhet vid felaktig anslutning!

- Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- Följ gällande lokala/nationella regler och föreskrifter för installation.
- Följ lokala regler om arbets säkerhet.
- Anslut alltid skyddsjordkabeln ☹ innan övriga kablar ansluts.
- Vid användning i potentiellt explosiva atmosfärer, se informationen i enhetens specifika Ex-dokumentation.

5.3.1 Ansluta transmittern

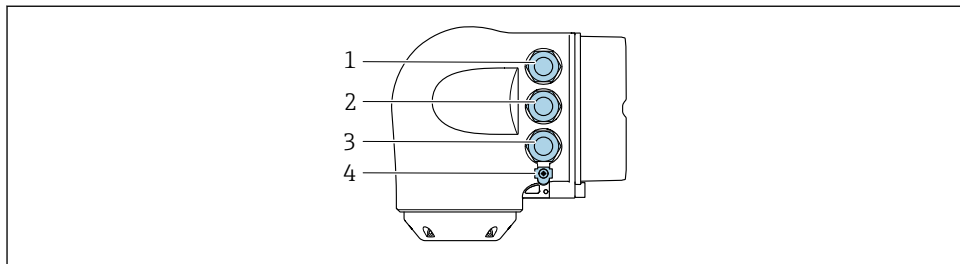


A0026781

- 1 Plintanslutning för matningsspänning
- 2 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 3 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång eller plintanslutning för nätverksanslutning via servicegränssnitt (CDI-RJ45); tillval: anslutning för extern wifi-antenn eller extern display- och manövermodul DKX001
- 4 Skyddsjordning (PE)


i Det finns andra anslutningsalternativ förutom att ansluta enheten via PROFINET med Ethernet-APL och de tillgängliga ingångarna/utgångarna: Integrera i ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45) .

Anslutning av -kontakt

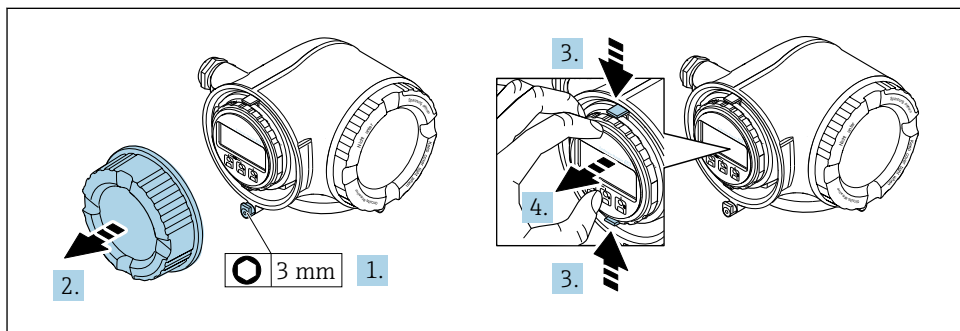


A0029813

1. Lossa fästklämman på anslutningsfackets lock.
2. Skruva loss anslutningsfackets lock.
3. Kläm samman flikarna på displaymodulens hållare.
4. Ta bort displaymodulhållaren.

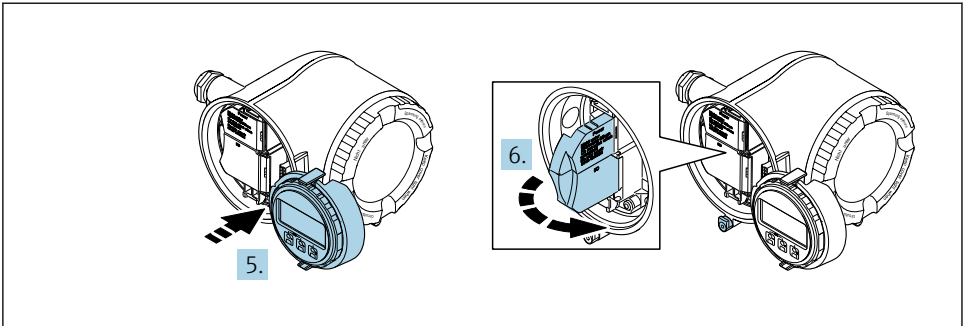

A0029814


5. Fäst hållaren på kanten av elektronikhuset.
6. Öppna terminalkåpan.

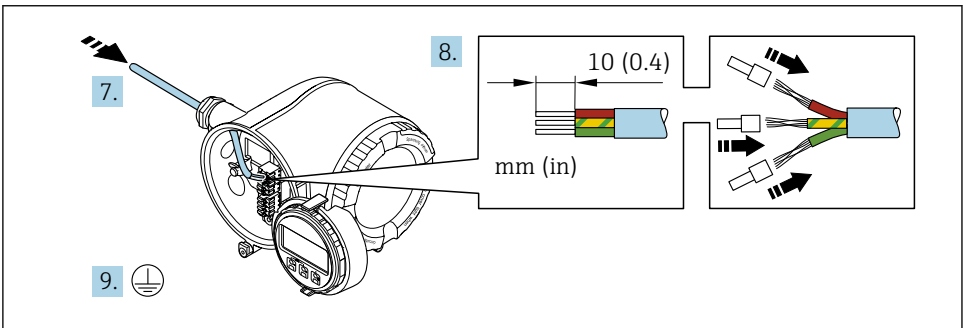

A0051111


7. Tryck kabeln igenom kabelingången. För att säkerställa ordentlig tätning, ta inte bort tätningssringen från kabelingången.
8. Skala kabeln och kabeländarna och anslut till plintplatserna 26–27. Vid flerkardeliga kablar, använd även kabelhylsor.
9. Anslut skyddsjord (PE).
10. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
 - ↳ Detta avslutar anslutningen via APL-porten.

Ansluta matningsspänningen och ytterligare ingångar/utgångar

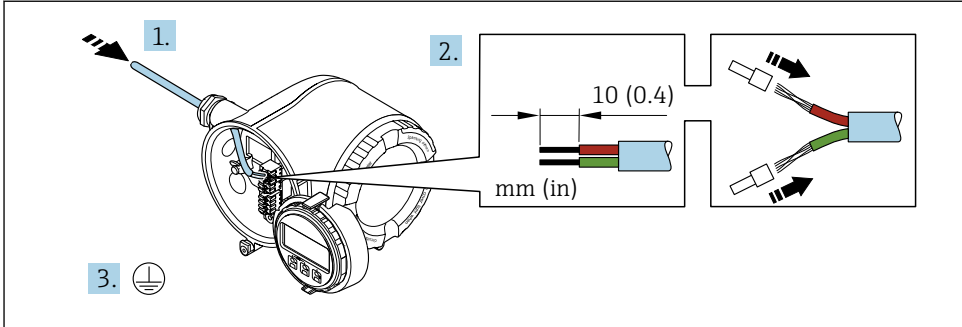

A0051128


1. Tryck kabeln igenom kabelingången. För att säkerställa ordentlig tätning, ta inte bort tätningsringen från kabelingången.
2. Skala kabeln och kabeländarna. Vid flerkardeliga kablar, använd även kabelhylsor.
3. Anslut skyddsjord.

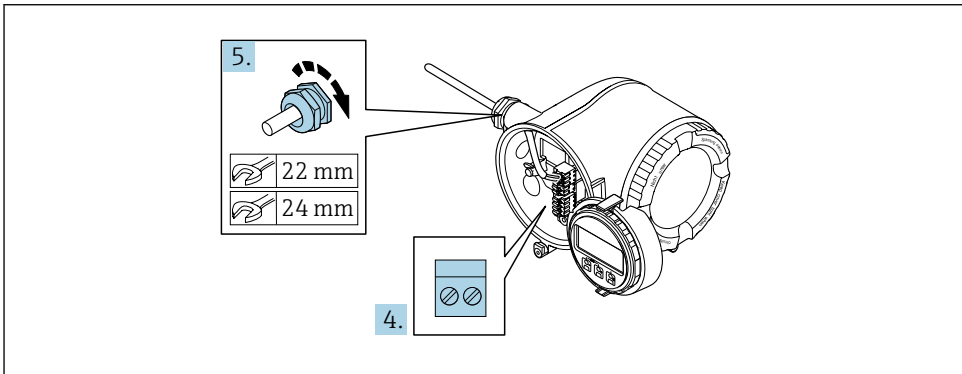

A0033984

4. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.
 - ↳ **Signalkabelns plintadressering:** Den enhetsspecifika plintadresseringen anges på en dekal i terminalkåpan.
 - Matningsspänningens plintadressering:** Dekalen i terminalkåpan eller → 19.
5. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
 - ↳ Detta avslutar kabelanslutningsprocessen.
6. Stäng terminalkåpan.
7. Passa in displaymodulens hållare i elektronikfacket.
8. Skruva dit anslutningsfackets lock.
9. Sätt fast fästklämman för anslutningsfackets lock.

Avlägsna en kabel

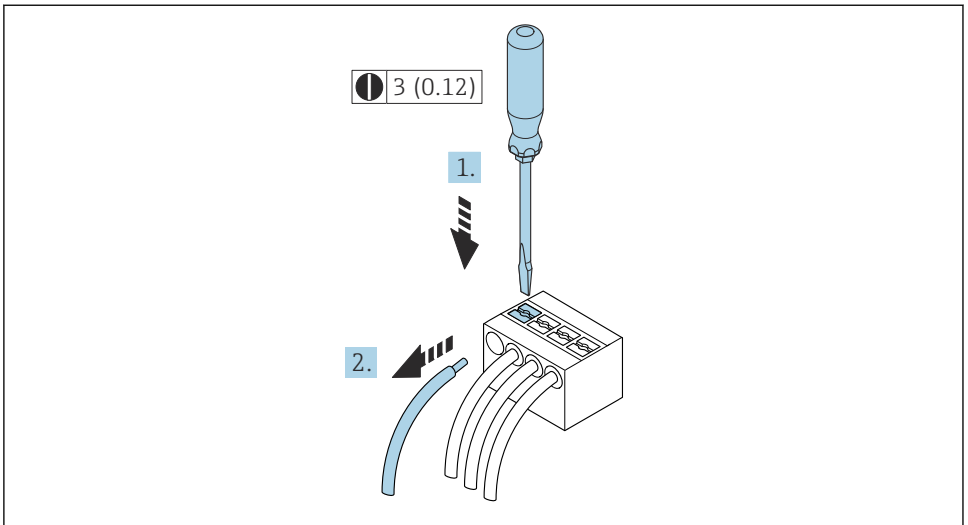

A0029598


3 Måttenhet mm (in)

1. Du lossar en kabel från plinten genom att föra in en spårskruvmejsel i spåret mellan de två terminalhålen
2. samtidigt som du drar ut kabeländan ur terminalen.

5.3.2 Anslutning av extern display- och manövermodul DKX001

i Den externa display- och manövermodulen DKX001 finns som tillval.

- Den externa display- och manövermodulen DKX001 finns endast tillgängligt för följande husversion: orderkod för "Hus": tillval A "Aluminium, belagd"
- Den externa display- och manövermodulen DKX001 finns endast tillgängligt för följande husversioner: orderkod för "Hus":
 - Tillval A "Aluminium, belagt"
 - Tillval L "Gjutet, rostfritt"
- Mätenheten levereras alltid med ett blindlock när den externa display- och manövermodulen DKX001 beställs direkt tillsammans med mätenheten. Visning eller drift i transmittern är i detta fall inte möjligt.
- Om den beställs vid ett senare tillfälle får den externa display- och manövermodulen DKX001 inte anslutas samtidigt som den befintliga mätenhetsdisplaymodulen. Endast en enskild display- eller manöverenhet i taget får anslutas till transmittern.

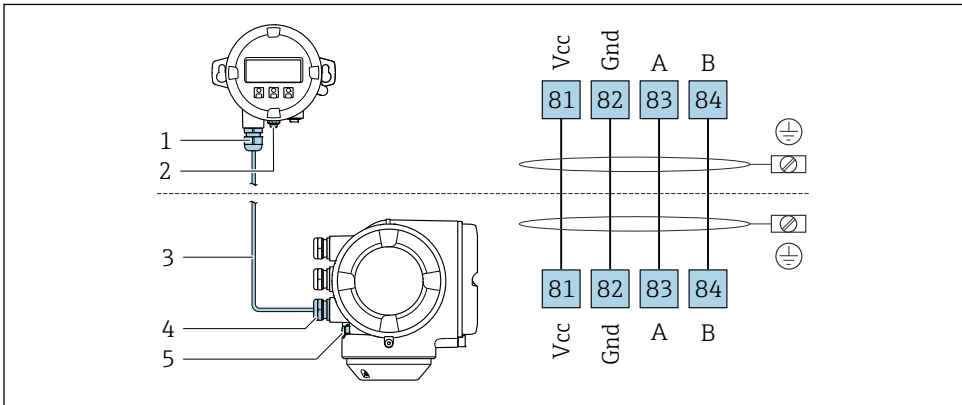

A0027518

- 1 Extern display- och manövermodul DKX001
- 2 Plintanslutning för potentialutjämning (PE)
- 3 Anslutningskabel
- 4 Mätenhet
- 5 Plintanslutning för potentialutjämning (PE)

5.4 Maskinvaruinställningar

5.4.1 Ställa in enhetsnamnet

En mätpunkt kan snabbt identifieras i en anläggning utifrån taggnamnet. Taggnamnet motsvarar enhetsnamnet. Det fabriksstilldelade enhetsnamnet kan ändras med DIP-omkopplarna eller automationssystemet.

Exempel på enhetsnamn (fabriksinställning): EH-Promass300-XXXX

EH	Endress+Hauser
Promass	Instrumentfamilj
300	Transmitter
XXXX	Enhetens serienummer

Enhetsnamnet som används för närvarande visas på Setup → Namn på station .

Ange enhetsnamnet via DIP-omkopplarna

Den sista delen av enhetsnamnet kan anges via DIP-omkopplarna 1–8. Adressintervallet är mellan 1 och 254 (fabriksinställning: enhetens serienummer)

Översikt över DIP-omkopplarna

DIP-omkopplare	Bit	Beskrivning
1	128	Konfigurerbar del av enhetsnamnet
2	64	
3	32	
4	16	
5	8	
6	4	
7	2	
8	1	

Exempel: inställning av enhetsnamnet EH-PROMASS300-065

DIP-omkopplare	ON/OFF	Bit	Enhetsnamn
1	OFF	–	EH-PROMASS300-065
2	ON	64	
3–7	OFF	–	
8	ON	1	
Enhetens serienummer:		065	


Ställa in enhetsnamnet

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.



IP-standardadressen får **inte** vara aktiverad .

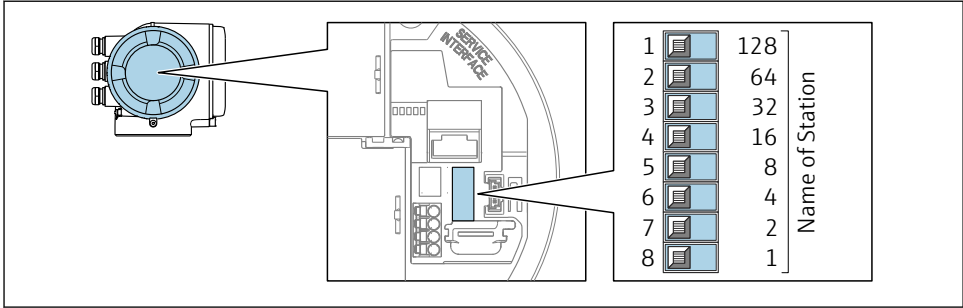

A0034498

- ▶ Ställ in önskat enhetsnamn med hjälp av motsvarande DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen.

Ställa in enhetsnamnet via automationssystemet

DIP-omkopplarna 1–8 måste alla ställas in på **OFF** (fabriksinställning) alternativt måste de alla ställas in på **ON** för att kunna ange enhetsnamnet via automationssystemet.

Det fullständiga enhetsnamnet (namn på station) kan ändras individuellt via automationssystemet.

- i
 - Serienumret som används som del av enhetsnamnet i fabriksinställningen sparas inte. Det är inte möjligt att återställa enhetsnamnet till fabriksinställningen via serienumret. Värdet "0" används i stället för serienumret.
 - Vid tilldelning av enhetsnamnet via automationssystemet: ange enhetsnamnet med små bokstäver.


5.4.2 Aktivera IP-standardadressen

IP-standardadressen 192.168.1.212 kan aktiveras via DIP-omkopplaren.

Aktivera IP-standardadressen via DIP-omkopplaren

Risk för elstöt vid öppning av transmitterhuset.

- ▶ Före öppning av transmitterhuset:
- ▶ Koppla ifrån enheten från strömförsörjningen.

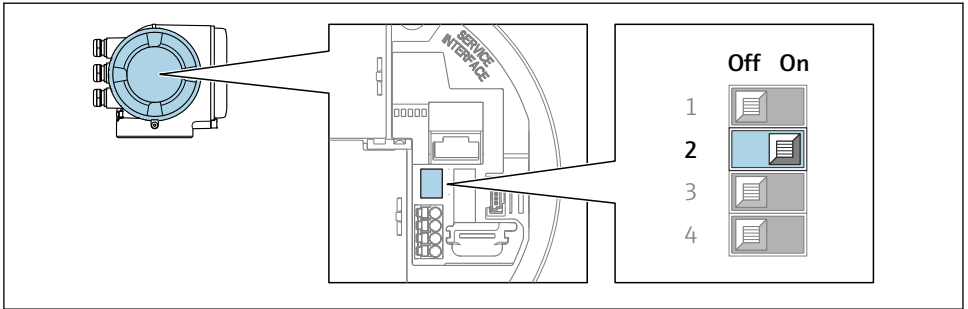

A0034499

- ▶ Ställ DIP-omkopplare nr 2 på I/O-elektronikmodulen från **OFF** → **ON**.

5.5 Säkerställa potentialutjämning

5.5.1 Krav




När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, följ riktlinjerna i explosionskyddsdocumentet (XA).

5.6 Säkerställa kapslingsklass

Mätenheten uppfyller kraven för kapslingsklass IP66/67, kapsling av typen 4X.

För att garantera kapslingsklass IP66/67, kapsling av typen 4X ska följande steg utföras efter den elektriska anslutningen:


1. Kontrollera att hustätningarna är rena och att de har monterats korrekt.
2. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
3. Dra åt alla husets skruvar och skruvåpor.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
5. För att förhindra att fukt tränger in i kabelgången:
Dra kabeln så att den hänger i en slinga innan den ansluts till kabelgången (vattenlås).

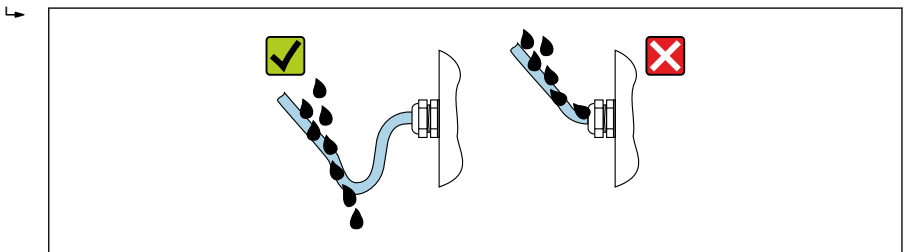

A0029278


6. Sätt in blindpluggar (som överensstämmer med höljets kapslingsklass) i kabelgångar som inte används.

5.7 Kontroll efter anslutning

Är kablarna och enheten intakta (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Har skyddsjorden upprättats korrekt?	<input type="checkbox"/>
Uppfyller kablarna som används kraven ?	<input type="checkbox"/>
Har de monterade kablarna tillräcklig dragavlastning?	<input type="checkbox"/>
Är alla kabelförskruvningar installerade, ordentligt åtdragna och täta? Kabeldragning med "vattenlås" →  27?	<input type="checkbox"/>
Är plintadresseringen korrekt ?	<input type="checkbox"/>
Om matningsspänning finns, visas värdena på displaymodulen?	<input type="checkbox"/>
Sitter det blindpluggar i oanvända kabelingångar och har transportpluggarna bytts ut mot blindpluggar?	<input type="checkbox"/>

6 Användargränssnitt

6.1 Översikt över användargränssnitt

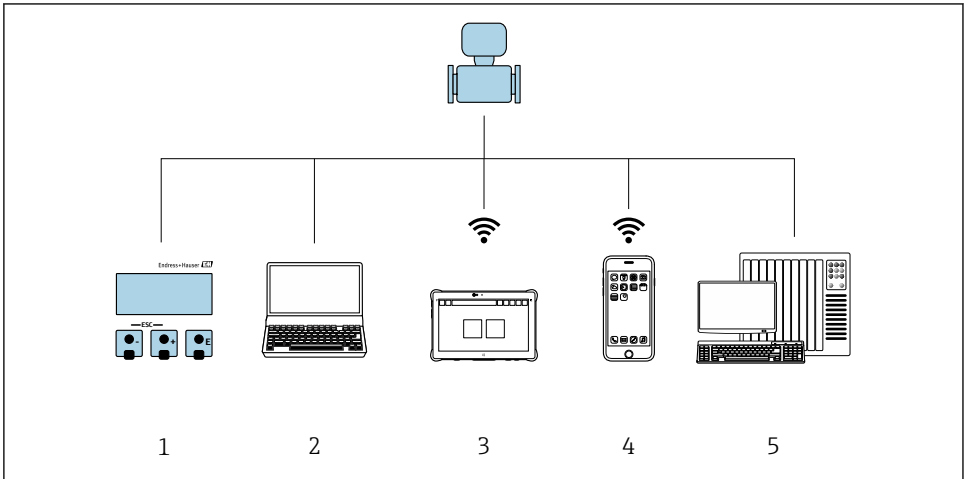


A0046226

- 1 Lokal användning via displaymodul
- 2 Dator med webbläsare (t.ex. Internet Explorer) eller med konfigureringsprogramvara (t.ex. FieldCare, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 Mobil handterminal
- 5 Styrsystem (t.ex. PLC)

6.2 Driftmenyns struktur och funktion

6.2.1 Menyns struktur

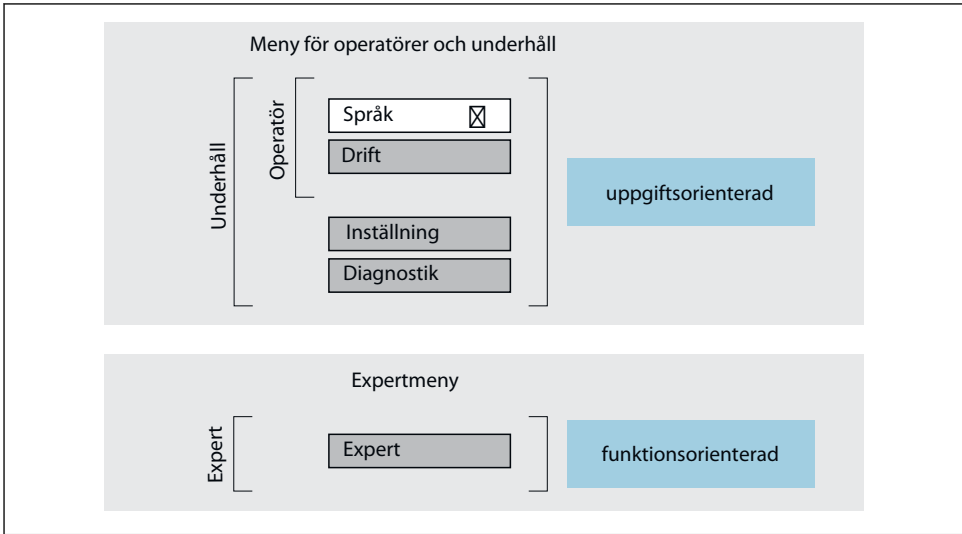

A0014058-SV

4 Schematisk framställning av menystrukturen


6.2.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller (operatör, underhåll etc.). Varje användarroll innehåller typiska uppgifter som förekommer under enhetens livscykel.



För mer information om användningsprinciperna, se enhetens användarinstruktioner.

6.3 Åtkomst till driftmenyn från den lokala displayen

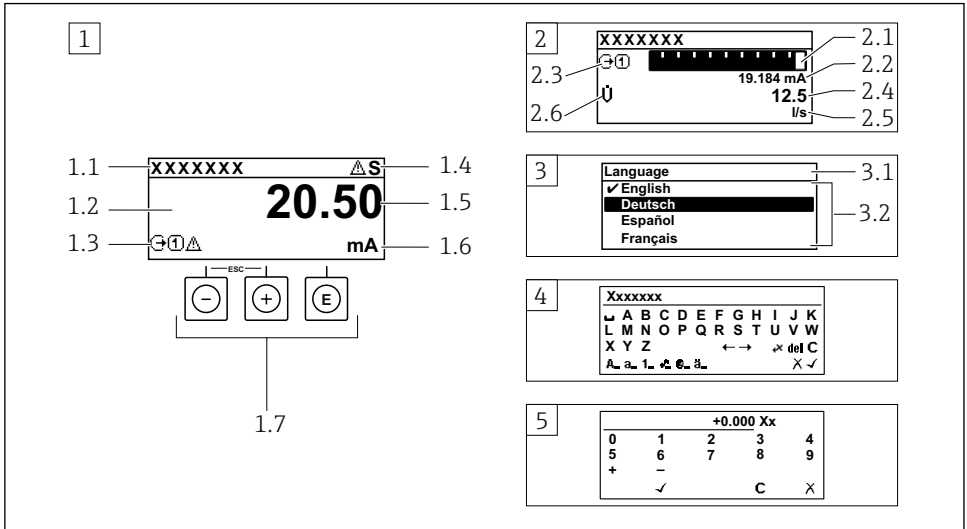

A0014013

- 1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)
 - 1.1 Enhetstagg
 - 1.2 Displayområde för uppmätta värden (4 rader)
 - 1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnosförlopp
 - 1.4 Statusfält
 - 1.5 Mätvärde
 - 1.6 Måttenhet för mätvärde
 - 1.7 Tangenter
- 2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)
 - 2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1
 - 2.2 Mätvärde 1 med måttenhet
 - 2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer
 - 2.4 Mätvärde 2
 - 2.5 Måttenhet för mätvärde 2
 - 2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer
- 3 Navigeringsvy: vallista för parameter
 - 3.1 Navigeringsöskväg och statusfält
 - 3.2 Displayområde för navigering: ✓ betecknar aktuellt parametervärde
- 4 Redigeringsvy: texteditor med indatamask
- 5 Redigeringsvy: siffereditor med indatamask

6.3.1 Driftdisplay

Förklarande symboler för mätvärdet	Statusfält
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beror på enhetsversionen, t.ex: <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Volymflöde ▪ : Massflöde ▪ : Densitet ▪ : Konduktivitet ▪ : Temperatur ▪ Σ: Totalräknare ▪ : Utgång ▪ : Ingång ▪ : Mätkanalsnummer ¹⁾ ▪ Diagnosförlopp ²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Larm ▪ : Varning 	<p>Följande symboler visas i statusfältet högst upp på driftdisplayen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statussignaler <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Fel ▪ : Funktionskontroll ▪ : Utanför specifikationen ▪ : Underhåll krävs ▪ Diagnosförlopp <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Larm ▪ : Varning ▪ : Spärr (spärras via maskinvaran) ▪ : Kommunikation via fjärrdrift är aktiverad.

- 1) Om det finns mer än en kanal för samma typ av mätstorhet (totalräknare, utgång osv.).
 2) För en diagnosthändelse som rör den mätstorhet som visas.

6.3.2 Navigeringsvy






Statusfält	Displayområde
<p>Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringsvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I undermenyn <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1) ▪ Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal ▪ I guiden <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikoner för menyer <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Drift ▪ : Inställning ▪ : Diagnos ▪ : Expert ▪ : Undermenyer ▪ : Guider ▪ : Parametrar inom en guide ▪ : Parametern låst


6.3.3 Redigeringsvy

Textredigerare	Textkorrigeringssymboler under
Bekräftar val.	Rensar alla angivna tecken.
Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Flyttar markören ett steg åt höger.
Rensar alla angivna tecken.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
Växlar till val av rätt verktyg.	Raderar tecknet närmast till vänster om markören.
Växla <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mellan VERSALER och gemener ▪ För att skriva siffror ▪ För att skriva specialtecken 	

Siffereditor	
<input type="checkbox"/> ✓ Bekräftar val.	<input type="checkbox"/> ← Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input type="checkbox"/> ✕ Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	<input type="checkbox"/> . Infogar decimaltecken vid markören.
<input type="checkbox"/> - Infogar minustecken vid markören.	<input type="checkbox"/> C Rensar alla angivna tecken.

6.3.4 Tangenter

Tangenter och vad de står för
<p> Enter-tangent</p> <p><i>Med en driftdisplay</i> Tryck snabbt på tangenten för att öppna driftmenyn.</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern. ▪ Startar guiden. ▪ Om hjälptexten är öppen: Stänger parameterns hjälptext. ▪ Tryck ner tangenten i 2 s för en parameter: Öppnar funktionens eller parameterns hjälptext, i förekommande fall. <p><i>Med en guide:</i> Öppnar parameterns redigeringsläge.</p> <p><i>Med en editor för text och siffror</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryck ner tangenten kort för att bekräfta ditt val. ▪ Tryck ner tangenten i 2 s för att bekräfta inmatningen.
<p> Minustangent</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör uppåt i en vallista. ▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter. ▪ <i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt vänster.
<p> Plustangent</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör nedåt i en vallista. ▪ <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till nästa parameter. ▪ <i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt höger.
<p> +  Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Avslutar aktuell menynivå och tar dig till nästa högre nivå. ▪ Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen. ▪ Tryck ner tangenten i 2 s för en parameter: Du återvänder till driftdisplayen ("startläget"). <p><i>Med en guide:</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.</p> <p><i>Med en editor för text och siffror:</i> Stänger editorn utan att tillämpa ändringarna.</p>

Tangenter och vad de står för **Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)**

Med en driftdisplay:

- Om tangentlåset är aktiverat:
Tryck ner tangenten i 3 s för att avaktivera tangentlåset.
- Om tangentlåset inte är aktiverat:
Tryck ner tangenten i 3 s för att öppna snabbmenyn, inklusive alternativet för att aktivera tangentlåset.

6.3.5 Ytterligare information



För mer information om nedanstående ämnen, se enhetens användarinstruktioner

- Hämta hjälptext
- Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet
- Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod
- Aktivera och avaktivera tangentlåset

6.4 Åtkomst i driftmenyn via konfigureringsprogramvaran



För närmare information om åtkomst via FieldCare och DeviceCare, se användarinstruktionerna till enheten →  3

6.5 Åtkomst i menyn via webbservern



Det går även att öppna menyn via webbservern. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

7 Systemintegration





För närmare information om systemintegrationen, se användarinstruktionerna till enheten →  3

8 Driftsättning


8.1 Funktionskontroll

Innan mätenheten driftsätts:

- ▶ Förvissa dig om att kontrollerna efter installation och anslutning har utförts.
 - Checklista för "kontroll efter montering" →  15
 - Checklista för "kontroll efter anslutning" →  28

8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk

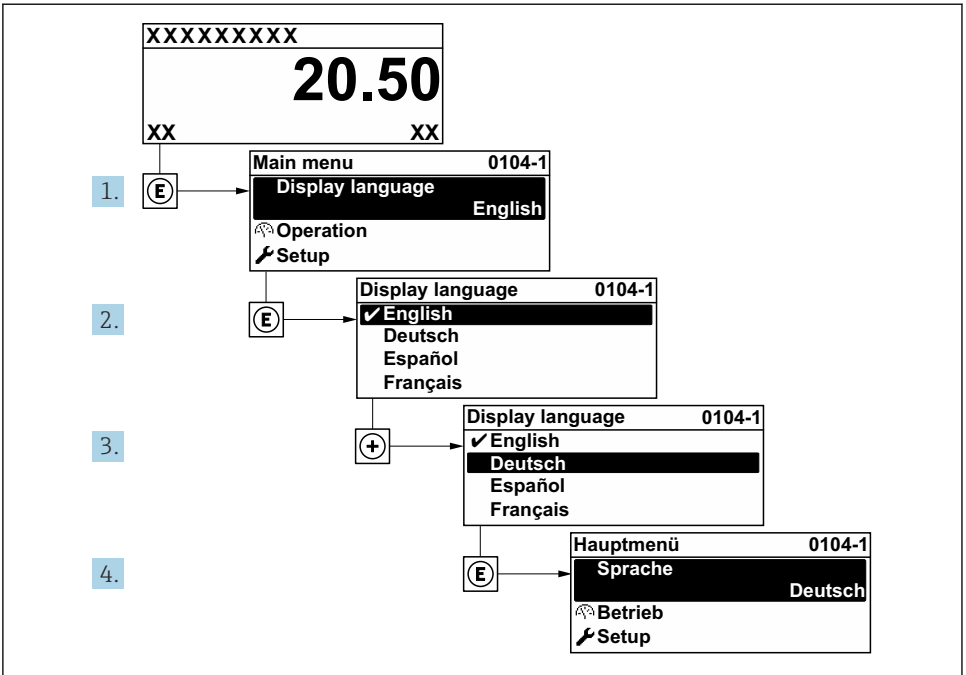

A0029420

5 Exempel taget från den lokala displayen

8.3 Konfigurera mätenheten

Meny **Setup** med undermenyer och olika guider används för att det ska gå snabbt och lätt att driftsätta mätenheten. De innehåller alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. för mätning eller kommunikation.

i Antalet undermenyer och parametrar kan variera beroende på enhetsversion. Urvalet kan variera med orderkoden.

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Systemets mätenheter	Konfigurera enheterna för alla mätvärden
Val av medium	Definition av mediet
Display	Konfigurera displayformatet på den lokala displayen
Lågflödesavstängning	Konfigurera lågflödesavstängning

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Detektering av ofullständig rörfyllning	Konfigurera detektering av ofullständigt fyllda och tomma rör
Avancerad setup	Extra parametrar för konfigurering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beräknade processvariabler ▪ Sensorjustering ▪ Totalräknare ▪ Display ▪ WLAN-inställningar ▪ Säkerhetskopiering av data ▪ Administration

8.4 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst

Följande skrivskyddsmöjligheter finns för att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:


- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via åtkomstkod
- Skydda mot obehörig åtkomst av lokal drift via nyckellås
- Skydda mot obehörig åtkomst av mätenhet via skrivskyddsknapp



För mer information om hur du skyddar inställningarna mot obehörig åtkomst, se enhetens användarinstruktioner.

9 Diagnostikinformation

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.

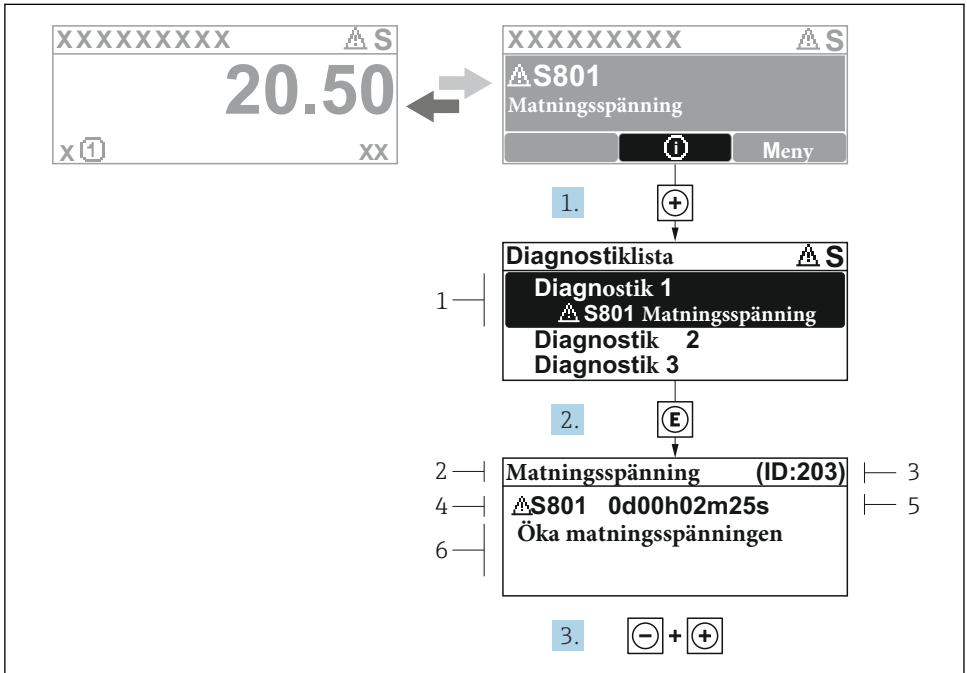

A0029431-SV

6 Meddelande om felåtgärder

- 1 Diagnostikinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnosförlopp med felsökningskod
- 5 Tid i drift när felet uppstod
- 6 Åtgärder

1. I diagnosmeddelandet.
Tryck på ⊕ (symbolen ⓘ).
↳ undermeny **Diagnostiklista** öppnas.
2. Välj önskad diagnoshändelse med ⊕ eller ⊖ och tryck på ↵ .
↳ Åtgärdsmeddelandet öppnas.
3. Tryck på ← + ⊕ samtidigt.
↳ Meddelandet om felåtgärder stängs.



71643694

www.addresses.endress.com
