

Техническое описание iTHERM ModuLine TM131

Инновационный, очень надежный термометр модульного типа (термопреобразователь сопротивления или термопара) для широкого спектра применения в промышленности



Возможна поставка в комплекте с защитной трубкой, изготовленной из трубной заготовки, или поставка отдельного термометра для монтажа в термогильзу, уже установленную в технологическое оборудование

Применение

- Универсальный диапазон применения
- Диапазон измерения: -200 до +1 100 °C (-328 до +2 012 °F)
- Диапазон давления до 100 бар (1 450 фунт/кв. дюйм)
- Вибростойкие чувствительные элементы (до 60 г)
- Удобное техническое обслуживание (замена датчика без остановки технологического процесса), простая и безопасная калибровка точки измерения

Преобразователь в головке датчика

Все преобразователи Endress+Hauser характеризуются повышенной точностью и надежностью по сравнению с датчиками, которые присоединяются непосредственно кабелем. Простая адаптация путем выбора выходов и протоколов связи:

- аналоговый выход 4 до 20 mA, HART®;
- преобразователь HART® SIL (опционально);
- PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™.



[Начало на первой странице]

Преимущества

- Вторичное технологическое уплотнение с индикацией неисправности, обеспечивающее ценную информацию о состоянии прибора.
- iTHERM QuickSens: самое быстрое время отклика 1,5 с для оптимального управления технологическим процессом.
- iTHERM StrongSens: непревзойденные показатели устойчивости к вибрации (> 60 g) для максимальной производственной безопасности.
- iTHERM QuickNeck – экономия средств и времени благодаря простой калибровке без использования инструментов.
- Связь по технологии Bluetooth® (опционально).
- Международная сертификация: взрывозащита согласно правилам ATEX, МЭК Ex, FM, CSA и NEPSI.

Содержание

Принцип действия и архитектура системы	4	Сертификаты и свидетельства	68
iTHERM ModuLine – термометр общего назначения	4	Испытание термогильзы	68
Принцип измерения	4	MID	68
Измерительная система	5		
Модульная архитектура	7		
Вход	10	Информация о заказе	68
Измеряемая переменная	10	Aксессуары	68
Диапазон измерения	10	Аксессуары для обслуживания	68
Выход	10	Сопроводительная документация	70
Выходной сигнал	10		
Линейка преобразователей температуры	10		
Источник питания	11		
Назначение клемм	11		
Кабельные вводы	15		
Защита от перенапряжения	19		
Рабочие характеристики	19		
Эталонные условия	19		
Максимальная погрешность измерения	20		
Влияние температуры окружающей среды	21		
Самонагрев	21		
Время отклика	21		
Калибровка	22		
Сопротивление изоляции	24		
Монтаж	24		
Монтажные позиции	24		
Руководство по монтажу	24		
Условия окружающей среды	25		
Диапазон температур окружающей среды	25		
Температура хранения	25		
Влажность	25		
Климатический класс	25		
Степень защиты	25		
Ударопрочность и вибростойкость	25		
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	25		
Параметры технологического процесса	25		
Диапазон рабочей температуры	25		
Диапазон рабочего давления	26		
Механическая конструкция	29		
Конструкция, размеры	29		
Масса	40		
Материал	40		
Присоединения к процессу	43		
Вставки	54		
Шероховатость поверхности	54		
Присоединительные головки	55		
Удлинительная шейка	63		

Принцип действия и архитектура системы

iTHERM ModuLine – термометр общего назначения

Этот термометр является частью линейки модульных термометров для промышленного применения.

Определяющие факторы при выборе подходящего прибора

Прямой контакт

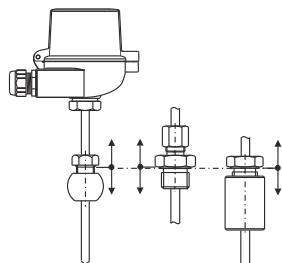
Вариант исполнения с термогильзой



Усовершенствованная технология


Усовершенствованные термометры изготовлены с применением передовых технологий и отличаются такими особенностями, как сменная вставка, быстросъемная удлинительная шейка (iTHERM QuickNeck), виброустойчивая и быстродействующая сенсорная технология (iTHERM StrongSens и QuickSens) и функции безопасности, такие как сертификация для использования во взрывоопасных зонах, вторичное технологическое уплотнение (Dual Seal) или категория SIL.

TM111, усовершенствованный вариант



A0038281

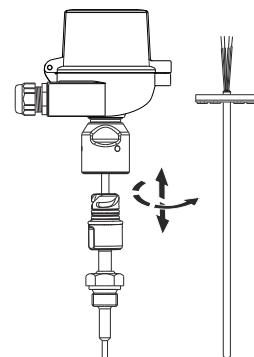TM131, усовершенствованный вариант




A0038195



Базовая технология


Термометры в «базовом» исполнении характеризуются простейшей сенсорной технологией и представляют собой недорогую альтернативу высокотехнологичным термометрам. В некоторых термометрах такого рода вставки не являются сменными. Возможно только применение в невзрывоопасных зонах.

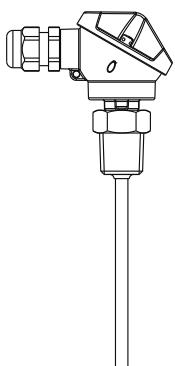TM101, базовый вариант



A0039102

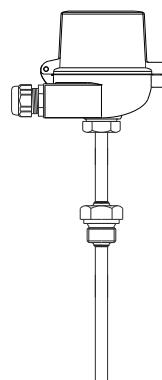TM121, базовый вариант



A0038194

Принцип измерения

Термометр сопротивления (ТС)

В описываемых термометрах сопротивления используется датчик температуры Pt100 (соответствующий стандарту IEC 60751). Это чувствительный к температуре платиновый резистор с сопротивлением 100 Ω при температуре 0 °C (32 °F) и с температурным коэффициентом $\alpha = 0,003851 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

Существуют два основных исполнения платиновых термометров сопротивления:

- **Сpirалевидные элементы (WW):** на керамической подложке расположена двойная спираль из сверхчистой платины. Верхняя и нижняя части чувствительного элемента герметизируются защитным керамическим покрытием. Такие термометры сопротивления не только упрощают воспроизводимые измерения, но и обеспечивают долгосрочную стабильность зависимости сопротивления от температуры в пределах диапазона температур до 600 °C (1 112 °F). Датчики такого типа имеют сравнительно большой размер, поэтому более чувствительны к вибрациям.
- **Термометр сопротивления с тонкопленочным платиновым чувствительным элементом (TF):** тонкий слой сверхчистой платины около 1 μm наносится на керамическую подложку в условиях вакуума и структурируется фотолитографическим методом. Образованные таким способом токопроводящие платиновые дорожки создают сопротивление при измерении. Сверху наносятся защитные покрытия и пассивирующие слои, надежно защищающие тонкое платиновое напыление от загрязнения и окисления даже при высоких температурах.

Основным преимуществом тонкопленочных датчиков температуры перед спиралевидными является более высокая устойчивость к вибрации. При высокой температуре в тонкопленочных чувствительных элементах наблюдается относительно небольшое отклонение зависимости сопротивления от температуры от стандартной кривой по IEC 60751, обусловленное принципом работы. Как следствие, тонкопленочные чувствительные элементы могут обеспечить класс допуска A в соответствии со стандартом IEC 60751 только при температуре не более 300 °C (572 °F).

Термопары (TC)

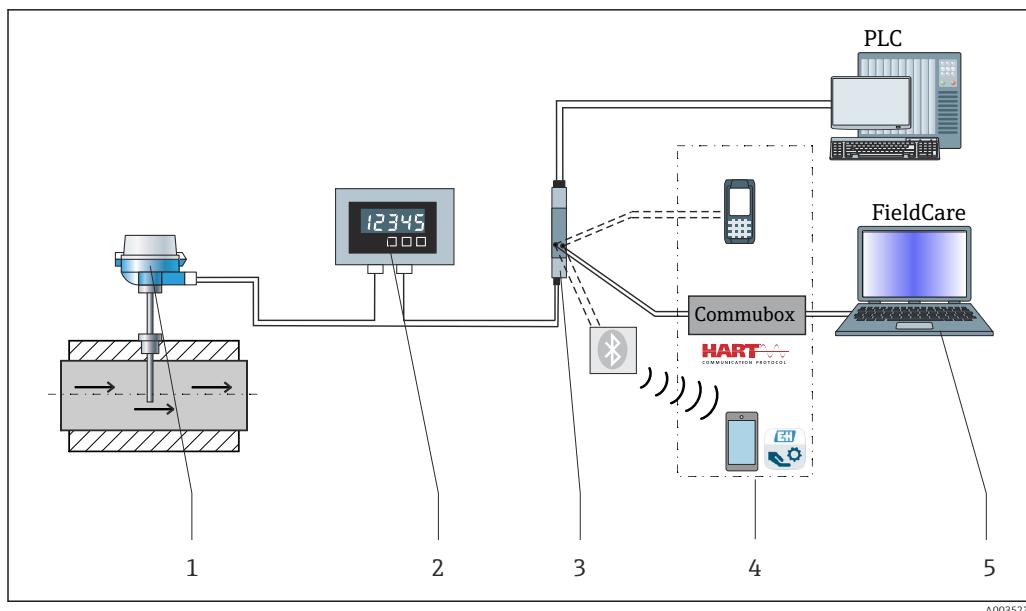
Термопары представляют собой сравнительно простые и прочные датчики температуры, в которых для измерения температуры применяется эффект Зеебека, состоящий в следующем: если два проводника, изготовленные из разных материалов, соединены в одной точке и на проводниках имеется перепад температуры, то между свободными концами проводников появляется слабое электрическое напряжение, которое можно измерить. Это напряжение называют термоэлектрическим напряжением или электродвижущей силой (ЭДС). Его значение зависит от типа проводящих материалов и разницы температур между «точкой измерения» (спаем двух проводников) и «холодным спаем» (открытыми концами проводников). Соответственно, термопары главным образом обеспечивают измерение разностей температуры. Определение абсолютного значения температуры в точке измерения на основе этих данных возможно в том случае, если соответствующая температура на холодном спае известна или измерена отдельно и учтена путем компенсации. Комбинации материалов и соответствующие характеристики «термоэлектрическое напряжение/температура» для большинства общеупотребительных типов термопар стандартизованы и приведены в стандартах IEC 60584 и ASTM E230/ANSI MC96.1.

Измерительная система

Компания Endress+Hauser выпускает полный ассортимент оптимизированных компонентов для точки измерения температуры – все, что нужно для комплексной интеграции точки измерения в общую структуру предприятия. Эти компоненты перечислены ниже:

- блок питания/искрозащитный барьер;
- индикаторы;
- защита от перенапряжения.

 Дополнительные сведения приведены в брошюре «Компоненты системы – решения для формирования комплектной точки измерения» (FA00016K).




■ 1 Пример применения: компоновка точки измерения с дополнительными компонентами Endress +Hauser

- 1 Смонтированный термометр iTHERM с поддержкой протокола связи HART®
- 2 Индикатор сигналов RIA15 с питанием по токовой петле. Он интегрирован в токовую петлю и отображает измеряемый сигнал или переменные процесса HART® в цифровой форме. Для индикатора сигналов не требуется внешний источник питания. Питание поступает непосредственно от токовой петли. Подробная информация приведена в техническом описании (см. раздел «Документация»)
- 3 Активный барьер искрозащиты RN42 (17,5 В пост. тока, 20 мА), в котором имеется гальванически развязанный выход для подачи напряжения на преобразователи с питанием от токового контура. Универсальный источник питания работает при входном напряжении электропитания 24–230 В перемен. тока/пост. тока, 0/50/60 Гц. Это означает, что такой источник питания можно использовать в сетях электропитания любой страны мира. Подробная информация приведена в техническом описании (см. раздел «Документация»)
- 4 Примеры организации связи: коммуникатор HART® (портативный терминал) FieldXpert, Commubox FXA195 для искробезопасной связи по протоколу HART® с ПО FieldCare через интерфейс USB или по технологии Bluetooth® с приложением SmartBlue
- 5 FieldCare – это основанная на технологии FDT программа управления активами предприятия, разработанная компанией Endress+Hauser. Более подробные сведения см. в разделе «Аксессуары»

Модульная архитектура

Конструкция	Опции
<p>A0038282</p>	<p>1: присоединительная головка</p> <p>Широкий ассортимент присоединительных головок из алюминия, полиамида или нержавеющей стали</p> <p>Преимущества</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Оптимальный доступ к клеммам благодаря низкой кромке корпуса в нижней части: ▪ проще в использовании; ▪ менее высокие затраты на монтаж и техническое обслуживание. ▪ Дополнительный дисплей: локальный дисплей для повышения надежности. <p>2: подключение проводов, электрическое подключение, выходной сигнал</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Керамический клеммный отсек ▪ Свободные концы проводов ▪ Преобразователь в головке датчика (4–20 мА, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION™ Fieldbus), одно- или двухканальный ▪ Съемный дисплей <p>3: разъем или кабельное уплотнение</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разъем PROFIBUS® PA/FOUNDATION™ Fieldbus, 4 контакта ▪ 8-контактный штекер ▪ Кабельные уплотнения из полиамида или латуни <p>4: съемная удлинительная шейка</p> <p>Выпускаются удлинительные шейки в различных вариантах исполнения</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Без удлинительной шейки, согласно стандарту DIN 43772 (форма 2) ▪ Надставка, образующая съемную удлинительную шейку по форме 2 F/G, 3G/G согласно стандарту DIN 43772 ▪ QuickNeck ▪ Штуцер, штуцер-муфта или штуцер-муфта-штуцер <p>Преимущества</p> <p>iTHERM QuickNeck: позволяет снимать электронную вставку без инструментов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Экономия времени/затрат на точках измерения, которые часто подвергаются калибровке. ▪ Исключаются ошибки при подключении проводов. <p>5: надставка</p> <p>Надставка термогильзы обеспечивает пространство между соединением термометра и присоединением к процессу.</p> <p>6: присоединение к процессу</p> <p>Разнообразные присоединения к процессу, включая резьбовые, фланцевые в соответствии со стандартами EN или ASME, обжимные фитинги</p>

Конструкция	Опции
	<p>7: термогильза</p> <p>Варианты исполнения с термогильзой и без нее (для непосредственного с технологической средой).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Различные диаметры ■ Различные материалы ■ Различные формы наконечников (прямые, усеченные или конические) <p>i Преимущества Быстродействующие термогильзы сокращают время отклика t_{90} при измерении температуры в 4 раза по сравнению с традиционной конструкцией.</p>
<p>8: вставка , оснащенная одной из следующих функций:</p> <p>8a: iTHERM QuickSens 8b: iTHERM StrongSens 8c: вставка, подпружиненная по центру</p>	<p>Модели датчиков: RTD – проволочный (WW), тонкопленочный (TF) терморезистор или термопары типа K, J или N. Диаметр вставки Ø3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм) или Ø6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм), в зависимости от диаметра термогильзы или по выбору заказчика</p> <p>i Преимущества <ul style="list-style-type: none"> ■ iTHERM QuickSens – вставка с самым быстрым в мире откликом. ■ Быстрое, очень точное измерение, обеспечивающее максимальную безопасность и управляемость технологического процесса. ■ Оптимизация качества и расходов ■ iTHERM StrongSens – вставка с непревзойденной долговечностью. ■ Вибростойкость > 60g: экономия расходов в течение жизненного цикла благодаря более длительному сроку службы и высокой эксплуатационной готовности установки. ■ Автоматизированный, отслеживаемый производственный процесс: высочайшее качество и максимальная безопасность. </p>

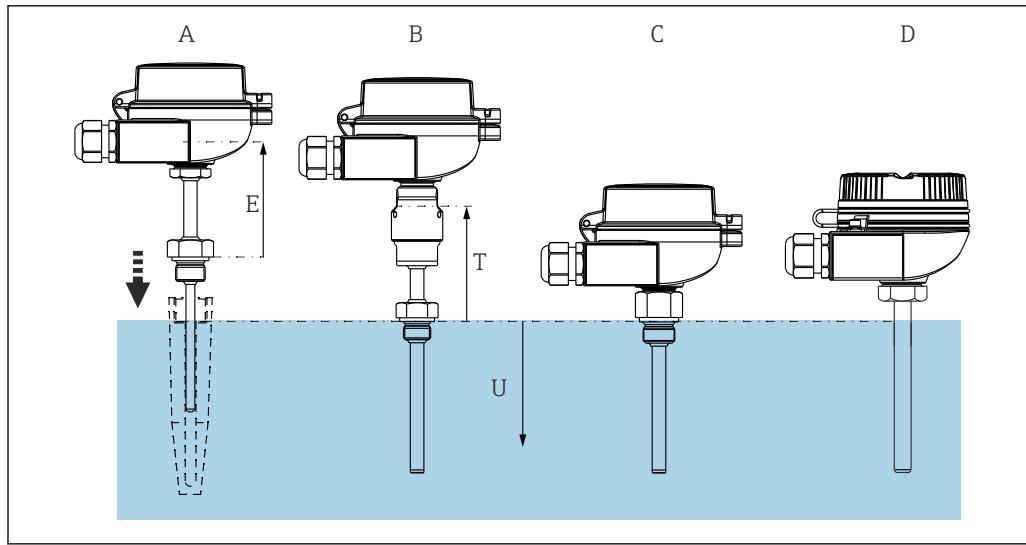

A0038828

2 Выпускаются термогильзы в различных вариантах исполнения

- A Термометр для монтажа в отдельную термогильзу
- B Термометр с термогильзой, цельного типа, аналогично форме 2 G/F, 3 G/F по стандарту DIN 43772
- C Термометр с термогильзой и шестигранным участком, аналогично форме 5, 8 по стандарту DIN 43772
- D Термометр с термогильзой без надставки, аналогично форме 2 по стандарту DIN 43772
- E Длина съемной удлинительной шейки, которую можно заменить (удлинительная шейка, соответствующая стандарту DIN, вторичное технологическое уплотнение, штуцер и пр.)
- T Длина надставки термогильзы – надставки или удлинительной шейки (составной части термогильзы)
- U Глубина погружения – длина нижнего участка термометра, находящегося в технологической среде (обычно отсчитывается от присоединения к процессу)

Вход

Измеряемая переменная	Температура (линейная зависимость передаваемого сигнала от температуры)
Диапазон измерения	Зависит от типа используемого датчика

Тип датчика	Диапазон измерения
Pt100 тонкопленочный	-50 до +400 °C (-58 до +752 °F)
Pt100 тонкопленочный, iTHERM StrongSens, вибростойкий (> 60 g)	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)
Pt100 тонкопленочный, iTHERM QuickSens, быстродействующий	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)
Pt100 проволочный, расширенный диапазон измерения	-200 до +600 °C (-328 до +1 112 °F)
Термопара (TC), тип J	-40 до +750 °C (-40 до +1 382 °F)
Термопара (TC), тип K	-40 до +1 100 °C (-40 до +2 012 °F)
Термопара (TC), тип N	

Выход

Выходной сигнал	Как правило, значение измеряемой величины может передаваться одним из двух способов.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Датчики с прямым подключением – измеренные значения датчиков передаются без преобразователя. ■ Путем выбора соответствующего преобразователя температуры Endress+Hauser iTEMP с поддержкой любого из распространенных протоколов. Все перечисленные ниже преобразователи устанавливаются непосредственно в присоединительной головке и подключаются проводами к чувствительному элементу.
Линейка преобразователей температуры	<p>Датчики температуры, оснащенные преобразователями iTEMP, представляют собой полностью готовые к установке решения, позволяющие повысить эффективность измерения температуры за счет значительного повышения точности и надежности по сравнению с чувствительными элементами, подключаемыми напрямую, а также за счет сокращения затрат на подключение и техническое обслуживание.</p> <p>Преобразователи 4 до 20 мА для установки в головке датчика Указанные преобразователи обеспечивают высокую степень универсальности и, тем самым, широкий диапазон возможностей применения. Настройка преобразователей iTEMP не представляет сложности, не занимает много времени и осуществляется с помощью ПК. Компания Endress+Hauser предоставляет бесплатное конфигурационное ПО, которое можно загрузить на веб-сайте компании. Более подробные сведения приведены в документе «Техническое описание».</p> <p>Преобразователь в головке датчика с интерфейсом HART® Преобразователь представляет собой 2-проводное устройство с одним или двумя измерительными входами и одним аналоговым выходом. Устройство не только передает преобразованные сигналы от термометров сопротивления и термопар, но и передает сигналы сопротивления и напряжения по протоколу HART®. Быстрое и простое управление, визуализация и техническое обслуживание с помощью универсальных конфигурационных инструментов типа FieldCare, DeviceCare или FieldCommunicator 375/475. Встроенный интерфейс Bluetooth® для беспроводного просмотра измеренных значений и настройки с помощью приложения SmartBlue, разработанного специалистами E+H (опционально). Более подробные сведения см. в документе «Техническое описание».</p> <p>Преобразователь в головке датчика с интерфейсом PROFIBUS® PA Универсально программируемый преобразователь в головке датчика с интерфейсом связи PROFIBUS® PA. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность во всем диапазоне температуры окружающей среды. Конфигурация функций PROFIBUS PA и специфических для прибора параметров выполняется</p>

через интерфейс цифровой шины. Более подробные сведения см. в документе «Техническое описание».

Преобразователь в головке датчика с интерфейсом FOUNDATION Fieldbus™

Универсально программируемый преобразователь в головке датчика с интерфейсом FOUNDATION Fieldbus™. Обеспечивает преобразование различных входных сигналов в цифровые выходные сигналы. Высокая точность во всем диапазоне температуры окружающей среды. Все преобразователи рассчитаны на использование в любых важных системах управления технологическими процессами. Интеграционные тесты выполняются в центре «Системный мир» компании Endress+Hauser. Более подробные сведения см. в документе «Техническое описание».

Преимущества преобразователей типа iTEMP

- Двойной или одиночный вход датчика (опционально для некоторых преобразователей)
- Подключаемый дисплей (опционально для некоторых преобразователей)
- Непревзойденные показатели надежности, точности и долговременной стабильности в критически важных технологических процессах
- Математические функции
- Отслеживание дрейфа термометра, функция резервного копирования датчика, функции диагностики датчика
- Согласование датчика и преобразователя на основе коэффициентов Каллендара-ван-Дюзена для преобразователей с двумя входами датчиков (CvD).

Полевой преобразователь

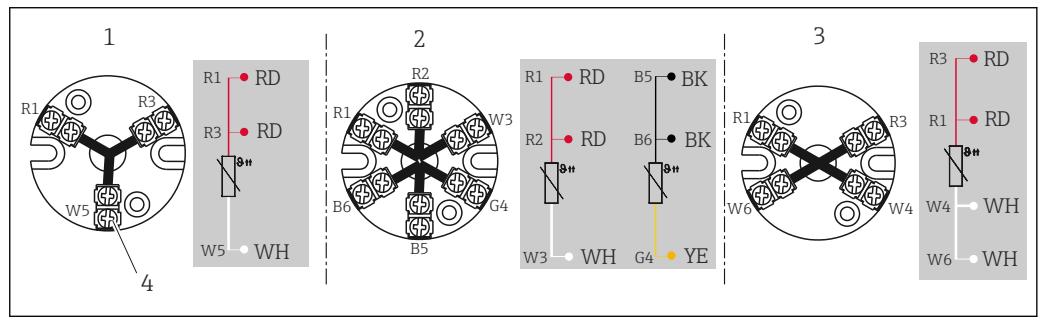
Полевой преобразователь с интерфейсом связи HART®, FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA и дисплеем с подсветкой. Информация на экране хорошо различима на расстоянии, при солнечном свете и в ночное время. Крупная индикация измеренных значений, гистограмм и сообщений об ошибках. Преимущества: двойной вход датчика, высочайшая надежность в суровых промышленных условиях, математические функции, контроль дрейфа термометра и функция резервного датчика, обнаружение коррозии.

Источник питания

 Соединительные провода датчика оснащены наконечниками. Номинальный диаметр наконечника составляет 1,3 мм (0,05 дюйм).


Назначение клемм

Тип подключения термометра сопротивления



 3 Установленный клеммный отсек

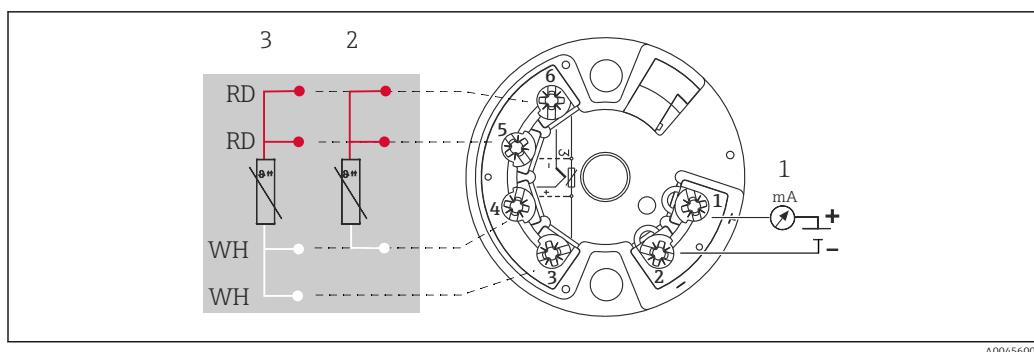
- 1 3-проводное подключение, одиночный датчик
- 2 2 x 3-проводное подключение, одиночный датчик
- 3 4-проводное подключение, одиночный датчик
- 4 Наружный винт



■ 4 Преобразователь TMT18x в головке датчика (одиночный вход)

- 1 Источник питания преобразователя в головке датчика и подключение аналогового выхода 4 до 20 мА или цифровой шины
- 2 Термометр сопротивления, 3-проводное подключение
- 3 Термометр сопротивления, 4-проводное подключение

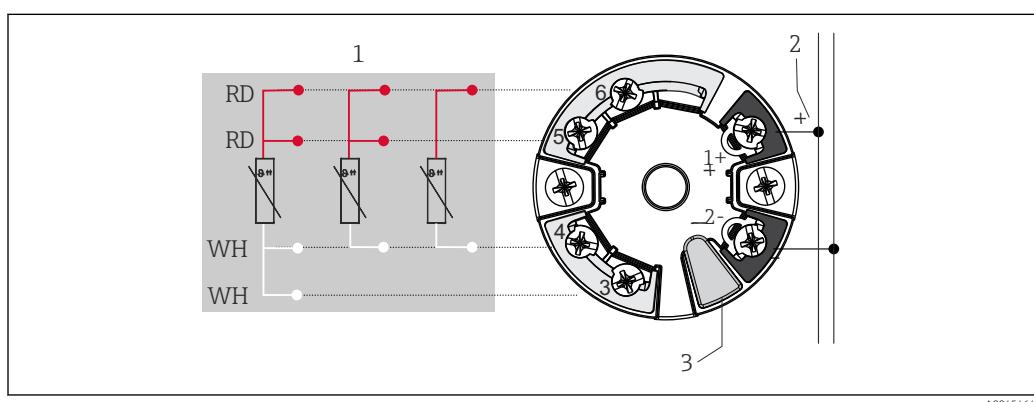
Выпускается только с винтовыми клеммами



■ 5 Преобразователь TMT7x или TMT31 в головке датчика (одиночный вход)

- 1 Вход датчика, термометр сопротивления и Ом: 4-, 3- и 2-проводное подключение
- 2 Источник питания или соединение цифровой шины
- 3 Подключение дисплея/интерфейс CDI

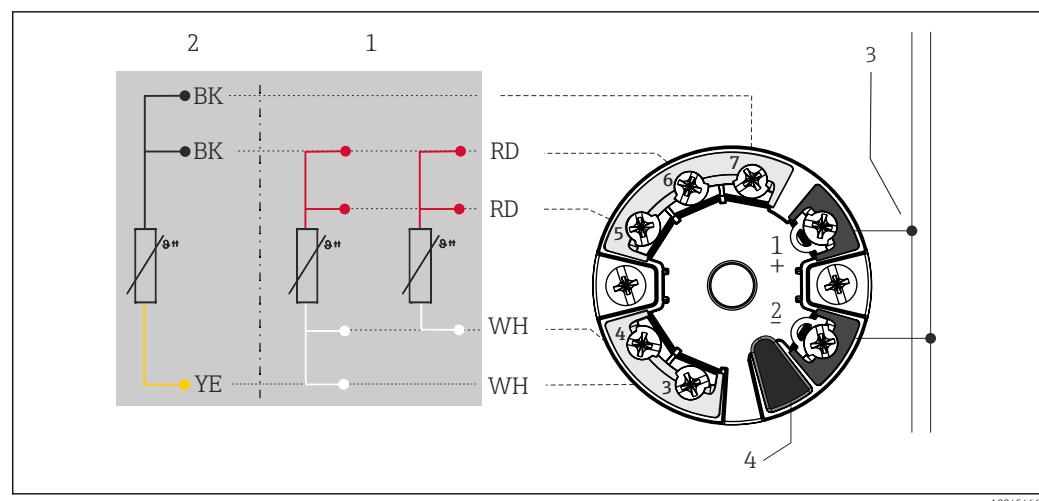Прибор оснащен пружинными клеммами (если винтовые клеммы не выбраны явно). Выбрано второе технологическое уплотнение или установлен двойной датчик.




A0045466

■ 6 Преобразователь TMT8x в головке датчика (двойной вход)

- 1 Вход датчика 1, RTD: 4- и 3-проводное подключение
- 2 Вход датчика 2, RTD: 3-проводное подключение
- 3 Источник питания или соединение цифровой шины
- 4 Подключение дисплея

Прибор оснащен пружинными клеммами (если винтовые клеммы не выбраны явно). Выбрано второе технологическое уплотнение или установлен двойной датчик.

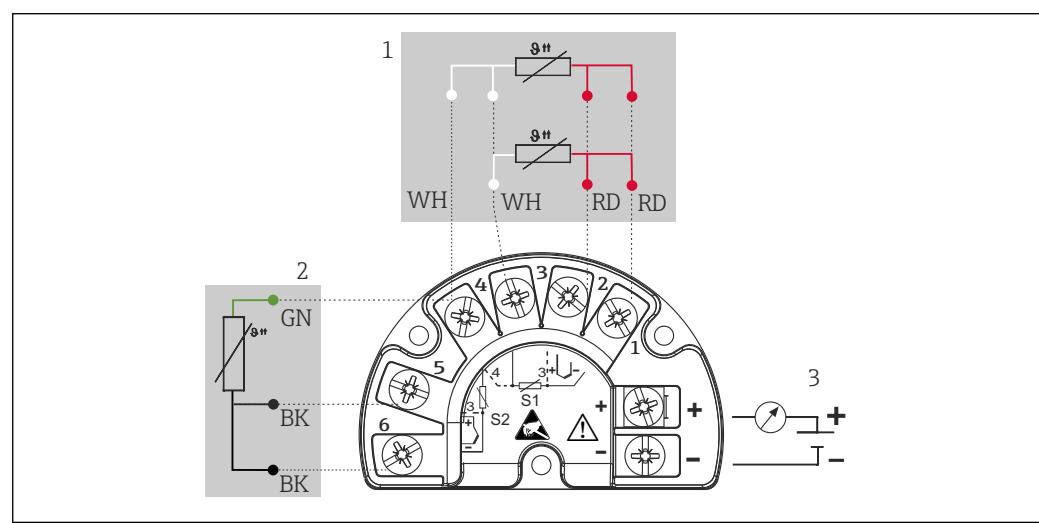
Установленный полевой преобразователь: оснащается винтовыми клеммами



A0045732

■ 7 Преобразователь TMT162 (двойной вход)

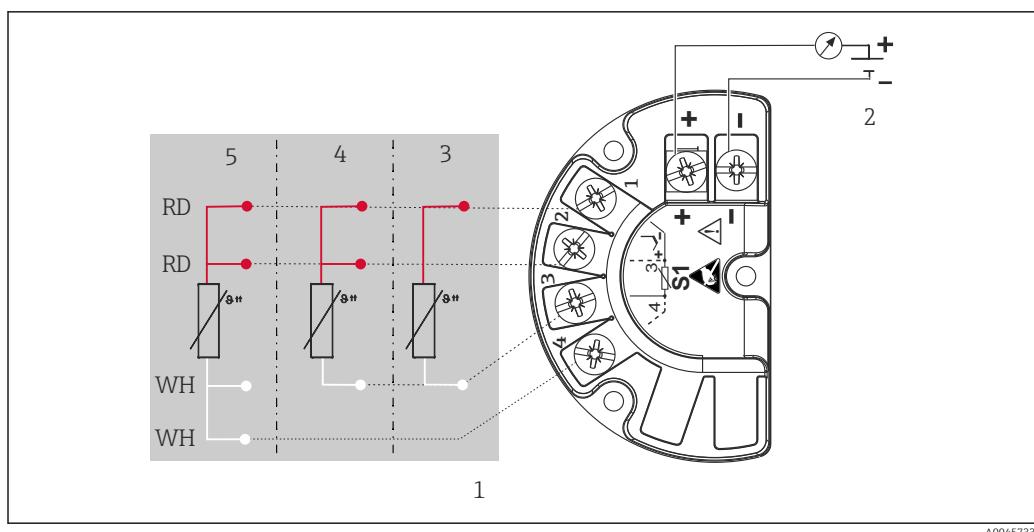- 1 Вход датчика 1, RTD: 3- и 4-проводное подключение
- 2 Вход датчика 2, RTD: 3-проводное подключение
- 3 Источник питания, полевой преобразователь и аналоговый выход 4 до 20 мА или соединение цифровой шины




■ 8 Преобразователь TMT142B (одиночный вход)

- 1 Вход датчика RTD
- 2 Источник питания, полевой преобразователь и аналоговый выход 4 до 20 mA, сигнал HART®
- 3 2-проводное подключение
- 4 3-проводное подключение
- 5 4-проводное подключение





A0045733

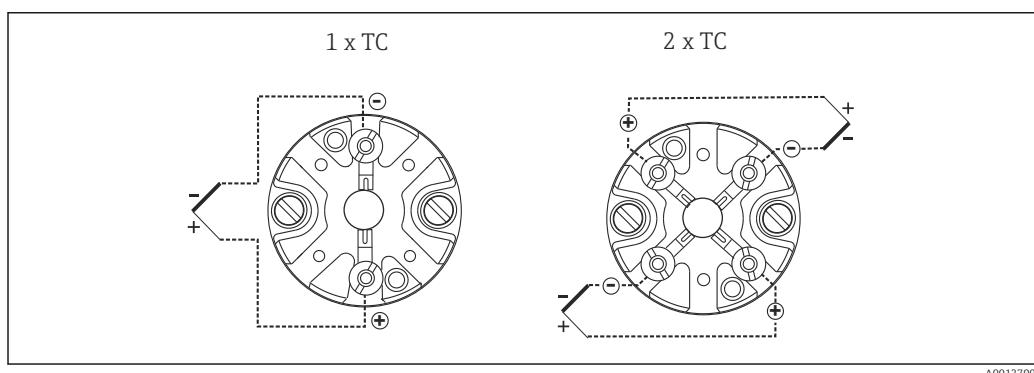Тип подключения датчика – термопары (TC)



A0012700

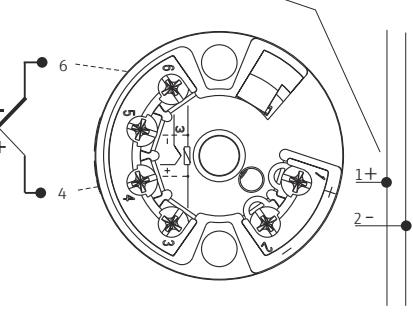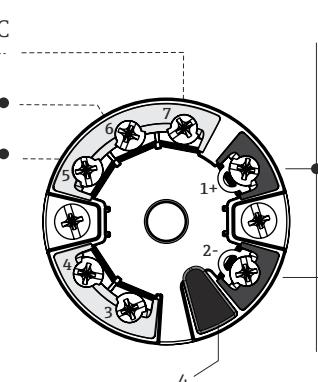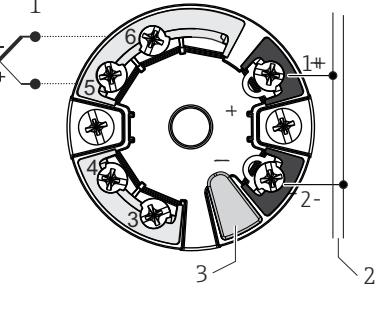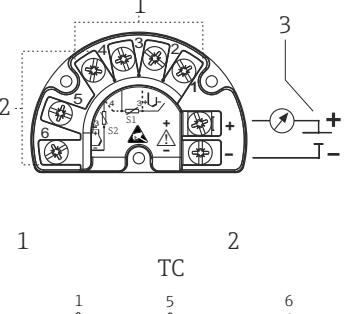■ 9 Установленный клеммный блок

<p>Устанавливаемый в головке датчика преобразователь TMT18x (одиночный вход датчика)¹⁾</p>  <p>A0045467</p> <p>1 Источник питания, преобразователь в головке датчика и аналоговый выход 4 до 20 мА или связь по цифровой шине</p>	<p>Устанавливаемый в головке датчика преобразователь TMT8x (двойной вход датчика)²⁾</p>  <p>A0045474</p> <p>1 Входной сигнал датчика 1 2 Входной сигнал датчика 2 3 Связь по цифровой шине и источник питания 4 Подключение дисплея</p>
<p>Устанавливаемый в головке датчика преобразователь TMT7x (одиночный вход датчика)²⁾</p>  <p>A0045353</p> <p>1 Вход датчика типа TC, мВ 2 Источник питания, подключение шины 3 Подключение дисплея/интерфейс CDI</p>	<p>Установленный полевой преобразователь TMT162 или TMT142B¹⁾</p>  <p>A0045636</p> <p>1 Входной сигнал датчика 1 2 Входной сигнал датчика 2 (не для прибора TMT142B) 3 Сетевое напряжение для полевого преобразователя и аналогового выхода 4-20 мА или связь по цифровой шине</p>

1) Оснащается винтовыми клеммами.

2) Прибор оснащен пружинными клеммами (если винтовые клеммы не выбраны явно) или установлен двойной датчик.

Цветовая кодировка проводов термопары

Согласно стандарту МЭК 60584	Согласно стандарту ASTM E230
<ul style="list-style-type: none"> ■ Тип J: черный (+), белый (-) ■ Тип K: зеленый (+), белый (-) ■ Тип N: розовый (+), белый (-) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тип J: белый (+), красный (-) ■ Тип K: желтый (+), красный (-) ■ Тип N: оранжевый (+), красный (-)

Кабельные вводы

См. раздел «Присоединительные головки».

Кабельные вводы следует выбирать на стадии конфигурирования прибора. В разных присоединительных головках предусматриваются разные варианты резьбы и разное количество вводов.

Разъемы

Компания Endress+Hauser предлагает широкий выбор разъемов для простой и быстрой интеграции термометра в систему управления технологическим процессом. В следующих таблицах указано назначение контактов для различных комбинаций штекерных разъемов.



Не рекомендуется подключать термопары непосредственно к разъемам. Прямое подключение к контактам штекера может привести к возникновению новой «термопары», которая повлияет на точность измерения. Поэтому не подключайте термопары непосредственно к разъемам. Термопары подключаются в комбинации с преобразователем.

Сокращения





№ 1	Порядок: первый преобразователь/первая вставка	№ 2	Порядок: второй преобразователь/вторая вставка
i	Изолировано. Провода с маркировкой i не присоединены и изолированы термоусадочными трубками.	YE	Желтый
GND	Заземление. Провода с маркировкой GND подключаются к внутреннему заземляющему винту присоединительной головки.	RD	Красный
BN	Коричневый	WH	Белый
GNYE	Желто-зеленый	PK	Розовый
BU	Синий	GN	Зеленый
GY	Серый	BK	Черный

Присоединительная головка с одним кабельным вводом

Разъем	1 разъем PROFIBUS PA								1 разъем FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				4-контактный/8-контактный							
Резьба штекера	M12				7/8 дюйма				7/8 дюйма				M12							
Номер контакта	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8


Электрическое подключение (присоединительная головка)

Свободные провода и термопара	Не подключаются (не изолированы)																			
3-проводной клеммный отсек (1 датчик Pt100)	WH WH WH i																			
4-проводной клеммный отсек (1 датчик Pt100)	WH WH WH WH i																			
6-проводной клеммный отсек (2 датчика Pt100)	RD (№ 1) ¹⁾	RD (№ 1)	WH (№ 1)		RD (№ 1)	RD (№ 1)	WH (№ 1)		RD (№ 1)	RD (№ 1)	WH (№ 1)		WH		BK BK		YE i			
1 преобразователь ТМТ, 4-20 мА или HART®	+	i	-	i	+	i	-	i	+	i	-	i	+(№ 1)	i	-(№ 1)	i	i			

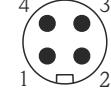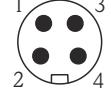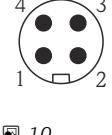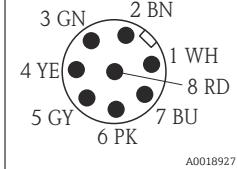Разъем	1 разъем PROFIBUS PA								1 разъем FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				4-контактный/8-контактный															
2 преобразователя TMT, 4–20 mA или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой	+	(№1)	+	(№2)	-	(№1)	-	(№2)	+	(№1)	+	(№2)	-	(№1)	-	(№2)	+	(№2)	i	-	(№2)	i						
1 преобразователь TMT, PROFIBUS® PA	+		-		GND 2)		+		-		GND 2)		Комбинация невозможна				Комбинация невозможна											
2 преобразователя TMT, PROFIBUS® PA	+	(№1)	-	(№1)			+		-				Комбинация невозможна				Комбинация невозможна											
1x TMT, FF	Комбинация невозможна				Комбинация невозможна				-		+		GND		i	Комбинация невозможна												
2x TMT, FF									-	(№1)	+	(№1)																
Положение контакта и цветовой код	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY <small>A0018929</small>				 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY <small>A0018930</small>				 1 BU 2 BN 3 GY 4 GNYE <small>A0018931</small>				 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY <small>A0018929</small>				 3 GN 2 BN 4 YE 5 GY 6 PK 7 BU 8 RD <small>A0018927</small>				10 4-контактный штекер				11 8-контактный штекер			







- 1) Второй датчик Pt100 не подключен.
 2) Если головка используется без заземляющего винта (например, пластмассовый корпус ТА30S или ТА30Р, изолированный по методу i вместо заземления GND).

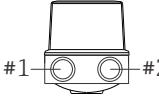Присоединительная головка с двумя кабельными вводами

Разъем	2 разъема PROFIBUS® PA								2 разъема FOUNDATION™ Fieldbus (FF)				4-контактный/8-контактный							
Резьба штекера	 <small>A0021706</small>								M12 (№ 1)/M12 (№ 2)				7/8 дюйма (№ 1)/7/8 дюйма (№ 2)				7/8 дюйма (№ 1)/7/8 дюйма (№ 2)			
Номер контакта	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8

Электрическое подключение (присоединительная головка)

Свободные провода и термопара	Не подключаются (не изолированы)																	
3-проводной клеммный отсек (1 датчик Pt100)	RD/ i	RD/ i	WH/i		RD/ i	RD/ i	WH/i		RD/ i	RD/ i	WH/i		RD/i	RD/ i	WH/i		i/i	
4-проводной клеммный отсек (1 датчик Pt100)	WH /i		WH /i	WH /i	WH /i		WH /i	WH /i	WH /i		WH /i	WH /i	WH /i		WH /i	WH /i		
6-проводной клеммный отсек (2 датчика Pt100)	RD/ BK	RD/ BK	WH/YE		RD/ BK	RD/ BK	WH/YE		RD/ BK	RD/ BK	WH/YE		RD/ BK	RD/ BK	WH/YE			

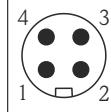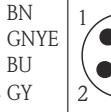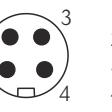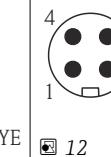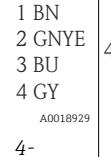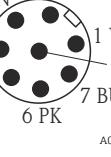Разъем	2 разъема PROFIBUS® PA						2 разъема FOUNDATION™ Fieldbus (FF)			4-контактный/8-контактный						
1 преобразователь TMT, 4–20 мА или HART®	+/i	-/i	i/i	+/i	-/i	i/i	+/i	-/i	i/i	+/i	-/i	i/i	+/i	-/i	i/i	
2 преобразователя TMT, 4–20 мА или HART® в присоединительной головке с высокой крышкой	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	i/i	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	i/i	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	i/i	+ (№ 1)/+ (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	i/i	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	i/i	
1 преобразователь TMT, PROFIBUS® PA	+/i	-/i		+/i	-/i											
2 преобразователя TMT, PROFIBUS® PA	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	GN D/G ND	+ (№ 1)/ + (№ 2)	- (№ 1)/- (№ 2)	GN D/G ND									Комбинация невозможна	
1x TMT, FF	Комбинация невозможна						-/i	+/i								
2x TMT, FF							- (№ 1)/- (№ 2)	+ (№ 1)/ + (№ 2)	i/i	GN D/G ND					Комбинация невозможна	
Положение контакта и цветовой код	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018929	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018930	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018931	 1 BU 2 BN 3 GY 4 GNYE A0018931	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018929	 1 BN 2 GNYE 3 BU 4 GY A0018927	 3 GN 4 YE 5 GY 6 PK 2 BN 1 WH 8 RD 7 BU A0018927	4-контактный штекер	8-контактный штекер							

Комбинация подключения: вставка – преобразователь

Вставка	Подключение преобразователя ¹⁾				
	TMT180/TMT7x		TMT8x		
	1 шт., 1-канальный	2 шт., 1-канальные	1 шт., 2-канальный	2 шт., 2-канальные	
1 датчик (Pt100 или термопара), свободные проводы	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) (Преобразователь № 2 не подключен)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) Датчик (№ 2): преобразователь (№ 2)
2 датчика (2 шт. Pt100 или 2 термопары), свободные провода	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) Датчик № 2 изолирован		Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) Датчик (№ 2): преобразователь (№ 2)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) Датчик (№ 2): преобразователь (№ 1)	Датчик (№ 1): преобразователь (№ 1) Датчик (№ 2): преобразователь (№ 1) (Преобразователь № 2 не подключен)

Вставка	Подключение преобразователя ¹⁾			
	TMT180/TMT7x		TMT8x	
	1 шт., 1-канальный	2 шт., 1-канальные	1 шт., 2-канальный	2 шт., 2-канальные
1 датчик (Pt100 или термопара) с клеммным блоком ²⁾	Датчик (№ 1): преобразователь в крышке	Комбинация невозможна	Датчик (№ 1): преобразователь в крышке	Комбинация невозможна
2 датчика (2 шт. Pt100 или 2 термопары) с клеммным отсеком	Датчик (№ 1): преобразователь в крышке Датчик № 2 не подключен		Датчик (№ 1): преобразователь в крышке Датчик (№ 2): преобразователь в крышке	

- 1) Если выбраны 2 преобразователя в присоединительной головке, то преобразователь № 1 устанавливается в головке с высокой крышкой. Преобразователь № 2 устанавливается в высокую крышку. В стандартной комплектации невозможно заказать обозначение для второго преобразователя. Для адреса шины установлено значение по умолчанию, которое при необходимости должно быть изменено вручную перед вводом в эксплуатацию.
- 2) Только в присоединительной головке с высокой крышкой, возможна установка только 1 преобразователя. Керамический клеммный отсек автоматически устанавливается на вставку.

Защита от перенапряжения	Для защиты от перенапряжения кабелей электропитания и сигнальных кабелей/кабелей связи электроники термометра компания Endress+Hauser выпускает разрядник HAW562 (предназначенный для установки на DIN-рейку) и разрядник HAW569 (для установки в полевом корпусе).
	 Дополнительные сведения см. в технических описаниях разрядников HAW562 (TI01012K) и HAW569 (TI01013K).
	Встроенный разрядник можно выбрать в качестве опции для полевого преобразователя.  Дополнительные сведения см. в техническом описании.

Рабочие характеристики

Эталонные условия	Эти данные важны для определения точности используемых измерительных преобразователей температуры. Дополнительные сведения приведены в документе «Техническое описание» к измерительным преобразователям температуры iTEMP.
--------------------------	---

**Максимальная
погрешность измерения**

Термометр сопротивления (RTD), соответствующий стандарту МЭК 60751

Класс	Макс. значения допуска (°C)	Характеристики
Максимальная погрешность датчика (RTD)		
Кл. А	$\pm (0,15 + 0,002 \cdot t ^{1})$	
Кл. AA, ранее 1/3 кл. В	$\pm (0,1 + 0,0017 \cdot t)^{1})$	
Кл. В	$\pm (0,3 + 0,005 \cdot t ^{1})$	<p>A0045598</p>

1) $|t|$ – абсолютное значение температуры в °C.

Для получения значений допусков в °F необходимо умножить результаты, выраженные в °C, на коэффициент 1,8.

Диапазоны температуры

Тип датчика	Диапазон эксплуатационной температуры	Класс А	Класс AA
Pt100 (TF) iTHERM StrongSens	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)	-30 до +300 °C (-22 до +572 °F)	0 до 200 °C (-58 до +392 °F)
iTHERM QuickSens	-50 до 200 °C (-58 до 392 °F)	-50 до 200 °C (-58 до 392 °F)	0 до 150 °C (32 до 302 °F)
Тонкопленочный датчик (TF)	-50 до 400 °C (-58 до 752 °F)	-50 до 250 °C (-58 до 482 °F)	0 до 100 °C (32 до 212 °F)
Датчик с проволочным резистором (WW)	-200 до 600 °C (-328 до 1112 °F)	-200 до 600 °C (-328 до 1112 °F)	-50 до 250 °C (-58 до 482 °F)

Допустимые предельные отклонения термоЭДС от стандартных характеристик термопар в соответствии со стандартами МЭК 60584 и ASTM E230/ANSI MC96.1

Стандарт	Тип	Стандартный допуск			Специальный допуск	
МЭК 60584		Класс	Отклонение		Класс	Отклонение
	J (Fe-CuNi)	2	$\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ (-40 до 333°C) $\pm 0,0075 t ^{1)} (333 \text{ до } 750^{\circ}\text{C})$		1	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (-40 до 375°C) $\pm 0,004 t ^{1)} (375 \text{ до } 750^{\circ}\text{C})$
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	2	$\pm 0,0075 t ^{1)} (333 \text{ до } 1200^{\circ}\text{C})$ $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ (-40 до 333°C) $\pm 0,0075 t ^{1)} (333 \text{ до } 1200^{\circ}\text{C})$	1	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (-40 до 375°C) $\pm 0,004 t ^{1)} (375 \text{ до } 1000^{\circ}\text{C})$	

1) $|t|$ = абсолютное значение в $^{\circ}\text{C}$.

Стандарт	Тип	Стандартный допуск		Специальный допуск
ASTM E230/ANSI MC96.1		Отклонение, в любом случае применяется минимальное значение		
	J (Fe-CuNi)	$\pm 2,2 \text{ K} \pm 0,0075 t ^{1)} (0 \text{ до } 760^{\circ}\text{C})$		$\pm 1,1 \text{ K или } \pm 0,004 t ^{1)} (0 \text{ до } 760^{\circ}\text{C})$
	K (NiCr-NiAl) N (NiCrSi-NiSi)	$\pm 2,2 \text{ K или } \pm 0,02 t ^{1)} (-200 \text{ до } 0^{\circ}\text{C})$ $\pm 2,2 \text{ K или } \pm 0,0075 t ^{1)} (0 \text{ до } 1260^{\circ}\text{C})$		$\pm 1,1 \text{ K или } \pm 0,004 t ^{1)} (0 \text{ до } 1260^{\circ}\text{C})$

1) $|t|$ = абсолютное значение в $^{\circ}\text{C}$.

Влияние температуры окружающей среды

Зависит от используемого преобразователя в головке датчика. Подробные сведения см. в техническом описании.

Самонагрев

Элементы термометра сопротивления являются пассивными резисторами, сопротивление которых измеряется с помощью внешнего тока. Этот измерительный ток вызывает самонагрев элемента термометра сопротивления, что в свою очередь приводит к дополнительной ошибке измерения. Кроме измерительного тока, на погрешность измерения влияют проводимость и скорость потока технологической среды. При подключении преобразователя температуры Endress+Hauser iTEMP® (с очень малым измерительным током) ошибкой вследствие самонагрева можно пренебречь.

Время отклика

Испытания были выполнены в воде при скорости потока 0,4 м/с (согласно стандарту IEC 60751), с приращением температуры 10 К.

Время отклика без использования теплопроводной пасты, в воде. Типичные значения в секундах (с) ¹⁾

Диаметр термогильзы	Тип наконечника	Стандартный вариант Pt100 (TF)	iTHERM QuickSens		iTHERM StrongSens		Датчик с проволочным резистором (WW)	Термопара							
			t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀		t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀	t ₅₀	t ₉₀		
9 x 1,25 мм (0,35 x 0,04 дюйма)	Прямой	21	59	11	46	21	62	23	62	20	59	20	60	20	59
	Усеченный	8	20	2	7	-	-	8	20	6	18	7	20	-	-
	Конический	15	42	4	17	-	-	14	41	12	38	13	40	-	-
11 x 2 мм (0,43 x 0,08 дюйма)	Прямой	32	97	15	71	29	92	39	120	32	90	28	86	27	79
	Усеченный	7	19	2	6	-	-	10	20	8	20	8	20	-	-
	Быстро действующий	7	15	3	9	11	20	6	13	7	16	9	19	7	15
12 x 2,5 мм (0,47 x 0,10 дюйма)	Прямой	41	95	11	58	31	96	33	96	31	77	26	63	25	53
	Конический	22	68	8	38	20	65	24	73	23	58	22	58	19	62

Диаметр термогильзы	Тип наконечника	Стандартный вариант Pt100 (TF)	iTHERM QuickSens		iTHERM StrongSens		Датчик с проволочным резистором (WW)	Термопара							
								Тип J		Тип K		Тип N			
	Прямой (быстро действующий)	8	16	3	11	12	22	7	14	8	16	10	20	8	17
	Конический (быстро действующий)	7	16	3	11	11	21	8	17	8	16	10	20	8	17
14 x 2 мм (0,55 x 0,08 дюйма)	Прямой	74	253	13	105	55	211	78	259	61	223	46	165	52	187
16 x 3,5 мм (0,63 x 0,14 дюйма)	Прямой	69	220	21	99	38	156	77	245	59	200	47	156	51	175
¼ дюйма SCH80 (13,7 x 3 мм)	Прямой	50	166	14	79	36	121	50	158	51	173	38	131	43	145
½ дюйма SCH80 (21,3 x 3,7 мм)	Прямой	-	250	-	230	-	250	-	365	-	335	-	335	-	335
½ дюйма SCH40 (21,3 x 2,8 мм)	Прямой	-	350	-	390	-	570	-	450	-	450	-	450	-	450

1) При использовании термогильзы.

Калибровка

Калибровка термометров

Процесс калибровки предусматривает сравнение значений, измеренных испытываемым прибором, со значениями более точного калибровочного стандарта с использованием определенного и воспроизводимого способа измерения. Основной целью является определение отклонения измеренных значений, полученных с помощью испытываемого прибора, от действительных значений измеряемой переменной. Для термометров используются два различных метода:

- Калибровка с применением температур реперных точек, например температуры замерзания воды, равной 0 °C;
- Калибровка путем сравнения со значениями эталонного датчика температуры.

Подлежащий калибровке термометр должен показывать как можно более точное значение температуры в реперной точке или максимально близкое к показанию эталонного термометра. Обычно для калибровки термометра используются калибровочные ванны с регулируемой температурой, с очень однородными тепловыми значениями – или специальные калибровочные печи, в которые тестируемое устройство и эталонный термометр при необходимости можно ввести на достаточное расстояние. Погрешности, вызванные рассеиванием тепла, или недостаточная глубина погружения могут привести к снижению точности измерения. Имеющаяся точность измерения указывается в индивидуальном сертификате калибровки. Для аккредитованных калибровок согласно ISO 17025 погрешность измерения не должна превышать погрешность аккредитованного измерения более чем вдвое. При превышении этого предела может быть выполнена только заводская калибровка.

Оценка термометров

Если выполнить калибровку с приемлемой точностью измерения и передачей результатов не удается, можно воспользоваться услугой по оценке термометров, предлагаемой Endress+Hauser клиентам (при наличии технических возможностей). Это делается в следующих случаях.

- Размеры технологического соединения или фланца слишком велики, или глубина погружения (H) слишком мала, чтобы достаточно глубоко погрузить тестируемый термометр в калибровочную ванну или печь (см. следующую таблицу)
- Ввиду интенсивной теплопередачи вдоль трубки термометра результирующая температура датчика значительно отличается от фактической температуры ванны или печи.

Измеренное значение тестируемого термометра определяется с использованием максимально возможной глубины погружения, а конкретные условия измерения и результаты измерений документируются в сертификате оценки.

Согласование датчика и преобразователя

Кривая зависимости сопротивления от температуры для платиновых термометров сопротивления стандартизирована, но на практике редко удается точно выдерживать эти

значения во всем диапазоне рабочей температуры. По этой причине платиновые датчики сопротивления подразделяются на классы допусков, такие как класс А, АА или В, в соответствии со стандартом МЭК 60751. Эти классы допусков описывают максимально допустимое отклонение характеристической кривой конкретного датчика от стандартной кривой, т. е. допустимую погрешность температурно-зависимой характеристики. Перевод измеренных значений сопротивления датчика в температуру в преобразователях температуры или других измерительных приборах часто подвержено значительным погрешностям, поскольку преобразование обычно основывается на стандартной характеристической кривой.

При использовании преобразователей температуры, выпускаемых компанией Endress+Hauser, эту погрешность преобразования можно значительно сократить путем согласования датчика и преобразователя. Последовательность согласования приведена ниже.

- Калибровка не менее чем при трех значениях температуры и определение характеристической кривой фактического температурного датчика
- Коррекция специфичной для датчика полиномиальной функции с использованием коэффициентов Календара-ван-Дюзена (КВД)
- Настройка преобразователя температуры с применением коэффициентов КВД конкретного датчика для корректного преобразования значений сопротивления в температуру
- Повторная калибровка перенастроенного преобразователя температуры с подключенным термометром сопротивления

Компания Endress+Hauser выполняет такое согласование датчиков с преобразователями в качестве отдельной услуги. Кроме того, специфичные для датчика полиномиальные коэффициенты платиновых термометров сопротивления обязательно регистрируются в каждом сертификате калибровки Endress+Hauser, если это возможно (как минимум для трех калибровочных точек), поэтому пользователь может самостоятельно надлежащим образом настроить соответствующие преобразователи температуры.

Для прибора Endress+Hauser выполняет стандартные калибровки при эталонной температуре -80 до $+600^{\circ}\text{C}$ (-112 до $+1112^{\circ}\text{F}$) на основе правил ITS90 (международной температурной шкалы). Калибровки для других диапазонов температуры могут быть выполнены в региональном торговом представительстве Endress+Hauser по запросу. Калибровка является прослеживаемой в соответствии с национальными и международными стандартами. В сертификате калибровки указывается серийный номер прибора. Калибровке подлежит только вставка.

Для выполнения корректной калибровки необходимо соблюдать минимально допустимую глубину ввода (IL) вставки

 Учитывая ограничения, накладываемые геометрическими параметрами печи, при высокой температуре следует поддерживать минимальную глубину погружения, чтобы можно было выполнить калибровку с приемлемой погрешностью измерения. Эти же правила действуют при использовании преобразователя в головке датчика. Ввиду рассеивания тепла необходимо поддерживать минимальную глубину погружения, чтобы обеспечить работоспособность преобразователя -40 до $+85^{\circ}\text{C}$ (-40 до $+185^{\circ}\text{F}$).

Температура калибровки	Минимальная глубина погружения (IL) в мм, без преобразователя в головке датчика
-196°C ($-320,8^{\circ}\text{F}$)	120 мм (4,72 дюйм) ¹⁾
-80 до 250°C (-112 до 482°F)	Требований к минимальной глубине погружения нет ²⁾
251 до 550°C ($483,8$ до 1022°F)	300 мм (11,81 дюйм)
551 до 600°C ($1023,8$ до 1112°F)	400 мм (15,75 дюйм)

1) С преобразователем требуется не менее 150 мм (5,91 дюйм)

2) При температуре $+80$ до $+250^{\circ}\text{C}$ ($+176$ до $+482^{\circ}\text{F}$) с преобразователем требуется не менее 50 мм (1,97 дюйм)

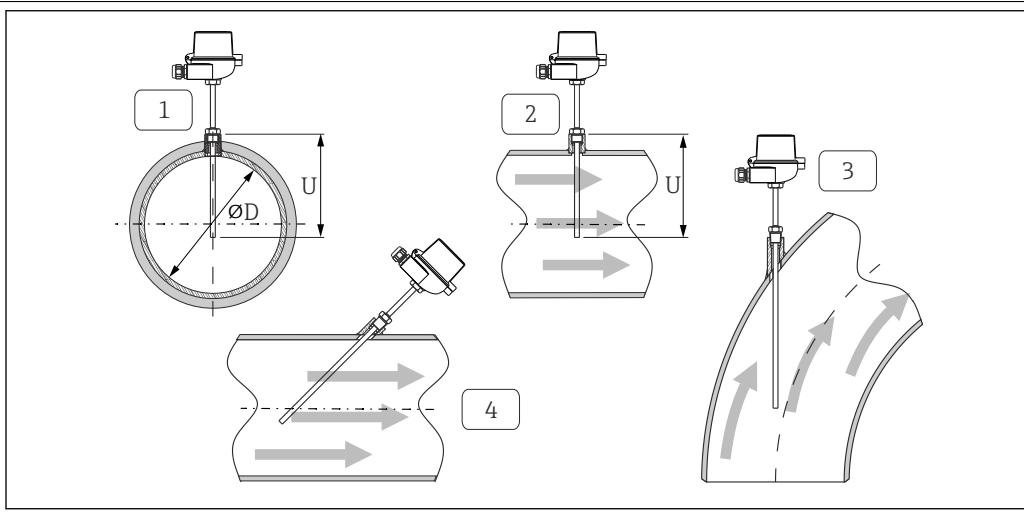
Сопротивление изоляции

- Термометр сопротивления:
Сопротивление изоляции согласно стандарту IEC 60751 > 100 МОм при 25 °C между клеммами и материалом оболочки, измеренное при испытательном напряжении не менее 100 V DC
- Термопара:
Сопротивление изоляции согласно IEC 1515 между клеммами и материалом оболочки, измеренное при испытательном напряжении не менее 500 V DC:
 - > 1 ГОм при 20 °C
 - > 5 ГОм при 500 °C

Монтаж

Монтажные позиции

Ограничений нет. Однако должен быть обеспечен автоматический слив технологической среды, исполнение которого зависит от особенностей конкретной области применения.

Руководство по монтажу

A0038768

■ 14 Примеры монтажа

- 1 - 2 В трубах с малой площадью поперечного сечения наконечник датчика должен достигать осевой линии трубы (U) или слегка выступать за нее.
3 - 4 Наклонная ориентация.

Длина погружения датчика температуры влияет на погрешность. При недостаточной длине погружения возможны погрешности измерения, обусловленные теплопроводностью через технологическое соединение и стенку резервуара. Поэтому при установке в трубе глубина погружения должна составлять не менее половины диаметра трубы. Другой вариант – монтаж под углом (см. позиции 3 и 4). При определении глубины погружения или монтажной глубины необходимо учитывать все параметры термометра и среды, подлежащей измерению (например, скорость потока и рабочее давление).

Ответные компоненты технологических соединений и уплотнения не поставляются вместе с термометром и должны быть заказаны отдельно, если это необходимо.

Условия окружающей среды

Диапазон температур окружающей среды	Присоединительная головка	Температура в °C (°F)
	Без устанавливаемого в головке преобразователя	Зависит от используемой присоединительной головки и кабельного уплотнения или разъема полевой шины, см. раздел «Присоединительные головки»
	С установленным в головке преобразователем	-40 до 85 °C (-40 до 185 °F)
	С установленным в головке преобразователем и дисплеем	-20 до 70 °C (-4 до 158 °F)

Удлинительная шейка	Температура в °C (°F)
iTHERM QuickNeck	-50 до +140 °C (-58 до +284 °F)

Температура хранения Необходимые сведения см. в разделе с данными о температуре окружающей среды, выше.

Влажность В зависимости от используемого преобразователя. Если используется преобразователь Endress+Hauser iTEMP в головке датчика:

- допустимая конденсация соответствует стандарту МЭК 60 068-2-33;
- максимальная относительная влажность: 95 % согласно стандарту МЭК 60068-2-30.

Климатический класс Согласно стандарту EN 60654-1, класс C

Степень защиты	Максимальное значение IP 66 (включая тип 4x NEMA)	В зависимости от конструкции (присоединительная головка, разъем и пр.).
	Частично IP 68	Испытание проводилось на глубине 1,83 м (6 фут) дольше 24 часов

Максимальная – IP 66 (включая тип 4x NEMA), в зависимости от конструкции (присоединительная головка, разъем и пр.)

Ударопрочность и вибростойкость Вставки Endress+Hauser превосходят требования стандарта МЭК 60751, согласно которым необходима стойкость к толчкам и вибрации 3 g в диапазоне 10 до 500 Гц. Вибростойкость точки измерения зависит от типа и конструкции датчика. См. следующую таблицу.

Тип датчика	Вибростойкость для наконечника датчика
Pt100 (WW)	> 30 m/s ² (3g)
Pt100 (TF), базовый вариант	> 40 m/s ² (4g)
Pt100 (TF)	> 600 m/s ² (60g)
iTHERM StrongSens Pt100 (TF) iTHERM QuickSens Pt100 (TF), исполнение: Ø6 мм (0,24 дюйм)	> 30 m/s ² (3g)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Зависит от используемого преобразователя в головке датчика. Подробные сведения см. в техническом описании.

Параметры технологического процесса

Диапазон рабочей температуры Зависит от типа датчика и материала используемой термогильзы, максимум –200 до +1 100 °C (-328 до +2 012 °F).

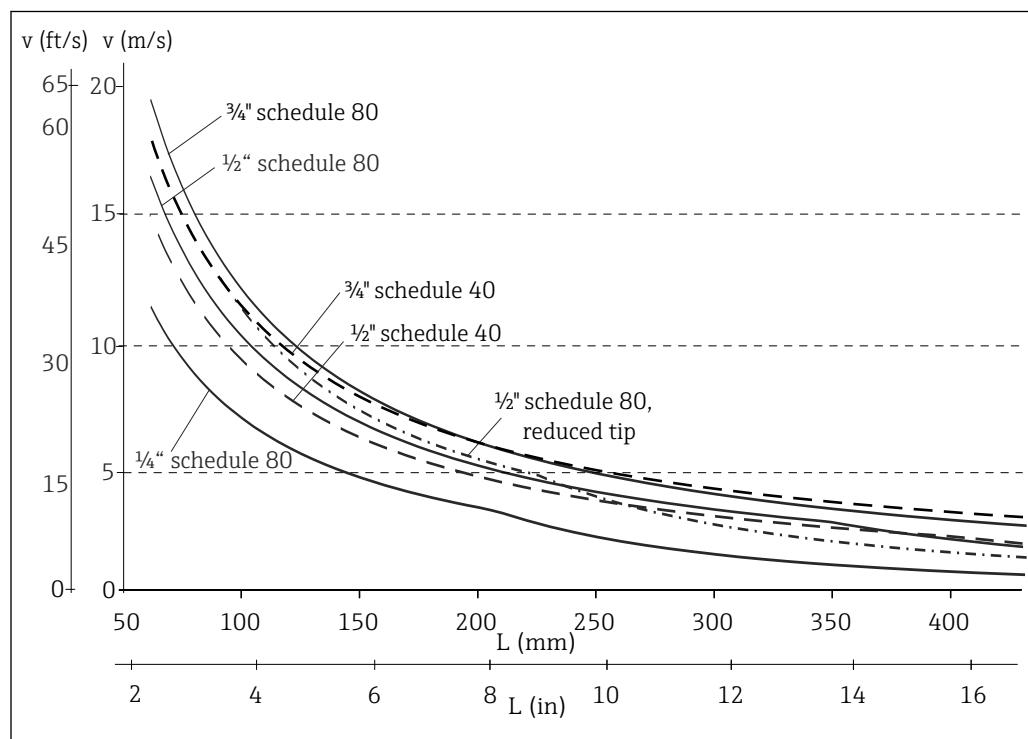
Диапазон рабочего давления

Максимально допустимое рабочее давление зависит от различных факторов влияния, таких как конструкция прибора, присоединение к процессу и рабочая температура. Сведения о значениях максимально допустимого рабочего давления для отдельных присоединений к процессу см. в разделе «Присоединение к процессу».

i Проверку устойчивости к механическим нагрузкам в зависимости от условий монтажа и технологических параметров можно выполнить в интерактивном режиме с помощью модуля расчета термогильз, входящего в состав программного обеспечения Applicator, которое разработано компанией Endress+Hauser.
<https://portal.endress.com/webapp/applicator>


Допустимая скорость потока в зависимости от глубины погружения

Максимальная скорость потока, допустимая для термометра, уменьшается с увеличением глубины погружения датчика в поток технологической среды. Кроме того, она зависит от диаметров наконечника термометра и термогильзы, характера измеряемой среды, рабочей температуры и рабочего давления. Следующие цифры указывают ориентировочную максимально допустимую скорость потока воды и перегретого пара при рабочем давлении 50 бар (725,2 фунт/кв. дюйм).



■ 15 Допустимые значения скорости потока для термометров разных диаметров в технологической среде (воде) при температуре $T = 50^{\circ}\text{C}$ (122°F)

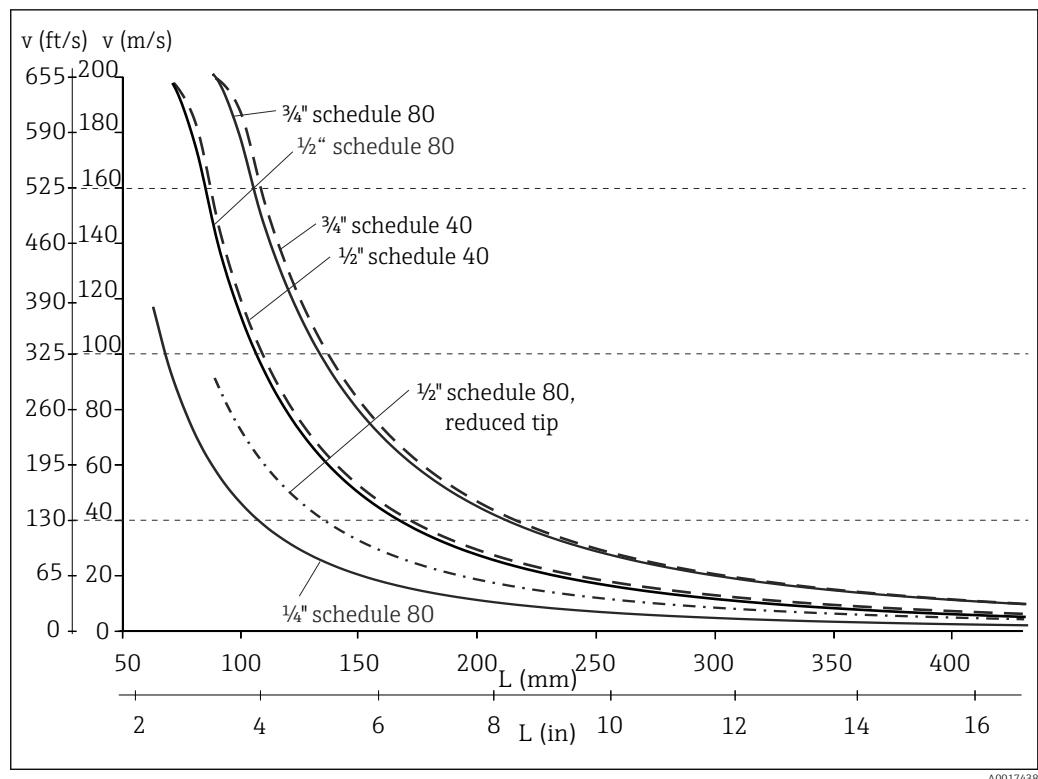L Глубина погружения термогильзы без опоры, материал 1.4401 (316)
 v Скорость потока




A0017438

■ 16 Допустимые значения скорости потока для термометров разных диаметров в технологической среде (перегретом паре) при температуре $T = 400^\circ\text{C}$ (752°F)

L Глубина погружения термогильзы без опоры, материал 1.4401 (316)
 v Скорость потока

Допустимая скорость потока в зависимости от глубины погружения и технологической среды

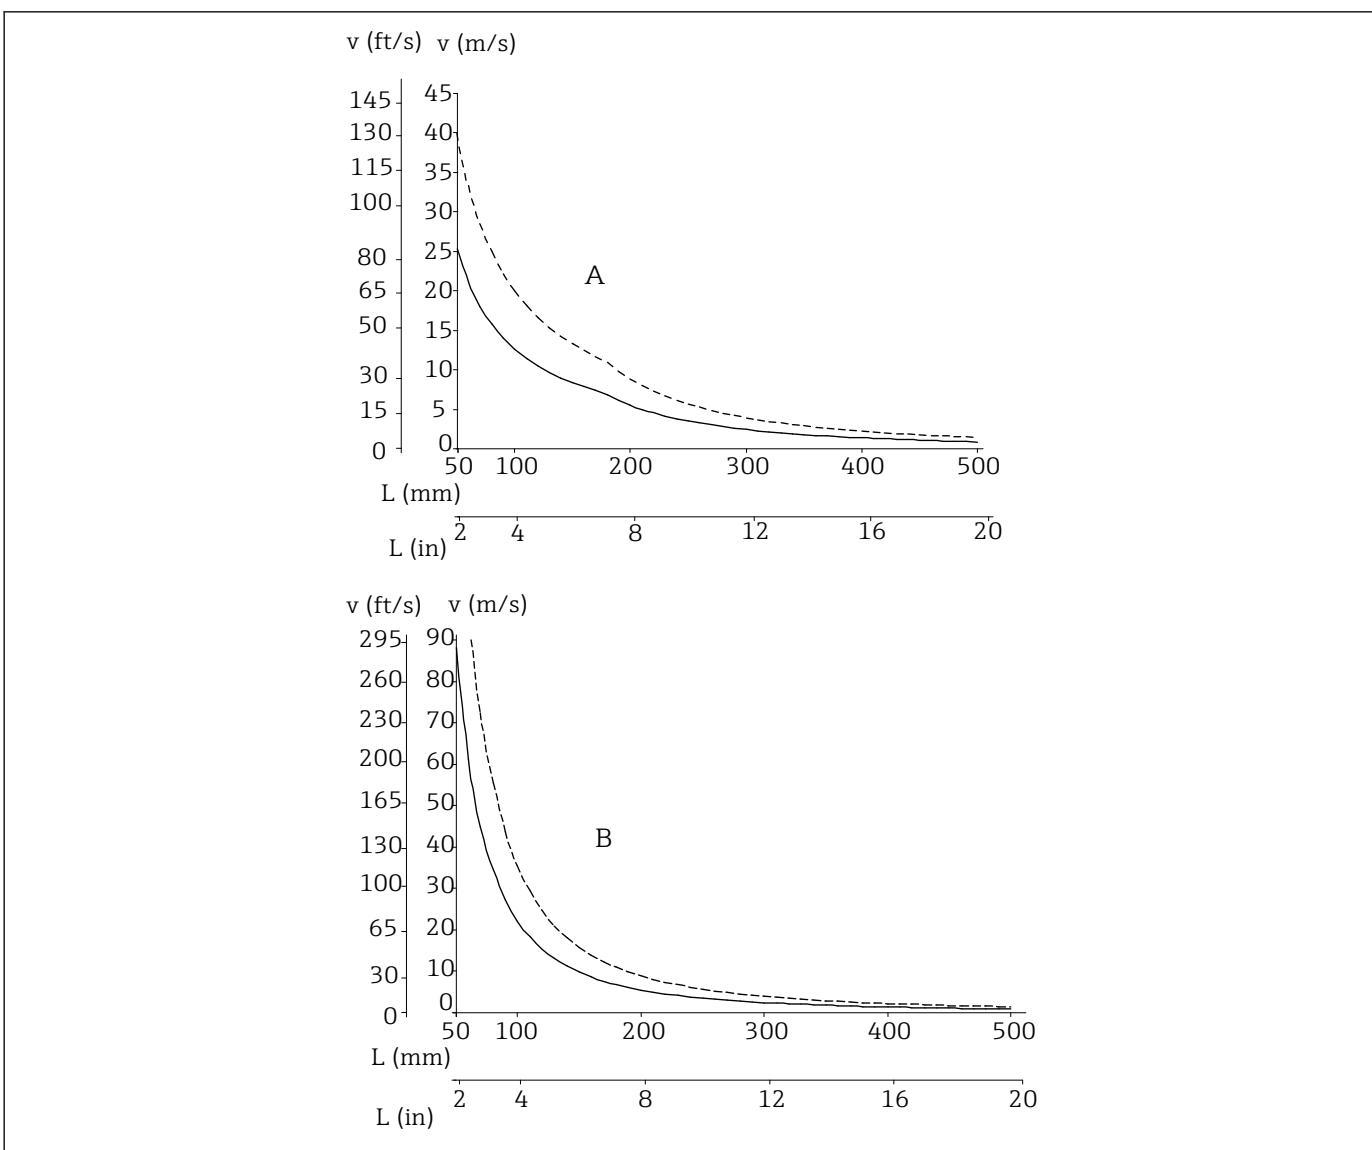
Максимальная скорость потока, допустимая для термометра, уменьшается с увеличением глубины погружения вставки в поток технологической среды. Кроме того, скорость потока зависит от диаметра наконечника термометра, типа технологической среды, рабочей температуры и рабочего давления. Следующие цифры указывают ориентировочную максимально допустимую скорость потока воды и перегретого пара при рабочем давлении 50 бар (725 фунт/кв. дюйм).



A0008605

■ 17 Максимальная скорость потока для термогильзы диаметром 9 мм (0,35 дюйм) (—) или 12 мм (0,47 дюйм) (----)

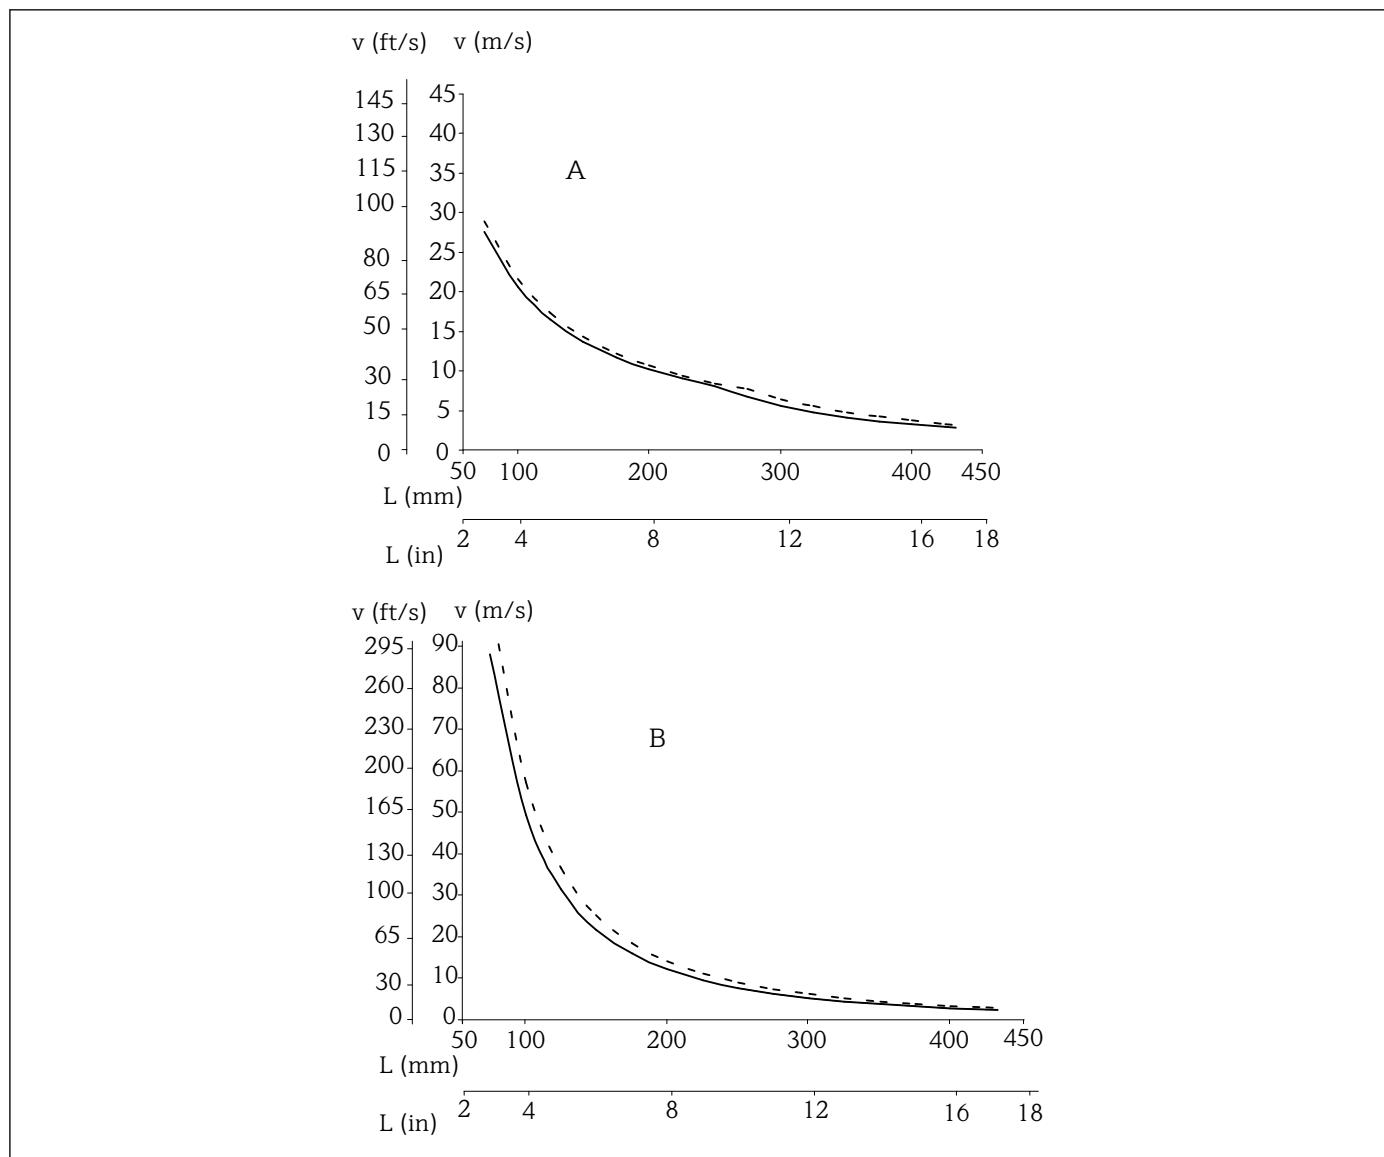- A Технологическая среда: вода при $T = 50^\circ\text{C}$ (122°F)
- B Технологическая среда: перегретый пар при $T = 400^\circ\text{C}$ (752°F)
- L Глубина погружения
- v Скорость потока



■ 18 Максимальная скорость потока для термогильзы диаметром 14 мм (0,55 дюйм) (——) или 15 мм (0,6 дюйм) (----)

A Технологическая среда: вода при $T = 50^{\circ}\text{C}$ (122°F)

B Технологическая среда: перегретый пар при $T = 400^{\circ}\text{C}$ (752°F)

L Глубина погружения

v Скорость потока

Механическая конструкция

Конструкция, размеры

Все размеры приведены в миллиметрах (дюймах). Конструкция термометра зависит от общего конструктивного исполнения.

- Термометр для монтажа в отдельную термогильзу
- Термометр с термогильзой, цельного типа, аналогично форме 2 G/F, 3 G/F по стандарту DIN 43772
- Термометр с термогильзой и шестигранным участком, аналогично форме 5, 8 по стандарту DIN 43772
- Термометр с термогильзой без надставки, аналогично форме 2 по стандарту DIN 43772

i Различные размеры, например глубина погружения U, длина надставки T и длина удлинительной шейки E являются переменными величинами и поэтому на следующих габаритных чертежах обозначены в виде позиций.

Переменные размеры


Позиция	Описание
E	Длина удлинительной шейки: зависит от конфигурации/предопределена для исполнения с iTHERM QuickNeck
IL	Глубина ввода вставки
L	Длина термогильзы (U+T)
B	Толщина донца термогильзы: задана заранее, зависит от варианта исполнения защитной гильзы (см. также отдельные данные, приведенные в таблице)
T	Длина надставки: переменная или задана заранее, зависит от варианта исполнения термогильзы (см. также отдельные данные, приведенные в таблице)
U	Глубина погружения: переменная, зависит от конфигурации
Hd, SL	<p>Переменная для вычисления глубины ввода вставки, зависит от длины вворачивания в резьбовое соединение присоединительной головки M24 x 1,5 или $\frac{1}{2}$" NPT, см. расчет глубины ввода вставки (IL).</p> <p>1 M24x1.5 2 NPT $\frac{1}{2}$" Hd Рассстояние в присоединительной головке SL Ход пружины</p>
\varnothing ID	Диаметр термогильзы, см. следующую таблицу

Термометр для монтажа в отдельную термогильзу

Термометр поставляется без термогильзы, но предназначен для использования с термогильзой.

i Прибор в таком исполнении запрещено использовать для прямого погружения в технологическую среду!

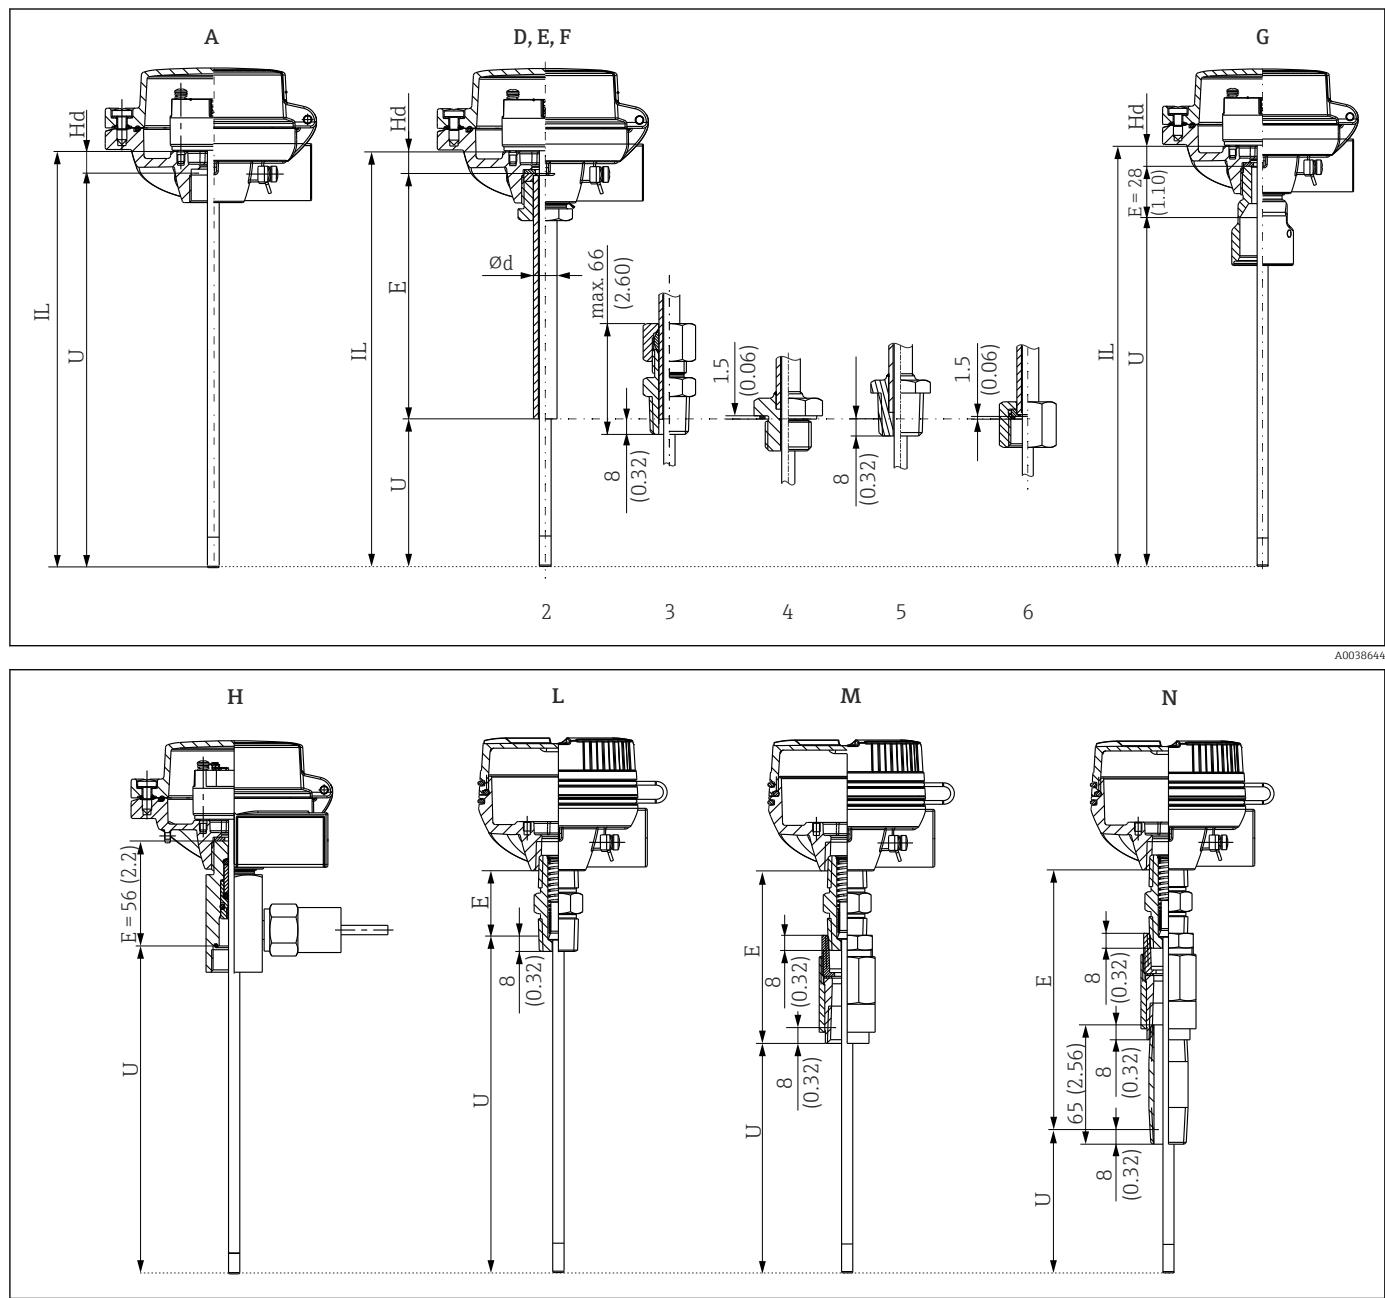Термометр можно сконфигурировать следующим образом



- Опция А: без шейки (внутренняя резьба М24, М20 x 1,5 или NPT 1/2")¹⁾
- Опция D, E, F: съемная удлинительная шейка; резьбу для соединения с термогильзой необходимо выбрать. Доступные варианты исполнения перечислены ниже.
 - Без присоединения к процессу (2)
 - Обжимной фитинг (3)
 - Метрическая резьба (4)
 - Коническая резьба (5)
 - Накидная гайка (6)
- Опция G: QuickNeck (верхняя часть)
- Опция H: шейка со вторичным технологическим уплотнением (резьба М24 x 1,5, фитинг с внутренней резьбой для соединения с термогильзой)
- Опции L, M, N: штуцер NPT 1/2", соединение «штуцер-муфта» или «штуцер-муфта-штуцер»

1) Конфигурационная позиция 30 «Исполнение термометра».

Расчет длины вставки (IL)

Опция A: без шейки	$IL = U + Hd$
Опция A для использования с термогильзой NAMUR	Термогильза TT151 типа NF1: $U_{TM131} = 304$ мм (11,97 дюйм); $IL = 315$ мм (12,4 дюйм) Термогильза TT151 типа NF2: $U_{TM131} = 364$ мм (14,33 дюйм); $IL = 375$ мм (14,8 дюйм) Термогильза TT151 типа NF3: $U_{TM131} = 424$ мм (16,7 дюйм); $IL = 435$ мм (17,13 дюйм)
Опция D, E, F: съемная удлинительная шейка	Исполнение 2: $IL = U + E + Hd$ Исполнение 3: $IL = U + E + Hd$ Исполнение 4: $IL = U + E + Hd + GC$ Исполнение 5: $IL = U + E + Hd$ Исполнение 6: $IL = U + E + Hd + GC$
Опция G: QuickNeck (верхняя часть)	$IL = U + E + Hd$
Опция H: вторичное технологическое уплотнение	$IL = U + E + Hd + GC$ Длина E = 56 мм (2,2 дюйм) для резьбы присоединительной головки M24 x 1,5 Длина E = 48 мм (1,9 дюйм) для резьбы присоединительной головки NPT 1/2"
Опции L, M, N: штуцерное соединение	$IL = U + E + Hd$

Hd для головки с резьбой M24 x 1,5 (ТА30А, ТА30Д, ТА30Р, ТА30Р, ТА20АВ) = 11 мм (0,43 дюйм)
Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (ТА30ЕВ) = 26 мм (1,02 дюйм)
Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (ТА30Н) = 41 мм (1,61 дюйм)
GC (компенсация уплотнения) - 2 мм (0,08 дюйм)

Термометр с термогильзой, цельный

Термометр всегда оснащается термогильзой.

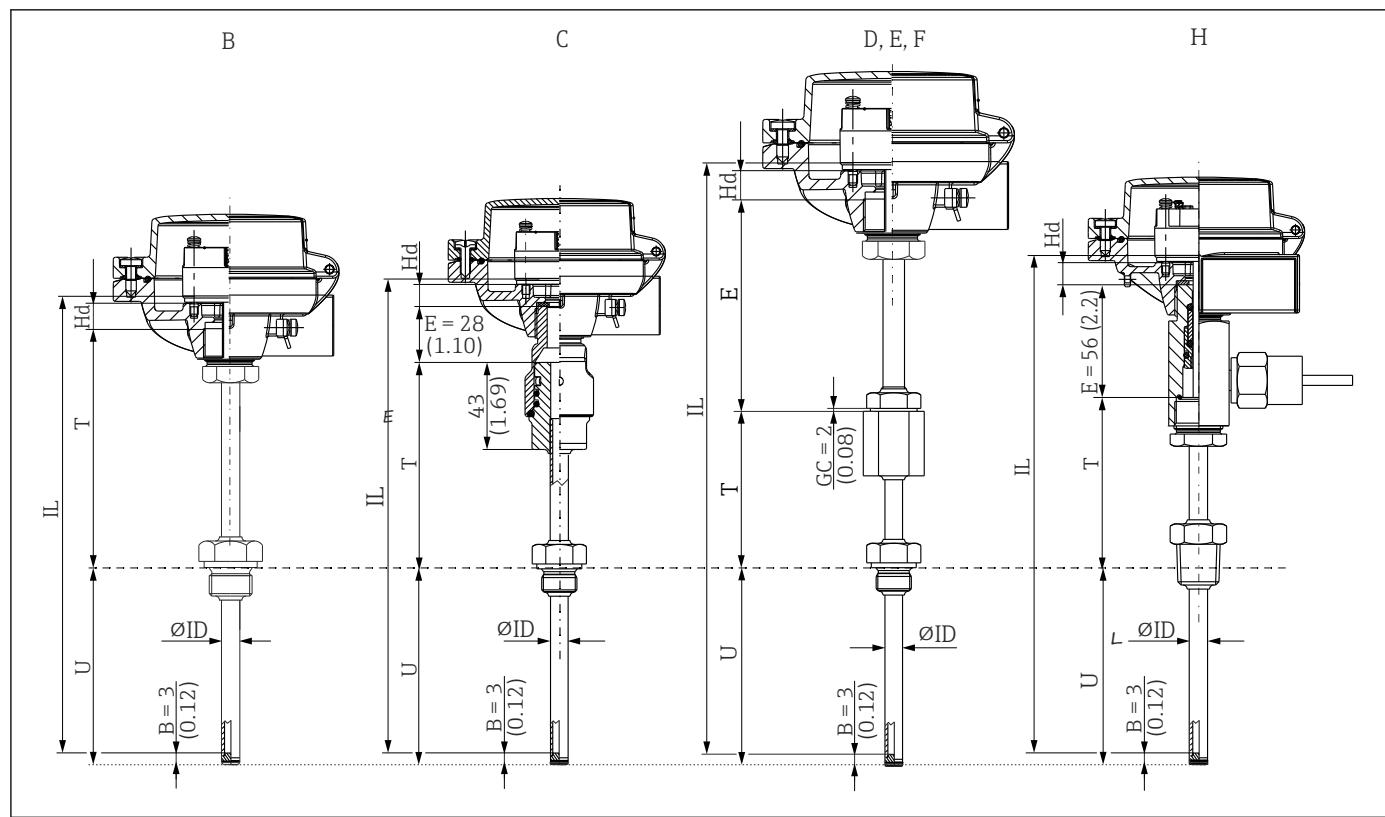


Цельная термогильза: часть термогильзы выше присоединения к процессу служит надставкой термогильзы T. Конструкция термогильзы основана на форме 2G, 2F или 3G и 3F по стандарту DIN 43772. Форма 2 описывает прямой наконечник термогильзы, форма 3 – конический.¹⁾ Буква G обозначает резьбовое, а буква F – фланцевое присоединение к процессу.

Термометр можно сконфигурировать следующим образом²⁾

1) См. также конфигурационную позицию 070 «Форма наконечника».


2) См. также конфигурационную позицию 030 «Конструкция термометра».



A0038766

20 В термометрах такого исполнения используется вставка TS111 с шайбой

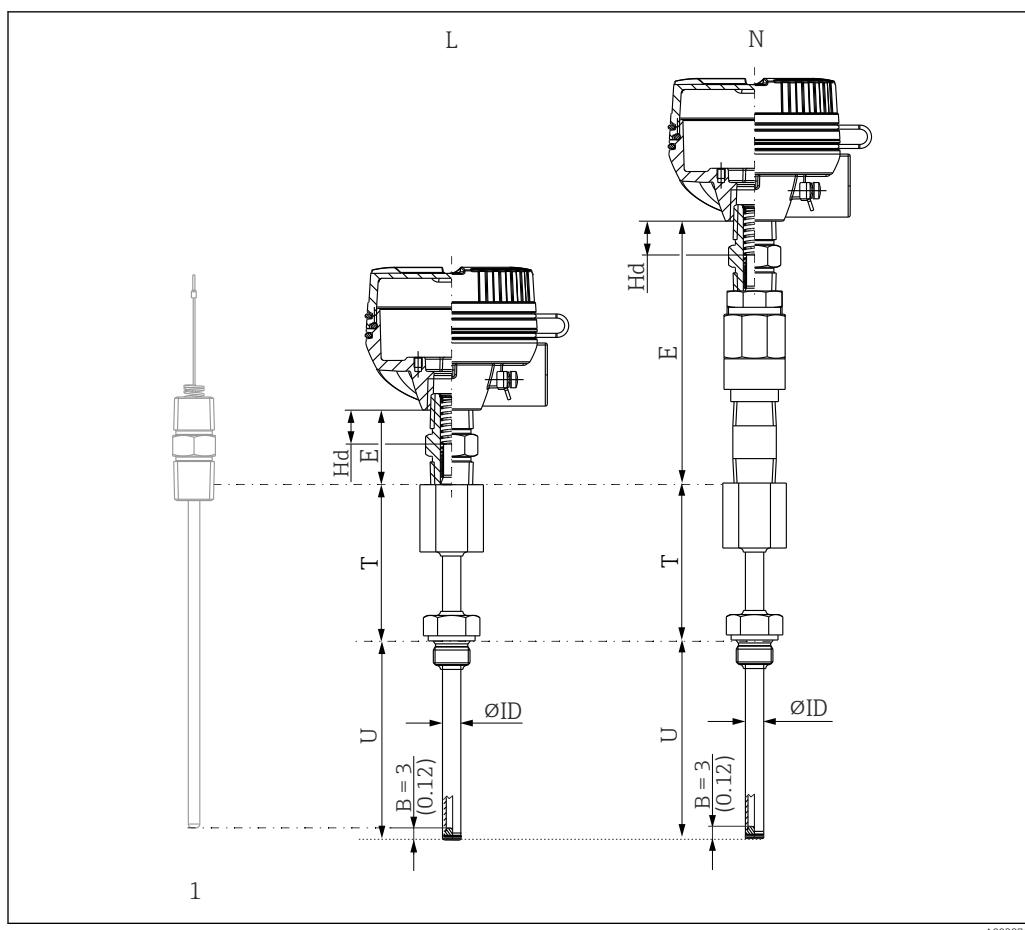- Опция В: надставка формы 2G, 3F, 3G, 3F по стандарту DIN 43772
- Опция С: соединение QuickNeck для ускоренной калибровки без применения инструментов
- Опция D, E, F: с дополнительной съемной удлинительной шейкой; диаметр 11 мм (0,43 дюйм) или 12 мм (0,47 дюйм); резьба к термогильзе – G 1/2" (опционально M20)
- Опция Н: удлинительная шейка с вторичным технологическим уплотнением



A0038767

21 В термометрах этих вариантов исполнения используется вставка TS211, подпружиненная по центру

- 1: вставка
- Опция L: термогильза со штуцерным соединением
- Опция N: термогильза с соединением типа «штуцер-муфта-штуцер»

Расчет длины вставки (IL)

Исполнение B	$IL = U + T + Hd - B + SL$ SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)
Исполнение C	$IL = U + T + E + Hd - B + SL$ $E = 28 \text{ мм (1,10 дюйм)}$ для головки с резьбой M24 x 1,5 $E = 21 \text{ мм (0,83 дюйм)}$ для головки с резьбой NPT 1/2" SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)
Варианты исполнения D, E, F	$IL = U + T + E + Hd - B + SL + GC$ SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм) GC = компенсация прокладки, только для вариантов метрической резьбой, 2 мм (0,08 дюйм)
Исполнение H	$IL = U + T + E + Hd - B + SL$ $E = 56 \text{ мм (2,2 дюйм)}$ для головки с резьбой M24 x 1,5 $E = 48 \text{ мм (1,9 дюйм)}$ для головки с резьбой NPT 1/2" SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)

Hd для головки с резьбой M24 x 1,5 (TA30A, TA30D, TA30P, TA30R, TA20AB) = 11 мм (0,43 дюйм)
Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (TA30EB) = 26 мм (1,02 дюйм)
Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (TA30H) = 41 мм (1,61 дюйм)


<p>Варианты исполнения L и N</p> <p>$IL = U + T + E + Hd - B + SL$</p> <p>Размеры E и Hd зависят от типа штуцера.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартный вариант <ul style="list-style-type: none"> ■ $E = 35$ мм (1,38 дюйм) ■ $Hd = -17$ мм (-0,67 дюйм) ■ Штуцер для взрывонепроницаемой оболочки <ul style="list-style-type: none"> ■ $E = 47$ мм (1,85 дюйм) ■ $Hd = 10$ мм (0,39 дюйм) <p>SL = ход пружины, 6 мм (0,24 дюйм)</p>	<p>Толщина донца B</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 мм (0,12 дюйм) ■ 4 мм (0,16 дюйм) для трубы дюймовой размерности ■ 5 мм (0,2 дюйм) для трубы диаметром 12 x 9 мм с усеченным наконечником
---	--

Термометр с термогильзой и шестигранным удлинением

Термометр всегда оснащается термогильзой.

i Термогильза с шестигранным удлинением: надставка термогильзы T над присоединением к процессу является шестигранной. Форма 5 описывает в качестве соединения термометра внутреннюю резьбу, а форма 8 – наружную резьбу.

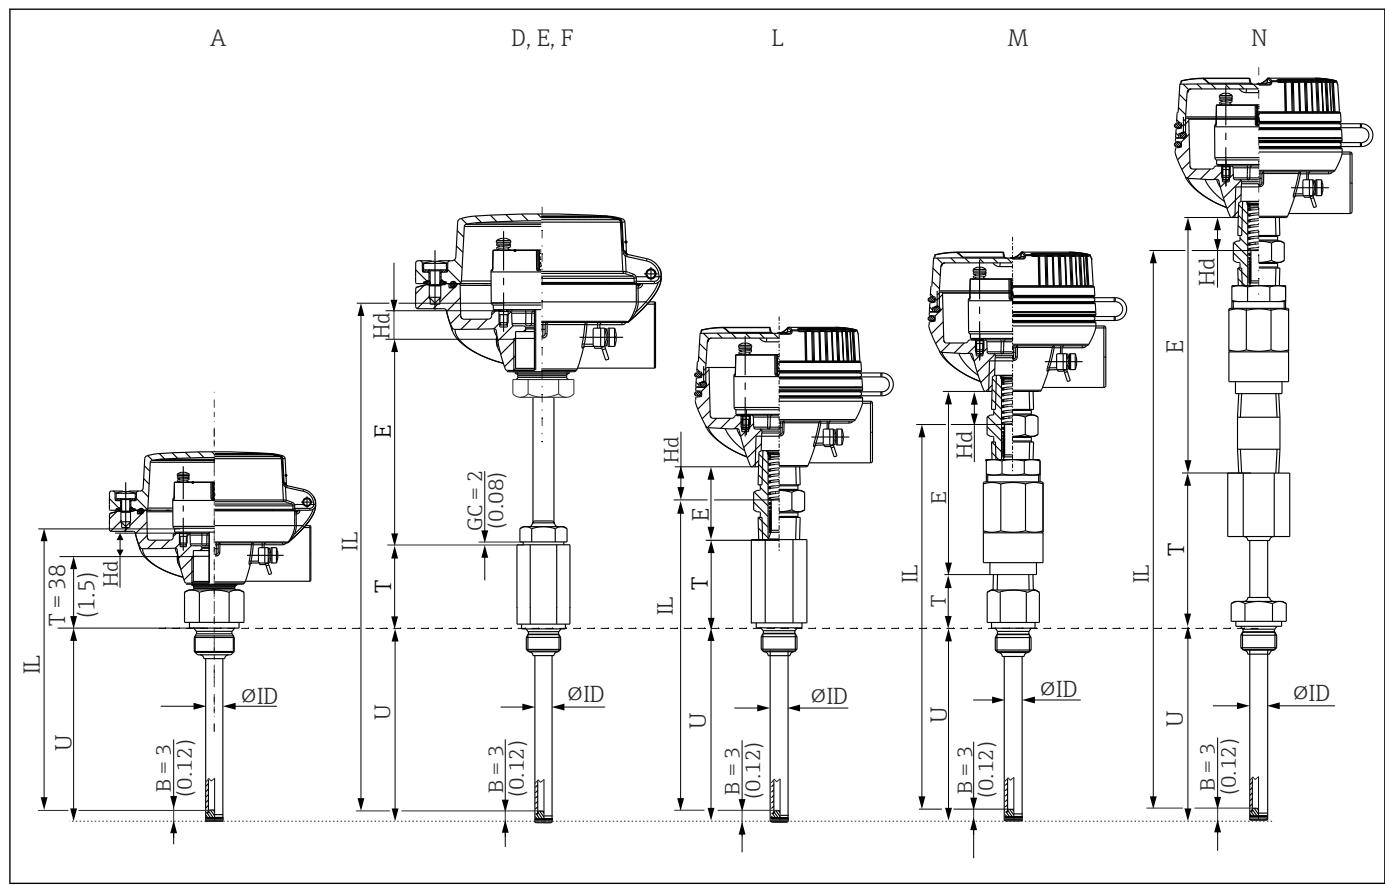Термометр можно сконфигурировать следующим образом²⁾



A0044411

- Опция A: без удлинительной шейки, аналогично формам 2, 5, 8 по стандарту DIN 43772
- Опция D, E, F: с дополнительной съемной удлинительной шейкой, аналогично стандарту DIN 43772; диаметр 11 мм (0,43 дюйм) или 12 мм (0,47 дюйм); резьба к термогильзе – G 1/2" (опционально M20)
- Опция L: со штуцерным соединением, NPT 1/2"
- Опция M: с соединением типа «штуцер-муфта», NPT 1/2"
- Опция N: с соединением типа «штуцер-муфта-штуцер», NPT 1/2"

Расчет длины вставки (IL)


Исполнение A	$IL = U + T + Hd - B + SL$ $T = 38 \text{ мм (1,5 дюйм)}$ $Hd \text{ для головки с резьбой M24 x 1,5 (TA30A, TA30D, TA30P, TA30R, TA20AB)} = 11 \text{ мм (0,43 дюйм)}$ $Hd \text{ для головки с резьбой NPT } \frac{1}{2}'' \text{ (TA30EB)} = 26 \text{ мм (1,02 дюйм)}$ $Hd \text{ для головки с резьбой NPT } \frac{1}{2}'' \text{ (TA30H)} = 41 \text{ мм (1,61 дюйм)}$ $SL = \text{ход пружины, } 2 \text{ мм (0,08 дюйм)}$
Варианты исполнения D, E, F	$IL = U + T + E + Hd - B + SL + GC$ $Hd \text{ для головки с резьбой M24 x 1,5 (TA30A, TA30D, TA30P, TA30R, TA20AB)} = 11 \text{ мм (0,43 дюйм)}$ $Hd \text{ для головки с резьбой NPT } \frac{1}{2}'' \text{ (TA30EB)} = 26 \text{ мм (1,02 дюйм)}$ $Hd \text{ для головки с резьбой NPT } \frac{1}{2}'' \text{ (TA30H)} = 41 \text{ мм (1,61 дюйм)}$ $SL = \text{ход пружины, } 2 \text{ мм (0,08 дюйм)}$ $GC = \text{компенсация прокладки, только для вариантов метрической резьбой, } 2 \text{ мм (0,08 дюйм)}$
Исполнение L	$IL = U + T + E + Hd - B + SL$
Исполнение M	Размеры E и Hd зависят от типа штуцера.
Исполнение N	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стандартный вариант <ul style="list-style-type: none"> ■ E = 35 мм (1,38 дюйм) ■ Hd = -17 мм (-0,67 дюйм) ■ Штуцер для взрывонепроницаемой оболочки <ul style="list-style-type: none"> ■ E = 47 мм (1,85 дюйм) ■ Hd = 10 мм (0,39 дюйм) <p>SL = ход пружины, 6 мм (0,24 дюйм)</p>
Толщина донца B	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 мм (0,12 дюйм) ■ 4 мм (0,16 дюйм) для трубы дюймовой размерности ■ 5 мм (0,2 дюйм) для трубы диаметром 12 x 9 мм с усеченным наконечником

Термометр с термогильзой без надставки

Термометр всегда оснащается термогильзой.

 Термогильза без надставки ($T = 0$): термогильза выпускается без присоединения к процессу или с регулируемым присоединением к процессу, например обжимным фитингом. В этом случае глубина погружения U и длина надставки T не регламентируются, если используется регулируемое присоединение к процессу.

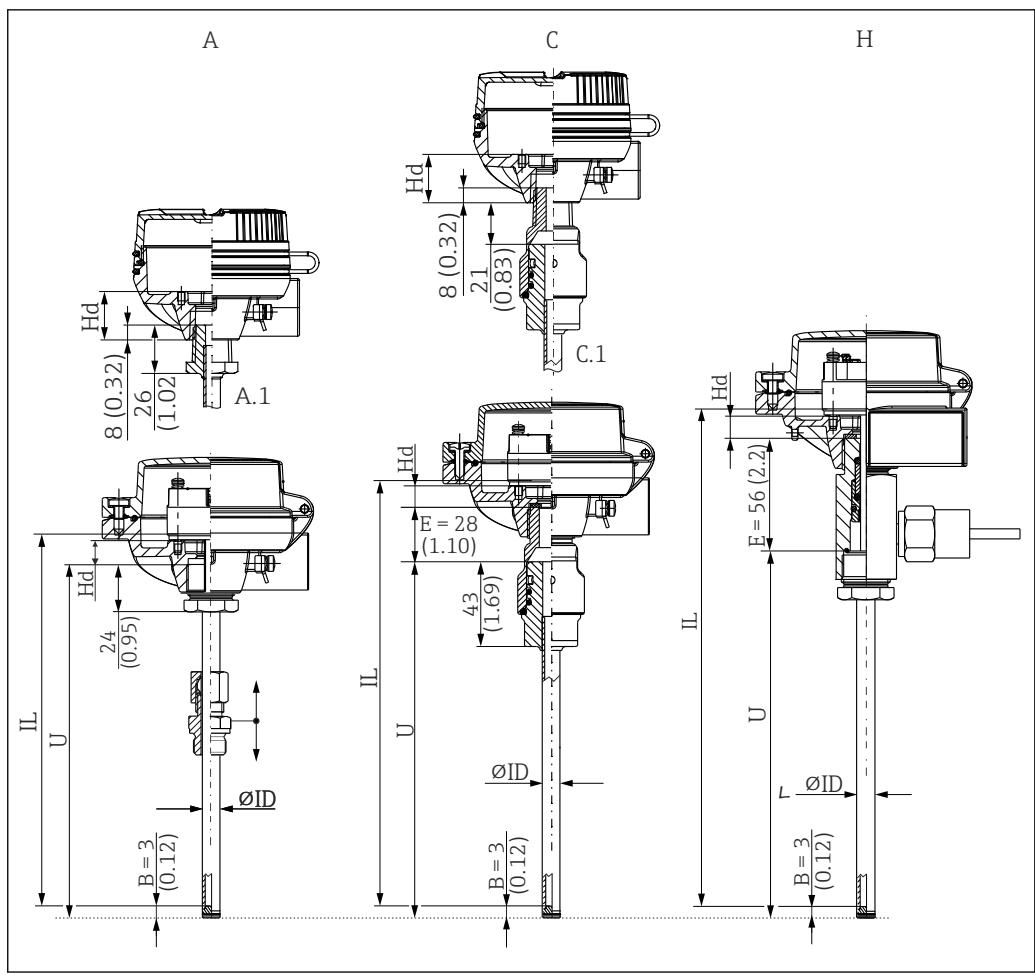Термометр можно сконфигурировать следующим образом²⁾



- Опция А: без удлинительной шейки, аналогично формам 2, 5, 8 по стандарту DIN 43772 (с обжимным фитингом)
- Опция С: соединение QuickNeck – для ускоренной калибровки без применения инструментов
- Опция Н: с удлинительной шейкой, в которой размещается вторичное технологическое уплотнение

i При замене термометра TR12, выпускаемого компанией Endress+Hauser, на термометр TM131 необходимо учитывать следующее.

Глубина погружения $U_{(TM131)}$ = глубина погружения $L_{(TR12)}$ + 24 мм (0,95 дюйм).

Расчет длины вставки (IL)

Исполнение А	$IL = U + Hd - B + SL$ SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)
Исполнение С	$IL = U + E + Hd - B + SL$ $E = 21$ мм (0,83 дюйм) для присоединительных головок ТА30Н $E = 28$ мм (1,1 дюйм) для присоединительных головок ТА30А и ТА30Д SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)

Исполнение Н	$IL = U + E + Hd - B + SL$ E = 48 мм (1,89 дюйм) для присоединительных головок TA30H и TA30EB E = 56 мм (2,2 дюйм) для других присоединительных головок SL = ход пружины, 2 мм (0,08 дюйм)
	Hd для головки с резьбой M24 x 1,5 (TA30A, TA30D, TA30P, TA30R, TA20AB) = 11 мм (0,43 дюйм) Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (TA30EB) = 26 мм (1,02 дюйм) Hd для головки с резьбой NPT 1/2" (TA30H) = 41 мм (1,61 дюйм) Толщина донца В <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 мм (0,12 дюйм) ■ 4 мм (0,16 дюйм) для трубы дюймовой размерности ■ 5 мм (0,2 дюйм) для трубы диаметром 12 x 9 мм с усеченным наконечником

Возможные комбинации исполнений термогильзы с предусмотренными присоединениями к процессу

Присоединение к процессу и размер	Диаметр термогильзы							
	9 x 1,25 мм	11 x 2 мм	12 x 2,5 мм	14 x 2 мм 316Ti	16 x 3,5 мм 316L	1/4 дюйма 316	1/2 дюйма 316	1/2 дюйма 446
Допуски для диаметра								
Нижний предел допуска (мм)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,79	-0,79	-0,79
Верхний предел допуска (мм)	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,1	+0,4	+0,4	+0,4
Резьба								
M18 x 1,5, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	-	-	-	-	-	-
M20 x 1,5, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
M27 x 2, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	-	-	-
M33 x 2, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	-	-	-
NPT 1/2", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	316	-	-
NPT 3/4", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
NPT 1", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
G 3/8, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	-	-	-	-	-
G 1/2", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
G 3/4", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	-	-	-
G 1", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	-	-	-
R 1/2", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
R 3/4", 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	-	-	-
M20 x 1,55, 321	-	-	321	-	-	-	-	-
M27 x 2, 321	-	-	321	-	-	-	-	-
M33 x 2, 321	-	-	321	-	-	-	-	-
NPT 1/2", 321	-	-	321	-	-	-	-	-
G 1/2", 321	-	-	321	-	-	-	-	-

Присоединение к процессу и размер	Диаметр термогильзы							
	9 x 1,25 мм	11 x 2 мм	12 x 2,5 мм	14 x 2 мм 316Ti	16 x 3,5 мм 316L	¼ дюйма 316	½ дюйма 316	½ дюйма 446
M20 x 1,5, AlloyC276	AlloyC276	AlloyC276	-	-	-	-	-	-
NPT ½", AlloyC276	AlloyC276	AlloyC276	-	-	-	-	-	-
G ½", AlloyC276	AlloyC276	AlloyC276	-	-	-	-	-	-
M20 x 1,5, AlloyC600	Alloy600	Alloy600	-	-	-	-	-	-
NPT ½", AlloyC600	Alloy600	Alloy600	-	-	-	-	-	-
G ½", AlloyC600	Alloy600	Alloy600	-	-	-	-	-	-
Приварной переходник								
Цилиндрический, D = 30 мм (1,18 дюйм), 316L	316L, 316Ti, Alloy600, AlloyC276	-	-	-	-	-	-	-
Обжимной фитинг								
NPT ½", 316L	316L, 316Ti, Alloy600, AlloyC276	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
G ½", 316L	316L, 316Ti, Alloy600, AlloyC276	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
G1", 316L	316L, 316Ti, Alloy600, AlloyC276	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	-	-	-	-
С фланцем								
ANSI 1 дюйм 150 RF B16.5, 316L	316L	316L	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
ANSI 1½ дюйма 150 RF B16.5, 316L	316L	316L	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
ANSI 2 дюйма 150 RF B16.5, 316L	316L	316L	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
ANSI 2 дюйма 300 RF B16.5, 316L	316L	316L	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN15 PN40 B1 EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	-	-
DN15 PN40 C EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	-	-
DN25 PN20 B1 ISO7005-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN25 PN40 B1 EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN25 PN40 C EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN25 PN100 B2 EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN40 PN40 B1 EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN50 PN40 B1 EN1092-1, 316L/316Ti	316L или 316Ti	316L или 316Ti	316Ti	316Ti	316L	316	316	446
DN25 PN40 B1 EN1092-1, AlloyC276 > 316L	AlloyC279	AlloyC280	-	-	-	-	-	-

Присоединение к процессу и размер	Диаметр термогильзы							
	9 x 1,25 мм	11 x 2 мм	12 x 2,5 мм	14 x 2 мм 316Ti	16 x 3,5 мм 316L	¼ дюйма 316	½ дюйма 316	½ дюйма 446
DN50 PN40 B1 EN1092-1, AlloyC276 > 316L	AlloyC280	AlloyC281	-	-	-	-	-	-
DN25 PN40 B1 EN1092-1, AlloyC600 > 316L	Alloy600	Alloy600	-	-	-	-	-	-
DN50 PN40 B1 EN1092-1, AlloyC600 > 316L	Alloy600	Alloy600	-	-	-	-	-	-
DN25 PN40 B1 EN1092-1, тантал > 316Ti	-	316Ti + 12 мм	316Ti + 13 мм	-	-	-	-	-
DN50 PN40 B1 EN1092-1, тантал > 316Ti	-	316Ti + 12 мм	316Ti + 13 мм	-	-	-	-	-
DN25 PN40 B1 EN1092-1, ПТФЭ > 316Ti	-	316Ti + 15 мм	-	-	-	-	-	-
DN50 PN40 B1 EN1092-1, ПТФЭ > 316Ti	-	316Ti + 15 мм	-	-	-	-	-	-

Масса 1 до 10 кг (2 до 22 lbs) в стандартном исполнении.

Материал Удлинение и термогильза, вставка, присоединение к процессу.

Значения температур для непрерывной эксплуатации, указанные в следующей таблице, представляют собой справочные значения для использования различных материалов в воздухе и без какой-либо существенной механической нагрузки. Максимальные рабочие температуры могут быть значительно ниже при экстремальных условиях эксплуатации, например при высокой механической нагрузке или применении в агрессивной среде.


Обратите внимание, что максимально допустимая температура всегда зависит в том числе от используемого датчика температуры!

Название материала	Краткая форма	Рекомендуемая максимальная температура для непрерывного использования на воздухе	Параметры
AISI 316/1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	650 °C (1 202 °F) ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аустенитная нержавеющая сталь ■ Высокая общая коррозионная стойкость ■ Повышенная коррозионная стойкость в средах с содержанием хлора и кислот или неокислительной атмосфере за счет добавления молибдена (например, фосфорная и серная кислоты, уксусная и винная кислоты при небольшой концентрации)
AISI 316L/1.4404 1.4435	X2CrNiMo17-12-2 X2CrNiMo18-14-3	650 °C (1 202 °F) ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аустенитная нержавеющая сталь ■ Высокая общая коррозионная стойкость ■ Повышенная коррозионная стойкость в средах с содержанием хлора и кислот или неокислительной атмосфере за счет добавления молибдена (например, фосфорная и серная кислоты, уксусная и винная кислоты при небольшой концентрации) ■ Повышенная стойкость к межкристаллической и точечной коррозии ■ По сравнению с материалом 1.4404, материал 1.4435 характеризуется более высокой коррозионной стойкостью и менее высоким содержанием дельта-феррита
AISI 316Ti/1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	700 °C (1 292 °F) ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> ■ Свойства сравнимы со свойствами материала AISI 316L ■ Добавление титана обеспечивает повышенную стойкость к межкристаллической коррозии даже после сварки ■ Широкие возможности эксплуатации в химической, нефтехимической и нефтяной промышленности ■ Возможности полировки ограничены, поскольку могут образовываться титановые полосы
Alloy600/2.4816	NiCr15Fe	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сплав никеля и хрома с высокой стойкостью к агрессивным, окислительным и восстановительным атмосферам даже при высоких температурах ■ Устойчивость к коррозии, вызываемой газообразным хлором и хлорсодержащими средами, а также многими другими минеральными и органическими кислотами, морской водой и т. д. ■ Подверженность коррозии в воде высшей степени очистки ■ Не предназначено для использования в серосодержащей атмосфере


Название материала	Краткая форма	Рекомендуемая максимальная температура для непрерывного использования на воздухе	Параметры
AlloyC276/2.4819	NiMo16Cr15W	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сплав на основе никеля с высокой стойкостью к агрессивным, окислительным и восстановительным атмосферам даже при высокой температуре ■ В особенности устойчив к газообразному хлору и хлоридам, а также ко многим окисляющим минеральным и органическим кислотам
AISI 321/1.4541	X6CrNiTi18-10	815 °C (1 499 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аустенитная нержавеющая сталь ■ Высокая сопротивляемость межкристаллической коррозии даже после сварки ■ Хорошая свариваемость, возможность использования всех стандартных методов сварки ■ Используется во многих секторах химической и нефтехимической промышленности, а также резервуарах, находящихся под давлением
AISI 446/~1.4762/~1.4749	X10CrAl24 X18CrNi24	1 100 °C (2 012 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ферритная жаростойкая нержавеющая сталь с высоким содержанием хрома ■ Очень высокая устойчивость к восстановительным сернистым газам и солям с низким содержанием кислорода ■ Очень хорошая стойкость как к постоянным, так и к циклическим тепловым нагрузкам, а также к коррозии при сжигании и расплавам меди, свинца и олова ■ Низкая устойчивость к газам, содержащим азот
Оболочка			
ПТФЭ (фторопласт)	Политетрафторэтилен	200 °C (392 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Стойкость почти ко всем химическим веществам ■ Стойкость к высокой температуре
Тантал	-	250 °C (482 °F)	<ul style="list-style-type: none"> ■ За исключением плавиковой кислоты, фтора и фторидов тантал обладает отличной устойчивостью к воздействию большинства минеральных кислот и солевых растворов ■ Подвержен окислению и охрупчиванию при высокой температуре на воздухе


- 1) Возможно ограниченное использование при температуре до 800 °C (1472 °F) при малой механической нагрузке и в неагрессивной среде. Для получения более подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

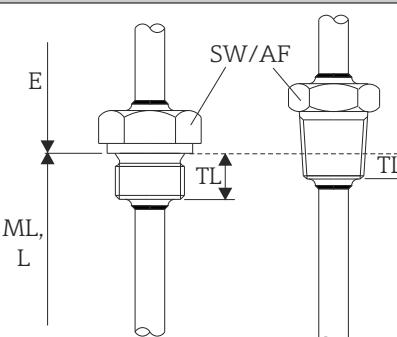
Присоединения к процессу Резьба

Резьбовое присоединение к процессу Наружная резьба	Исполнение	Длина резьбы TL	Размер под ключ	Максимальное рабочее давление
 <p>■ 22 Цилиндрический (слева) и конический (справа) варианты исполнения</p> <p>A0008620</p>	M	M14 x 1,5	12 мм (0,47 дюйм)	22 мм (0,87 дюйм)
	M	M20 x 1,5	14 мм (0,55 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)
	M	M18 x 1,5	12 мм (0,47 дюйм)	24 мм (0,95 дюйм)
	M	M27 x 2	16 мм (0,63 дюйм)	32 мм (1,26 дюйм)
	M	M33 x 2	18 мм (0,71 дюйм)	41 мм (1,61 дюйм)
	G ²⁾	G 1/2", DIN/BSP	15 мм (0,6 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)
	G ²⁾	G 1", DIN/BSP	18 мм (0,71 дюйм)	41 мм (1,61 дюйм)
	G ²⁾	G 3/4", BSP	15 мм (0,6 дюйм)	32 мм (1,26 дюйм)
	G ²⁾	G 3/8"	12 мм (0,47 дюйм)	24 мм (0,95 дюйм)
	NPT	NPT 1/2"	8 мм (0,32 дюйм)	22 мм (0,87 дюйм)
	NPT	NPT 3/4"	8,5 мм (0,33 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)
	NPT	NPT 1"	10,2 мм (0,4 дюйм)	41 мм (1,61 дюйм)
	R	R 3/4"	8 мм (0,32 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)
	R	R 1/2"		22 мм (0,87 дюйм)

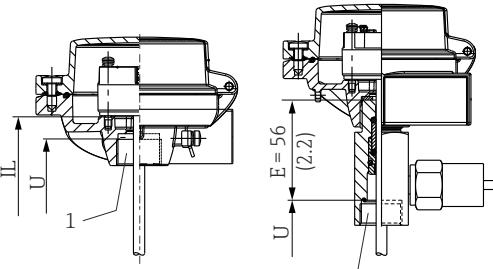
- 1) Сведения о максимальном давлении – только для резьбы. Разрушение резьбы рассчитывается с учетом статического давления. Расчет выполнен для полностью затянутой резьбы (TL = длина резьбового участка).
- 2) DIN ISO 228 BSPP

Присоединительная резьба Метрическая внутренняя резьба	Исполнение	Длина резьбы TL	Размер под ключ		
 <p>1 Внутренняя резьба</p> <p>A0043558</p>	M	M24 x 1,5 M20 x 1,5	14 мм (0,55 дюйм) 20 мм (0,8 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)	Метрическая внутренняя резьба не предназначена для использования в качестве присоединения к процессу. Такое соединение предусмотрено только для термометров без термогильзы.

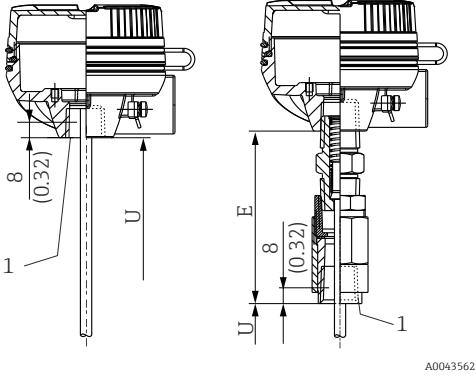Присоединительная резьба Коническая внутренняя резьба	Исполнение	Длина резьбы TL	Размер под ключ	
 <p>1 Внутренняя резьба</p> <p>A0043562</p>	NPT NPT $\frac{1}{2}$ "	8 мм (0,32 дюйм)	22 мм (0,87 дюйм)	Коническая внутренняя резьба не предназначена для использования в качестве присоединения к процессу. Такое соединение предусмотрено только для термометров без термогильзы.

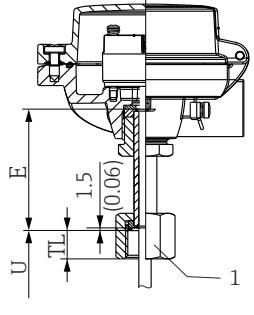Присоединительная резьба Накидная гайка ¹⁾	Исполнение	Длина резьбы TL	Размер под ключ	
 <p>1 Резьба накидной гайки</p> <p>A0043608</p>	M20 x 1,5	15,5 мм (0,61 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)	Накидные гайки не предназначены для использования в качестве присоединений к процессу. Такое соединение предусмотрено только для термометров без термогильзы.
	G $\frac{1}{2}$ "	15,5 мм (0,61 дюйм)	27 мм (1,06 дюйм)	
	G $\frac{3}{4}$ "	19,5 мм (0,77 дюйм)	32 мм (1,26 дюйм)	

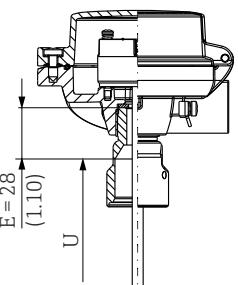- 1) Для вариантов выбора без термогильзы. Предназначается только для монтажа в существующую термогильзу.

QuickNeck (верхняя часть) ¹⁾	
 <p>A0043611</p>	Соединение QuickNeck (верхняя часть) используется для присоединения к термогильзе с нижней частью соединения QuickNeck, которая имеется на месте эксплуатации. Такое соединение предусмотрено только для термометров без термогильзы.

- 1) Для монтажа в существующую термогильзу.



Обжимные фитинги из стали марки 316L не подлежат повторному использованию вследствие деформации. Это относится ко всем деталям обжимного фитинга! Новый обжимной фитинг следует крепить в другом месте (канавки на термогильзе). Обжимные фитинги из материала PEEK запрещено использовать при температурах ниже температуры на момент их установки. Причиной тому является невозможность обеспечения герметичности вследствие температурного сжатия материала PEEK.

При более высоких требованиях настоятельно рекомендуется использовать фитинги типа SWAGELOCK или аналогичные.

Приварной переходник

Тип TK40	Исполнение	Размеры			Технические свойства
	Цилиндрическая форма	ϕdi	ϕD	h	
Приварной переходник	Материал втулки – Elastosil Резьба G 1/2"	9,2 мм (0,36 дюйм)	30 мм (1,18 дюйм)	57 мм (2,24 дюйм)	$P_{\max} = 10$ бар (145 фунт/кв. дюйм), $T_{\max} = +200^{\circ}\text{C}$ (+392 °F) для наконечника ELASTOSIL, момент затяжки = 5 Нм

Обжимной фитинг

Тип TK40	Исполнение	Размеры			Технические свойства
		ϕdi	L	Размер под ключ	
 1 Гайка 2 Втулка 3 Присоединение к процессу	NPT 1/2", материал наконечника 316L G 1/2", материал наконечника 316L	9 мм (0,35 дюйм), минимальный момент затяжки = 70 Нм	G 1/2": 56 мм (2,2 дюйм) 1/2" NPT: 60 мм (2,36 дюйм)	G 1/2": 27 мм (1,06 дюйм) 1/2" NPT: 24 мм (0,95 дюйм)	<ul style="list-style-type: none"> ■ $P_{\max} = 40$ бар (104 фунт/кв. дюйм) при $T = +200^{\circ}\text{C}$ (+392 °F) для 316L ■ $P_{\max} = 25$ бар (77 фунт/кв. дюйм) при $T = +400^{\circ}\text{C}$ (+752 °F) для 316L
		11 мм (0,43 дюйм), минимальный момент затяжки = 70 Нм			
		12 мм (0,47 дюйм), минимальный момент затяжки = 90 Нм			
		14 мм (0,55 дюйм), минимальный момент затяжки = 110 Нм			
 1 Гайка 2 Втулка 3 Присоединение к процессу	G 1", материал наконечника 316L	12 мм (0,47 дюйм), минимальный момент затяжки = 90 Нм	64 мм (2,52 дюйм)	41 мм (1,61 дюйм)	<ul style="list-style-type: none"> ■ $P_{\max} = 40$ бар (104 фунт/кв. дюйм) при $T = +200^{\circ}\text{C}$ (+392 °F) для 316L ■ $P_{\max} = 25$ бар (77 фунт/кв. дюйм) при $T = +400^{\circ}\text{C}$ (+752 °F) для 316L
		14 мм (0,55 дюйм), минимальный момент затяжки = 110 Нм			

Фланцы

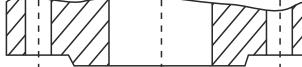
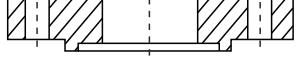
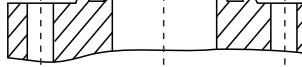
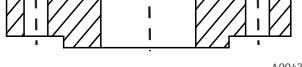
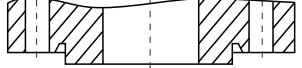
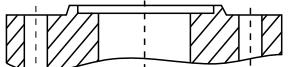


Поставляются фланцы из нержавеющей стали AISI 316L с номером материала 1.4404 или 1.4435. В отношении температурной стабильности материалы 1.4404 и 1.4435 находятся в одной группе под номером 13E0 в стандарте DIN EN 1092-1 (табл. 18) и под номером 023b в стандарте JIS B2220: 2004 (табл. 5). Фланцы, стандартизированные по правилам ASME, сгруппированы в табл. 2-2.2 стандарта ASME B16.5-2013. Дюймы переводятся в метрические единицы измерения (дюйм – мм) с использованием коэффициента 2,54. В стандарте ASME метрические данные округляются до 0 или до 5.

Варианты исполнения

- Фланцы DIN соответствуют стандарту DIN 2527, разработанному Германским институтом стандартизации
- Фланцы EN соответствуют европейским стандартам DIN EN 1092-1:2002-06 и 2007
- Фланцы ASME соответствуют стандарту ASME B16.5-2013, разработанному Американским обществом инженеров-механиков
- Фланцы JIS соответствуют японскому промышленному стандарту B2220:2004

Геометрические параметры уплотняемых поверхностей

Фланцы	Уплотняемая поверхность	DIN 2526 ¹⁾		DIN EN 1092-1		
		Форма	Rz (мкм)	Форма	Rz (мкм)	Ra (мкм)
Без выступающей поверхности	 A0043514	A B	- 40 до 160	A ²⁾	12,5 до 50	3,2 до 12,5
С выступающей поверхностью	 A0043516	C D E	40 до 160 40 16	B1 ³⁾ B2	12,5 до 50 3,2 до 12,5	3,2 до 12,5 0,8 до 3,2
Шип	 A0043517	F	-	C	3,2 до 12,5	0,8 до 3,2
Паз	 A0043518	N			D	
Выступ	 A0043519	V 13	-	E	12,5 до 50	3,2 до 12,5
Впадина	 A0043520	R 13		F		
Выступ	 A0043521	V 14	Под уплотнительные кольца	H	3,2 до 12,5	3,2 до 12,5
Впадина	 A0043522	R 14		G		

1) Содержится в стандарте DIN 2527.

2) Как правило, PN2,5-PN40.

3) Как правило, начиная с PN63.


Фланцы, соответствующие устаревшему стандарту DIN, совместимы с новым стандартом DIN EN 1092-1. Изменение номинального давления: устаревшие стандарты DIN, PN64 → DIN EN 1092-1 PN63.

Высота выступающей поверхности¹⁾

Стандарт	Фланцы	Высота выступающей поверхности f	Допуск
DIN EN 1092-1:2002-06	Все типы	2 (0,08)	0 -1 (-0,04)
DIN EN 1092-1:2007	≤ DN 32		
	> DN 32 – DN 250	3 (0,12)	0 -2 (-0,08)
	> DN 250 – DN 500	4 (0,16)	0 -3 (-0,12)
	> DN 500	5 (0,19)	0 -4 (-0,16)
ASME B16.5 - 2013	≤ класс 300	1,6 (0,06)	±0,75 (±0,03)
	≥ класс 600	6,4 (0,25)	0,5 (0,02)
JIS B2220:2004	< DN 20	1,5 (0,06) 0	-
	> DN 20 – DN 50	2 (0,08) 0	
	> DN 50	3 (0,12) 0	

1) Размеры в мм (дюймах).

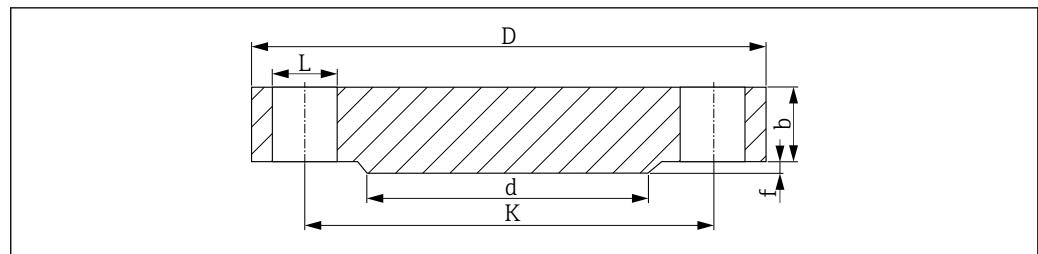Фланцы EN (DIN EN 1092-1)



A0029176

23 Выступающая поверхность B1

- L Диаметр отверстия
- d Диаметр выступающей поверхности
- K Диаметр делительной окружности
- D Диаметр фланца
- b Общая толщина фланца
- f Высота выступающей поверхности (обычно 2 мм (0,08 дюйм))

PN16¹⁾

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
25	115 (4,53)	18 (0,71)	85 (3,35)	68 (2,68)	4 x Ø14 (0,55)	1,50 (3,31)
32	140 (5,51)	18 (0,71)	100 (3,94)	78 (3,07)	4 x Ø18 (0,71)	2,00 (4,41)
40	150 (5,91)	18 (0,71)	110 (4,33)	88 (3,46)	4 x Ø18 (0,71)	2,50 (5,51)
50	165 (6,5)	18 (0,71)	125 (4,92)	102 (4,02)	4 x Ø18 (0,71)	2,90 (6,39)
65	185 (7,28)	18 (0,71)	145 (5,71)	122 (4,80)	8 x Ø18 (0,71)	3,50 (7,72)
80	200 (7,87)	20 (0,79)	160 (6,30)	138 (5,43)	8 x Ø18 (0,71)	4,50 (9,92)
100	220 (8,66)	20 (0,79)	180 (7,09)	158 (6,22)	8 x Ø18 (0,71)	5,50 (12,13)
125	250 (9,84)	22 (0,87)	210 (8,27)	188 (7,40)	8 x Ø18 (0,71)	8,00 (17,64)
150	285 (11,2)	22 (0,87)	240 (9,45)	212 (8,35)	8 x Ø22 (0,87)	10,5 (23,15)
200	340 (13,4)	24 (0,94)	295 (11,6)	268 (10,6)	12 x Ø22 (0,87)	16,5 (36,38)

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
250	405 (15,9)	26 (1,02)	355 (14,0)	320 (12,6)	12 x Ø26 (1,02)	25,0 (55,13)
300	460 (18,1)	28 (1,10)	410 (16,1)	378 (14,9)	12 x Ø26 (1,02)	35,0 (77,18)

1) Размеры в следующих таблицах приведены в миллиметрах (дюймах), если не указано иное.

PN25

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
25	115 (4,53)	18 (0,71)	85 (3,35)	68 (2,68)	4 x Ø14 (0,55)	1,50 (3,31)
32	140 (5,51)	18 (0,71)	100 (3,94)	78 (3,07)	4 x Ø18 (0,71)	2,00 (4,41)
40	150 (5,91)	18 (0,71)	110 (4,33)	88 (3,46)	4 x Ø18 (0,71)	2,50 (5,51)
50	165 (6,5)	20 (0,79)	125 (4,92)	102 (4,02)	4 x Ø18 (0,71)	3,00 (6,62)
65	185 (7,28)	22 (0,87)	145 (5,71)	122 (4,80)	8 x Ø18 (0,71)	4,50 (9,92)
80	200 (7,87)	24 (0,94)	160 (6,30)	138 (5,43)	8 x Ø18 (0,71)	5,50 (12,13)
100	235 (9,25)	24 (0,94)	190 (7,48)	162 (6,38)	8 x Ø22 (0,87)	7,50 (16,54)
125	270 (10,6)	26 (1,02)	220 (8,66)	188 (7,40)	8 x Ø26 (1,02)	11,0 (24,26)
150	300 (11,8)	28 (1,10)	250 (9,84)	218 (8,58)	8 x Ø26 (1,02)	14,5 (31,97)
200	360 (14,2)	30 (1,18)	310 (12,2)	278 (10,9)	12 x Ø26 (1,02)	22,5 (49,61)
250	425 (16,7)	32 (1,26)	370 (14,6)	335 (13,2)	12 x Ø30 (1,18)	33,5 (73,9)
300	485 (19,1)	34 (1,34)	430 (16,9)	395 (15,6)	16 x Ø30 (1,18)	46,5 (102,5)

PN40

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
15	95 (3,74)	16 (0,55)	65 (2,56)	45 (1,77)	4 x Ø14 (0,55)	0,81 (1,8)
25	115 (4,53)	18 (0,71)	85 (3,35)	68 (2,68)	4 x Ø14 (0,55)	1,50 (3,31)
32	140 (5,51)	18 (0,71)	100 (3,94)	78 (3,07)	4 x Ø18 (0,71)	2,00 (4,41)
40	150 (5,91)	18 (0,71)	110 (4,33)	88 (3,46)	4 x Ø18 (0,71)	2,50 (5,51)
50	165 (6,5)	20 (0,79)	125 (4,92)	102 (4,02)	4 x Ø18 (0,71)	3,00 (6,62)
65	185 (7,28)	22 (0,87)	145 (5,71)	122 (4,80)	8 x Ø18 (0,71)	4,50 (9,92)
80	200 (7,87)	24 (0,94)	160 (6,30)	138 (5,43)	8 x Ø18 (0,71)	5,50 (12,13)
100	235 (9,25)	24 (0,94)	190 (7,48)	162 (6,38)	8 x Ø22 (0,87)	7,50 (16,54)
125	270 (10,6)	26 (1,02)	220 (8,66)	188 (7,40)	8 x Ø26 (1,02)	11,0 (24,26)
150	300 (11,8)	28 (1,10)	250 (9,84)	218 (8,58)	8 x Ø26 (1,02)	14,5 (31,97)
200	375 (14,8)	36 (1,42)	320 (12,6)	285 (11,2)	12 x Ø30 (1,18)	29,0 (63,95)
250	450 (17,7)	38 (1,50)	385 (15,2)	345 (13,6)	12 x Ø33 (1,30)	44,5 (98,12)
300	515 (20,3)	42 (1,65)	450 (17,7)	410 (16,1)	16 x Ø33 (1,30)	64,0 (141,1)

PN63


DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
25	140 (5,51)	24 (0,94)	100 (3,94)	68 (2,68)	4 x Ø18 (0,71)	2,50 (5,51)
32	155 (6,10)	24 (0,94)	110 (4,33)	78 (3,07)	4 x Ø22 (0,87)	3,50 (7,72)
40	170 (6,69)	26 (1,02)	125 (4,92)	88 (3,46)	4 x Ø22 (0,87)	4,50 (9,92)
50	180 (7,09)	26 (1,02)	135 (5,31)	102 (4,02)	4 x Ø22 (0,87)	5,00 (11,03)
65	205 (8,07)	26 (1,02)	160 (6,30)	122 (4,80)	8 x Ø22 (0,87)	6,00 (13,23)

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
80	215 (8,46)	28 (1,10)	170 (6,69)	138 (5,43)	8 x Ø22 (0,87)	7,50 (16,54)
100	250 (9,84)	30 (1,18)	200 (7,87)	162 (6,38)	8 x Ø26 (1,02)	10,5 (23,15)
125	295 (11,6)	34 (1,34)	240 (9,45)	188 (7,40)	8 x Ø30 (1,18)	16,5 (36,38)
150	345 (13,6)	36 (1,42)	280 (11,0)	218 (8,58)	8 x Ø33 (1,30)	24,5 (54,02)
200	415 (16,3)	42 (1,65)	345 (13,6)	285 (11,2)	12 x Ø36 (1,42)	40,5 (89,3)
250	470 (18,5)	46 (1,81)	400 (15,7)	345 (13,6)	12 x Ø36 (1,42)	58,0 (127,9)
300	530 (20,9)	52 (2,05)	460 (18,1)	410 (16,1)	16 x Ø36 (1,42)	83,5 (184,1)

PN100

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
25	140 (5,51)	24 (0,94)	100 (3,94)	68 (2,68)	4 x Ø18 (0,71)	2,50 (5,51)
32	155 (6,10)	24 (0,94)	110 (4,33)	78 (3,07)	4 x Ø22 (0,87)	3,50 (7,72)
40	170 (6,69)	26 (1,02)	125 (4,92)	88 (3,46)	4 x Ø22 (0,87)	4,50 (9,92)
50	195 (7,68)	28 (1,10)	145 (5,71)	102 (4,02)	4 x Ø26 (1,02)	6,00 (13,23)
65	220 (8,66)	30 (1,18)	170 (6,69)	122 (4,80)	8 x Ø26 (1,02)	8,00 (17,64)
80	230 (9,06)	32 (1,26)	180 (7,09)	138 (5,43)	8 x Ø26 (1,02)	9,50 (20,95)
100	265 (10,4)	36 (1,42)	210 (8,27)	162 (6,38)	8 x Ø30 (1,18)	14,0 (30,87)
125	315 (12,4)	40 (1,57)	250 (9,84)	188 (7,40)	8 x Ø33 (1,30)	22,5 (49,61)
150	355 (14,0)	44 (1,73)	290 (11,4)	218 (8,58)	12 x Ø33 (1,30)	30,5 (67,25)
200	430 (16,9)	52 (2,05)	360 (14,2)	285 (11,2)	12 x Ø36 (1,42)	54,5 (120,2)
250	505 (19,9)	60 (2,36)	430 (16,9)	345 (13,6)	12 x Ø39 (1,54)	87,5 (192,9)
300	585 (23,0)	68 (2,68)	500 (19,7)	410 (16,1)	16 x Ø42 (1,65)	131,5 (289,9)

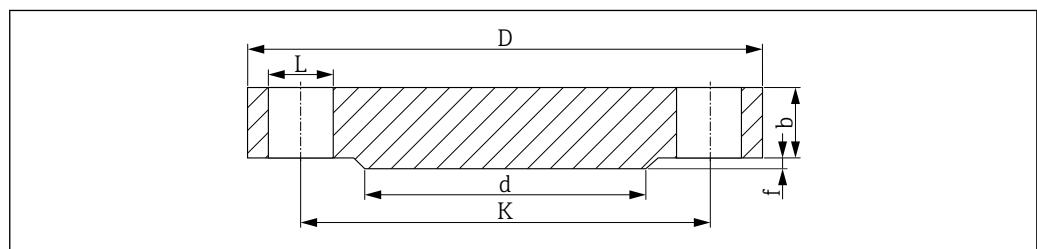Фланцы ASME (ASME B16.5-2013)



A0029175

24 Выступающая поверхность, RF

L Диаметр отверстия

d Диаметр выступающей поверхности

K Диаметр делительной окружности

D Диаметр фланца

b Общая толщина фланца

f Высота выступающей поверхности, класс 150/300: 1,6 мм (0,06 дюйм). Или начиная с класса 600: 6,4 мм (0,25 дюйм)

Качество обработки уплотняемой поверхности, Ra ≤ 3,2 до 6,3 мкм (126 до 248 микродюйм).

Класс 150¹⁾

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
1 дюйм	108,0 (4,25)	14,2 (0,56)	79,2 (3,12)	50,8 (2,00)	4 x Ø15,7 (0,62)	0,86 (1,9)
1½ дюйма	117,3 (4,62)	15,7 (0,62)	88,9 (3,50)	63,5 (2,50)	4 x Ø15,7 (0,62)	1,17 (2,58)
1½½ дюйма	127,0 (5,00)	17,5 (0,69)	98,6 (3,88)	73,2 (2,88)	4 x Ø15,7 (0,62)	1,53 (3,37)
2 дюйма	152,4 (6,00)	19,1 (0,75)	120,7 (4,75)	91,9 (3,62)	4 x Ø19,1 (0,75)	2,42 (5,34)
2½ дюйма	177,8 (7,00)	22,4 (0,88)	139,7 (5,50)	104,6 (4,12)	4 x Ø19,1 (0,75)	3,94 (8,69)
3 дюйма	190,5 (7,50)	23,9 (0,94)	152,4 (6,00)	127,0 (5,00)	4 x Ø19,1 (0,75)	4,93 (10,87)
3½ дюйма	215,9 (8,50)	23,9 (0,94)	177,8 (7,00)	139,7 (5,50)	8 x Ø19,1 (0,75)	6,17 (13,60)
4 дюйма	228,6 (9,00)	23,9 (0,94)	190,5 (7,50)	157,2 (6,19)	8 x Ø19,1 (0,75)	7,00 (15,44)
5 дюймов	254,0 (10,0)	23,9 (0,94)	215,9 (8,50)	185,7 (7,31)	8 x Ø22,4 (0,88)	8,63 (19,03)
6 дюймов	279,4 (11,0)	25,4 (1,00)	241,3 (9,50)	215,9 (8,50)	8 x Ø22,4 (0,88)	11,3 (24,92)
8 дюймов	342,9 (13,5)	28,4 (1,12)	298,5 (11,8)	269,7 (10,6)	8 x Ø22,4 (0,88)	19,6 (43,22)
10 дюймов	406,4 (16,0)	30,2 (1,19)	362,0 (14,3)	323,8 (12,7)	12 x Ø25,4 (1,00)	28,8 (63,50)

1) Размеры в следующих таблицах приведены в миллиметрах (дюймах), если не указано иное.

Класс 300

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
1 дюйм	124,0 (4,88)	17,5 (0,69)	88,9 (3,50)	50,8 (2,00)	4 x Ø19,1 (0,75)	1,39 (3,06)
1¼ дюйма	133,4 (5,25)	19,1 (0,75)	98,6 (3,88)	63,5 (2,50)	4 x Ø19,1 (0,75)	1,79 (3,95)
1½ дюйма	155,4 (6,12)	20,6 (0,81)	114,3 (4,50)	73,2 (2,88)	4 x Ø22,4 (0,88)	2,66 (5,87)
2 дюйма	165,1 (6,50)	22,4 (0,88)	127,0 (5,00)	91,9 (3,62)	8 x Ø19,1 (0,75)	3,18 (7,01)
2½ дюйма	190,5 (7,50)	25,4 (1,00)	149,4 (5,88)	104,6 (4,12)	8 x Ø22,4 (0,88)	4,85 (10,69)
3 дюйма	209,5 (8,25)	28,4 (1,12)	168,1 (6,62)	127,0 (5,00)	8 x Ø22,4 (0,88)	6,81 (15,02)
3½ дюйма	228,6 (9,00)	30,2 (1,19)	184,2 (7,25)	139,7 (5,50)	8 x Ø22,4 (0,88)	8,71 (19,21)
4 дюйма	254,0 (10,0)	31,8 (1,25)	200,2 (7,88)	157,2 (6,19)	8 x Ø22,4 (0,88)	11,5 (25,36)
5 дюймов	279,4 (11,0)	35,1 (1,38)	235,0 (9,25)	185,7 (7,31)	8 x Ø22,4 (0,88)	15,6 (34,4)
6 дюймов	317,5 (12,5)	36,6 (1,44)	269,7 (10,6)	215,9 (8,50)	12 x Ø22,4 (0,88)	20,9 (46,08)
8 дюймов	381,0 (15,0)	41,1 (1,62)	330,2 (13,0)	269,7 (10,6)	12 x Ø25,4 (1,00)	34,3 (75,63)
10 дюймов	444,5 (17,5)	47,8 (1,88)	387,4 (15,3)	323,8 (12,7)	16 x Ø28,4 (1,12)	53,3 (117,5)

Класс 600

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
1 дюйм	124,0 (4,88)	17,5 (0,69)	88,9 (3,50)	50,8 (2,00)	4 x Ø19,1 (0,75)	1,60 (3,53)
1¼ дюйма	133,4 (5,25)	20,6 (0,81)	98,6 (3,88)	63,5 (2,50)	4 x Ø19,1 (0,75)	2,23 (4,92)
1½ дюйма	155,4 (6,12)	22,4 (0,88)	114,3 (4,50)	73,2 (2,88)	4 x Ø22,4 (0,88)	3,25 (7,17)
2 дюйма	165,1 (6,50)	25,4 (1,00)	127,0 (5,00)	91,9 (3,62)	8 x Ø19,1 (0,75)	4,15 (9,15)
2½ дюйма	190,5 (7,50)	28,4 (1,12)	149,4 (5,88)	104,6 (4,12)	8 x Ø22,4 (0,88)	6,13 (13,52)
3 дюйма	209,5 (8,25)	31,8 (1,25)	168,1 (6,62)	127,0 (5,00)	8 x Ø22,4 (0,88)	8,44 (18,61)
3½ дюйма	228,6 (9,00)	35,1 (1,38)	184,2 (7,25)	139,7 (5,50)	8 x Ø25,4 (1,00)	11,0 (24,26)

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
4 дюйма	273,1 (10,8)	38,1 (1,50)	215,9 (8,50)	157,2 (6,19)	8 x Ø25,4 (1,00)	17,3 (38,15)
5 дюймов	330,2 (13,0)	44,5 (1,75)	266,7 (10,5)	185,7 (7,31)	8 x Ø28,4 (1,12)	29,4 (64,83)
6 дюймов	355,6 (14,0)	47,8 (1,88)	292,1 (11,5)	215,9 (8,50)	12 x Ø28,4 (1,12)	36,1 (79,6)
8 дюймов	419,1 (16,5)	55,6 (2,19)	349,3 (13,8)	269,7 (10,6)	12 x Ø31,8 (1,25)	58,9 (129,9)
10 дюймов	508,0 (20,0)	63,5 (2,50)	431,8 (17,0)	323,8 (12,7)	16 x Ø35,1 (1,38)	97,5 (214,9)

Класс 900


DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
1 дюйм	149,4 (5,88)	28,4 (1,12)	101,6 (4,0)	50,8 (2,00)	4 x Ø25,4 (1,00)	3,57 (7,87)
1½ дюйма	158,8 (6,25)	28,4 (1,12)	111,3 (4,38)	63,5 (2,50)	4 x Ø25,4 (1,00)	4,14 (9,13)
1½ дюйма	177,8 (7,0)	31,8 (1,25)	124,0 (4,88)	73,2 (2,88)	4 x Ø28,4 (1,12)	5,75 (12,68)
2 дюйма	215,9 (8,50)	38,1 (1,50)	165,1 (6,50)	91,9 (3,62)	8 x Ø25,4 (1,00)	10,1 (22,27)
2½ дюйма	244,4 (9,62)	41,1 (1,62)	190,5 (7,50)	104,6 (4,12)	8 x Ø28,4 (1,12)	14,0 (30,87)
3 дюйма	241,3 (9,50)	38,1 (1,50)	190,5 (7,50)	127,0 (5,00)	8 x Ø25,4 (1,00)	13,1 (28,89)
4 дюйма	292,1 (11,50)	44,5 (1,75)	235,0 (9,25)	157,2 (6,19)	8 x Ø31,8 (1,25)	26,9 (59,31)
5 дюймов	349,3 (13,8)	50,8 (2,0)	279,4 (11,0)	185,7 (7,31)	8 x Ø35,1 (1,38)	36,5 (80,48)
6 дюймов	381,0 (15,0)	55,6 (2,19)	317,5 (12,5)	215,9 (8,50)	12 x Ø31,8 (1,25)	47,4 (104,5)
8 дюймов	469,9 (18,5)	63,5 (2,50)	393,7 (15,5)	269,7 (10,6)	12 x Ø38,1 (1,50)	82,5 (181,9)
10 дюймов	546,1 (21,50)	69,9 (2,75)	469,0 (18,5)	323,8 (12,7)	16 x Ø38,1 (1,50)	122 (269,0)

Класс 1500

DN	D	b	K	d	L	примерно, кг (фунты)
1 дюйм	149,4 (5,88)	28,4 (1,12)	101,6 (4,0)	50,8 (2,00)	4 x Ø25,4 (1,00)	3,57 (7,87)
1¼ дюйма	158,8 (6,25)	28,4 (1,12)	111,3 (4,38)	63,5 (2,50)	4 x Ø25,4 (1,00)	4,14 (9,13)
1½ дюйма	177,8 (7,0)	31,8 (1,25)	124,0 (4,88)	73,2 (2,88)	4 x Ø28,4 (1,12)	5,75 (12,68)
2 дюйма	215,9 (8,50)	38,1 (1,50)	165,1 (6,50)	91,9 (3,62)	8 x Ø25,4 (1,00)	10,1 (22,27)
2½ дюйма	244,4 (9,62)	41,1 (1,62)	190,5 (7,50)	104,6 (4,12)	8 x Ø28,4 (1,12)	14,0 (30,87)
3 дюйма	266,7 (10,5)	47,8 (1,88)	203,2 (8,00)	127,0 (5,00)	8 x Ø31,8 (1,25)	19,1 (42,12)
4 дюйма	311,2 (12,3)	53,8 (2,12)	241,3 (9,50)	157,2 (6,19)	8 x Ø35,1 (1,38)	29,9 (65,93)
5 дюймов	374,7 (14,8)	73,2 (2,88)	292,1 (11,5)	185,7 (7,31)	8 x Ø41,1 (1,62)	58,4 (128,8)
6 дюймов	393,7 (15,50)	82,6 (3,25)	317,5 (12,5)	215,9 (8,50)	12 x Ø38,1 (1,50)	71,8 (158,3)
8 дюймов	482,6 (19,0)	91,9 (3,62)	393,7 (15,5)	269,7 (10,6)	12 x Ø44,5 (1,75)	122 (269,0)
10 дюймов	584,2 (23,0)	108,0 (4,25)	482,6 (19,0)	323,8 (12,7)	12 x Ø50,8 (2,00)	210 (463,0)

Термогильза с фланцем. Материал изготовления на никелевой основе

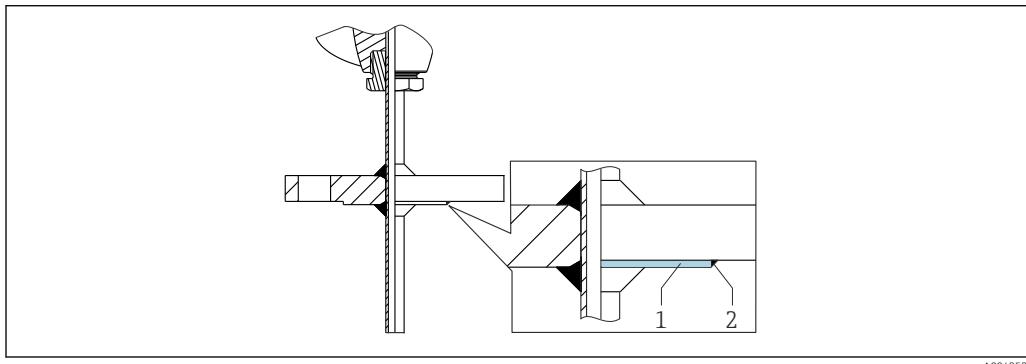Если материал изготовления термогильзы Alloy 600 и Alloy C276 комбинируется с фланцевым присоединением к процессу, то по экономическим соображениям из сплава изготавливается только выступающая поверхность, а не весь фланец. Такая выступающая поверхность приваривается к фланцу из несущего материала 316L. Идентифицируется по коду заказа с обозначением материала Alloy600 > 316L или Alloy C276 > 316L.




- 1 Выступающая поверхность
2 Сварной шов

Форма наконечника

К числу критериев, имеющих значение при выборе формы наконечника, относятся время отклика датчика температуры, сокращение поперечного сечения потока и механическая нагрузка, возникающая в процессе. Преимущества использования суженных или усеченных наконечников термометров.

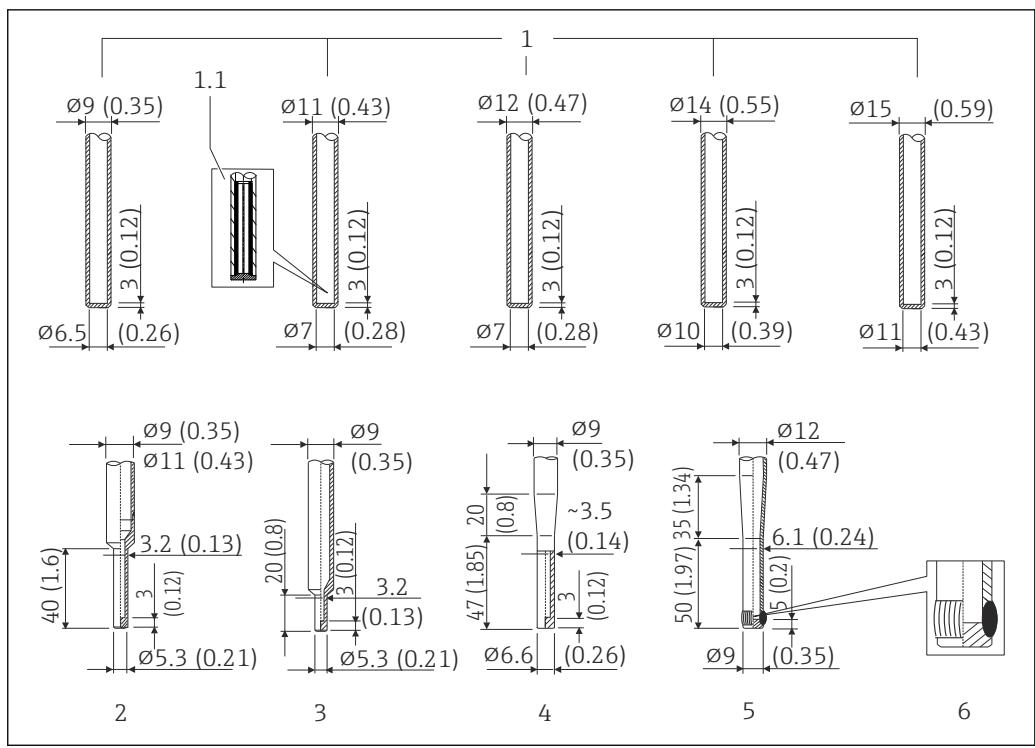- Наконечник уменьшенной формы оказывает меньшее влияние на характеристики потока в трубопроводе, по которому перекачивается технологическая среда.
- Характеристики потока оптимизируются, что повышает стабильность термогильзы.
- Компания Endress+Hauser выпускает термогильзы в широком ассортименте, что позволяет удовлетворить различные требования.
 - Суженный наконечник с $\phi 5,3$ мм (0,21 дюйм): стенки уменьшенной толщины позволяют значительно сократить время отклика всей точки измерения.
 - Усеченный наконечник с $\phi 6,6$ мм (0,26 дюйм) и суженный наконечник с $\phi 9$ мм (0,35 дюйм): стенки большей толщины наиболее пригодны для условий применения с более высокой механической нагрузкой или более интенсивным износом (например, точечная коррозия или истирание).



■ 25 Наконечники выпускаемых термогильз (суженой, прямой или усеченной формы). Максимальная шероховатость поверхности $Ra \leq 0,76 \text{ мкм}$ (30 микродюйм). Толщина днища = 3 мм (0,12 дюйм) для прямого исполнения, кроме толщины днища для регламентных (SCH) прямых исполнений = 4 мм (0,16 дюйм)

№ п/п	Форма наконечника	Диаметр вставки
1	Прямой	6 мм (0,24 дюйм)
1.1	Данные комплектного наконечника: для Ø11 мм (0,43 дюйм) и Ø12 мм (0,47 дюйм) опционально выпускается конструктивный вариант термометра с сокращенным временем отклика. Зазор между вставкой и термогильзой заполнен стабильным теплопроводным материалом.	
2	Усеченный, $U \geq 70 \text{ мм}$ (2,76 дюйм)	3 мм (0,12 дюйм)
3	Усеченный, $U \geq 50 \text{ мм}$ (1,97 дюйм) ¹⁾	3 мм (0,12 дюйм)
4	Суженный, $U \geq 90 \text{ мм}$ (3,54 дюйм) ¹⁾	3 мм (0,12 дюйм)
5	Суженный DIN 43772-3G, $U \geq 115 \text{ мм}$ (4,53 дюйм) ^{1) 2)}	6 мм (0,24 дюйм)
6	Приварной наконечник, качество сварки соответствует стандарту EN ISO 5817 (класс качества В)	

- 1) Не для следующих материалов: сплав Alloy C276, сплав Alloy600, 321, 316 и 446.
 2) Данные наконечника узла: опционально выпускается конструкция с сокращенным временем отклика. Зазор между вставкой и термогильзой заполнен стабильным теплопроводным материалом.

i Можно проверить устойчивость к механической нагрузке в зависимости от функций установки и условий технологического процесса в интерактивном режиме с помощью модуля TW Sizing для подбора термогильз в программном обеспечении Applicator от Endress+Hauser. См. раздел «Аксессуары».

Вставки

В зависимости от области применения термометр может быть оснащен вставками iTHERM TS111 или TS211 с различными датчиками (термометрами сопротивления или термопарами).

Датчик	Стандартный тонкопленочный	iTHERM StrongSens	iTHERM QuickSens ¹⁾	Проволочный	
Конструкция чувствительного элемента; способ подключения	Один Pt100, 3- или 4-проводное подключение, с минеральной изоляцией	Один Pt100, 3- или 4-проводное подключение, с минеральной изоляцией	Один Pt100, 3- или 4-проводное подключение <ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм), с минеральной изоляцией ■ Ø 3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм), с тefлоновой изоляцией 	Один Pt100, 3- или 4-проводное подключение, с минеральной изоляцией	Двойной Pt100, 3-проводное подключение, с минеральной изоляцией
Вибростойкость наконечника вставки	> 3 g	Повышенная вибростойкость > 60 g	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ø 3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм) > 3 g ■ Ø 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм) > 60 g 	> 3 g	
Диапазон измерения	-50 до +400 °C (-58 до +752 °F)	-50 до +500 °C (-58 до +932 °F)	-50 до +200 °C (-58 до +392 °F)	-200 до +600 °C (-328 до +1112 °F)	
Диаметр	3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм), 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)	6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)		3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм), 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)	

1) Рекомендовано для глубины погружения U < 70 мм (2,76 дюйма)

Термопары (TC)	Тип K	Тип J	Тип N
Конструкция датчика	Кабель в оболочке из сплава Alloy600, с минеральной изоляцией	Кабель в оболочке из нержавеющей стали, с минеральной изоляцией	Кабель в оболочке из сплава Alloy TD, с минеральной изоляцией
Вибростойкость наконечника вставки		> 3 g	
Диапазон измерения	-40 до 1 100 °C (-40 до 2 012 °F)	-40 до 750 °C (-40 до 1 382 °F)	-40 до 1 100 °C (-40 до 2 012 °F)
Тип подключения		С заземлением или без заземления	
Длина участка, чувствительного к температуре		Глубина ввода	
Диаметр		3 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм), 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм)	

Вставки iTHERM могут быть поставлены в качестве запасных частей. Глубина ввода (IL) зависит от глубины погружения термогильзы (U), длины удлинительной шейки (E), толщины основания (B), длины надставки (L) и переменной длины (X). Глубину ввода (IL) необходимо учитывать при замене прибора. Формулы для расчета размера IL приведены в разделе **Механическая конструкция.** → 34

 Для получения дополнительной информации о выпускаемой вставке iTHERM TS111 и TS211 с повышенной вибростойкостью и быстродействующим датчиком обратитесь к технической информации (TI01014T/09/ и TI01411T/09/).

 Запасные части, выпускаемые в настоящее время для вашего изделия, можно найти в интернете по адресу http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Выберите соответствующее семейство изделий. При заказе запасных частей необходимо указывать серийный номер прибора! Глубина ввода IL автоматически рассчитывается по серийному номеру.

Шероховатость поверхности

Значения для смачиваемых поверхностей:


Стандартная поверхность	$R_a \leq 0,76 \text{ мкм} (0,03 \text{ микродюйм})$
-------------------------	--


Присоединительные головки


Внутренняя форма и размеры всех присоединительных головок соответствуют стандарту DIN EN 50446 (плоская форма), а присоединение термометра осуществляется с помощью резьбы M24 x 1,5 или $\frac{1}{2}$ " NPT. Все размеры приведены в миллиметрах (дюймах). На рисунках для примера изображены соединения M20 x 1,5 с полиамидными кабельными уплотнениями, предназначенными для невзрывоопасных зон. Технические характеристики приведены для приборов без преобразователя в головке датчика. Значения температуры окружающей среды для приборов с преобразователем в головке датчика указаны в разделе «Условия окружающей среды».


В качестве специальной функции компания Endress+Hauser выпускает присоединительные головки с оптимизированной доступностью клемм для упрощения монтажа и технического обслуживания.

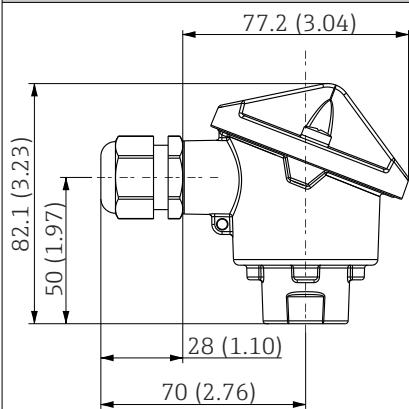
 IP 68 = 1,83 м (6 фут), 24 ч, с кабельным уплотнением без кабеля (с заглушкой), тип 6P согласно правилам NEMA250-2003


TA20AB	Спецификация
	<ul style="list-style-type: none"> Класс защиты: IP 66/68, NEMA 4x Температура: -40 до +100 °C (-40 до +212 °F), полиамидное кабельное уплотнение Материал: алюминий с полиэфирным порошковым покрытием Уплотнения: силикон Резьбовой кабельный ввод: NPT $\frac{1}{2}$ дюйма и M20 x 1,5 Цвет: синий, RAL 5012 Масса: примерно 300 г (10,6 унции)

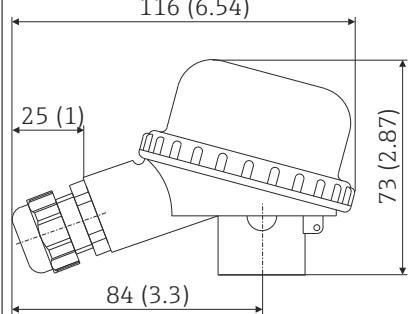
TA20B	Технические характеристики
	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты: IP65 Следующие данные относятся к опции B2: IP55 (с крышкой, установленной без уплотнения) Максимальная температура: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F) без кабельного уплотнения Материал: полиамид (PA) Кабельный ввод: M20x1,5 Цвет корпуса и крышки: черный Масса: 80 г (2,82 унции) С маркировкой 3-A®

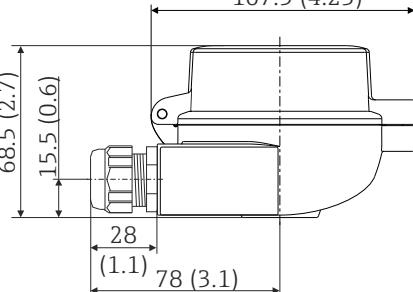
ТА30A	Технические характеристики
 <p>A0009820</p>	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты <ul style="list-style-type: none"> IP66/68 (включая NEMA тип 4x) Для ATEX: IP66/67 Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) без кабельного уплотнения Материал: алюминий с порошковым покрытием из полиэстера Уплотнения: силикон Резьба кабельного ввода: G ½", ½" NPT и M20 x 1,5 Защитное фитинговое соединение: M24 x 1,5 Цвет головки: синий, RAL 5012 Цвет крышки: серый, RAL 7035 Масса: 330 г (11,64 унции) Клеммы заземления, внутренняя и внешняя Доступно с датчиками, отмеченными символом 3-A®

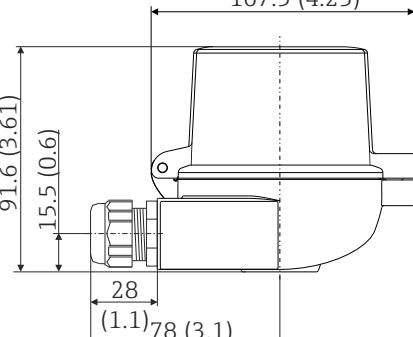Прибор ТА30А с окном для дисплея в крышке	Технические данные
 <p>A0009821</p>	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты <ul style="list-style-type: none"> IP66/68 (включая NEMA тип 4x) Для ATEX: IP66/67 Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) без кабельного уплотнения Материал: алюминий с порошковым покрытием из полиэстера Уплотнения: силикон Резьба кабельного ввода: G ½", ½" NPT и M20 x 1,5 Защитное фитинговое соединение: M24 x 1,5 Цвет головки: синий, RAL 5012 Цвет крышки: серый, RAL 7035 Масса: 420 г (14,81 унции) Окно для дисплея: одинарное защитное стекло, соответствующее стандарту DIN 8902 С дисплеем TID10 Клеммы заземления, внутренняя и внешняя Доступно с датчиками, отмеченными символом 3-A®

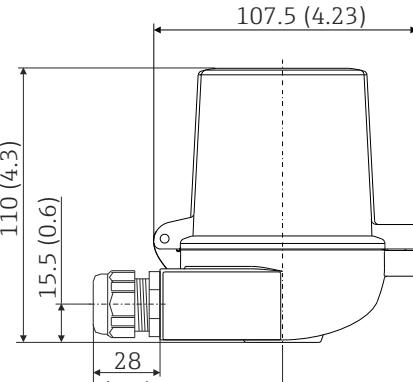
ТА30D	Технические характеристики
 <p>A0009822</p>	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты <ul style="list-style-type: none"> IP66/68 (включая NEMA тип 4x) Для ATEX: IP66/67 Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) без кабельного уплотнения Материал: алюминий с порошковым покрытием из полиэстера Уплотнения: силикон Резьба кабельного ввода: G ½", ½" NPT и M20 x 1,5 Защитное фитинговое соединение: M24 x 1,5 Возможность монтажа двух преобразователей в головке. В стандартной конфигурации один преобразователь устанавливается на крышке присоединительной головки, а дополнительный клеммный блок размещается непосредственно на вставке. Цвет головки: синий, RAL 5012 Цвет крышки: серый, RAL 7035 Масса: 390 г (13,75 унции) Клеммы заземления, внутренняя и внешняя Доступно с датчиками, отмеченными символом 3-A®

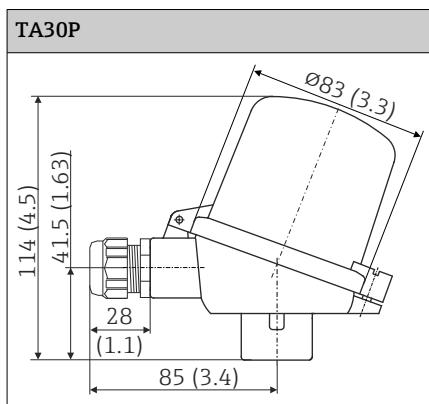
ТАЗ0Р	Технические характеристики
 A0023477	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты: IP65 Максимально допустимая температура: -40 до +120 °C (-40 до +248 °F) Материал: антистатичный полиамид (PA12) Уплотнения: силикон Резьба кабельного ввода: M20 x 1,5 Защитное фитинговое соединение: M24 x 1,5 Возможность монтажа двух преобразователей в головке. В стандартной конфигурации один преобразователь устанавливается на крышке присоединительной головки, а дополнительный клеммный блок размещается непосредственно на вставке. Цвет корпуса и крышки: черный Масса: 135 г (4,8 унции) Тип взрывозащиты: искробезопасность (G Ex ia) Клемма заземления: только внутренняя, через вспомогательную клемму Доступно с датчиками, отмеченными символом З-А®

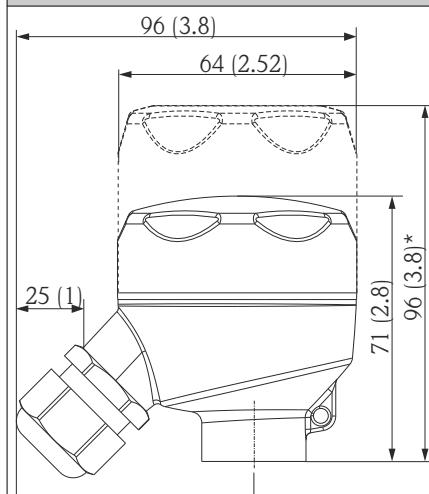
ТАЗ0Р (опционально с окном для дисплея в крышке)	Технические характеристики
 A0017145	<ul style="list-style-type: none"> Степень защиты для стандартного исполнения: IP69K (включая NEMA Type 4x) Степень защиты для исполнения с окном для дисплея в крышке: IP66/68 (включая NEMA тип 4x) Температура: -50 до +130 °C (-58 до +266 °F) без кабельного уплотнения Материал: нержавеющая сталь 316L, обработанная шлифованием или полированная Уплотнение: силикон. Опционально – EPDM для условий применения, в которых не используются вещества, ухудшающие смачиваемость краски Окно для дисплея: поликарбонат (ПК) Резьба кабельного ввода 1/2" NPT и M20 x 1,5 Масса <ul style="list-style-type: none"> Стандартное исполнение: 360 г (12,7 унции) Исполнение с окном для дисплея в крышке: 460 г (16,23 унции) Окно для дисплея в крышке является опциональным для преобразователя в головке датчика с дисплеем TID10 Соединение защитной арматуры: M24 x 1,5 или 1/2" NPT Клемма заземления: внутренняя в стандартном исполнении Выпускается с датчиками, оснащенными маркировкой З-А <p>* Размеры для варианта исполнения с окном для дисплея в крышке</p>

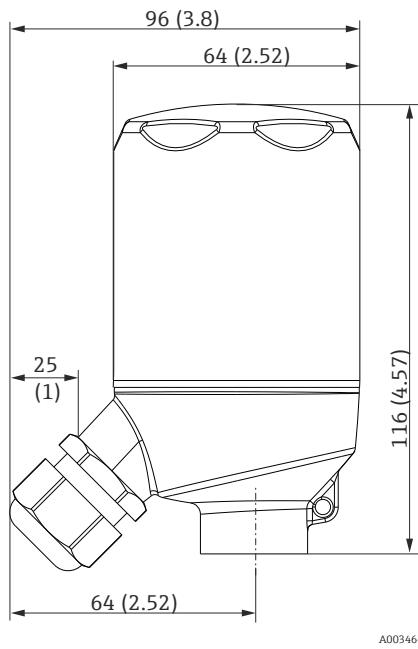ТА30R (высокий вариант исполнения с двумя преобразователями)	Технические характеристики
 <p>A0034644</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Степень защиты: IP69K (включая NEMA тип 4x) ■ Температура: -50 до +130 °C (-58 до +266 °F) без кабельного уплотнения ■ Материал: нержавеющая сталь 316L, обработанная шлифованием или полированная Уплотнения: EPDM ■ Резьба кабельного ввода $\frac{1}{2}$" NPT и M20 x 1,5 ■ Масса: 460 г (16,23 унции) ■ Для двух преобразователей в головке датчика ■ Соединение защитной арматуры: M24 x 1,5 или $\frac{1}{2}$" NPT ■ Клемма заземления: внутренняя в стандартном варианте исполнения ■ Непригодно для условий применения класса II и III ■ Выпускается с датчиками, оснащенными маркировкой 3-A

ТАЗ0Н со смотровым окном под дисплей в крышке	Технические данные
<p>A0009831</p> <p>A0044217</p> <p>26 Клеммная головка используется как полевой корпус с установленным на передней панели дисплеем</p> <p>1 Один кабельный ввод используется как входной канал датчика со вставкой, например TS211</p> <p>2 Кабельный ввод, используемый для подключения проводки</p> <p>3 Ввод в корпус снизу недоступен для корпуса в полевом исполнении</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Взрывозащищенное исполнение (ХР), с защитой от взрыва, с невыпадающим винтом, с одним или двумя кабельными вводами ■ Степень защиты: IP 66/68, включая NEMA Type 4x. Взрывозащищенное исполнение: IP 66/67 ■ Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) для резиновой прокладки без кабельного уплотнения (не превышайте максимально допустимую температуру кабельного уплотнения!) ■ Материал <ul style="list-style-type: none"> ■ Алюминий с порошковым покрытием из полиэстера ■ Нержавеющая сталь 316L без покрытия ■ Окно для дисплея: одинарное защитное стекло, соответствующее стандарту DIN 8902 ■ Резьба: ½" NPT, ¾" NPT, M20 x 1,5, G ½" ■ Соединение удлинительная шейка/термогильза: M20 x 1,5 или ½" NPT ■ Цвет алюминиевой головки: синий, RAL 5012 ■ Цвет алюминиевой крышки: серый, RAL 7035 ■ Масса <ul style="list-style-type: none"> ■ Алюминий: примерно 860 г (30,33 унции) ■ Нержавеющая сталь: примерно 2 900 г (102,3 унции) ■ Преобразователь в головке датчика с дисплеем TID10 в качестве дополнительного оборудования

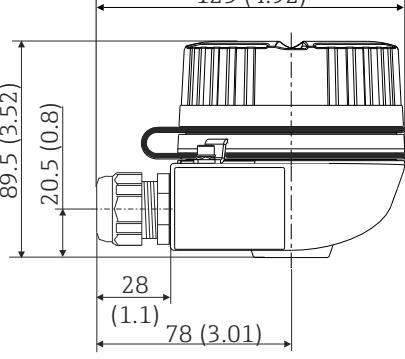ТАЗОН	Технические данные
 <p>A0009832</p>	<ul style="list-style-type: none"> Взрывозащищенное исполнение (XP), с защитой от взрыва, с невыпадающим винтом, с одним или двумя кабельными вводами Степень защиты: IP 66/68, включая NEMA Type 4x. Взрывозащищенное исполнение: IP 66/67 Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) для резиновой прокладки без кабельного уплотнения (не превышайте максимально допустимую температуру кабельного уплотнения!) Материал <ul style="list-style-type: none"> Алюминий, с порошковым покрытием из полиэстера Нержавеющая сталь 316L без покрытия Резьба: ½" NPT, ¾" NPT, M20 x 1,5, G ½" Соединение удлинительная шейка/термогильза: M20 x 1,5 или ½" NPT Цвет алюминиевой головки: синий, RAL 5012 Цвет алюминиевой крышки: серый, RAL 7035 Масса <ul style="list-style-type: none"> Алюминий: примерно 640 г (22,6 унции) Нержавеющая сталь: примерно 2 400 г (84,7 унции)

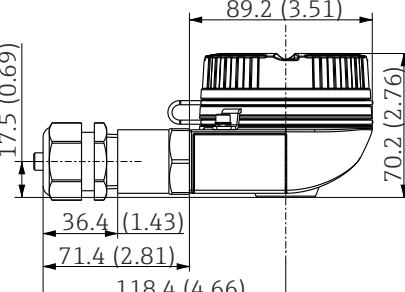ТАЗОЕВ	Спецификация
 <p>A0038414</p>	<ul style="list-style-type: none"> Резьбовая крышка Степень защиты: IP 66/68 (NEMA 4x) Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) Материал: алюминий с полиэфирным порошковым покрытием Резьба: M20 x 1,5 Удлинительная шейка/соединение термогильзы: NPT ½ дюйма Цвет головки: синий, RAL 5012 Цвет крышки: серый, RAL 7035 Масса: примерно 400 г (14,11 унции) Клемма заземления: внутренняя и внешняя

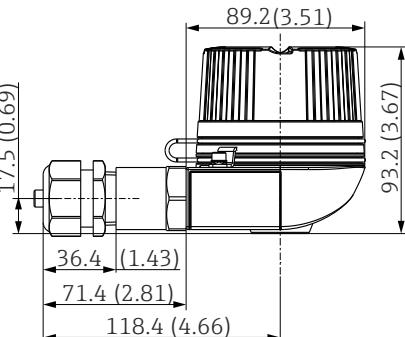ТАЗОЕВ со смотровым окном под дисплей в крышке	Технические данные
 <p>A0038428</p>	<ul style="list-style-type: none"> Резьбовая крышка Степень защиты: IP 66/68 (NEMA 4x) Взрывозащищенное исполнение: IP 66/68 Температура: -50 до +150 °C (-58 до +302 °F) для резиновой прокладки без кабельного уплотнения (не превышайте максимально допустимую температуру кабельного уплотнения!) Материал: алюминий с порошковым покрытием из полиэстера Окно для дисплея: одинарное защитное стекло, соответствующее стандарту DIN 8902 Резьба: ½" NPT, ¾" NPT, M20 x 1,5, G ½" Соединение удлинительная шейка/термогильза: ½" NPT Цвет головки: синий, RAL 5012 Цвет крышки: серый, RAL 7035 Масса: примерно 400 г (14,11 унции)

Полевой преобразователь температуры iTEMP TMT162	Спецификация
<p>* Размеры без дисплея = 112 мм (4,41 дюйма)</p> <p>A0024608</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Раздельные отсеки электроники и клеммный отсек ■ Класс защиты: IP67, NEMA тип 4x ■ Материал: литой алюминиевый корпус AISI10Mg/c порошковым защитным покрытием на основе полиэфира или нержавеющая сталь 316L ■ Дисплей можно поворачивать с шагом 90° ■ Кабельный ввод: 2 шт., ½ дюйма NPT ■ Яркий дисплей с подсветкой, обеспечивающий четкую видимость при ярком солнечном свете и полной темноте ■ Позолоченные клеммы, исключающие коррозию и добавочные погрешности измерения ■ Сертификация SIL согласно стандарту МЭК 61508:2010 (протокол HART)

Преобразователь температуры iTEMP TMT142B в полевом корпусе	Технические данные
<p>A0025824</p>	<ul style="list-style-type: none"> Класс защиты: IP66/67, тип 4х NEMA Материал: литой алюминиевый корпус AlSi10Mg с порошковым защитным покрытием на основе полиэстера или нержавеющая сталь 316L Дисплей можно поворачивать с шагом 90° Опционально прибор оснащается встроенным интерфейсом Bluetooth® для беспроводного отображения измеренного значения Яркий дисплей с подсветкой, обеспечивающий четкую видимость при ярком солнечном свете и полной темноте Позолоченные клеммы, исключающие коррозию и добавочные погрешности измерения

Кабельные уплотнения и разъемы

Тип	Пригодно для кабельного ввода	Степень защиты	Диапазон температур	Приемлемый диаметр кабеля
Кабельное уплотнение из синего полиамида (указание на цепь типа Ex-i)	½ дюйма NPT;	IP68	-30 до +95 °C (-22 до +203 °F)	7 до 12 мм (0,27 до 0,47 дюйм)
Кабельное уплотнение из полиамида	½ дюйма NPT, ¾ дюйма NPT, M20 x 1,5 (поциальному заказу 2 кабельных ввода)	IP68	-40 до +100 °C (-40 до +212 °F)	5 до 9 мм (0,19 до 0,35 дюйм)
	½ дюйма NPT, M20 x 1,5 (поциальному заказу 2 кабельных ввода)	IP69K	-20 до +95 °C (-4 до +203 °F)	
Полиамидное кабельное уплотнение для зон с защитой от воспламенения горючей пыли	½ дюйма NPT, M20 x 1,5	IP68	-20 до +95 °C (-4 до +203 °F)	

Тип	Пригодно для кабельного ввода	Степень защиты	Диапазон температур	Приемлемый диаметр кабеля
Латунное кабельное уплотнение для зон с защитой от воспламенения горючей пыли	M20 x 1,5	IP68 (NEMA тип 4x)	-20 до +130 °C (-4 до +266 °F)	
Разъем Fieldbus (M12 x 1 PA, 7/8 дюйма PA, FF)	½ дюйма NPT, M20 x 1,5	IP67, NEMA тип 6	-40 до +105 °C (-40 до +221 °F)	-
Разъем Fieldbus (M12, 8-контактный)	M20 x 1,5	IP67	-30 до +90 °C (-22 до +194 °F)	-



Для взрывозащищенных термометров кабельные уплотнения не предусмотрены.

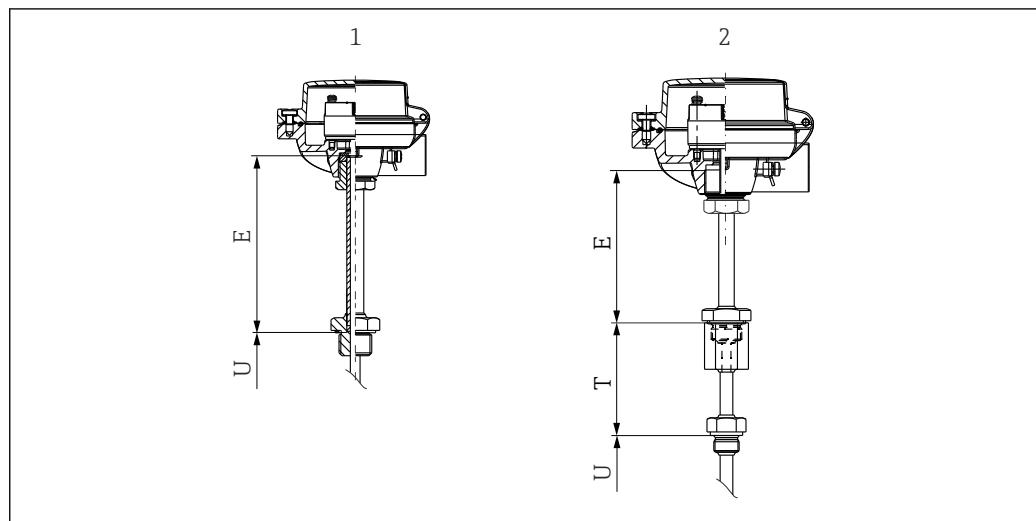
Удлинительная шейка

Удлинительная шейка – компонент, расположенный между присоединением к процессу и присоединительной головкой. Этот элемент может состоять из двух частей: надставки, которая постоянно соединена с термогильзой, и съемной удлинительной шейки. Символ Е используется для обозначения длины съемной удлинительной шейки.

Возможны различные варианты исполнения съемной удлинительной шейки.

Съемная удлинительная шейка, соответствующая стандарту DIN 43772

Съемная удлинительная шейка, соответствующая стандарту DIN, оснащается резьбовыми соединениями с обеих сторон. Если термометр выполнен с термогильзой, то стандартным соединением является резьба G ½ дюйма³⁾. Если термометр выполнен без термогильзы и предназначен для монтажа в отдельную термогильзу, то резьбу для соединения с термогильзой можно выбрать по своему усмотрению (позиция 50 («Присоединение к процессу/соединение с термогильзой»))




A0038446

- 1 Съемная удлинительная шейка – термометр без термогильзы
- 2 Съемная удлинительная шейка – термометр с термогильзой

Съемная удлинительная шейка в виде верхней части соединения QuickNeck

В узле QuickNeck верхняя часть представляет собой съемную удлинительную шейку, а нижняя часть – надставку термогильзы. Если термометр поставляется без термогильзы, выберите опцию QuickNeck (верхняя часть) (позиция 50 («Присоединение к процессу/соединение с термогильзой»), опция G1). В этом случае длина съемной удлинительной шейки определяется выбранной конструкцией.

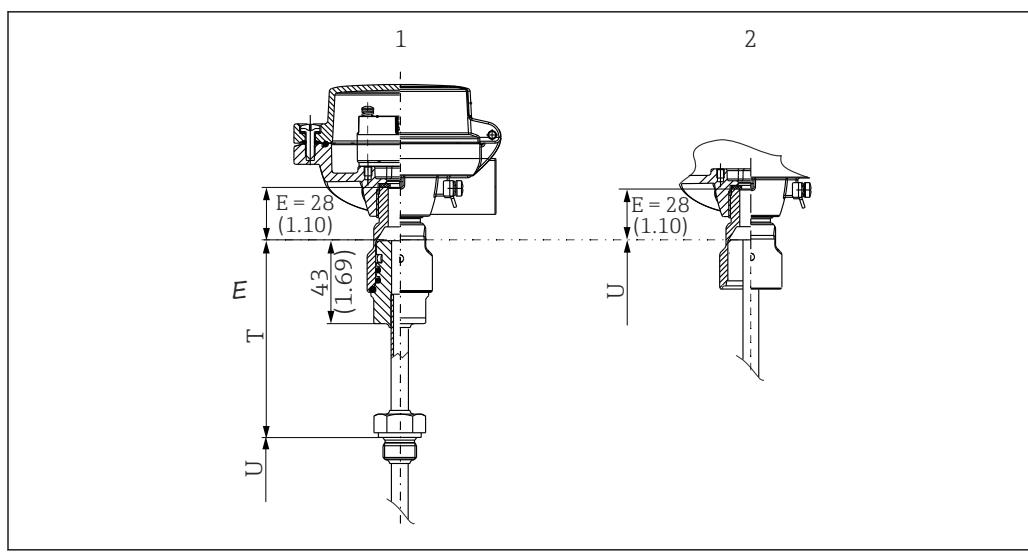3) Если явно не выбрана резьба M20 x 1,5




A0045379

- 1 Сплошная термогильза + отделяемое соединение iTHERM QuickNeck
- 2 iTHERM QuickNeck (верхняя часть) для монтажа в существующую термогильзу с соединением iTHERM QuickNeck

Съемная удлинительная шейка, используемая в качестве «вторичного технологического уплотнения»

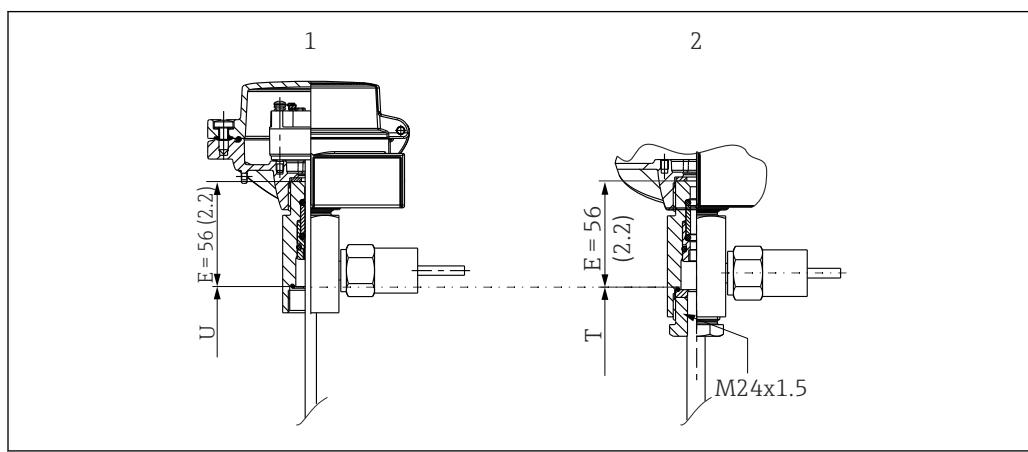Съемная удлинительная шейка может быть использована в качестве «вторичного технологического уплотнения». Соединение с головкой осуществляется с помощью наружной резьбы M24 x 1,5, а соединение с термогильзой – с помощью внутренней резьбы M24 x 1,5. Это дает возможность заменять стандартные термометры. В этом случае длина съемной удлинительной шейки определяется выбранной конструкцией.




A0045447

- 1 Удлинительная шейка со вторичным технологическим уплотнением без термогильзы
- 2 Удлинительная шейка со вторичным технологическим уплотнением, с термогильзой


Съемная удлинительная шейка, используемая в качестве штуцерного соединения

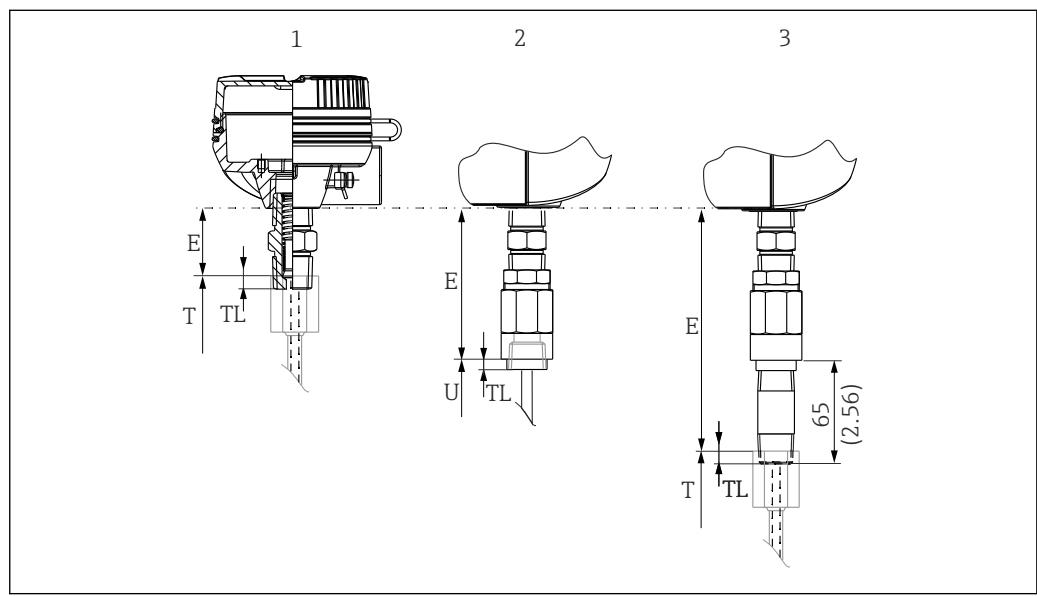- Съемная удлинительная шейка может быть использована в качестве штуцерного соединения. В этом случае соединение всегда осуществляется с помощью резьбы NPT $\frac{1}{2}$ дюйма. В таком исполнении штуцер, находящийся непосредственно на присоединительной головке, является частью вставки TS211. Длина штуцера является неизменной. Эта длина составляет 35 мм (1,38 дюйм) для стандартного исполнения и 47 мм (1,85 дюйм) для ламинированного штуцера, предназначенного для использования в зонах категории Ex d.
- В присоединении типа «штуцер – муфта» для соединения с термогильзой используется внутренняя резьба NPT $\frac{1}{2}$ дюйма. В таком исполнении штуцер, находящийся непосредственно на присоединительной головке, является частью вставки TS211. Общая длина является неизменной. Эта длина составляет 93 мм (3,66 дюйм) для стандартного исполнения и 105 мм (4,13 дюйм) для ламинированного штуцера, предназначенного для использования в зонах категории Ex d.
- В исполнении типа «штуцер – муфта – штуцер», находящийся непосредственно на присоединительной головке, является частью вставки TS211. Общая длина является неизменной. Эта длина составляет 142 мм (5,6 дюйм) для стандартного исполнения и 154 мм (6,06 дюйм) в исполнении, предназначенном для использования в зонах категории Ex d. В присоединении такого типа длину второго штуцера можно при необходимости изменить.



- 1 Удлинительная шейка типа N (штуцер), NPT $\frac{1}{2}$ дюйма
- 2 Удлинительная шейка типа NU (штуцер – муфта), внутренняя резьба NPT $\frac{1}{2}$ дюйма
- 3 Удлинительная шейка типа NUN (штуцер – муфта – штуцер) NPT $\frac{1}{2}$ дюйма, длину нижнего штуцера можно изменить

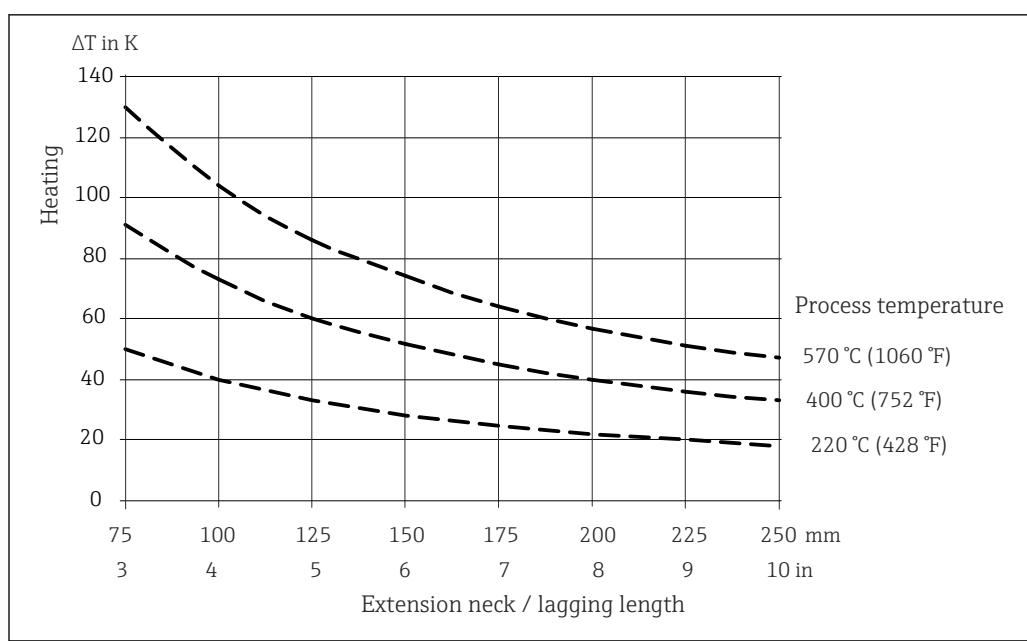Длина удлинительной шейки может влиять на температуру в присоединительной головке (см. следующий рисунок). Эта температура должна оставаться в пределах допустимого диапазона, приведенного в разделе «Рабочие условия».



■ 27 Нагрев присоединительной головки в зависимости от рабочей температуры. Температура в присоединительной головке = температура окружающей среды 20 °C (68 °F) + ΔT

График можно использовать для расчета температуры преобразователя.


Пример: при рабочей температуре 220 °C (428 °F) и длине надставки 100 мм (3,94 дюйм) теплопередача составляет 40 К (72 °F). Следовательно, температура преобразователя составляет 40 К (72 °F) плюс температура окружающей среды, например 25 °C (77 °F): 40 K (72 °F) + 25 °C (77 °F) = 65 °C (149 °F).

Результат: температура преобразователя соответствует норме, длина надставки достаточна.

Удлинительная шейка со вторичным технологическим уплотнением

В рамках специального исполнения удлинительной шейки возможен ввод вторичного технологического уплотнения в качестве дополнительного компонента между термогильзой и присоединительной головкой. В случае выхода из строя термогильзы технологическая среда не проникнет в присоединительную головку или в электрическую цепь. Технологическая среда удерживается в термогильзе. Чтобы предупредить обслуживающий персонал об опасной ситуации, датчик давления выдает сигнал, если давление в компоненте со вторичным технологическим уплотнением увеличивается. Измерение может продолжаться в течение короткого переходного периода (в зависимости от давления, температуры и технологической среды), до замены термогильзы.

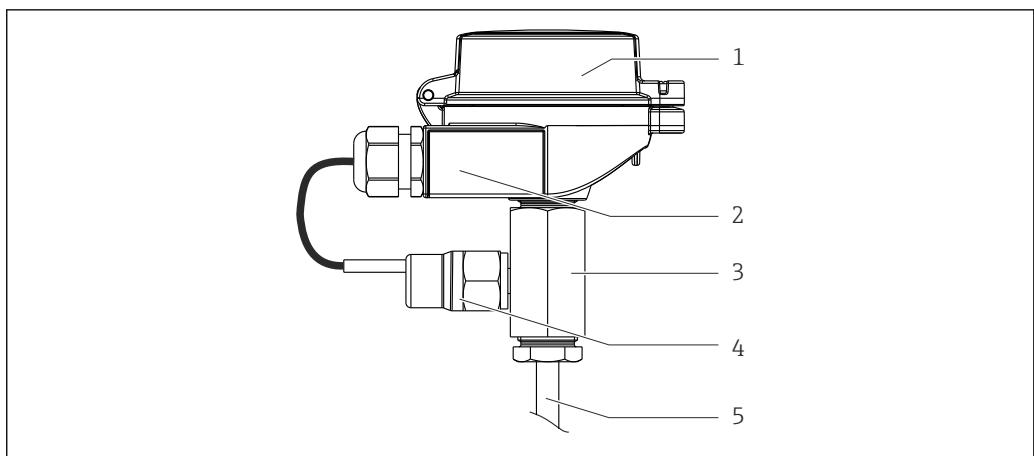Схема подключения преобразователя: используется двухканальный преобразователь температуры TMT82 производства Endress+Hauser с протоколом HART®. На одном канале происходит преобразование сигнала датчика температуры в сигнал 4 до 20 мА. На втором канале осуществляется обнаружение обрыва цепи датчика (для конфигурации с термопарой) и передача данных по протоколу HART® при срабатывании датчика давления. По запросу возможны другие варианты конфигурации.



A0038482

28 Удлинительная шейка со вторичным технологическим уплотнением

- 1 Присоединительная головка с встроенным преобразователем температуры
- 2 Корпус с двойным кабельным вводом. В кабельном вводе для датчика давления устанавливается пригодное для этой цели кабельное уплотнение. Второй кабельный ввод не задействуется.
- 3 Вторичное технологическое уплотнение
- 4 Установленный датчик давления
- 5 Верхняя часть термогильзы

Максимальное давление	200 бар (2 900 фунт/кв. дюйм)
Точка переключения	3,5 бар (50,8 фунт/кв. дюйм) \pm 1 бар (\pm 14,5 фунт/кв. дюйм)
Диапазон температуры окружающей среды	-20 до +80 °C (-4 до +176 °F)
Диапазон рабочей температуры	До +400 °C (+752 °F), минимально необходимая длина удлинительной шейки T = 100 мм (3,94 дюйм)
Материал уплотнения	FKM

На этапе проектирования обратите внимание на значительно менее высокое сопротивление давлению термогильзы и присоединения к процессу, а также устойчивость материала уплотнения к воздействию технологической среды!

Первичная термогильза, материал которой может быть выбран из различных нержавеющих сталей и материалов на основе никеля, представляет собой первичное технологическое уплотнение. Необходимо гарантировать устойчивость материала термогильзы к условиям технологического процесса. Удлинительная шейка представляет собой вторичное технологическое уплотнение. Здесь технологическая среда отделяется от окружающей среды с помощью уплотнений из материала FKM. Необходимо гарантировать устойчивость материала уплотнения к условиям технологического процесса.

Рекомендация: ввиду старения внутренних уплотнений рекомендуется заменять компоненты вторичного технологического уплотнения через каждые пять лет, даже если термогильза исправна. В случае утечки в термогильзе компоненты вторичного технологического уплотнения должны быть заменены вместе с термогильзой. Если в результате утечки на первичном технологическом уплотнении давление в удлинительной шейке поднимается выше давления срабатывания датчика давления, преобразователь передает сообщение об ошибке «Обрыв цепи датчика» в систему управления по протоколу HART®.



Дополнительные сведения см. в видеоматериале:

<https://web.microsoftstream.com/video/070edce1-a365-4b86-8c85-a12f925e79d1>

Сертификаты и свидетельства



Сертификаты, полученные для прибора, приведены в конфигураторе выбранного продукта на странице соответствующего изделия: www.endress.com → (следует выполнить поиск по названию прибора).

Испытание термогильзы

Испытания термогильзы под давлением проводятся в соответствии со спецификациями стандарта DIN 43772. Для термогильз с суженными или усеченными наконечниками, не соответствующими этому стандарту, испытания проводятся под давлением, предназначенным для соответствующих прямых термогильз. Датчики, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, во время испытаний подвергаются сравнимому давлению. Испытания по другим спецификациям проводятся по запросу. Испытание на проникновение жидкости служит для проверки отсутствия трещин в сварных швах термогильзы.

MID

Сертификат испытаний (только в режиме SIL). В соответствии с:

- WELMEC 8.8 «Общие и административные аспекты добровольной системы модульной оценки измерительного оборудования в соответствии с MID»;
- OIML R117-1, редакция 2007 г. (Е) «Динамические измерительные системы для жидкостей, отличных от воды»;
- EN 12405-1/A2, редакция 2010 г. «Приборы для измерения газов – Преобразующие приборы – Часть 1: Преобразование объема»;
- OIML R140-1, редакция 2007 (Е) «Измерительные системы для газообразного топлива».

Информация о заказе

Подобную информацию о заказе можно получить в ближайшей торговой организации www.addresses.endress.com или в конфигураторе выбранного продукта на веб-сайте www.endress.com.



Конфигуратор – инструмент для индивидуальной конфигурации продукта

- Самые последние опции продукта
- В зависимости от прибора: прямой ввод специфической для измерительной точки информации, например, рабочего диапазона или языка настройки
- Автоматическая проверка совместимости опций
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel

Аксессуары

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress +Hauser как при поставке прибора, так и позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress +Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

Аксессуары для обслуживания

Принадлежности	Описание
Applicator	<p>Программное обеспечение для выбора и расчета измерительных приборов Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Расчет всех необходимых данных для определения оптимального измерительного прибора, таких как падение давления, точность или присоединения к процессу; ■ Графическое представление результатов расчета. <p>Управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование этих данных, удобный доступ.</p> <p>Applicator доступен: В сети Интернет по адресу: https://portal.endress.com/webapp/applicator.</p>

Аксессуары	Описание
Конфигуратор	<p>«Конфигуратор выбранного продукта» – средство для индивидуального конфигурирования изделия.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Самая актуальная информация о вариантах конфигурации. ■ В зависимости от прибора: непосредственный ввод данных конкретной точки измерения, таких как диапазон измерения или язык управления. ■ Автоматическая проверка критериев исключения. ■ Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel. ■ Возможность направить заказ непосредственно в офис Endress+Hauser. <p>Конфигуратор выбранного продукта на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com -> Выберите раздел Corporate -> Выберите страну -> Выберите раздел Products -> Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска -> Откройте страницу изделия -> После нажатия кнопки Configure, находящейся справа от изображения изделия, откроется Конфигуратор выбранного продукта.</p>
DeviceCare SFE100	<p>Инструмент конфигурации приборов по протоколу полевой шины и служебным протоколам Endress+Hauser.</p> <p>DeviceCare – это инструмент, разработанный Endress+Hauser для конфигурации приборов Endress+Hauser. Все интеллектуальные приборы на заводе можно сконфигурировать через подключение «точка-точка» или «точка-шина». Ориентированные на пользователя меню обеспечивают прозрачный и интуитивный доступ к полевым приборам.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00027S.</p>
FieldCare SFE500	<p>Программное обеспечение Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT.</p> <p>С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.</p> <p> Для получения дополнительной информации см. руководства по эксплуатации BA00027S и BA00065S.</p>
Аксессуары	Описание
W@M	<p>Управление жизненным циклом приборов на предприятии</p> <p>W@M – это широкий спектр программных приложений по всему процессу: от планирования и закупок до монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. С помощью этого программного комплекса можно получать полную информацию о каждом приборе (например, состояние прибора, спецификации запасных частей и документацию по этому прибору) на протяжении всего его жизненного цикла.</p> <p>Поставляемое приложение уже содержит данные приобретенного прибора Endress+Hauser. Кроме того, Endress+Hauser обеспечивает ведение и обновление записей данных.</p> <p>W@M доступен: в интернете по адресу: www.endress.com/lifecyclemanagement.</p>

Сопроводительная документация

На страницах изделий и в разделе «Документация» веб-сайта компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads) приведены документы следующих типов (в зависимости от выбранного исполнения прибора).

Документ	Назначение и содержание документа
Техническое описание (TI)	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации (KA)	Информация по подготовке прибора к эксплуатации В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.
Руководство по эксплуатации (BA)	Справочный документ Руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.
Описание параметров прибора (GP)	Справочное руководство по параметрам Документ содержит подробное пояснение по каждому отдельному параметру. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.
Указания по технике безопасности (XA)	В зависимости от сертификата к прибору прилагаются указания по технике безопасности (XA). Указания по технике безопасности являются составной частью руководства по эксплуатации.  На заводской табличке приведена информация об указаниях по технике безопасности (XA), которые относятся к прибору.
Сопроводительная документация для конкретного прибора (SD/FY)	В обязательном порядке строго соблюдайте инструкции, приведенные в соответствующей сопроводительной документации. Сопроводительная документация является составной частью документации для прибора.





71584252

www.addresses.endress.com
